




# Sprinter 150/150M/250M User Manual

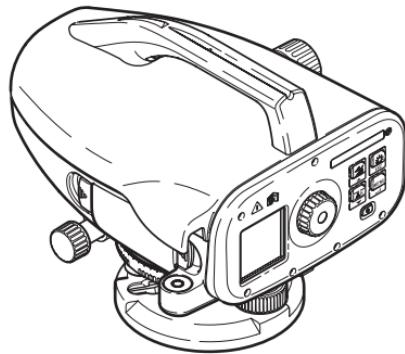

Version 1.0  
EN, JA, ZH, KO, RU, PL, HU,  
EL, CZ, TR, SR

- when it has to be **right**

**Leica**  
*Geosystems*



**User Manual**

取扱説明書

用户手册

사용자 매뉴얼

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Használati utasítás

Εγχειρίδιο χρήσης

Uživatelská příručka

Kullanma Kılavuzu

Корисничко упутство

EN

JA

ZH

KO

RU

PL

HU

EL

CZ

TR

SR

## 1. Introduction

### Purchase

Congratulations on the purchase of a new Leica Geosystems electronic level. It is designed to make levelling works easier and quicker on any construction site.

### Product

This manual contains important safety directions as well as instructions for setting up the product and operating it. Refer to "12. Safety Directions" for further information.



Read carefully through the User Manual before you use the product.

### Product identification

The model and the serial number of your product are indicated on the type plate.

Enter the model and serial number in your manual and always refer to this information when you need to contact your agency or Leica Geosystems authorized service workshop.

Type: \_\_\_\_\_ Serial no.: \_\_\_\_\_

### Validity of this manual

This manual is valid for Sprinter 150/150M/250M.

Sections only valid for Sprinter 150M/250M are marked accordingly with an asterisk (\*).

### Trademarks

All trademarks are the property of their respective owners.

### Available documentation

Name	Description
Sprinter 150/150M/250M User Manual	All instructions required in order to operate the product to a basic level are contained in this User Manual. Provides an overview of the system together with technical data and safety directions.

### Symbols

The symbols used in this Manual have the following meanings:

**DANGER** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**WARNING** Indicates a potentially hazardous situation or an unintended use which, if not avoided, could result in death or serious injury.


**CAUTION** Indicates a potentially hazardous situation or an unintended use which, if not avoided, may result in minor or moderate injury and / or appreciable material, financial and environmental damage.

Important paragraphs which must be adhered to in practice as they enable the product to be used in a technically correct and efficient manner.

## Table of Contents

1.	Introduction .....	1
2.	Instrument Components .....	2
3.	Measurement Preparations .....	3
4.	User Interface .....	4
5.	Set of Characters .....	9
6.	Operation .....	9
7.	Data Transfer DataLoader* .....	15
8.	Check & Adjust .....	16
9.	Error Messages .....	18
10.	Operation Messages .....	19
11.	Care and Transport .....	21
12.	Safety Directions .....	22
13.	Technical Data .....	29
14.	International Warranty, Software Licence Agreement .....	32
15.	Index .....	33

## 2. Instrument Components

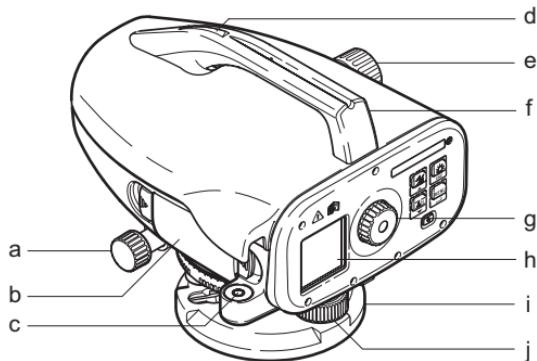

- |    |                                                                 |    |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| a) | Horizontal fine motion screw                                    | f) | Handle                   |
| b) | Battery compartment incl. phone<br>jack interface for USB cable | g) | Eyepiece                 |
| c) | Circular level                                                  | h) | LCD display              |
| d) | Gunsight                                                        | i) | Base plate               |
| e) | Focusing knob                                                   | j) | Levelling foot-<br>screw |

### Container Contents

Sprinter, batteries (4x), allen key, user manual, strap, CD-ROM\*  
(incl. DataLoader), USB cable\*.

## EN Accessories

Tripod, aluminum staff (region dependant), fibre glass staff (to achieve 0.7 mm accuracy with Sprinter 250M). (Optional: sunshade, 4 rechargeable batteries and charger)

## 3. Measurement Preparations

### 3.1 Change Battery

Insert 4 AA dry cells according to the positive and negative signs as indicated on the holder.

- ☞ Always replace with a complete battery set!
- ☞ Do not use old and new batteries together.
- ☞ Do not use batteries from different manufacturers or batteries of different types.

### 3.2 Set-up Instrument

#### Levelling

- Set up the tripod. Extend the legs to a suitable length and ensure that the tripod head is approximately level. Tread the tripod shoes firmly into the ground to ensure stability.
- Mount the instrument on the tripod by screwing the tripod screw onto the base of the instrument.
- Use the three levelling foot screws to center the circular bubble in order to level the instrument.

#### Eyepiece Adjustment

Point the telescope to a uniform light surface such as a wall or a piece of paper. Turn the eyepiece until the cross hairs are sharp or distinct.

#### Target Image Focusing

Use the gunsight to aim the objective lens at the staff. Turn the horizontal fine motion screw until the staff is nearly centered in the field of view and then turn the focusing knob to focus on the staff. Ensure that staff image and reticle are sharp or distinct.

#### Power ON



The instrument is ready to measure.

#### ☞ Technical hints:

- First check and adjust the electronic and optical line-of-sight errors, then the circular level on the instrument and then the staff, before starting work in the field, after long storage periods, after long transportation.
- Keep the optics clean. Dirt or condensation on the optics can limit measurements.
- Before starting work, let the instrument adjust to the ambient temperature (approx. 2 minutes per °C of temperature difference).
- Avoid measuring through window panes.
- Staff sections have to be fully extended and properly secured.
- Touching the upper third of the tripod, can damp vibrations at the instrument due to wind.
- Use the lens hood to cover the objective when backlight disturbs.
- Evenly illuminate the measuring area of the staff with a flashlight or spotlight in darkness.

## 4. User Interface

EN

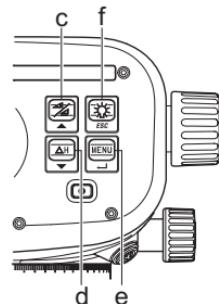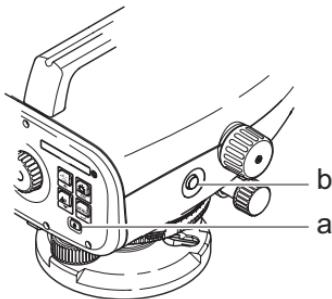

Key	Symbol	1 <sup>st</sup> level functions	2 <sup>nd</sup> level functions
a) On/Off		Power On or Off switch	NONE
b) MEAS		Measuring trigger key	Press and hold for 3 seconds to start and stop tracking measurement / timer measurement*
c) Height / Distance		Alternating between Height and Distance display	Cursor up (in Menu / Settings mode), Switch between intermediate sight I and foresight F in line leveling program BIF*

EN	Key	Symbol	1 <sup>st</sup> level functions	2 <sup>nd</sup> level functions
d)	dH		Height Difference and Elevation measurement	Cursor down (in Menu / Settings mode)
e)	MENU		Activation and Selection of settings	ENTER key for confirmation purpose
f)	Backlight		LCD backlight illumination	ESC key to decline termination of program / application or to exit setting (in Menu / Settings mode)

### Modes

	Measurement Mode
	MENU
	Adjustment Mode
	Tracking
	Settings

	BF line levelling *
	BFFB line levelling *
	BIF line levelling *
	Cut & Fill *
	Height Difference
	Measurement interval / timer activated *

**Icons**

	LCD backlight ON
	Upright staff measuring mode
	Inverted staff measuring mode
	External power connected *

	Battery icon at various capacities
	Data stored to internal memory *
	Tilt warning OFF
	Measurement averaging activated

**Measurement and Data Display Symbols**

PtID / RfID:	Point ID * / Reference Benchmark ID *
BM:	Benchmark elevation
dH:	Height Difference
Elv:	Elevation
D.Elv:	Design Elevation *

	Measured staff height
	Measured distance
	Mean height difference in BFFF *
	Fill / raise height to reach design elevation *
	Cut / lower height to reach design elevation *

**EN** Menu Setting

Menus	Selections (sub-selections)	Descriptions
1. Program*	Line Levelling (BIF, BF, BFFB)	Select line levelling method.  Sighting and measurement sequence in line levelling is indicated with highlighted 'alphabet' of the respective line levelling icons.
	Cut < & Fill >	Cut & Fill application.
2. Intermediate Sight*	ON / OFF	Enable / disable Intermediate Sight in BIF line levelling.
3. Input PtID*	Input user point ID.	
4. Input BM	Input Reference Benchmark elevation.	
5. Input D.ELV*	Input design elevation in Cut & Fill application.	
6. Data Manager*	View Data	Viewing recorded data / deleting of a recorded data by pressing ENTER key.
	Download Data (GSI / ASCII)	Transferring of recorded data to PC via RS232, in GSI-8 or ASCII format.
	Delete All Data	Deleting of all recorded data in the on-board / internal memory.
7. Recording*	Memory	Measurement recorded to on-board / internal memory.  In line levelling application, recording mode has to be set prior to first backsight measurement.
	Off	Measurement not stored.
	Ext	Measurement recorded to external device in GSI-8 format via RS232 cable.
8. Adjustment	Adjustment program.	
9. Inverse Staff	ON [Inverted], OFF [Upright], AUTO [Auto recognition of staff orientation]	Recognition mode setting of staff orientation.

Menus	Selections (sub-selections)	Descriptions
10.Settings	Contrast (10 levels)	LCD display contrast setting.
	Unit (M, Int. ft, US ft, Ft in 1/16 inch)	Unit setting.
	AutoOff (ON 15 min. / OFF)	ON 15 min., instrument will be switched off about 15 minutes after the last key press. OFF, the instrument will not auto switch off.
	Rounding (Standard / Precise)	<p>Minimum reading display setting.</p> <p>In metric:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard = 0.001m for height and 0.01m for distance</li> <li>• Precise = 0.0001 m for height and 0.001m for distance</li> </ul> <p>In Ft (Int. and US ft):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard = 0.01 ft for height and 0.1 ft for distance</li> <li>• Precise = 0.001 ft for height and 0.01 ft for distance</li> </ul> <p>In Ft in 1/16 inch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Precise &amp; Standard = ft-inch-1/16 inch for height and distance</li> </ul>
	Beep (ON / OFF)	Trigger key acoustic signal setting.
	RS232* (Baudrate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400; Parity: None, Odd, Even; Stop Bit: 1, 2; Data Bit: 7, 8)	Communication settings for RS232 interface.
	Tilt Warning (ON / OFF)	Electronic tilt warning setting.
	Backlight (ON / OFF)	Backlight setting.
	Averaging	Input number of measurement for averaging of measurements.
	Language (List of interface language selections)	Interface language setting.
	Timer*	<p>Input measurement time interval 00 hr: 00 min (applicable to Ht / Dist application only).</p>  Press height / distance or dH or backlight or menu key. A message "stop Tracking" will be displayed.

## EN 5. Set of Characters

### Benchmark Elevation (BM), Design Elevation\* (D.Elv)

BM and Design elevation numeric input consists of 0 ~ 9, space, decimal, Ft in 1/16 inch separator, the "+" and "-" signs.

### Point ID\* (PtID)

Point ID alphanumeric input consists of a ~ z, 0 ~ 9 and space.

### Accepting character in the existing value

If there is no change for any particular character in the existing entry field, press ENTER key to accept the old entry.

### Clearing all the existing entry field

Highlight the first entry field with "SPACE" character and press ENTER key to clear the entire last input value.

### To discard entry

Press ESC key to discard entry and restore old value.

### Point ID increment


Point ID will be automatically incremented by 1 from the last point ID, if point ID input field is not updated manually.

## 6. Operation


### Height and Distance measurement (electronic)

Example of an electronic measurement:

- Always aim at the center of bar code staff and focus the staff image for accurate measurement.

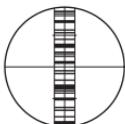

## 6.1 Height and Distance Measurement

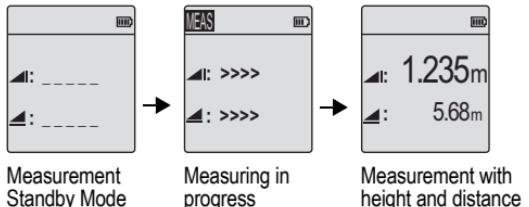

Measurement  
Standby Mode


Measuring in  
progress

Measurement with  
height and distance

Step	Key	Description
1.		Press to switch on the instrument, Leica logo is displayed follow by the default measurement standby mode.
2.		Aim at staff and focus. Lightly trigger the measurement key to activate measurement.
3.		Height and distance measurement is displayed.


## 6.2 Height Difference and Reduced Level Measurement (internal Memory not active)

EN

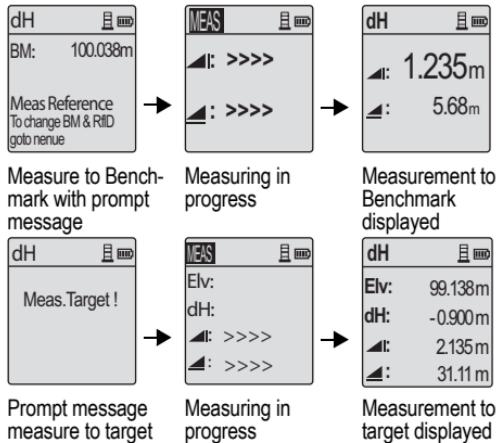

Step	Key/Screen	Description
1.		Press key to start height difference and reduced level function.
2.		A message "Meas. Reference" with input reduced level is displayed.
3.		Press measuring key to initiate measurement with respect to the Reference staff / Benchmark.
4.		Reference height and distance measurement is displayed; follow by a message "Meas. Target!" prompted.
5.		Again, press measure key to start measurement with reference to target point.
6.		The following results are displayed accordingly:- target reduced level (RL), target height difference (dH) with respect to the reference staff, height and distance of target point.

## EN 6.3 Cut & Fill Measurement\* (internal Memory active)

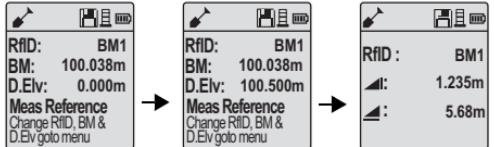

Measure to Benchmark with prompt message



Prompt message measure to target




Go to menu update Design Elevation

Measurement to Benchmark displayed

Step	Key/Screen	Description
1.		Press Menu key and select Cut & Fill application in the Program sub-menu.
2.		A message "Meas. Reference" with input Benchmark reduced level value and Design Elevation is displayed.
3.		Press measuring key to initiate measurement with respect to the Reference staff / Benchmark.
4.		Reference height and distance measurement is displayed; follow by a message "Meas. Target!" prompted.
5.		Again, press measure key to start measurement to target point.
6.		The following results are displayed accordingly- target reduced level (RL) / Elevation, height of target point and cut / fill value at target point with respect to the Design reduced level / Design Elevation.

## 6.4 BIF Line Levelling Measurement\* (internal Memory active)

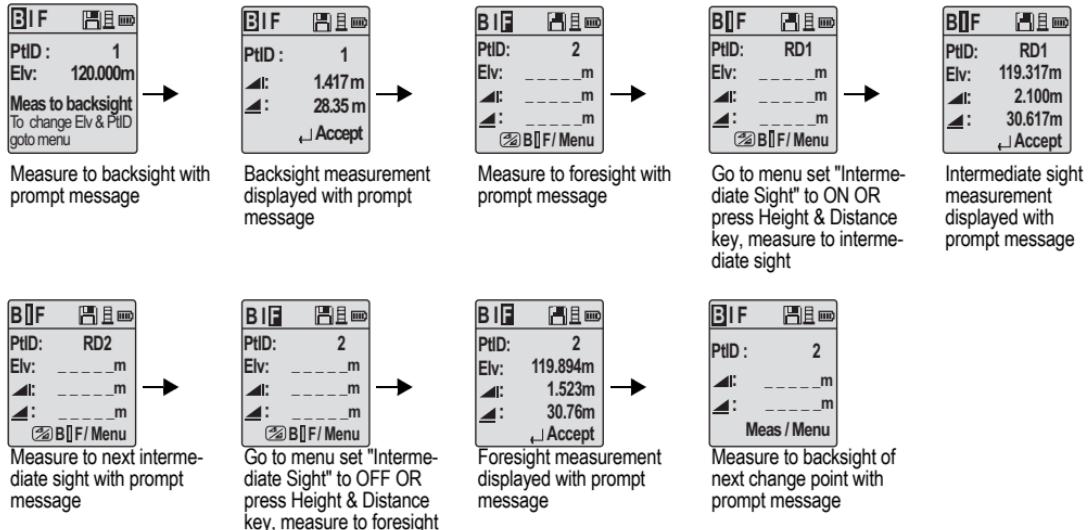

EN

Step	Key/Screen	Description
1.		Initialize the BIF method.
2.		Initiate measurement to Benchmark.
3.		Backsight measurement displayed.
4.		To start 'Intermediate sight' measurement, go to menu set 'Intermediate Sight' to ON or press Height & Distance key.
5.		Intermediate sight measurement displayed.
6.		Go to menu set 'Intermediate Sight' to OFF or press Height & Distance key, then measure to the foresight staff.
7.		Foresight measurement displayed.
8.		System refreshes a standby display for measurement to the backsight of next change point.

## 6.5 BF Line Levelling Measurement\*

Step	Key/Screen	Description
1.		Initialize the BF method
2.		Initiate measurement to Benchmark
3.		Backsight measurement displayed.
4.		Measure to the foresight staff.
5.		Foresight measurement displayed.
6.		System refreshes a standby display for measurement to the backsight of next change point.

## 6.6 BFFF Line Levelling Measurement\*

Step	Key/Screen	Description
1.		Initialize the BFFF method.
2.		Initiate measurement to Benchmark.
3.		Backsight measurement displayed.
4.		Measurement to foresight.
5.		Foresight measurement displayed.
6.		Measure to the foresight staff (second sighting).
7.		Foresight (second sighting) measurement displayed.
8.		Measure to the backsight staff (second sighting).

Step	Key/Screen	Description
9.		Backsight (second sighting) measurement displayed.
10.		System displays current 'Change Point' measurement report. Press ENTER key to accept the result.
11.		System refreshes a standby display for measurement to the backsight of next change point.

Mean (average) of height difference in double-sighting of backsight and foresight for BFFF line levelling method.



## 6.7 Timer Measurement\*

Set measurement time interval 00 hr:00 min in Menu\Settings\Timer. Press and hold measuring key for 3 seconds to start timer measurement, Timer icon will be shown at the top left of LCD display to indicate current measurement mode. To stop timer measurement, press and hold measuring key for 3 seconds.


## EN 7. Data Transfer DataLoader\*

1. Double left click on the Sprinter\_Dataloader .exe setup launcher (by default, the DataLoader will be installed in C:\ Program files \ Leica-Geosystems).
2. Connect the USB cable with phone jab to the connector port (which is located in the battery compartment of the instrument) and USB jab to the USB port at the PC.
3. Power On the instrument, wait for the double beeps and USB icon will be shown on the LCD of the instrument.
4. Start the DataLoader from default C:\ Program files \ Leica-Geosystems.
5. Left click on 'USB Connect' button in the DataLoader and all info relevant to instrument will be displayed.
6. Left click on 'Data Listing' / 'Field Book' button in the Data Export window to download the data from the instrument to PC in Window Ms-Excel ®.

 For further DataLoader details and RS232 data transfer instructions please refer to the Sprinter CD-ROM\*.

## 8. Check & Adjust

### 8.1 Electronic Collimation Adjustment

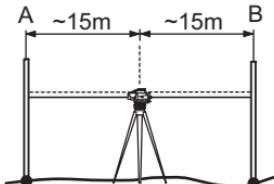


To activate "Adjustment" program, go to MenuAdjustment.

**Step 1:** Aim at Staff A and press MEAS key. Measurement display, press ENTER key to accept.

**Step 2:** Aim at Staff B and press MEAS key. Measurement display, press ENTER key to accept.

Now shift the Sprinter towards staff A and set it up at about 3 m to staff A.

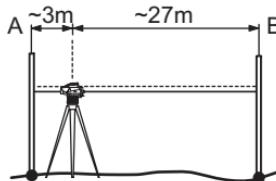


**Step 3:** Aim at Staff B and press MEAS key. Measurement display, press ENTER key to accept.

**Step 4:** Aim at Staff A and press MEAS key. Measurement display, press ENTER key to accept.

The new electronic collimation error is displayed. To accept new correction, press ENTER key, otherwise press ESC key to decline adjustment result.


Optical collimation error can be corrected by adjusting the reticle.

## EN 8.2 Circular Level

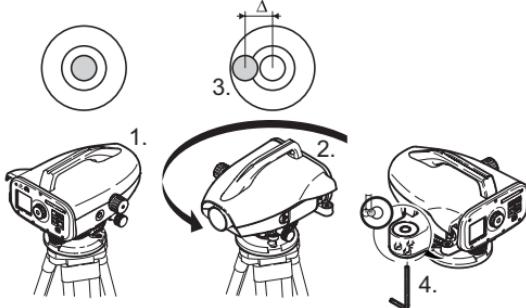

Step	Description
1.	Level instrument.
2.	Turn instrument by 180°.
3.	Center bubble if it extends beyond the centering circle.
4.	Correct half of the error with the Allen key.
	Repeat steps 1 to 4 until the circular level bubble is centered at any random telescope pointing.

## 8.3 Optical Collimation / Reticle Adjustment

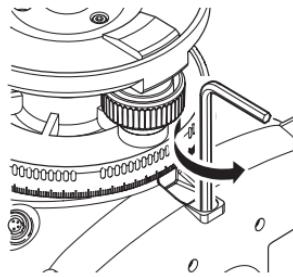

Step	Description
1.	Turn Allen key until design value is reached.
2.	Check collimation.

If the collimation error exceeds 3 mm over 60 m distance, the collimation needs to be adjusted.

## 9. Error Messages

No.	Error message	Counter measure / causes
E99	System Error, Contact Services !	Hardware faults or file errors or adjustment errors or setting errors rendering instrument not working properly.
E100	Low Battery !	Change to new or freshly charged batteries.
E101	Point No. Not Incremented!	Change the PtID. Max. PtID is 99999999 and do not end any 8 characters string with an alphabet character.
E102	Too Bright !	Darken staff or reduce lighting on staff or shade the objective telescope.
E103	Too Dark !	Light up staff uniformly.
E104	No Staff !	Check targeting.
E105	Invalid Entry!	Check the entry / input.
E106	Out Of Level !	Level the instrument.
E107	Memory Full!	Set internal memory to OFF and continue measurement without recording OR download stored data to an external device and continue measurement with internal memory ON after deleting all recorded data in the internal memory.
E108	Data File Error !	Data file error.
E109	Low Memory!	Prepare to download data to external device, in order to continue further measurement with recording ON after deleting all recorded data in the internal memory.
E110	Target Too Close !	Move staff or instrument further apart.
E111	Target Too far !	Move staff or instrument closer together.
E112	Too Cold !	Stop working, external temperature is outside the instrument operating temperature.
E113	Too Hot !	Stop working, external temperature is outside the instrument operating temperature.

EN	No.	Error message	Counter measure / causes
E114		Invalid Measurement !	Make another measurement. If further measurement proved to be futile, check staff position and Inverse Staff setting, check the lighting condition at the staff and stray light, check focusing and targeting, check if sufficient length of barcode in the field of view.
E115		Temperature Sensor Error !	Cover the objective telescope with a hand and switch ON the instrument. Hardware communication failed.
E116		Adjustment Error !	Carry out the adjustment with guided steps, make sure instrument is level and staff is truly vertical in normal position. Collimation is out of correction range.
E117		BM Change Not Allowed!	Exit to default measurement mode by pressing HEIGHT/DISTANCE key, and change the Benchmark elevation in the INPUT BM menu mode.
E119		Staff Blocked	Not enough barcode length for measurement.
E120		Image sensor Error!	Contact services.
E121		Adjustment Inverse Staff Not Allowed!	Check the staff orientation and staff setting.
E123		PtID Change Not Allowed	Exit the message by pressing ESC key.

## 10. Operation Messages

Operation message	Counter measure / remark
Start Tracking!	Tracking mode starts.
Stop Tracking!	Tracking mode stops.
Tracking Hold!	Press measure key for 3 seconds to restart tracking mode. Tracking will hold after 10 unsuccessful measurements.
Abort Measurement!	Current measuring process is terminated.
Downloading Data!	Downloading of data from the internal memory to an external device is in progress.

<b>Operation message</b>	<b>Counter measure / remark</b>
Download Completed!	System is successfully downloaded the internal memory data to an external device.
No Data In Memory!	No data is stored in the internal memory.
Delete. Are You Sure?	Questionnaire prompted user to confirm the deletion of a data (in View Data mode) / all the data (in Delete All Data mode) in the internal memory.
Data Deleted!	System confirmation a data or all the data in the internal memory is deleted.
Can't Delete!	Reference Benchmark and line levelling measurement not allowed to be deleted by single data deletion method.
Change BM. Are You Sure?	Question to prompt user if changing of Reference Benchmark elevation to confirm.
Change Design Elevation. Are You Sure?	Question to prompt user if changing of Design elevation to confirm.
Wait! File System Clean Up!	Cleaning up of temporary files/system files.
Shut Down!	System is switching OFF.
Sand Clock Icon	Please wait! System task is in progress.
Meas Target	Aim to target staff and press measuring button.
Setting...	System parameter setting in progress.
Change Point not completed! Quit Application?	Prompt message to quit application during line levelling process. Complete current line levelling change point measurements, then leave the application program. Pressing ENTER key to quit application; otherwise, press ESC key to return to current application.
Quit This Application?	Prompt message to quit current application, pressing ENTER key to quit application; otherwise, press ESC key to return to current application.

## EN 11. Care and Transport

### 11.1 Transport

#### Transport in the field

When transporting the equipment in the field, always make sure that you

- either carry the product in its original transport container,
- or carry the tripod with its legs splayed across your shoulder, keeping the attached product upright.

#### Transport in a road vehicle

Never carry the product loose in a road vehicle, as it can be affected by shock and vibration. Always carry the product in its transport container and secure it.

#### Shipping

When transporting the product by rail, air or sea, always use the complete original Leica Geosystems packaging, transport container and cardboard box, or its equivalent, to protect against shock and vibration.

#### Shipping, transport of batteries

When transporting or shipping batteries, the person in charge of the product must ensure that the applicable national and international rules and regulations are observed. Before transportation or shipping, contact your local passenger or freight transport company.

#### Field adjustment

After transport inspect the field adjustment parameters given in this user manual before using the product.

## 11.2 Storage

### Product

Respect the temperature limits when storing the equipment, particularly in summer if the equipment is inside a vehicle. Refer to "13. Technical Data" for information about temperature limits.

### Field adjustment

After long periods of storage inspect the field adjustment parameters given in this user manual before using the product.

If the equipment is to be stored for a long time, remove the alkaline batteries from the product in order to avoid the danger of leakage.

## 11.3 Cleaning and Drying

### Product and Accessories

- Blow dust off lenses.
- Never touch the glass with your fingers.
- Use only a clean, soft, lint-free cloth for cleaning. If necessary, moisten the cloth with water or pure alcohol.  
Do not use other liquids; these may attack the polymer components.

### Damp products

Dry the product, the transport container, the foam inserts and the accessories at a temperature not greater than +40°C / +104°F and clean them. Do not repack until everything is completely dry.

## 12. Safety Directions

### 12.1 General Introduction

#### Description

The following directions should enable the person responsible for the product, and the person who actually uses the equipment, to anticipate and avoid operational hazards.

The person responsible for the product must ensure that all users understand these directions and adhere to them.

### 12.2 Intended Use


#### Permitted use

- Measuring distances.
- Recording measurements.
- Electronic and optical height measurements to a staff.
- Optical height readings.
- Optical distance measuring with stadia readings.
- Data communication with external appliances.

#### Adverse use

- Use of the product without instruction.
- Use outside of the intended limits.
- Disabling safety systems.
- Removal of hazard notices.
- Opening the product using tools, for example screwdriver, unless this is specifically permitted for certain functions.
- Modification or conversion of the product.
- Use after misappropriation.
- Use of products with obviously recognizable damages or defects.

- Use with accessories from other manufacturers without the prior explicit approval of Leica Geosystems.
- Inadequate safeguards at the working site, for example when measuring on roads.
- Aiming directly into the sun.

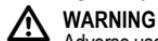


#### WARNING

Adverse use can lead to injury, malfunction and damage. It is the task of the person responsible for the equipment to inform the user about hazards and how to counteract them. The product is not to be operated until the user has been instructed on how to work with it.

### 12.3 Limits of Use

#### Environment

 Suitable for use in an atmosphere appropriate for permanent human habitation: not suitable for use in aggressive or explosive environments.



#### DANGER

Local safety authorities and safety experts must be contacted before working in hazardous areas, or in close proximity to electrical installations or similar situations by the person in charge of the product.

### 12.4 Responsibilities

#### Manufacturer of the product

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, hereinafter referred to as Leica Geosystems, is responsible for supplying the product, including the user manual and original accessories, in a completely safe condition.

## **EN Manufacturers of non Leica Geosystems accessories**

The manufacturers of non Leica Geosystems accessories for the product are responsible for developing, implementing and communicating safety concepts for their products, and are also responsible for the effectiveness of those safety concepts in combination with the Leica Geosystems product.

### **Person in charge of the product**

The person in charge of the product has the following duties:

- To understand the safety instructions on the product and the instructions in the user manual.
- To be familiar with local regulations relating to safety and accident prevention.
- To inform Leica Geosystems immediately if the product and the application becomes unsafe.



### **WARNING**

The person responsible for the product must ensure that it is used in accordance with the instructions. This person is also accountable for the training and the deployment of personnel who use the product and for the safety of the equipment in use.

## **12.5 Hazards of Use**

 


### **WARNING**

The absence of instruction, or the inadequate imparting of instruction, can lead to incorrect or adverse use, and can give rise to accidents with far-reaching human, material, financial and environmental consequences.

### **Precautions:**

All users must follow the safety directions given by the manufacturer and the directions of the person responsible for the product.



**CAUTION** Watch out for erroneous measurement results if the product has been dropped or has been misused, modified, stored for long periods or transported.

### **Precautions:**

Periodically carry out test measurements and perform the field adjustments indicated in the user manual, particularly after the product has been subjected to abnormal use and before and after important measurements.



### **DANGER**

Because of the risk of electrocution, it is very dangerous to use staffs in the vicinity of electrical installations such as power cables or electrical railways.

### **Precautions:**

Keep at a safe distance from electrical installations. If it is essential to work in this environment, first contact the safety authorities responsible for the electrical installations and follow their instructions.



### **CAUTION**

Strong magnetic fields in the immediate vicinity (e.g. transformers, melting furnaces...) may influence the compensator and lead to measuring errors.

**Precautions:**

When measuring near strong magnetic fields, check results for plausibility.

**CAUTION**

Be careful when pointing the product towards the sun, because the telescope functions as a magnifying glass and can injure your eyes and/or cause damage inside the product.

**Precautions:**

Do not point the product directly at the sun.

**WARNING**

During dynamic applications, for example stakeout procedures there is a danger of accidents occurring if the user does not pay attention to the environmental conditions around, for example obstacles, excavations or traffic.

**Precautions:**

The person responsible for the product must make all users fully aware of the existing dangers.

**WARNING**

Inadequate securing of the working site can lead to dangerous situations, for example in traffic, on building sites, and at industrial installations.

**Precautions:**

Always ensure that the working site is adequately secured. Adhere to the regulations governing safety and accident prevention and road traffic.

**WARNING**

If computers intended for use indoors are used in the field there is a danger of electric shock.

**Precautions:**

Adhere to the instructions given by the computer manufacturer with regard to field use in conjunction with Leica Geosystems products.

**CAUTION**

If the accessories used with the product are not properly secured and the product is subjected to mechanical shock, for example blows or falling, the product may be damaged or people may sustain injury.

**Precautions:**

When setting-up the product, make sure that the accessories are correctly adapted, fitted, secured, and locked in position.

Avoid subjecting the product to mechanical stress.

**CAUTION**

When using a vertical staff supported by one brace there is always the danger of falling, for example by wind gusts and therefore danger of damage to equipment and danger of personal injuries.

**Precautions:**

Never leave a vertical staff supported by a brace unsupervised (person at the staff).

**WARNING**

If the product is used with accessories, for example masts, staffs, poles, you may increase the risk of being struck by lightning.

**Precautions:**

Do not use the product in a thunderstorm.

**CAUTION**

During the operation of the product there is a hazard of squeezing extremities or entanglement of hairs and/or clothes by rotating parts.

**Precautions:**

Keep a safe distance of the rotating parts.

**WARNING**

If you open the product, either of the following actions may cause you to receive an electric shock.

- Touching live components
- Using the product after incorrect attempts were made to carry out repairs.

**Precautions:**

Do not open the product. Only Leica Geosystems authorized service workshops are entitled to repair these products.

**WARNING**

Batteries not recommended by Leica Geosystems may be damaged if charged or discharged. They may burn and explode.

**Precautions:**

Only charge and discharge batteries recommended by Leica Geosystems.

**WARNING**

Using a battery charger not recommended by Leica Geosystems can destroy the batteries. This can cause fire or explosions.

**Precautions:**

Only use chargers recommended by Leica Geosystems to charge the batteries.

**CAUTION**

During the transport, shipping or disposal of batteries it is possible for inappropriate mechanical influences to constitute a fire hazard.

**Precautions:**

Before shipping the product or disposing of it, discharge the batteries by running the product until they are flat.

When transporting or shipping batteries, the person in charge of the product must ensure that the applicable national and international rules and regulations are observed. Before transportation or shipping contact your local passenger or freight transport company.

**WARNING**

High mechanical stress, high ambient temperatures or immersion into fluids can cause leakage, fire or explosions of the batteries.

**Precautions:**

Protect the batteries from mechanical influences and high ambient temperatures. Do not drop or immerse batteries into fluids.

**WARNING**

Short circuited battery terminals can overheat and cause injury or fire, for example by storing or transporting in pockets if battery terminals come in contact with jewellery, keys, metallized paper or other metals.

**Precautions:**

Make sure that the battery terminals do not come into contact with metallic objects.



## CAUTION

Long term storage may reduce lifetime or damage the battery.

### Precautions:

During long term storage, maintain battery life by periodic recharge.



## WARNING

If the product is improperly disposed of, the following can happen:

- If polymer parts are burnt, poisonous gases are produced which may impair health.
- If batteries are damaged or are heated strongly, they can explode and cause poisoning, burning, corrosion or environmental contamination.
- By disposing of the product irresponsibly you may enable unauthorized persons to use it in contravention of the regulations, exposing themselves and third parties to the risk of severe injury and rendering the environment liable to contamination.

### Precautions:

The product must not be disposed with household waste.



Dispose of the product appropriately in accordance with the national regulations in force in your country.

Always prevent access to the product by unauthorized personnel.

Product specific treatment and waste management information can be downloaded from the Leica Geosystems home page at <http://www.leica-geosystems.com/treatment>

or received from your Leica Geosystems dealer.

**EN**



## WARNING

Only Leica Geosystems authorized service workshops are entitled to repair these products.

## 12.6 Electromagnetic Compatibility EMC

### Description

The term Electromagnetic Compatibility is taken to mean the capability of the product to function smoothly in an environment where electromagnetic radiation and electrostatic discharges are present, and without causing electromagnetic disturbances to other equipment.



## WARNING

Electromagnetic radiation can cause disturbances in other equipment.

Although the product meets the strict regulations and standards which are in force in this respect, Leica Geosystems cannot completely exclude the possibility that other equipment may be disturbed.



## CAUTION

There is a risk that disturbances may be caused in other equipment if the product is used in conjunction with accessories from other manufacturers, for example field computers, personal computers, two-way radios, non-standard cables or external batteries.

## **EN** Precautions:

Use only the equipment and accessories recommended by Leica Geosystems. When combined with the product, they meet the strict requirements stipulated by the guidelines and standards. When using computers and two-way radios, pay attention to the information about electromagnetic compatibility provided by the manufacturer.

### **CAUTION**

Disturbances caused by electromagnetic radiation can result in erroneous measurements.

Although the product meets the strict regulations and standards which are in force in this respect, Leica Geosystems cannot completely exclude the possibility that the product may be disturbed by very intense electromagnetic radiation, for example, near radio transmitters, two-way radios or diesel generators.

### **Precautions:**

Check the plausibility of results obtained under these conditions.

### **WARNING**

If the product is operated with connecting cables attached at only one of their two ends, for example external supply cables, interface cables, the permitted level of electromagnetic radiation may be exceeded and the correct functioning of other products may be impaired.

### **Precautions:**

While the product is in use, connecting cables, for example product to external battery, product to computer, must be connected at both ends.

## **12.7 FCC Statement, Applicable in U.S.**

### **WARNING**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **WARNING**

Changes or modifications not expressly approved by Leica Geosystems for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Labelling

EN

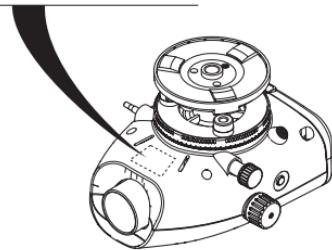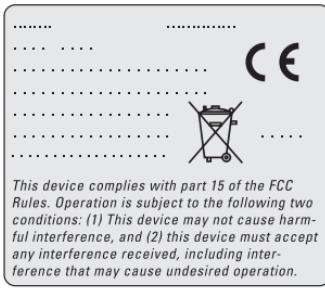

## EN 13. Technical Data

<b>Height measurements</b>	Standard deviation per km double run (ISO 17123-2): <ul style="list-style-type: none"><li>• Electronic measurement with Sprinter aluminum barcode staff:<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.0 mm (Sprinter 250M)</li><li>• 1.5 mm (Sprinter 150/150M)</li></ul></li><li>• Optical measurement with standard aluminum E-scale/Numeral staff: 2.5 mm</li><li>• Standard Deviation for single staff reading: 0.6 mm (electronic) and 1.2 mm (optical) at 30m</li></ul>
<b>Distance Accuracy (Standard Deviation)</b>	10 mm for D< 10 m Distance in m x 0.001 for D>10 m
<b>Range</b>	Distance measuring range for electronic measurements with standard aluminum barcode staff: 2 m to 100 m.
<b>Optical - Shortest focusing distance</b>	50 cm
<b>Measuring time single measure (Electronic)</b>	Typically 3 seconds and less in normal daylight condition; needs longer measuring time in uniform dim light condition (20 lux).
<b>Circular Bubble</b>	Circular Bubble Sensitivity: 10'/2 mm
<b>Compensator</b>	Magnet damped pendulum compensator with electronic range monitoring <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilt Warning Range (Electronically): <math>\pm 10'</math></li><li>• Compensator range (Mechanically): <math>\pm 10'</math></li><li>• Setting accuracy: <math>0.8''</math> max. (Standard Deviation)</li><li>• Magnetic field sensitivity: &lt; <math>10''</math> (Line-of-sight difference in horizontal constant magnetic field at a field strength of up 5 Gauss)</li></ul>
<b>RS232 Port*</b>	For RS232 cable connection to external battery and communication to PC / data collector.
<b>Phone Jab Port*</b>	For USB cable connection to communication to PC.

<b>Internal Memory Storage*</b>	Capacity: up to 1000 points.
<b>Data Transfer*</b>	Program: To DataLoader via USB, to Leica Geo Office and HyperTerminal via RS232 on PC, using a Windows® application
<b>Power Supply</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: internal battery</li> <li>Sprinter 150M/250M: internal battery and external via RS232 port.</li> </ul>
<b>Battery Power</b>	<p>Battery internal: AA dry cells 4 x 1.5 V; powered via RS232 port:            Nominal voltage 12 V  ,            voltage range 4 - xx V  ,            GEV71 power cable to a 12 V car battery; current rating max. 300 mA.</p>
<b>LCD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type: Monochrome display with backlight capability</li> <li>Dimensions: 128 x 104 pixels</li> </ul>
<b>Telescope</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magnification (Optical): 24 x</li> <li>Free objective diameter: 36 mm</li> <li>Clear Objective Aperture: 2 °</li> <li>Multiplication constant: 100</li> <li>Addition constant: 0</li> </ul>
<b>Hz Circle</b>	<p>Circle Engraving:            Plastic horizontal circle of 360° (400 gon). Graduation and numerals scale resolution at 1°(upper scale) and at 50 gon intervals (lower scale)</p>
<b>Side Drive</b>	Movement & Play in side drive: Continuous horizontal dual drive
<b>System</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MMI capability</li> <li>Measuring / applications</li> <li>Keyboard: 5 rubber keys</li> </ul>
<b>Temperature Range</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operating Temperature: -10°C to +50°C</li> <li>Storage Temperature: -40°C to +70°C</li> </ul>

EN

<b>Environmental Specifications</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection against water, dust and sand: IP55 (IEC 60529)</li><li>• Protection against Humidity: Up to 95% humidity no condensation. The effects of condensation are to be effectively counteracted by periodically drying out the product.</li></ul>
<b>Dimensions</b>	<p>Instrument:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Length (incl. front of lens tube to fully extended eyepiece) 219 mm</li><li>• Width (from the external face of focusing drive to the external side of circular bubble holder) 196 mm</li><li>• Height (incl. hand grip, base fully extended) 178 mm</li></ul> <p>Container:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Length 400 mm</li><li>• Width 220 mm</li><li>• Height 325 mm</li></ul>
<b>Weight</b>	2.55 kg (including 4 AA batteries)

## 14. International Warranty, Software Licence Agreement

### International Warranty

The International Warranty can be downloaded from the Leica Geosystems AG home page at <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> or received from your Leica Geosystems dealer.

### Software Licence Agreement

This product contains software that is preinstalled on the product, or that is supplied to you on a data carrier medium, or that can be downloaded by you online pursuant to prior authorization from Leica Geosystems. Such software is protected by copyright and other laws and its use is defined and regulated by the Leica Geosystems Software Licence Agreement, which covers aspects such as, but not limited to, Scope of the Licence, Warranty, Intellectual Property Rights, Limitation of Liability, Exclusion of other Assurances, Governing Law and Place of Jurisdiction. Please make sure, that at any time you fully comply with the terms and conditions of the Leica Geosystems Software Licence Agreement.

Such agreement is provided together with all products and can also be found at the Leica Geosystems home page at <http://www.leica-geosystems.com/swlicense> or your Leica Geosystems dealer.

You must not install or use the software unless you have read and accepted the terms and conditions of the Leica Geosystems Software Licence Agreement. Installation or use of the software or any part thereof, is deemed to be an acceptance of all the terms and conditions of such licence agreement. If you do not agree to all or some of

the terms of such licence agreement, you may not download, install or use the software and you must return the unused software together with its accompanying documentation and the purchase receipt to the dealer from whom you purchased the product within ten (10) days of purchase to obtain a full refund of the purchase price.

## 15. Index

### A

Accessories .....	3
Adjustment Mode .....	5
AutoOff .....	8
Averaging .....	8

### B

Backlight .....	8
Base plate .....	2
Battery	
Battery compartment .....	2
Change Battery .....	3
Baudrate .....	8
Beep .....	8
Benchmark Elevation (BM) .....	9
BF .....	5, 7, 13

<b>EN</b>	BFFB .....	5, 6, 7, 14
	BIF .....	4, 5, 7, 12
<b>C</b>		
	Check & Adjust .....	16
	Circular Level .....	2, 17
	Cleaning and Drying .....	21
	Components .....	2
	Container Contents .....	2
	Contrast .....	8
	Cut & Fill .....	5, 11
<b>D</b>		
	Data Display Symbols .....	6
	Data Manager .....	7
	Data Transfer .....	15
	DataLoader .....	15
	Design Elevation (D.Elv) .....	9
	dH .....	5
<b>E</b>		
	Electronic Collimation Adjustment .....	16
	Error Messages .....	18
	Eyepiece .....	2
<b>F</b>		
	Focusing knob .....	2
<b>G</b>		
	Gunsight .....	2
<b>H</b>		
	Height and Distance Measurement .....	9
	Height Difference and Reduced Level Measurement .....	10
<b>I</b>		
	Icons .....	6
	Input BM .....	7
	Input D.ELV .....	7
	Input PtID .....	7
	Intermediate Sight .....	7
	Inverse Staff .....	7
<b>L</b>		
	Language .....	8
	LCD display .....	2
	Levelling footscrew .....	2
<b>M</b>		
	MEAS .....	4

Measurement Display Symbols .....	6	<b>S</b>	
Measurement Mode .....	5	Set of Characters .....	9
MENU .....	5	Settings .....	8
Menu Setting .....	7	<b>Set-up Instrument</b>	
Modes .....	5	Eyepiece Adjustment .....	3
<b>O</b>		Levelling .....	3
Operation .....	9	Target Image Focusing .....	3
Operation Messages .....	19	<b>Storage</b> .....	21
Optical Collimation .....	17	Symbols .....	1
<b>P</b>		<b>T</b>	
Point ID (PtID) .....	9	Tilt Warning .....	8
Point ID increment .....	9	Timer .....	8
Power ON .....	3	Timer Measurement .....	14
Program .....	7	Transport .....	21
<b>R</b>		<b>U</b>	
Recording .....	7	Unit .....	8
Reticle Adjustment .....	17	User Interface .....	4
Rounding .....	8		
RS232 .....	8		

# 取扱説明書（日本語）

## JA 1. はじめに

### ご購入について

ライカジオシステムズの新しいデジタルレベルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は、建設現場で容易にすばやくレベル測定を行えるように作られています。

#### 製品

  この取扱説明書は、本製品の設置方法、操作方法、および安全管理についての重要な注意事項を説明します。詳しくは“12. 安全管理”を参照してください。

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

#### 器械の識別

器械の機種名とシリアル番号は、型式プレートに記載されています。

下記の欄に、機種名とシリアル番号を記入してください。販売代理店、またはライカジオシステムズサービスセンターにお問い合わせの際は、必ずこの機種名とシリアル番号をお知らせください。

機種名：\_\_\_\_\_ シリアル番号：\_\_\_\_\_

#### 本取扱説明書の有効性

この取扱説明書は、Sprinter 150/150M/250M に有効です。

 Sprinter 150M/250M にのみ有効なセクションに

は、星印 (\*) が付いています。

#### 商標

すべての商標は、各所有者の商標です。

#### 利用可能な資料

名称	説明
Sprinter 150/ 150M/ 250M 取 扱説明書	この取扱説明書には製品を操作するため初級者に必要なすべての取扱説明が書かれています。システムの全体概要、テクニカルデータ、安全管理に関することが説明されます。

#### 記号

本取扱説明書で使用されている記号について

#### 危険

 この記載が遵守されない場合、すぐにも人身事故（死亡または重傷）につながる事項を示します。

#### 警告

 この記載が遵守されない場合、人身事故（死亡または重傷）につながる可能性が高い事項を示します。

#### 注意


 この記載が遵守されない場合、中程度の人身障害またはかなりの物質的、経済的損失、あるいは環境上の損害を生じる可能性が高い事項を示します。

 器械を、技術的に正しく、かつ有効に使用するために、操作に際して遵守されるべき重要事項を示します。

## 目次

1. はじめに .....	1
2. 本システムについて .....	2
3. 測定の準備 .....	3
4. ユーザインターフェース .....	4
5. 文字入力 .....	9
6. 操作 .....	9
7. データ転送 DataLoader* .....	15
8. 点検と調整 .....	16
9. エラーメッセージ .....	18
10. 操作メッセージ .....	19
11. お手入れと輸送 .....	21
12. 安全管理 .....	22
13. テクニカルデータ .....	29
14. 国際保証、ソフトウェアライセンス契約 .....	32
15. 索引 .....	32

## 2. 本システムについて

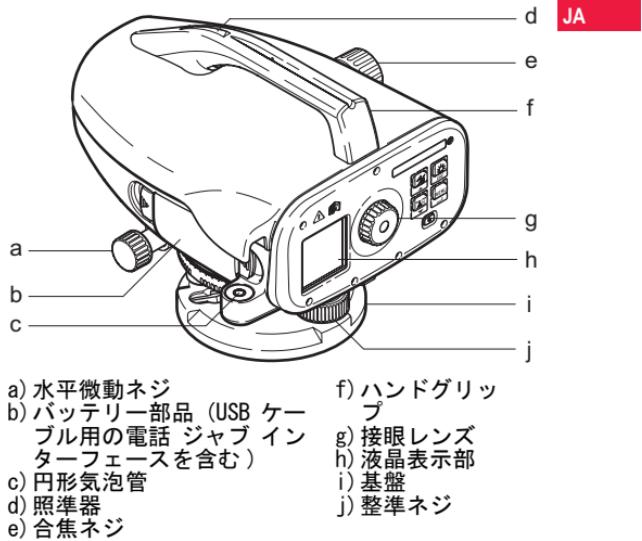

### ケースの内容

Sprinter, 電池 (4 個), アレンキー, 取扱説明書, ストラップ, CD-ROM\* (データローダーを含む), USB ケーブル

## アクセサリー

JA 三脚、アルミ製の標尺（国および地域によって異なります）、ガラス繊維の標尺（Sprinter 250M で 0.7mm 精度を実現します）。（オプション：日除け、充電式電池（4 個）と充電器）

## 3. 測定の準備

### 3.1 電池交換

カバーの説明に従って、極性を間違えないように 4 個の単三乾電池を入れます。

- ☞ 必ず、すべての電池を一緒に交換してください。
- ☞ 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- ☞ メーカーやタイプの異なる電池を混ぜて使用しないでください。

### 3.2 器械のセットアップ

#### 整準

- ・ 三脚をセットします。適当な長さに脚を伸ばし、三脚の頭部がほぼ水平になるようにしてください。安定して固定されるように三脚の脚の先端を地面にしつかり押し込んでください。
- ・ 三脚の固定ネジを器械の底部に捻じ込んで、器械を三脚に固定します。
- ・ 3 本の整準ネジを使用して、気泡が円形気泡管の中心にくるようにして器械の水平を調整します。

#### 接眼レンズの調整

望遠鏡を壁面や紙などの均一な明るさの平面に向

ます。十字線が鮮明に見えるようになるまで接眼レンズを回します。

#### 標尺に焦点を合わせる

照準器（照星）を使用して、標尺の方向に対物レンズの照準を合わせます。標尺が視野のほぼ中心になるように水平微動ネジを回し、合焦ネジを回して標尺に焦点を合わせます。標尺と十字線をシャープに、またははっきり区別できるようにします。


#### 電源を入れる

器械は測定可能な状態になっています。

#### 技術的なヒント：

- ・ 遠距離輸送、長期間保管の後に野外で使用する前には、電子的、光学的規準線の誤差、装置の円形気泡管、標尺の順に、点検・調整します。
- ・ 光学部品はきれいな状態に保ってください。汚れや結露があると測定精度が低下する恐れがあります。
- ・ 作業を開始する前に、周囲温度に器械を馴染ませてください（温度差 1 °Cあたり約 2 分間必要です）。
- ・ ガラス窓を通した測定は避けてください。
- ・ 標尺各部は完全に伸ばし正しく固定してください。
- ・ 風などによる器械の振動は、三脚の上から 1/3 ほど部分を手で触ると振動を抑えることができます。
- ・ 逆光で作業が行いにくい場合は、レンズフードで対物レンズをカバーしてください。
- ・ 標尺の測定部分を懐中電灯やスポットライトで均一に照らしてください。

## 4. ユーザインターフェース

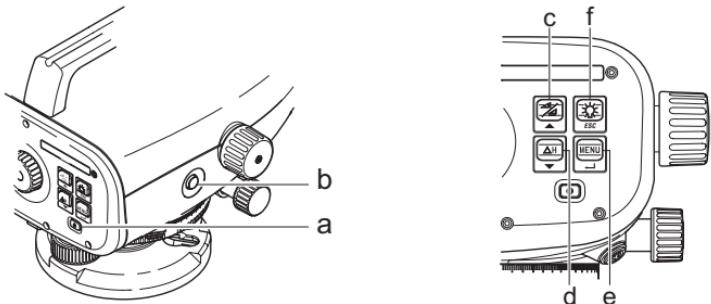

操作キー	記号	1段階機能	2段階機能
a) オン / オフ	()	電源のオン / オフスイッチ	なし
b) 測定	()	測定キー	キーを3秒間押し続けた場合に連続測定 / タイマー測定 * の開始と停止 *
c) 高さ / 距離	()	高さ表示と距離表示の切り替え	カーソルを上に移動 (メニュー / 設定モードの場合), 路線測量プログラム BIF* で中間点 I とフォアサイト F を切り替え

JA

操作キー	記号	1段階機能	2段階機能
d) 高低差		高低差と高度の測定	カーソルを下に移動（メニュー / 設定モードの場合）
e) メニュー		設定値の有効化と選択	確定のための実行 ENTER キー
f) バックライト		液晶表示部のバックライトのオン / オフ	プログラム / アプリケーションの終了または前画面に戻るための ESC キー（メニュー / 設定モードの場合）

## モード

	測定モード
	メニュー
	調整モード
	連続測定モード
	設定

		路線測量 (BF) *
		路線測量 (BFFB) *
		路線測量 (BIF) *
		カット & フィル *
		高低差
		測定間隔 / タイマー有効化 *

**アイコン**

	液晶バックライト点灯
	正像標尺測定モード
	正像標尺測定モード
	外部電源使用中 *

	各モードでのバッテリアイコン
	内部メモリーにデータを保存 *
	整準警報オフ
	平均測定有効化

**測定およびデータ表示記号**

PtID:/ RfID:	測点番号 */ 基準ベンチマーク番号 *
BM:	ベンチマーク高度
dH:	高低差
Elv:	高度
D. Elv:	デザイン高度 *

	標尺の高さの測定値
	距離の測定値
	平均高低差 (BFFB) *
	デザイン高度まで高さを上げる *
	デザイン高度まで高さを下げる *

## メニューの使い方

JA

メニュー	選択（副選択）	説明
1. プログラム *	路線測量 (BIF, BF, BFFB)	路線測量法の選択 ☞ 路線測量の規準・測定順序は、各路線測量アイコンのアルファベットをハイライトして表示されます。
	カット < & フィル >	カット & フィル アプリケーション
2. 中間点 *	オン / オフ	路線測量 (BIF) の中間点を有効 / 無効にする。
3. 基準点入力 *	ユーザ測点入力	
4. BM 入力	基準ベンチマーク高度入力	
5. D. ELV* 入力	カット & フィル アプリケーションのデザイン高度入力	
6. データ管理 *	データの一覧	実行 ENTER キーを押して記録データの表示 / 記録データの消去
	ダウンロードデータ (GSI/ASCII)	GSI-8 または ASCII フォーマットで RS232 経由で記録データを転送
	すべてのデータ削除	装置搭載 / 内部メモリーのすべての記録データを削除
7. 記録 *	メモリー	装置搭載 / 内部メモリーに測定を記録 ☞ 路線測量では、記録モードが最初のバックサイト測定の前に設定してください。
	オフ	測定は保存されません。
	外部	RS232 ケーブルを使って GSI-8 フォーマットで外部機器に測定を記録
8. 調整	調整プログラム	
9. 倒像標尺	オン [ 倒像 ], オフ [ 正像 ], オート [ 標尺の向きを自動認識 ]	標尺の向きの認識モード設定

メニュー	選択（副選択）	説明
10. 設定	コントラスト（10段階）	液晶ディスプレイコントラスト設定
	単位（メートル、国際フィート、測量フィート、1/16インチ刻みのフィート）	単位設定
	自動電源オフ（15分後 / オフ）	15分後、最後のキー操作の約15分後に本機のスイッチが切れます。オフ、本機は常にオン状態に保たれます。
	精度（標準 / 精密）	<p>最小表示測定値の設定 In metric:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 標準 = 高さ 0.01 フィート、距離 0.1 フィート</li> <li>・ 精密 = 高さ 0.001 フィート、距離 0.01 フィート</li> </ul> <p>フィート（国際フィートおよび測量フィート）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 標準 = 高さ 0.01 フィート、距離 0.1 フィート</li> <li>・ 精密 = 高さ 0.001 フィート、距離 0.01 フィート</li> </ul> <p>1/16インチ刻みのフィート：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 精密 &amp; 標準 = 高さおよび距離 フィート - インチ -1/16 インチ</li> </ul>
	ブザー音（オン / オフ）	操作キーの音響信号設定
	RS232*（ボーレート：1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400；パリティ：なし、奇数、偶数；ストップビット：1, 2；データビット：7, 8）	RS232 インターフェースの通信設定
	整準警報機能（オン / オフ）	電子式整準警報機能設定
	バックライト（オン / オフ）	バックライト設定
	平均化	測定の平均化のための測定回数入力
	言語（インターフェイス言語のリスト）	インターフェイス言語設定

## 5. 文字入力

**JA ベンチマーク高度 (BM), デザイン高度 \* (D. Elv)**  
ベンチマーク高度 (BM) とデザイン高度入力数値は、0 ~ 9、スペース、小数点、1/16 インチ刻みのフィート、 "+" 符号、 "-" 符号で構成されます。

### 測点番号 \* (Pt ID)

測点番号の英数字入力は、a ~ z、0 ~ 9、スペースで構成されます。

### 既存の値を確定する

現在の入力行内に変更すべき文字がない場合は、実行 ENTER キーを押して現在の値のまま確定します。

### 現在の入力桁すべての内容を削除する

スペースを使用して最初の入力桁を反転表示にして実行 ENTER キーを押すと、最後に入力された基準高の値全体が削除されます。

### 入力内容の取り消す

ESC キーを押すと入力内容が取り消され、前の値が保存されます。

### 測点番号インクリメント


測点番号入力画面を手動で更新しない場合は、測点番号は自動的に最後の測点番号から 1 ずつインクリメントします。

## 6. 操作


### 高さと距離の測定（電子測定）

電子測定の例：

→ 正確な測定のためには、必ず、バーコード標尺の中心をねらい、標尺に焦点を合わせます。

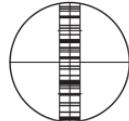

## 6.1 高さと距離の測定

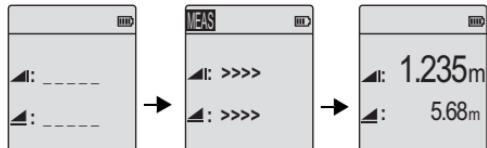

測定待機モード

測定中

高さと距離の測定

ステップ	操作キー	説明
1.		装置のスイッチを入れると、ライカのロゴが表示され、デフォルトの測定待機モードとなります。
2.		標尺をねらい焦点を合わせてください。軽く測定キーに触れ、測定を開始してください。
3.		高さと距離の測定が表示されます。

## 6.2 高低差と減少レベル測定（内部メモリー非アクティブ）

dH 目  
BM: 100.038m  
基準高を測定  
GL&ID変更時はメニューへ

MEAS 目  
▲: >>>  
▼: >>>

dH 目  
▲: 1.235m  
▼: 5.68m

確認メッセージ  
のあるベンチ  
マークまでの測  
定

測定中

ベンチマークま  
での測定の表示

dH 目  
ターゲットを  
測定してください

MEAS 目  
GL:  
dH:  
▲: >>>  
▼: >>>

dH 目  
GL: 99.138m  
dH: -0.900m  
▲: 2.135m  
▼: 31.11m

ターゲットまで  
の測定を確認す  
るメッセージ


測定中

ターゲットまで  
の測定の表示

ステップ	キー / スクリーン	説明	JA
1.		キーを押して高低差と減少レベル機能を開始します。	
2.		入力したベンチマークの減少レベルとデザイン高度と共に「基準を測定してください」というメッセージが表示されます。	
3.		測定キーを押して参照標尺 / ベンチマークに対する測定を開始します。	
4.		基準の高さと距離の測定が表示され、続いて「ターゲットを測定して下さい」という確認メッセージが表示されます。	
5.		再び測定キーを押して標尺点を基準とした測定を開始します。	
6.		目標減少レベル (RL), 基準標尺に関する目標高低差 (dH), 標尺点の高さと距離の結果が表示されます。	

### 6.3 カット & フィル測定\*（内部メモリー有効）

JA

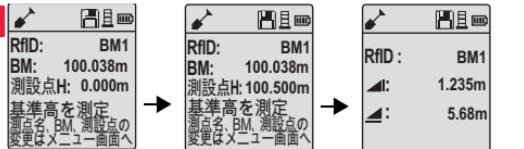


確認メッセージ  
のあるベンチ  
マークまでの測  
定



ターゲットまで  
の測定を確認す  
るメッセージ


メニューへ移動  
してデザイン高  
度を更新しま  
す。

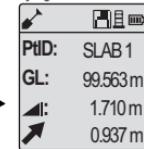

ターゲットまで  
の測定の表示

ステップ	キー / スクリーン	説明
1.	MENU	メニュー キーを押して、プログラマ サブメニューからカット & フィル アプリケーションを選択します。
2.		入力したベンチマークの減少レベルとデザイン高度と共に「基準を測定してください」というメッセージが表示されます。
3.	●	測定キーを押して参照標尺 / ベンチマークに対する測定を開始します。
4.		基準の高さと距離の測定が表示され、続いて「ターゲットを測定してください」という確認メッセージが表示されます。
5.	●	再び測定キーを押して標尺点までの測定を開始します。
6.		目標減少レベル (RL) / 高度、標尺点の高さ、デザイン減少レベル / デザイン高度に対する標尺点のカット / フィル値の結果が表示されます。

## 6.4 BIF 路線測量測定 \* (内部メモリー有効)

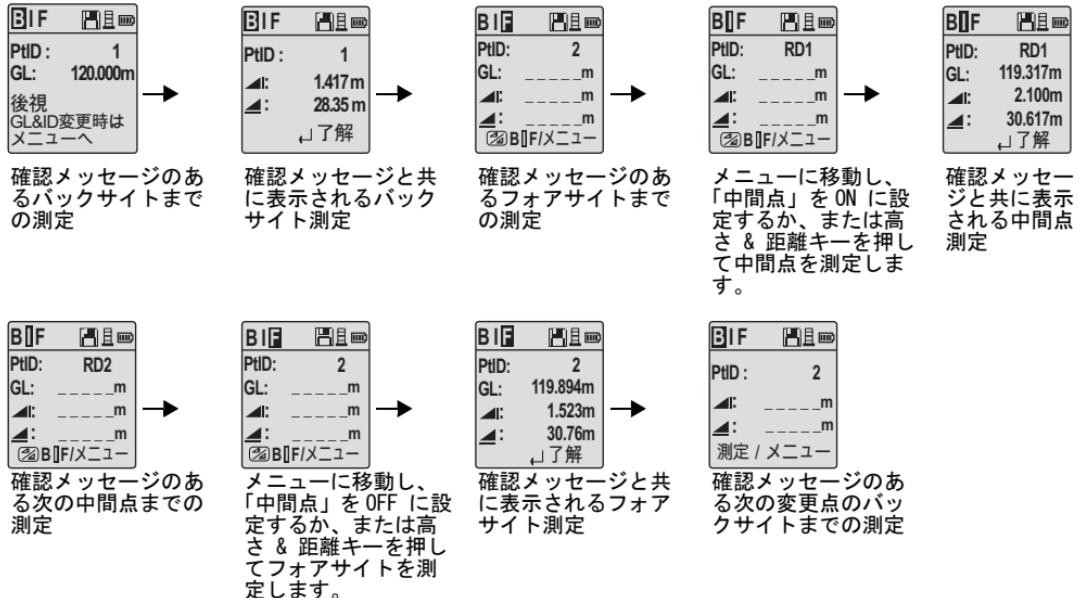

ステップ	キー / スクリーン	説明
1.		BIF 法を初期化します。
2.		ベンチマークまでの測定を開始します。
3.		バックサイト測定が表示されます。
4.		「中間点」測定を開始するには、メニューに移動し、「中間点」を ON に設定するか、高さ & 距離キーを押します。
5.		中間点測定が表示されています。
6.		メニューに移動し、「中間点」を OFF に設定するか、または高さ & 距離キーを押してフォアサイト標尺までを測定します。
7.		フォアサイト測定が表示されます。

ステップ	キー / スクリーン	説明
8.		システムは次の変更点のバックサイトまでの測定を表す待機表示を更新します。

## 6.5 路線測量測定 (BF) \*

ステップ	キー / スクリーン	説明
1.		BF 法を初期化します。
2.		ベンチマークまでの測定を開始します。
3.		バックサイト測定が表示されます。
4.		フォアサイト標尺までを測定します。
5.		フォアサイト測定が表示されます。
6.		システムは次の変更点のバックサイトまでの測定を表す待機表示を更新します。

## 6.6 路線測量測定 (BFFB) \*

ステップ	キー / スクリーン	説明
1.	 ←	BFFB 法を初期化します。
2.	●	ベンチマークまでの測定を開始します。
3.	● ←	バックサイト測定が表示されます。
4.	 ●	フォアサイトまでの測定
5.	● ←	フォアサイト測定が表示されます。
6.	●	フォアサイト標尺までを測定します (2番目の視準)。
7.	● ←	フォアサイト (2番目の視準) 測定が表示されます。
8.	●	バックサイト標尺までを測定します (2番目の視準)。

ステップ	キー / スクリーン	説明
9.	● ←	バックサイト (2番目の視準) 測定が表示されます。
10.	●	システムは現在の「測点変更」測定レポートを表示します。ENTER キーを押して結果を許諾します。
11.	●	システムは次の変更点のバックサイトまでの測定を表す待機表示を更新します。

JA

☞ BFFB 路線測量測定法のバックサイト  
およびフォアサイトの往復照準における  
平均高低差 

## 6.7 タイマー測定 \*

メニュー￥設定￥タイマーで測定間隔を 00 時間 :00 分に設定します。キーを 3 秒間押し続けるとタイマー測定が開始され、現在の測定モードを示すタイマー アイコンが液晶表示の左上に表示されます。タイマー測定を開始するには、測定キーを 3 秒間押してください。

## 7. データ転送 DataLoader\*


- JA 1. Sprinter\_Dataloader .exe セットアップ ランチャーをダブルクリックします（デフォルトでは、DataLoader は C:\Program files\Leica-Geosystems にインストールされます）。
2. 電話ジャブ付きのUSBケーブルをコネクタ ポート（装置のバッテリー部分にあります）に接続し、UAB ジャブを PC の USB ポートに接続します。
3. 装置の電源をオンにしてブザー音が 2 回鳴り、USB アイコンが装置の液晶表示部に表示されるの待ちます。
4. デフォルトの C:\Program files\Leica-Geosystems から DataLoader を起動します。
5. DataLoader の「USB 接続」ボタンをクリックすると装置に関するすべての情報が表示されます。
6. データ エクスポート ウィンドウ「データ一覧」/「フィールド ブック」ボタンをクリックし、装置から PC にデータ（Window Ms-Excel 形式）をダウンロードします。

☞ DataLoader に関する詳細と RS232 データ転送方法については、Sprinter CD-ROM\* をご覧ください。

## 8. 点検と調整

### 8.1 電子式視準調整

JA

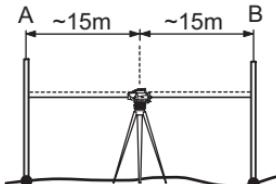


「調整」プログラムを有効化するには、メニュー¥調整に移動します。

ステップ 1: 標尺 A に照準を合わせ、測定キーを押します。結果が表示されたら実行 ENTER キーを押して承認します。

ステップ 2: 標尺 B に照準を合わせ、測定キーを押します。結果が表示されたら実行 ENTER キーを押して承認します。

次に、Sprinter を標尺 A の方向に移動し、標尺 A から約 3m の距離に設置します。

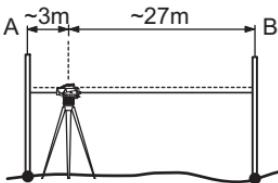

ステップ 3: 標尺 B に照準を合わせ、測定キーを押します。結果が表示されたら実行 ENTER キーを押して承認します。


ステップ 4: 標尺 A に照準を合わせ、測定キーを押します。結果が表示されたら実行 ENTER キーを押して承認します。

新しい電子測定による視準誤差が表示されます。この補正量で良い場合は実行 ENTER キーを押します。そうではない場合は ESC キーを押して調整結果を拒否します。

☞ 光学測定による視準誤差が、十字線を調整することにより補正されます。


## 8.2 円形気泡管

JA

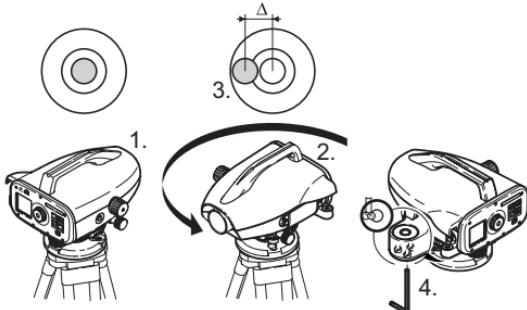

ステップ	説明
1.	液面計
2.	器械を 180 °C 回してください。
3.	中心円から気泡が外れている場合は、中心に合わせてください。
4.	アレンキーで誤差の半分を補正してください。
	ステップ 1 から 4 までを繰り返し、望遠鏡をいかなる方向に向けても円形気泡管の気泡が中心に来るようにしてください。

## 8.3 光学測定による視準 / レティクル調整

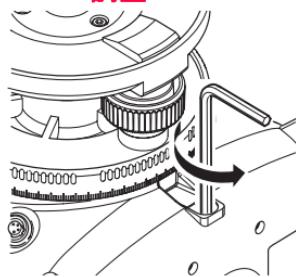

ステップ	説明
1.	アレンキーを設定値が得られるまで回してください。
2.	視準器をチェックしてください。 視準誤差が 60 メートルの距離で 3 ミリメートルを超えるならば、諮詢器の調整が必要です。

## 9. エラーメッセージ

JA

No.	エラーメッセージ	対策 / 原因
E99	システムエラー、サービスセンターに連絡！	ハードウェアの異常、ファイルエラー、調整や設定のエラーなどのため、器械が正常に動作していない。
E100	電池残量低下	新しい電池または完全に充電した電池に交換してください。
E101	測点番号を更新できません	測点番号 (PtID) を変更してください。測点番号 (PtID) の最大値は 99999999 であり、英文字を含む 8 文字の文字列で終わっています。
E102	明るすぎる	標尺を暗くするか、標尺の照明を弱くするか、望遠鏡の対物レンズが陰になるようにしてください。
E103	暗すぎる	標尺の照明が均一になるようにしてください。
E104	標尺が見つかりません	望遠鏡の照準をチェックしてください。
E105	入力エラー	入力項目をチェックしてください。
E106	精度範囲を超えてます	器械の水平を調整してください。
E107	メモリーがいっぱいです	内部メモリーをオフに設定し記録を行わずに測定を続けるか、保存されているデータを外部機器にダウンロードし保存されていた内部データをすべて削除してから測定を続けてください。
E108	データファイルのエラー	データファイルのエラーです。
E109	メモリー領域不足	保存されていた内部データをすべて削除してから記録を伴う測定を続けられるように、外部機器にデータをダウンロードする準備をしてください。
E110	標尺が近すぎます	標尺と器械を離してください。
E111	標尺が遠すぎます	標尺と器械を近付けてください。
E112	温度が低すぎます	作業を中止してください。外部温度が器械の使用温度範囲外です。
E113	温度が高すぎます	作業を中止してください。外部温度が器械の使用温度範囲外です。

No.	エラーメッセージ	対策 / 原因
E114	無効な測定	測定をやり直してください。測定をやり直してもうまく行かない場合は、標尺の位置、倒像標尺の設定、標尺の照明状態、焦点、照準などをチェックしてください。また、視野内のバーコードの長さが十分かチェックしてください。
E115	温度センサーエラー！	望遠鏡の対物レンズを手で覆って器械の電源を入れてください。ハードウェア通信機能の故障も考えられます。
E116	調整エラー	説明の手順に従って調整を行ってください。器械が水平で標尺が垂直になっているか確認してください。調整誤差が補正範囲を超えています。
E117	ベンチマーク高度変更できません	高さ / 距離 キーを押して初期の測定モードに戻し、ベンチマーク高度入力 メニューでベンチマーク高度を変更してください。
E119	標尺がよく見えません	バーコードの長さが測定には不十分です。
E120	画像センサーエラー	サービスセンターへ連絡。
E121	倒像標尺では調整できません	標尺の位置をチェックしてください。
E123	測点名変更できません	ESC キーを押してメッセージを終了してください。

## 10. 操作メッセージ

操作メッセージ	対策 / 原因
連続測定開始	連続測定モードを開始します。
連続測定を停止	連続測定モードを停止します。
連続測定継続	連続測定モードを再開するには、測定キーを3秒間押し続けます。測定に10回失敗すると、連続測定がホールド状態になります。
測定失敗	現在の測定は終了します。
データのダウンロード	内部メモリーから外部機器にデータをダウンロード中。
ダウンロード完了	内部メモリーから外部機器にデータが正常にダウンロードされました。

操作メッセージ	対策 / 原因
記録されたデーターがありません	内部メモリーにデータが保存されていません。
削除してよろしいですか？	内部メモリーの1つのデータ（データ一覧モード時）またはすべてのデータ（データ削除モード時）を削除してよいかユーザに確認するためのメッセージです。
データーを削除しました	内部メモリーの1つのデータまたはすべてのデータを削除したことをシステムからユーザに通知するメッセージです。
削除できません	1つのデータを削除する方法では、基準ベンチマークと路線測量測定を削除することはできません。
BM を変更します。よろしいですか？	基準ベンチマーク高度を変更してよいかユーザに確認するためのメッセージです。
デザイン高度を変更します。よろしいですか？	デザイン高度を変更してよいかユーザに確認するためのメッセージです。
お待ちください！ファイルを掃除します！	一時ファイル / システムファイルの掃除中です。
電源オフ	システムの電源を遮断中です。
砂時計アイコン	お待ちください！システムが処理を実行中です。
ターゲットを測定してください	次の測点を視準して測定ボタンを押してください。
設定中...	システムパラメータを設定中です。
測点変更が完了していません。アプリケーションを終了しますか？	路線測量の途中でアプリケーションを終了するかどうかを確認するメッセージです。現在の路線測量測点変更測定を完了し、アプリケーションプログラムから出てください。実行 ENTER キーを押してアプリケーションを終了するか、ESC キーを押して現在のアプリケーションに戻ってください。
このアプリケーションを終了しますか	実行 ENTER キーを押してアプリケーションを終了するか、ESC キーを押して現在のアプリケーションに戻ることを確認するメッセージです。

## 11. お手入れと輸送

### JA 11.1 輸送

#### 現場での移送

作業現場で器械を持ち運ぶ際は、次の事項を必ず守ってください。

- ・器械をオリジナルの輸送ケースに入れて持ち込んでください。
- ・器械を三脚に取り付けた状態で運ぶ場合は、脚を開いた状態で肩に担ぎ、器械が真っ直ぐに立った状態を保つようにしてください。

#### 自動車での輸送

自動車で輸送する場合は、器械をそのまま車両に乗せないでください。衝撃や振動で器械が破損する恐れがあります。必ず専用のケースに入れて輸送してください。

#### 運送便による輸送

器械を列車、航空機、船舶などで輸送する場合は、ライカジオシステムズが出荷の際に使用したオリジナルの梱包材（輸送ケースと出荷用段ボール箱）を使用するか、衝撃や振動から器械を保護できるような適切な梱包材を使用してください。

#### 電池の運送、輸送

電池を運送、輸送する際、本製品の取扱責任者は、国内および外国の該当法規や条例に従ってください。運送や輸送の前に、各地域の旅客、貨物輸送会社にお問い合わせください。

#### 現場での調整

輸送後は、器械を使用する前に、この取扱説明書に示されている現場調整パラメータをチェックしてく

ださい。

### 11.2 保管

#### 製品

器械を保管する場合は温度に注意してください。特に夏期や車中にて保管する場合はご注意ください。温度条件については“13. テクニカルデータ”を参照してください。

#### 現場での調整

長期間器械を保管した後は、器械を使用する前に、この取扱説明書に示されている現場調整パラメータをチェックしてください。器械を長期保管する場合は、漏洩の危険を避ける為に製品からアルカリ電池を取り外してください。

### 11.3 清掃と乾燥

#### 製品とアクセサリー

- ・レンズの埃は吹き飛ばしてください。
- ・ガラス部分には、決して指で触れないでください。
- ・清掃するときは、清潔で柔らかい毛羽立っていない布だけを使用してください。必要に応じて、純粋アルコールで湿らせた布を使用することも可能です。その際、アルコール以外の液体は絶対に使用しないでください。ポリマー材の部分が破損する恐れがあります。

#### 器械が濡れた場合

器械、輸送ケース、発泡インサート、アクセサリーを 40°C (104°F) 以下の温度で乾燥させ、清掃してください。すべての部分が完全に乾燥するまではケースに入れないでください。

## 12. 安全管理

### 12.1 概要

#### 説明

以下の説明は、取扱責任者、および実際に器械を使用するすべての方が、操作上の危険を予想し、回避できるようにするためのものです。

操作を行うすべての人員に、危険性とその危険への対応を指導し、安全管理に努めてください。

### 12.2 想定用途

#### 許されている用途

- ・距離の測定
- ・測定データの記録
- ・電子的、光学的な方法による、標尺の高さの測定
- ・光学的な方法による高度測定
- ・スタジア法による光波測量
- ・外部装置とのデータ通信

#### 禁止事項

- ・事前に取扱説明書を読まずにレベルを使用すること
- ・想定用途以外での使用
- ・安全システムを解除した状態での使用
- ・注意書きを取り外した状態での使用
- ・特殊な目的のために特別に許可されている場合を除いて、工具（ドライバーなど）を使用して器械を分解すること
- ・器械の改造または変造
- ・盗難された器械であることを承知しての使用

- ・明らかに認識できる損傷または欠陥がある状態の器械の使用
- ・ライカジオシステムズからの明確な承認を得ずに他社製のアクセサリーとともに器械を使用すること
- ・（路上での測定など）器械の設置場所に十分な安全対策を取らない状況での使用
- ・太陽の直接視準



#### 警告

禁止事項を遵守せずに使用した場合、人身事故、故障あるいは破損の原因につながります。操作を行うすべての方に、危険性とその危険への対応を指導することは、取扱責任者の責務です。器械の使用方法の説明を事前に受けてから使用してください。

### 12.3 使用の制限

#### 使用環境

本器械は、人間が継続的に居住可能な環境での使用には適しますが、過酷な環境、あるいは爆発の危険がある環境での使用には適していません。



#### 危険

爆発の危険がある環境内や電気設備の近くなどで作業を行う場合、本器械の取扱責任者は、安全に関する各地域の管轄機関や専門家に事前に問い合わせてください。

## 12.4 責任

### JA ライカジオシステムズ社 オリジナル製品の製造者責任

製造者であるライカジオシステムズ (Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerburgg、以降はライカジオシステムズと表記) が、製造者責任を負います。

ライカジオシステムズは、本器械、付属取扱説明書、およびオリジナルのアクセサリーに責任を負います。

### ライカジオシステムズ製以外のアクセサリーの製造者責任

本器械に、ライカ製品以外のアクセサリーを使用する場合、アクセサリーの製造者は、その製品の開発、使用、あるいは製品に関する安全対策に責任を負います。また、アクセサリーの製造者は、ライカジオシステムズの器械と組み合わせて使用する上での安全対策についても責任を負います。

### 本器械の取扱責任者の責任

本器械の取扱責任者には、次のような責任があります。

- ・ 本器械の安全対策と、取扱説明書の内容を理解すること。
- ・ 本器械を使用する地域の安全と事故予防規定に精通していること。
- ・ 器械の安全が損なわれたと判断した場合は、ただちにライカジオシステムズに連絡すること。



### 警告

本器械の取扱責任者は、取扱説明書に基づいて器械が安全に使用されるようにしなければなりません。また、取扱責任者は、本器械を使用するすべての人々のトレーニング、および使用時の安全管理について、責任を負います。

## 12.5 使用中の危険



### 警告

説明に従わなかったり、説明の理解が不十分だと、誤った方法で使用したり、禁止事項を実行することになります。その結果、人身事故や物損事故または経済上および環境上の問題を引き起こす恐れがあります。

### 予防措置：

器械を使用するすべての方は、製造者が示した安全対策と、器械の取扱責任者の指示に従わなければなりません。



### 注意

器械を落とした場合や使用法を誤ったり改造されている場合、あるいは長期間保管したり輸送した後には、測定値に誤差がないか注意してください。

### 予防措置：

取扱説明書に従って、定期的にテスト観測と現場での調整を行ってください。特に器械を通常と異なる方法で使用した後や、重要な測定の前後には必ずテスト観測を行ってください。

## ⚠ 危険

送電線や電車の軌道など、電気施設の近くでブリズムポールや延長ポールなどを使用するのは大変危険です。感電の恐れがあります。

### 予防措置：

電気施設から十分な距離を確保してください。このような環境で作業を行う必要がある場合は、まず電気施設の安全管理の責任者に相談し、指示に従ってください。



## ⚠ 注意

近くに強い磁気発生源（変圧器、溶解炉など）がある場合は、コンペンセータ（自動補正装置）が影響を受け測定誤差の原因となる恐れがあります。

### 予防措置：

強い磁気の近くで測定を行う場合は、正しい結果が得られているか確認してください。

## ⚠ 注意

レベルを太陽の方向に視準する場合は注意してください。望遠鏡が拡大レンズの役割を果たし、目を傷めたり、レベルの内部にダメージを与えることがあります。

### 予防措置：

太陽光線を直接視準しないでください。

## ⚠ 警告

ダイナミックな使用、例えば、用地測量では、操作を行う人員が障害物、掘削工事または交通量などの周囲の状況に注意を向かないなら事故が起こる危険性があります。

### 予防措置：

器械の取扱責任者は、操作を行うすべての人員に現存する危険を十分に承知させてください。

## ⚠ 警告

路上、建設現場、または工場など、危険な場所で測量を行う際は、安全対策が不十分だと危険な状況が生じる場合があります。

### 予防措置：

常に測量現場の安全を確保してください。事故予防規定や交通規則を遵守してください。

## ⚠ 警告

屋内用コンピュータを屋外で使用すると感電の危険があります。

### 予防措置：

ライカジオシステムズの製品とともに屋外で使用することに関するコンピュータメーカーの説明に従ってください。

## ⚠ 注意

本製品とともに使用するアクセサリーが正しく固定されていない場合に本製品に打撃や落下などの機械的衝撃が加わると、製品を損傷したり人身事故を招く恐れがあります。

## **予防措置 :**

本製品を設置する際には、三脚、基盤（整準盤）、接続ケーブルなどのアクセサリーが正しく取り付けられ、固定され、所定の位置にロックされているか、確認してください。

また、本製品に器械的な力を加えないように注意してください。

### **⚠ 注意**

1本の支柱で標尺を垂直に支える場合は、（突風などにより）倒れる危険が常に伴い、機材の破損や人員の負傷につながる恐れがあります。

## **予防措置 :**

1本の支柱のみで標尺を垂直に支えている場合は、絶対に目を離さないでください（標尺に人員がついていること）。

### **⚠ 警告**

マスト、標尺、ポールなどアクセサリーとともに使用する場合は、落雷被害の危険性が増します。

## **予防措置 :**

雷雨の時には使用しないでください。

### **⚠ 注意**

製品の操作の間、回転部品に髪や衣服が絡まる恐れがあります。

## **予防措置 :**

回転部品から離れてください。

## **⚠ 警告**

製品を分解すると、以下のいずれかにより感電する恐れがあります。

- ・通電している部品への接触。
- ・不適切な修理が試みられた製品の使用。

## **予防措置 :**

製品を分解しないでください。ライカジオシステムズサービスセンターだけに製品を修理する資格を与えられています。

### **⚠ 警告**

ライカジオシステムズが推奨していない電池を充放電すると電池を破損し、火災や爆発の恐れがあります。

## **予防措置 :**

必ず、ライカジオシステムズが推奨する電池を充放電してください。

### **⚠ 警告**

ライカジオシステムズが推奨していない充電器を使用すると電池を破損し、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。

## **予防措置 :**

必ず、ライカジオシステムズが推奨する充電器で電池を充電してください。

### **⚠ 注意**

電池の輸送、運送、廃棄の際に、不慮の器械的衝撃により火災が発生する恐れがあります。

**予防措置 :**

器械を運送または廃棄する前に、電池残量がなくなるまで器械を動作させて電池を完全に放電してください。

電池を運送、輸送する際、本製品の取扱責任者は、国内および外国の該当法規や条例に従ってください。運送や輸送の前に、各地域の旅客、貨物輸送会社にお問い合わせください。

**⚠ 警告**

電池を大きな器械的応力、高温にさらしたり、液体に浸けたりすると、電池の漏れ、火災、爆発などの恐れがあります。

**予防措置 :**

電池を大きな器械的な力や周囲の高温にさらさないようにしてください。また、電池を落としたり液体に浸けないでください。

**⚠ 警告**

電池をポケットに入れて持ち運び、宝飾品、鍵、金属蒸着紙などに触れた場合など、電池の端子が短絡すると過熱する恐れがあり、火傷や火災の危険があります。

**予防措置 :**

電池の端子が金属製の物体に接触しないように注意してください。

**⚠ 注意**

長期間保管により電池の寿命が短くなったり、ダメージを受けることがあります。

**予防措置 :**

長期間保管中、定期的に充電して電池の寿命を維持してください。

**⚠ 警告**

電池の廃棄処理が不適切であると、次のような危険があります。

- ポリマー製の部分を燃やすと有毒ガスが発生して健康を害する恐れがあります。
- 電池が破損したり、熱せられると、爆発、毒物の発生、火災、腐食、あるいは環境汚染の原因になります。
- 器械を無責任に廃棄処分すると、使用する資格のない人が規定を守らずに使用し、彼ら自身または第三者が重傷を負ったり環境を汚染する危険があります。

**予防措置 :**

 器械は家庭廃棄物とともに廃棄しないでください。

器械の廃棄処分は、各国の基準に従って適切に行ってください。

資格のない人が器械に触れないように予防してください。

製品固有の処理法と廃棄物管理に関する情報は、Leica Geosystems AG のホームページ <http://www.leica-geosystems.com/treatment> からダウンロードしていただくこともできますし、最寄りのライカジオシステムズの販売店から入手していただくこともできます。



## 警告

JA 製品を修理する資格を与えられています。

## 12.6 電磁障害の許容量 (EMC)

### 説明

電磁障害の許容量 (EMC) とは、電磁気放射や静電気放電がある環境でも他の機器を妨害せずに製品が正常に機能する能力のことをいいます。



## 警告

電磁気放射は、他の機器を妨害する可能性があります。

本製品は、この点に関する厳しい規定や規格に適合していますが、ライカジオシステムズは、他の機器を妨害する可能性を完全には否定できません。



## 注意

本製品を他社製のアクセサリーや機器（フィルドコンピュータ、パソコン、無線モデム、標準外のケーブル、外部電池など）とともに使用した場合、他の機器を妨害する恐れがあります。

### 予防措置：

ライカジオシステムズが推奨するアクセサリーや機器のみを使用してください。これらは、本製品と組合せた場合でもガイドラインや規格で定められた厳密な条件に適合します。コンピュータや無線モデムを使用する場合は、その機器の製造元が示す電磁障害の許容量に関する情報に注意してください。



## 注意

電磁気放射による障害で、測定値が許容誤差の制限を超えてしまうことがあります。

本製品は、この点に関する厳しい規定と規格に適合していますが、本製品の近くにある無線モデム、小型ラジオ、ディーゼル発電機などからの非常に強い電磁波によって本製品が影響を受ける可能性があることを完全には否定できません。

### 予防措置：

このような条件下での測定結果については、信頼性をよく確認してください。



## 警告

接続ケーブル（外部電源ケーブル、インターフェイスケーブルなど）の片側しか接続されていない状態で本製品を動作させると、電磁放射が許容レベルを超え、他の機器に悪影響を与える恐れがあります。

### 予防措置：

本製品は、必ず（本製品と外部電池やコンピュータなどの間の）接続ケーブルの両端を接続した状態で使用してください。

## 12.7 FCC 規格 (アメリカ合衆国で適用)



### 警告

FCC 規定の第 15 条に従ってテストを行った結果、本装置は、クラス B のデジタル装置であることが確認されています。

これは、住居内に設置して通常の状態で使用した場合に他の機器との間で悪影響を及ぼし合わないことを意味します。

本装置は、電磁波を発生、使用、放射するため、指示に従わずに使用した場合、無線通信を妨害する恐れがあります。

また、設置状況によっても妨害を起こす可能性があります。

本装置がラジオやテレビの受信傷害の原因となっている場合は、本装置の電源をオン / オフすると判断できますので、そのような場合は、次のような対策を行ってみてください。



- 受信アンテナの方向や場所を変える。
- 本製品と受信機を離す。
- 本製品を、受信機とは別のコンセントに接続する。
- 販売店や技術者に相談する。



### 警告

ライカジオシステムズの許可なく本製品を分解、改造、または修理した場合、ライカシステムズは、一切の責任を負いません。

### ラベル

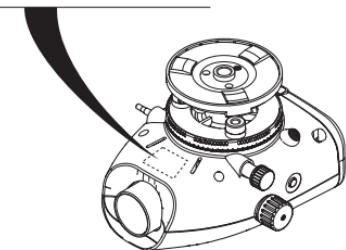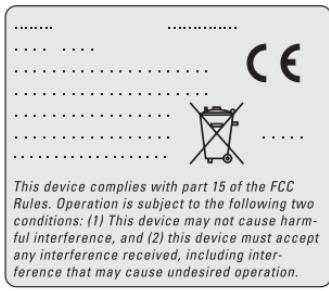

## 13. テクニカルデータ

JA

高さの測定値	1km の往復測定での標準誤差 (ISO 17123-2)： • Sprinter アルミニウム製バーコード標尺を使用した電子測定の場合： • 1.0 mm (Sprinter 250M) • 1.5 mm (Sprinter 150/150M) • 標準のアルミニウム製の 5mm 目盛り / 数値目盛標尺を使用した光学測定の場合 • 2.5 mm • 30m の標尺単一測定での標準誤差 : 0.6 mm (電子測定) および 1.2 mm (光学測定)
距離の精度 (標準偏差)	D<= 10 m の場合は、10 mm D>10 m の場合は、距離 (単位 m) x 0.001
範囲	標準のアルミニバーコード標尺の場合の電子測定の距離範囲 2 m ~ 100 m.
光学式の最短合焦距離	50 cm
単一測定の測定時間 (電子測定)	標準的な昼光の下で通常は 3 秒以内 : 均一な薄明かり状態 (20 lux) ではより長い測定時間が必要
円形気泡管	円形気泡管の感度 : 10' / 2 mm
コンペンセータ	磁気制動式ペンジュラムコンペンセータ (範囲の電子警報機能付き) • 整準警報範囲 (電子的) : > 10' • コンペンセータ作動範囲 (器械的) : > 10' • 設定精度 : 0.8" 以下 (標準誤差) • 磁場感度 : < 10" (5 ガウス未満の磁場強度における水平の一定磁場での視準線の差)
RS232 ポート *	データ出力、外部電源接続、外部通信データコレクタなど用。
電話ジャブ ポート *	PC と通信を行う USB ケーブル接続用。
内部メモリーの容量 *	容量 : 1000 点までの測定値

<b>データ転送*</b>	プログラム : USB 経由で DataLoader、PC の RS232 経由で Geo Office および Hyper Terminal へ接続するには、Windows アプリケーションを使用します。
<b>電源</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: 内部電池</li> <li>Sprinter 150M/250M: 内部電池 + RS232 ポート経由の外部電源</li> </ul>
<b>バッテリ電源</b>	内部電源：単三形乾電池 1.5 V × 4 個；RS232 ポート経由の外部電源 公称電圧 12 V <u>  </u> <u>  </u> 電圧範囲 4 - xx V <u>  </u> <u>  </u> GEV71 車載バッテリー DC12V (車載バッテリー用 ケーブルで接続)；定格電流 300 mA 以下
<b>液晶表示器</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>機種名：バックライト付きモノクロディスプレイ</li> <li>寸法 : 128 x 104 ピクセル</li> </ul>
<b>望遠鏡</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>倍率 (光学) : 24 x</li> <li>対物レンズの有効径 : 36 mm</li> <li>視野角 : 2 °</li> <li>スタジア乗数 : 100</li> <li>加算定数 : 0</li> </ul>
<b>水平角</b>	円形刻印目盛盤： プラスチック製の 360 ° (400 gon) の水平円。数値目盛りの分解能は 1 ° (上側目盛) および 50 gon 間隔 (下側目盛)。
<b>侧面駆動</b>	侧面駆動の動作：水平連続デュアル駆動
<b>システム</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MMI システム</li> <li>測定方法 / 用途</li> <li>キーボード : 5 つのラバーキー</li> </ul>
<b>温度範囲</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用温度範囲 : -10 清 から +500 清</li> <li>保管温度範囲 : -40 清 から +70 清</li> </ul>

<b>環境条件</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水、埃、砂に対する保護 : IP55 (IEC 60529)</li> <li>湿気に対する保護 : 95% 以下で結露がないこと。結露の影響が出ないように、定期的に本製品を乾燥させて対処すること。</li> </ul>
<b>寸法 :</b>	<p>器械本体 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長さ (接眼レンズを完全に伸ばした状態でのレンズ管の前部を含む) 219 mm</li> <li>幅 (合焦ドライブ部の外面から円形気泡管ホルダの側部外面まで) 196 mm</li> <li>高さ (基盤部を完全に伸ばした状態でハンドグリップ部も含む) 178 mm</li> </ul> <p>ケース :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長さ 400 mm</li> <li>幅 220 mm</li> <li>高さ 325 mm</li> </ul>
<b>重量</b>	2.55 kg (単三形電池 4 個を含む)

## 14. 國際保証、ソフトウェアライセンス契約

### 国際保証

国際保証書は、Leica Geosystems AG のホームページ  
<http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> からダウンロードしていただくこともできまし、最寄りのライカジオシステムズの販売店から入手していただくこともできます。

### ソフトウェアライセンス契約

本製品用のソフトウェアは、あらかじめインストールされた状態またはデータ記録媒体に保存された状態で本製品に添付されているか、ライカジオシステムズから事前の許可を得た上でオンラインでダウンロードしていただくことができます。本製品のソフトウェアは著作権その他の法律により保護されており、ソフトウェアの使用に関してはライカジオシステムズのソフトウェアライセンス契約で定義、規定されています。ソフトウェアライセンス契約には、ライセンスの範囲、保証、知的財産の所有権、責任の範囲、他の保証の排除、準拠法と管轄裁判所などの事項が示されています。ライカジオシステムズのソフトウェアライセンス契約の条項は常に必ず遵守してください。

この契約書は、すべての製品に添付されている他、Leica Geosystems AG のホームページ <http://www.leica-geosystems.com/swlicense> や最寄りのライカジオシステムズの販売店でもご覧いただけます。ソフトウェアをインストールし、使用するためには、ライカジオシステムズのソフトウェア ライセンス契約

約の条項をお読みいただき、同意していただく必要があります。ソフトウェア またはその一部をインストールまたは使用されますと、ライセンス契約のすべての条項に同意したものと見なされます。ライセンス契約のすべてまたは一部の条項に同意されない場合は、ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用することはできませんので、未使用のソフトウェアと添付資料に領収書を添えて、ご購入から10日以内に、本製品を購入された販売店に返品してください。購入価格全額をご返金致します。

## 15. 索引

### B

BF .....	5, 7, 13
BFFB .....	5, 6, 7, 14
BIF .....	4, 5, 7, 12
BM 入力 .....	7

### D

D. ELV 入力 .....	7
DataLoader .....	15

### R

RS232 .....	8
-------------	---

<b>ア</b>		<b>パ</b>	
JA アイコン .....	6	バックライト .....	8
JA アクセサリー .....	3	バッテリー .....	
<b>エ</b>		バッテリー収納部 .....	2
エラーメッセージ .....	18	電池交換 .....	3
<b>カ</b>		<b>ブ</b>	
カット & フィル .....	5, 11	ブザー音 .....	8
<b>ケ</b>		プログラム .....	7
ケースの内容 .....	2	<b>ペ</b>	
<b>コ</b>		ベンチマーク高度 (BM) .....	9
コントラスト .....	8	<b>ボ</b>	
<b>タ</b>		ボーレート .....	8
タイマー .....	8	<b>メ</b>	
タイマー測定 .....	14	メニュー .....	5
<b>デ</b>		メニューの使い方 .....	7
データ管理 .....	7	<b>モ</b>	
データ転送 .....	15	モード .....	5
データ表示記号 .....	6	<b>ユ</b>	
デザイン高度 (D.Elv) .....	9	ユーザインターフェース .....	4

<b>レ</b>		<b>光</b>	
レティクル調整 .....	17	光学測定による規準 .....	17
<b>液</b>		<b>高</b>	
液晶表示部 .....	2	高さと距離の測定 .....	9
<b>円</b>		高低差 .....	5
円形気泡管 .....	2, 17	高低差と減少レベル測定 .....	10
<b>器</b>		<b>合</b>	
器械のセットアップ		合焦ネジ .....	2
整準 .....	3	<b>自</b>	
接眼レンズの調整 .....	3	自動電源オフ .....	8
標尺に焦点を合わせる .....	3	<b>照</b>	
<b>基</b>		照準器 .....	2
基準点入力 .....	7	<b>整</b>	
基盤 .....	2	整準ネジ .....	2
<b>記</b>		整準警報 .....	8
記号 .....	1	<b>清</b>	
記録 .....	7	清掃と乾燥 .....	21
<b>言</b>		<b>精</b>	
言語 .....	8	精度 .....	8

<b>接</b>		<b>点</b>	
<b>JA</b>	接眼レンズ .....	点検と調整 .....	16
<b>設</b>		<b>電</b>	
設定 .....	8	電源を入れる .....	3
<b>操</b>		電子式視準調整 .....	16
操作 .....	9	<b>倒</b>	
操作メッセージ .....	19	倒像標尺 .....	7
<b>測</b>		<b>部</b>	
測定 .....	4	部品 .....	2
測定モード .....	5	<b>文</b>	
測定表示記号 .....	6	文字入力 .....	9
測点番号 (PtID) .....	9	<b>平</b>	
測点番号インクリメント .....	9	平均化 .....	8
<b>単</b>		<b>保</b>	
単位 .....	8	保管 .....	21
<b>中</b>		<b>輸</b>	
中間点 .....	7	輸送 .....	21
<b>調</b>			
調整モード .....	5		

# 用户手册（中文）

ZH

## 1. 说明

### 前言

祝贺您购买新型徕卡数字水准仪。该仪器的设计和技术使得水准测量在任何建筑工地上都更简便、更快捷。

### 产品

本手册包含了很多重要的安全及操作指南，请在使用本仪器前详细阅读。12. 安全指南更多的信息请参见“12. 安全说明”。

使用本仪器前请仔细阅读本手册。

### 仪器标识

在仪器型号牌上，标有该仪器的型号和仪器机身编号。

请将你的仪器型号和仪器机身编号填在下面，以便你在需要的时候，与徕卡服务中心或徕卡维修中心联系。

型号: \_\_\_\_\_ 机身编号: \_\_\_\_\_

### 手册适用范围

本手册适用于 Sprinter 150/150M/250M。

 有星号 (\*) 的地方只适用于 150M/250M。

### 商标

所有的商标属于它们各自的所有者。

## 适用的文件

相关手册	说明
Sprinter 150/150M/ 250M 用户 手册	仪器所有的功能操作都包含在该手册中，手册同时提供了系统的技术数据和安全指导。

## 符号

手册中所用符号有如下含义：



 
危险

它表示非常严重的危险情况，如不避免，将会造成人身伤害甚至死亡。




警告

它表示潜在的或操作不当所导致的危险情况，如不避免，将造成人身伤害甚至死亡。



小心

 它表示潜在的或操作不当会导致轻微的人身伤害或明显的设备、经济损失和环境损害。




表示在实际使用中必须注意的重要段落，以便正

确、有效的使用仪器。

# 目录

ZH	1. Introduction .....	1
	2. 仪器部件 .....	2
	3. 测量准备 .....	3
	4. 用户界面 .....	4
	5. 设置字符 .....	9
	6. 操作 .....	9
	7. 数据传输 数据加载 * .....	15
	8. 检查和校正 .....	16
	9. 错误信息表 .....	18
	10. 操作信息表 .....	19
	11. 保管和运输 .....	21
	12. 安全指南 .....	22
	13. 技术参数 .....	28
	14. 国际质量保证, 软件许可 .....	31
	15. 目录 .....	31

## 2. 仪器部件

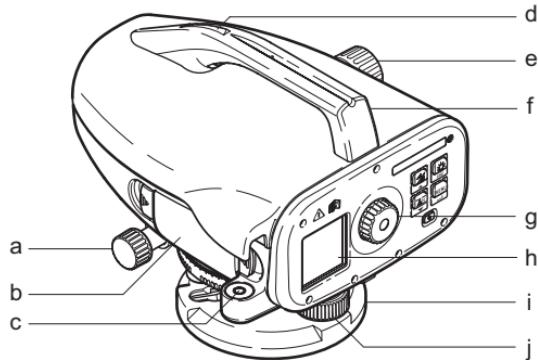

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| a) 水平微动螺旋              | f) 提把      |
| b) 电池仓及包括 USB 线的接<br>口 | g) 目镜      |
| c) 圆水准器                | h) LCD 显示屏 |
| d) 瞄准器                 | i) 底座      |
| e) 调焦旋钮                | j) 底座调平螺旋  |

### 包装

主机, 4 节电池, 内六角扳手, 用户手册, 盖板, CD-ROM\* (包括文件认读程序), USB 数据线 \*。

**附件**

三脚架，铝质标尺（因地区而异），玻璃纤维标尺（用于Sprinter250M，以完成0.7 mm精度的测量）。（可选件：遮阳板，4节可充电电池和充电器）

### 3. 测量准备

#### 3.1 安装电池

按正负极指示将4节AA电池装入电池仓。

总是同时更新所有的电池！

请勿混用新旧电池。

不要同时使用不同厂家和不同型号的电池。

#### 3.2 安置仪器

**整平**

- 安置三脚架。将三脚架的腿伸展到合适的长度拧紧螺丝，使三脚架顶部保持近似水平。将三角架的腿踩牢，以保持它的稳定。
- 把水准仪放到三脚架上面并用三脚架的中心螺旋将仪器和三脚架连接在一起。
- 通过调整三个基座螺旋使仪器上圆水准器的气泡居中，从而达到整平的目的。

**物镜调焦**

旋转仪器使望远镜对准稳定并且比较亮的目标如墙面或白纸。调整目镜使望远镜中的十字丝最清晰为止。

**瞄准目标**

通过瞄准器瞄准标尺。用水平微动螺旋使标尺位于视场的中间，调整物镜调焦螺旋使标尺最清晰。确保标尺和刻度的清晰。

**开机**


仪器已经做好测量的准备。

## 技术说明

- 在使用之前，长时间存放后或长途运输后，请首先检验和校正电子和光学的视线误差，然后圆水准器和标尺。
- 保持光学部件的清洁。光学部件上污物或冷凝水会影响测量范围。
- 让仪器适应环境温度后再工作（每摄氏度的温差需要大约2分钟的适应时间）。
- 避免通过玻璃窗测量。
- 标尺应完全拉开并适当的固定。
- 扶住三脚架上面三分之一部分可以减少因风对仪器产生的振动。
- 当受到背景光干扰时，可用镜头盖盖住物镜。
- 用手电或其他照明装置把标尺上的测量区域照明即可。

## 4. 用户界面

ZH

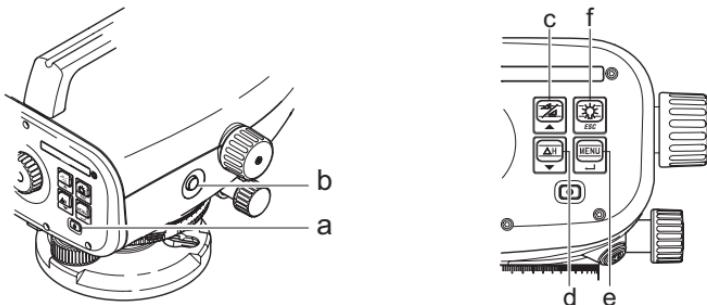

键盘	图标	第一功能	第二功能
a) 开关		电源开关	无
b) 测量		测量键	按住此键 3 秒钟用来启动或停止跟踪测量 / 延迟测量 *
c) 高程 / 距离		在显示距离和高程之间的切换	光标向上移 (在菜单 / 设置模式下有效), 在线水平 BIF* 程序下, 在中间瞄准 I 和前视 F 之间切换

键盘	图标	第一功能	第二功能
d) 高差		高差和水平测量	光标向下移（在菜单 / 设置模式下有效）
e) 菜单		激活并选择设置	回车键用于确认设置
f) 背景照明		LCD 背景照明	ESC 中断退出程序或退出设置（在菜单 / 设置模式下有效）

ZH

### 模式

<b>MEAS</b>	测量模式
<b>MENU</b>	菜单
<b>ADJ</b>	校正模式
<b>TRK</b>	跟踪
<b>SET</b>	设置

		BF 水准线路测量 *
		BFFB 水准线路测量 *
		BIF 水准线路测量 *
		挖方和填方 *
		高差
		仪器待机 / 延迟器启动 *

ZH

**图标**

	LCD 背景灯开启
	垂直标尺测量模式
	标尺倒立测量模式
	连接外接电源 *

	电池容量图标
	将数据保存到内存 *
	倾斜警告关
	平均值测量开启

**测量及数据显示图标**

PtID: / RfID:	标准点 * / 参考基准点 *
BM:	高度基准
dH:	高差
Elv:	高程
D. Elv:	设计高程 *

	标尺高度测量
	测量距离
	BFFB * 的平均高差
	填方 / 提高到设计高程 *
	挖方 / 降低到设计高程 *

## 菜单设置

菜单	选项	
1. 程序 *	水准线 (BIF, BF, BFFB)	选择水准线的方法。 在整平水准线的过程中瞄准并测量的顺序是以字母的形式标注在水准线的图标里。
	挖方 & 填方	挖方 & 填方程序。
2. 粗瞄 *	开 / 关	在 BIF 水准线整平功能下开启 / 关闭过渡瞄准。
3. 输入 Pt ID*	输入用户自定义点。	
4. 输入 BM	输入参考基准高程。	
5. 输入 D. ELV*	在挖方 & 填方程序中输入设计标高。	
6. 数据管理 *	浏览数据	浏览储存的数据 / 按回车键删除储存的数据。
	下载数据 (GSI / ASCII)	以 GS1-8 或 ASCII 格式, 通过 RS232 将记录的数据传输到 PC 上。
	删除所有的数据	删除所有储存的数据 / 内存记忆。
7. 储存 *	储存	将测量结果储存到仪器里。 在水准线测量过程中, 储存方式设置为按照测量顺序的先后。
	关闭	不储存测量值。
	外部设备	测量结果通过 RS232 数据线以 GS1-8 的格式储存于外部设备。
8. 校正	校正程序。	
9. 倒立标尺	ON [倒立], OFF [垂直], AUTO [自动识别标尺的方向]	识别方式用来设定标尺的定位。

菜单	选项	
10. 设置	对比度 (10 个级别)	LCD 显示屏对比度设定。
	单位 (M, Int. ft, US ft, Ft in 1/16 inch)	单位设定。
	自动关机 (ON 15 min. / OFF)	ON 15 min., 在 15 分钟无按键的情况下仪器自动关机。OFF, 仪器不自动关机。
	显示精度 (标准 / 精确)	设置最小显示。 公制: <input type="checkbox"/> t 标准 = 0.001m 为高度, 0.01m 为距离 <input type="checkbox"/> t 精确 = 0.0001 m 为高度, 0.001m 为距离 Ft (国际和美国英尺): <input type="checkbox"/> t 标准 = 0.01 ft 为高度, 0.1 ft 为距离 <input type="checkbox"/> t 精确 = 0.001 ft 为高度, 0.01 ft 为距离 Ft 在 1/16 英寸时: <input type="checkbox"/> t 精确 & 标准 = ft- 英寸 -1/16 英寸, 适用于高和距离
	蜂鸣 (ON / OFF)	设置按键音。
	RS232* (波特率: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400; 奇偶性: 无, 奇数, 偶数; 停止位: 1, 2; 数据位: 7, 8)	通讯接口设置为 RS232 。
	倾斜提示 (ON / OFF)	电子倾斜提示设置。
	背景光 (ON / OFF)	背景光设置。
	平均值	输入的测量数据的平均值。
	语言 (选择界面语言清单)	设置界面语言。
	延迟器 *	输入测量停止的时间 00 hr: 00min (只适用于高度和距离的测量)。  按高度 / 距离 或 dH 或背景灯或菜单键。“停止跟踪”的提示将出现在显示屏内。

## 5. 设置字符

基准高程 (BM), 设计高程 \* (D. El v)

BM 和设计标高由数字 0 ~ 9 组成, 空格, 小数, Ft 分隔成 1/16 英寸, 并由 "+" 和 "-" 标记出。

### 定位点\* (Pt ID)

定位点由字母 a ~ z, 0 ~ 9 及空格组成。

确认当前的字符

如果在目前输入栏内没有更改任何字符, 按确认键确认以前的输入。

删除当前的输入

用空白字符给第一个输入栏做标记, 然后按确认键清除最后输入的全部值。

放弃输入

按 ESC 键放弃输入并恢复原来的数值。

增加定位点

如果定位点输入栏不人工更新的话, 定位点将在上次定位的基础上自动增加一个。


## 6. 操作

### 高度和距离测量 (电子)


电子测量实例:



为了测量结果的精确,  
请将仪器总瞄准条形码  
标尺的中间, 然后将标  
尺的图像调焦。

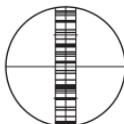

## 6. 1 高度和距离测量

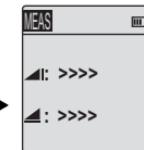

准备测量

测量进行中

测量距离和高度

设置	键盘	说明
1.		按键启动仪器, 在默认的准备测量的模式下 Leica 的标志将显示在显示屏内。
2.		瞄准标尺并调焦。轻轻的触发测量键激活测量。
3.		距离和高度将显示在显示屏内。

## 6.2 高差和约化水平测量（在内存没有启动的情况下）

ZH

dH 基準點: 100.038m  
測量基準點  
進入菜單更改RL和ID

MEAS ▶>>>  
◀>>>

dH ▶>>>  
◀>>>  
1.235m  
5.68m

利用提示信息测  
量水准

測量进行中

水准的距离结果  
显示在显示屏上

dH  
測量目标

MEAS  
高程:  
高差:  
▶>>>  
◀>>>

dH  
高程: 99.138m  
高差: -0.900m  
1.235m  
31.11m




提示信息测量目  
标

測量进行中

至目标的测量结  
果显示在显示屏  
上

设置	按键 / 显示	说明
1.		按键启动高差和约化水平测量功能。
2.		随着输入约化水平测量，“测量参照”信息显示在显示屏内。
3.		按测量键开始对参照标尺 / 基准进 行测量。
4.		参照高度和距离测量被显示出来；在 测量和测量目标提示之后。
5.		再次按测量键以参照靶点进行测量。
6.		因此接下来的结果将被显示；- 利用 参照标尺的约化水平 (RL) 定位，高 差 (dH) 定位，及靶点的高度和距离

## 6.3 挖方 & 填方测量 \* (内置储存开启的情况下)

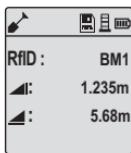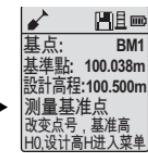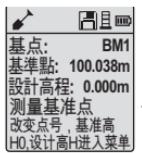

利用提示信息测  
量水准



进入菜单更新高  
程设计



水准的距离结果  
显示在显示屏上

提示信息测量目  
标

至目标的测量结  
果显示在显示屏  
上

设置	按键 / 显示	说明
1.		在子菜单里按菜单键并选择挖方 & 填方功能。
2.		此时“测量参照”与输入的基准约化水平和设计高度将被显示出。
3.		按测量键开始对参照标尺 / 基准进行测量。
4.		参照高度和距离测量被显示出来；在测量和测量目标提示之后。
5.		再次按测量键对靶点进行测量。
6.		以下的结果会显示在显示屏内——目标约化水平 (RL) / 标高，靶点高度及设计约化水平 / 高度下靶点的挖方 / 填方值。

## 6.4 BIF 线水平测量 \* (内置储存开启的情况下)

ZH




利用提示信息测量后视




提示信息里显示出后视测量




利用提示信息测量前视

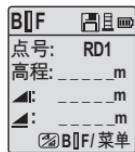


进入菜单设置将“中视”开启，或按高度距离键，测量中视

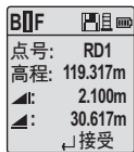

提示信息中显示出中视测量

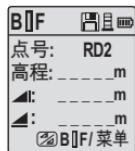

利用提示信息测量下一个中视

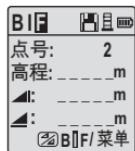

进入菜单设置将“中视”关闭，或按高度距离键，测量前视



提示信息里显示出前视测量



在下一个点利用提示信息测量后视

设置	按键 / 显示	说明
1.		开启 BIF 功能 .
2.		开始测量基准。
3.		显示出后视测量。
4.		开启“中视”测量，进入菜单设置将“中视”开启，或按高度距离键。
5.		中视测量将显示在显示屏内。
6.		进入菜单设置将“中视”关闭，或按高度距离键，测量前视标尺。
7.		前视测量将显示在显示屏内。
8.		系统为更换下一个后视测量点更新出备用显示。

## 6.5 BF 线水平测量 \*

设置	按键 / 显示	说明
1.		开启 BF 功能
2.		开始测量基准。
3.		显示出后视测量。
4.		测量前视标尺。
5.		前视测量将显示在显示屏内。
6.		系统为更换下一个后视测量点更新出备用显示。

## 6.6 BFFB 线水平测量 \*

设置	按键 / 显示	说明
1.		开启 BFFB 功能。
2.		开始测量基准。
3.		显示出后视测量。
4.		测量前视。
5.		前视测量将显示在显示屏内。
6.		测量前视标尺（第二次观测）。
7.		前视（第二次观测）测量显示在显示屏内。
8.		测量后视标尺（第二次观测）。

设置	按键 / 显示	说明
9.		后视（第二次观测）测量显示在显示屏内。
10.		系统显示当前的“变更点”的测量结果。按确认键确认测量结果。
11.		系统为更换下一个后视测量点更新出备用显示。

在 BFFB 线水平功能里，后视和前视在双视中的高差平均值。

## 6.7 延迟测量 \*

在菜单 \ 设置 \ 延迟器中设置测量的时间范围 00 小时 :00 分钟。按键 3 秒开启延迟测量，延迟图标及当前的测量模式在 LCD 显示屏左上角显示出来。按键 3 秒停止延迟测量。

## 7. 数据传输 数据加载 \*


1. 双击 Sprinter\_Dataloader .exe (数据加载) 左键 (在默认情况下数据加载程序 DataLoader 安装在 C: \ Program files \ Leica-Geosystems 内)。
2. 将 USB 数据线连接于插口 (在仪器的电池仓内)，将 USB 数据线另一头与 PC 机连接。
3. 仪器开机，等待直到蜂鸣声连响两次且 USB 图标显示在显示屏内。
4. 在 C: \ Program files \ Leica-Geosystems 下启动数据加载程序。
5. 在 DataLoader 里左键点击 “USB 连接”，所有有关仪器的信息将被显示出来。
6. 左键点击 ‘Data Listing’ / ‘Field Book’ 键，在数据输出窗口内，仪器的数据将下载到 PC Window Ms-Excel ? 里。

 更进一步关于DataLoadinxier和RS232数据传输的介绍请参照 Sprinter CD-ROM\*。

## 8. 检查和校正

### 8.1 电子瞄准校正

ZH

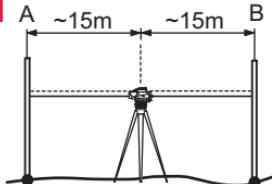


进入菜单 / 校正，启动校正程序。

**第一步：**瞄准标尺 A 按测量键。显示测量结果，按确认键确认测量结果。

**第二步：**瞄准标尺 B 按测量键。显示测量结果，按确认键确认测量结果。

将 Sprinter 移至距离标尺 A 3 米的地方。

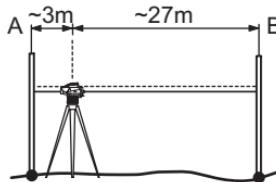


**第三步：**瞄准标尺 B 按测量键。显示测量结果，按确认键确认测量结果。

**第四步：**瞄准标尺 A 按测量键。显示测量结果，按确认键确认测量结果。

此时显示出新的电子准直误差。按确认键接受新的校正，否则按 ESC 键放弃校正结果。


光学准直误差可以通过调整分划板来校正。

## 8.2 圆水准器

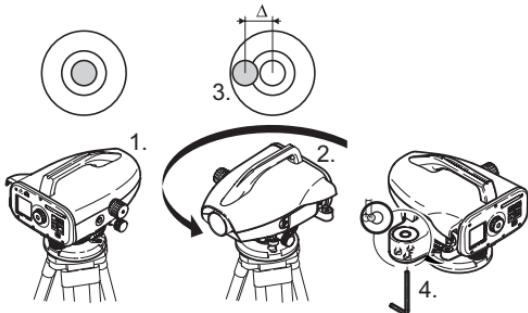

设置	说明
1.	仪器找平。
2.	将仪器旋转 180°。
3.	如果气泡超过黑圈的范围需将气泡对中。
4.	用六内角扳手校正一半的误差。
	重复 1 至 4 步骤直到圆水准器气泡在望远镜处于任意位置时都居中。

## 8.3 光学校准 / 分划板校正

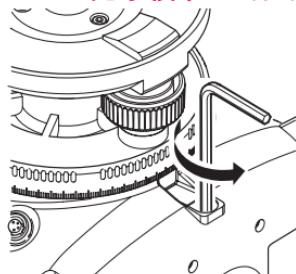

设置	说明
1.	旋转内六角扳手直到达到设计值范围。
2.	效验瞄准。

如果准直误差在 60 米时超过 3 毫米，此时瞄准需要校正。

## 9. 错误信息表

ZH

序号	错误提示	错误原因或解决方法
E99	系统错误，与维修中心联系！	硬件错误、文件错误、调整错误、设置错误等引起的不能正常工作。
E100	电量不足！	更换电池或及时充电。
E101	点号未增量！	改变点号。点号的最大值是 99999999，当点号的长度是 8 位时末位不能是字母。
E102	太亮！	减少标尺上的光照或使用遮光罩。
E103	太暗！	增加标尺上的光照
E104	无标尺！	检查目标
E105	无效输入！	检查输入值。
E106	未整平！	重新整平仪器。
E107	内存满！	关闭内存继续测量但不再储存测量结果，或将内存数据下载到外接设备，删除内存数据后再使用内存继续测量。
E108	数据文件错误！	数据文件错误。
E109	内存不足！	把内存数据传输到外接设备，然后把内存数据删除，再使用内存进行测量。
E110	目标太近！	移动标尺或仪器使其距离远一点。
E111	目标太远！	移动标尺或仪器使其距离近一点。
E112	移动标尺或仪器使其距离近一点。	停止工作。环境温度高于仪器允许温度。
E113	温度太低！	停止工作。环境温度高于仪器允许温度。
E114	无效测量！	再测一次。若多次测量都不行就检查标尺的位置和亮度、调焦情况以及视场内标尺的条码是否足够。
E115	温度传感器错误！	用手遮住物镜再开机。硬件通讯错误。

序号	错误提示	错误原因或解决方法
E116	校正错误！	按要求逐步进行校正。检查仪器是否整平、标尺是否竖直。校正错误是由于超出自动改正范围引起的。
E117	不容许改变 BM！	按 HEIGHT/DISTANCE 键返回到缺省测量模式，重新输入基准地面高 BL。
E119	标尺遮挡！	视场内标尺的可见条码不够。
E120	影像传感器错误！	与维修中心联系。
E121	不容许倒置标尺！	检查标尺的方向和标尺的设置。
E123	不容许改变 PtID！	按 ESC 键退出。

## 10. 操作信息表

提示信息	原因或解决方法
开始跟踪！	跟踪模式开始
停止跟踪！	跟踪模式停止
锁定跟踪！	按住测量键 3 秒钟开始跟踪测量模式。在 10 次测量失败后退出跟踪测量模式。
异常测量！	中断当前的测量。
下载数据	把内存中的数据下载到外部存储设备。
下载完成！	成功地把内存中的数据下载到外部存储设备。
内存中无数据！	内存中无数据
删除 肯定要删除吗？	让用户进一步确认是否删除一组数据（在浏览数据的模式下）/ 所有内存数据（在删除所有数据的模式下）。
删除数据	系统确认一个或所有数据都被删除。
不能删除！	在单个数据删除时，基准地面高不容许被删除。

<b>提示信息</b>	<b>原因或解决方法</b>
肯定要更改 BM 吗。 肯定要删除吗？	让用户再次确认是否需要更改基准地面高度。
肯定要更改设计地面高吗？ 肯定要删除吗？	让用户再次确认是否需要更改设计地面高。
稍等！ 清理文件系统	清理临时文件和系统文件。
关闭电源！	正在关机。
沙漏图标	请稍等！ 系统正在执行任务。
测量目标	瞄准标尺上的目标按测量键。
设置 ...	系统正在设置信息。
未完成更换点！ 退出操作？	在边的水准测量中提示退出程序的信息。 完成当前行的水准测量更换到点测量，离开应用程序。 按确认键退出程序；否则按 ESC 键返回到当前的程序。
退出此程序？	提示信息退出当前程序，按确认键退出程序；否则按 ESC 键返回到当前的程序。

## 11. 保管和运输

### 11.1 运输

#### 野外搬运

野外测量中用下述方法搬站：

- 仪器装在原包装箱内，
- 将固定仪器的脚架直立放在肩上，保持仪器向上。

#### 公路运输

公路运输时仪器箱之间不能太松散，否则汽车的颠簸会引起仪器的碰撞。一般在公路运输中要把仪器装在专用的运输箱中。

#### 长途运输

当在飞机、火车或轮船上运输时，必须把仪器装在徕卡原包装箱或运输箱中，以防止颠簸和碰撞对仪器的损坏。

#### 电池的运输

管员应该充分了解国内和国际的相关法规。办理运输前，一定要与有关运输公司协商好。

#### 野外校正

仪器长途运输后，请参照本手册详细说明检验仪器的野外校正参数。

### 11.2 保管

#### 产品

保管仪器要注意温度限制，特别是炎热的夏季放置仪器的车内温度。请参照 13. 技术参数 技术参数关于极限温度部分。

#### 野外校正

在仪器长期不用或长途运输之后，按照本手册详细说明检验仪器的野外校正参数。

在仪器需要长时间储藏的时候，请取出电池以避免电池泄漏损坏仪器。

### 11.3 清洁与干燥

#### 产品及附件

- 把镜头上灰尘吹掉
- 不能用手触摸镜头
- 只能用干净柔软的布清洁。如需要可将擦布用水或纯酒精蘸湿后再用。
- 不要使用其它液体，因为可能损坏仪器零件。

#### 潮湿的仪器

在不超过 40 粹 /104 稜 的环境下将仪器、仪器箱、仪器箱内的泡沫板以及其它附件擦干后装箱。在彻底擦干以前千万不要装箱。

## 12. 安全指南

### 12.1 概述

#### ZH 说明

按安全指南操作可使仪器保管者和操作者避免人身伤害。

仪器保管者应要求所有的仪器使用者理解这些指南内容并遵守它。

### 12.2 正确的使用

允许使用

- 测量距离。
- 储存测量数据。
- 对标尺高度用电子或光学方法测量。
- 用光学方式测定高度。
- 利用视距仪用光学方式测量距离。
- 与外接设备进行数据传输。

禁止使用

- 不按照使用手册的方法使用水准仪
- 使用超越规定范围
- 不可靠的安全系统
- 除去危险标志
- 用工具打开水准仪（螺丝刀等）除非是特殊功能允许的
- 修理或改造仪器
- 滥用后使用
- 使用有明显损坏或故障的仪器
- 使用未经徕卡公司同意的其他厂家生产的附件。
- 无适当安全措施的工作现场，如在公路上测量。

- 直接瞄准太阳。

#### ⚠ 警告

有害的使用能够导致人身伤害，仪器故障和财产损失。让仪器使用者知道有害情况使用仪器的危险和防止方法是仪器管理者的责任。只有经过指导，才许可使用。

### 12.3 限制使用

环境

仪器对使用环境条件的要求与人所能适应的环境条件相同。禁止在有腐蚀、易燃、易爆的环境中使用。

#### ⚠ 危险

在进入危险地带、接近电器设备或类似的工作环境之前必须联系当地政府和安全负责人员。

### 12.4 责任

厂家责任

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg 又名 Leica Geosystems 负责：提供本公司产品，包括用户手册和原装附件。

非徕卡附件制造商的责任

非徕卡附件的制造商要对自己的产品在发展、提供工具和通讯安全方面负责。也要对这些附件与徕卡仪器配套后的安全标准的有效性负责。

责任人的责任

仪器的责任人有下列义务：

- 理解产品安全说明和用户手册中的仪器安全说明。
- 熟悉当地的安全规则以防止事故。

- 如果仪器出现安全问题，立即通知徕卡代理商。



### 警告

仪器的负责人必须确保仪器是按照说明使用的。也应负责向全体使用人员培训仪器安全指南。

## 12.5 使用中的危险

 


### 警告

无操作指导或对操作说明不完全熟悉的人不能掌握正确的使用方法，可能会损坏仪器，造成人力、物力、财力的浪费，甚至会给外界环境带来不良后果。

#### 预防

所有的使用者必须遵循生产厂商或仪器负责人所作的安全规定和个人对仪器的责任指南。



### 小心

密切注视仪器是否有故障、是否被摔过、是否已经被错误地使用或者改造过。

#### 预防

定期执行仪器的测试程序，特别是在仪器被别人非常使用之后和重要测量前后，请按照仪器的用户手册完成野外检校。

 


### 危险

在电力设备，诸如电力线或电气化铁路附近，使用杆及其加长杆作业，是十分危险的。

#### 预防

与这些电气设备保持一定的安全距离。假如一定要在此环境下作业，请与负责这些电力设备的安全部门联系，遵从他们的指导。



### 小心

在强磁场附近（如：变压器，熔炼炉）可能会对补偿器造成影响从而造成测量误差。

#### 预防

如果测量在强磁场附近进行时，请检测测量结果的合理性。



### 小心

避免将望远镜对准太阳，因为望远镜的聚焦功能会伤你的眼睛及损坏仪器内部的部件。

#### 预防

不要将望远镜指向太阳。



### 警告

如果使用者在动态操作仪器时（如监视过程）不注意周围的环境情况可能会发生意外，如：路障、坑穴或交通。

#### 预防

仪器负责人必须告知所有的使用者在使用过程中可能潜在的危险。



### 警告

工作现场如没有充分的安全保障也会造成危险情况，如：交通车辆、建筑工地和工业设备安装现场。

#### 预防

随时保证测量现场的安全。保证测量现场的适度安全，遵守地方安全规则和交通规则。

**警告**

如果室内使用的计算机在野外使用计算机，可能会发生触电事故。

**预防**

按照计算机厂商给出的野外使用指南，以及如何连接徕卡仪器的方法操作。

**小心**

如果仪器与所使用的附件连接不牢固，仪器受机械震动（如：刮风、摔落）将会损坏仪器或造成人身伤害。

**预防**

在安装产品时，请确保所有的附件都是正确和安全的与仪器连接。

不要让仪器受到机械震动。

**小心**

使用垂直标尺若只用一个标尺撑杆支撑，标尺就有（被阵风）倒下的危险，因而有损坏仪器和人身受到伤害的可能。

**预防**

标尺员决不要离开一根撑杆支撑的标尺。

**警告**

如果使用如支柱、标尺、测杆等附件进行测量，会增加野外操作中遇到雷击的危险。

**预防**

请不要在雷暴雨中使用本仪器。

**小心**

在仪器操作中，仪器旋转部件可能会因搅缠头发或织物而发生故障。

**预防**

与旋转部件保持安全距离。

**警告**

如果你打开仪器外壳，下面两种情况会使你触电。

- 触摸有电压的部件
- 在不正确使用本产品后，试图修复。

**预防**

请勿打开产品外壳。只有徕卡指定的维修部有权对产品进行维修。

**警告**

非徕卡推荐的电池在充电和放电时可能被损坏。可能起火或爆炸。

**预防**

只使用徕卡推荐的电池充电和放电。

**警告**

使用非徕卡推荐的充电器可能会损坏电池。可能会引起起火或爆炸。

**预防**

只使用徕卡推荐的充电器给电池充电。

**小心**

在运输或处理充满电的电池时，由于不恰当的机械性影响，可能会引起火灾。

**预防**

在运输仪器或丢弃仪器前, 请将仪器开启放电直到放电完毕仪器关闭。

管理员应该充分了解国内和国际的相关法规。运输前请联系当地的运输公司。

**警告**

 严重的机械挤压、高温或浸在液体中会导致电池泄漏、起火或爆炸。

**预防**

保护电池免受机械挤压或高温。不要把电池掉入或浸入液体中。

**警告**

 电池电极短路会发热而导致烫伤或火灾。例如在电池运输保存电池在口袋时, 由于电极碰到钥匙、金属纸及其它导电体形成回路。

**预防**

确定电池电极不要碰到金属物件。

**小心**

 长时间储存电池会减短使用寿命或损坏电池。

**预防**

在长时间储存的情况下, 周期性给电池充电可以维持电池的使用寿命。

**警告**

 如果仪器设备处置不当, 会出现如下情况:

- 如果仪器的聚合物部件燃烧, 会产生有损健康的毒气。

• 如果电池受损或过热, 会引起燃烧爆炸、腐蚀以及环境污染。

- 如果把仪器交给未经授权的人使用, 其误操作, 可能会导致仪器损坏, 或人身伤害, 甚至污染环境。  
**预防**



本产品不与家庭废弃物一同处理。

依照所在国家的相关规定来处理本仪器。  
**要注意防止未经授权的人接触仪器。**

本产品特定的废弃和处理方式可从徕卡网站  
<http://www.leica-geosystems.com/treatment> 下载, 或从徕卡代理商得到。

**警告**

 只有徕卡指定的维修部有权对产品进行维修。

**12.6 电磁兼容性 EMC****说明**

电磁兼容性是指仪器在出现电磁辐射和放电的环境下正确工作而不对其它设备造成干扰的能力。

**警告**

 电磁辐射能够对其他设备造成干扰。

虽然本产品在这方面满足严格的规则和标准, 但徕卡仪器仍然不完全排除对其他仪器造成干扰的可能。

**小心**

 如果本仪器与其它厂家生产的附件连接, 如野外计算机, PC 计算机, 收音机, 非标准的电缆, 外部电池等连接就可能对其他设备造成干扰。

**预防**

只使用徕卡推荐的设备和附件。与全站仪组合时，它们满足严格的标准要求。使用计算机、收音机时，请注意制造商提供的电磁兼容性的信息。

**小心**

电磁波引起的干扰能造成测量成果超限。

虽然本产品在这方面满足严格的规则和标准，但徕卡仪器仍然不完全排除本产品被很强的电磁辐射波（如靠近无线电传输设备、柴油发电机、电缆等）干扰的可能。

**预防**

在以上环境下对获取结果的正确性进行检查。

**警告**

如果本产品在只与连接电缆（如外部供电电缆，接口电缆）的一端连接的情况下操作，就可能使允许的电磁辐射超标，就会削弱另外仪器的正确功能。

**预防**

在确保连接（仪器到外部电池、仪器到计算机）电缆两端都连接的情况下，仪器方可使用。

**12.7 FCC 声明，适用于美国****警告**

仪器已经测试并证明符合 B 级数字设备标准。该标准是依据 FCC 规则 15 章的规定指定的。该标准是用来对居住场所的有害干扰提供保护的规定。

仪器在使用过程中会辐射一定频率的能量，假如没完全按照仪器说明书的进行安装和使用，就可能对广播通信等产生有害的影响。

无论如何无法保证本仪器对于个别设备发生干扰。


如果仪器对收音机电视机信号的接收有干扰，请用如下的方法来进行测量：

- 重新调整天线。
- 增大仪器与受干扰设备之间的间距。
- 把仪器的接电插口连接在与接受机不同的电路上。
- 请求代理商或经验丰富的收音机或电视技术人员帮助。


**警告**

若仪器经非徕卡公司授权单位改变和修改，用户操作仪器的权利无效。

## 标签

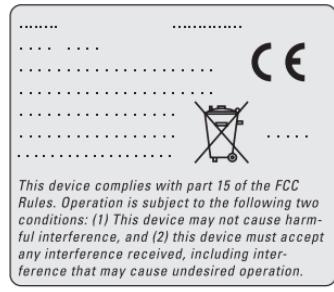

ZH

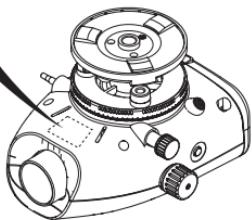

## 13. 技术参数

ZH

高程测量	每公里往返测量标准偏差 (ISO17123-2)： • 使用 Sprinter 铝质条码标尺进行电子测量： • 1.0 mm (Sprinter 250M) • 1.5 mm (Sprinter 150/150M) • 使用铝质 E-Scale/Numeral 标尺进行光学测量：2.5 mm • 单尺标准读数偏差 (30 米)：0.6 mm (电子测量), 1.2 mm (光学测量)
距离精度 (标准偏差)	当 D ≤ 10m 时 10mm 当 D > 10 m 时 D (以米为单位) × 0.001
测量范围	使用标准铝质条码标尺的电子测距范围：2 m 至 100 m。
光学最小测程	50 cm
单次测量时间 (电子测量)	正常条件下需要 3 秒钟，在光线昏暗的情况下需要的时间会稍长一些 (20 lux)。
圆水准器	圆水准器灵敏度：10' / 2 mm
补偿器	用电子跟踪的磁阻尼摆补偿器 • 倾斜警告范围 (电子)： 隆？10' • 补偿器范围 (机械)： 隆？10' • 安置精度：0.8" max. (标准偏差) • 磁场灵敏度：< 10" (在野外磁场强度为 5 高斯以下，对水平方向的影响)
RS232 接口 *	用于连接外置电池和 PC / 数据储存设备之间的数据传输。
电话端口 *	用于 USB 数据线与 PC 之间的连接。
内存容量 *	容量：至 1000 点。
数据传送 *	程序：利用 Windows? 程序，通过 USB 完成数据加载，在 PC 上通过 RS232 传输到 Leica Geo Office 和 HyperTerminal 上。

电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: 内置电池</li> <li>Sprinter 150M/250M: 内置电池或通过 RS232 接口外部供电。</li> </ul>
电池	<p>内置电池: AA 干电池 4 x 1.5 V; 通过 RS232 口外部供电:            正常电压 12 V ,            电压范围 4 - xx V .            GEV71 汽车电瓶 12 V; 电流最大 300 mA。</p>
LCD	<ul style="list-style-type: none"> <li>类型: 带背景照明的黑白显示</li> <li>分辨率: 128 x 104 像素</li> </ul>
望远镜	<ul style="list-style-type: none"> <li>放大倍数 (光学): 24 x</li> <li>物镜自由孔径: 36 mm</li> <li>孔径角: 2 隆 </li> <li>乘常数: 100</li> <li>加常数: 0</li> </ul>
水平度盘	<p>圆周刻划            360 隆? (400 gon) 塑料水平度盘。刻划间隔的分辨率是 1 隆? (上刻划), 50gon (下刻划)。</p>
侧螺旋	移动侧螺旋: 连续水平双向驱动。
系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>兼容 MMI 系统</li> <li>测量方法 / 应用</li> <li>键盘: 5 橡皮键</li> </ul>
温度范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作温度: -10 隆里 to +50 隆里</li> <li>储存温度: -40 隆里 to +70 隆里</li> </ul>
环境适应性能	<ul style="list-style-type: none"> <li>防水、防沙、防尘: IP55 (IEC 60529)</li> <li>抗潮湿能力: 湿度达到 95% 无凝结。凝结的影响可通过接收器不断烘干有效地进行消除。</li> </ul>

尺寸	<p>仪器:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 长 (在目镜完全伸展的情况下) 219 mm</li><li>• 宽 (从外接调焦器至外接圆水准器外壳) 196 mm</li><li>• 高 (在手柄和底座完全展开的情况下) 178 mm</li></ul> <p>仪器箱:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 长 400 mm</li><li>• 宽 220 mm</li><li>• 高 325 mm</li></ul>
重量	2.55kg (包括 4 节 AA 电池)

## 14. 国际质量保证, 软件许可

### 国际质量保证

用户可以从徕卡的网站 at <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> 下载或从徕卡代理商得到国际质保单。

### 软件许可

该产品的配套软件已事先安装在仪器中, 或存贮在向你提供的存储界面上, 也可以经授权从徕卡网站上下载。徕卡软件受版权和其它法律保护, 其使用受徕卡软件许可协议的约束和限制。软件许可协议包括诸如软件许可范围、软件授权、知识产权、有限责任, 对软件的使用并不提供政府法律、地方法规或其它形式的担保等, 但不仅仅局限于此。切记, 任何时候都要完全遵守徕卡软件许可协议的条款和条件。

软件许可条款一般随仪器提供, 也可以从网上徕卡主页下载 (<http://www.leica-geosystems.com/swlicense>), 当然也可以从销售商处获得。

你必须认真阅读并接受徕卡软件许可条款后再安装和使用相应软件。一旦安装、使用, 或部分安装使用该软件, 就认为已经接受相应条款。如果你全部不同意或部分不同意软件许可条款, 就不要下载、安装和使用该软件, 必须在购机 10 天内将不用的软件、相应文档以及购货发票返还给销售商。

## 15. 目录

### A

#### 安置仪器

瞄准目标 .....	3
物镜调焦 .....	3
整平 .....	3

### B

BF .....	5, 7, 13
BFFB .....	5, 6, 7, 14
BIF .....	4, 5, 7, 12
保管 .....	21
包装 .....	2
背景照明 .....	8
波特率 .....	8
部件 .....	2

### C

菜单 .....	5
菜单设置 .....	7
操作 .....	9
操作信息表 .....	19
测量 .....	4

测量模式	5	附件	3
测量显示图标	6		
程序	7	<b>G</b>	
ZH 粗瞄	7	高差	5
错误信息表	18	高差和约化水平测量	10
<b>D</b>		高度和距离测量	9
单位	8	光学校准	17
倒立标尺	7		
底座	2	<b>J</b>	
底座调平螺旋	2	记录	7
电池		基准高程 (BM)	9
安装电池	3	检查和校正	16
电池仓	2		
电子瞄准校正	16	<b>K</b>	
调焦旋钮	2	开机	3
定位点 (Pt ID)	9	<b>L</b>	
<b>F</b>		LCD 显示屏	2
反差	8		
分划板校正	17	<b>M</b>	
蜂鸣	8	瞄准器	2
符号	1	模式	5
		目镜	2
		<b>P</b>	
		平均值	8

<b>Q</b>		<b>X</b>	
清洁与干燥 .....	21	校正模式 .....	5
倾斜警告 .....	8		
<b>R</b>		<b>Y</b>	
RS232 .....	8	延迟测量 .....	14
<b>S</b>		延迟测量定时 .....	8
设计高程 (D. Elv) .....	9	用户界面 .....	4
设置 .....	8	语言 .....	8
设置字符 .....	9	圆水准器 .....	2, 17
数据管理 .....	7	约数 .....	8
数据加载 .....	15	运输 .....	21
数据显示图标 .....	6	<b>Z</b>	
数据传输 .....	15	增加定位点 .....	9
输入 BM .....	7	自动关机 .....	8
输入 D. ELV .....	7		
输入 PtID .....	7		
<b>T</b>			
图标 .....	6		
<b>W</b>			
挖方 & 填方 .....	5, 11		

# 사용자 매뉴얼 ( 한국어 )

## 1. 소개

### KO

Leica Geosystems 디지털 레벨을 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제품은 건설 현장에서 쉽고 빠른 수준 측량이 가능하도록 설계되었습니다.

### 제품

   
본 매뉴얼은 제품의 설정과 작동 및 안전 지시 사항에 관한 내용을 포함하고 있습니다. "12. 안전 지시사항"을 참조하십시오.

제품을 사용하기 전에 사용자 매뉴얼을 숙지하십시오.

### 제품 확인

모델 번호와 시리얼 번호는 제품의 명판에 있습니다. 모델 번호와 시리얼 번호를 매뉴얼에 기입하시어 제품 판매 대리점이나 Leica Geosystems 의 공인 서비스 센터에 서비스를 문의하실 때 참조하십시오.

형식 : \_\_\_\_\_ 시리얼 번호 : \_\_\_\_\_

### 매뉴얼 범위

이 매뉴얼은 Sprinter 150/150M/250M 에 유효합니다.

 Sprinter 150M/250M 모델에만 유효한 내용은 별표 (\*) 로 표시되어 있습니다.

### 상표

모든 상표는 해당 등록 회사의 고유 자산입니다.

### 이용 가능한 문서

이름	설명
Sprinter 150/150M/ 250M 사용자 매뉴얼	제품의 작동과 관련한 모든 설명은 사용자 매뉴얼에 설명되어 있습니다. 시스템 개요와 기술 사양 및 안전 지시 사항을 제공합니다.

### 기호

이 매뉴얼에 사용된 기호는 다음과 같은 의미를 가지고 있습니다.

### 위험

 사망이나 치명적인 해를 입을 수 있는 매우 위험한 상황을 나타냅니다.

### 경고

 위험이 잠재되어 있는 상황 또는 피하지 않을 경우 사망이나 치명적인 해를 입을 수 있는 예기치 않은 상황을 나타냅니다.

### 주의

 잠재적인 위험 상황이나 피하지 않을 경우 경미한 상처나 물질적, 경제적 손실 및 환경 파괴를 초래할 수 있습니다.

### 참고


 제품을 기술적으로 정확하고 효율적인 방법으로

사용할 경우 추가되어야 할 중요한 내용입니다.

## 목차

1. 소개	1
2. 장비 구성	2
3. 측정 준비	3
4. 사용자 인터페이스	4
5. 문자 구성	9
6. 작동	9
7. 데이터 전송 DataLoader*	15
8. 확인 및 조정	16
9. 에러 메시지	18
10. 작동 메시지	19
11. 운반 및 주의	21
12. 안전 지시사항	22
13. 기술사양	29
14. 국제 품질 보증서, 소프트웨어 라이센스 동의서	32
15. 색인	32

## 2. 장비 구성

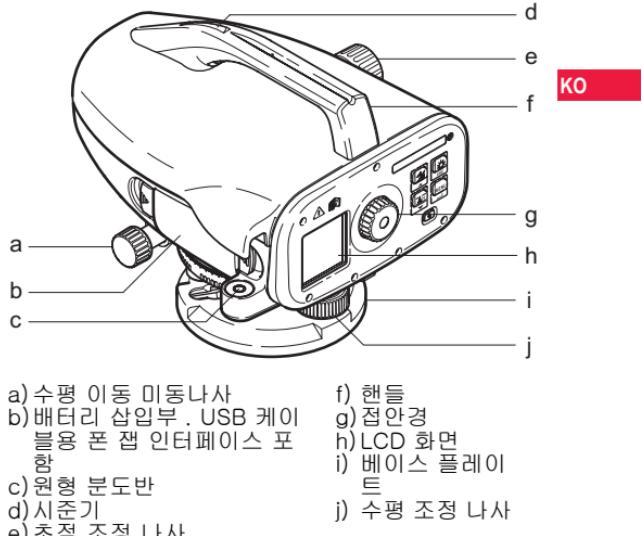

### 컨테이너 구성

Sprinter, 배터리 (4x), 앤터 키, 사용자 매뉴얼, CD-ROM\*(DataLoader 포함), USB 케이블 \*

## 부속품

삼각대 , 알루미늄 스타프 ( 지역에 따라 다름 ), 광섬유 스타프 (Sprinter 250M 을 사용하여 0.7 mm 정확도를 얻기 위해 사용 ). ( 선택사양 : 햇빛 가리개 , 충전 배터리 4 개와 충전기 )

KO

## 3. 측정 준비

### 3.1 배터리 교환

AA 건전지 4 개를 배터리 홀더에 표시된 +/- 극에 맞추어 바르게 삽입합니다 .

건전지 교체시 항상 완전한 한 세트의 건전지로 교체하십시오 .

새 배터리와 헌 배터리를 같이 사용하지 마십시오 .

다른 제조회사의 배터리나 다른 타입의 배터리를 사용하지 마십시오 .

### 3.2 장비 셋업

#### 수평 맞추기

- 삼각대 세우기 . 다리를 적절한 길이로 맞추고 삼각대 머리가 수평이 되는지 확인합니다 . 삼각대 다리를 안전하게 땅에 고정하십시오 .
- 장비를 삼각대에 나사를 이용하여 고정합니다 .
- 정준 나사를 이용하여 원형 분도반의 기포를 중앙에 맞추어 장비를 정준합니다 .

#### 접안경 조정

망원경을 종이나 벽 같이 균일한 표면을 향하게 합니다 .

십자선이 명확하게 보일 때까지 접안경을 조정합니다 . 십자성이 뚜렷해질 때까지 접안렌즈를 돌립니다 .

#### 초점

시준기를 사용하여 대물 렌즈를 스타프에 시준합니다 . 수평 조정나사를 돌려 스타프가 시야 중앙에 오도록 맞추고 초점 나사를 이용해서 초점을 맞춥니다 . 스타프 이미지와 십자선이 뚜렷하게 보이도록 조정합니다 .



#### 전원 On

장비를 사용할 준비가 되었습니다 .

#### 기술 팁 :

- 현장에서 작업을 시작하기 전 , 오랜 기간 동안 보관한 후 , 그리고 오랜 시간 운송한 뒤에는 우선 전자 및 광학 시준 에러를 확인 조정합니다 . 그리고 나서 장비의 원형 분도반과 스타프를 확인 조정합니다 .
- 광학 렌즈를 깨끗하게 유지합니다 . 렌즈 위의 먼지나 물 등은 측정을 방해합니다 .
- 작업 시작 전 장비를 대기온도에 적응시킵니다(온도 차 1도 당 대략 2 분) .
- 유리창을 통하여 측정하지 마십시오 .
- 스타프 구획은 완전히 연장되고 안전사항을 준수해야 합니다 .
- 삼각대의 상위 1/3 부분을 만지면 바람에 의한 진동을 멈출 수 있습니다 .
- 역광을 받아 백라이트에 방해될 때는 렌즈 가리개를 사용하십시오 .
- 어둠 속에서 플래시나 스포트 라이트를 이용하여 스타프 측정 지역을 균일하게 비춥니다 .

## 4. 사용자 인터페이스

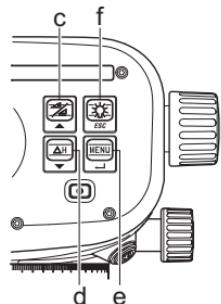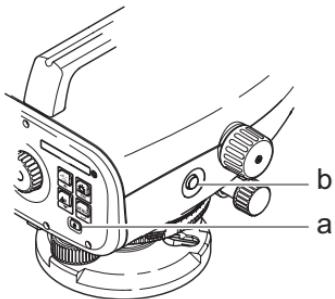

KO

키	기호	1 번째 단계에서의 기능	2 번째 단계에서의 기능
a) 켜짐 / 깨짐	(	스위치 켜짐 / 깨짐	없음
b) 측정	(	측정 키	추적 측정 / 타이머 측정을 시작하고 멈추려면 3 초 정도 눌러 줍니다.*
c) 높이 / 거리	(	높이와 거리 디스플레이 바꿈	커서 위로 이동 (메뉴 / 설정 모드), 노선측량 프로그램 BIF에서 중간시 I와 전시 F 사이를 전환 *

키	기호	1 번째 단계에서의 기능	2 번째 단계에서의 기능
d) 높이차 / 중지		높이차 및 고도 측정	커서 아래로 이동 ( 메뉴 / 설정 모드 )
e) 메뉴		설정의 선택 및 실행	확인을 위한 엔터 키
f) 백라이트		LCD 백라이트 조도	프로그램 종료, 응용프로그램 또는 설정 종료 ( 메뉴 / 설정 모드 ) 를 취소하려면 종료 키 사용

#### 모드

	측정 모드		BF 노선측량 *
	메뉴		BFFB 노선측량 *
	조정 모드		BIF 노선측량 *
	추적		Cut & Fill *
	설정		높이차
			측정 인터벌 / 타이머 작동됨 *

## 아이콘

	LCD 백라이트 On
	정방향 스타프 측정 모드
	역방향 스타프 측정 모드
	외부전원 연결 *

## 측정 및 데이터 표시 기호

측점번호 : / RfID:	측점번호 * / 기준 수준점 번호 *
BM:	수준 고도
dH:	높이차
Elv:	고도
D.Elv:	원하는 고도 *

	배터리 용량 표시
	내부 메모리에 데이터 저장 *
	정준경고 꺼짐
	측정 평균 작동됨

KO

	측정된 스타프 높이
	측정된 거리
	BFFF 의 평균고저차 *
	원하는 고도에 도달하도록 높이를 채우거나 높임 *
	원하는 고도에 도달하도록 높이를 깎거나 낮춤 *

## 메뉴 설정

KO

메뉴	선택 ( 하위 선택 )	설명
1. 프로그램 *	노선축량 (BIF, BF, BFFB)	노선축량 방법을 선택합니다 .  노선축량에서 보기 및 측정 순서는 관련 노선축량 아이콘의 '알파벳'이 강조되어 표시됩니다.
	Cut & Fill	Cut & Fill 응용프로그램 .
2. 중간시 *	켜짐 / 꺼짐	BIF 노선축량에서 중간시를 활성 / 비활성시킵니다 .
3. 측점 번호 입력 *	사용자 측점번호를 입력합니다 .	
4. BM 입력	기준 수준 고도를 입력합니다 .	
5. D.ELV 입력 *	Cut & Fill 응용 프로그램에서 원하는 고도를 입력합니다 .	
6. 데이터 관리 *	데이터 보기	엔터 키를 입력하여 저장된 데이터를 보거나 저장된 데이터를 삭제합니다 .
	데이터 다운로드 (GSI / ASCII)	RS232 를 통해 저장된 데이터를 GSI-8 또는 ASCII 형식으로 PC 에 전송합니다 .
	모든 데이터 삭제	기기 / 내부 메모리에 저장된 데이터를 모두 삭제합니다 .
7. 저장 *	메모리	측정치가 기기 / 내부 메모리에 저장됩니다 .  노선축량 응용프로그램의 저장 모드는 후시 측정을 하기 전에 미리 설정해야 합니다 .
	꺼짐	측정치가 저장되지 않습니다 .
	외장	측정치가 RS232 케이블을 통해 GSI-8 형식으로 외부 장치에 저장됩니다 .
8. 조정	조정 프로그램	
9. 역방향 스태프	켜짐 [ 역방향 ], 꺼짐 [ 정방향 ], 자동 [ 스태프 방향 자동 인식 ]	스태프 방향의 인식 모드를 설정합니다 .

메뉴	선택 ( 하위 선택 )	설명
10. 설정	명암 (10 단계)	LCD 디스플레이 명암을 설정합니다.
	단위 (M, Int. ft, US ft, Ft in 1/16 inch)	단위를 설정합니다.
	자동끄기 (15 분 겨짐 /Off)	15 분 후로 설정된 경우, 장비는 15 분 동안 키 작동이 없으면 꺼집니다. Off로 설정된 경우, 장비는 자동으로 깨지지 않습니다.
	정도 ( 표준 / 정밀 )	최소 판독 표시를 설정합니다. 미터단위: 표준 = 0.001m 높이 & 0.01m 거리 정밀 = 0.0001m 높이 & 0.001m 거리 Ft 단위 (Int. 및 US ft): 표준 = 0.01 ft 높이 & 0.01 ft 거리 정밀 = 0.001 ft 높이 & 0.01 ft 거리 1/16 인치 Ft 단위: 정밀 및 표준 = ft-inch-1/16 높이 & 거리
	신호음 (On/Off)	키 신호음을 설정합니다.
	RS232* ( 전송속도 : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400; 패리티 : None, Odd, Even; Stop Bit: 1, 2; Data Bit: 7, 8)	RS232 인터페이스를 위한 통신 설정입니다.
	정준경고 (On/Off)	전자식 정준경고를 설정합니다.
	백라이트 (On/Off)	백라이트를 설정합니다.
	평균	측정치의 평균에 대한 측정 수치를 입력합니다.
	언어 (인터페이스 언어 선택 목록)	인터페이스 언어를 설정합니다.
	타이머 *	측정 시간 인터벌 00 시간 : 00 분을 입력합니다 (Ht/Dist 에만 적용됨).  높이 / 거리, dH, 백라이트 또는 메뉴 키를 누릅니다. "트렉킹 중지" 메시지가 표시됩니다.

## 5. 문자 구성

수준 고도 (BM), 원하는 고도 \*(D.Elv)

BM 및 원하는 고도 수치 입력은 0-9, 스페이스, 소수, Ft in 1/16 inch, +/- 기호로 구성되어 있습니다.

### KO 측점번호 \*(PtID)

측점번호 (PtID) 입력은 0-9, a-z 및 스페이스로 구성되어 있습니다.

이전 값의 문자를 적용

입력 영역에서 특정한 문자 변화가 없다면 ENTER 키를 눌러 이전 값을 적용합니다.

모든 입력 영역 삭제

"스페이스"로 첫 번째 입력 영역을 선택하고 ENTER 키를 눌러 최근 측점 ID 입력 값을 삭제하십시오.

입력 값 삭제

ESC 를 눌러 불필요한 입력 값을 버리고 이전 값을 저장합니다.

측점번호 증가


측점번호 입력 영역이 직접 입력하지 않는다면 측점번호는 최근 측점번호에서부터 자동으로 1씩 증가됩니다.

## 6. 작동

높이 및 거리 측정 (전자)

전자 측정 예 :

☞ 항상 바코드 가운데 조준하고 정확한 측정을 위해 스탠프 이미지에 초점을 맞춥니다.

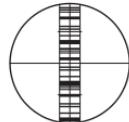

### 6.1 높이 및 거리 측정



측정 준비 모드



측정 진행 중



높이와 거리 측정

단계	키	설명
1.		장비를 작동합니다. 대기 모드의 측정 대기모드 화면 후에 Leica 로고가 나타납니다.
2.		스탠프를 조준하고 초점을 맞춥니다. 측정 키를 가볍게 누릅니다.
3.		높이 및 거리 측정값이 나타납니다.

## 6.2 높이 거리 및 지반고 측정 (내부 메모리 작동 안함)

**dH** **BM H:** 100.038m  
기준고 측정  
지반고와 번호 일  
력 메뉴

**MEAS**   
**▲: >>>**  
**▼: >>>**

**dH**   
**▲: 1.235m**  
**▼: 5.68m**

화면 메시지와  
함께 수준점 측  
정

측정 진행 중

표시된 수준점  
측정

**dH**   
타겟 측정

**MEAS**   
**고도:**  
**dH:**  
**▲: >>>**  
**▼: >>>**

**dH**   
**고도: 99.138m**  
**dH: -0.900m**  
**▲: 2.135m**  
**▼: 31.11m**

타겟 측정 메시  
지

측정 진행 중

표시된 타겟 측  
정

단계	키 / 스크 린	설명
1.		높이 차 측정 시작 키와 지반고 기능 키를 누르십시오 .
2.		지반고 입력과 함께 "기준고 측정" 메시지가 나타납니다 .
3.		기준 스타프 / 수준점과 함께 측정을 시작하기 위해 측정 키를 누르십시오 .
4.		기준 높이 & 거리 측정이 디스플레이 됩니다 . "타겟 측정" 메시지가 따라 나옵니다 .
5.		기준 타겟점의 측정을 시작하기 위해 측정 키를 다시 누르십시오 .
6.		결과는 타겟 지반고 , 기준 스타프의 타겟 높이 차 (dH) , 타겟 측점의 높이 와 거리로 표시됩니다 .

KO

### 6.3 Cut & Fill 측정 \*(내부 메모리 실행)

KO




화면 메시지와 함께 수준점 측정




메뉴로 이동하여 원하는 고도  
갱신

표시된 수준점 측정

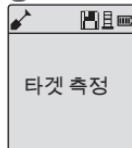


타겟 측정 메시지

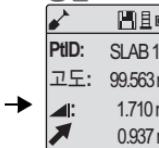

표시된 타겟 측정

단계	키 / 스크린	설명
1.	MENU	메뉴 키를 누르고 프로그램 하위 메뉴에서 Cut & Fill 응용 프로그램을 선택합니다 .
2.		수준점 지반고 및 원하는 고도 입력과 함께 "기준점 측정" 메시지가 표시됩니다 .
3.	●	기준 스타프 / 수준점과 함께 측정을 시작하기 위해 측정 키를 누르십시오 .
4.		기준 높이 & 거리 측정이 디스플레이 됩니다 . "타겟 측정" 메시지가 따라 나옵니다 .
5.	●	타겟점의 측정을 시작하기 위해 측정 키를 다시 누르십시오 .
6.		원하는 지반고 / 원하는 고도에 대한 타겟 지반고 (RL) / 고도, 타겟점 높이 및 타겟점에서의 깎임 / 채움 값 등의 결과가 표시됩니다 .

## 6.4 BIF 노선측량 \* (내부 메모리 실행)

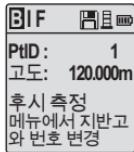

화면 메시지와 함께  
후시 측정




화면 메시지와 함께  
후시 측정이 표시됨




화면 메시지와 함께  
전시 측정



메뉴로 이동하여 "중  
간시"를 On으로 설  
정하거나 높이 및 거  
리 키를 눌러서 중간  
시를 측정합니다.

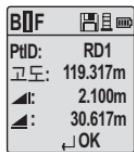


화면 메시지와  
함께 중간시 측  
정이 표시됨

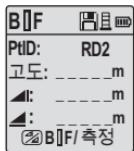

화면 메시지와 함께  
다음 중간시 측정



메뉴로 이동하여 "중  
간시"를 Off로 설  
정하거나 높이 및 거리  
키를 눌러서 전시를  
측정합니다.

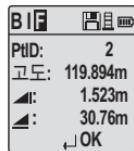

화면 메시지와 함께  
전시 측정이 표시됨



화면 메시지와 함께  
다음 변경점의 후시  
측정

KO

단계	키 / 스크린	설명
1.		BIF 방식을 초기화합니다 .
2.		수준점에 대한 측정을 시작합니다 .
3.		후시 측정이 표시됩니다 .
4.		'중간시' 측정을 시작하려면, 메뉴로 이동하여 '중간시'를 On으로 설정하거나 [ 높이 및 거리 ] 키를 누르면 됩니다 .
5.		중간시 측정 값이 표시됩니다 .
6.		메뉴로 이동하여 "중간시"를 Off로 설정하거나 [ 높이 및 거리 ] 키를 누른 다음, 전시 스타프를 측정합니다 .
7.		전시 측정이 표시됩니다 .

단계	키 / 스크린	설명
8.		시스템은 다음 전환점의 후시 측정을 위해 대기 화면으로 새로 고칩니다 .

## 6.5 BF 노선측량 \*

단계	키 / 스크린	설명
1.		BF 방식을 초기화합니다 .
2.		수준점에 대한 측정을 시작합니다 .
3.		후시 측정이 표시됩니다 .
4.		전시 스타프를 측정합니다 .
5.		전시 측정이 표시됩니다 .
6.		시스템은 다음 전환점의 후시 측정을 위해 대기 화면으로 새로 고칩니다 .

## 6.6 BFFB 노선측량 \*

단계	키 / 스크린	설명
1.		BFFB 방식을 초기화합니다.
2.		수준점에 대한 측정을 시작합니다.
3.		후시 측정이 표시됩니다.
4.		전시를 측정합니다.
5.		전시 측정이 표시됩니다.
6.		전시 스타프를 측정합니다 ( 두 번째 시선 ).
7.		전시 ( 두 번째 시선 ) 측정이 표시됩니다.
8.		후시 스타프를 측정합니다 ( 두 번째 시선 ).

단계	키 / 스크린	설명
9.		후시 ( 두 번째 시선 ) 측정이 표시됩니다.
10.		시스템이 현재의 '전환점' 측정 보고서를 표시합니다. 엔터 키를 눌러서 결과 값을 받아들입니다.
11.		시스템은 다음 전환점의 후시 측정을 위해 대기 화면으로 새로 고칩니다.

BFFB 노선측량 방법에 대해, 후시와 전시의 양쪽 시야의 높이 차이에 대한 평균입니다.

## 6.7 타이머 측정 \*

메뉴 설정 타이머에서 측정 시간 간격 00 시간 :00 분을 설정합니다. 타이머 측정을 시작하려면 측정 키를 3초간 누르고 있으십시오. LCD 화면의 원쪽 상단에 타이머 아이콘이 나타나면서 현재 측정 모드를 표시합니다. 타이머 측정을 중지하려면, 측정 키를 3초간 누르고 있으십시오.


## 7. 데이터 전송 DataLoader\*

- KO
1. Sprinter\_Dataloader .exe 설치 시작 프로그램을 마우스 왼쪽 버튼으로 두 번 클릭합니다 ( 기본적으로 , DataLoader 는 C: \ Program files \ Leica-Geosystems 에 설치됩니다 ).
  2. 폰 잭이 달린 USB 케이블을 커넥터 포트 ( 장비의 배터리 구획 내부에 있음 )에 연결하고 , USB 케이블은 PC 의 USB 포트에 연결합니다 .
  3. 장비의 전원을 켜면 신호음이 두 번 울리고 장비의 LCD 에 USB 아이콘이 표시됩니다 .
  4. 기본 위치인 C: \ Program files \ Leica-Geosystems 에서 DataLoader 를 시작합니다 .
  5. DataLoader 에서 'USB 연결 ' 버튼을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하면 장비와 관련된 모든 정보가 표시됩니다 .
  6. 데이터 내보내기 (Data Export) 창의 '데이터 목록 (Data Listing)'/ '필드 북 (Field Book)' 버튼을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 장비의 데이터를 PC 의 Window Ms-Excel "로 다운로드합니다 .

 자세한 DataLoader 사항 및 RS232 데이터 전송 지침에 대한 내용은 Sprinter CD-ROM\* 을 참조 하십시오 .

## 8. 확인 및 조정

### 8.1 전자 시준선 조정

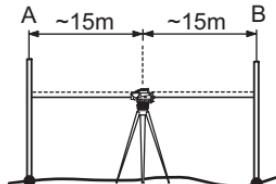


"조정" 프로그램을 작동시키려면 메뉴 W 조정으로 이동하십시오.

단계 1: 스타프 A를 조준하고 측정 키를 누르십시오. 측정치를 표시하려면 엔터 키를 눌러 확인합니다.

단계 2: 스타프 B를 조준하고 측정 키를 누르십시오. 측정치를 표시하려면 엔터 키를 눌러 확인합니다.

Sprinter를 스타프 A를 향해 돌리고 스타프 A와 3m 떨어지도록 셋업합니다.

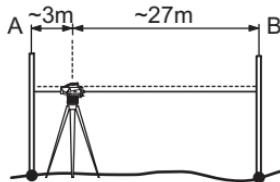

단계 3: 스타프 B를 조준하고 측정 키를 누르십시오. 측정치를 표시하려면 엔터 키를 눌러 확인합니다.


단계 4: 스타프 A를 조준하고 측정 키를 누르십시오. 측정치를 표시하려면 엔터 키를 눌러 확인합니다.

새 전자 시준 에러가 디스플레이 됩니다. 새 수정 사항을 확인하려면 엔터키를 누르고 그렇지 않으면 ESC 키를 눌러서 조정 결과를 취소합니다.

☞ 광학 시준 에러는 십자선을 조정하여 정정할 수 있습니다.


## 8.2 원형 분도반

KO

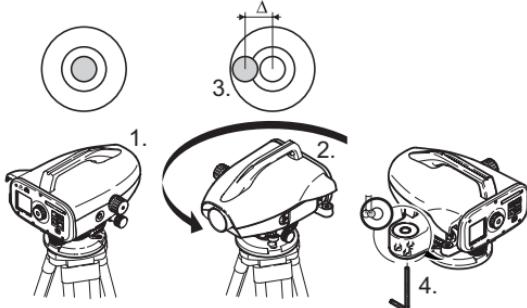

단계	설명
1.	장비 정준 .
2.	장비를 180 도 돌리십시오 .
3.	기포가 중앙 원안에서 벗어났다면 기포를 중앙에 맞추십시오 .
4.	앨런 키로 애러의 절반을 보정하십시오 .
	원형 분도반 기포가 중앙에 올 때까지 1-4 단계를 반복하십시오 .

## 8.3 광학 시준선 / 십자선 조정

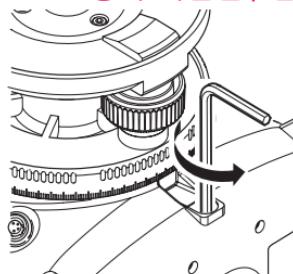

단계	설명
1.	설계 값에 도달할 때까지 앤런 키를 돌리십시오 .
2.	시준을 확인하십시오 .

사준 에러가 60m 에서 3mm 이상 초과될 경우 시준 조정이 필요합니다 .

## 9. 에러 메시지

번호	에러 메시지	카운터 측정 / 원인
E99	시스템 에러 , 서비스 요청 !	장비를 원활히 작동하지 못하게 하는 에러 . 하드웨어 결함 , 파일 에러 , 조정 에러 , 설정 에러 .
E100	전원 부족 !	새 배터리로 교체하십시오 .
E101	측정번호 증가 없음 !	측정번호를 바꾸십시오 . 측정번호는 최대 99,999,999 까지 있고 일련의 알파벳 문자 8개로 끝나지 않습니다 .
E102	너무 밝음 !	스타프를 어둡게 하거나 스타프 빛을 줄이거나 대물 렌즈를 그림자로 가립니다 .
E103	어두움 !	스타프에 균일하게 조명 .
E104	스타프 측정 불능 !	조준을 확인하십시오 .
E105	부적합 항목 !	입력을 확인하십시오 .
E106	정준 요망 !	장비의 수평을 맞추십시오 .
E107	메모리 부족 , 저장 불가 !	내부 메모리를 Off 로 설정하고 측정값을 기록하지 않거나 데이터를 외부 메모리에 저장하고 나서 내부 메모리를 겨침 설정으로 한 다음 내부 메모리에 저장된 데이터를 모두 삭제하고 난 뒤 사용합니다 .
E108	Data File Error !	데이터 파일 에러입니다 .
E109	메모리 영역부족 !	모든 내부 메모리에 저장된 데이터를 모두 삭제한 후 , 저장을 On 상태로 설정하여 추가 측정값의 기록할 수 있도록 데이터를 외부장치에 다운로드할 준비를 하십시오 .
E110	표적이 가까움 !	스타프와 장비를 좀더 떨어뜨려 놓으십시오 .
E111	표적이 멀리 있음 !	스타프를 장비에 가깝게 이동하십시오 .
E112	온도 낮음 !	작동 중지 . 외부 온도가 장비 작동온도 범위 밖에 있습니다 .
E113	온도 높음 !	작동 중지 . 외부 온도가 장비 작동온도 범위 밖에 있습니다 .

KO

번호	에러 메시지	카운터 측정 / 원인
E114	부적합 측정 !	새로 측정하십시오 . 추가 측정도 정확하지 않은 경우에는 스타프 위치와 역방향 스타프 설정을 확인하고 , 스타프 및 스트레이 라이트로 빛의 밝기를 확인하고 , 초점 및 조준을 확인하고 , 시야의 바코드 길이가 충분한지 확인합니다 .
E115	온도 센서 에러 !	손으로 대물 렌즈를 가리고 장비의 전원을 켜십시오 . 하드웨어 통신 실패 .
E116	조정 오류 !	안내된 단계에 따라 조정을 수행하십시오 . 장비가 정준 상태인지 , 스타프가 수직으로 셋는지 확인하십시오 . 조정 에러는 조정 범위 밖에 있습니다 .
E117	BM 변경 불가 !	높이 / 거리 키를 눌러 디폴트 측정 모드 종료 , BM 입력 메뉴 모드에서 수준 고도를 수정하십시오 .
E119	스타프 방해 받음	측정을 위한 바코드 길이가 충분하지 않습니다 .
E120	이미지 센서 에러 !	서비스를 요청하십시오 .
E121	조정 역방향 스타프 사용불가 !	스타프 방향 및 스타프 설정을 확인합니다 .
E123	측정번호변경 안됨	ESC 키를 눌러 메시지를 종료합니다 .

## 10. 작동 메시지

작동 메시지	카운터 측정 / 리마크
트렉킹 시작 !	트렉킹 모드 시작 .
트렉킹 중지 !	트렉킹 모드 중지 .
트렉킹 일단 멈춤 !	측정 키를 3초간 눌러 트렉킹 모드를 시작합니다 . 10개의 측정 값이 성공적이지 못하면 일단 멈춥니다 .
측정 취소 !	현재 측정 작업이 종료되었습니다 .
데이터 다운로드 !	내부 메모리에서 외부 메모리로 데이터 다운로드가 진행됩니다 .
다운로드 완료 !	시스템이 내부 메모리에서 외부 메모리로 다운로드를 성공적으로 수행 하였습니다 .

<b>작동 메시지</b>	<b>카운터 측정 / 리마크</b>
저장된 데이터 !	내부 메모리에 데이터가 저장되지 않았습니다 .
삭제합니까 ?	데이터 삭제 ( 데이터 보기 모드 )/ 내부 메모리의 모든 데이터 ( 모든 데이터 삭제 모드 )를 확인하기 위한 질문입니다 .
데이터 삭제완료 !	내부 메모리의 모든 데이터 또는 데이터가 삭제되었는지 확인합니다 .
삭제 불가 !	기준 수준 고도 및 노선측량치는 단일 데이터 삭제 방법으로 삭제할 수 없습니다 .
BM을 변경합니까 ?	기준 수준 고도를 변경할 것인지 사용자에게 확인하는 질문입니다 .
원하는 고도를 변경합니까 ?	원하는 고도를 변경할 것인지 사용자에게 확인하는 질문입니다 .
대기 ! 시스템 준비중 !	임시 파일 / 시스템 파일을 삭제합니다 .
끄기 !	시스템이 꺼집니다 .
모래시계 아이콘	잠시 기다리십시오 ! 시스템이 작업 중입니다 .
타겟 측정	타겟 스타프를 조준하고 측정 버튼을 누릅니다 .
설정 중 ...	시스템 변수 설정이 진행 중입니다 .
턴포인트가 완료되지 않음 ! 종료합니까 ?	노선측량 과정 중에 응용 프로그램을 중단한다는 메시지를 표시합니다 . 현재 노선측량 포인트 변경 측정을 완료한 후 응용프로그램을 중단합니다 . 엔터 키를 눌러 응용프로그램을 중단합니다 . 그렇지 않으면 ESC 키를 눌러 현재 응용프로그램으로 돌아갑니다 .
프로그램을 종료하시겠습니까 ?	엔터 키를 눌러 현재 응용프로그램을 종단하라는 메시지가 표시됩니다 . 그렇지 않으면 ESC 키를 눌러 현재 응용프로그램으로 돌아갑니다 .

KO

## 11. 운반 및 주의

### 11.1 운반

#### 현장에서 운반

- 현장에서 장비 운반시 항상 다음을 고려하십시오 .
- KO • 전용 운송 컨테이너를 사용하시거나  
• 장비를 위로 향하도록 하여 삼각대에 어깨를 고정시켜 삼각대와 함께 운반하십시오 .

#### 차량 운반

차량 운반시 장비를 느슨하게 하여 운반하지 마십시오 . 충격과 진동에 영향을 받을 수 있습니다 . 항상 전용 운반 컨테이너를 사용하여 안전하게 운반하십시오 .

#### 선적

장비를 철도 , 항공기 , 배로 운송할 때 항상 원래 Geosystems 의 패키지를 사용하거나 이에 상응하는 구성으로 충격과 진동으로부터 장비를 보호하십시오 .

#### 배터리 선적 , 운반

배터리 운반 및 선적시 장비 담당자는 국제적으로 적용되는 규정을 확인해야 합니다 . 선적 및 운반 전에 지역 운송업체에 문의하십시오 .

#### 현장 조정

운송한 후에 장비를 사용하시려면 이 매뉴얼에서 주어진 조정 파라메타를 사용하여 장비를 점검하십시오 .

### 11.2 보관

#### 제품

장비 보관시 보관 온도에 유의하십시오 , 여름에 차량 안에 장비가 있다면 특별히 유의하십시오 . 온도 범위

에 관한 자세한 내용은 "13. 기술사항 " 를 참조하십시오 .

#### 현장 조정

오랜 기간 보관 후에 장비를 사용하시려면 이 매뉴얼에서 주어진 조정 파라메타를 사용하여 장비를 점검하십시오 .

장비를 장기간 보관해야 하는 경우에는 누출의 위험을 피하기 위해 제품에서 알카라인 건전지를 제거하십시오 .

### 11.3 청소 및 건조

#### 제품 및 액세서리

- 렌즈 위의 먼지를 털어내십시오 .
- 손으로 렌즈를 만지지 마십시오 .
- 깨끗한 순면 헝겊으로 청소하십시오 . 필요에 따라 물이나 순수 알코올로 적셔 닦으십시오 . 그 외 다른 액체는 사용하지 마십시오 . 장비가 손상될 수 있습니다 .
- 다른 액체를 사용하지 마십시오 . 폴리머 부품에 손상이 갈 수 있습니다 .

#### 제품 침수

장비 , 운송 컨테이너 , 품 삽입물 , 그리고 액세서리 등을 +40 °C / +104 °F 온도 이하에서 건조 및 청소하십시오 . 완전히 건조되기 전까지 포장하지 마십시오 .

## 12. 안전 지시사항

### 12.1 일반 지시사항

#### 설명

다음의 지시사항은 장비 책임자, 실제 사용자가 작동 중 발생할 수 있는 사고를 방지하기 위한 내용입니다. 장비 책임자는 이 지시 사항을 숙지해야 합니다.

### 12.2 올바른 사용법

 
#### 사용 용도

- 측정 거리.
- 측정치 저장.
- 스타프의 전자 및 광학 높이 측정.
- 광학 높이 판독.
- 시거의 판독값으로 광학 거리 측정.
- 외부 기구로 데이터 통신.

#### 올바르지 못한 사용

- 매뉴얼을 따르지 않은 사용.
- 사용 한계를 넘어선 경우.
- 안전 시스템을 사용 불능으로 만든 경우.
- 위험 경고를 무시한 경우.
- 특정 기능을 위해 별도로 지정된 경우를 제외하고, 드라이버와 같은 도구로 제품을 임의로 열었을 경우.
- 제품 개조 및 변환.
- 적절하지 못한 사용.
- 파손된 제품의 사용.
- Leica Geosystems 의 승인되지 않은 다른 회사의 액세서리와 함께 사용.

- 도로와 같이 측량하기에 안전하지 못한 작업장에서의 사용.
- 직접 태양을 시준한 경우.



오용으로 인한 상처, 파손, 고장 등을 유발할 수 있습니다. 사용자에게 위험과 위험이 미칠 수 있는 영향에 관한 내용을 공지할 책임이 있습니다. 제품 사용 교육을 받지 않은 상태로 사용하여서는 안됩니다.

KO

### 12.3 사용 환경

#### 환경

인간이 거주하기 적합한 환경에서 사용이 적합합니다. 험한 환경 또는 폭발 위험이 있는 환경에서 사용은 적합하지 않습니다.



위험 지역에서 또는 전기장치에 가깝게 접근 할 때 또는 이와 비슷한 상황에서 작업 시 장비의 책임자는 지역 안전 당국과 안전 전문가와 상의하십시오.

### 12.4 책임

#### 제품 제조자

이하의 Leica Geosystems 의 규정에 따라 Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerburgg 는 사용자 매뉴얼과 정품 액세서리를 안전한 조건에서 공급할 책임이 있습니다.

#### Leica Geosystems 이외의 액세서리 제조자

이 제품에 대해 Leica Geosystems 이외의 액세서리 제조자는 자사의 제품의 안전에 관한 모든 책임과

Leica Geosystems 제품과 조합하여 사용했을 때 발생하는 책임을 집니다.

#### 장비 책임자

장비 책임자는 다음의 의무를 준수해야 합니다 :

- 안전지시 사항을 숙지하고 매뉴얼의 사용법을 따르십시오.
- 사고 방지와 안전에 관련된 규정을 숙지하십시오.
- 제품 및 응용프로그램 사용 시 안정적이지 못할 경우 즉시 Leica Geosystems 코리아에 문의하십시오.



#### 경고

장비 책임자는 지시사항 대로 장비를 사용해야 합니다. 교육 책임자와 장비 사용자 배정자는 장비의 안전한 사용에 책임이 있습니다.

## 12.5 사용시 위험성



#### 경고

장비의 부적절한 사용 및 불충분한 이해는 잘못된 사용을 초래하며 인명, 경제적, 환경적으로 불이익을 유발할 수 있습니다.

#### 예방 :

모든 사용자는 제품의 책임자와 생산자에게로부터 받은 안전 지시사항을 따라야 합니다.



#### 주의

제품을 떨어뜨리거나, 오용, 장비의 임의적인 수정, 오랜 기간 보관, 운송 등의 경우 측정 결과에 오차가 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

#### 예방 :

정기적으로 측정 값을 테스트하십시오. 제품이 부적절하게 사용되었거나 매우 중요한 측정 전 후에는 필히 사용자 매뉴얼의 조정 방법에 따라 장비를 현장에서 조정하십시오.

 


#### 위험

감전사의 위험이 존재하므로 전신주, 전기가 흐르는 철도 근처에서 스탠프의 사용은 매우 위험합니다.

#### 예방 :

고압 전류가 흐르는 곳에서 중요한 작업을 수행하실 경우 고압 전류로부터 장비를 멀리 떨어지게 설치하십시오. 우선 전기 설치 관련 부서와 안전에 관련된 부서에 문의하십시오.



#### 주의

강한 자기장 지역에서 (초고온 지역, 변압기 근처) 보상장치가 영향을 받아 측정 오차를 유발할 수 있습니다.

#### 예방 :

강한 자기장 지역 측정 시 결과를 재검사 하십시오.



#### 주의

장비가 태양을 향해 위치할 때 유의하십시오. 망원경 확대 기능 때문에 시력을 손상시키거나 장비 내부가 손상될 수 있습니다.

**예방 :**

장비를 태양으로 직접 향하게 하지 마십시오.

**경고**

 작업 감시 등과 같이 동적 응용프로그램을 사용하는 동안 사용자가 장애물, 굴착, 교통 상황과 같은 주변 환경에 주의를 기울이지 않으면 사고가 발생할 수 있습니다.

**예방 :**

제품의 책임자는 모든 사용자가 발생 가능한 위험에 대해 충분한 주의를 기울이도록 해야 합니다.

**경고**

 도로, 빌딩 건설 현장, 산업 시설 등과 같은 작업장에서 부적절한 안전 관리는 위험한 환경을 유발할 수 있습니다.

**예방 :**

작업장에서는 항상 적절한 안전사항을 준수하십시오. 안전 지시 규정을 따라 사고를 예방하십시오.

**경고**

 실내에서 사용하도록 제작된 컴퓨터를 현장에서 사용하게 되면 외부 충격으로 인한 위험이 있습니다.

**예방 :**

Leica Geosystems 제품과 함께 사용시 컴퓨터 제조사의 지시사항을 따르십시오.

**주의**

장비와 액세서리 사용시 안전 지시대로 사용하지 않을 경우 기계적인 충격을 받을 수 있습니다. 예를 들어 바람이 불거나 장비가 떨어 졌을 때 장비가 파손되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.

KO

**예방 :**

제품을 설치할 때 액세서리가 안전하고 올바르게 각각의 위치에 맞게 설치되었는지 점검 하십시오.

장비에 기계적인 무리가 가지 않도록 사용하십시오.

**주의**

 하나님의 받침대에 의해 지지 되어 있는 수직 스타프를 사용 할 때는 항상 돌풍 등으로 인해 장비가 떨어질 위험이 있습니다. 그 결과로 장비의 파손이나 사용자가 상처를 입을 수 있습니다.

**예방 :**

감독관 없이 수직 스타프를 지지대에 하나로만 고정해 두지 마십시오.

**경고**

 본 제품을 마스트, 스타프, 폴과 같은 액세서리와 함께 사용할 경우 벼락에 맞을 위험이 있습니다.

**예방 :**

폭풍우가 칠 때는 제품을 사용하지 마십시오.

**주의**

 본 제품을 사용할 때는 제품의 끝이 비틀리거나 회전 부품에 머리카락 및 / 또는 옷이 말릴 위험이 있습니다.

**예방 :**

회전 부품으로부터 안전 거리를 유지하십시오.



 
**경고** 제품을 개봉하는 경우, 다음 중 하나로 인해 감전 위험이 있습니다.

KO • 사용 중인 부품을 건드린 경우

• 수리를 잘못한 뒤에 제품을 사용한 경우

**예방 :**


제품을 열지 마십시오. 이 제품은 Leica Geosystems 공인 서비스 수리점에서만 수리할 수 있습니다.

**경고**

Leica Geosystems에서 권장하는 배터리를 사용하지 않으면 충전 또는 방전 시 제품이 파손될 수 있습니다. 폭발 및 연소될 수 있습니다.

**예방 :**

 Leica Geosystems에서 권장하는 방법으로만 배터리를 충전 및 방전하십시오.

**경고**

Leica Geosystems에서 권장하는 배터리 충전기 이외의 제품을 사용하면 배터리가 파손될 수 있습니다. 화재 및 폭발의 요인이 될 수 있습니다.

**예방 :**

배터리를 충전할 때는 Leica Geosystems에서 권장하는 충전기만 사용하십시오.

 
**주의**

운송, 선적, 배터리 폐기시 기계적 영향에 의한 화재의 위험이 있을 수 있습니다.

**예방 :**

제품을 선적하거나 폐기하기 전에 배터리를 완전히 방전하여 버리십시오.

배터리 운반 및 선적 시 장비 담당자는 국제적으로 적용되는 규정을 확인해야 합니다. 운송 및 선적 시 지역 운송업자나 항공업체에 연락하십시오.

**경고**

기계적 영향, 높은 온도, 액체 침투는 배터리의 손상 및 폭발의 원인이 됩니다.

**예방 :**

기계적 영향 및 높은 온도 환경으로부터 배터리를 보호하십시오. 배터리를 물에 잠기게 하지 마십시오.

**경고**

주머니 속에 넣어 이동 종이거나 보관 시 보석이나 금속화지, 열쇠, 기타 금속 등에 배터리 단자가 접촉되는 경우 단락 된 배터리 터미널은 가열될 수 있고 인명 피해 및 화재의 요인이 될 수 있습니다.

**예방 :**

배터리 단자가 금속 물체에 달지 않도록 하십시오.

**주의**

장기간 보관하면 배터리의 수명이 줄어들거나 손상이 갈 수 있습니다.

**예방 :**

장기간 보관할 때는 배터리를 주기적으로 재충전하여 수명을 유지해 주십시오.



## 경고

장비를 적합하지 않은 방법으로 폐기할 경우 다음과 같은 경우가 발생합니다 :

- 화학 중합체를 태울 경우 인체에 해를 미치는 유독 가스가 발생합니다.
- 배터리가 손상되거나 가열되면 폭발할 수 있고 유독 물질 , 화재 , 부식 또는 환경 오염 등의 원인이 됩니다.
- 제품을 규정에 맞게 폐기하십시오 . 제품을 폐기 하여 방지해 둘 경우 제 삼자에게 심각한 상처를 줄 수 있는 위험 요소가 될 수 있으며 또한 환경오염의 원인이 됩니다 .

### 예방 :

 제품을 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오 .

제품 폐기시 자국의 규정에 따라 적합한 방법으로 제품을 폐기하십시오 .

권한이 없는 사용자에 의한 장비 사용을 사전에 예방하십시오 .

제품별 처리 및 폐기 관리 정보는 Leica Geosystems 홈페이지 <http://www.leica-geosystems.com/treatment>에서 다운로드 받거나 Leica Geosystems 대리점에서 받으실 수 있습니다 .



## 경고

이 제품은 Leica Geosystems 공인 서비스 수리점에서만 수리할 수 있습니다 .

## 12.6 전자기파 적합성 EMC

### 설명

전자기파 적합성은 전자기파와 정전기 방전 환경 내에서 다른 장비들에 전자기파 방해를 유발하지 않고 유연하게 작동할 수 있는 제품의 능력을 의미합니다 .

KO



전자기파는 다른 장비의 작동을 방해할 수 있습니다 .

엄격한 표준 규정에 적합한 Leica Geosystems 의 제품이지만 다른 장비를 간섭할 가능성은 있습니다 .



### 주의

다른 조사의 액세서리와 함께 제품 사용 시 현장 컴퓨터 , 개인 컴퓨터 , 송수신 라디오 , 비 표준 케이블 , 외부 배터리 등과 같은 다른 장비를 간섭할 위험이 있습니다 .

### 예방 :

Leica Geosystems 가 권장하는 장비와 액세서리를 사용하십시오 . 제품을 조합하여 사용하실 경우 사용 기준과 표준에 규정되어 있는 엄격한 규정이 있습니다 . 컴퓨터 사용과 송수신 라디오 사용 시 생산자로부터 제공된 전자기파 적합성에 관한 정보에 유의하십시오 .



### 주의

전자기파에 의한 방해는 에러를 포함한 측정 결과를 초래할 수 있습니다 .

엄격한 표준 규정에 적합한 Leica Geosystems 의 제품이지만 트랜스미터나 송수신 라디오 디젤 발전기에

매우 가까이 위치할 경우 강력한 전자기파에 의해서 간섭 받을 가능성이 있습니다.

**예방 :**

이러한 조건에서 얻어진 결과값은 재확인 하십시오 .

**KO**  **경고**

두 개의 연결 단자 중 장비가 외부 지원 케이블 , 인터페이스 케이블과 같은 연결 케이블 중 한 곳에 연결되어 작동하여 허용 전자기파 기준이 초과 되면 다른 제품의 올바른 기능을 저하시킬 수 있습니다 .

**예방 :**

장비 사용시 외부 배터리와 장비 연결 또는 컴퓨터 연결시 양쪽 끝을 연결해야 합니다 .

## 12.7 FCC 규정 , 미국에서 적용 가능함 .

 **경고**

이 장비는 FCC 규정 15에 의해서 클래식 B 디지털 장비로 테스트를 마친 제품입니다 .

이 규정은 거주 지역에 유해한 영향을 합리적으로 막도록 설계 제공되었습니다 .

이 장비는 전자기장을 생성 , 사용 , 방출할 수 있습니다 . 지시 사항에 따라 설치해서 사용하지 않으면 무선 통신에 장해를 유발할 수 있습니다 .

그러나 , 특정 시설에서 장해가 발생하지 않는다고 보장할 수 없습니다 .


장비를 켜고 끌 때 라디오 또는 TV에 영향을 미치는 원인이 될 경우 사용자는 다음의 방법 중 하나 이상의 조정을 시도해 보십시오 :

- 수신 안테나의 위치를 새로 고치거나 새로 방향을 맞추십시오 .
- 장비와 수신기 간에 거리를 떨어뜨리십시오 .
- 수신기가 연결되어 있는 곳과 다른 연결 코드에 장비를 연결하십시오 .
- 대리점 또는 라디오 /TV 기술자에게 문의하십시오 .


 **경고**

Leica Geosystems 가 허가하지 않은 상태에서 사용자가 임의로 장비를 개조하면 사용자의 장비 작동 권한이 무효화됩니다 .

## 라벨

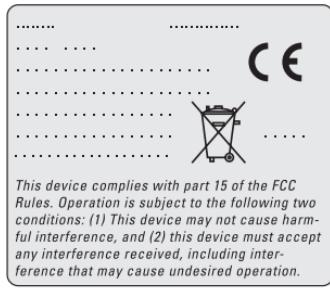

KO

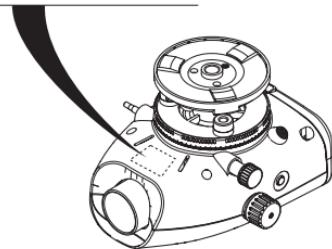

## 13. 기술사양

KO

높이 측정	표준편차 (ISO 17123-2)(/km): • Sprinter 알루미늄 바코드 스타프를 사용한 전자 측정 : • 1.0 mm (Sprinter 250M) • 1.5 mm (Sprinter 150/150M) • 표준 알루미늄 E- 스케일 / 숫자 스타프로 광학 측정 : 2.5 mm • 단일 스타프 읽기 방식의 표준 편차 : 30m에서 0.6 mm (전자) 및 1.2 mm (광학)
거리 정확도 (표준편차 )	D<= 10 m 인 경우 10mm D>10 m 인 경우 m x 0.001
범위	표준 알루미늄 바코드 스타프를 사용한 전자 측정을 위한 거리 측정 범위 : 2 m - 100 m
광학 - 최소 초점거리	50 cm
단일측정 시간 (전자)	보통 태양광 조건에서 3초 이하, 어두울 경우 (20 lux) 측정시간 길어짐.
원형 분도반	원형 분도반 감도 : 10'/2 mm
보상장치	전자 모니터링 기능의 무진동 전자 구심 보상장치 • 정준 경고 범위 (전자식) : ± 10' • 보상장치 범위 (기계식) : ± 10' • 세팅 정확도 : 최대 0.8" (표준 편차) • 자기장 감도 : < 10" (5 가우스 이상에서 자기장 수평 상수 값의 시선 차)
RS232 포트 *	RS232 케이블을 외부 배터리와 연결 및 PC / 데이터 콜렉터와 통신 .
폰 챠 포트 *	PC 와 통신하기 위해 USB 케이블 연결시 사용 .
내부 메모리 저장 *	저장 용량 : 최대 1000 점 .

<b>데이터 전송 *</b>	프로그램 : Windows ™ 응용프로그램을 사용하여 PC에서 USB를 통해 DataLoader로 전송, RS232를 통해 Leica Geo Office 및 HyperTerminal로 전송
<b>전원 공급</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: 내부 배터리</li> <li>Sprinter 150M/250M: RS232 포트 사용 내부 배터리 / 외부 배터리.</li> </ul>
<b>배터리 전원</b>	<p>내부 배터리 : AA 건전지 4 x 1.5 V; RS232 포트를 통해 전원 공급 :</p> <p>사용 전압 12V <del>---</del> , 전압 범위 4-xx V <del>---</del> .</p> <p>GEV71 전원 케이블을 12 V 자동차 배터리에 연결 ; 최대 전류 300 mA.</p>
<b>LCD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>형식 : 백라이트 기능을 가진 흑백 디스플레이 창</li> <li>치수 : 128 x 104 픽셀</li> </ul>
<b>망원경</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>배율 (광학) : 24 x</li> <li>자유 대물렌즈 유효경 : 36 mm</li> <li>가시거리 : 2</li> <li>배율 상수 : 100</li> <li>추가 상수 : 0</li> </ul>
<b>수평 분도반</b>	<p>분도반 독취치 :</p> <p>360 도 (400 gon) 플라스틱 수평 분도반 . 축척 분해능 인터벌 1 ? upper scale), 50 gon(lower scale)</p>
<b>사이드 드라이브</b>	사이드 드라이브의 동작 및 움직임 : 연속 수평 이중 드라이브
<b>시스템</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MMI 기능</li> <li>측정 / 응용프로그램</li> <li>키보드 : 고무 키 5 개</li> </ul>
<b>온도 범위</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동 온도 : -10 °C ~ +50 °C</li> <li>보관 온도 : -40 °C ~ +70 °C</li> </ul>

환경 사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>방수, 방진 및 방사 : IP55 (IEC 60529)</li> <li>방습 : 최대 95% 비응결 습도. 응결은 시간에 따라 효율적으로 자연 건조 .</li> </ul>
치수	<p>장비 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>길이 ( 렌즈 앞에서 접안렌즈를 완전히 연장 ) 219 mm</li> <li>폭 ( 초점 드라이브 면에서 원형 분도반 훌더의 외부까지 ) 196 mm</li> <li>높이 ( 손잡이 포함 , 완전히 연장 ) 178 mm</li> </ul> <p>컨테이너 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>길이 400 mm</li> <li>폭 220 mm</li> <li>높이 325 mm</li> </ul>
무게	2.55kg (AA 배터리 4 개 포함 )

## 14. 국제 품질 보증서 , 소프트웨어 라이센스 동의서

### 국제 품질 보증서

국제 품질 보증서는 Leica Geosystems AG 홈페이지 <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty>에서 다운로드 받거나 Leica Geosystems 대리점에서 받으실 수 있습니다.

### 소프트웨어 라이센스 동의서

제품은 이미 프로그램이 제품에 설치되어 있는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 또한 Leica Geosystems에 사전 동의를 구하시고 온라인상에서 다운로드 권한을 받으실 수 있습니다. 프로그램의 저작권은 법에 의해 보호되어 있으며 라이센스 범위, 품질보증, 지적재산 소유권, 계약 위반 등 Leica Geosystems 라이센스 동의에 의해 소프트웨어 사용이 보호되어 있습니다. 정부의 보증법과 사법권에서 제외됩니다. 항상 Leica Geosystems 라이센스 동의 조건을 준수하셔야 합니다.

이러한 허가는 모든 제품에 제공되며 언제든 Leica Geosystems 홈페이지 <http://www.leica-geosystems.com/swilicense> 또는 Leica Geosystems 대리점으로부터 제공받을 수 있습니다. Leica Geosystems 라이센스 동의 조건에 동의하지 않고 소프트웨어를 설치하거나 사용하실 수 없습니다. 소프트웨어 설치나 사용은 라이센스 동의서에 동의하는 것으로 간주됩니다. 라이센스 동의서에 동의하지 않으실 경우 소프트웨어를 다운로드, 설치 및 사용하

실 수 없으며 구매일로부터 10 일 내에 돌봉된 문서와 사용하지 않은 소프트웨어 및 구입 영수증을 함께 구매처로 가지고 오시면 구입 금액을 전액 환불 받으실 수 있습니다.

KO

## 15. 색인

### B

BF .....	5, 7, 13
BFFB .....	5, 6, 7, 14
BIF .....	4, 5, 7, 12
BM 입력 .....	7

### C

Cut & Fill .....	5, 11
------------------	-------

### D

D.ELV 입력 .....	7
DataLoader .....	15

### L

LCD 화면 .....	2
--------------	---

### R

RS232 .....	8
-------------	---

<b>광</b>	<b>명</b>		
광학 시준선 .....	17	명암 .....	8
<b>구</b>	<b>모</b>		
KO 구성 .....	2	모드 .....	5
<b>기</b>	<b>문</b>		
기호 .....	1	문자 구성 .....	9
<b>높</b>	<b>반</b>		
높이 거리 및 지반고 측정 .....	10	반올림 .....	8
높이 및 거리 측정 .....	9	<b>배</b>	
높이차 / 중지 .....	5	배터리	
<b>단</b>	배터리 교환 .....	3	
단위 .....	배터리 삽입부 .....	2	
<b>데</b>	백라이트 .....	8	
데이터 관리 .....	7	베이스 플레이트 .....	2
데이터 전송 .....	15	<b>보</b>	
데이터 표시 기호 .....	6	보관 .....	21
<b>메</b>	<b>부</b>		
메뉴 .....	5	부속품 .....	3
메뉴 설정 .....	7		

<b>사</b>		<b>역</b>	
사용자 인터페이스 .....	4	역방향 스타프 .....	7
<b>설</b>		<b>운</b>	
설정 .....	8	운반 .....	21
<b>수</b>		<b>원</b>	
수준 고도 (BM) .....	9	원하는 고도 (D.Elv) .....	9
수평 조정 나사 .....	2	원형 분도반 .....	2, 17
<b>시</b>		<b>자</b>	
시준기 .....	2	자동 고기 .....	8
<b>신</b>		<b>작</b>	
신호음 .....	8	작동 .....	9
십자선 조정 .....	17	작동 메시지 .....	19
<b>아</b>		<b>장</b>	
아이콘 .....	6	장비 셋업	
<b>언</b>		수평 맞추기 .....	3
언어 .....	8	접안경 조정 .....	3
<b>에</b>		초점 .....	3
에러 메시지 .....	18	<b>저</b>	
		저장 .....	7

<b>전</b>	측점 번호 (PtID) .....	9
전송속도 .....	측정 .....	4
전원 On .....	측정 모드 .....	5
전자 시준선 조정 .....	측정 표시 기호 .....	6
<b>KO</b>		
<b>접</b>		
접안경 .....	컨테이너 구성 .....	2
<b>정</b>		
정준경고 .....	타이머 .....	8
<b>조</b>	타이머 측정 .....	14
조정 모드 .....		
<b>중</b>		
중간시 .....	평균 .....	8
<b>청</b>		
청소 및 건조 .....	프로그램 .....	7
<b>초</b>		
초점 조정 나사 .....	확인 및 조정 .....	16
<b>측</b>		
측점 번호 입력 .....		
측점번호 증가 .....		

# Руководство пользователя (русский)

## 1. Введение

### Приобретение

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного нивелира Leica Geosystems. Он разработан для облегчения и ускорения нивелирных работ на строительных площадках.

### Нивелир

Данное руководство содержит важные сведения по технике безопасности, а также инструкции по настройке инструмента и работе с ним. Дополнительную информацию см. в главе "12. Указания по технике безопасности". Внимательно прочтите руководство пользователя, прежде чем начнете использовать данный прибор.

### Идентификация прибора

Номер Вашего прибора и модель указаны на пластине, закрепленной под объективом прибора.

Запишите номер модели и серийный номер в руководство и всегда указывайте эти данные при обращении к дилеру или сервисному центру Leica Geosystems.

Тип: \_\_\_\_\_ Серийный номер: \_\_\_\_\_

### Область действия данного руководства

Данное руководство действительно для продукта Sprinter 150/150M/250M.

 Сведения, действительные только для Sprinter 150M/250M, соответственно обозначены звездочкой (\*).

### Товарные знаки

Все товарные знаки являются собственностью производителя.

 
### Доступная документация

Название	Описание
Руководство пользователя Sprinter 150/150M/250M	В этом документе приведены все необходимые указания по работе с Вашим нивелиром. Дается также обзор самой системы, ее технические данные и инструкции по технике безопасности.



### Символы

Символы, использующиеся в данном руководстве, имеют следующее значение:



#### ОПАСНОСТЬ

Угрожающая опасная ситуация, которая может привести к смертельному исходу или тяжелой травме.



 
#### ВНИМАНИЕ

Потенциально опасная ситуация или неправильная эксплуатация инструмента (прибора), которая может привести к смертельному исходу или тяжелой травме.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Потенциально опасная ситуация или неправильная эксплуатация инструмента (прибора), которая может вызвать травму легкой или средней тяжести и/или привести к значительному материальному, финансовому или экологическому ущербу.



Полезная информация, которая поможет пользователю технически корректно и эффективно использовать инструмент.

## Содержание

1.	Введение .....	1
2.	Компоненты прибора .....	2
3.	Подготовка к измерениям .....	3
<b>RU</b>	<b>4. Интерфейс пользователя .....</b>	<b>4</b>
5.	Порядок работы.....	9
6.	Эксплуатация.....	9
7.	Передача данных через загрузчика данных* .....	15
8.	Проверка и юстировка.....	16
9.	Сообщения об ошибках .....	18
10.	Сообщения в ходе эксплуатации .....	19
11.	Уход и транспортировка .....	21
12.	Указания по технике безопасности .....	22
13.	Технические характеристики .....	29
14.	Международная гарантия, лицензионное соглашение на программное обеспечение .....	32
15.	Индекс .....	32

## 2. Компоненты прибора



### Содержимое контейнера

Sprinter, батареи (4x), ключ-шестигранник, руководство по эксплуатации, ремень, CD-ROM\* (вкл. загрузчик данных), кабель USB\*.

## Принадлежности

Штатив, алюминиевая рейка (в зависимости от области), фиберглассовая рейка (для достижения точности 0.7 мм с прибором Sprinter 250M). (Опционально: солнцезащитная бленда, 4 аккумуляторные батареи и зарядное устройство)

## 3. Подготовка к измерениям

### 3.1 Замена батареи

Вставьте 4 батареи АА с учетом знаков плюс и минус.

☞ Всегда заменяйте батареи полным комплектом!

☞ Не используйте старые и новые батареи вместе.

☞ Не используйте батареи разных производителей или батареи разного типа.

### 3.2 Установка нивелира

#### Нивелирование

- Установите штатив. Вытяните ножки на подходящую длину и убедитесь, что головка штатива расположена почти горизонтально. Сильно вдавите наконечники штатива в землю для обеспечения устойчивости.
- Установите прибор на штатив, вкрутив винт штатива в основание прибора.
- Используйте три установочных винта нивелира, для того чтобы отцентровать круглый уровень для выравнивания прибора.

#### Фокусировка окуляра

Направьте зрительную трубу на светлую поверхность, например, на стену или лист бумаги. Поворачивайте окуляр до тех пор, пока окулярная сетка не станет резкой или отчетливой.

## Фокусировка изображения объекта

Пользуясь визиром, наведите трубу нивелира на рейку.

Приведите изображение рейки в середину поля зрения трубы, а затем отфокусируйте это изображение с помощью винта фокусировки зрительной трубы. Убедитесь, что изображение рейки и визирное перекрестие являются резкими и отчетливыми.

#### ВКЛ. питание



Прибор готов к измерению.

#### ☞ Технические советы:

- Сначала проверьте и настройте электронную и оптическую зону прямой видимости, затем круглый уровень на приборе, а потом рейку: до начала полевых работ, после длительного периода хранения, длительной транспортировки.
- Содержите оптические линзы в чистоте. Грязь или конденсат на оптических линзах могут ограничить измерения.
- До начала работы дайте прибору настроиться на температуру окружающей среды (прибл. 2 минуты на °C разности температур).
- Избегайте выполнения измерений через оконные стекла.
- Секции рейки должны быть полностью вытянуты и закреплены надлежащим образом.
- Удерживая штатив за верхнюю треть, можно уменьшить вибрации прибора из-за ветра.
- Используйте светозащитную бленду, для того чтобы закрывать объектив при наличии помех из-за подсветки.
- В темноте равномерно освещайте область измерений на рейке фонarem или прожектором.

## 4. Интерфейс пользователя

RU

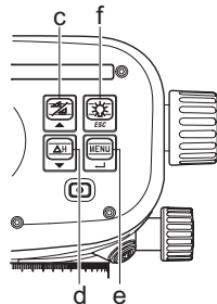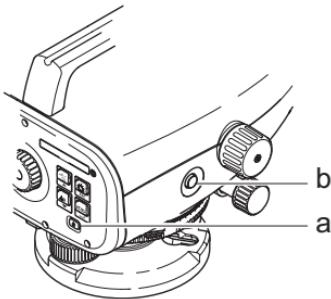

Клавиша	Символ	Функции первого уровня	Функции второго уровня
a) Вкл./выкл.		Переключатель вкл. или выкл.	НЕТ
b) ИЗМЕРЕНИЯ		Клавиши для запуска измерения	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, для того чтобы запустить или остановить следующее измерение / измерение с использованием таймера*
c) Превышение/расстояние		Переключение между выводом на дисплей отметок и расстояний	Движение курсора вверх (в режиме меню / настройки), переключение между промежуточным отсчетом I и прямой засечкой F в программе среднего превышения BIF*

Клавиша	Символ	Функции первого уровня	Функции второго уровня
d) dH		Измерение разности отметок и превышений	Движение курсора вниз (в режиме меню / настройки )
e) МЕНЮ		Вход в меню настроек и подтверждение выбора	Клавиша ENTER для подтверждения
f) Подсветка		Подсветка ЖК-дисплея	Клавиша ESC для завершения программы / приложения или для выхода из настройки (в режиме меню / настройки)

### Режимы

	Режим измерения
	МЕНЮ
	Режим поверок и юстировок
	Режим слежения
	Настройки

		Нивелирование по одной стороне рейки *
		Нивелирование по двум сторонам рейки *
		Среднее превышение *
		Выше-ниже *
		Разность отметок
		Интервал измерений / активирован таймер *

**Значки**

	Подсветка ЖК-дисплея ВКЛ.
	Режим измерения вертикальной рейки
	Режим измерения перевернутой рейки
	Подсоединен внешний источник питания *

	Значок батареи при разной мощности
	Данные, сохраненные во внутренней памяти *
	Предупреждение компенсатора ВыКЛ.
	Активировано усреднение результатов измерения

**Символы измерений и отображения данных**

№: / №.:	№ точки * / № исходного стенного знака *
Репер:	Превышение репера
dH:	Разность отметок
Прев.:	Превышение
Пр. отм.:	Проектная отметка *

	Высота измерительной рейки
	Измеренное расстояние
	Средняя разность отметок по двум сторонам *
	Ниже / увеличить высоту для достижения проектной отметки *
	Выше / уменьшить высоту для достижения проектной отметки *

## Меню настройки

RU

Меню	Выбор (подвыбор)	Описания
1. Программа*	Нивелирный ход (среднее превышение, по одной стороне рейки, по двум сторонам)	Выберите способ нивелирного хода. ☞ Визирование и измерительный цикл в нивелирном ходе отображаются с помощью подсвеченного 'алфавита' соответствующих значков нивелирного хода.
	Выше-  ниже	Приложение Выше-ниже.
2. Промежуточный отсчет*	Вкл./выкл.	Активировать / отключить промежуточный отсчет в среднем превышении.
3. Ввод № точки*	Ввод № пользовательской точки.	
4. Ввод репера	Ввод превыш. исходного репера.	
5. Ввод контрольной точки*	Ввод контрольной точки в приложении Выше-ниже.	
6. Редактор данных*	Просмотр	Просмотр записанных данных / удаление записанных данных нажатием на клавишу ENTER.
	Передача (GSI / ASCII)	Передача записанных данных на ПК через RS232, в формате GSI-8 или ASCII.
	Удаление всех данных	Удаление всех данных, записанных во внутриматовой / внутренней памяти.
7. Запись*	Внутренняя память	Измерения, записанные во внутриматовой / внутренней памяти. ☞ При нивелирном ходе режим записи необходимо установить до первого отсчета по задней рейке.
	Выкл.	Измерение не сохраняется.
	Внешняя память	Измерения, записанные во внешнее устройство в формате GSI-8 через кабель RS232.
8. Юстировка	Программа юстировки	
9. Перевернутая рейка	ВКЛ. [перев.], ВЫКЛ. [верт.], АВТО [автоматическое распознавание направления рейки]	Настройка режима распознавания направления рейки.

<b>Меню</b>	<b>Выбор (подвыбор)</b>	<b>Описания</b>
10.Настройки	Контраст (10 уровней)	Настройка контрастности ЖК-дисплея.
	Единица изм. (м, футы международн., футы США, футы в 1/16 дюйма)	Настройка единиц изм.
	АвтоОткл. (Через 15 мин./Не отключать)	Через 15 мин., прибор выключится прибл. через 15 минут после по следнего нажатия на клавишу. Не отключать, прибор не выключится автоматически.
	Округление (стандартное/точное)	Настройка отображения минимального отсчета. Метрическая система: <ul style="list-style-type: none"><li>• Стандарт = 0.001м для отметки и 0.01м для расстояния</li><li>• Точно = 0.0001м для отметки и 0.001м для расстояния</li></ul> В футах (междунар. и amer. футы): <ul style="list-style-type: none"><li>• Стандарт = 0.01 фута для отметки и 0.1 фута для расстояния</li><li>• Точно = 0.001 фута для отметки и 0.01 фута для расстояния</li></ul> В футах в 1/16 дюйма: <ul style="list-style-type: none"><li>• Точно и стандарт = фут-дюйм-1/16 дюйма для отметки и расстояния</li></ul>
	Звуковой сигнал (ВКЛ. / ВыКЛ.)	Настройка акустического сигнала для клавиши запуска.
	RS232* (скорость обмена: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400; контроль по четности: без контроля, проверка на нечетность, проверка на четность; стоповый бит : 1, 2; информационный бит: 7, 8)	Настройки связи для интерфейса RS232.
	Предупреждение компенсатора (ВКЛ./ВыКЛ.)	Настройка предупреждения электронного компенсатора.
	Подсветка (ВКЛ. / ВыКЛ.)	Настройка подсветки.
	Усреднение	Ввод номера измерения для усреднения результатов.
	Язык (перечень для выбора интерфейсного языка)	Настройка интерфейсного языка.
	Таймер *	Ввод временного интервала для измерений 00 ч: 00 мин. (используется только для высоты / расстояния).  Нажмите Высота / Расстояние или dH или Подсветка или клавишу меню. Отобразится сообщение "Остановка режима слежения".

## 5. Порядок работы

### Репер (BM), контрольная точка \*

Вводимые числовые реперы и контрольные точки состоят из знаков 0 ~ 9, пробела, десятичной дроби, футов в 1/16 дюйма, знаков "+" и "-".

### Номер точки \* (№)

Вводимый буквенно-числовой номер точки состоит из знаков a ~ z, 0 ~ 9 и пробела.

### Прием знака имеющееся значение

Если в поле имеющегося ввода не изменен никакой знак, нажмите клавишу ENTER, чтобы принять старый ввод.

### Удаление всего поля имеющегося ввода

Выделите первое поле ввода с помощью "SPACE" и нажмите на клавишу ENTER, чтобы полностью удалить последнее введенное значение.

### Сброс ввода

Нажмите клавишу ESC, для того чтобы сбросить ввод и вернуть старое значение.

### Увеличение № точки

№ точки будет автоматически увеличиваться на 1, начиная с последнего номера точки, если поле ввода номера точки не обновляется вручную.


## 6. Эксплуатация

### Измерение высоты и расстояния (электронно)

Пример электронного измерения:



Всегда направляйте прибор в центр штриховой рейки и фокусируйте изображение рейки для точного измерения.

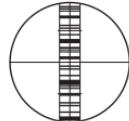

RU

### 6.1 Измерение высоты и расстояния



Режим ожидания измерения



Идет измерение



Измерение высоты и расстояния

Шаг	Клавиша	Описание
1.		Нажмите, чтобы включить прибор, отображается логотип компании Leica, после него - по умолчанию режим ожидания измерений.
2.		Направьте прибор на цель и сфокусируйте. Слегка нажмите на клавишу измерений, чтобы активировать измерение.
3.		Отображается измерение высоты и расстояния.

## 6.2 Измерение разности отметок и сокращенного уровня (внутренняя память не активна)

RU




Измерение репера с наводящим сообщением



Идет измерение




Отображается измерение репера

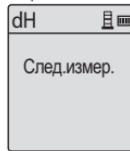

Наводящее сообщение, измерение в цель



Идет измерение

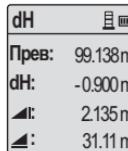

Отображается измерение в цель

Шаг	Клавиша/изо бражение	Описание
1.		Нажмите на клавишу, чтобы включить функцию разности отметок и со сокращенного уровня.
2.		Отображается сообщение "Измерит. по зиция" с вводом сокращенного уровня.
3.		Нажмите на клавишу измерения, чтобы инициировать измерение с учетом исходной рейки / репера.
4.		Отображается измерение исходной высоты и расстояния; затем появляется сообщение "Измерит. цель!".
5.		Снова нажмите на клавишу измерений, чтобы включить измерение в отношении измерительной точки.
6.		Последующие результаты отображаются соответствующим образом; измерительный сокращенный уровень (RL), измерительная разность отметок (dH) с учетом исходной рейки, высоты и расстояния измерительной точки.


## 6.3 Измерение Выше-ниже\* (внутренняя память активна)




Измерение репера с наводящим сообщением




Переход в обновление меню ко контрольной точки

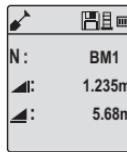

Отображается измерение репера

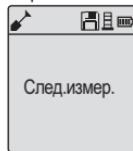

Наводящее сообщение, измерение в цель

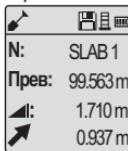


Отображается измерение в цель

Шаг	Клавиша/изображение	Описание
1.	MENU	Нажмите на клавишу меню и выберите приложение Выше-ниже в программном подменю.
2.		Отображается сообщение "Измер. на ИТ" со значением сокращенного уровня ввода репера и контрольной точкой.
3.	●	Нажмите на клавишу измерения, чтобы инициализировать измерение с учетом исходной рейки / репера.
4.		Отображается измерение исходной высоты и расстояния; затем появляется сообщение "Измерит. цель!".
5.	●	Снова нажмите на клавишу измерений, чтобы включить измерение измерительной точки.
6.		Последующие результаты отображаются соответствующим образом- измерительный со сокращенный уровень (RL) / превышение, высота измерительной точки и значение выше / ниже на измерительной точке с учетом проектного со сокращенного уровня / контрольной точки.

RU

## 6.4 Измерение точек нивелирного хода со средним превышением\* (внутренняя память активна)


RU

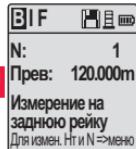

Измерение задней  
рейки с наводящим соо-  
общением




Измерение задней рейки, о  
тображаемое с наводящим  
сообщением

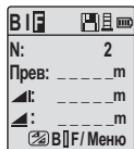

Измерение передней  
рейки с наводящим соо-  
общением



Переход в настройку м  
еню "Промежуточный о  
тсчет" ВКЛ. или нажмите  
клавишу высоты и рассто  
яния, измерение по пром  
ежуточному отсчету

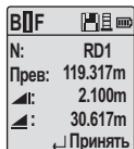


Измерение пром  
ежуточного о  
тсчета, ото  
бражаемое с  
наводящим соо-  
общением




Измерение  
следующего пром  
ежуточного отсчета с  
наводящим соо-  
общением



Переход в настройку меню  
"Промежуточный отсчет"  
ВЫКЛ. или нажмите клавишу  
высоты и расстояния, изм  
ерение передней рейки

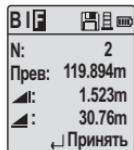

Измерение передней  
рейки, отображаемое с  
наводящим сообщением

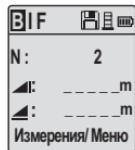

Измерение задней рейки  
следующего изменения  
точки с наводящим соо-  
общением

Шаг	Клавиша/изображение	Описание
1.		Инициализация метода среднего превышения.
2.		Инициализация измерение репера
3.		Отображается измерение задней рейки.
4.		Запуск измерения "Промежуточный отсчет", переход в настройку меню "Промежуточный отсчет" ВКЛ. или нажмите клавишу высоты и расстояния.
5.		Отображается измерение промежуточного отсчета.
6.		Переход в настройку меню "Промежуточный отсчет" ВЫКЛ. или нажмите клавишу высоты и расстояния, затем измерьте переднюю рейку.
7.		Отображается измерение передней рейки.

Шаг	Клавиша/изображение	Описание
8.		Система обновляет отображение режима ожидания для измерения задней рейки следующего изменения точки.

## 6.5 Измерение по одной стороне рейки\*

RU

Шаг	Клавиша/изображение	Описание
1.		Инициализация метода измерения по одной стороне
2.		Инициализация измерения репера
3.		Отображается измерение задней рейки.
4.		Измерение передней рейки.
5.		Отображается измерение передней рейки.
6.		Система обновляет отображение режима ожидания для измерения задней рейки следующего изменения точки.

## 6.6 Измерение по двум сторонам рейки\*

RU

Шаг	Клавиша/изо бражение	Описание
1.		Инициализация метода измерения по двум сторонам.
2.		Инициализация измерение репера
3.		Отображается измерение задней рейки.
4.		Измерение передней рейки.
5.		Отображается измерение передней рейки.
6.		Измерение передней рейки (второе визирание).
7.		Отображается измерение передней рейки (второе визирание).
8.		Измерение задней рейки (второе визирание).

Шаг	Клавиша/изо бражение	Описание
9.		Отображается измерение задней рейки (второе визирание).
10.		Система отображает отчет о текущем измерении 'Изменения точки'. Нажмите клавишу ENTER, чтобы принять результат.
11.		Система обновляет отображение режима ожидания для измерения задней рейки следующего изменения точки.

Среднее значение разности отметок в двойном визирании задней и передней рейки для метода нивелирования по двум сторонам.



## 6.7 Измерение таймера\*

Установите временной интервал измерений 00 ч:00 мин. в Меню\Настройки\Таймер. Нажмите и удерживайте клавишу нажатой в течение 3 секунд, для того чтобы начать измерение таймером, значок таймера будет отображаться на ЖК-дисплее слева вверху для индикация режима текущего измерения. Что

бы остановить измерение таймером, нажмите и удерживайте нажатой клавишу измерения в течение 3 секунд.

## 7. Передача данных через загрузчика данных\*

1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши на Sprinter\_Dataloader .exe (по умолчанию загрузчик данных устанавливается в C:\Program files\Leica-Geosystems).
2. Соедините кабель USB через телефонный разъем с соединительным портом (размещенным в батарейном отсеке прибора) и разъем USB с портом USB на компьютере.
3. Включите прибор, дождитесь двойного звукового сигнала, на ЖК-дисплее прибора появится значок USB.
4. Запустите загрузчик данных из папки по умолчанию C:\Program files\Leica-Geosystems.
5. Щелкните левой кнопкой мыши на кнопку 'Соединение USB' в загрузчике данных, на экран будет выведена вся информация, релевантная для прибора.
6. Щелкните левой кнопкой мыши на кнопку 'Перечень данных' / 'Нивелирный журнал' в окне экспорта данных, для того чтобы скачать данные из прибора на компьютер в окно Ms-Excel®.




Дальнейшую информацию по загрузчику данных, а также инструкции по передаче данных RS232 см. на диске Sprinter CD-ROM\*.

RU

## 8. Проверка и юстировка

### 8.1 Юстировка электронного визирования

RU

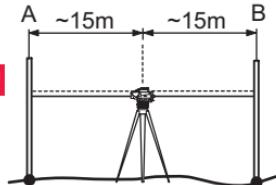


Для того чтобы активировать программу "Юстировка", перейдите в Меню!Юстировка:

**Шаг 1:** направьте объектив на рейку А и нажмите клавишу ИЗМЕРЕНИЕ. Отображается измерение, нажмите клавишу ENTER, чтобы принять его.

**Шаг 2:** направьте объектив на рейку В и нажмите клавишу ИЗМЕРЕНИЕ. Отображается измерение, нажмите клавишу ENTER, чтобы принять его.

Теперь переместите Sprinter по направлению к рейке А и установите его на расстоянии прибл. 3 м от рейки А.

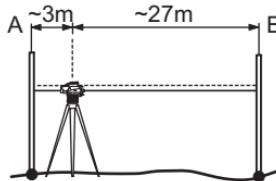


**Шаг 3:** направьте объектив на рейку В и нажмите клавишу ИЗМЕРЕНИЕ. Отображается измерение, нажмите клавишу ENTER, чтобы принять его.

**Шаг 4:** направьте объектив на рейку А и нажмите клавишу ИЗМЕРЕНИЕ. Отображается измерение, нажмите клавишу ENTER, чтобы принять его.

Отображается ошибка нового электронного визирования. Что бы принять новую поправку, нажмите клавишу ENTER, в ином случае нажмите клавишу ESC, чтобы отказаться от результата юстировки.


Ошибку оптического визирования можно исправить, настроив визирное перекрестье.

## 8.2 Круглый уровень

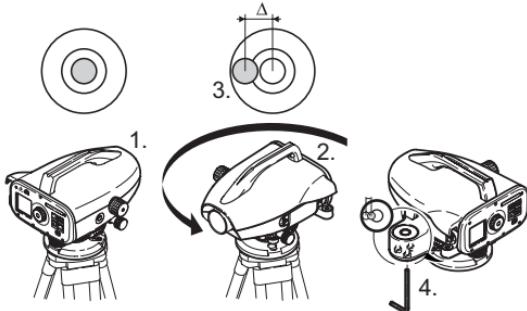

Шаг	Описание
1.	Выровняйте прибор.
2.	Поверните его на 180°.
3.	Поместите круглый уровень в центр, если он выступает за центрующий круг.
4.	Исправьте половину ошибок с помощью ключа-шестигранника.
	Повторяйте шаги 1 - 4, пока круглый уровень не будет расположен в центре при любом направлении телескопического устройства.

## 8.3 Оптическое визирное / Настройка визирного перекрестия

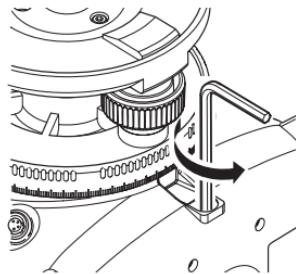

RU

Шаг	Описание
1.	Поворачивайте ключ-шестигранник до тех пор, пока не будет достигнуто проектное значение.
2.	Проверьте визирование.

Если ошибка визирования превышает 3 мм на расстояние 60 м, то визирование необходимо настроить.

## 9. Сообщения об ошибках

RU

№	Сообщение об ошибке	Противодействие / причины
E99	Ошибка системы, обратитесь в сервис!	Из-за отказа аппаратной части или ошибок файлов, юстировки или настройки прибор не функционирует надлежащим образом.
E100	Батарея разряжена !	Замените новыми или только что заряженными батареями.
E101	№ точки не изменился!	Измените номер точки. Макс. номер точки - 99999999, строку из любых 8 знаков нельзя заканчивать буквенным знаком.
E102	Слишком ярко !	Сделайте рейку более темной, уменьшите ее освещение или защитите от света объектив зрительной трубы.
E103	Слишком темно !	Равномерно осветите рейку.
E104	Рейка не найдена !	Проверьте нацеливание.
E105	Недопустимое значение!	Проверьте значение / ввод.
E106	Проверьте уровень !	Выровняйте прибор.
E107	Память заполнена!	Установите внутреннюю память на ВЫКЛ. и продолжайте измерение без записи ИЛИ передачи сохраненных данных на внешнее устройство, продолжайте измерение с внутренней памятью, установленной на ВКЛ. после удаления всех данных, записанных во внутренней памяти.
E108	Ошибка в файле данных !	Ошибка в файле данных.
E109	Недостаточно памяти!	Подготовьте передачу данных на внешнее устройство, для того чтобы продолжить дальнейшие измерения с включенной записью после удаления всех данных, записанных во внутренней памяти.
E110	Рейка слишком близко !	Переместите рейку или прибор дальше друг от друга.
E111	Рейка слишком далеко !	Переместите рейку или прибор ближе друг к другу.
E112	Слишком холодно !	Остановите работу, внешняя температура за пределами рабочей температуры прибора.
E113	Слишком жарко !	Остановите работу, внешняя температура за пределами рабочей температуры прибора.

№	Сообщение об ошибке	Противодействие / причины
E114	Неверный отсчет !	Выполните новое измерение. Если следующее измерение окажется безрезультатным, проверьте положение рейки и настройку перевернутой рейки, проверьте условия освещения рейки и рассеянный свет, фокусировку и нацеливание, проверьте, достаточна ли длина штрихового кода в поле зрения.
E115	Ошибка термометра !	Закройте объектив зрительной трубы рукой и включите прибор. Связь с аппаратными средствами не удалась.
E116	Ошибка юстировки !	Выполните юстировку пошагово в соответствии с руководством, удостоверьтесь, что прибор выровнен, а рейка расположена строго вертикально в обычном положении. Визирование находится вне диапазона коррекции.
E117	Изменение репера запрещено!	Перейдите в режим измерения по умолчанию, нажав клавишу ВЫСОТА/РАССТОЯНИЕ, и измените репер в режиме меню ВВОД РЕПЕР.
E119	Рейка закрыта	Для измерения недостаточна длина штрихового кода.
E120	Ошибка датчика изображения!	Обратитесь в сервис.
E121	Настройка перевернутой рейки запрещена!	Проверьте направление рейки и ее настройку.
E123	Изменение № точки запрещено!	Закройте сообщение, нажав на клавишу ESC.

## 10. Сообщения в ходе эксплуатации

Сообщение в ходе эксплуатации	Противодействие / примечание
Запуск режима слежения!	Запускается режим слежения.
Остановка режима слежения!	Режим слежения останавливается.
Продолж. режима слежения!	Нажмите клавишу измерений в течение 3 секунд, чтобы перезапустить режим слежения. Слежение будет задержано после 10 неудачных измерений.

<b>Сообщение в ходе эксплуатации</b>	<b>Противодействие / примечание</b>
Отмена измерений!	Текущий процесс измерения завершается.
Передача данных!	Идет передача данных из внутренней памяти во внешнее устройство.
Передача завершена!	Система успешно передала данные из внутренней памяти во внешнее устройство.
В памяти нет данных!	Во внутренней памяти не хранятся никакие данные.
Удалить. Вы уверены?	Система запросила у пользователя подтверждение удаления данных (в режиме просмотра данных) / всех данных (в режиме удаления всех данных) из внутренней памяти.
Данные удалены!	Подтверждение системы того, что некоторые или все данные удалены из внутренней памяти.
Невозможно удалить!	Отметки конкретных реперов невозможно удалить из памяти простой операцией удаления.
Изменить репер. Вы уверены?	Система запрашивает у пользователя подтверждение изменения определенного репера.
Изменить опорную точку. Вы уверены?	Система запрашивает у пользователя подтверждение изменения опорной точки.
Подождите! Очистка памяти!	Удаление временных файлов/системных файлов.
Завершить!	Система выключается.
Значок песочных часов	Пожалуйста, подождите! Выполняется системная задача.
След. измерение	Направьте объектив на рейку и нажмите клавишу начала измерений.
Установка...	Выполняется настройка системных параметров.
Не завершено изменение точки! Выйти из приложения?	Сообщение с запросом выхода из приложения во время нивелирного хода. Завершите текущие измерения изменения точки нивелирного хода, затем закройте приложение. Нажмите на клавишу ENTER, чтобы выйти из приложения; в ином случае нажмите клавишу ESC, чтобы возвратиться в текущее приложение.
Выйти из этого приложения?	Сообщение с запросом выхода из текущего приложения, нажмите клавишу ENTER, чтобы выйти из приложения; в ином случае нажмите клавишу ESC, чтобы возвратиться в текущее приложение.

## 11. Уход и транспортировка

### 11.1 Транспортировка

#### Транспортировка в полевых условиях

При транспортировке оборудования в полевых условиях всегда следите за тем, чтобы

- нивелир перевозился в оригинальном транспортировочном контейнере
- или на плече на штативе в вертикальном положении .

#### Транспортировка в автомобиле

При перевозке в автомобиле контейнер с нивелиром должен быть надежно зафиксирован во избежание воздействия ударов и вибрации. Обязательно используйте контейнер для перевозки и надежно закрепляйте его на борту.

#### Перевозка

При перевозке нивелира по железной дороге, воздуху или воде всегда используйте всю оригинальную упаковку Leica Geosystems, транспортировочный контейнер и картонную коробку или их эквиваленты с целью защиты его от ударов и вибрации.

#### Перевозка, транспортировка батарей

При транспортировке или перевозке аккумуляторов лицо, ответственное за нивелир, должно убедиться, что при этом соблюдаются все национальные и международные требования к таким действиям. Перед транспортировкой рекомендуется связаться с представителями компании, которая будет этим заниматься.

#### Полевые поверки

После транспортировки и до начала использования прибора необходимо провести поверки и юстировки, указанные в данном руководстве по эксплуатации.

### 11.2 Хранение

#### Нивелир

При хранении оборудования соблюдайте ограничения по температуре, в особенности летом, если оборудование находится внутри транспортного средства. Информацию по ограничениям температуры см. в главе "13. Технические характеристики".

#### Полевые поверки

После длительных периодов складирования или транспортировки до начала работ необходимо выполнить в поле поверки и юстировки основных параметров, описанные в данном руководстве.

Если оборудование будет храниться длительное время, выньте щелочные батареи из продукта, для того чтобы они не потекли.

### 11.3 Очистка и сушка

#### Нивелир и принадлежности

- Сдувайте пыль с объектива.
- Никогда не прикасайтесь пальцами к стеклу.
- Для очистки используйте только чистую и мягкую безворсовую тряпку. При необходимости смочите тряпку водой или чистым спиртом.
- Не используйте другие жидкости; они могут разрушить полимерные компоненты.

#### Влажная очистка изделия

Сушите и очищайте прибор, транспортировочный контейнер, пенопластовые вкладышы и принадлежности при температуре, не превышающей +40°C / +104°F. Не упаковывайте нивелир заново, пока все компоненты не будут полностью сухими.

## 12. Указания по технике безопасности

### 12.1 Общие вводные замечания

#### Описание

Приведенные ниже сведения и указания призваны обеспечить лицо, отвечающее за инструмент, и оператора, который будет непосредственно работать с прибором, необходимой информацией о возможных рисках и способах избегать их.

Ответственное за прибор лицо должно обеспечить, чтобы все пользователи нивелира понимали эти указания и строго следили им.

### 12.2 Использование по назначению

#### Разрешенное использование

- Измерение расстояний.
- Запись измерений.
- Электронное и оптическое измерение превышений по рейке.
- Оптическое измерение превышений.
- Оптическое измерение расстояния с использованием по казателей дальномерной съемки.
- Обмен данными с внешними устройствами.

#### Неразрешенное использование

- Использование прибора без инструкции.
- Использование за пределами заданных ограничений.
- Отключение систем безопасности.
- Удаление предупреждающих табличек.
- Открывание нивелира с использованием инструментов, например, отвертки, кроме случаев, когда это специально разрешено для определенных функций.

- Модификация или переоборудование прибора.
- Использование после незаконного присвоения.
- Использование нивелира с явно различимыми по вреждениями или дефектами.
- Использование с принадлежностями других производителей без предварительного, четко сформулированного разрешения компании Leica Geosystems.
- Использование при не отвечающих требованиям мерах безопасности на рабочей площадке, например, во время выполнения измерений на дорогах.
- Направление объектива прямо на солнце.



#### ВНИМАНИЕ

Неразрешенное использование может привести к травмам, нарушению нормальной работы и повреждениям. Задачей лица, ответственного за оборудование, является информирование пользователя об опасностях и их нейтрализации. Прибор не разрешается использовать, пока пользователь не получит инструкции по работе с ним.

### 12.3 Ограничения по использованию

#### Окружающая среда

Подходит для использования в атмосфере, пригодной для постоянного пребывания людей, не подходит для использования в агрессивных или взрывоопасных средах.



#### ОПАСНОСТЬ

Лицо, отвечающее за продукт, должно связаться с местными инстанциями и специалистами по безопасности до начала работы в опасных зонах либо незадолго до начала установки электрооборудования или в аналогичных ситуациях.

## 12.4 Ответственность

### Производитель нивелира

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, в дальнейшем Leica Geosystems, отвечает за поставку нивелира (включая Руководство по эксплуатации) и ЗИП в абсолютно безопасном для работы состоянии.

### Поставщики принадлежностей

Фирмы-поставщики дополнительного оборудования для оборудования Leica Geosystems отвечают за разработку и адаптацию таких аксессуаров, а также за применение используемых в них средств связи и эффективность работы этих аксессуаров в сочетании с продуктами Leica Geosystems.

### Лицо, отвечающее за нивелир

Лицо, отвечающее за нивелир, имеет следующие обязанности:

- Понимать указания по безопасности в отношении прибора и инструкции в руководстве по эксплуатации.
- Знать местные положения, относящиеся к безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Незамедлительно информировать компанию Leica Geosystems, если нивелир и его использование становятся небезопасными.

### ВНИМАНИЕ

Лицо, отвечающее за прибор, должно гарантировать, что он используется в соответствии с инструкциями. Данное лицо также несет ответственность за обучение персонала, использующего нивелир, и за безопасность используемого оборудования.

## 12.5 Опасности при эксплуатации

### ВНИМАНИЕ

Отсутствие инструкций или неадекватное их толкование могут привести к неправильному или непредусмотренному использованию оборудования, что способно создать аварийные ситуации с серьезными человеческими, материальными, финансовыми и экологическими последствиями.

RU

### Меры предосторожности:

Все пользователи должны следовать инструкциям по технике безопасности, составленным изготовителем оборудования, и выполнять указания лиц, ответственных за его использование.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Постоянно следите за качеством получаемых результатов измерений, особенно в тех случаях, если нивелир подвергся сильным механическим воздействиям или ремонту, либо был использован нештатным образом или применяется после длительного хранения или транспортировки.

### Меры предосторожности:

Необходимо периодически проводить контрольные измерения, поверки и юстировки, описанные в данном Руководстве, особенно после возникновения нештатных ситуаций, а также перед выполнением особо важных работ и по их завершении.

### ОПАСНОСТЬ

Из-за риска получить электрошок очень опасно использовать рейки и вешки, а также их удлинители вблизи электрических сетей и силовых установок, таких как, например, провода высокого напряжения или электрифицированные железные дороги.

**Меры предосторожности:**

Держитесь на безопасном расстоянии от энергосетей. Если работать в таких условиях все же необходимо, обратитесь к лицам, ответственным за безопасность работ в таких местах, и строго выполните их указания.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Сильные электромагнитные поля вблизи трансформаторов и других электрических установок способны влиять на работу компенсатора нивелира, что может привести к получению ошибочных результатов.

**Меры предосторожности:**

При выполнении работ в непосредственной близости от источников сильных электромагнитных полей постоянно контролируйте качество получаемых результатов.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Избегайте наведения зрительной трубы на солнце, поскольку она работает как увеличительная линза и может повредить ваши глаза или нивелир.

**Меры предосторожности:**

Не наводите зрительную трубу на солнце.

**ВНИМАНИЕ**

Во время динамического использования, например, выполнения разметки на местности, существует опасность во времени несчастных случаев, если пользователь не

учитывает условия окружающей среды, например, препятствия, ямы или транспортное движение.

**Меры предосторожности:**

Лицо, отвечающее за продукт, должно в полном объеме уведомить всех пользователей о существующих опасностях.

**ВНИМАНИЕ**

Недостаточное обеспечение мер безопасности на месте проведения работ может привести к опасным ситуациям, например, в условиях интенсивного движения транспорта, на строительных площадках или в промышленных зонах.

**Меры предосторожности:**

Всегда добивайтесь того, чтобы место проведения работ было безопасным для их выполнения. Придерживайтесь местных норм техники безопасности, направленных на снижение травматизма и обеспечения безопасности дорожного движения.

**ВНИМАНИЕ**

Если компьютеры, предназначенные для работы только в помещении, используются в полевых условиях, то существует опасность получить удар током.

**Меры предосторожности:**

Придерживайтесь инструкций изготовителей компьютеров в отношении их использования в полевых условиях в сочетании с оборудованием от Leica Geosystems.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Если принадлежности, используемые при работе с инструментом, не отвечают требованиям безопасности, и оборудование подвергается механическим воздействиям (например, ударам, падению и т.п.), то оно может получить повреждения, способные привести к различным травмам.

**Меры предосторожности:**

При установке нивелира обязательно убедитесь в том, что его принадлежности (например, штатив, Триггер, соединительные кабели) правильно, надежно и устойчиво закреплены.

Старайтесь избегать сильных механических воздействий на оборудование.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

При использовании вертикальной рейки, поддерживаемой растяжкой, всегда существует опасность ее падения, например, при порывах ветра, а тем самым и опасность повреждения обоrudования и травмирования людей.

**Меры предосторожности:**

Никогда не оставляйте вертикальную рейку, поддерживаемую растяжкой, без присмотра (лицо, находящееся у рейки).

 **ВНИМАНИЕ**

Если прибор используется с принадлежностями, например, опорами, рейками, стойками, может быть увеличен риск поражения молнией.

**Меры предосторожности:**

Не используйте продукт во время грозы.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Во время эксплуатации прибора существует опасность сдавливания конечностей или запутывания волос и/или одежды во вращающихся частях.

**Меры предосторожности:**

Находитесь на безопасном расстоянии от вращающихся частей.

 **ВНИМАНИЕ**

При открывании прибора одно из следующих действий может привести к поражению электрическим током.

- Прикосновение к действующим компонентам
- Использование прибора после некорректных попыток его ремонта.

**Меры предосторожности:**

Открывайте продукт. Только авторизованные мастерские Leica Geosystems вправе ремонтировать данные приборы.

 **ВНИМАНИЕ**

Батареи, не рекомендованные компанией Leica Geosystems, могут повредиться как в заряженном, так и в разряженном состоянии. Они могут загореться или взорваться.

**Меры предосторожности:**

Заряжайте и используйте только батареи, рекомендованные компанией Leica Geosystems.

 **ВНИМАНИЕ**

Использование не рекомендованных Leica Geosystems зарядных устройств может повредить аккумуляторные батареи. Кроме того, это способно привести к их взрыванию или возгоранию.

**Меры предосторожности:**

Для зарядки аккумуляторов используйте только рекомендованные Leica Geosystems зарядные устройства.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

При транспортировке и использовании элементов питания из-за механических воздействий может возникнуть опасность их взрыва.

**Меры предосторожности:**

Перед транспортировкой или длительным хранением нивелира извлеките из него элементы питания.

При транспортировке или перевозке аккумуляторов лицо, ответственное за нивелир, должно убедиться, что при этом со блюдаются все национальные и международные требования к таким действиям. Перед транспортировкой оборудования обязательно свяжитесь с представителями компании-перевозчика.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Из-за высокого механического напряжения, высоких температур окружающей среды или погружения в жидкость батареи могут потечь, загореться или взорваться.

**Меры предосторожности:**

Зашieldайте батареи от механических воздействий и высоких температур окружающей среды. Не роняйте и не погружайте батареи в жидкости.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Короткое замыкание между полюсами батарей может привести к их сильному нагреву и вызвать возгорание с риском нанесения травм, например, при их хранении или переноске в карманах одежды, где полюсы батарей могут закоротиться в результате контакта с металлическими предметами.

**Меры предосторожности:**

Следите за тем, чтобы полюса аккумуляторов не закручивались из-за контакта с металлическими объектами.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Долговременное хранение может привести к сокращению срока службы батареи или ее повреждению.

**Меры предосторожности:**

Во время долговременного хранения поддерживайте срок службы батарей, периодически их перезаряжая.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

При ненадлежащей утилизации прибора может произойти следующее:

- При горении полимерных частей выделяются ядовитые газы, которые могут нанести вред здоровью.
- Если батареи повреждены или сильно нагреты, они могут взорваться и вызвать отравление, пожар, коррозию или загрязнение окружающей среды.
- При ненадлежащей утилизации продукта Вы можете дать возможность неуполномоченным лицам использовать его в нарушение положений, подвергая себя и третьих лиц риску по получения серьезных травм, а окружающую среду загрязнению.

**Меры предосторожности:**

Нивелир нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Утилизируйте прибор надлежащим образом в соответствии с национальными положениями, действующими в стране.

Никогда не допускайте неуполномоченный персонал к продукту. Информацию по обращению с прибором и о его утилизации можно скачать на домашней странице компании Leica Geosystems AG по адресу в интернете <http://www.leica-geosystems.com/treatment> или получить ее у Вашего дилера Leica Geosystems.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Только авторизованные мастерские Leica Geosystems вправе ремонтировать данные приборы.

## 12.6 Электромагнитная совместимость ЭМС

### Описание

Понятие "электромагнитная совместимость" используется для означения способности продукта к функционированию без помех в среде, где присутствует электромагнитное излучение и электростатические разряды, без создания электромагнитных помех для другого оборудования

#### ВНИМАНИЕ

Электромагнитное излучение может вызвать помехи другого оборудования.

Хотя продукт соответствует строгим положениям и стандартам, действующим в этой связи, компания Leica Geosystems не может полностью исключить то, что не будут созданы помехи для другого оборудования.

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Риск того, что для другого оборудования могут быть созданы помехи, существует при использовании продукта в сочетании с принадлежностями других производителей, например, компьютеров для работы в полевых условиях, персональных компьютеров, приемопередатчиков, нестандартных кабелей или внешних батарей.

#### Меры предосторожности:

Используйте оборудование и принадлежности, рекомендованные компанией Leica Geosystems. В сочетании с продуктом они соответствуют строгим требованиям, оговоренным в руководствах и стандартах. При использовании компьютеров и приемопередатчиков обращайте внимание на информацию об электромагнитной совместимости, предоставленную производителем.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Помехи, вызванные электромагнитным излучением, могут привести к неправильным результатам измерения. Хотя продукт соответствует строгим положениям и стандартам, действующим в этой связи, компания Leica Geosystems не может полностью исключить того, что для продукта не могут быть созданы помехи сильным электромагнитным излучением, например, рядом с радиопередатчиками, приемо передатчиками или дизель-генераторами.

#### Меры предосторожности:

Проверьте достоверность результатов, полученных при таких условиях.

#### ВНИМАНИЕ

Если продукт эксплуатируется с соединительными кабелями, подсоединенными только с одного из двух концов, например, внешние питания кабели, интерфейсные кабели, то разрешенный уровень электромагнитного излучения может быть превышен, а корректное функционирование других приборов нарушено.

#### Меры предосторожности:

При использовании соединительных кабелей, например, от прибора к внешней батарее, от прибора к компьютеру, должны быть подключены с обоих концов.

RU

## 12.7 Предписание Федеральной комиссии связи FCC, применимое в США



### ВНИМАНИЕ

Данное оборудование протестировано и признано по лностью удовлетворяющим требования для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 положений FCC.

RU

Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от недопустимых помех в жилых зонах.

Данный инструмент генерирует, использует и может излучать электромагнитную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может вызывать помехи для радиосвязи.

Тем не менее, нет гарантий того, что такие помехи не будут во зникать в конкретной ситуации даже при соблюдении инструктивных требований.

Если аппаратура все же создает помехи в радио- или телевизионном диапазоне, что может быть проверено включением и выключением инструмента, пользователь может попробовать снизить помехи одним из указанных ниже способов:


- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подсоединить оборудование к другой линии электросети по сравнению с той, к которой подключен приемник радио или ТВ-сигнала.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио- / телетехнику.




### ВНИМАНИЕ

Изменения или модификации, на которые не получено одобрение компании Leica Geosystems, могут лишить пользователя права на использование оборудования.

### Маркировка

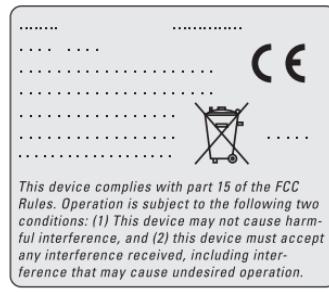

*This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.*

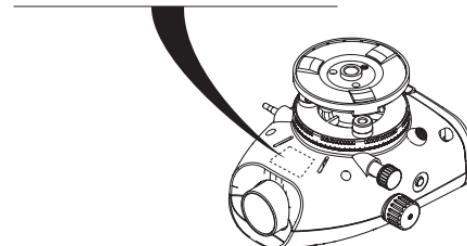

## 13. Технические характеристики

RU

Измерение превышений	Стандартное отклонение на км двойного хода (ISO 17123-2): <ul style="list-style-type: none"><li>Электронное измерение с помощью алюминиевой штриховой рейки Sprinter:<ul style="list-style-type: none"><li>1.0 мм (Sprinter 250M)</li><li>1.5 мм (Sprinter 150/150M)</li></ul></li><li>Оптическое измерение с помощью стандартной алюминиевой рейки с электронной/цифровой шкалой: 2,5 мм</li><li>Стандартное отклонение для отдельного отсчета по рейке: 0,6 мм (электр.) и 1,2 мм (оптич.) с 30 м</li></ul>
Точность измерения расстояния	10 мм для $D \leq 10$ м Расстояние в м $\times 0,001$ для $D > 10$ м
Диапазон	Диапазон измерения расстояния для электронных измерений со стандартной алюминиевой штриховой рейкой: 2 м - 100 м.
Минимальное расстояние фокусировки	50 см
Время отдельного измерения (электронно)	Обычно 3 секунды или меньше при нормальных условиях дневного освещения; требуется больше времени для измерения при равномерном тусклом свете (20 люкс).
Круглый уровень	Чувствительность круглого уровня: $10'/2$ мм
Компенсатор	Компенсатор с магнитным демпфированным маятником и электронным контролированием диапазона <ul style="list-style-type: none"><li>Диапазон для предупреждения компенсатора (электронно): <math>\pm 10'</math></li><li>Диапазон для компенсатора (механически): <math>\pm 10'</math></li><li>Точность настройки: <math>0,8''</math> макс. (стандартное отклонение)</li><li>Чувствительность магнитного поля: <math>&lt; 10''</math> (разность прямой видимости в горизонтальном постоянном магнитном поле при напряженности поля до 5 Гаусс)</li></ul>

<b>Порт RS232*</b>	Для подключения кабеля RS232 к внешней батарее и соединения с ПК / блоком сбора данных.
<b>Телефонный разъем*</b>	Для подсоединения кабеля USB для установления связи с компьютером.
<b>Хранение во внутренней памяти*</b>	Объем: до 1000 точек.
<b>Передача данных*</b>	Программа: В загрузчик данных через USB, в Leica Geo Office и HyperTerminal через RS232 на компьютере, с использованием приложения Windows®
<b>Источник питания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: внутренняя батарея</li> <li>Sprinter 150M/250M: внутренняя батарея и внешняя через порт RS232.</li> </ul>
<b>Питание от батарей</b>	Внутренняя батарея: батареи AA 4 x 1,5 В; питание через порт RS232: Номинальное напряжение 12 В $\frac{---}{---}$ , диапазон напряжения 4 - xx V $\frac{---}{---}$ , силовой кабель GEV71 к аккумулятору 12 В; номинальный ток макс. 300 мА.
<b>ЖК-дисплей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип: монохромный дисплей с функцией подсветки</li> <li>Размеры: 128 x 104 пикселя</li> </ul>
<b>Зрительная труба</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличение (оптическое): 24 x</li> <li>Диаметр объектива: 36 мм</li> <li>Апертура объектива: 2 °</li> <li>Постоянный множитель: 100</li> <li>Постоянное слагаемое: 0</li> </ul>
<b>Горизонтальный круг</b>	Клише круга: Пластичный горизонтальный круг 360° (400 гон). Деление и разрешение цифровой шкалы - интервал в 1°(верхняя шкала) и 50 гон (нижняя шкала)
<b>Вращение вокруг своей оси</b>	Винт точного перемещения по горизонтали: бесконечный ход

<b>Система</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможности интерфейса человек - машина</li> <li>Измерение / применения</li> <li>Клавиатура: 5 эластичных клавиш</li> </ul>
<b>Температурный диапазон</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая температура: -10°C - +50°C</li> <li>Температура хранения: -40°C - +70°C</li> </ul>
<b>Защита от внешних условий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Защита от воды, пыли и песка: IP55 (IEC 60529)</li> <li>Защита от влажности: отсутствие конденсата при влажности до 95%. Во время действия конденсации нейтрализуются эффективнее при периодической сушке продукта.</li> </ul>
<b>Размеры</b>	<p>Прибор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Длина (вкл. переднюю часть тубуса объектива до полностью вытянутого окуляра) 219 мм</li> <li>Ширина (от наружной поверхности фокусирующего привода до наружной стороны держателя круглого уровня) 196 мм</li> <li>Высота (вкл. ручку, основание полностью вытянуто) 178 мм</li> </ul> <p>Контейнер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Длина 400 мм</li> <li>Ширина 220 мм</li> <li>Высота 325 мм</li> </ul>
<b>Вес</b>	2.55 кг (включая 4 батареи АА)

## **14. Международная гарантия, лицензионное соглашение на программное обеспечение**

### **Международная гарантия**

Международную гарантию можно скачать с домашней страницы компании Leica Geosystems AG по адресу в интернете <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> или получить ее у Вашего дилера Leica Geosystems.

### **Лицензионное соглашение на программное обеспечение**

Ваш нивелир поставлен вместе с уже установленным программным обеспечением или в комплекте с компьютерным носителем данных, на котором это ПО записано, которое также можно получить из Интернета с предварительного разрешения Leica Geosystems. Это программное обеспечение защищено авторскими и другими правами на интеллектуальную собственность, поэтому его использование должно осуществляться в соответствии с лицензионным соглашением между Вами и Leica Geosystems, которое охватывает такие аспекты как рамки действия этого соглашения, гарантии, права на интеллектуальную собственность, ответственность сторон, применимое законодательство и рамки юрисдикции. Внимательно следите за тем, чтобы ваша деятельность соответствовала условиям лицензионного соглашения с Leica Geosystems. Это соглашение предоставляется ко всем продуктам, его также можно найти на домашней странице компании Leica Geosystems AG по адресу в интернете <http://www.leica-geosystems.com/swlicense> или получить у Вашего дилера Leica Geosystems.

Запрещается самостоятельно устанавливать и использовать программное обеспечение без ознакомления и принятия условий лицензионного соглашения с Leica Geosystems. Установка и использование ПО или его компонентов подразумевает, что Вы приняли условия этого соглашения. Если Вы не согласны с каким-либо положениями или условиями лицензионного соглашения, то Вы не имеете права загружать и использовать программное обеспечение и обязаны вернуть его поставщику вместе со всей со провождающей документацией и счетами о его оплате в течение десяти (10) дней со времени покупки для полной компенсации затрат на приобретение программного обеспечения.

## **15. Индекс**

### **А**

Авто откл. ..... 8

### **В**

Ввод контрольной точки ..... 7

Ввод репера ..... 7

Ввод № точки ..... 7

Визир на ручке ..... 2

Винт фокусировки ..... 2

ВКЛ. питание ..... 3

Выше-ниже ..... 5, 11

### **Б**

Батарея

Батарейный отсек .....	2	H	
Замена батарей .....	3	Номер точки (№) .....	9
<b>C</b>		Настройки .....	8
Символы .....	1	Настройка визирного перекрестия .....	17
Символы измерений .....	6	<b>I</b>	
Символы отображения данных .....	6	Измерение высоты и расстояния .....	9
Скор. обмена .....	8	Измерение разности отметок и сокращенного уровня ..	10
Содержимое контейнера .....	2	Измерение таймера* .....	14
Сообщения в ходе эксплуатации .....	19	ИЗМЕРЕНИЯ .....	4
Сообщения об ошибках .....	18	Интерфейс пользователя .....	4
Среднее превышение .....	4, 5, 7, 12	<b>K</b>	
<b>d</b>		Компоненты .....	2
dH .....	5	Контрольная точка .....	9
<b>E</b>		Контраст .....	8
Единицы изм. .....	8	Круглый уровень .....	2, 17
<b>Ж</b>		<b>M</b>	
ЖК-дисплей .....	2	МЕНЮ .....	5
<b>З</b>		Меню настройки .....	7
Звук. сигнал .....	8	<b>O</b>	
Значки .....	6	Округление .....	8
Загрузчик данных .....	15	Окуляр .....	2
Запись .....	7	Оптическое визирование .....	17
		Очистка и сушка .....	21

<b>П</b>	
Перевернутая рейка .....	7
Передача данных .....	15
По двум сторонам .....	5, 6, 7, 14
По одной стороне .....	5, 7, 13
<b>РУ</b>	
Проверка и юстировка .....	16
Подсветка .....	8
Подъемный винт .....	2
Порядок работы .....	9
Предупреждение компенсатора .....	8
Принадлежности .....	3
Программа .....	7
Промежуточный отчет .....	7
<b>Р</b>	
Редактор данных .....	7
Режим измерения .....	5
Режим поверок и юстировок .....	5
Режимы .....	5
Репер (BM) .....	9
<b>С</b>	
RS232 .....	8
<b>Т</b>	
Триггер .....	2
<b>Транспортировка .....</b>	<b>21</b>
<b>Таймер .....</b>	<b>8</b>
<b>У</b>	
Увеличение № точки .....	9
Усреднение .....	8
<b>Установка нивелира .....</b>	<b>3</b>
Нивелирование .....	3
Фокусировка изображения объекта .....	3
Фокусировка окуляра .....	3
<b>Х</b>	
Хранение .....	21
<b>Э</b>	
Эксплуатация .....	9
<b>Ю</b>	
Юстировка электронного визирования .....	16
<b>Я</b>	
Язык .....	8

# Instrukcja obsługi (Polski)

## 1. Wstęp

### Zakup

Gratulujemy zakupu nowego niwelatora elektronicznego marki Leica Geosystems. Urządzenie sprawia, że prace dotyczące poziomowania będą łatwiejsze i szybsze na każdym placu budowy.

### Produkt

Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia. Dalsze informacje dostępne są w rozdziale "12. Wskazówka bezpieczeństwa".



PL

### Wskazówka bezpieczeństwa\*

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać Instrukcję Obsługi.

### Dane identyfikacyjne produktu

Model i numer seryjny produktu są zaznaczone na tabliczce danych znamionowych

Należy wpisać model i numer seryjny do instrukcji i zawsze podawać te informacje, kontaktując się z przedstawicielstwem lub autoryzowanym serwisem naprawczym firmy Leica Geosystems.

Typ: \_\_\_\_\_ Nr seryjny: \_\_\_\_\_

### Zakres obowiązywania niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzenia Sprinter 150/150M/250M.

☞ Części dotyczące wyłącznie urządzenia Sprinter 150M/250M są oznaczone gwiazdką (\*).

### Znaki towarowe

Prawa własności dotyczące poszczególnych znaków towarowych należą do firm, które są ich właścicielami

### Dostępna dokumentacja

Nazwa	Opis
Instrukcja obsługi	Wszystkie zalecenia dotyczące podstawowej obsługi urządzenia zostały zamieszczone w tej Instrukcji Obsługi. Instrukcja zawiera opis urządzenia, jego dane techniczne oraz wskazówki bezpieczeństwa

### Symbole

Symboly używane w niniejszej instrukcji mają następujące znaczenie:

#### ⚠ NIEBEZPIECZENSTWO

Oznacza sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia lub ryzyko odniesienia poważnych obrażeń.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację lub używanie produktu niezgodne z przeznaczeniem, które może prowadzić do zagrożenia życia lub odniesienia poważnych obrażeń.

#### ⚠ UWAGA


Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację lub używanie produktu niezgodne z przeznaczeniem, które może prowadzić do odniesienia obrażeń i/lub poważnych szkód majątkowych, strat finansowych lub zanieczyszczenia środowiska.

☞ Postanowienia tych paragrafów muszą być ściśle przestrzegane, ponieważ od tego zależy możliwość wykorzystywania produktu w sposób właściwy i wydajny.

## Spis treści

1.	Wstęp .....	1
2.	Części urządzenia .....	2
3.	Przygotowanie do wykonywania pomiarów .....	3
4.	Interfejs użytkownika .....	4
PL	5. Zestaw znaków .....	9
6.	Obsługa .....	9
7.	Przesyłanie danych DataLoader* .....	15
8.	Sprawdzenie i wyrównywanie .....	16
9.	Komunikaty błędu .....	18
10.	Komunikaty obsługi .....	19
11.	Konserwacja i transport .....	21
12.	Wskazówki bezpieczeństwa .....	22
13.	Dane techniczne .....	29
14.	Gwarancja międzynarodowa, umowa licencyjna oprogramowania .....	32
15.	Indeks .....	32

## 2. Części urządzenia

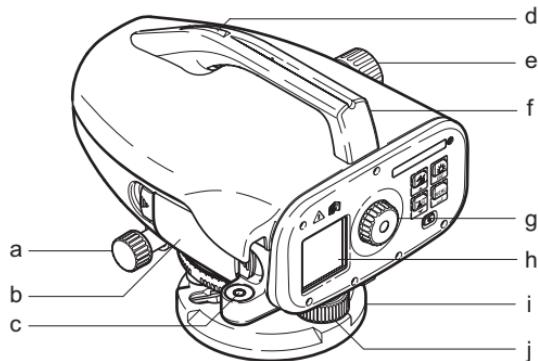

- |    |                                                |    |                         |
|----|------------------------------------------------|----|-------------------------|
| a) | Šruba precyzyjnej regulacji położenia w pionie | f) | Uchwyty                 |
| b) | Komora baterii z gniazdem dla kabla USB.       | g) | Okular                  |
| c) | Poziomica okrągła                              | h) | Wyświetlacz LCD         |
| d) | Celownik                                       | i) | Podstawa                |
| e) | Pokrętło regulacji ogniskowej                  | j) | Šruba poziomowania nogi |

### Opakowanie zawiera następujące elementy:

Urządzenie Sprinter, baterie (4x), klucz sześciokątny, instrukcja obsługi, pasek, płyta CD\* (zawierająca oprogramowanie DataLoader), kabel USB\*.

## Akcesoria

Statyw, lata aluminiowa (w zależności od regionu), lata z włókna szklanego (w połączeniu z urządzeniem Sprinter 250M zapewnia dokładność 0,7 mm). (wyposażenie opcjonalne: osłona przeciwsloneczna, 4 akumulatory i ładowarka)

## 3. Przygotowanie do wykonywania pomiarów

### 3.1 Wymiana baterii

Należy włożyć 4 baterie typu AA zgodnie z oznaczeniami plus i minus zamieszczonymi na obudowie.

☞ Należy zawsze wymieniać cały zestaw baterii!

☞ Nie należy używać równocześnie baterii starych i nowych.

☞ Nie należy używać równocześnie baterii różnych producentów lub typów.

### 3.2 Ustawianie przyrządu

#### Poziomowanie

- Ustawić statyw. Rozłożyć nogi urządzenia na odpowiednią długość w taki sposób, aby głowica statywu znajdowała się mniej więcej w poziomie. Mocno oprzeć nogi statywu na ziemi, aby zapewnić stabilność.
- Założyć przyrząd na statywie, wkrucając śrubę statywu w podstawę przyrządu.
- Posługując się trzema śrubami poziomującymi, wypoziomować urządzenie w taki sposób, aby pęcherzyk poziomnicy znajdował się w położeniu środkowym.

#### Regulacja okularu

Wycelować teleskop w stronę jednolitej, jasnej powierzchni, takiej jak ściana lub kartka papieru. Przekrącać okular aż do chwili, kiedy

krzyżujące się kreski będą ostre lub oddzielone.

#### Regulacja ostrości obrazu docelowego

Za pomocą wizjera wycelować obiektwy na latę. Przekrącić śrubę precyzyjnej regulacji w poziomie aż do chwili, kiedy lata znajdzie się dokładnie w środku pola widzenia, a następnie ustawić ostrość za pomocą pokrętła regulacji ogniskowej. Upewnić się, że obraz laty mierniczej oraz siatki jest ostry.

#### Włączyć zasilanie

Urządzenie jest gotowe do przeprowadzenia pomiarów.



☞ Porady techniczne:

- Należy zawsze najpierw sprawdzić i wyeliminować ewentualne błędy elektroniczne i optyczne linii celowej, następnie poziomnicy kolowej w urządzeniu, a na koniec laty mierniczej; przed rozpoczęciem prac w terenie, kiedy urządzenie było przechowywane przez dłuższy czas oraz po dłuższym transporcie.
- Elementy optyczne powinny zawsze być czyste. Zabrudzenie lub kondensacja może spowodować błędy pomiaru.
- Przed rozpoczęciem pracy odczekać, aż urządzenie przystosuje się do temperatury otoczenia (ok. 2 minut na każde °C różnicy temperatur).
- Unikać przeprowadzania pomiarów przez szybę.
- Poszczególne odcinki laty mierniczej muszą być całkowicie rozłożone i odpowiednio zabezpieczone.
- Dotykanie górnej części statywu może spowodować wibracje urządzenia pod wpływem wiatru.
- Należy używać pokrywki obiektywu do przykrywania go w przypadku silnego światła.
- Obszar pomiarowy laty mierniczej powinien być równomiernie oświetlony - w przypadku ciemności należy użyć odpowiedniego reflektora.

PL

PL

## 4. Interfejs użytkownika

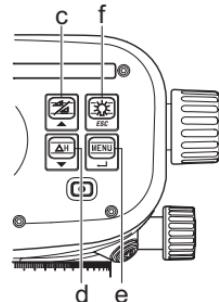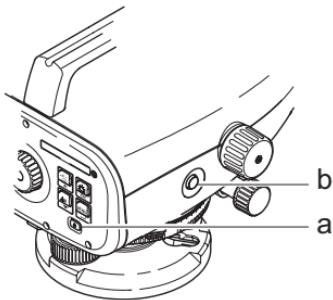

Przycisk	Symbol	Funkcje pierwszego poziomu	Funkcje drugiego poziomu
a) WI./Wyl.		Włączanie i wyłączanie zasilania	BRAK
b) POM.		Przycisk spustowy wykonywania pomiaru	Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby uruchomić lub zatrzymać pomiar śledzenia / czasu*
c) Wysokość / Odległość		Zmiana pomiędzy wyświetlaniem wysokości oraz odległości	Przesuwanie kurSORA w góRĘ (w trybie Menu / Ustawienia), przełączanie pomiędzy punktem pośrednim I a prostym F w programie niwelacji odcinkaBIF*

Przycisk	Symbol	Funkcje pierwszego poziomu	Funkcje drugiego poziomu
d) dH		Pomiar różnicy wysokości i elewacji	Przesuwanie kursora w dół (w trybie Menu / Ustawienia)
e) MENU		Aktywacja i wybór ustawień	Przycisk ENTER używany do zatwierdzania
f) Podświetlenie		Podświetlenie wyświetlacza LCD	Przycisk ESC do zamykania programu / aplikacji lub wyjścia z ustawień (w trybie Menu / Ustawienia)

PL

### Tryby

	Tryby pomiaru
	MENU
	Tryby regulacji
	Śledzenia
	Ustawienia

		Różnica w dwie strony*
		Różnica w jedną stronę *
		Różnica BIF *
		Wykop-nasyp *
		Różnica wysokości
		Przedział pomiaru / zegar włączony *

PL

## Ikony

	Podświetlanie LCD WŁ.
	Tryb pomiaru z latą mierniczą w pozycji pionowej
	Tryb pomiaru z latą odwróconą
	Zasilanie zewnętrzne podłączone *

	Ikona pokazująca poziom naładowania baterii
	Dane zapisane do pamięci wewnętrznej *
	Ostrzeżenie dotyczące nachylenia WYŁ.
	Funkcja uśrednienia pomiaru włączona

## Wyświetlane symbole pomiaru i danych

PtNr: / Rp.:	Nr punktu * / Nr repera *
H repera:	Wysokość repera
dH:	Różnica wysokości
Wys.:	Wysokość
H proj.:	Wysokość projektowa *

	Zmierzona wysokość laty mierniczej
	Zmierzona odległość
	Roznica wysokości średnia w BFFF *
	Nasyp / zwiększenie wysokości dla osiągnięcia wysokości projektowej *
	Wykop / zmniejszenie wysokości dla osiągnięcia wysokości projektowej *

## Menu ustawień

Menu	Opcje wyboru (podopcje)	Opis
1. Program*	Niwelacja odcinka (BIF, BF, BFFB)	Wybór metody niwelacji odcinka. Kolejność celowania i wykonywania pomiarów podczas niwelacji odcinka jest określona wyróżnionymi literami odpowiednich ikon funkcji niwelacji odcinka.
	Wykop  -nasyp	Aplikacja wykop-nasyp.
2. Punkt pośredni*	WŁ. / WYŁ.	Włącz / wyłącz punkt pośredni podczas niwelacji odcinka BIF.
3. Wpisywanie PtNr*	Wpisywanie Nr punktu użytkownika.	
4. Wpisywanie H rep.	Wpisywanie wysokości odniesienia repera.	
5. Wpisywanie H proj.*	H projektowa w aplikacji Wykop-Nasyp.	
6. Menedżer danych*	Przeglądanie	Przeglądanie zapamiętanych danych / usuwanie zapamiętanych danych poprzez wcisnięcie przycisku ENTER.
	Transmisja (GSI / ASCII)	Przesyłanie zapamiętanych danych do komputera PC za pomocą łącza RS232, w formacie GSI-8 lub ASCII.
	Usuwanie wszystkich danych	Usuwanie wszystkich danych zapisanych w pamięci wewnętrznej.
7. Zapis*	Pamięć	Dane pomiarowe zapisane w pamięci wewnętrznej. W aplikacji niwelacji odcinka tryb zapisu musi zostać ustawiony przed wykonaniem pierwszego pomiaru do punktu wstecznego.
	Wyl.	Pomiar nie zapisany.
	Zewn.	Pomiar zapisany do urządzenia zewnętrznego w formacie GSI-8 za pośrednictwem kabla RS 232.
8. Korekta	Program wyrównywania.	
9. Odwrócona łata	ON [odwrócona], OFF [normalna], AUTO [automatyczne rozpoznawanie ustawienia łaty]	Ustawienie trybu rozpoznawania ustawienia łaty.

PL

Menu	Opcje wyboru (podopcje)	Opis
10.Ustawienia	Kontrast (10 poziomów)	Ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD.
	Jednostka (M, stopy międzynarod., stopy USA, stopy w odstępach 1/16 cala)	Ustawienie jednostki.
	Wyłączanie automatyczne (WŁ. 15 min./ WYŁ.)	WŁ. 15 min., urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po upływie 15 minut od ostatniego wcisnięcia przycisku. WYŁ., urządzenie nie będzie wyłączane automatycznie.
	Zaokrąglenie (standardowe / dokładne)	Ustawienie wyświetlania odczytu minimalnego. W jednostkach metrycznych: <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardowe = 0,001 m dla wysokości i 0,01 m dla odległości</li><li>• Precyzyjne = 0,0001 m dla wysokości i 0,001 m dla odległości</li></ul> W stopach (międzynarodowych i amerykańskich): <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardowe = 0,01 stóp dla wysokości i 0,1 stóp dla odległości</li><li>• Precyzyjne = 0,001 stóp dla wysokości i 0,01 stóp dla odległości</li></ul> W stopach w 1/16 cala: <ul style="list-style-type: none"><li>• Precyzyjne i standardowe = stopy-całe-1/16 cala dla wysokości i odległości</li></ul>
	Dźwięk (WŁ. / WYŁ.)	Ustawienie sygnału dźwiękowego wcisnięcia przycisku.
	RS 232* (Baudrate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400; Parity: None, Odd, Even; Stop bit: 1, 2; Data bit: 7, 8)	Ustawienia komunikacji dla interfejsu RS 232.
	Ostrzeżenie pochylenia (WŁ. / WYŁ.)	Ustawienie elektronicznego ostrzeżenia w przypadku pochylenia.
	Podświetlenie (WŁ. / WYŁ.)	Ustawienie podświetlenia.
	Uśrednianie	Liczba wprowadzonych pomiarów dla funkcji uśredniania.
	Język (lista wyboru języka interfejsu użytkownika)	Ustawienie języka interfejsu użytkownika.
Zegar*	Zegar*	Wprowadzenie przedziału czasowego pomiaru 00 godz. 00 min. ( dotyczy wyłącznie funkcji wysokości/odległości).  Wcisnąć wysokość / odległość lub dH lub podświetlanie lub przycisk menu. Wyświetlony zostanie komunikat "zakończenie śledzenia".

## 5. Zestaw znaków

**Wysokość repera (H Repera), Wysokość projektowa\* (Hpro)**  
Wpisywana wysokość repera i wysokość projektowa mogą zawierać znaki 0 ~ 9, spacje, przecinek, separator 1/16 cala oraz znaki "+" i "-".

### Nr punktu\* (PtNr)

Wpisywany nr punktu może zawierać znaki alfanumeryczne a ~ z, 0 ~ 9 i spacje.

### Akceptacja znaku w wartości bieżącej

Jeżeli żadne znaki wpisu nie są zmieniane, należy wcisnąć ENTER, aby zatwierdzić stary wpis.

### Usuwanie wartości ze wszystkich pól

Należy zaznaczyć pierwsze pole wprowadzania danych za pomocą przycisku "SPACJA" i wcisnąć ENTER, aby usunąć całą wpisaną wartość.

### Aby odrzucić wprowadzoną wartość

Należy wcisnąć ESC, aby przywrócić poprzednią wartość.

### Zwiększenie nr punktu


Nr punktu będzie automatycznie zwiększany o 1, począwszy od ostatniego numeru punktu, jeżeli pole numeru punktu nie będzie zmieniane ręcznie.

## 6. Obsługa


### Pomiar wysokości i odległości (elektroniczny)

Przykładowy pomiar elektroniczny:

 Należy zawsze kierować urządzenie na środek ląty mierniczej i ustawić ostrość obrazu, aby zapewnić dokładność pomiaru.

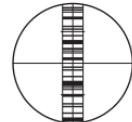

## 6.1 Pomiar wysokości i odległości

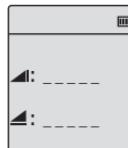

Tryb oczekiwania na pomiar



Pomiar w toku



Pomiar wysokości i odległości

PL

Krok	Przycisk	Opis
1.		Wcisnąć, aby włączyć urządzenie. Wyświetlane jest logo firmy Leica, a następnie urządzenie przechodzi do ustawionego domyślnie trybu oczekiwania.
2.		Wycełować w stronę ląty i ustawić ostrość. Delikatnie wcisnąć przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar.
3.		Wyświetlana jest zmierzona wysokość i odległość.

## 6.2 Pomiar roznicy wysokości i pomiar H (pamięć wewnętrzna nie jest włączona)

PL




Pomiar do repera z komunikatem potwierdzenia



Pomiar w toku




Wyświetlanie pomiaru do repera

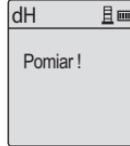

Komunikat potwierdzenia pomiaru do celu



Pomiar w toku

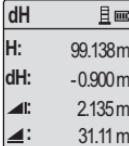

Wyświetlanie wyniku pomiaru i danych porównawczych

Krok	Przycisk/ekran	Opis
1.		Wcisnąć przycisk, aby uruchomić funkcję różnicy wysokości i H.
2.		Komunikat "Pomiar. repera" zostanie wyświetlony wraz z wartością H.
3.		Wcisnąć przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar w stosunku do ląty odniesienia / repera.
4.		Wyświetlany jest wynik pomiaru wysokości odniesienia oraz odległość wraz z komunikatem "Pomiar !" z potwierdzeniem.
5.		Wcisnąć ponownie przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar w odniesieniu do celu.
6.		Wyświetlane są następujące wyniki pomiarów:- H celu (H), Różnica wysokości celu (dH) w stosunku do ląty odniesienia, wysokość i odległość celu.


## 6.3 Pomiar Wykop-Nasyp\* (pamięć wewnętrzna w³aczona)



Pomiar do repera z komunikatem potwierdzenia




Przejście do menu aktualizacji wysokości projektowej

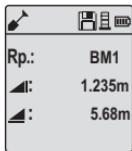

Wyświetlanie pomiaru do repera



Komunikat potwierdzenia pomiaru do celu

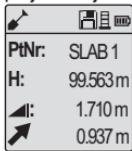


Wyświetlanie wyniku pomiaru do celu

Krok	Przycisk/ekran	Opis
1.		Wcisnąć przycisk Menu i wybrać aplikację Wykop-Nasyp w pod-menu programu.
2.		Wyświetlany jest komunikat "Pomiar repera" z wpisaną wartością H repera oraz H projektową.
3.		Wcisnąć przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar w stosunku do lata odniesienia / repera.
4.		Wyświetlany jest wynik pomiaru wysokości odniesienia oraz odległość wraz z komunikatem "Pomiar !" potwierdzenia.
5.		Wcisnąć ponownie przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar do celu.
6.		Wyświetlane są następujące rezultaty: H celu (H) / elewacja, wysokość celu oraz wartość Wykop-Nasyp przy celu w odniesieniu do H projektowej / wysokości projektowej.

PL

## 6.4 Pomiar niwelacji odcinka BIF\* (pamięć wewnętrzna włączona)

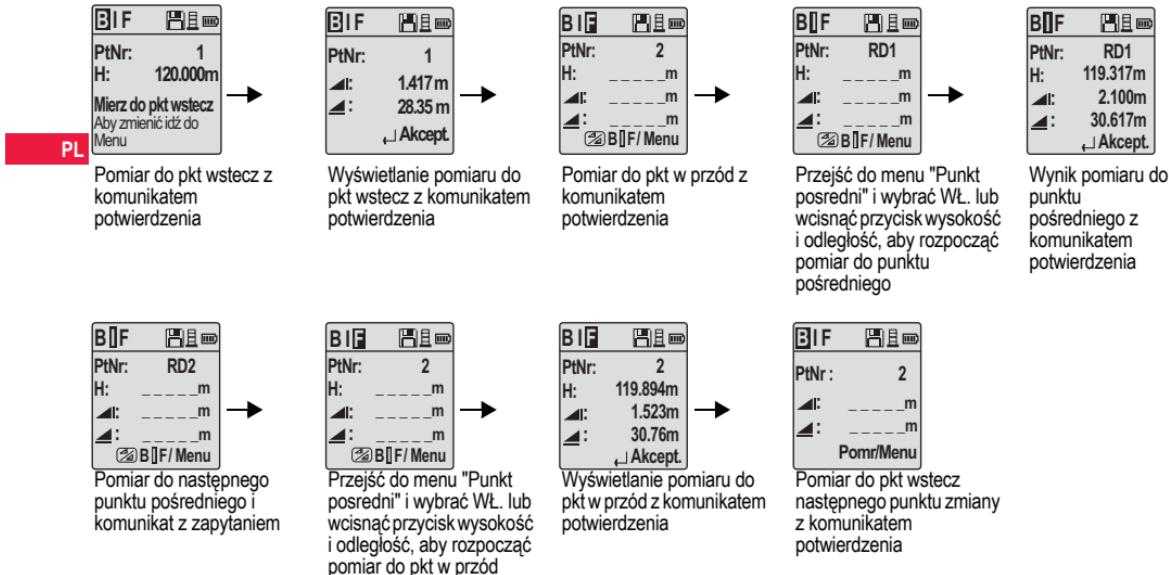

Krok	Przycisk/ekran	Opis
1.		Inicjalizacja metody BIF.
2.		Rozpoczęcie pomiaru do repera.
3.		Wyświetlany jest wynik pomiaru do pkt wstecz.
4.		Aby rozpocząć pomiar 'Punktu pośredniego', należy przejść do menu i ustawić 'Punkt pośredni' jako WŁ. lub wcisnąć przycisk Wysokość i Odległość.
5.		Wyświetlany jest wynik pomiaru punktu pośredniego.
6.		Przejść do menu 'Punkt posredni' i wybrać WYŁ. lub wcisnąć przycisk wysokość i odległość, a następnie wykonać pomiar do lataj pkt w przód.
7.		Wyświetlany jest wynik pomiaru do pkt w przód.

Krok	Przycisk/ekran	Opis
8.		System odświeża w trybie oczekiwania wyświetlana wartość pomiaru do pkt wstecz następnego punktu zmiany.

## 6.5 Pomiar roznicy w dwie strony\*

PL

Krok	Przycisk/ekran	Opis
1.		Inicjalizacja metody BF
2.		Inicjalizacja pomiaru do repera
3.		Wyświetlany jest wynik pomiaru do pkt wstecz.
4.		Pomiar do lataj pkt w przód.
5.		Wyświetlany jest wynik pomiaru do pkt w przód.
6.		System odświeża w trybie oczekiwania wyświetlana wartość pomiaru do pkt wstecz następnego punktu zmiany.

## 6.6 Pomiar roznicy w jedna strone BFFB\*

Krok	Przycisk/ekran	Opis
1.		Inicjalizacja metody BFFB.
2.		Rozpoczęcie pomiaru do repera.
3.		Wyświetlany jest wynik pomiaru do pkt wstecz.
4.		Pomiar do pkt w przód.
5.		Wyświetlany jest wynik pomiaru do pkt w przód.
6.		Pomiar pkt w przód do laty (drugi punkt).
7.		Wyświetlany jest wynik pomiaru pkt w przód (drugi punkt).
8.		Pomiar pkt wstecz do laty (drugi punkt).

PL

Krok	Przycisk/ekran	Opis
9.		Wyświetlany jest wynik pomiaru pkt wstecz (drugi punkt).
10.		System wyświetla raport z pomiaru bieżącego 'Punktu zmiany'. Należy wcisnąć przycisk ENTER, aby zaakceptować wynik.
11.		System odświeża w trybie oczekiwania wyświetlana wartość pomiaru do pkt wstecz następnego punktu zmiany.

 Srednia wysokość dla pkt w przód i wstecz przy wykorzystaniu metody roznicy w jedna strone BFFB.



## 6.7 Pomiar czasu\*

Należy ustawić odstęp czasu pomiaru w pozycji 00 godz.:00 min w Menu\Ustawienia\Zegar. Wcisnąć i przytrzymać przycisk pomiaru przez 3 sekund, aby rozpocząć pomiar czasu. Ikona zegara zostanie wyświetlona w lewej górnej części ekranu LCD, wskazując bieżący tryb pomiaru. Aby zatrzymać pomiar czasu, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk pomiaru przez 3 sekundy.

## 7. Przesyłanie danych DataLoader\*


1. Dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy plik instalacyjny Sprinter\_Dataloader .exe (domyślnie oprogramowanie DataLoader jest instalowane w folderze C:\ Program files \ Leica-Geosystems).
2. Podłączyć kabel USB do gniazda znajdującego się w komorze baterii urządzenia, a wtyczkę USB do portu USB komputera PC.
3. Włączyć zasilanie urządzenia i zaczekać na dwukrotny dźwięk - ikona USB zostanie wyświetlona na ekranie LCD urządzenia.
4. Uruchomić oprogramowanie DataLoader z domyślnego foldera C:\ Program files \ Leica-Geosystems.
5. Kliknąć lewym przyciskiem myszy przycisk 'USB Connect' w programie DataLoader - wyświetcone zostaną dane, dotyczące podłączonego urządzenia.
6. Kliknąć lewym przyciskiem myszy przycisk 'Data Listing' / 'Field Book' w oknie Data Export, aby przesyłać dane z urządzenia do komputera PC w postaci pliku Ms-Excel ®.

 Szczegóły dotyczące programu DataLoader oraz instrukcje przesyłu danych dla RS 232 dostępne są na płycie CD\* urządzenia Sprinter.

## 8. Sprawdzenie i wyrównywanie

### 8.1 Elektroniczna korekta kolimacji

PL

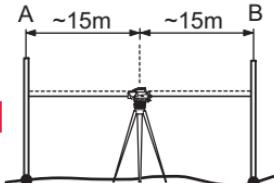


Aby włączyć program "Wyrównanie", należy przejść do Menu\Wyrównanie.

**Krok 1:** Skierować urządzenie na lątę A i wcisnąć przycisk MEAS. Wyświetlenie pomiaru - wcisnąć przycisk ENTER, aby zaakceptować.

**Krok 2:** Skierować urządzenie na lątę B i wcisnąć przycisk MEAS. Wyświetlenie pomiaru - wcisnąć przycisk ENTER, aby zaakceptować.

Skierować urządzenie Sprinter na lątę A i ustawić mniej więcej 3 m od lątu A.

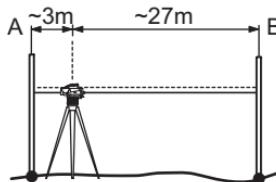


**Krok 3:** Skierować urządzenie na lątę B i wcisnąć przycisk MEAS. Wyświetlenie pomiaru - wcisnąć przycisk ENTER, aby zaakceptować.

**Krok 4:** Skierować urządzenie na lątę A i wcisnąć przycisk MEAS. Wyświetlenie pomiaru - wcisnąć przycisk ENTER, aby zaakceptować.

Wyświetlany jest nowy zmierzony elektronicznie błąd kolimacyjny. Aby zaakceptować nową korektę, należy wcisnąć przycisk ENTER, w przeciwnym wypadku wcisnąć ESC, aby odrzucić wynik korekty.


Optyczny błąd kolimacyjny może zostać skorygowany poprzez regulację siatki.

## 8.2 Poziomnica okrągła

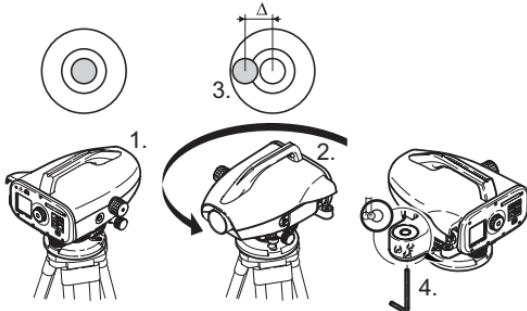

Krok	Opis
1.	Wypoziomować urządzenie.
2.	Obrócić urządzenie o 180°.
3.	Wyśrodkować pęcherzyk, jeżeli znajduje się poza środkowym okręgiem.
4.	Skorygować połowę błędu za pomocą klucza sześciokątnego.
	Powtórzyć kroki 1 do 4 aż do chwili kiedy pęcherzyk będzie wyśrodkowany, kiedy urządzenie jest wycelowane w dowolny punkt.

## 8.3 Wyrównanie kolimacji optycznej / siatki

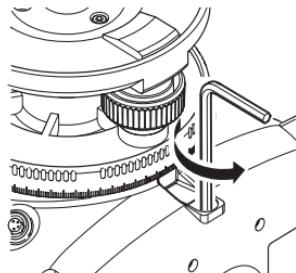

PL

Krok	Opis
1.	Przekrącać klucz sześciokątny aż do uzyskania wartości projektowej.
2.	Sprawdzić kolamację.

Jeżeli błąd kolimacji przekracza 3 mm przy odległości 60 m, kolimacja musi zostać skorygowana.

## 9. Komunikaty błędu

PL

Nr	Komunikat błędu	Rozwiązywanie problemu / przyczyny
E99	Błąd systemu, należy skontaktować się z serwisiem!	Wystąpienie błędu urządzenia, pliku, wyrównywania lub ustawień, wskutek którego urządzenie działa nieprawidłowo.
E100	Bateria wyczerpana!	Włożyć nową baterię lub naładowany akumulator.
E101	Nr punktu nie został zwiększyony!	Zmiana PtNr. Maksymalny PtNr to 99999999. Ostatni znak ciągu 8 znaków numeru nie może być literą.
E102	Zbyt jasne!	Zmniejszyć intensywność oświetlenia laty lub przysłonić teleskop.
E103	Zbyt ciemne!	Oświetlić równomiernie latę.
E104	Brak laty!	Sprawdź wycelowanie.
E105	Wprowadzona wartość nieprawidłowa!	Sprawdź wprowadzoną wartość.
E106	Urządzenie nie jest wypoziomowane!	Wypoziomować urządzenie.
E107	Pamięć pełna!	Należy ustawić pamięć wewnętrzną jako WYL. i kontynuować pomiary bez zapisywania LUB przesyłać zapisane dane do urządzenia zewnętrznego, a następnie kontynuować pomiar złączoną pamięcią wewnętrzną po usunięciu wszystkich zapisanych w niej danych.
E108	Błąd pliku danych!	Błąd pliku danych.
E109	Niski poziom naładowania baterii!!	Przygotować transmisję danych do urządzenia zewnętrznego, aby móc kontynuować pomiary złączonym zapisem po usunięciu wszystkich danych zapisanych w pamięci wewnętrznej.
E110	Element docelowy znajduje się zbyt blisko!	Należy zmienić położenie laty lub odsunąć urządzenie dalej.
E111	Element docelowy znajduje się zbyt daleko!	Należy zmienić położenie laty lub przysunąć urządzenie bliżej.
E112	Temperatura zbyt niska!	Należy przerwać pracę - temperatura otoczenia znajduje się poza zakresem dozwolonej temperatury roboczej urządzenia.

Nr	Komunikat błędu	Rozwiązywanie problemu / przyczyny
E113	Temperatura zbyt wysoka!	Należy przerwać pracę - temperatura otoczenia znajduje się poza zakresem dozwolonej temperatury roboczej urządzenia.
E114	Pomiar nieprawidłowy!	Należy ponownie wykonać pomiar. Jeżeli kolejny pomiar jest ponownie nieprawidłowy, należy sprawdzić położenie łaty i ustawienia łaty odwróconej, oświetlenie łaty i światło rozproszone, ustawienie ogniskowej oraz wycelowanie, a także czy wystarczająca długość kodu paskowego znajduje się w polu widzenia.
E115	Błąd czujnika temperatury!	Zasłonić teleskop obiektywu ręką i wyłączyć urządzenie. Błąd komunikacji urządzenia.
E116	Błąd wyrównania!	Przeprowadzić wyrównanie zgodnie z zaleceniami, upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane, a łata ustawniona dokładnie pionowo we właściwym położeniu. Wartość kolimacji znajduje się poza zakresem korekty.
E117	Zmiana H rep. niedozwolona!	Należy przejść do domyślnego trybu pomiaru, wciskając przycisk WYSOKOŚĆ/ODLEGŁOŚĆ i zmienić wysokość repera w menu WPISZ H REP.
E119	Łata zablokowana	Długość kodu paskowego nie jest wystarczająca dla wykonania pomiaru.
E120	Błąd czujnika obrazu!	Należy skontaktować się z serwisem.
E121	Korekta łaty odwróconej niedozwolona!	Sprawdź kierunek oraz ustawienia łaty.
E123	Zmiana PtID zabroniona	Opuść pole komunikatu, wciskając przycisk ESC.

## 10. Komunikaty obsługi

Komunikat obsługi	Rozwiązywanie problemu / uwagi
Zacznij śledzenie!	Uruchomienie trybu śledzenia.
Zakończ śledzenie!	Zatrzymanie trybu śledzenia.
Wstrzymaj śledzenie!	Wcisnąć i przytrzymać przycisk pomiaru przez 3 sekundy, aby ponownie uruchomić tryb śledzenia. Tryb śledzenia zatrzymuje się po 10 nieudanych pomiarach.

Komunikat obsługi	Rozwiązywanie problemu / uwagi
Wstrzymuję pomiar!	Bieżący proces pomiaru zostaje zatrzymany.
Transmisja danych!	Przesyłanie danych z pamięci wewnętrznej do urządzenia zewnętrznego.
Transmisja zakończona!	System prawidłowo przesłał dane z pamięci wewnętrznej do urządzenia zewnętrznego.
Brak danych w pamięci!	Żadne dane nie są zapisane w pamięci wewnętrznej.
Usuń. Czy jesteś pewien?	Komunikat wymagający od użytkownika potwierdzenia usuwania wybranych danych (w trybie Przeglądanie) / wszystkich danych (w trybie Usuń wszystkie dane) zapisanych w pamięci wewnętrznej.
Dane zostały usunięte!	Potwierdzenie usunięcia z pamięci wewnętrznej wybranych lub wszystkich danych.
Usunięcie niemożliwe!	Wysokość repera i pomiar niwelacji odcinka nie mogą być usunięte metodą usuwania pojedynczych danych.
Zmiana H rep. Czy jesteś pewien?	Komunikat wymagający od użytkownika potwierdzenia zmiany wysokości repera.
Zmiana wysokości projektowej. Czy jesteś pewien?	Komunikat wymagający od użytkownika potwierdzenia zmiany wysokości projektowej.
Proszę czekać! Usuwanie danych z plików systemu!	Usuwanie plików tymczasowych/systemowych.
Wyłączanie!	System jest wyłączany.
Ikona klepsydry	Proszę czekać! Zadanie systemowe w trakcie wykonywania.
Cel pomiaru	Wycelować urządzenie na latę i wcisnąć przycisk pomiaru.
Ustawianie...	Trwa ustawianie parametrów systemu.
Zmiana punktu nie kompletna! Wyjść?	Komunikat potwierdzenia wyjścia z aplikacji podczas procesu niwelacji odcinka. Zakończyć pomiar punktów bieżącego odcinka, a następnie wyjść z aplikacji. Należy wcisnąć przycisk ENTER, aby wyjść z aplikacji, lub ESC, aby powrócić do bieżącej aplikacji.
Wyjść z aplikacji?	Komunikat potwierdzenia wyjścia z aplikacji - należy wcisnąć przycisk ENTER, aby wyjść z aplikacji, lub ESC, aby powrócić do bieżącej aplikacji.

## **11. Konserwacja i transport**

### **11.1 Transport**

#### **Transport w terenie**

Podczas transportu urządzenia w terenie, należy zawsze sprawdzić poniższe punkty

- urządzenie powinno być przewożone w oryginalnym futerale transportowym
- lub statyw powinien być przenoszony z nogami opartymi na ramieniu użytkownika, z urządzeniem skierowanym ku górze.

#### **Transport w pojazdach drogowych**

Nie należy przewozić urządzenia w pojazdach drogowych bez futerału, ponieważ może zostać rozregulowane z powodu uderzeń i drgań. Urządzenie musi być przewożone w futerale transportowym, odpowiednio zabezpieczone.

#### **Wysyłka**

Jeżeli produkt ma być przewożony koleją, drogą powietrzną lub morską, należy zawsze używać kompletnego, oryginalnego opakowania Leica Geosystems, futerału transportowego i kartonu lub innych wytrzymałynych materiałów umożliwiających zabezpieczenie urządzenia przed uderzeniami oraz organiami.

#### **Wysyłka i transport baterii**

Osoba odpowiedzialna za transport akumulatorów musi zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych. Przed rozpoczęciem przewozienia należy skontaktować się z firmą transportową.

#### **Ustawienie w terenie**

Jeżeli urządzenie było przewożone, należy sprawdzić parametry ustawień, o których mowa w niniejszej instrukcji przed

przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

### **11.2 Przechowywanie**

#### **Produkt**

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących przechowywania, w szczególności jeżeli w miesiącach letnich urządzenie znajduje się w samochodzie. Patrz rozdział "13. Dane techniczne", w którym zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zakresu temperatur.

#### **Ustawienie w terenie**

Jeżeli urządzenie było przechowywane przed dłuższy okres czasu, przed przystąpieniem do wykorzystywania produktu należy sprawdzić prawidłowość ustawień zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego baterie alkaliczne, aby zapobiec niebezpieczeństwu wycieku.

PL

### **11.3 Czyszczenie i suszenie**

#### **Produkt i akcesoria**

- Należy przedmuchać obiektyw, jeżeli jest zabrudzony.
- Nie należy nigdy dotykać obiektywu rękami.
- Należy używać wyłącznie czystej, miękkiej szmatki, niepozostawiającej śladow. W razie konieczności można nawilżyć szmatkę wodą lub czystym alkoholem.  
Nie należy używać żadnych innych cieczy, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie elementów wykonanych z materiałów polimerowych.

#### **Zawilgocenie produktu**

Produkt, futerał transportowy, wkładki piankowe i akcesoria należy wysuszyć w temperaturze nie większej niż +40°C / +104°F i wyczyścić. Nie należy ponownie pakować elementów, dopóki nie są całkowicie suche.

## 12. Wskazówki bezpieczeństwa

### 12.1 Wstęp ogólny

#### Opis

Wskazówka zamieszczona poniżej powinna umożliwić osobie odpowiedzialnej za urządzenie oraz jej użytkownikowi przewidywanie i zapobieżenie zagrożeniom związanym z użytkowaniem produktu.

- PL** Osoba odpowiedzialna za urządzenie musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy rozumieją poniższe wskazówki i ścisłe ich przestrzegają.

### 12.2 Zastosowanie urządzenia

#### Zastosowanie dopuszczalne

- Odległość pomiaru.
- Zapis pomiarów.
- Elektroniczny i optyczny pomiar wysokości do laty.
- Optyczne odczyty wysokości.
- Optyczny pomiar odległości z odczytami dalmierza.
- Wymiana danych z urządzeniami zewnętrznymi.

#### Zastosowanie niedopuszczalne

- Wykorzystywanie produktu bez instrukcji obsługi.
- Wykorzystywanie w warunkach niezgodnych z zaleceniami niniejszej instrukcji.
- Pomijanie elementów zabezpieczających.
- Usuwanie tabliczek ostrzegawczych.
- Otwieranie urządzenia za pomocą jakichkolwiek narzędzi, takich jak na przykład śrubokręt, chyba że w przypadku niektórych funkcji jest to wyraźnie dozwolone.

- Wykonywanie modyfikacji lub przeróbek urządzenia.
- Wykorzystywanie urządzenia, które nie należy do użytkownika.
- Wykorzystywanie urządzenia, które nosi wyraźne ślady uszkodzenia.
- Użytkowanie urządzenia z akcesoriami pochodząymi od innych producentów bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia firmy Leica Geosystems.
- Niezachowanie odpowiednich środków ostrożności w miejscu wykonywania prac, na przykład podczas wykonywania pomiarów na drogach.
- Kierowanie urządzenia bezpośrednio w stronę słońca.

#### OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe wykorzystywanie urządzenia może prowadzić do obrażeń ciała, nieprawidłowych wyników pomiaru lub uszkodzeń. Osoba odpowiedzialna za urządzenie musi poinformować wszystkich użytkowników co do istniejących zagrożeń i wskazówek bezpieczeństwa. Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie przez osoby przeszkolone.

### 12.3 Ograniczenia wykorzystywania

#### Warunki otoczenia

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w warunkach standardowych, umożliwiających stałe zamieszkanie: nie jest przeznaczone do użycia w otoczeniu agresywnym lub wybuchowym.

#### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem prac w miejscach niebezpiecznych, na przykład w pobliżu instalacji elektrycznych, pracownik odpowiedzialny za wykorzystywanie produktu musi porozumieć się z właściwymi władzami i zasięgnąć opinii specjalistów do spraw bezpieczeństwa.

## 12.4 Zakres odpowiedzialności

### Producent urządzenia

Firma Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, nazywana dalej Leica Geosystems, zobowiązuje się do dostarczenia produktu, wraz z instrukcją obsługi i oryginalnymi akcesoriami, w stanie całkowicie bezpiecznym.

### Producenci akcesoriów, inni niż firma Leica Geosystems

Producenci akcesoriów inni niż firma Leica Geosystems ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie zaprojektowania, wykonania i zastosowania zabezpieczeń w swoich produktach, jak również za zapewnienie bezpieczeństwa wykorzystywania swoich akcesoriów w połączeniu z produktem Leica Geosystems.

### Osoba odpowiedzialna za urządzenie

Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za urządzenie jest następujący:

- Dokładna znajomość wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń zamieszczonych w instrukcji obsługi.
- Dokładna znajomość krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
- Należy natychmiast poinformować firmę Leica Geosystems, jeśli korzystanie z produktu stało się niebezpieczne.



### OSTRZEŻENIE

Osoba odpowiedzialna za urządzenie musi zapewnić, że jest ono użytkowane zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.

Osoba ta jest ponadto odpowiedzialna za właściwe przeszkolenie wszystkich użytkowników produktu oraz bezpieczeństwo podczas wykonywania prac.

## Wskazówki bezpieczeństwa

## 12.5 Zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia



### OSTRZEŻENIE

Brak instrukcji obsługi lub nieprzestrzeganie jej zaleceń może prowadzić do nieprawidłowego użytkowania urządzenia i wypadków o poważnych konsekwencjach dla obsługi, wyposażenia oraz otoczenia.

### Wskazówki bezpieczeństwa:

Wszyscy użytkownicy muszą przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa określonych przez producenta oraz zaleceń wydawanych przez osobę odpowiedzialną za urządzenie.



### UWAGA

W przypadku, jeśli urządzenie zostało upuszczone na ziemię, było użytkowane w sposób nieprawidłowy, przerabiane, przechowywane przez dłuższy okres czasu lub transportowane, należy zawsze sprawdzić, czy wyniki pomiarów są prawidłowe.

### Wskazówki bezpieczeństwa:

Należy co pewien czas przeprowadzać pomiary testowe i wprowadzać korekty określone w instrukcji obsługi, w szczególności jeżeli produkt był użytkowany w niewłaściwy sposób oraz przed i po szczególnie ważnymi pracami pomiarowymi.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, należy zachować szczególną ostrożność, jeśli laty miernicze są używane w pobliżu instalacji elektrycznych, takich jak przewody lub trakcja kolejowa.

PL

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Urządzenie powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od instalacji elektrycznych. Jeżeli wykonywanie prac w pobliżu tego rodzaju instalacji jest konieczne, należy skontaktować się z miejscowymi władzami i postępować zgodnie z ich zaleceniami.

**UWAGA**

Używanie urządzenia w pobliżu silnego pola magnetycznego (np. wytwarzanego przez transformatory, piece do topienia itd.) może powodować zakłóczenia i błędy pomiaru.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Podczas wykonywania pomiarów w pobliżu silnego pola magnetycznego, należy sprawdzić ich prawidłowość.

**UWAGA**

Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli urządzenie kierowane jest w stronę Słońca, ponieważ teleskop funkcjonuje jak szkło powiększające i może spowodować uszkodzenie wzroku i/lub elementów znajdujących się wewnętrz produktu.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Nie kierować urządzenia bezpośrednio w stronę Słońca.

**OSTRZEŻENIE**

W przypadku zastosowań dynamicznych, na przykład podczas tyczenia, istnieje niebezpieczeństwo wypadku, jeśli użytkownik nie zwraca uwagi na panujące warunki, takie jak istnienie możliwych przeszkód, wykopów i poruszających się pojazdów.

**Wskazówki bezpieczeństwa****Wskazówki bezpieczeństwa:**

Pracownik odpowiedzialny za wykorzystywanie produktu musi się upewnić, że wszyscy użytkownicy znają istniejące zagrożenia.

**OSTRZEŻENIE**

Niedopowiednie zabezpieczenie miejsca pracy może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, na przykład w przypadku wykonywania prac na drogach, budowach lub na terenie zakładów przemysłowych.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Należy zawsze się upewnić, że miejsce prac zostało właściwie zabezpieczone. Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz ruchu drogowego.

**OSTRZEŻENIE**

W przypadku używania w warunkach terenowych wyposażenia komputerowego przeznaczonego do wykorzystania w pomieszczeniach istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użytkowania komputera w terenie w połączeniu z produktami firmy Leica Geosystems.

**UWAGA**

Jeżeli akcesoria używane z produktem nie są zabezpieczone prawidłowo, a urządzenie zostało poddane wstrząsom mechanicznym, na przykład w wyniku przewrócenia, produkt może zostać uszkodzony, istnieje ponadto ryzyko odniesienia obrażeń.

## **Wskazówki bezpieczeństwa:**

Podczas ustawiania produktu, należy upewnić się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo założone, zamocowane i zablokowane we właściwym położeniu.

Nie należy narażać produktu na obciążenia mechaniczne.

### **⚠ UWAGA**

W przypadku używania pionowej laty mierniczej podpartej jednostronnie zawsze istnieje niebezpieczeństwo jej przewrócenia, na przykład pod wpływem wiatru, co może spowodować uszkodzenie innych urządzeń lub odniesienie obrażeń ciała.

## **Wskazówki bezpieczeństwa:**

Łata pionowa zamocowana za pomocą kotwi nie może być pozostawiana bez nadzoru (obok laty musi znajdować się pracownik)

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

Jeżeli produkt jest używany z akcesoriami takimi jak maszty, laty, słupki itp., istnieje ryzyko powstawania wyladowań atmosferycznych.

## **Wskazówki bezpieczeństwa:**

Nie należy używać produktu w czasie burzy.

### **⚠ UWAGA**

Podczas użytkowania produktu istnieje niebezpieczeństwo przygniecenia kończyn lub wciągnięcia włosów i/lub odzieży przez obracające się części.

## **Wskazówki bezpieczeństwa:**

Należy pozostawać w bezpiecznej odległości od obracających się części.

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

W przypadku otwarcia produktu wymienione poniżej czynności mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Dotknięcie części pod napięciem
- Użytkowanie produktu po niewłaściwym wykonaniu napraw.

## **Wskazówki bezpieczeństwa:**

Nie należy otwierać produktu. Wysłanie pracowników autoryzowanych serwisów naprawczych firmy Leica Geosystems są uprawnieni do przeprowadzania napraw produktu.

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

Baterie niezalecane przez firmę Leica Geosystems mogą ulec uszkodzeniu podczas ładowania lub w przypadku całkowitego wyczerpania. Baterie mogą się zapalić i wybuchnąć.

## **Wskazówki bezpieczeństwa:**

Należy ładować i wyladowywać tylko akumulatory zalecane przez firmę Leica Geosystems.

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

Używanie ładowarki niezalecanej przez firmę Leica Geosystems może spowodować uszkodzenie akumulatorów. Mogą się one zapalić lub wybuchnąć.

## **Wskazówki bezpieczeństwa:**

Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie ładowarek zalecanych przez firmę Leica Geosystems.

### **⚠ UWAGA**

Należy pamiętać, że podczas transportu lub usuwania akumulatorów mogą one stanowić niebezpieczeństwo pożaru pod wpływem czynników mechanicznych.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Przed wysłaniem lub usunięciem produktu należy całkowicie wyladować baterie, pozostawiając urządzenie włączone aż do chwili, kiedy będą całkowicie wyczerpane.

Osoba odpowiedzialna za transport akumulatorów musi zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych. Przed przystąpieniem do transportu lub wysyłki należy skontaktować się z miejscową firmą transportową.

### **OSTRZEŻENIE**

Duże obciążenie mechaniczne, wysoka temperatura otoczenia lub zanurzenie w cieczy może spowodować wyciek, pożar lub wybuch akumulatorów.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Należy chronić baterie przed wstrząsami mechanicznymi i wysoką temperaturą otoczenia. Nie upuścić baterii i nie zanurzać ich w jakiekolwiek cieczy.

### **OSTRZEŻENIE**

Zwarcie końcówek baterii może spowodować obrażenia ciała lub wybuch pożaru, na przykład jeśli baterie przenoszone w kieszeni dotkną bieżitterii, kluczy, papieru pokrytego warstwą materiału metalowego lub innych przedmiotów metalowych.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Upewnić się, że końcówki baterii nie dotykają żadnych przedmiotów wykonanych z metalu.

### **UWAGA**

Dłuższe przechowywanie może spowodować skrócenie okresu eksploatacyjnego lub uszkodzenie baterii.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Jeżeli akumulatory przechowywane są przez dłuższy czas, należy od czasu do czasu je ładować.

### **OSTRZEŻENIE**

Nieprawidłowa utylizacja produktu może posiadać następujące konsekwencje:

- Spalanie części wykonanych z materiałów polimerowych powoduje wytwarzanie się szkodliwych dla zdrowia trujących gazów.
- Uszkodzenie lub rozgrzanie baterii może spowodować ich wybuch, a w konsekwencji zatrucie, korozję lub zanieczyszczenie środowiska.
- Nieodpowiednia utylizacja produktu może spowodować, że będzie on użytkowany przez osoby nieuprawnione i nieprzestrzegające obowiązujących przepisów, narażając je na odniesienie poważnych obrażeń lub spowodowanie zanieczyszczenia środowiska.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Produkt nie może być wyrzucanym razem ze zwykłymi odpadami domowymi.



Należy przeprowadzić utylizację produktu zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika.

Osoby nieuprawnione nie mogą w żaden sposób używać produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji produktu oraz postępowania z odpadami mogą zostać pobrane ze stron internetowych firmy Leica Geosystems pod adresem <http://www.leica-geosystems.com/treatment> lub uzyskane od dystrybutora produktów Leica Geosystems.



## OSTRZEŻENIE

Wyspecjalizowani pracownicy autoryzowanych serwisów naprawczych firmy Leica Geosystems są uprawnieni do prowadzenia napraw produktu.

## 12.6 Kompatybilność elektromagnetyczna

### Opis

Wyrażenie "Kompatybilność elektromagnetyczna" oznacza, że urządzenie może funkcjonować bez zakłóceń w otoczeniu, w którym jest obecne promieniowanie elektromagnetyczne oraz występują wyladowania elektrostatyczne, nie powodując zakłóceń elektromagnetycznych dla innych urządzeń.



## OSTRZEŻENIE

Wytwarzane promieniowanie elektromagnetyczne może spowodować zakłócenie pracy innych urządzeń.

Pomimo iż produkt spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i normy w tym zakresie, firma Leica Geosystems nie może całkowicie wykluczyć możliwości zakłócenia pracy innych urządzeń.



## UWAGA

Istnieje ryzyko zakłócenia pracy innych urządzeń, jeżeli produkt jest używany z akcesoriami dostarczonymi przez innych producentów, takimi jak komputery przenośne, urządzenia komunikacji radiowej, niestandardowe przewody lub akumulatory zewnętrzne.

### Wskazówki bezpieczeństwa:

Należy stosować wyłącznie urządzenia i akcesoria zalecane przez firmę Leica Geosystems. W przypadku użycia w połączeniu z produktem, urządzenia te powinny spełniać ścisłe wymogi określone obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku

korzystania z komputerów oraz urządzeń komunikacji radiowej należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, zamieszczone w ich instrukcji obsługi.



## UWAGA

Zakłócenia spowodowane promieniowaniem elektromagnetycznym mogą spowodować nieprawidłowy wynik pomiarów.

Pomimo iż produkt spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i normy w tym zakresie, firma Leica Geosystems nie może całkowicie wykluczyć możliwości zakłócenia jego działania przez inne urządzenia wytwarzające silne pole elektromagnetyczne, na przykład nadajniki i odbiorniki radiowe lub zespoły prądnicowe z silnikiem wysokoprężnym.

### Wskazówki bezpieczeństwa:

Należy sprawdzić wiarygodność rezultatów uzyskanych w takich warunkach.



## OSTRZEŻENIE

Jeżeli produkt jest wykorzystywany z przewodami podłączonymi tylko na jednym z dwóch końców, takimi jak zewnętrzne przewody zasilające, przewody interfejsu itp., dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego może zostać przekroczony i spowodować zakłócenie pracy innych urządzeń.

### Wskazówki bezpieczeństwa:

Podczas pracy produktu, wszystkie kable połączeniowe, prowadzące na przykład do akumulatora zewnętrznego lub komputera muszą być przyłączone na obu końcach.

PL

## 12.7 Oświadczenie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, obowiązujące na terenie USA

### **OSTRZEŻENIE**

Urządzenie zostało poddane testom i jest zgodne z postanowieniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z wymogami rozdziału 15 przepisów FCC.

**PL** Określone w tych przepisach wartości graniczne zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować pole o określonej częstotliwości, wskutek czego może powodować zakłócenie komunikacji radiowej.

Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku konkretnej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia.

Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenie działania odbiorników radiowych lub telewizyjnych, które może zostać stwierdzone poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia, należy spróbować wyeliminować te zakłócenia, postępując w sposób następujący:



- Zmienić kierunek lub ustawienie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdku należącego do innego obwodu elektrycznego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym specjalistą w zakresie urządzeń radiowo-telewizyjnych.

### **OSTRZEŻENIE**

Przeprowadzenie jakichkolwiek przeróbek lub modyfikacji

produkту, który nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Leica Geosystems, może spowodować unieważnienie udzielonej użytkownikowi licencji na użytkowanie urządzenia.

### Oznakowanie

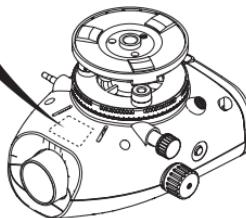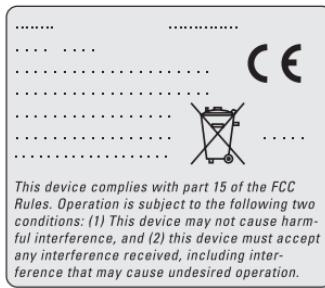

### 13. Dane techniczne

Pomiar wysokości	Odchylenie standardowe na km przebiegu podwójnego (ISO 17123-2): • Pomiar elektroniczny z wykorzystaniem aluminiowej łyaty mierniczej Sprinter: • 1,0 mm (Sprinter 250M) • 1,5 mm (Sprinter 150/150M) • Pomiar optyczny z wykorzystaniem standardowej skali aluminiowej/łyaty z cyframi: 2,5 mm • Odchyłka standardowa odczytu pojedynczej łyaty: 0,6 mm (elektronicznie) i 1,2 mm (optycznie) z odległości 30 m
Dokładność pomiaru odległości (odchylenie standardowe)	10 mm dla D<= 10 m Odległość w m x 0,001 dla D>10 m
Zasięg	Zasięg pomiaru odległości w przypadku pomiaru elektronicznego z wykorzystaniem standardowej aluminiowej łyaty mierniczej: 2 m do 100 m.
Pomiar optyczny - minimalna odległość ustawienia ostrości	50 cm
Czas pojedynczego pomiaru (elektroniczny)	Standardowo 3 sekundy lub mniej w warunkach normalnego dziennego światła słonecznego; czas pomiaru musi być dłuższy, jeżeli światło jest słabsze (20 luksów).
Pęcherzyk	Czułość pęcherzyka: 10/2 mm
Kompensator	Magnetyczny kompensator uchylny z elektroniczną kontrolą zakresu • Zakres ostrzeżenia pochylenia (elektroniczny): $\pm 10'$ • Zakres kompensatora (mechaniczny): $\pm 10'$ • Dokładność ustawienia: maks. 0,8" (odchyłka standardowa) • Czułość pola magnetycznego: < 10" (odchyłka linii celowej w poziomie przy stałym natężeniu pola magnetycznego wynoszącym 5 gaussów)

<b>Port RS232*</b>	Do podłączenia kabla RS232 do baterii zewnętrznej lub w celu wymiany danych z komputerem PC / nośnikiem danych.
<b>Gniazdo dla kabla USB*</b>	Do podłączenia kabla USB, wykorzystywanego w zakresie wymiany danych z komputerem PC.
<b>Pojemność pamięci wewnętrznej*</b>	Pojemność: maksymalnie 1000 punktów.
<b>Transmisja danych*</b>	Program: do DataLoader za pośrednictwem USB, do Leica Geo Office i HyperTerminal za pośrednictwem złącza RS 232 komputera PC, wykorzystując aplikację Windows®
<b>Zasilanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: bateria wewnętrzna</li> <li>Sprinter 150M/250M: bateria wewnętrzna i za pośrednictwem zewnętrznego portu RS 232.</li> </ul>
<b>Moc baterii</b>	Bateria wewnętrzna: 4 baterie AA 1,5 V; zasilanie za pośrednictwem portu RS232: Napięcie znamionowe 12 V  , zakres napięcia 4 - xx V  , kabel GEV71 do akumulatora samochodowego 12 V; prąd maks. 300 mA.
<b>Wyświetlacz LCD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: wyświetlacz monochromatyczny z podświetleniem</li> <li>Wymiary: 128 x 104 piksele</li> </ul>
<b>Teleskop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powiększenie (optyczne): 24 x</li> <li>Średnica obiektywu: 36 mm</li> <li>Apertura obiektywu: 2 °</li> <li>Stała mnożenia: 100</li> <li>Stała dodawania: 0</li> </ul>
<b>Okrąg Hz</b>	Kółko wygrawerowane: Plastikowe kółko poziome 360° (400 gon). Podziałka i cyfry skali z rozdzielcością 1°(skala górną), rozstaw co 50 gonów (skala dolna)
<b>Napęd boczny</b>	Przebieg i luz napędu bocznego: staly, podwójny napęd poziomy

<b>System</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemność MMI</li> <li>Pomiar / aplikacje</li> <li>Klawiatura: 5 klawiszy gumowych</li> </ul>
<b>Zakres temperatury</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura robocza: -10°C do +50°C</li> <li>Temperatura przechowywania: -40°C do +70°C</li> </ul>
<b>Specyfikacje dotyczące otoczenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrona przed działaniem wody, kurzu i piasku: IP55 (IEC 60529)</li> <li>Ochrona przed działaniem wilgoci: wilgotność maksymalna 95%, bez kondensacji. Efekty zawiłgocenia mogą zostać usunięte poprzez systematyczne osuszanie produktu.</li> </ul>
<b>Wymiary</b>	<p>Urządzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Długość (z uwzględnieniem przedniej części obudowy obiektywu i w pełni rozłożonego okularu) 219 mm</li> <li>Szerokość (od zewnętrznej powierzchni elementu regulacji ogniskowej do zewnętrznej krawędzi oprawki pęcherzyka) 196 mm</li> <li>Wysokość (z uwzględnieniem uchwytu i całkowicie rozłożonej podstawy) 178 mm</li> </ul> <p>Pojemnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Długość 400 mm</li> <li>Szerokość 220 mm</li> <li>Wysokość 325 mm</li> </ul>
<b>Waga</b>	2,55 kg (w tym 4 baterie AA)

## **14. Gwarancja międzynarodowa, umowa licencyjna oprogramowania**

### **Gwarancja międzynarodowa**

Gwarancja międzynarodowa może zostać pobrana ze stron internetowych firmy Leica Geosystems AG pod adresem <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> lub odebrana u dystrybutora produktów Leica Geosystems.

### **Umowa licencyjna oprogramowania**

**PL** Niniejszy produkt jest sprzedawany z oprogramowaniem, które jest zainstalowane lub dostarczone na nośniku danych bądź może zostać pobrane on-line po uzyskaniu autoryzacji firmy Leica Geosystems. Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i pokrewnymi, a zakres jego użytkowania został określony w Umowie Licencyjnej Oprogramowania firmy Leica Geosystems, obejmującej między innymi zakres licencji, gwarancje, prawa własności intelektualnej, ograniczenie odpowiedzialności, wyłączenie innych gwarancji i właściwą jurysdykcję. Użytkownik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wszystkich postanowień Umowy Licencyjnej Oprogramowania firmy Leica Geosystems.

Umowa jest dostarczana razem z produktami, a ponadto może zostać znaleziona na stronach internetowych firmy Leica Geosystems pod adresem <http://www.leica-geosystems.com/swlicense> lub otrzymana od dystrybutora produktów Leica Geosystems.

Użytkownik ma prawo instalowania i użytkowania oprogramowania wyłącznie, jeśli przeczytał i zaakceptował postanowienia Umowy Licencyjnej Oprogramowania firmy Leica Geosystems. Instalacja lub wykorzystywanie oprogramowania bądź jakiegokolwiek elementu oznacza akceptację warunków i postanowień Umowy Licencyjnej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na jakiegokolwiek z postanowień

Umowy licencyjnej, nie może pobierać, instalować i wykorzystywać oprogramowania. Użytkownik musi w takim przypadku zwrócić nie używane oprogramowanie do sprzedawcy wraz z dokumentacją towarzyszącą i dowodem zakupu w terminie dziesięciu (10) dni od nabycia, abytrzymać pełny zwrot ceny.

## **15. Indeks**

### **A**

Akcesoria ..... 3

### **B**

#### **Bateria**

Komora baterii ..... 2

Wymiana baterii ..... 3

BF ..... 5, 7, 13

BFFB ..... 5, 6, 7, 14

BIF ..... 4, 5, 7, 12

### **C**

Celownik ..... 2

Części ..... 2

Czyszczenie i suszenie ..... 21

### **D**

DataLoader ..... 15

dH .....	5	Menu ustawień .....	7
Dźwięk .....	8	Nr punktu (PtNr) .....	9
<b>E</b>		<b>O</b>	
Elektroniczna korekta kolimacji .....	16	Obsługa .....	9
<b>H</b>		Odwrócona lata .....	7
H projektowa .....	7	Śruba poziomowania nogi .....	2
<b>I</b>		Okular .....	2
Ikony .....	6	Opakowanie zawiera następujące elementy .....	2
Interfejs użytkownika .....	4	Ostrzeżenie pochylenia .....	8
<b>J</b>		<b>P</b>	
Jednostka .....	8	Podświetlenie .....	8
Jezyk .....	8	Podstawa .....	2
<b>K</b>		Pokrętło regulacji ogniskowej .....	2
Kolimacja optyczna .....	17	POM. .....	4
Komunikaty błędu .....	18	Pomiar czasu .....	14
Komunikaty obsługi .....	19	Pomiar wysokości i odległości .....	9
Kontrast .....	8	Poziomnica okrąglą .....	2, 17
<b>M</b>		Program .....	7
Manger danych .....	7	Przechowywanie .....	21
MENU .....	5		

PL

Przesyłanie danych .....	15	Ustawienia .....	8
Punkt posredni .....	7		
<b>R</b>		<b>W</b>	
Roznica wysokosci i pomiar H .....	10	Włączyć zasilanie .....	3
RS 232 .....	8	Wpiswanie H rep. ....	7
<b>S</b>		Wpiswanie PtNr .....	7
PL Sprawdzenie i wyrównywanie .....	16	Wyłączanie automatyczne .....	8
Symbole .....	1	Wykop-nasyp .....	5, 11
Szybkość .....	8	Wyświetlacz LCD .....	2
<b>T</b>		Wyświetlane symbole danych .....	6
Transport .....	21	Wyświetlane symbole pomiaru .....	6
Tryby .....	5	Wyrównanie siatki .....	17
Tryby pomiaru .....	5	Wysokość projektowa (Hpro) .....	9
Tryby regulacji .....	5	Wysokość repera (H Repera) .....	9
<b>U</b>		<b>Z</b>	
Uśrednianie .....	8	Zaokraglenie .....	8
Ustawianie przyrządu		Zapis .....	7
Poziomowanie .....	3	Zegar .....	8
Regulacja okularu .....	3	Zestaw znaków .....	9
Regulacja ostrości obrazu docelowego .....	3	Zwiększenie nr punktu .....	9

# Használati utasítás (magyar)

## 1. Bevezetés

### Vásárlás

Gratulálunk a Leica Geosystems új elektronikus szintezőműszerének megvásárlásához. A műszer minden építési területen megkönnyíti és meggyorsítja a szintezési munkát.

### Termék

Ez a használati utasítás fontos biztonsági előírásokat és a termék beállítására és működésére vonatkozó utasításokat tartalmaz. További információk: "12. Biztonsági előírások".

A műszer üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

### Termék azonosítása

A típus és a sorozatszám a termék adattábláján olvasható.

Jegyezze fel a típust és a sorozatszámot a használati utasításba, hogy minden kéznel legyen, ha kapcsolatba lép a márkaképviseettel vagy a Leica Geosystems hivatalos szervizével.

Típus: \_\_\_\_\_ Sorozatszám: \_\_\_\_\_

### A jelen használati utasítás tárgya

Ez a használati utasítás a Sprinter 150/150M/250M műszerre vonatkozik.

 Azokat a részeket, amelyek csak a Sprinter 150M/250M műszerekre érvényesek, csillag (\*) jelzi.

### Védjegyek

Minden védjegy a gyártó tulajdoná.

### Dokumentáció

Név	Leírás
Sprinter 150/150M/ 250M használati utasítás	A műszer alapszintű üzemeltetéséhez szükséges összes utasítást tartalmazza. Áttekintést ad a műszer műszaki adatairól és biztonsági előírásairól.

HU

### Szimbólumok

A használati utasításban szereplő szimbólumok jelentése:

 **VESZÉLY**  
Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye halál vagy súlyos sérülés lehet.

 **ÓVATOSAN**  
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet el kell kerülni, különben súlyos sérülést vagy halált okozhat.


 **FIGYELMEZTETÉS**  
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet el kell kerülni, különben kisebb vagy közepesen súlyos sérülést, illetve anyagi, gazdasági vagy környezeti kárt okozhat.

 Fontos gyakorlati előírások, amelyek biztosítják a műszer helyes és hatékony használatát.

## Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés .....	1
2.	A műszer részei.....	2
3.	Mérés előkészítése .....	3
4.	Kezelőfelület.....	4
5.	Karakterek.....	9
HU	6. Működés.....	9
	7. Adatátvitel DataLoader* .....	15
	8. Ellenőrzés és igazítás .....	16
	9. Hibaüzenetek .....	18
	10. Működéssel kapcsolatos üzenetek.....	19
	11. Karbantartás és szállítás .....	21
	12. Biztonsági előírások .....	22
	13. Műszaki adatok .....	29
	14. Nemzetközi garancia, szoftverlicenc-szerződés .....	32
	15. Index .....	32

## 2. A műszer részei

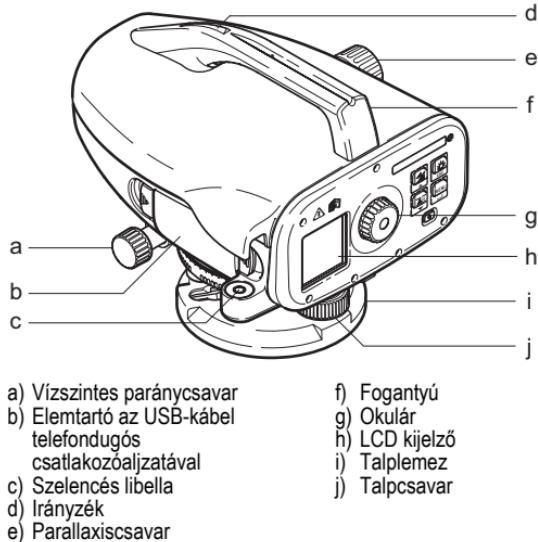

### Szállítódoboz tartalma

Sprinter, elem (4x), imbuszkulcs, használati utasítás, szíj, CD-ROM\* (DataLoader programmal), USB-kábel\*.

## Kiegészítők

Háromlábú állvány, alumínium léc (régiótól függően), üvegszálas léc (0,7 mm-es pontosság eléréséhez a Sprinter 250M műszerrel). (Opcionális: napfényellenző, 4 darab akkumulátor és töltő.)

## 3. Mérés előkészítése

### 3.1 Elemcseré

Helyezzen be 4 darab AA szárazelemet a tartón feltüntetett pozitív és negatív polaritásnak megfelelően.

Elemcserénél minden az összes elemet cserélje ki!

Ne használjon együtt régi és új elemeket.

Ne használjon egyszerre különböző gyártótól származó vagy különböző típusú elemeket.

### 3.2 A műszer üzembe helyezése

#### Színtezés

- Állítsa fel az állványt. Húzza ki a lábakat a kívánt magassáig. Ügyeljen arra, hogy az állvány feje körülbelül vízszintesen álljon. Az állvány lábait nyomja be a talajba, hogy az állvány szárdan álljon.
- Helyezze a műszerét az állványra, majd hajtsa be az állvány rögzítőcsavarját a műszertalp furatába.
- A műszer vízszintbe állításához használja a talpcsavarokat és a szelencés libellát.

#### Okulár igazítás

Irányozzon meg a távcsövel egy egyenletesen világos felületet, például egy falat vagy egy papírlapot. Forgassa addig az okulárt, amíg a szálkereszt élessé nem válik.

## Céltárgy fókuszálás

Az irányzék segítségével irányítsa az objektívlencsét a színtezőlárcére. Addig forgassa a vízszintes paránycsavart, amíg a léc körülbelül a távcső látómezéjének a közepére nem kerül, majd használja a parallaxiscsavart a léc fókuszálásához. Ügyeljen arra, hogy a színtezőléc képe és a szálkereszt egyaránt éles legyen.

#### Bekapcsolás

A műszer használatra kész.



Használati tippek:

- Először az elektronikus és optikai irányzóvonal hibáit ellenőrizze és igazítsa ki, majd a műszeren található szelencés libellát ellenőrizze, végül a színtezőléket – a terepi munka megkezdése előtt, valamint hosszabb tárolás vagy szállítás után.
- Tartsa tisztán az optikát. Az optika szennyeződése vagy párasodása korlátozhatja a mérést.
- A munka megkezdése előtt várja meg, hogy a műszer átvegye a környezeti hőmérsékletet (kb. annyiszor 2 percet hagyjon rá, ahány fok a hőmérsékletkülönbség).
- Lehetőleg kerülje az ablaktáblán keresztül történő mérést.
- A színtezőléc elemeit teljesen ki kell húzni, és megfelelően rögzíteni kell.
- Az állvány felső harmadának megfogásával csillapítani lehet a szél okozta rezgést.
- Zavaró ellenfényben a lencseárnyékolóval fedje le az objektívet.
- Sötétben a színtezőléken zseblámpával vagy fényszóróval világítsa meg a mérési területet.

HU

## 4. Kezelőfelület

HU

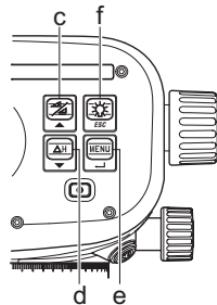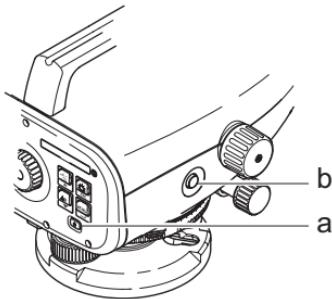

Gomb	Szimbólum	Elsődleges funkció	Másodlagos funkció
a) Be/Ki		Be- és kikapcsolás	Nincs
b) MÉRÉS		Mérésindító gomb	Tartsa lenyomva 3 másodpercig a folyamatos mérés / időmérés indításához és leállításához*
c) Magasság / távolság		Átváltás a magasság és a távolság kijelzése között	Kurzor fel (menü / beállítás módban), Váltás a közbeeső pontra való irányzás és az előreirányzás között vonalszintezésnél (BIF)*

Gomb	Szimbólum	Elsődleges funkció	Másodlagos funkció
d) dH		Magasságkülönbség és szintmagasság mérése	Kurzor le (menü / beállítás módban)
e) MENÜ		Beállítások aktiválása és kiválasztása	ENTER gomb megerősítési műveletekhez
f) Háttérvilágítás		LCD háttérvilágítás	ESC gomb program / alkalmazás lezárásához vagy a beállításból való kilépéshez (menü / beállítás módban)

HU

### Üzemmódotok

MEAS	Mérés üzemmód
MENU	MENU
ADJ	Igazítás üzemmód
TRK	Folyamatos mérés
SET	Beállítások

		BF vonalszintézés *
		BFFB vonalszintézés *
		BIF vonalszintézés *
		Bevágás és töltés *
		Magasságkülönbség
		Mérési időköz / időmérés aktiválva *

## Ikonok

	LCD háttérvilágítás bekapcsolva
	Egyenes állású léccel történő mérés
	Fordított állású léccel történő mérés
	Külső tápegység csatlakoztatva *

HU

## Mérésekkel és adatokkal kapcsolatos szimbólumok a kijelzőn

Psz.: / RPsz:	Pontsz. * / Referenciapont sz. *
Ref.mag.:	Referenciapont magassága
dH:	Magasságkülönbség
Mag.:	Szintmagasság
Terv.mag.:	Tervezett magasság *

	Telep ikon különböző kapacitásokkal
	Adatok tárolása belső memoriában *
	Tiltás figyelmeztetés kikapcsolva
	Átlagoló mérés aktiválva

	Szintezőlécen mért magasság
	Mért távolság
	Átlagos magasságkülönbség (BFFB mérésnél) *
	Töltés / magasság emelése a tervezett magasság eléréséhez *
	Bevágás / magasság csökkentése a tervezett magasság eléréséhez *

## Menübeállítás

HU

Menük	Beállítások	Leírás
1. Program*	Vonalszintezés (BIF, BF, BFFB)	Vonalszintezési módszer kiválasztása.  A vonalszintezésnél a ráirányítás és a mérés sorrendjét a megfelelő vonalszintezési ikonok betűjelének kiemelése jelzi.
	Bevágás ↘ és töltés ↗	Bevágás és töltés alkalmazás.
2. Közbenső leolvasás*	BE / KI	Közbenső leolvasás engedélyezése / tiltása BIF vonalszintezésnél.
3. Psz. bevitel*	Felhasználói pontszám bevitelle.	
4. Ref.mag. bevitel	Referenciapont magasságának bevitelle.	
5. Terv.mag. bevitel*	Tervezett magasság bevitelle Bevágás és töltés alkalmazásnál.	
6. Adatkezelés*	Adatok megtekintése	Tárolt adatok megtekintése / tárolt adatok törlése az ENTER gomb lenyomásával.
	Adatok letöltése (GSI / ASCII)	Tárolt adatok átvitele számítógépre RS232 porton, GSI-8 vagy ASCII formátumban.
	Összes adat törlése	Az összes tárolt adat törlése az integrált / belső memóriából.
7. Tárolás*	Memória	Mérés tárolása az integrált / belső memóriában.  Vonalszintezés esetén a tárolás módot az első hátrafelé mérés előtt be kell állítani.
	Ki	A mérés nincs tárolva.
	Külső	A mérést külső eszköz tárolja RS232 kábelén keresztül GSI-8 formátumban.
8. Igazítás	Igazítás program.	
9. Fordított léc	BE [fordított], KI [egyenes], AUTO [a léc állásának automatikus felismerése]	Léc állásának felismerése.

Menük	Beállítások	Leírás
10. Beállítások	Kontraszt (10 szint)	Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása.
	Mértékegység (m, Int. ft, US ft, Ft in 1/16 inch)	Mértékegység beállítása.
	Autokapcs. (BE 15 perc / KI)	BE 15 perc – a műszer az utolsó gomblenyomás után kb. 15 perccel automatikusan kikapcsol. KI – a műszer nem kapcsol ki automatikusan.
	Kerekítés (standard / precíz)	<p>A mérés megjelenítésének beállítása. Metrikusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard = 0,001 m magasság és 0,01 m távolság</li> <li>Precíz = 0,0001 m magasság és 0,001m távolság</li> </ul> <p>Ft (Int. és US ft):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard = 0,01 ft magasság és 0,1 ft távolság</li> <li>Precíz = 0,001 ft magasság és 0,01 ft távolság</li> </ul> <p>Ft in 1/16 inch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Precíz és standard = ft-inch-1/16 inch magasság és távolság</li> </ul>
	Hang (BE / KI)	A mérésindító gomb hangjelzésének beállítása.
	RS232* (Aktiviteli sebesség: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400; Paritás: nincs, páratlan, páros; Stopbit: 1, 2; Adatbit: 7, 8)	RS232 csatlakófelület kommunikációs beállításai.
	Tiltás figyelmeztetés (BE / KI)	Elektronikus tiltás figyelmeztetés.
	Háttérvilágítás (BE / KI)	Háttérvilágítás beállítása.
	Átlag	Mérések számának bevitése a mérések átlagának kiszámításához.
	Nyelv (a felhasználói felület nyelveinek listája)	A felhasználói felület nyelvénnek beállítása.
	Időmérés*	<p>A mérési időköz megadása 00 h : 00 min alakban (csak magasság / távolság alkalmazáshoz).</p> <p>☞ Nyomja meg a magasság / távolság vagy dH vagy háttérvilágítás vagy menü gombot. Megjelenik a „Stop folyamatos mérés !” üzenet.</p>

## 5. Karakterek

**Referenciapont magassága (Ref.mag.), Tervezett magasság\* (Terv.mag.)**

Ref.mag. és tervezett magasság numerikus beviteli: 0 ~ 9, szóköz, tizedesjel, Ft in 1/16 inch elválasztójel, plusz és mínusz jel.

**Pontszám\* (Psz.)**

Pontszám alfanumerikus beviteli: a ~ z, 0 ~ 9 és szóköz.

**Karakter elfogadása meglevő értéknél**

Ha a meglevő beviteli mezőben egyik karaktert sem kell módosítani, akkor a bejegyzés elfogadásához nyomja meg az ENTER gombot.

**A teljes beviteli mező törlése**

Jelölje ki az első beviteli mezőt a szóköz segítségével, és a teljes bevitt érték törléséhez nyomja meg az ENTER gombot.

**A bevitel visszavonása**

A bevitel visszavonásához és az eredeti érték visszaállításához nyomja meg az ESC gombot.

**Pontszám növelése**

A pontszám automatikusan megnő 1-gyel az utolsó pontszámhoz képest, ha a beviteli mezőben manuálisan nem módosítja.


## 6. Működés

**Magasság- és távolságmérés (elektronikusan)**

Példa egy elektronikus mérésre:



Mindig a bárkodás léc közepét célozza meg, és fókuszzálja a léc képet a pontos méréshez.

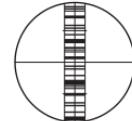


### 6.1 Magasság- és távolságmérés



Mérés készzenléti  
módban



Mérés folyamatban

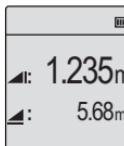


Magasság- és  
távolságmérés

HU




Lépés	Gomb	Leírás
1.		Nyomja meg a műszer bekapcsolásához, a Leica logó megjelenését az alapértelmezett mérési üzemmód követi.
2.		Célozza meg a lécet és fókuszzáljon. Könnyedén nyomja meg a mérésindító gombot a mérés aktiváláshoz.
3.		Magasság- és távolságmérés kijelzésre került.

## 6.2 Magasságkülönbség és redukált magasság mérése (belsı memória nem aktív)

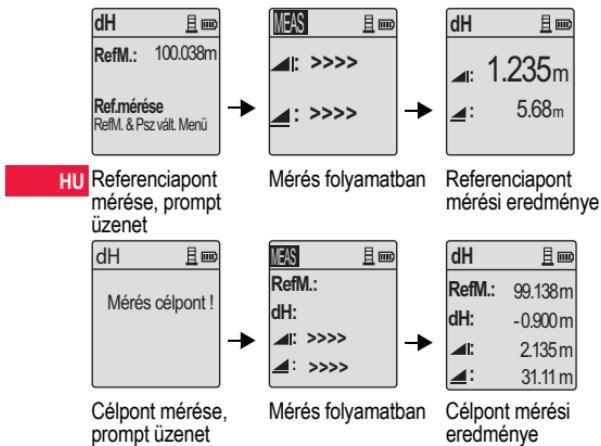

Lépés	Gomb/kijelző	Leírás
1.	$\Delta H$	Nyomja meg a gombot a magasságkülönbség és redukált magasság funkció eléréséhez.
2.		Egy üzenet, a "Mérés Referencia" a bevitt redukált szinttel kerül kijelzésre.
3.	●	Nyomja meg a mérésindító gombot a mérés előkészítéséhez a referencia létre / magassági pontra vonatkozva.
4.		Referencia magasság és távolság kijelzése, majd "Mérés: Célpont!" prompt üzenet.
5.	●	A célpont méréseként indításához ismét nyomja meg a mérésindító gombot.
6.		A következő eredmények kerülnek kijelzésre: célpont redukált szint (RSZ), célpont magasságkülönbség (dH) a referenciához, magasság és a célpont távolsága alapján.

## 6.3 Bevágás és töltés mérés\* (belsı memória aktív)

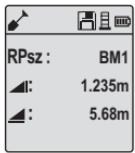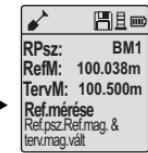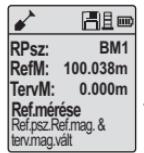

Lépés	Gomb/kijelző	Leírás
1.		Nyomja meg a menü gombot, és a Program almenüben válassza a Bevágás és töltés alkalmazást.
2.		Egy üzenet, a "Mérés: Referencia" a bevitt redukált referenciamagassággal és a tervezett magassággal kerül kijelzésre.
3.		Nyomja meg a mérésindító gombot a mérés előkészítéséhez a referencia létre / magassági pontra vonatkozva.
4.		Referencia magasság és távolság mérés kijelzésre kerül, a feliratot követően "Mérés: Célpont!" prompt üzenet.
5.		A célpont mérésének indításához nyomja meg ismét a mérésindító gombot.
6.		A következő eredmények kerülnek kijelzésre: célpont redukált szint (RSZ) / Szintmagasság, a célpont magassága és a töltés / bevágás értéke a célpontnál a Tervezett redukált szint / Tervezett magasság figyelembevételével.

HU

## 6.4 BIF vonalszintezés\* (belsı memória aktív)



**HU** Hátrafelé mérés, prompt üzenet




Hátrafelé mérés eredménye, prompt üzenet



Mérés előre, prompt üzenet



Menü: "Közbenső leolvasás" BE, VAGY nyomja meg a magasság/távolság gombot, közbeeső pont mérése

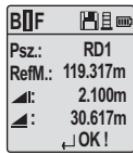


Közbeeső pont mérési eredménye, prompt üzenet



Következő közbeeső pont mérése, prompt üzenet




Menü: "Közbenső leolvasás" KI, VAGY nyomja meg a magasság/távolság gombot, mérés előre

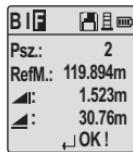

Elörefelé mérés eredménye, prompt üzenet



 Hátrafelé mérés a következő váltóponthoz, prompt üzenet

Lépés	Gomb/kijelző	Leírás
1.		BIF módszer inicializálása.
2.		Referenciapont mérésének indítása.
3.		Hátrafelé mérés eredménye.
4.		A közbeeső pont méréséhez a menüben kapcsolja BE a 'Közbenső leolvasás'-t, vagy nyomja meg a magasság/távolság gombot.
5.		Közbeeső pont mérési eredménye.
6.		Menü: "Közbenső leolvasás" KI, vagy nyomja meg a magasság/távolság gombot, mérés előre.
7.		Előrefelé mérés eredménye.
8.		A rendszer frissíti a készenléti kijelzőt a következő váltópont hátrafelé méréséhez.

## 6.5 BF vonalszintézés\*

Lépés	Gomb/kijelző	Leírás
1.		BF módszer inicializálása
2.		Referenciapont mérésének indítása
3.		Hátrafelé mérés eredménye.
4.		Mérés előre.
5.		Előrefelé mérés eredménye.
6.		A rendszer frissíti a készenléti kijelzőt a következő váltópont hátrafelé méréséhez.

HU

## 6.6 BFFB vonalszintezés\*

HU

Lép és	Gomb/kijelző	Leírás
1.	 	BFFB módszer inicializálása.
2.		Referenciapont mérésének indítása.
3.	 	Hátrafelé mérés eredménye.
4.	 	Mérés előre.
5.	 	Előrefelé mérés eredménye.
6.		Mérés előre (második leolvasás).
7.	 	Előrefelé mérés (második leolvasás) eredménye.
8.		Mérés hátra (második leolvasás).

Lép és	Gomb/kijelző	Leírás
9.	 	Hátrafelé mérés (második leolvasás) eredménye.
10.		A rendszer kijelzi az aktuális váltópontról mérés eredményét. Nyomja meg az ENTER gombot az eredmény elfogadásához.
11.		A rendszer frissít a készenléti kijelzőt a következő váltópont hátrafelé méréséhez.

 Magasságkülönbség átlaga a BFFB vonalszintezési módszer hátrafelé és előrefelé mérésénél.



## 6.7 Időmérés\*

A mérési időköz megadása 00 h : 00 min alakban a Menü\Beállítás\Időmérés alatt. Az időmérés indításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a mérés gombot. Az LCD kijelző bal felső sarkában látható időmérés ikon jelzi az aktuális mérési módot. A mérés leállításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a mérés gombot.


## 7. Adatátvitel DataLoader\*

1. Az egér bal gombjával kattintson kétszer a Sprinter\_Dataloader.exe telepítőprogramon (alapértelmezés szerint a DataLoader program a C:\Program files\Leica-Geosystems mappába lesz telepítve).
2. Dugja be az USB-kábel telefonfügós végét a műszerbe (csatlakozó az elemtártónál), az USB-csatlakozót pedig a számítógépbe.
3. Kapcsolja be a műszert, és várja meg a kettős síphangot. A műszer LCD kijelzőjén megjelenik az USB ikon.
4. Indítsa el a DataLoader programot az alapértelmezett C:\Program files\Leica-Geosystems mappából.
5. A DataLoader programban az egér bal gombjával kattintson az 'USB Connect' gombra. A műszerre vonatkozó összes fontos adat megjelenik a képernyőn.
6. A Data Export ablakban a bal egérgombbal kattintson a 'Data Listing' / 'Field Book' gombra, ha szeretné a műszerből az adatokat a számítógépre letölteni Windows Ms-Excel® formátumban.

 A DataLoader programmal és az RS232 porton keresztüli adatátvitellel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Sprinter CD-ROM\*-on található.

## 8. Ellenőrzés és igazítás

### 8.1 Elektronikus kollimációhiba igazítása

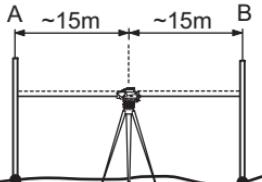


HU

Az „Igazítás” program aktiválása: Menü/Igazítás.

1. lépés: Irányítsa a műszert az A jelű lécre, és nyomja meg a MÉRÉS gombot. Megjelenik a mérés eredménye, az elfogadásához nyomjon ENTER-t.

2. lépés: Irányítsa a műszert a B jelű lécre, és nyomja meg a MÉRÉS gombot. Megjelenik a mérés eredménye, az elfogadásához nyomjon ENTER-t.

Most állítsa fel a Sprinter-t körülbelül 3 m-re az A léctől.

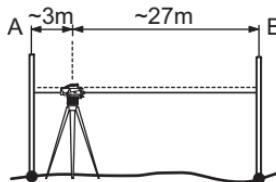


3. lépés: Irányítsa a műszert a B jelű lécre, és nyomja meg a MÉRÉS gombot. Megjelenik a mérés eredménye, az elfogadásához nyomjon ENTER-t.

4. lépés: Irányítsa a műszert az A jelű lécre, és nyomja meg a MÉRÉS gombot. Megjelenik a mérés eredménye, az elfogadásához nyomjon ENTER-t.

Az új elektronikus kollimációhiba kijelezve. Az új korrekció elfogadásához nyomja meg az ENTER gombot, egyébként az ESC gombot, ha nem akarja elfogadni az eredményt.


Az optikai kollimációhiba a szálkereszt igazításával korrigálható.

## 8.2 Szelencés libella

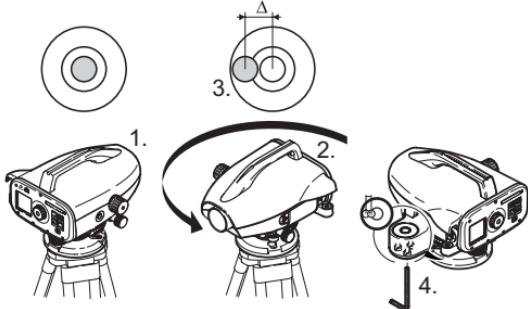

Lépés	Leírás
1.	Színtesse ki a műszert.
2.	Forgassa el 180°-kal.
3.	A buborék helyzetét hozza középre.
4.	A hibát az imbuszkulcs segítségével korrigálja.
	Az 1-es és 4-es lépéseket addig ismételje, amíg a buborék helyzete nem található középen bármilyen távcsökkentés esetén.

## 8.3 Optikai kollimációhiba / szálkereszт igazítása

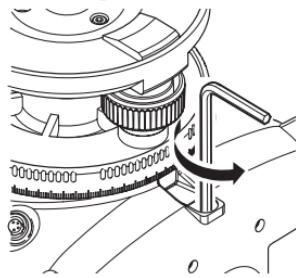

HU

Lépés	Leírás
1.	Forgassa az imbuszkulcsot addig, amíg a tervezett értéket eléri.
2.	Ellenőrizze a kollimációt.

Ha a kollimációs hiba több, mint 3 mm 60 m-en, akkor a kollimációt korrigálni kell.

## 9. Hibaüzenetek

HU

Szám	Hibaüzenet	Intézkedés / hiba oka
E99	Rendszerhiba, forduljon a szervizhez!	Hardverhiba, fájlhiba, igazításhiba vagy beállításhiba miatt a műszer hibásan működik.
E100	Alacsony telepfeszültség!	Cserélje ki az elemeket új elemre vagy feltölött akkumulátora.
E101	Pontszám nem növelhető!	Módosítsa a pontszámot. A maximális pontszám 99999999, és a 8 karakteres karakterek nem végződhet alfabetikus karakterrel.
E102	Túl világos!	Sötétítse a lécet vagy csökkentse a léc megvilágítását vagy árnyékolja a távcsőobjektívet.
E103	Túl sötét!	Világítása meg a léct egyenletesen.
E104	Nincs léc!	Ellenőrizze a célzást.
E105	Érvénytelen bevitel!	Ellenőrizze a bevitelt.
E106	A műszer nem vízszintes!	Állítsa vízszintbe a műszert.
E107	Memória megtelt!	Kapcsolja ki a memóriát, és folytassa a mérést tárolás nélkül, VAGY töltse át a tárolt adatokat külső adatrögzítő eszközre, és folytassa a mérést bekapcsolt belső memoriával, miután a belső memoriában tárolt összes adatot törölte.
E108	Adatfájlhiba!	Adatfájlhiba.
E109	Kevés a memória!	Készüljön fel arra, hogy az adatokat áttöltsé külső adatrögzítő eszközre annak érdekében, hogy a mérést a tárolást bekapcsolva folytassa, miután a belső memoriában tárolt összes adatot törölte.
E110	A célpont túl közel van!	Vigye a műszert vagy a lécet egymástól távolabba.
E111	A célpont túl távol van!	Vigye a műszert vagy a lécet egymáshoz közelebb.
E112	Túl hideg van!	Alljon le a munkával, mert a külső hőmérséklet a műszer üzemi hőmérsékleti tartományán kívül esik.
E113	Túl meleg van!	Alljon le a munkával, mert a külső hőmérséklet a műszer üzemi hőmérsékleti tartományán kívül esik.

Szám	Hibaüzenet	Intézkedés / hiba oka
E114	Érvénytelen mérés!	Ismételje meg a mérést. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze a léc helyzetét, a fordított léc beállítását, a fényviszonyokat a lécnél és a szort fényt, a fókuszálást és a célzást, valamint azt, hogy elég hosszan látszik-e léc vonalkódja a látómezőben.
E115	Hőmérsékletérzékelő hiba!	Takarja le a távcsőobjektivet kézzel, és kapcsolja be a műszert. Hardverkommunikációs hiba.
E116	Igazításhiba!	Végezze el az igazítást lépéseként, ügyelve arra, hogy a műszer vízszintben, a léc pedig függölegesen, normál állásban legyen. A kollimáció a hibajavítási tartományon kívül esik.
E117	Ref.mag.vált. nem lehetséges!	A MAGASSÁG/TÁVOLSÁG gomb lenyomásával váltsan át az alapértelmezett mérési módba, és a Ref.mag. bevitellel módosítsa a referencia pont magasságát.
E119	Léc akadályozva	Nem látszanak elég hosszan a léc vonalkódjai a méréshez.
E120	Képérzékelő-hiba!	Forduljon a szervizhez.
E121	Igazítás fordított léccel nem megengedett!	Ellenőrizze a léc állását és beállítását.
E123	Psz. váltás nem megengedett!	Az ESC gombot lenyomva törölje az üzenetet.

HU

## 10. Működéssel kapcsolatos üzenetek

Üzenet	Intézkedés / megjegyzés
Start folyamatos mérés!	A folyamatos mérés elindul.
Stop folyamatos mérés !	Folyamatos mérés leállítva.
Folyamatos mérés áll!	A folyamatos mérés újraindításához nyomja le 3 másodpercre a mérés gombot. A folyamatos mérés 10 sikertelen mérést követően leáll.
Mérés megszakítva !	Az aktuális mérési folyamat meg lett szakítva.

**HU**

Üzenet	Intézkedés / megjegyzés
Adatletöltés !	Az adatok letöltése a belső memóriából egy külső adattárolóra folyamatban van.
Letöltés kész !	Az adatok letöltése a belső memóriából a külső adattárolóra sikeresen befejeződött.
Nincs adat a memóriában !	Nincs tárolt adat a belső memóriában.
Törlés. Biztos benne?	A felhasználónak meg kell erősítenie, hogy a belső memóriából törölni akarja az adatot (adatok megtékintése módban) / az összes adatot (összes adat törlése módban).
Adat törlőve !	A rendszer megerősíti, hogy az adat vagy az összes adat törlőve lett a belső memóriából.
Nem törlhető !	A referencia pont magassága és a vonalszintézés mérés eredménye nem törlhető egyedülálló adat törlésekor.
Ref.mag. változtat. Biztos benne?	A referencia pont magasságának módosításakor felhasználói megerősítést igénylő kérdés.
Terv.mag. változtat. Biztos benne?	A tervezett magasság módosításakor felhasználói megerősítést igénylő kérdés.
Várj! Fájlrendszerelés !	Ideiglenes és rendszerfájlok tisztítása.
Műszer kikapcsol !	A rendszer kikapcsol.
Homokóra ikon	Várjon! Rendszerfeladat végrehajtása folyamatban.
Mérés célpont !	Célözze meg a léket, és nyomja meg a mérés gombot.
Beállítás...	Rendszerparaméter beállítása folyamatban.
Pontváltás nem teljesült ! Kilép az alkalmazásból ?	A vonalszintézés végrehajtása közbeni kilépés megerősítését kérő üzenet. Fejezte be az aktuális vonalszintézési méréseket, majd lépjön ki az alkalmazásból. Az ENTER gomb lenyomásával kilép az alkalmazásból, az ESC gomb lenyomásával pedig visszatér az aktuális alkalmazáshoz.
Kilép ebből az alkalmazásból?	Az aktuális alkalmazásból való kilépés megerősítését kérő üzenet, az ENTER gomb lenyomásával kilép az alkalmazásból, az ESC gomb lenyomásával pedig visszatér az aktuális alkalmazáshoz.

## 11. Karbantartás és szállítás

### 11.1 Szállítás

#### Szállítás a munkaterületen

Amikor a műszert a munkaterületen szállítja, mindenig a következőképpen járjon el:

- a terméket az eredeti szállítódobozában szállítja,
- vagy az állvány lábait a vállára akasztja, a rajta lévő műszer pedig felfelé áll.

#### Szállítás közötti járművel

Soha ne szállítsa a műszert rögzítés nélkül közötti járműben, mert ütés vagy rázkodás hatásának lehet kitéve. Mindig az eredeti szállítódobozban szállitsa, és rögzítse azt.

#### Szállítás nagyobb távolságra

Amikor a terméket vasúton, repülőn vagy hajón szállítja, mindenig a teljes eredeti Leica Geosystems csomagolást használja, a szállítódobozt és a kartoncsomagolást vagy ennek megfelelőt, hogy megóvja a terméket az ütés és vibráció hatásától.

#### Telepek szállítása

Az akkumulátorok szállítása előtt a termékért felelős személynek biztosítania kell, hogy betartsák a vonatkozó országos és nemzetközi szabályokat és előírásokat. A szállítás előtt lépjön kapcsolatba az illetékes közlekedési vagy szállítási vállalattal.

#### Terepi igazítás

A szállítás után a jelen használati utasításban leírtak szerint ellenőrizze a terepi igazítás paramétereit.

### 11.2 Tárolás

#### Termék

Ügyeljen arra, hogy a termék a megadott hőmérsékleti határértékek között legyen tárolva, különösen nyáron, járműben. Lásd a "13. Műszaki adatok" a hőmérséklet határokkal kapcsolatos információkért.

#### Terepi igazítás

Hosszú időn keresztül történő tárolást követően a termék használatba vétele előtt a jelen használati utasításnak megfelelően ellenőrizze a terepi igazítás paramétereit.

Hosszabb idejű tárolás előtt az esetleges szivárgás veszélye miatt távolítsa el az alkáli elemeket a műszerből.

HU

### 11.3 Tisztítás és száritás

#### Termék és kiegészítők

- Fűja le a port a lencséről.
- Soha ne érintse az üveget az ujjával.
- A tisztításhoz csak száraz, puha, szószermentes ruhát használjon. Szükség esetén nedvesítse be a ruhát vízzel vagy tiszta alkohollal.
- Ne használjon más tisztítószert, mert az megtámadhatja a műanyag részeket.

#### Nedvesség eltávolítása

Száritsa meg a műszert, a szállítódobozt, a habbéléseket és a kiegészítőket (+40 °C alatt), és tisztítsa meg azokat. Ne csomagolja vissza, amíg minden meg nem száradt tökéletesen.

## 12. Biztonsági előírások

### 12.1 Általános bevezetés

#### Leírás

A következő utasítások segítik a termékért felelős személyt és a műszer felhasználóját abban, hogy előre lássák és elkerüljék a működés közben jelentkező veszélyeket.

A termékért felelős személynek gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználók megértsék és betartsák ezeket az előírásokat.

### HU 12.2 Rendeltetés

#### Megengedett használat

- Távolságmérés.
- Mérések tárolása.
- Elektronikus és optikai magasságmérés színtezőláccal.
- Optikai magasságmérés.
- Optikai távolságmérés távmérőszál-leolvasás segítségével.
- Adatkommunikáció külső eszközökkel.

#### Rendeltetéssellenes használat

- A használati utasítás ismerete nélküli használat.
- A megengedett határértékeken kívüli használat.
- A biztonsági rendszerek letiltása.
- A figyelmeztető feliratok eltávolítása.
- A műszer megbontása szerszámokkal, például csavarhúzával, hacsak egyes funkcióknál ezt kifejezetten meg nem engedik.
- A műszer módosítása vagy átalakítása.
- Jogtalán eltulajdonítást követő használat.
- Használat láttható sérülés vagy hiba felismerése után.

- Más gyártótól származó kiegészítők használata a Leica Geosystems előzetes írásos engedélye nélkül.
- Elégletek biztonsági óvintézkedések a munkaterületen, például közúti mérésekknél.
- A műszer közvetlenül a Napba történő irányzása.

#### ÖVATOSAN

A rendeltetéssellenes használat sérülést, üzemzavart vagy károsodást okozhat. A készülékért felelős személy feladata, hogy a felhasználót tájékoztatassa a veszélyekről és azok elkerülésének módjáról. A műszer nem működtethető, amíg a felhasználót nem ottakta ki annak használatáról.

### 12.3 Használati korlátok

#### Környezet

Minden olyan környezetben használható, amely alkalmas tartós emberi tartózkodásra, de nem használható agresszív lékgörű vagy robbanásveszélyes környezetben.

#### VESZÉLY

A termékért felelős személynek kapcsolatba kell lépnie a helyi biztonságtechnikai hatóságokkal és szakértőkkel, mielőtt robbanásveszélyes területen, elektromos létesítmények közelében vagy hasonló helyeken dolgoznának.

### 12.4 Felelősségvállalás

#### A termék gyártója

A Leica Geosystems AG (CH-9435 Heerbrugg) – a továbbiakban Leica Geosystems – a felelős a terméknak a használati utasítással és az eredeti kiegészítőkkel együtt történő biztonságos szállításáért.

**A nem Leica Geosystems által gyártott kiegészítők gyártói**  
A nem Leica Geosystems által gyártott kiegészítők gyártói felelősek termékeik biztonságos kialakításáért és a biztonsági előírások csatolásáért, valamint felelősek azért is, hogy az általuk gyártott kiegészítők biztonságosan használhatók a Leica Geosystems termékével.

### **A műszer felügyeletével megbízott személy**

A műszer felügyeletével megbízott személy feladatai:

- Tisztában kell lennie a termékre vonatkozó biztonsági előírásokkal és a használati utasítás tartalmával.
- Ismernie kell a helyi baleset-megelőzési és biztonsági szabályokat.
- Haladéktalanul tájékoztatnia kell a Leica Geosystems céget, ha a termék vagy az alkalmazások megbízhatatlanná válnak.

### **⚠️ ÓVATOSAN**

A termékért felelős személynek biztosítania kell, hogy a terméket az előírásoknak megfelelően használják. Ez a személy felelős a felhasználók kiképzéséért és a műszer használat közbeni megovásárért is.

## **12.5 A használat veszélyei**

### **⚠️ ÓVATOSAN**

Az utasítások ismeretének hiánya vagy azok hiányos ismerete helytelen vagy rendeltetésellenes használatra vezethet, amely súlyos balesetet, illetve anyagi, gazdasági vagy környezeti károkat okozhat.

### **Óvintézetek:**

Minden felhasználónak be kell tartania a gyár által előírt biztonsági előírásokat és a termékér felelős személy utasításait.

### **⚠️ FIGYELMEZTETÉS**

Figyelje, hogy nem tapasztal-e hibás mérési eredményeket a termék leesése, helytelen használata, módosítása, hosszú tárolása vagy szállítása után.

### **Óvintézetek:**

Végezzen rendszeresen ellenőrző méréseket és hajtsa végre a használati utasításban leírt terépi igazítást, különösen a fontos mérési feladatok előtt és után, illetve bármilyen rendellenes használatot követően.

### **⚠️ VESZÉLY**

Elektromos létesítmények, például erősáramú légyvezetékek vagy villamosvasutak közelében a színtezőlécek használata az áramütés veszélyével járat.

### **Óvintézetek:**

Tartson biztonságos távolságot az elektromos létesítményektől. Amennyiben ilyen környezetben kell dolgoznia, először vegye fel a kapcsolatot az elektromos létesítményekért felelős biztonságtechnikai hatósággal, és kövesse az előírásait.





### FIGYELMEZTETÉS

A közvetlen közelben található mágneses mezők (pl. transzformátorok, olvasztókemencék) befolyásolhatják a kompenzátor működését, és mérési hibákat okozhatnak.

#### Óvintézkedések:

Erős mágneses környezetben történő mérésnél mindenig ellenőrizze az eredmény valószerűségét.



### FIGYELMEZTETÉS

**HU** Legyen óvatos, ha nappal szemben használja a műszert, mert a távcsőben nagyítólencse található, amely szemsérülést vagy a műszer meghibásodását okozhatja.

#### Óvintézkedések:

Ne célozzon közvetlenül a Napba.



### ÓVATOSAN

Építési helyszíneken végzett munkáknál, például kitűzéseknel, ügyelni kell a környezeti feltételek (akadályok, munkagödrök, forgalom stb.) miatti fokozott balesetveszélyre.

#### Óvintézkedések:

A termékkel felelős személynek kell gondoskodnia arról, hogy az összes felhasználó tisztában legyen a veszélyekkel.



### ÓVATOSAN

A munkaterület nem kellő biztosítása veszélyes helyzeteket idézhet elő, például forgalomban, építési területen vagy ipari létesítményeknél.

### Óvintézkedések:

Minden ellenőrzéshez, hogy a munkaterület megfelelően biztosítva van-e. Mindig tartsa be a munkavédelmi előírásokat és a közlekedési szabályokat.

#### ÓVATOSAN

Ha beltéri használatra szánt számítógépet a terepen használnak, az az áramütés veszélyével járhat.

#### Óvintézkedések:

Tartsa be a számítógép gyártójának a Leica Geosystems termékeivel együtt való terépi használatra vonatkozó előírásait.

#### FIGYELMEZTETÉS

Amennyiben a termékhez tartozó kiegészítők nincsenek megfelelően rögzítve, mechanikai rázkódás (pl. szellőkés vagy eldőlés) hatására a termék károsodhat vagy személyi sérülést okozhat.

#### Óvintézkedések:

A műszer beállításakor ügyeljen arra, hogy az összes kiegészítő megfelelően legyen felszerelve és rögzítve.

Kerülni kell, hogy a termék mechanikai feszültségnek legyen kitéve.

#### FIGYELMEZTETÉS

Amennyiben a mérésnél kitámasztott függőleges léctet használunk, akkor minden megvan a veszélye annak, hogy pl. szellőkés hatására a léc eldől, és kárt vagy személyi sérülést okoz.

#### Óvintézkedések:

Soha ne hagyja a kitámasztott függőleges léctet felügyelet nélkül (álljon valaki a lécnél).



## ÓVATOSAN

Kiegészítők (pl. rúd, léc) használata esetén megnő a villamcsapás veszélyének a kockázata.

### Óvintézkedések:

Ne használja a terméket viharban.



## FIGYELMEZTETÉS

A műszer használata közben megvan a veszélye annak, hogy annak forgó részei bekapják a végtagokat, a hosszú hajat vagy egyes ruhadarabokat.

### Óvintézkedések:

Tartson biztonságos távolságot a forgó részektől.



## ÓVATOSAN

A termék felnyitása után a következő tevékenységek áramütést okozhatnak:

- Áram alatti részek megérintése.
- A termék használata nem megfelelő javítási kísérletet követően.

### Óvintézkedések:

Ne nyissa ki a terméket. A terméket kizárolag a Leica Geosystems hivatalos szervize javíthatja.



## ÓVATOSAN

A Leica Geosystems által nem jóváhagyott akkumulátorok károsodhatnak töltés vagy kisütés közben. Az akkumulátorok kiguylladhatnak vagy felrobbanhatnak.

### Óvintézkedések:

Kizárolag a Leica Geosystems által jóváhagyott akkumulátorokat használjon.



## ÓVATOSAN

A Leica Geosystems által nem ajánlott töltő tönkreteheti az akkumulátorokat. Tüzet vagy robbanást okozhat.

### Óvintézkedések:

Az akkumulátorok töltéséhez kizárolag a Leica Geosystems által ajánlott töltőt használjon.



## FIGYELMEZTETÉS

Szállítás vagy az akkumulátorok ártalmatlanítása közben fellépő mechanikai hatások tűzveszélyt okozhatnak.

### Óvintézkedések:

A termék szállítása vagy ártalmatlanítása előtt merítse le az akkumulátorokat.

Az akkumulátorok szállítása előtt a termékért felelős személynek biztosítania kell, hogy betartsák a vonatkozó országos és nemzetközi szabályokat és előírásokat. A szállítás előtt lépjen kapcsolatba az illetékes közlekedési vagy szállítási vállalattal.



## ÓVATOSAN

Nagy mechanikai igénybevétel, magas környezeti hőmérséklet vagy folyadék alá merítés az akkumulátor szivárgását, tüzet vagy robbanását okozhat.

### Óvintézkedések:

Óvjá az akkumulátorokat a mechanikai hatásuktól és a magas környezeti hőmérséklettől. Ne ejtse vagy merítse az akkumulátorokat folyadékba.

HU



## ÓVATOSAN

A rövidre zárt akkumulátorok túlmelegedhetnek, és sérülést vagy tüzet okozhatnak. A rövidre záras bekövetkezhet például akkor, ha az akkumulátorot zsebre rakja, és ott ékszerrel, kulccsal vagy egyéb fémes tárggyal érintkezik.

### Óvintézkedések:

Ügyeljen arra, hogy az akku érintkezői ne érjenek fémtárgyakhoz.



## FIGYELMEZTETÉS

A hosszan tartó tárolás károsíthatja az akkumulátort, illetve csökkentheti az élettartamát.

HU

### Óvintézkedések:

Hosszabb tárolás esetén az élettartam megőrzése érdekében rendszeresen töltse újra az akkumulátort.



## ÓVATOSAN

A termék nem megfelelő ártalmatlanítása a következőket vonhatja maga után:

- A műanyag alkatrészek elégetésekor egészségre káros, mérgező gázok keletkezhetnek.
- Ha az akkumulátorok megsérülnek vagy erősen felmelegednek, akkor felrobbanhatnak és mérgezést, égesi sérülést, korroziót vagy környezetszennyezést okozhatnak.
- A termék nem előírásszerű ártalmatlanítása esetén a termék illetéktelenek kezébe kerülhet, akik szabálytalanul használva azt, súlyos sérülést okozhatnak maguknak és másoknak, illetve szennyezhetik a környezetet.



## Óvintézkedések:

A terméket tilos a háztartási hulladékkel együtt kidobni.

A készülék ártalmatlanítását az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.

Ügyeljen arra, hogy a műszerhez illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

A termékre vonatkozó kezelési és hulladékkezelési tájékoztatót letölthetők a Leica Geosystems honlapjáról: <http://www.leica-geosystems.com/treatment>, vagy igényelhetők a Leica Geosystems forgalmazójától.



## ÓVATOSAN

A terméket kizárolag a Leica Geosystems hivatalos szervize javíthatja.

## 12.6 Elektromágneses kompatibilitás

### Leírás

A elektromágneses kompatibilitás alatt a termék azon képessége értendő, hogy zavarmentesen működik olyan környezetben is, ahol elektromágneses sugárzás van vagy elektrosztatikus kisülések vannak, és nem sugároz más műszerre káros elektromágneses sugárzást.



## ÓVATOSAN

Az elektromágneses sugárzás megzavarhatja más készülékek működését.

Noha a termék ebben a vonatkozásban kielégíti a rá vonatkozó előírásokat és szabványokat, a Leica Geosystems nem zárhatja ki teljesen, hogy esetleg megzavarhatja más berendezések működését.



## FIGYELMEZTETÉS

Más berendezések zavarásának a kockázata különösen akkor áll fenn, ha a terméket más gyártótól származó kiegészítőkkel együtt használja, például számítógépekkel, adó-vevő készülékekkel, nem szabványos kábelekkel vagy külső akkumulátorokkal.

### Óvintézkedések:

Kizárolag a Leica Geosystems által ajánlott felszereléseket és kiegészítőket használjon. Más termékekkel való együttes használat esetén azoknak szigorúan meg kell felelniük az irányelvek és szabványok előírásainak. Számítógépek és adó-vevők használata esetén külön figyelmet kell fordítani a gyártó elektromágneses kompatibilitással kapcsolatban között tájékoztatására.



## FIGYELMEZTETÉS

Az elektromágneses sugárzás okozta zavarok téves méréseket eredményezhetnek.

Noha a termék ebben a vonatkozásban kielégíti a rá vonatkozó előírásokat és szabványokat, a Leica Geosystems nem záráhatja ki teljesen, hogy a műszert erős elektromágneses sugárzás megzavarhatja, például rádióadók, adó-vevők vagy dízelgenerátorok közelében.

### Óvintézkedések:

Mindig ellenőrizze az ilyen körülmények között mért adatok valószerűségét.



## ÓVATOSAN

Amennyiben a műszer úgy üzemel, hogy a hozzá csatlakozó kábeleknek csak az egyik vége van bedugva (például külső tápkábel, adatkábel), akkor túlléphetik az elektromágneses sugárzás megengedett határértékét, és ez károsan hathat más termékek működésére.

### Óvintézkedések:

Amikor a műszert használja, a csatlakozó kábelek (például külső akkumulátorhoz, számítógéphez) a minden végén legyenek csatlakoztatva.

HU

## 12.7 FCC Megállapodás, USA-ban alkalmazva .



### ÓVATOSAN

Ez az eszköz tesztelve lett és eleget tesz a Class B digitális eszköz határozatainak az FCC szabályainak 15-ös része értelmében.

Ezek a korlátozások a káros interferencia elleni indokolt védelmet szolgálják, ha a berendezést lakókönyezetben működtetik.

HU

Ez a berendezés rádióhullámú energiát fejleszt, használ és bocsát hat ki, és ha nem az előírásoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban.

Ugyanakkor nem lehet garantálni, hogy egyes esetekben nem okoz interferenciát.

Ha a berendezés mégis káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben, amelyet a felhasználó a készülék ki- és bekapcsolásával állapíthat meg, akkor a következő intézkedésekkel próbálhatja meg kiküszöbölni az interferenciát:



- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a műszer és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést másik áramkör konnektorába, mint amin a vevőkészülék van.
- Lépjön kapcsolatba a forgalmazóval vagy szakképzett rádió-/televízió-műszerésszel.



### ÓVATOSAN

A készülék olyan módosítása nyomán, amelyet a Leica Geosystems nem hagyott előzetesen jóvá írásban, a felhasználó jogosulatlan válháti a készülék használatára.

### Címke

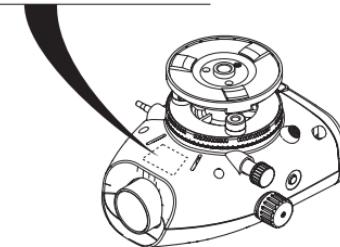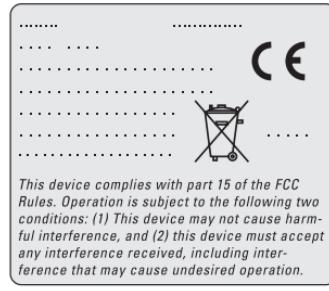

## 13. Műszaki adatok

Magasságmérés	Szórás km-ként, kétszer mérve (ISO 17123-2): <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronikus mérés vonalkódos Sprinter alumínium színtezőléccel:<ul style="list-style-type: none"><li>1,0 mm (Sprinter 250M)</li><li>1,5 mm (Sprinter 150/150M)</li></ul></li><li>Optikai mérés standard alumínium számjelzéses színtezőléccel: 2,5 mm</li><li>Szórás egyszeri színtezőléces mérésnél: 0,6 mm (elektronikus) és 1,2 mm (optikai) 30 m-en</li></ul>
Távmérés pontossága (szórás)	10 mm, ha D<= 10 m Távolság m-ben x 0,001, ha D>10 m
Mérési tartomány	Távolságmérés elektronikus méréssel, standard alumínium vonalkódos léccel: 2 m és 100 m között.
Optikai – legrövidebb fókusztávolság	50 cm
Mérési idő, egy mérés (elektronikus)	Tipikusan 3 másodperc vagy kevesebb normál nappali megvilágításnál; hosszabb mérési idő szükséges egységesen homályos fényviszonyoknál (20 lux).
Szelencés libella	Szelencés libella érzékenysége: 10'/2 mm
Kompenzátor	Mágneses csillapítású ingás kompenzátor elektronikus tartomány-ellenőrzéssel <ul style="list-style-type: none"><li>Tiltás figyelmeztetés tartománya (elektronikus): <math>\pm 10'</math></li><li>Kompenzátor tartománya (mechanikai): <math>\pm 10'</math></li><li>Beállítási pontosság: 0,8" max. (szórás)</li><li>Mágneses mező érzékenysége: &lt; 10" (Irányzóvonal-eltérés vízszintes állandó mágneses mezőben, max. 5 gauss mezőerősségnél)</li></ul>
RS232 port*	RS232 kábel csatlakoztatásához (külső akkumulátor és személyi számítógép / adattároló egységgel való kommunikáció).
Telefondugós port*	A számítógéphez csatlakozó USB-kábel csatlakozóaljzata.

HU

Belső tárolómemória*	Kapacitás: max. 1000 pont.
Adatátvitel*	Program: DataLoader az USB-hez, Leica Geo Office és HyperTerminal az RS232 porthoz, Windows® alkalmazással
Tápegység	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: belső telep</li> <li>Sprinter 150M/250M: belső telep és külső forrás RS232 porton keresztül.</li> </ul>
Aramforrás	Belső telep: AA szárazelem, 4 x 1,5 V; áramellátás RS232 porton keresztül: Névleges feszültség 12 V  , feszültségtartomány 4 - xx V  , GEV71 tápkábel 12 V-os autóakkuhoz; áram névleges teljesítménye max. 300 mA.
LCD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Típus: monokróm kijelző háttérvilágítással</li> <li>Mérete: 128 x 104 pixel</li> </ul>
Távcső	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagyítás (optikai): 24 x</li> <li>Szabad objektívátmérő: 36 mm</li> <li>Tisztta objektívnyílás: 2 °</li> <li>Sokszorozási tényező: 100</li> <li>Összeadó-állandó: 0</li> </ul>
Vízszintes kör	Bemetszés: Műanyag vízszintes kör 360° (400 gon). Beosztás és számskála felbontása 1° (felső skála) és 50 gon köz (alsó skála)
Oldalhajtás	Folyamatos vízszintes kettős hajtás
Rendszer	<ul style="list-style-type: none"> <li>MMI-képes</li> <li>Mérés / alkalmazások</li> <li>Billentyűzet: 5 gumigomb</li> </ul>
Hőmérsékleti tartomány	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzemri hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között</li> <li>Tárolási hőmérséklet: -40 °C és +70 °C között</li> </ul>

<b>Környezeti specifikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Víz, por és homok elleni védelem: IP55 (IEC 60529)</li> <li>Pára elleni védelem: max. 95% páratartalom, nincs páralecsapódás. A páralecsapódás hatásai elleni védekezésül rendszeresen száritani kell a műszert.</li> </ul>
<b>Méretek</b>	<p>Műszer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hossza (teljesen kihúzott okulárral együtt) 219 mm</li> <li>Szélessége (a fókuszáló hajtás különböző szélétől a szelencés libella tartójának különböző részeihez) 196 mm</li> <li>Magasság (fogantyúval és kihúzott alaplemezzel együtt) 178 mm</li> </ul> <p>Szállítódoboz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hossza 400 mm</li> <li>Szélessége 220 mm</li> <li>Magassága 325 mm</li> </ul>
<b>Súly</b>	2,55 kg (a 4 AA elemmel együtt)

HU

## 14. Nemzetközi garancia, szoftverlicenc-szerződés

### Nemzetközi garancia

A nemzetközi garancia letölthető a Leica Geosystems AG weboldaláról a <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> címről vagy meg lehet kapni a Leica Geosystems forgalmazójától.

### Szoftverlicenc-szerződés

HU

A termék előre telepített szoftvert tartalmaz, vagy a szoftvert adathordozón mellékeltek, vagy a Leica Geosystems jóváhagyásával letölthető az internetről. A szoftver szerzői és egyéb joggal védett, és használatát a Leica Geosystems szoftverlicenc-szerződése szabályozza, amely többek között kiterjed a licenc hatálýára, a garanciára, a szellemi tulajdonjogokra, a felelősséggel korlátozására, az egyéb szavatosságok kizáráására, az irányadó jogra és a bírósági illetékesség meghatározására. Ugyeljen arra, hogy a Leica Geosystems szoftverlicenc-szerződés feltételeit mindenkor maradéktalanul betartsa.

A licencszerződés minden termék mellett megtalálható, de letölthető a Leica Geosystems honlapjáról, a <http://www.leica-geosystems.com/swlicense> címről, és kérni lehet a Leica Geosystems forgalmazójától is.

A szoftvert kizárolag akkor telepítheti és használhatja, ha elolvasta és elfogadta a Leica Geosystems szoftverlicenc-szerződését. A szoftver vagy valamely elemének telepítése és használata maga után vonja, hogy a licencszerződés minden feltételét elfogadta. Amennyiben nem ért egyet a licencszerződés egy részével vagy egészével, akkor

nem töltetheti le, nem telepítheti és nem használhatja a szoftvert, és azt a vásárlást követő 10 (tíz) napon belül a hozzá tartozó dokumentációval és a vásárlást igazoló nyugtalval együtt vissza kell küldenie annak a forgalmazónak, akitől a terméket vásárolta, hogy a teljes vételárat visszakapja.

## 15. Index

### A

#### A műszer üzembe helyezése

Céltárgy fókuszálás ..... 3

Okulár igazítás ..... 3

Szintezés ..... 3

Adatmenedzser ..... 7

Adatokkal kapcsolatos szimbólumok a kijelzőn ..... 6

Adatátvitel ..... 15

#### Akkumulátor

Elemcseré ..... 3

Elemtartó ..... 2

AutoKikapcsolás ..... 8

### Á

Átlag ..... 8

Átviteli sebesség ..... 8

<b>B</b>	
Bekapcsolás .....	3
Bevágás és töltés .....	5, 11
Beállítások .....	8
BF .....	5, 7, 13
BFFB .....	5, 6, 7, 14
BIF .....	4, 5, 7, 12
<b>D</b>	
DataLoader .....	15
dH .....	5
<b>E</b>	
Elektronikus kollimációhiba igazítása .....	16
Ellenőrzés és igazítás .....	16
<b>F</b>	
Fordított léc .....	7
<b>H</b>	
Hibaüzenetek .....	18
Háttérvilágítás .....	8
<b>I</b>	
Időmérés .....	14
<b>Időzítő</b> .....	8
<b>Igazítás üzemmód</b> .....	5
<b>Ikonok</b> .....	6
<b>Irányzék</b> .....	2
<b>K</b>	
Karakterek .....	9
Kerekítés .....	8
Kezelőfelület .....	4
Kiegészítők .....	3
Kontraszt .....	8
Közbenső leolvasás .....	7
<b>L</b>	
LCD kijelző .....	2
<b>M</b>	
Magasság- és távolságmérés .....	9
Magasságkülönbség és redukált magasság mérése .....	10
MENÜ .....	5
Menübeállítás .....	7
MÉRÉS .....	4
Mértékegység .....	8
Mérés üzemmód .....	5

Mérésekkel kapcsolatos szimbólumok a kijelzőn .....	6	Rögzítés .....	7
Módok .....	5		
Működés .....	9	<b>S</b>	
Működési üzenetek .....	19	Szelencés libella .....	2, 17
<b>N</b>		Szimbólumok .....	1
Nyelv .....	8	Szálkereszт igazitása .....	17
<b>O</b>		Szállítás .....	21
<b>HU</b> Okulár .....	2	Szállítódoboz tartalma .....	2
Optikai kollimációhiba .....	17	Síp .....	8
<b>P</b>			
Parallaxiscavar .....	2	<b>T</b>	
Pontszám (Psz.) .....	9	Talpcavar .....	2
Pontszám növelése .....	9	Talplemez .....	2
Program .....	7	Terv.mag. bevitel .....	7
PSZ bevitel .....	7	Tervezett magasság (Terv.mag.) .....	9
<b>R</b>		Tiltás figyelmeztetés .....	8
Ref.mag. bevitel .....	7	Tisztítás és száritás .....	21
Referenciapont magassága (Ref.mag.) .....	9	Tárolás, raktározás .....	21
RS232 .....	8		
Részegységek .....	2		

# Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά)

## 1. Εισαγωγή

### Αγορά

Νέα ηλεκτρονική αεροστάθμη Leica Geosystems - Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Είναι σχεδιασμένο για να κάνουν τη χωροστάθμιση ευκολότερη και γρηγορότερη, σε οποιοδήποτε πεδίο κατασκευών.

### Προϊόν



Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες ασφαλείας για τη ρύθμιση και λειτουργία του προϊόντος. Δείτε το κεφάλαιο "12. Οδηγίες ασφαλείας" για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

### Στοιχεία προϊόντος

Το μοντέλο και το serial number του προϊόντος που έχετε στα χέρια σας αναγράφεται στο προϊόν.

Εισάγετε το μοντέλο και το serial number στο παρόν εγχειρίδιο και αναφέρετε το πάντοτε όταν απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο εργαστήριο Service του αντιπροσώπου σας ή στη Leica Geosystems.

Τύπος: \_\_\_\_\_ Serial no.: \_\_\_\_\_

### Εγκυρότητα του εγχειρίδιου

Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα μοντέλα Sprinter 150/150M/250M.

☞ Τα κεφάλαια που ισχύουν μόνο για τα μοντέλα 150M/250M επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (\*).

### Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων

εταιρειών τους.

 
### Διαθέσιμα στοιχεία

Ονομασία	Περιγραφή
Sprinter 150/150M/ 250M Εγχειρίδιο χρήσης	Όλες οι οδηγίες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος στο βασικό του επίπεδο περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Περιέχει συνοπτικά τεχνικά στοιχεία και οδηγίες ασφαλείας του οργάνου.

EL


### Σύμβολα

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν την παρακάτω σημασία:




### KΙΝΔΥΝΟΣ

 Ενδεικτικό επικίνδυνης κατάστασης που αν δεν αποφευχθεί θα καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Προειδοποίηση μιας πιθανής σοβαρής κατάστασης που αν δεν αποφευχθεί θα καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

 Ενδεικτικό μιας πιθανής επικίνδυνης κατάστασης ή ακατάλληλης χρήσης που αν δεν αποφευχθεί μπορεί να οδηγήσει σε μικρή ή μεγάλη καταστροφή του προϊόντος.




Σημαντικές παράγραφοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να βοηθήσουν στη σωστή χρήση του εξοπλισμού.

## Πίνακας περιεχομένων

1.	Εισαγωγή .....	1
2.	Μέρη του οργάνου .....	2
3.	Προετοιμασίες μέτρησης .....	3
4.	Περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη .....	4
5.	Χαρακτήρες .....	9
6.	Λειτουργία .....	9
<b>EL</b>	<b>7. Μεταφορά δεδομένων DataLoader*</b> .....	<b>15</b>
	8. Έλεγχος & Συνόρθωση .....	16
	9. Μηνύματα σφάλματος .....	18
	10. Μηνύματα λειτουργίας .....	19
	11. Φροντίδα και μεταφορά .....	21
	12. Οδηγίες ασφαλείας .....	22
	13. Τεχνικά στοιχεία .....	29
	14. Διεθνής εγγύηση, άδεια λογισμικού .....	32
	15. Περιεχόμενα .....	32

## 2. Μέρη του οργάνου

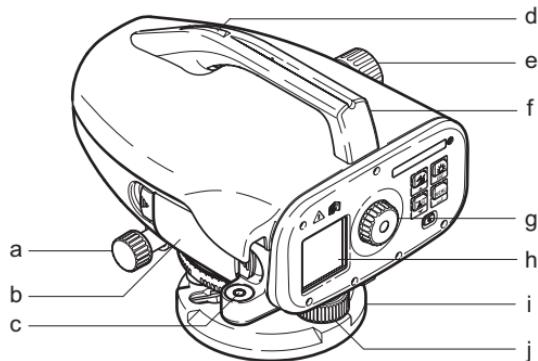

- |                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) Κοχλιας οριζόντιας κίνησης                                      | f) Χερούλι           |
| b) Θήκη μπαταρίας με διασύνδεση βύσματος τηλεφώνου για καλώδιο USB | g) Προσοφθάλμιο      |
| c) Σφαιρική αεροστάθμη                                             | h) LCD οθόνη         |
| d) Χονδρική σκόπευση                                               | i) Βάση στήριξης     |
| e) Κοχλιας εστίασης                                                | j) Βάσεις τρικοχλίου |

### Η θήκη περιλαμβάνει

Sprinter, μπαταρίες (4x), κλειδί Άλεν, εγχειρίδιο χρήσης, ιμάντας, CD-ROM\* (συμπ. DataLoader), καλώδιο USB\*.

## Παρελκόμενα

Τρίποδας, σταδία αλουμινίου (ανάλογα με την περιοχή), σταδία από υαλονήματα (για την επίτευξη ακριβείας 0,7 mm με το Sprinter 250M). (Πραισιρετικά: σκίαστρο, 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτιστής)

## 3. Προετοιμασίες μέτρησης

### 3.1 Άλλαγή μπαταρίας

Εισάγετε 4 μπαταρίες ΑΑ σύμφωνα με τις ενδείξεις θετικού και αρνητικού πόλου που αναγράφονται στο καπάκι.

☞ Χρησιμοποιείτε πάντοτε 4 καινούργιες μπαταρίες!

☞ Μη χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες μαζί.

☞ Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες από διαφορετικούς κατασκευαστές και διαφορετικών τύπων.

### 3.2 Εγκατάσταση οργάνου

#### Οριζοντίωση

- Ανοίξτε το τρίποδα. Επεκτείνετε τα πόδια του τρίποδα στο επίθυμη ήτού ύψος και οριζοντιώστε περίπου τον τρίποδα. Βεβαιωθείτε ότι ο τρίποδας είναι σταθερά τοποθετημένος στο έδαφος.
- Τοποθετήστε και βιδώστε το όργανο πάνω στον τρίποδα με τη βίδα που υπάρχει κάτω από την κεφαλή του τρίποδα.
- Χρησιμοποιήστε τα πόδια του τρίποδα για το κεντράρισμα και οριζοντιώστε του οργάνου.

#### Προσαρμογή προσοφθάλμιου

Στοχεύστε με το τηλεσκόπιο σε μια φωτεινή επιφάνεια. Στρέψτε τον κοχλία του προσοφθάλμου μέχρι να εμφανιστεί το σταυρόνημα καθαρά.

## Εστίαση στόχου

Χρησιμοποιείστε το τηλεσκόπιο να στοχεύσετε στη σταδία.

Στρέψτε τον κοχλία οριζόντιας μικρομετακίνησης μέχρι να στοχεύσετε στο κέντρο της σταδίας και μετά στρέψτε τον κοχλία εστίασης για να εστίασετε στη σταδία. Βεβαιωθείτε ότι το ειδωλο της σταδίας και το σταυρόνημα είναι ευκρινή ή διακριτά.

#### Power ON

Το όργανο είναι έτοιμο για μετρήσεις.



☞ Τεχνικές συμβουλές:

- Πρώτα ελέγχετε και διορθώστε τα σφάλματα οπτικού και ηλεκτρονικού σκοπευτικού άξονα και οριζοντιώστε του οργάνου και στη συνέχεια τη σταδία: πριν αρχίσετε τις εργασίες στο πεδίο, μετά από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης και μετά από μεγάλης διάρκειας μεταφορά του οργάνου.
- Διατηρείτε τα οπτικά του οργάνου καθαρά Η σκόνη στο φακό μ πορεί να περιορίσει τη δυνατότητα μέτρησης.
- Πριν αρχίσετε την εργασία, αφήστε το όργανο να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 2 λεπτά ανά °C θερμοκρασιακής διαφοράς).
- Αποφύγετε τη μέτρηση πίσω από τζάμι.
- Η σταδία πρέπει να είναι εντελώς ανοικτή και σωστά στερεωμένη.
- Πιάνοντας το επάνω 1/3 του τρίποδα, μπορείτε να αποσβέσετε τους κραδασμούς που υφίσταται το όργανο λόγω του αέρα.
- Χρησιμοποιήστε το σκίαστρο φακού για να καλύψετε τον αντικειμενικό φακό όταν ο φωτισμός εμποδίζει τη μέτρηση.
- Φωτίστε την περιοχή μέτρησης στη σταδία.

EL

## 4. Περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη

EL

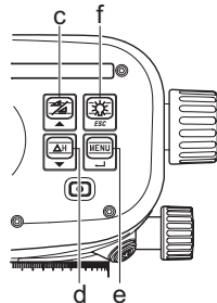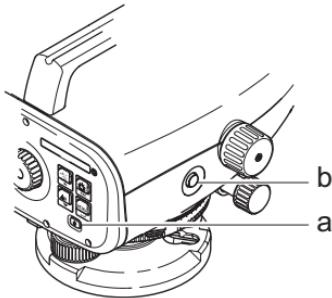

Πλήκτρα	Σύμβολο	1 <sup>ου</sup> επιπέδου λειτουργίες	2 <sup>ου</sup> επιπέδου λειτουργίες
a) On/Off		Άνοιγμα/Κλείσιμο	Όχι
b) MEAS		Σκανδάλη μέτρησης	Πλήγματε και κρατήστε την πατημένη επί 3 δευτερόλεπτα για να αρχίσει/ σταματήσει η επαναληπτική μέτρηση / μέτρηση με χρονομετρητή*
c) Ύψος / Απόσταση		Εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης ύψους και απόστασης στην οθόνη	Μετακίνηση κέρσορα επάνω (στο Μενού / Ρυθμίσεις), εναλλαγή μεταξύ ύπνουσης σκόπευσης I και εμπροσθοσκόπευσης F στο πρόγραμμα ή γραμμής οριζοντιώσης BIF*

Πλήκτρα	Σύμβολο	1 <sup>ου</sup> επιπέδου λειτουργίες	2 <sup>ου</sup> επιπέδου λειτουργίες
d) ΔΗ		Μέτρηση υψομετρικής διαφοράς και υψομέτρου	Μετακίνηση κέρσορα επάνω (στο Μενού / Ρυθμίσεις)
e) MENOY		Ενεργοποίηση και επιλογή ρυθμίσεων	Πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση
f) Φωτισμός		Φωτισμός οθόνης LCD	Πλήκτρο ESC για απόρριψη τερματισμού προγράμματος / εφαρμογής ή για έξοδο από τη ρύθμιση (στο Μενού / Ρυθμίσεις)

EL

#### Πεδία

MEAS	Μέτρηση
MENU	MENOY
ADJ	Μενού συνόρθωσης
TRK	Επαναληπτική μέτρηση
SET	Ρυθμίσεις

		BF γραμμή οριζοντίωσης *
		BFFB γραμμή οριζοντίωσης *
		BIF γραμμή οριζοντίωσης *
		Kοπή & Συμπλήρωση *
		Υψομετρική διαφορά
		Ενεργοποίηση μέτρησης διαστήματος / χρονομετρητή *

## Εικόνες

	Φωτισμός οθόνης LCD ενεργ/νος
	Μέτρηση σε ορθή σταδία
	Μέτρηση σε ανάστροφη σταδία
	Σύνδεση εξωτερικής τροφοδοσίας *

## ΕΙΚ. Σύμβολα οθόνης μετρήσεων και οθόνης δεδομένων

PID: / SAID:	Όνομα σημείου * / Όνομα σημείου αναφοράς *
BM:	Υψόμετρο σημείου αναφοράς
ΔΗ:	Υψομετρική διαφορά
Υψόμ:	Υψόμετρο
Πρ. Υψ.:	Πρότυπο Υψόμετρο *

	Εικονίδιο μπαταρίας διάφορων καταστάσεων φόρτισης
	Αποθήκευση δεδομένων σε εσωτερική μνήμη *
	Προειδοποίηση απώλειας οριζόντιωσης απενέργ.

	Μετρηθέν ύψος σταδίας
	Μετρηθείσα απόσταση
	Μέση υψομετρική διαφορά στο BFFB *
	Συμπλήρωση / αύξηση ύψους μέχρι το πρότυπο υψόμετρο *
	Κοπή / μείωση ύψους μέχρι το πρότυπο υψόμετρο *

## Ρυθμίσεις μενού

Μενού	Επιλογές (υποεπιλογές)	Περιγραφή
1. Πρόγραμμα*	Γραμμή οριζοντίωσης (BIF, BF, BFFB)	Επιλέξτε τη μέθοδο γραμμής οριζοντίωσης. ☞ Η σειρά σκόπευσης και μέτρησης στη γραμμή οριζοντίωσης υποδεικνύεται με επισήμη αντη του άλφαβήτου των αντίστοιχων εικονιδίων γραμμής οριζοντίωσης.
	Κοπή & Συμπλήρωση ↘ ↗	Εφαρμογή Κοπή & Συμπλήρωση.
2. Ενδιάμεση σκόπευση*	ON/OFF	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ενδιάμεσης σκόπευσης στη BIF γραμμή οριζοντίωσης.
3. Εισαγωγή PID*	Εισαγωγή ονόματος σημείου χρήστη.	
4. Εισαγωγή BM	Εισαγωγή υψομέτρου αναφοράς.	
5. Εισαγωγή Πρ. Υψ.*	Εισαγωγή πρότυπου υψομέτρου στην εφαρμογή Κοπή & Συμπλήρωση.	
6. Διαχ. Δεδομ.*	Δείτε δεδομ.	Εμφάνιση καταγεγραμμένων δεδομένων / διαγραφή καταγεγραμμένων δεδομένων πατώντας το τηλήκτρο ENTER.
	Κατέβασμα δεδ. (GSI / ASCII)	Μεταφορά καταγεγραμμένων δεδομένων σε H/Y μέσω RS232, σε μορφή GSI-8 ή ASCII.
	Διαγραφή όλων των δεδομένων	Διαγραφών όλων των καταγεγραμμένων δεδομένων στη μνήμη του οργάνου / εσωτερική μνήμη.
7. Καταγραφή*	Μνήμη	Καταγραφή μέτρησης στη μνήμη του οργάνου / εσωτερική μνήμη. ☞ Στην εφαρμογή γραμμής οριζοντίωσης, η Καταγραφή πρέπει να ρυθμιστεί πριν από την πρώτη μέτρηση οπισθοσκόπευσης.
	Off	Η μέτρηση δεν αποθηκεύεται.
	Εξωτ.	Καταγραφή μέτρησης σε έξωτερη συσκευή σε μορφή GSI-8 μέσω καλωδίου RS232.
8. Συνόρθωση	Πρόγραμμα συνόρθωσης.	
9. Ανάστροφη σταδία	ON [Ανάστροφη], OFF [Όρθια], AUTO [αυτόματη αναγνώριση προσανατολισμού σταδίας]	Ρύθμιση λειτουργίας αναγνώρισης του προσανατολισμού της σταδίας.

EL

Μενού	Επιλογές (υποεπιλογές)	Περιγραφή
10. Ρυθμίσεις	Αντίθεση (10 επίπεδα)	Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης LCD.
	Μονάδα (M, Int. ft, US ft, Φτσες 1/16 inch)	Ρύθμιση μονάδας.
	Αυτ. κλείσιμο (Ανοιχτό 15° / Κλειστό)	Ανοιχτό 15°, το όργανο απενεργοποιείται εντός 15 λεπτών από το τελευταίο πάτημα πλήκτρου. Κλειστό, η λειτουργία του οργάνου δεν τερματίζεται αυτόματα.
	Ψηφία (Στάνταρ / Ακριβείας)	Ελάχιστη ελάχιστης εμφάνισης μέτρησης. Σε μετρικό σύστημα: <ul style="list-style-type: none"><li>Στάνταρ = 0,001 m για ύψος και 0,01 m για απόσταση</li><li>Ακριβείας = 0,0001 m για ύψος και 0,001m για απόσταση</li></ul> Σε ft (Διεθνώς και ΗΠΑ): <ul style="list-style-type: none"><li>Στάνταρ = 0,01 ft για ύψος και 0,1 ft για απόσταση</li><li>Ακριβείας = 0,001 ft για ύψος και 0,01 ft για απόσταση</li></ul> Σε ft σε 1/16 inch: <ul style="list-style-type: none"><li>Ακριβείας &amp; Στάνταρ = ft-inch-1/16 inch για ύψος και απόσταση</li></ul>
	Τήχος (Ενέργ. / Απενέργ.)	Ρύθμιση ηχητικού σήματος για τη σκανδάλη μέτρησης.
	RS232* (Μεταφορά: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 - Ιστομάτια: Όχι, Μεσαία, Πολύ - Σταματήστε μεταφορά: 1, 2; Μεταφορά δεδουλεύουν: 7, 8)	Ρύθμισεις επικοινωνίας για τη διασύνδεση RS232.
	Προειδοποίηση απώλειας οριζοντίωσης (ενέργ. / απενέργ.)	Ρύθμιση πληκτρονικής προειδοποίησης απώλειας οριζοντίωσης.
	Φωτισμός (ενέργ. / απενέργ.)	Ρύθμιση φωτισμού.
	Μέσος Όρος	Εισαγωγή αριθμού μετρήσεων για το μέσο όρο μετρήσεων.
	Γλώσσα (λίστα επιλογών γλώσσας για το περιβάλλον επικοινωνίας)	Ρύθμιση γλώσσας περιβάλλοντος επικοινωνίας.
	Χρονομετρής*	Εισαγωγή διαστήματος μέτρησης με χρονομετρή 00 hr: 00 min (ισχύει μόνο για την εφαρμογή 'Υψη / Απόστ.).  Πατήστε 'Υψος / Απόσταση ή ΔΗ ή Φωτισμός ή το πλήκτρο μενού. Θα εμφανιστεί το μηνυμα "Σταμάτημα επαναληπτικών μετρήσεων".

## 5. Χαρακτήρες

**Ψηφόμετρο αναφοράς (BM), Πρότυπο υψόμετρο\*** (Πρ. Υψ.)  
Η αριθμητική εισαγωγή BM και Προτύπου Υψομέτρου περιλαμβάνει τα ψηφία 0 ~ 9, διάστημα, δεκαδικό, Ft σε διαχωρισμό 1/16 inch, και τα πρόσημα "+" και "-".

### Όνομα σημείου\* (PID)

Η αλφαριθμητική εισαγωγή Όνομα σημείου περιλαμβάνει τους χαρακτήρες α ~ ω, 0 ~ 9 και το διάστημα.

### Αποδοχή χαρακτήρα στην υπάρχουσα τιμή

Εάν δεν αλλάζει κάποιος χαρακτήρας στο τρέχον πεδίο εισαγωγής, πατήστε ENTER για να αποδεχτείτε την παλιά εισαγωγή.

### Εκκαθάριση όλου του πεδίου εισαγωγής τιμών

Μαρκάρετε το πρώτο πεδίο εισαγωγής με το χαρακτήρα "SPACE" και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να διαγραφεί η τιμή της τελευταίας εισαγωγής.

### Για να απορρίψετε εισαγωγή τιμής

Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απορρίψετε την εισαγωγή και να επαναφέρετε την παλιά τιμή.

### Αύξηση αριθμού σημείου

 
Το Όνομα σημείου αυξάνεται αυτόματα κατά 1 από το προηγούμενο Όνομα σημείου, εάν δεν ενημερώσετε χειροκίνητα το πεδίο εισαγωγής ονόματος σημείου.

## 6. Λειτουργία

### Μέτρηση ύψους και απόστασης (ηλεκτρονικά)


Παράδειγμα ηλεκτρονικής μέτρησης

Πάντα στοχεύστε στο κέντρο της bar code σταδίας και εστιάστε το είδωλο για σκόπιμη και μέτρηση.



EL

### 6.1 Μέτρηση ύψους και απόστασης

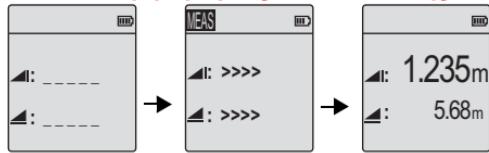


Έτοιμο προς μέτρηση

Μέτρηση σε εξέλιξη

Μέτρηση με υψηλή επικίνδυνη διαφορά

Βήματα	Πλήκτρα	Περιγραφή
1.		Πατήστε να ανοίξετε το όργανο και το λογότυπο Leica εμφανίζεται, ενώ το όργανο είναι έτοιμο προς μέτρηση
2.		Στοχεύστε και εστιάστε στη σταδία Πατήστε ελαφρά τη σκανδάλη μέτρησης για να πάρετε μέτρηση
3.		Εμφανίζεται η μέτρηση ύψους και απόστασης

## 6.2 Μέτρηση υψομετρικής διαφοράς και επιπέδου αναφοράς (εσωτερική μνήμη ανενεργή)

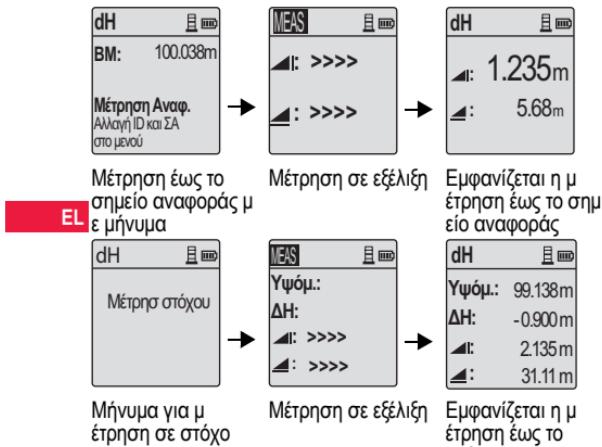


Βήμα	Πλήκτρο/Οθόνη	Περιγραφή
1.	<b>ΔΗ</b>	Πατήστε το πλήκτρο για να αρχίσει η μέτρηση υψομετρικής διαφοράς από επίπεδο αναφοράς
2.		Εμφανίζεται το μήνυμα "Μετρήστε Αναφορά" για εισαγωγή της επιπέδου αναφοράς
3.		Πατήστε το κουμπί μέτρηση για να μετρήσει επίπεδο αναφοράς στη σταδία
4.		Ακολουθεί μήνυμα "Μετρ.στόχο" για τη μέτρηση ύψους αναφοράς και απόστασης Στοχεύστε
5.		Πατήστε ξανά το κουμπί μέτρηση για να αρχίσει η μέτρηση με αναφορά στο επίπεδο στο στόχο
6.		Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τη σειρά EA, ΣΗ υψομετρική διαφορά, Ύψος και απόσταση γήους σημείου του στόχου που μετρήθηκε

## 6.3 Μέτρηση Κοπής & Συμπλήρωσης\* (εσωτερική μνήμη ενεργή)




Μέτρηση έως το σημείο αναφοράς με μήνυμα

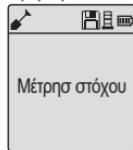


Μήνυμα για μέτρηση σε στόχο



Μεταβείτε στην αναβάθμιση μενού Πρότυπο υψόμετρο

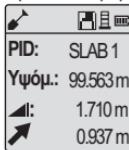

Εμφανίζεται η μέτρηση έως το στόχο

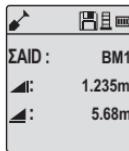

Εμφανίζεται η μέτρηση έως το σημείο αναφοράς

Βήμα	Πλήκτρο/Οθόνη	Περιγραφή
1.	MENU	Πατήστε το πλήκτρο Μενού και επιλέξτε την εφαρμογή Κοπή & Συμπλήρωση στο υπόμενο Πρόγραμμα.
2.		Εμφανίζεται το μήνυμα "Μέτρηση Αναφορά" με την τιμή του επίπεδου αναφοράς και το Πρότυπο υψόμετρο.
3.	●	Πατήστε το κουμπί μέτρηση για να μετρήσει επίπεδο αναφοράς στη σταδία
4.		Ακολουθεί μήνυμα "Μετρ.στόχο" για τη μέτρηση ύψους αναφοράς και απόστασης Στοχεύστε
5.	●	Πατήστε ξανά το κουμπί μέτρησης για να αρχίσει η μέτρηση έως το στοχοθετημένο σημείο.
6.		Εμφανίζονται τα παρακάτω αποτελέσματα με τη σειρά- στοχοθετημένο επίπεδο αναφοράς (RL) / υψόμετρο, ύψος στοχοθετημένου σημείου και τιμή κοπής / συμπλήρωσης στο στοχοθετημένο σημείο ως προς το πρότυπο επίπεδο αναφοράς / πρότυπο υψόμετρο.

EL

## 6.4 Μέτρηση γραμμής οριζοντίωσης BIF \* (εσωτερική μνήμη ενεργή)

BIF	ΕΛ
PID: 1 Υψόμ.: 120.000m Μέτρηση Σε Οποθεστόπευση Αλλαγή ID και ΣΑ στο μενού	→
PID : 1 ▲: 1.417 m ▼: 28.35 m ↳ Αποδοχή	→
PID: 2 Υψόμ.: ____m ▲: ____m ▼: ____m ☒ BIF / Μενού	→

Μέτρηση οπισθοσκόπευσης με μήνυμα

BIF
PID : 1 ▲: 1.417 m ▼: 28.35 m ↳ Αποδοχή

Εμφανίζεται η μέτρηση οπισθοσκόπευσης με μήνυμα

BIF
PID: 2 Υψόμ.: ____m ▲: ____m ▼: ____m ☒ BIF / Μενού

Μέτρηση εμ προσθοσκόπευσης με μήνυμα

BIF
PID: RD1 Υψόμ.: ____m ▲: ____m ▼: ____m ☒ BIF / Μενού

Μεταβείτε στο σετ μενού "Ενδιάμεση σκόπευση" στο ON Ή πατήστε το πλήκτρο Ύψος & Απόσταση, μέτρηση ενδιάμεσης σκόπευσης

BIF
PID: RD1 Υψόμ.: 119.317m ▲: 2.100m ▼: 30.617m ↳ Αποδοχή

Εμφανίζεται η μέτρηση ενδιάμεσης σκόπευσης με μήνυμα

BIF
PID: RD2 Υψόμ.: ____m ▲: ____m ▼: ____m ☒ BIF / Μενού

Μέτρηση επόμενης ενδιάμεσης σκόπευσης με μήνυμα

BIF
PID: 2 Υψόμ.: ____m ▲: ____m ▼: ____m ☒ BIF / Μενού

Μεταβείτε στο σετ μενού "Ενδιάμεση σκόπευση" στο OFF Η πατήστε το πλήκτρο Ύψος & Απόσταση, μέτρηση εμ προσθοσκόπευσης

BIF
PID: 2 Υψόμ.: 119.894m ▲: 1.523m ▼: 30.76m ↳ Αποδοχή

Εμφανίζεται η μέτρηση εμ προσθοσκόπευσης με μήνυμα

BIF
PID : 2 ▲: ____m ▼: ____m ☒ Μέτρηση / Μενού

Μέτρηση οπισθοσκόπευσης του επόμενου σημείου αλλαγής με μήνυμα

Βήμα ατα	Πλήκτρο/ Οθόνη	Περιγραφή
1.		Εκκίνηση της μεθόδου BF.
2.		Εκκίνηση μέτρησης στο επίπεδο αναφοράς.
3.		Εμφανίζεται η μέτρηση οπισθοσκόπευσης.
4.		Για να αρχίσει η μέτρηση 'Ένδιάμεσης σκόπευσης', μεταβείτε στο σετ μενού 'Ένδιάμ εση σκόπευση' στο ON ή πατήστε το πλήκτρο 'Υψος & Απόσταση'.
5.		Εμφανίζεται η μέτρηση Ένδιάμεσης σκόπευσης.
6.		Μεταβείτε στο σετ μενού "Ένδιάμεση σκόπευση" στο OFF Ή πατήστε το πλήκτρο 'Υψος & Απόσταση', και στη συνέχεια πραγματοποιήστε μέτρηση έως τη σταδία εμπροσθοσκόπευσης.
7.		Εμφανίζεται η μέτρηση εμπροσθοσκόπευσης.

Βήμα ατα	Πλήκτρο/ Οθόνη	Περιγραφή
8.		Το σύστημα ανανεώνει μια οθόνη αναμονής για μέτρηση οπισθοσκόπευσης του επόμενου σημείου αλλαγής.

## 6.5 Μέτρηση γραμμής οριζοντίωσης BF\*

Βήματα	Πλήκτρο/Οθόνη	Περιγραφή
1.		Εκκίνηση της μεθόδου BF
2.		Εκκίνηση μέτρησης στο επίπεδο αναφοράς
3.		Εμφανίζεται η μέτρηση οπισθοσκόπευσης.
4.		Μέτρηση έως τη σταδία εμ προσθοσκόπευσης.
5.		Εμφανίζεται η μέτρηση εμ προσθοσκόπευσης.
6.		Το σύστημα ανανεώνει μια οθόνη αναμονής για μέτρηση οπισθοσκόπευσης του επόμενου σημείου αλλαγής.

EL

## 6.6 Μέτρηση γραμμής οριζοντίωσης BFFB\*

Βήματα	Πλήκτρο/Οθόνη	Περιγραφή
1.		Εκκίνηση της μεθόδου BFFB.
2.		Εκκίνηση μέτρησης στο επίτεδο αναφοράς.
3.		Εμφανίζεται η μέτρηση οπισθοσκόπευσης.
4.		Μέτρηση εμπροσθοσκόπευσης.
5.		Εμφανίζεται η μέτρηση εμ προσθοσκόπευσης.
6.		Μέτρηση έως τη σταδία εμ προσθοσκόπευσης (δεύτερη σκόπευση).
7.		Εμφανίζεται η μέτρηση εμ προσθοσκόπευσης (δεύτερη σκόπευση).
8.		Μέτρηση έως τη σταδία οπισθοσκόπευσης (δεύτερη σκόπευση).

EL

Βήματα	Πλήκτρο/Οθόνη	Περιγραφή
9.		Εμφανίζεται η μέτρηση οπισθοσκόπευσης (δεύτερη σκόπευση).
10.		Το σύστημα εμφανίζει την αναφορά του τρέχοντος "Σημείου αλλαγής". Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αποδεχθείτε το αποτέλεσμα.
11.		Το σύστημα ανανεώνει μια οθόνη αναμονής για μέτρηση οπισθοσκόπευσης του επόμενου σημείου αλλαγής.



Μέση υψομετρική διαφορά σε διπλή σκόπευση οπισθοσκόπευσης και εμπροσθοσκόπευσης για τη μέθοδο γραμμής οριζοντίωσης BFFB.



## 6.7 Μέτρηση με χρονομετρητή\*

Ρυθμίστε το διάστημα μέτρησης με χρονομετρητή 00 hr:00 min στο ΜενούΠρυθμίσειςχρονομετρητής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέτρησης επί 3 δευτερόλεπτα για να αρχίσει η μέτρηση με το χρονομετρητή - στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης LCD θα εμφανιστεί το εικονίδιο του χρονομετρητή ως ένδειξη της τρέχουσας λειτουργίας μέτρησης. Για να σταματήσετε τη μέτρηση με χρονομετρητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο στο πλήκτρο μέτρησης επί 3 δευτερόλεπτα.

## 7. Μεταφορά δεδομένων DataLoader\*


- Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εκκίνησης εγκατάστασης Sprinter\_Dataloader.exe (ως προεπιλογή, το DataLoader θα εγκατασταθεί στο C:\Program files\Leica-Geosystems).
- Συνδέστε το καλώδιο USB με το βύσμα τηλεφώνου στην υποδοχή σύνδεσης (βρίσκεται στη θήκη μπαταρίας του οργάνου) και το βύσμα USB στη θύρα USB του H/Y.
- Θέστε το όργανο σε λειτουργία, περιμένετε μέχρι να ακουστούν τα διπλά μπιπ και να εμφανιστεί το εικονίδιο USB στην οθόνη LCD του οργάνου.
- Ενεργοποιήστε το DataLoader από την προεπιλεγμένη θέση C:\Program files\Leica-Geosystems.
- Κάντε αριστερό κλικ στο κουμπί 'USB Connect' στο DataLoader - θα εμφανιστούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για το όργανο.
- Κάντε αριστερό κλικ στο κουμπί 'Data Listing' / 'Field Book' (Λίστα δεδομένων / Βιβλίο πεδίου) στο παράθυρο Data Export (Εξαγωγή δεδομένων) για να κατεβάσετε τα δεδομένα από το όργανο στον H/Y σε Windows Ms-Excel®.

EL

 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το DataLoader και οδηγίες μεταφοράς δεδομένων μέσω RS232, ανατρέξτε στο Sprinter CD-ROM\*.

## 8. Έλεγχος & Συνόρθωση

### 8.1 Συνόρθωση ηλεκτρονικής ευθυγράμμισης

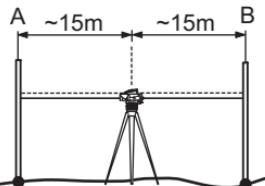


Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα "Συνόρθωση", μεταβείτε στο Μενού Συνόρθωση.

**Βήμα 1:** Στοχεύστε τη σταδία Α και πατήστε το πλήκτρο Μέτρηση. Εμφανίζεται η μέτρηση - πατήστε το πλήκτρο ENTER για αποδοχή/επιβεβαίωση.

**Βήμα 2:** Στοχεύστε τη σταδία Β και πατήστε το πλήκτρο Μέτρηση. Εμφανίζεται η μέτρηση - πατήστε το πλήκτρο ENTER για αποδοχή/επιβεβαίωση.

Τώρα γυρίστε το Sprinter προς τη σταδία Α και σήστε το σε απόσταση 3 m περίπου από τη σταδία Α.

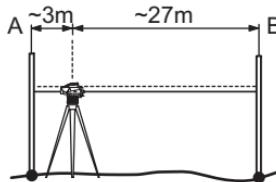


**Βήμα 3:** Στοχεύστε τη σταδία Β και πατήστε το πλήκτρο Μέτρηση. Εμφανίζεται η μέτρηση - πατήστε το πλήκτρο ENTER για αποδοχή/επιβεβαίωση.

**Βήμα 4:** Στοχεύστε τη σταδία Α και πατήστε το πλήκτρο Μέτρηση. Εμφανίζεται η μέτρηση - πατήστε το πλήκτρο ENTER για αποδοχή/επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται το νέο σφάλμα ηλεκτρονικής ευθυγράμμισης. Για να αποδεχθείτε τη νέα διόρθωση, πατήστε το πλήκτρο ENTER - διαφορετικά πατήστε το πλήκτρο ESC για να απορρίψετε το αποτέλεσμα της συνόρθωσης.


👉 Μπορείτε διορθώσετε το σφάλμα οπτικής ευθυγράμμισης, προσαρμόζοντας το σταυρόνημα.

## 8.2 Σφαιρική αεροστάθμη

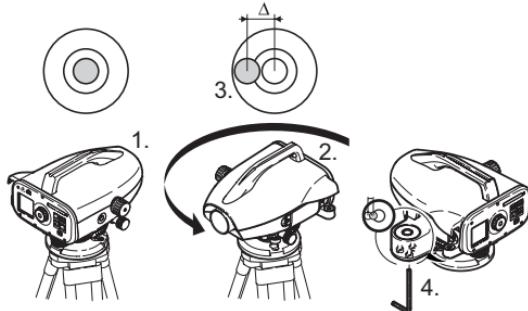

Βήμα	Περιγραφή
1.	Όργανο οριζοντίωσης.
2.	Γυρίστε το όργανο κατά 180°.
3.	Φέρτε στο κέντρο του κύκλου τη φυσαλίδα εάν ξεφεύγει.
4.	Διορθώστε το μισό σφάλμα με τα κλειδιά Άλεν.
	Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 μέχρι να μπει η φυσαλίδα στο κέντρο του κύκλου

## 8.3 Οπτική ευθυγράμμιση / Προσαρμογή σταυρονήματος

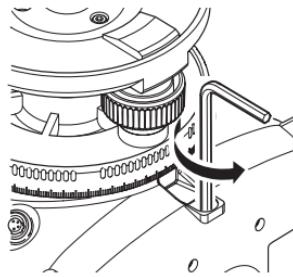

EL

Βήμα	Περιγραφή
1.	Στρέψτε τα Άλεν μέχρι να βρεθεί η σωστή τιμή.
2.	Ελέγξτε την ευθυγράμμιση.

Αν το σφάλμα ευθυγράμμισης ξεπερνά τα 3 mm στα 60 m τότε χρειάζεται διόρθωση.

## 9. Μηνύματα σφάλματος

EL

Αριθμός.	Μήνυμα σφάλματος	Αιτίες
E99	Σφάλμα συστήματος-Service!	Σφάλμα εξοπλισμού, ρυθμίσεων, συνόρθωσης-Μη σωστή λειτουργία
E100	Αποφόρτιση μπαταρίας!	Αλλάξτε και βάλτε νέες μπαταρίες φορτισμένες.
E101	Όχι αύξηση αριθμού σημείου!	Αλλάξτε το PID. Το max. PID είναι το 99999999 και στο τέλος 8 αριθμών στη σειρά μη βάζετε αλφαριθμητικό χαρακτήρα.
E102	Μεγάλη φωτεινότητα!	Μειώστε το φωτισμό στη σταδία ή στον περιβάλλοντα χώρο ή σκιάστε το τηλεσκόπιο.
E103	Χαμηλή φωτεινότητα!	Φωτίστε τη σταδία.
E104	Δεν βρίσκεται σταδία!	Ελέγξτε τη σκόπευση.
E105	Άκυρη εισαγωγή!	Ελέγξτε την εισαγωγή στοιχείων.
E106	Εκτός οριζοντιότητας!	Ορίζοντιώστε το όργανο.
E107	Μνήμη πλήρης!	Απενεργοποιήστε την εσωτερική μνήμη (OFF) και συνεχίστε τις μετρήσεις χωρίς καταγραφή. Ή αποθηκεύστε τα δεδομένα σε εξωτερική συσκευή και συνεχίστε τις μετρήσεις με την εσωτερική μνήμη ενεργ/νη (ON) αφού πρώτα διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη.
E108	Σφάλμα αρχείου δεδομένων!	Σφάλμα αρχείου δεδομένων.
E109	Λίγη μνήμη!	Προετοιμαστείτε να κατεβάσετε δεδομένα σε εξωτερική συσκευή, για να συνεχίσετε τις μετρήσεις με την καταγραφή ενεργ/νη (ON) αφού πρώτα διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη.
E110	Στόχος πολύ κοντά!	Μετακινήστε τη σταδία πιο μακριά.
E111	Στόχος πολύ μακριά!	Μετακινήστε τη σταδία πιο κοντά.
E112	Χαμηλή θερμοκρασία!	Σταματήστε την εργασία, εξωτερική θερμοκρασία πολύ υψηλή.
E113	Υψηλή θερμοκρασία!	Σταματήστε την εργασία, εξωτερική θερμοκρασία πολύ υψηλή.

Αριθμός.	Μήνυμα σφάλματος	Αιτίες
E114	Άκυρη μέτρηση!	Πραγματοποιείστε άλλη μέτρηση. Αν αποτύχει ξανά, ελέγχτε την απόσταση, τη θέση (ορθή-ανάστροφη) της σταδίας, τη θερμοκρασία, το φωτισμό, την εστίαση και σκόπευση, αλλά και το αν η σταδία είναι πλήρως ξεδιπλωμένη.
E115	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας!	Καλύψτε το τηλεσκόπιο με το χέρι και ανάψτε το όργανο. Αποτυχία επικοινωνίας
E116	Σφάλμα συνόρθωσης!	Κάντε τη συνόρθωση με τα βήματα που αναφέρονται και βεβαιωθείτε ότι το όργανο είναι οριζοντιωμένο και η σταδία κατακόρυφη. Η ευθυγράμμιση βρίσκεται εκτός των οριών διόρθωσης.
E117	Δεν επιτρέπεται αλλαγή ΒΜ!	Βγείτε από την προεπιλεγμένη λειτουργία μετρήσεων πατώντας το πλήκτρο Ύψος/Απόσταση, και αλλάξτε το Πρότυπο Υψόμετρο από το μενού Εισαγωγή ΒΜ.
E119	Εμπλοκή σταδίας	Όχι αρκετό μέρος της barcode σταδίας για μέτρηση.
E120	Σφάλμα συστήματος!	Επικοινωνήστε με το service.
E121	Συνόρθωση Δεν επιτρέπεται ανάστροφη σταδία	Ελέγχτε τον προσανατολισμό και τη θέση της σταδίας.
E123	Δεν επιτρέπεται αλλαγή ονόματος σημείου	Βγείτε από το μήνυμα πατώντας το πλήκτρο ESC.

## 10. Μηνύματα λειτουργίας

Μήνυμα λειτουργίας	Παρατήρηση
Επαναληπτ. Μέτρηση!	Η επαναληπτική μέτρηση αρχίζει.
Σταμάτημα επαναληπτικών μετρήσεων!	Η επαναληπτική μέτρηση σταματά.
Περιμένετε μέτρηση!	Πατήστε το πλήκτρο Μέτρηση επί 3 δευτερόλεπτα για να αρχίσει ξανά η λειτουργία επαναληπτικής μετρήσεως. Η επαναληπτική μέτρηση θα σταματήσει μετά από 10 αποτυχημένες μετρήσεις

EL

<b>Μήνυμα λειτουργίας</b>	<b>Παρατήρηση</b>
Εγκαταλείψτε μέτρηση!	Η τρέχουσα μέτρηση τερματίζεται.
Κατεβάζει Δεδομένα!	Κατέβασμα δεδομένων από την εσωτερική μνήμη σε εξωτερική συσκευή.
Κατέβασμα δεδομένων ολοκληρώθηκε!	Το σύστημα κατέβασε επιτυχώς τα δεδομένα της εσωτερικής μνήμης σε εξωτερική συσκευή.
Όχι άλλα δεδομένα στη μνήμη!	Δεν αποθηκεύτηκαν δεδομένα στην εσωτερική μνήμη.
Διαγραφή. Είστε σίγουροι;	Ερώτημα για επιβεβαίωση διαγραφής των δεδομένων (στη λειτουργία Δείτε δεδομ.) / όλων των δεδομένων (στη λειτουργία Διαγραφή όλων των δεδομένων) στην εσωτερική μνήμη.
Τα δεδομένα διαγράφηκαν!	Επιβεβαίωση συστήματος ότι έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα εσωτερικής μνήμης.
Δεν διαγράφεται!	Η μέτρηση υψηλέτρου αναφοράς και γραμμής οριζοντίωσης δεν μπορούν να διαγραφούν από τη μνήμη με μία μόνο επιλογή.
Αλλαγή ΒΜ. Είστε σίγουροι;	Ερώτηση για επιβεβαίωση της αλλαγής του υψηλέτρου αναφοράς.
Αλλαγή προτύπου υψηλέτρου. Είστε σίγουροι;	Ερώτηση για επιβεβαίωση της αλλαγής του προτύπου υψηλέτρου.
Περιμένετε! Καθάρισμα αρχείων!	Εκκαθάριση όλων των προσωρινών αρχείων/αρχείων συστήματος.
Κλείσιμο!	Το σύστημα κλείνει.
Εικονίδιο κλεψύδρας	Περιμένετε! Εργασία σε εξέλιξη.
Μέτρηση στόχου	Στοχεύστε στη σταδία και πατήστε τη σκανδάλη μέτρησης.
Ρύθμιση...	Ρυθμίσεις σε εξέλιξη.
Η αλλαγή σημείου δεν ολοκληρώθηκε! Εγκατάλειψη εφαρμογής;	Μήνυμα για τον τερματισμό της εφαρμογής στη διάρκεια της γραμμής οριζοντίωσης. Ολοκληρώστε τις τρέχουσες μετρήσεις γραμμής οριζοντίωσης, και έπειτα κλείστε την εφαρμογή. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να τερματίσετε την εφαρμογή, διαφορετικά πατήστε το πλήκτρο ESC για να επιστρέψετε στην τρέχουσα εφαρμογή.
Εγκατάλειψη αυτής της εφαρμογής;	Μήνυμα για τον τερματισμό της τρέχουσας εφαρμογής - πατήστε το πλήκτρο ENTER. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο ESC για να επιστρέψετε στην τρέχουσα εφαρμογή.

## 11. Φροντίδα και μεταφορά

### 11.1 Μεταφορά

#### Μεταφορά στο πεδίο εργασιών

Όταν μεταφέρετε τον εξοπλισμό στο πεδίο εργασιών βεβαιωθείτε ότι

- μεταφέρετε τον εξοπλισμό στη θήκη του,
- ή τον μεταφέρετε πάνω στον τρίποδα με την κεφαλή στον ώμο σας.

#### Μεταφορά με όχημα

Μη μεταφέρετε τον εξοπλισμό χαλαρό διότι μπορεί να επηρεαστεί από τους κραδασμούς Μεταφέρετε τον εξοπλισμό πάντα στη θήκη του αισφαλισμένου

#### Αποστολή

Όταν μεταφέρεται το όργανο με τρένο, αεροπλάνο ή πλοίο, χρησιμοποιείτε πάντα την αυθεντική του βαλίτσα, καθώς και το χάρτινο κιβώτιο μεταφοράς του, για να είναι προστατευμένο από τυχόν δονήσεις και κραδασμούς.

#### Μεταφορά μπαταριών

Όταν μεταφέρετε μπαταρίες, ο υπεύθυνος του προϊόντος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι συμβατές με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς Πριν τη μεταφορά ενημερώστε τη μεταφορική εταιρεία.

#### Ρυθμίσεις πεδίου

Μετά τη μεταφορά, ελέγχετε τις παραμέτρους ρυθμίσεων πεδίου που παρατίθενται σε αυτό το εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο.

### 11.2 Αποθήκευση

#### Προϊόν

Προσέξτε τα επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση του εξοπλισμού, ειδικά το καλοκαίρι έαν ο εξοπλισμός βρίσκεται μέσα σε κάποιο μεταφορικό μέσο. Άναφερθείτε στο<sup>o</sup>13. Τεχνικά στοιχεία" για πληροφορίες σχετικά.

#### Ρυθμίσεις πεδίου

Μετά από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης, ελέγχετε τις παραμέτρους ρυθμίσεων πεδίου που παρατίθενται σε αυτό το εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο.

Εάν ο εξοπλισμός πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις αλκαλικές μπαταρίες από το όργανο για αποφύγετε το ενδεχόμενο διαρροής.

EL

### 11.3 Καθαρισμός

#### Οργανο και αξεσουάρ

- Φυσήστε τη σκόνη από τους φακούς.
- Ποτέ μην αγγίζετε το γυαλί με τα δάχτυλα.
- Χρησιμοποιείτε ένα καθαρό, μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδι για τον καθαρισμό. Αν είναι απαραίτητο βρέξτε το πανί Μη χρησιμοποιείτε άλλα υγρά καθαρισμού, διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα τμήματα του οργάνου που αποτελούνται από πολυμερές.

#### Υγρασία

Στεγνώστε το όργανο, τη βαλίτσα μεταφοράς, τα παρεμβλήματα αιφρώδους υλικού και τα αξεσουάρ σε μια θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από +40°C / +104°F και καθαρίστε τα. Μην τα τοποθετήσετε στη θήκη αν δεν στεγνώσουν πλήρως.

## 12. Οδηγίες ασφαλείας

### 12.1 Γενική εισαγωγή

#### Περιγραφή

Οι παρακάτω οδηγίες δίνουν την δυνατότητα στον υπεύθυνο αλλά και στο χρήστη του οργάνου να προλαμβάνει και να αποφεύγει του κινδύνους λειτουργίας.

Ο υπεύθυνος του οργάνου θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης του.

### 12.2 Σκοπός χρήση

#### Επιτρέπομένη χρήση

- Μέτρηση αποστάσεων.
- Καταγραφή μετρήσεων.
- Ηλεκτρονικές και οπτικές μετρήσεις ύψους ως προς τη σταδία.
- Οπτικές ενδείξεις ύψους.
- Οπτική μέτρηση απόστασης με ενδείξεις σταδίας.
- Επικοινωνία δεδομένων με εξωτερικές συσκευές.

#### Πλημμελής χρήση

- Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες.
- Χρήση εκτός επιτρέπομένων ορίων.
- Απενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.
- Αφαίρεση των επιστημάνσεων κινδύνου.
- Άνοιγμα του οργάνου με εργαλεία, για παράδειγμα κατσαβίδι, χωρίς αυτό να είναι επιτρεπτό από οδηγίες
- Τροποποίηση ή μετατροπή του προϊόντος.
- Χρήση μετά από υπεξαίρεση.
- Χρήση με εμφανείς ζημιές ή ελαπτώματα.

- Χρήση με εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών χωρίς τη ρητή έγκριση της Leica Geosystems.
- Ανεπαρκή μέτρα προφύλαξης στο χώρο εργασιών, για παράδειγμα κατά τη μέτρηση σε οδούς.
- Σκότωση απευθείας στον ήλιο.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Μη σωστή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, καταστροφή και ζημιά. Ο υπεύθυνος του οργάνου είναι αρμόδιος να ενημερώσει το χρήστη για τη λειτουργία του Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν ο χρήστης δεν το γνωρίζει.

### 12.3 Περιορισμοί χρήσης

#### Περιβάλλον

Κατάλληλο για λειτουργία σε περιβάλλον που ο άνθρωπος μπορεί να κατοικεί·Ακατάλληλο για μετρήσεις σε εύφλεκτο περιβάλλον

#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 Ο υπεύθυνος για το όργανο πρέπει να απευθύνεται στους τοπικούς φορεις ασφαλείας και σε ειδικούς σε θέματα ασφαλείας πριν την πραγματοποίηση εργασιών σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε παρόμιοις συνθήκες.

### 12.4 Ευθύνες

#### Κατασκευαστής

Η Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, εφεξής αναφερόμενη ως Leica Geosystems, είναι υπεύθυνη να προμηθεύσει το προϊόν μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης και τα αυθεντικά εξαρτήματα σε απόλυτα ασφαλή κατάσταση.

## **Κατασκευαστές πρόσθετων εξαρτημάτων μη-Leica Geosystems**

Οι κατασκευαστές πρόσθετων εξαρτημάτων μη-Leica Geosystems είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, υλοποίηση και επικοινωνία θεμάτων ασφαλείας για τα προϊόντα τους, καθώς επίσης και για την αποτελεσματικότητα αυτών σε συνδυασμό με το προϊόν της Leica Geosystems.

### **Αγοραστής του οργάνου**

Ο αγοραστής του οργάνου έχει τα εξής καθήκοντα:

- Να κατανοήσει τους κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας του προϊόντος και τις οδηγίες του εγχειρίδιου χρήσης.
- Να είναι ενήμερος για κανονισμούς ασφαλείας και αποφυγής ατυχήματος.
- Να ενημερώσει αμέσως τη Leica Geosystems εάν το όργανο καταστεί μη ασφαλές.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ο υπεύθυνος για το προϊόν πρέπει να εξασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα το χρησιμοποιήσει.

## **12.5 Κίνδυνοι χρήσης**

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η απουσία οδηγιών ή η ανεπαρκής μετάδοση οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη ή πλημμελή χρήση και συνεπώς να προκαλέσει ατυχήματα με σημαντικές ανθρώπινες, υλικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

### **Προφυλάξεις:**

Όλοι οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μετά από πτώση του οργάνου, πλημμελή χρήση, τροποποίηση, μακρόχρονη αποθήκευση ή μεταφορά του οργάνου, ελέγχετε για τυχόν εσφαλμένα αποτελέσματα μετρήσεων.

### **Προφυλάξεις:**

Πραγματοποιείτε δοκιμαστικές μετρήσεις περιοδικά και εφαρμόζετε τις ρυθμίσεις στο χώρο εργασιών που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο χρήσης, ειδικά μετά από "σκληρή" χρήση του οργάνου, καθώς και πριν και μετά από σημαντικές μετρήσεις.

EL

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Λόγω του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε σταδίες κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως καλώδια ρεύματος ή τραμ.

### **Προφυλάξεις:**

Τηρείτε απόσταση ασφαλείας από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αν είναι απαραίτητο να δουλεύετε σε τέτοιο περιβάλλον ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές και ακολουθείστε τις οδηγίες τους.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο (π.χ. μετασχηματιστές, υψηλάντιμο...) ενδέχεται να επηρεάσουν τον αντισταθμιστή και να προκαλέσουν σφάλματα μετρήσεων.

## Προφυλάξεις:

Όταν μετράτε κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία, ελέγχτε τις μετρήσεις σας.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέχετε όταν στρέφετε το όργανο προς τον ήλιο, διότι το τηλεσκόπιο λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός και μπορεί να τραυματίσει τα μάτια σας ή να προκαλέσει ζημιά στο εσωτερικό του οργάνου.

## Προφυλάξεις:

Μη στρέφετε το τηλεσκόπιο απευθείας στον ήλιο.

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στη διάρκεια δυναμικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα στις χαράρεις, υπάρχει κίνδυνος απυγμάτους εάν ο χρήστης δεν προσέξει τις συνθήκες που επικρατούν στο γύρω περιβάλλον, π.χ. εμπόδια, εκσκαφές ή αυξημένη κίνηση.

## Προφυλάξεις:

Ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να ενημερώσει όλους τους χρήστες για τους υπαρκτούς κινδύνους.

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τυχόν ανεπαρκής ασφάλιση του χώρου εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικινδύνες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα στις οδούς με αυξημένη κίνηση, στο εργοτάξιο ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

## Προφυλάξεις:

Πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς περί πρόληψης απυγμάτων και διέλευσης οχημάτων.

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν υπολογιστές που προορίζονται για χρήση σε εσωτερικό χώρο χρησιμοποιηθούν στο χώρο εργασιών υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

## Προφυλάξεις:

Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του υπολογιστή σχετικά με τη χρήση στο χώρο εργασιών σε συνδυασμό με τα όργανα της Leica Geosystems.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με το όργανο δεν έχουν στερεωθεί καλά και το όργανο υποβληθεί σε μηχανική πίεση (π.χ. πτώση λόγω ανέμου ή άλλης αιτίας), το όργανο μπορεί να καταστραφεί και να τραυματιστούν ανθρώπων.

## Προφυλάξεις:

Κατά την εγκατάσταση του οργάνου, βεβαιωθείτε για τη σωστή προσφρογή, τοποθέτηση, στερέωση και ασφάλιση των εξαρτημάτων. Προστατεύστε το όργανο από μηχανικές πιέσεις.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν χρησιμοποιείτε κάθετη σταδία που στηρίζεται σε αντηρίδα, υπάρχει κίνδυνος το όργανο να πέσει, για παράδειγμα λόγω του ανέμου, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά και να τραυματιστούν ανθρώποι.

## Προφυλάξεις:

Μην αφήνετε σταδία που στηρίζεται σε αντηρίδες χωρίς επίβλεψη.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν χρησιμοποιείτε το όργανο μαζί με εξαρτήματα, για παράδειγμα με ιστό, σταδία, στύλο, ο κίνδυνος να χτυπηθείτε από κεραυνό είναι μεγαλύτερος.

### Προφυλάξεις:

Μη χρησιμοποιείτε το όργανο σε καταιγίδα.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν χρησιμοποιείτε το όργανο, υπάρχει κίνδυνο να παγιδευτούν τα χέρια/πόδια ή τα μαλλιά σας ή/και τα ρούχα σας από τα περιστρεφόμενα μέρη.

### Προφυλάξεις:

Τηρείτε απόσταση ασφαλείας από τα περιστρεφόμενα μέρη.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ανοίξετε το όργανο, μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπλήξια σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις.

- Εάν αγγίζετε ηλεκτροφόρα εξαρτήματα
- Εάν χρησιμοποιήστε το όργανο, μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες επισκευής.

### Προφυλάξεις:

Μην ανοίγετε το όργανο. Η επισκευή του οργάνου επιτρέπεται μόνο στα εξουσιοδοτημένα τμήματα service της Leica Geosystems.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση μπαταριών μη συνιστώμενων από τη Leica Geosystems ενδέχεται να υποστούν ζημιά εάν φορτιστούν ή αποφορτιστούν. Μπορεί να καούν και να εκραγούν.

### Προφυλάξεις:

Πρέπει να φορτίζετε/αποφορτίζετε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τη Leica Geosystems.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση φορτιστή μη συνιστώμενου από τη Leica Geosystems ενδέχεται να καταστρέψει τις μπαταρίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.

### Προφυλάξεις:

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές συνιστώμενους από τη Leica Geosystems για να φορτίσετε τις μπαταρίες.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη μεταφορά, αποστολή ή πέταγμα των μπαταριών, υπάρχει περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

### Προφυλάξεις:

Πριν τη μεταφορά ή την απόρριψη του οργάνου, αποφορτίστε τις μπαταρίες θέντοντας το όργανο σε πρόγραμμα επαναληπτικής μέτρησης έως ότου οι μπαταρίες αποφορτιστούν εντελώς.

Όταν μεταφέρετε μπαταρίες, ο υπεύθυνος του προϊόντος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι συμβατές με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς. Πριν μεταφέρετε, ενημερώστε τη μεταφορική ή αεροπορική εταιρεία που θα αναλάβει τη μεταφορά.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υψηλή μηχανική πίεση, υψηλές θερμοκρασίες ή εμβύθιση σε υγρά μπορούν να προκαλέσουν διαρροή των υγρών των μπαταριών και έκρηξη αυτών.

### Προφυλάξεις:

Προστατέψτε τις μπαταρίες από πίεσης και υψηλές θερμοκρασίες. Μην πετάτε ή ακουμπάτε τις μπαταρίες σε υγρά.

EL



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι βραχυκυκλωμένοι πόλοι της μπαταρίας μπορούν να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή φωτιά, όπως για παράδειγμα κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά μπαταριών στις τσέτες εάν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με κοσμήματα, κλειδιά, μεταλλιζέ χαρτί ή άλλα μέταλλα.

### Προφυλάξεις:

Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών δεν έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

EL

### Προφυλάξεις:

Κατά την παρατεταμένη αποθήκευση, διατηρήστε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας επαναφορτίζοντάς την τακτικά.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση ακατάλληλης διάθεσης του εξοπλισμού στα απορρίμματα, ενδέχεται να συμβούν τα εξής:

- Εάν καιούν τα εξαρτήματα από πολυμερές, εκλύονται δηλητηριώδη αέρια επιβλαβή για την υγεία.
- Εάν οι μπαταρίες καταστραφούν ή υπερθερμανθούν, μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν δηλητηρίαση και μόλυνση του περιβάλλοντος.
- Εάν απλώς πετάζετε το όργανο, μπορεί άλλοι άνθρωποι να το χρησιμοποιήσουν λανθασμένα και να τραυματιστούν.



### Προφυλάξεις:

Δεν πρέπει να πετάτε το όργανο μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Η απόρριψη του οργάνου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς στην εκάστοτε χώρα.

Μην επιτρέπετε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο όργανο.

Πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του οργάνου και τη διαχείριση αποβλήτων μπορεί να κατεβάσετε από την αρχική ιστοσελίδα της Leica Geosystems στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.leica-geosystems.com/treatment> ή να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Leica Geosystems.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η επισκευή του οργάνου επιτρέπεται μόνο στα εξ ουσιοδοτημένα τμήματα service της Leica Geosystems.

## 12.6 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC

### Περιγραφή

Ο όρος "ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα" χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ικανότητα του οργάνου να λειτουργεί σωστά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και πλεκτροστατικές εκκενώσεις, χωρίς να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε άλλα μηχανήματα.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε άλλο εξοπλισμό.

Παρά το γεγονός ότι το όργανο πληροί τους αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν σχετικά, η Leica Geosystems δεν δύναται να εξαρέσει εντελώς την πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε άλλα μηχανήματα.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν δυσλειτουργίες σε εξ οπλισμό άλλων κατασκευαστών που χρησιμοποιούνται με το όργανο αυτό όπως για παράδειγμα σε υπολογιστές πεδίου, προσωπικούς υπολογιστές, ασυρμάτους, μη τυποποιημένα καλώδια ή εξωτερικές μπαταρίες.

### **Προφυλάξεις:**

Χρησιμοποιείτε μόνο τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που συνιστά η Leica Geosystems. Αυτά, σε συνδυασμό με το όργανο, πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζουν οι οδηγίες και τα πρότυπα. Όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστές και ασυρμάτους, πρέπει να δίνετε προσοχή στις πληροφορίες του κατασκευαστή σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες μετρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι το όργανο τηρεί τους αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν σχετικά, η Leica Geosystems δεν δύναται να αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο δημιουργίας παρεμβολών στο όργανο λόγω ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, π.χ. από κοντινούς αναμεταδότες ραδιοφώνου, ασυρμάτους ή γεννήτριες diesel.

### **Προφυλάξεις:**

Ελέγχετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες λειτουργίας.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν το όργανο λειτουργεί με καλώδια τα οποία είναι συνδεδέμενα μόνο στο ένα από τα δύο άκρα τους, π.χ. καλώδια εξ ωτερικής τροφοδοσίας, καλώδια διασύνδεσης, το επιτρεπόμενο όριο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορεί να ξεπεραστεί και να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία άλλων οργάνων.

### **Προφυλάξεις:**

Ενώ το προϊόν βρίσκεται σε χρήση, η σύνδεση καλωδίων πρέπει να γίνεται και στις δύο άκρες.

EL

## 12.7 Δήλωση FCC (Ισχύει στις Η.Π.Α.)



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών κλάσης B, όπως ορίζει το εδάφιο 15 των κανονισμών FCC.

Τα όρια αυτά έχουν οριστεί για να παρέχουν λογική προστασία ενάντια σε επιβλαβή επίδραση σε κατοικημένη περιοχή.

Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και εκπέμπει ενέργεια (ψηφιλής) συχνότητας και, συνεπώς, τυχόν εγκατάσταση ή χρήση που αντικείται στους σχετικούς κανονισμούς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

ΕΛ Ωστόσο, δεν πιστοποιείται ότι δεν μπορούν να υπάρξουν παρεμβολές και υπό κανονικές συνθήκες.

Σε περίπτωση που ο παρών εξοπλισμός προκαλεί παρεμβολές κατά τη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και στη συνέχεια απενεργοποώντας τον εξοπλισμό, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει να εξαλείψει τις παρεμβολές μέσω κάποιας(-ων) από τις παρακάτω μεθόδους:



- Επαναπροσανατολισμός ή επαναποθέτηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του οργάνου και του δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Οδηγίες/συμβουλές από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό τηλεοράσεων/ραδιοφώνων.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις οι οποίες δεν είναι ρητά αποδεκτές από τη Leica Geosystems ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωση της άδειας χρήσης του εξοπλισμού από το χρήστη.

## Επιγραφή

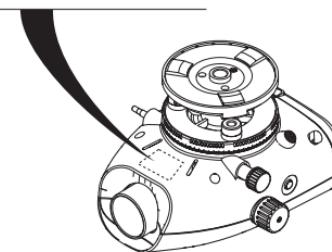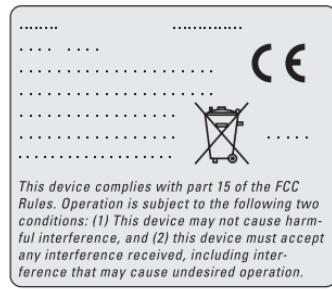

### 13. Τεχνικά στοιχεία

<b>Μετρήσιες ύψους</b>	Τυπική απόκλιση ανά Km διπλής χωροστάθμισης (ISO 17123-2): <ul style="list-style-type: none"> <li>Ηλεκτρονική μέτρηση με Sprinter σε σταδία αλουμινίου barcode:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1,0 mm (Sprinter 250M)</li> <li>1,5 mm (Sprinter 150/150M)</li> </ul> </li> <li>Οπτική μέτρηση με στάνταρ σταδία αλουμινίου με διαγράμμιση E: 2,5 mm</li> <li>Τυπική απόκλιση για μία μέτρηση σε σταδία: 0,6 mm (ηλεκτρονική) και 1,2 mm (οπτική) στα 30 m</li> </ul>
<b>Ακρίβεια απόστασης (τυπική απόκλιση)</b>	10 mm για $D \leq 10$ m απόσταση σε m x 0.001 για $D > 10$ m
<b>Βεληνεκές</b>	Βεληνεκές μέτρησης απόστασης για ηλεκτρονικές μετρήσεις με στάνταρ σταδία αλουμινίου barcode: 2 m έως 100 m.
<b>Οπτική-ελάχιστη απόσταση εστίασης</b>	50 cm
<b>Χρόνος απλής μέτρησης (ηλεκτρονική)</b>	Τυπικά 3 δευτερόλεπτα και λιγότερο σε συνθήκες κανονικού φωτισμού ημέρας - Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (20 lux), απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος μέτρησης.
<b>Σφαιρική αεροστάθμη</b>	Ευαισθησία σφαιρικής αεροστάθμης: 10'/2 mm
<b>Αντισταθμιστής</b>	Αντισταθμιστής με μαγνητικό υγρό και ηλεκτρονική παρακολούθηση εύρους λειτουργίας <ul style="list-style-type: none"> <li>Εύρος προειδοποίησης απώλειας οριζόντιωσης (ηλεκτρονικά): <math>\pm 10'</math></li> <li>Εύρος αντισταθμιστή (μηχανικά): <math>\pm 10'</math></li> <li>Ακρίβεια ρύθμισης: <math>0,8''</math> max. (τυπική απόκλιση)</li> <li>Ευαισθησία μαγνητικού πεδίου: <math>&lt; 10''</math> (Διαφορά σκοπευτικού άξονα σε οριζόντιο σταθερό μαγνητικό πεδίο ισχύος έως 5 Gauss)</li> </ul>
<b>Θύρα RS232*</b>	Για σύνδεση καλωδίου RS232 στην εξωτερική μπαταρία και την επικοινωνία με τον H/Y / εξωτερική συσκευή.

EL

<b>Υποδοχή βύσματος τηλεφώνου*</b>	Για τη σύνδεση του καλωδίου USB για επικοινωνία με τον Η/Υ.
<b>Αποθήκευση εσωτερικής μνήμης*</b>	Χωρητικότητα: έως 1000 σημεία.
<b>Μεταφορά δεδομένων*</b>	Πρόγραμμα: Προς το DataLoader μέσω USB, προς το Leica Geo Office και το HyperTerminal μέσω RS232 σε Η/Υ, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή Windows®
<b>Παροχή-Τροφοδοσία</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprinter 150: εσωτερική μπαταρία</li> <li>• Sprinter 150M/250M: εσωτερική μπαταρία και εξωτερικά μέσω υποδοχής RS232.</li> </ul>
<b>Τροφοδοσία από μπαταρία</b>	Εσωτερική μπαταρία: AA ξηρού τύπου 4 x 1,5 V - τροφοδοσία μέσω θύρας RS232: Ονομαστική τάση 12 V  , εύρος τάσης 4 - xx V  , καλώδιο τροφοδοσίας GEV71 σε μπαταρία αυτ/του 12 V, τιμή έντασης παχ. 300 mA.
<b>LCD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύπος: Ασπρόμαυρη οθόνη με δυνατότητα φωτισμού</li> <li>• Διαστάσεις: 128 x 104 pixels</li> </ul>
<b>Τηλεσκόπιο</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεγέθυνση (οπτική): 24 x</li> <li>• Αντικειμενική διάμετρος φακού: 36 mm</li> <li>• Αντικειμενικό άνοιγμα: 2 °</li> <li>• Πολλαπλασιαστική σταθερά: 100</li> <li>• Προσθετική σταθερά: 0</li> </ul>
<b>Οριζόντιος κύκλος</b>	Διαβάθμιση κύκλου: Πλαστικός οριζόντιος κύκλος 360° (400 gon). Διαβάθμιση και αριθμητική κλίμακα σε διαστήματα 1°(άνω κλίμακα) και 50 gon (κάτω κλίμακα)
<b>Κοχλίας κίνησης</b>	Κίνηση & ρόλος κοχλία: Οδηγός απέρμονης οριζόντιας κίνησης

EL

<b>Σύστημα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δυνατότητα MMI</li> <li>Μέτρηση εφαρμογές</li> <li>Πληκτρολόγιο: 5 πλαστικά πλήκτρα</li> </ul>
<b>Θερμοκρασιακό εύρος</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +50°C</li> <li>Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως +70°C</li> </ul>
<b>Τεχνικά στοιχεία περιβάλλοντος</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Προστασία από νερό, σκόνη και άμμο: IP55 (IEC 60529)</li> <li>Προστασία από υγρασία: έως 95% υγρασία χωρίς συμπυκνώματα. Οι επιδράσεις της υγρασίας αντιμετωπίζονται με τακτικό στέγνωμα του οργάνου.</li> </ul>
<b>Διαστάσεις</b>	<p>Όργανο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μήκος (με φακό και προσοφθάλμιο) 219 mm</li> <li>Πλάτος (από την εξωτερική όψη μηχανισμού εστίασης μέχρι την εξωτερική ακμή της σφαιρικής αεροστάθμης) 196 mm</li> <li>Ύψος (συμπ. της λαβής πλήρως εκτεταμένης) 178 mm</li> </ul> <p>Βαλιτσάκι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μήκος 400 mm</li> <li>Πλάτος 220 mm</li> <li>Ύψος 325 mm</li> </ul>
<b>Βάρος</b>	2,55 kg (με τις 4 AA μπαταρίες)

## 14. Διεθνής εγγύηση, άδεια λογισμικού

### Εγγύηση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διεθνή εγγύηση στον υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα της Leica Geosystems AG στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> ή να τη λάβετε από τους τοπικούς αντιπρόσωπους της Leica Geosystems.

### Συμφωνία άδειας λογισμικού

Αυτό το όργανο περιλαμβάνει λογισμικό το οποίο είναι προεγκατεστημένο στο όργανο ή σας παραδίδεται δέχχωριστά, ή μπορείτε να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας online δεδομένου ότι κάπι τέτοιο σας έχει επιτραπεί από τη Leica Geosystems. Αυτό το λογισμικό προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους και η χρήση του διέπεται και ελέγχεται από τη Συμφωνία άδειας λογισμικού της Leica Geosystems. Φροντίστε να τηρείτε πάντοτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας άδειας λογισμικού Leica Geosystems.

Αυτή η Συμφωνία συνοδεύει όλα τα προϊόντα και μπορείτε επίσης να τη βρείτε στην ιστοσελίδα της Leica Geosystems στη διεύθυνση <http://www.leica-geosystems.com/swlicense> ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Leica Geosystems.

Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό χωρίς να έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους της Συμφωνίας άδειας λογισμικού Leica Geosystems. Η εγκατάσταση ή χρήση του λογισμικού ή μέρους αυτού συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της εν λόγω Συμφωνίας άδειας. Εάν δεν συμφωνείτε με το σύνολο ή μέρος των όρων της εν λόγω Συμφωνίας

άδειας, δεν πρέπει να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και θα πρέπει να επιστρέψετε το μη χρησιμοποιημένο λογισμικό μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα και το τιμολόγιο στον προμηθευτή από τον οποίο αγοράστε το προϊόν εντός 10 ημερών, ώστε να σας επιστραφεί ολόκληρο το ποσό του τιμολογίου.

## 15. Περιεχόμενα

### A

Ανάστροφη σταδία .....	7
Αντίθεση .....	8
Αποθήκευση .....	21
Αύξηση αριθμού σημείου .....	9
Αυτ. κλείσιμο .....	8

### B

Βάσεις τρικοχλίου .....	2
Βάση στήριξης .....	2
Beep .....	8
BF .....	5, 7, 13
BFFB .....	5, 6, 7, 14
BIF .....	4, 5, 7, 12

<b>Γ</b>		<b>K</b>	
Γλώσσα .....	8	καθάρισμα και στέγνωμα .....	21
<b>D</b>		Καταγραφή .....	7
DataLoader .....	15	Κοπή & Συμπλήρωση .....	5, 11
<b>Δ</b>		Κοχλίας εστίασης .....	2
ΔΗ .....	5	<b>L</b>	
Διαχείριση δεδομένων .....	7	LCD οθόνη .....	2
<b>E</b>		<b>M</b>	
Εγκατάσταση οργάνου		MENOY .....	5
Εστίαση στόχου .....	3	Μενού συνόρθωσης .....	5
Οριζοντίωση .....	3	Μέρη .....	2
Προσαρμογή προσοφθάλμου .....	3	Μέσος Όρος .....	8
Εικόνες .....	6	Μεταφορά .....	8, 21
Εισαγωγή BM .....	7	Μεταφορά δεδομένων .....	15
Εισαγωγή Πρ. Υψ. .....	7	Μέτρηση .....	5
Εισαγωγή PtID .....	7	Μέτρηση με χρονομετρητή .....	15
Έλεγχος & Συνόρθωση .....	16	Μέτρηση υψηλής διαφοράς και επιπλέου αναφοράς .....	10
Ενδιάμεση σκόπευση .....	7	Μέτρηση ύψους και απόστασης .....	9
<b>H</b>			
Η θήκη περιλαμβάνει .....	2		

Μηνύματα λειτουργίας .....	19	Ρυθμίσεις .....	8
Μηνύματα σφάλματος .....	18	Ρυθμίσεις μενού .....	7
Μονάδες .....	8	<b>R</b>	
<b>Μπαταρία</b>		RS232 .....	8
Αλλαγή μπαταρίας .....	3	<b>Σ</b>	
Καπάκι Μπαταρίας .....	2	Στρογγυλοποίηση .....	8
MEAS .....	4	Σύμβολα .....	1
<b>O</b>		Σύμβολα οθόνης δεδομένων .....	6
<b>EL</b> όνομα σημείου(PtID) .....	9	Σύμβολα οθόνης μετρήσεων .....	6
Οπτική ευθυγράμμιση .....	17	Συνόρθωση ηλεκτρονικής ευθυγράμμισης .....	16
<b>P</b>		Σφαιρική αεροστάθμη .....	2, 17
Παρελκόμενα .....	3	<b>Φ</b>	
Πεδία .....	5	Φωτισμός .....	8
Περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη .....	4	<b>X</b>	
Πρόγραμμα .....	7	Χαρακτήρες .....	9
Προειδοποίηση απώλειας οριζοντίωσης .....	8	Χονδρική σκόπευση .....	2
Προσαρμογή σταυρονήματος .....	17	Χρονομετρητής .....	8
Προσοφθάλμιο .....	2	<b>Y</b>	
Πρότυπο υψόμετρο (Πρ. Υψ.) .....	9	Υψόμετρο αναφοράς (BM) .....	9
<b>P</b>			
Power ON .....	3		

# Uživatelská příručka (čeština)

## 1. Úvod

### Prodej

Gratulujeme vám k zakoupení nového elektronického přístroje firmy Leica Geosystems. Je navržen tak, aby usnadnil a zrychlil nivelační práce na kterémkoliv místě.

### Výrobek

Tato uživatelská příručka obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla i popis práce a možnosti nastavení výrobku. Pro více informací o bezpečnosti práce s výrobkem, nalistujte část "12. Bezpečnostní předpisy".

Předtím než začnete poprvé používat tento přístroj, přečtěte si pozorně uživatelskou příručku.

### ID výrobku

Typ a sériová čísla vašeho přístroje jsou uvedeny na štítku umístěném na spodní straně přístroje.

Napište informace o modelu a sériovém čísle do manuálu a uvádějte je, kdykoliv budete potřebovat kontaktovat vašeho prodejce nebo autorizovaný servis Leica Geosystems.

Typ: \_\_\_\_\_ Sériové číslo: \_\_\_\_\_

### Platnost tohoto návodu

Tato příručka se týká přístroje Sprinter 150/150M/250M.

 Kapitoly, které se vztahují pouze k přístroji Sprinter 150M/250M, jsou odpovídajícim způsobem označeny hvězdičkou (\*).

### Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou majetkem jejich současných vlastníků.

 
### Dostupná dokumentace

Název	Popis
Uživatelská příručka pro přístroj Sprinter 150/150M/250M	Všechny požadavky na základní obsluhu přístroje jsou obsaženy v tomto návodu. Poskytuje přehled o možnostech systému přístroje i technické údaje a bezpečnostní předpisy.

CZ

### Symboly

Symboly použité v této příručce a jejich význam:



#### NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na obzvlášť nebezpečné situace, které by mohly vést k vážným zraněním nebo smrti.



 
#### VAROVÁNÍ

Upozorňuje na možnost vzniku nebezpečných situací, které by mohly vést k vážným zraněním nebo smrti.



#### VÝSTRAHA

Upozorňuje na možnost vzniku nebezpečných situací způsobených neúmyslně, jejichž následkem by mohl být lehký úraz, případně materiální ztráty a poškození životního prostředí.




Důležitý paragraf, který by neměl být zanedbán při práci s přístrojem pro technicky správné, efektivní a bezpečné využití všech jeho funkcí.

## **Obsah**

1.	Úvod .....	1
2.	Součásti přístroje.....	2
3.	Přípravy k měření .....	3
4.	Uživatelská rozhraní .....	4
5.	Nastavení .....	9
6.	Provoz přístroje .....	9
7.	DataLoader* pro přenos dat .....	15
<b>CZ</b>	8. Kontrola a adjustace .....	16
9.	Chybové zprávy .....	18
10.	Provozní zprávy .....	19
11.	Údržba a přeprava .....	21
12.	Bezpečnostní předpisy .....	22
13.	Technické údaje .....	29
14.	Mezinárodní záruky a softwarová licenční smlouva .....	32
15.	Rejstřík .....	32

## **2. Součásti přístroje**

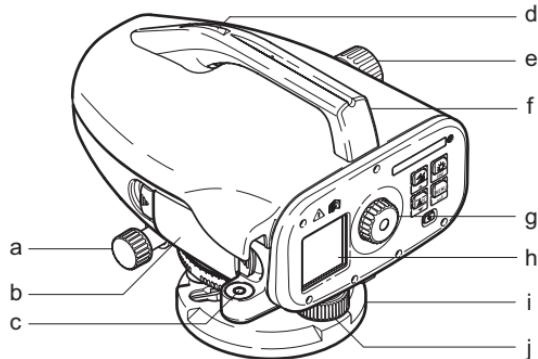

- |                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) Jemná horizontální ustanovka                                             | f) Transportní držadlo |
| b) Schránka s bateriemi včetně rozhraní telefonního konektoru pro kabel USB | g) Okulár              |
| c) Krabicová libela                                                         | h) LCD displej         |
| d) Zaměřovač                                                                | i) Stavěcí deska       |
| e) Zaostřovací šroub                                                        | j) Stavěcí šroub       |

### **Obsah ochranného kufru**

Sprinter, baterie (4x), imbus, uživatelská příručka, CD-ROM\* (obsahující DataLoader), kabel USB\*.

## Příslušenství

Trojnožka, hliníková měřicí lat' (podle regionu), laminátová měřicí lat' (k dosažení 0,7mm přesnosti se zařízením Sprinter 250M). (Možná výbava: sluneční clona, 4 dobijecí baterie a nabíječka.)

## 3. Přípravy k měření

### 3.1 Výměna baterie

Vložte 4 AA suché články podle značek pro kladný a záporný pól, které jsou vyznačeny na držáku.

Vždy vyměňujte všechny baterie najednou!

Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie.

Nepoužívejte kombinace baterií různých výrobců i různých typů.

### 3.2 Příprava přístroje

#### Urovnání přístroje

- Připravte si stativ. Nastavte si vhodnou výšku hlavy stativu a postavte ji přibližně vodorovně. Důkladně zašlápněte nohy stativu do země, aby byla sestava dostatečně stabilní.
- Upevněte přístroj na hlavu stativu pomocí úchytného šroubu.
- Pomoci krabicové libely a stavěcích šroubů urovnejte přístroj přibližně do vodorovné polohy.

#### Nitkový kříž - Adjustace

Zacílte dalekohled na rovnoměrně osvětlený světlý povrch, jako např. zeď nebo arch papíru. Otáčejte okulárem, dokud nebudou rysky nitkového kříže ostré a zřetelné.

## Zacílení a zaostření

Pomocí mušky přibližně zacílte objektiv dalekohledu na lat'. Otáčejte horizontální ustanovkou, dokud není lat' asi uprostřed zorného pole a poté zaostřete lat' pomocí ostricího šroubu. Ujistěte se, že obraz latě a nitkový kříž jsou ostré a zřetelné.

#### Zapnutí přístroje

Přístroj je připraven k měření.



Technické rady:

- Nejdříve zkontrolujte elektronickou a optickou záměrnou přímkou, potom krabicovou libelu přístroje a nakonec lat': před zahájením práce v zorném poli, po dlouhém období uskladnění, po delší přepravě.
- Optiku udržujte v čistotě. Špína nebo kondenzace na optice mohou omezit kvalitu měření.
- Než začnete s prací, nechte přístroj temperovat (cca 2 minuty na jeden °C z rozdílu teplot).
- Vyhýbejte se záměram skrz okenní tabule.
- Je nutno vždy zajistit plné vysunutí a správné zajištění lat'ového úseku.
- Přidržením horní třetiny stativu můžete zmírnit vibrace přístroje ve větru.
- Pro zakrytí objektivu před bočním světlem použijte ochranný kryt na čočky.
- V šeru a tmě můžete osvětlit místo měření a lat' umělým zdrojem světla - lampou, baterkou atd.

CZ

## 4. Uživatelská rozhraní

CZ

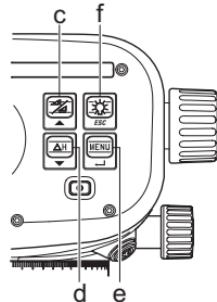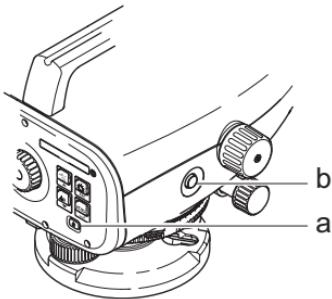

Tlačítko	Symbol	1 funkce	2 funkce
a) Zapnout/ Vypnout	(	Zapnutí nebo vypnutí přístroje	NEMÁ
b) MĚŘIT	(	Tlačítko pro spouštění měření	Stiskněte a na 3 sekundy podržte pro spuštění a zastavení měření tracking / měření pomocí časovače*
c) Výška / Délka	(	Přepínač mezi zobrazením výšky a délky	Posun nahoru (v Menu / režim Nastavení), Přepněte mezi boční záměrou I a záměrou vpřed F při pořadové nivelači BIF*

Tlačítko	Symbol	1 funkce	2 funkce
d) dH		Rozdíl výšky a měření výšky	Posun dolů (v Menu / režim Nastavení)
e) MENU		Aktivace a výběr nastavení	Tlačítko ENTER pro potvrzení výběru
f) Boční světlo		Osvětlení displeje LCD	Tlačítko ESC pro odmítnutí ukončení programu / aplikace nebo pro výstup z nastavení (v Menu / režim Nastavení)

## Programy

<b>MEAS</b>	Měření
<b>MENU</b>	MENU
<b>ADJ</b>	Adjustace
<b>TRK</b>	Tracking
<b>SET</b>	Nastavení

<b>BF</b>	<b>BF</b>	BF Pořadová nivelač*
<b>BFFB</b>	<b>BFFB</b>	<b>BFFB</b> Pořadová nivelač*
<b>BIF</b>	<b>BIF</b>	<b>BIF</b> Střední pořadová nivelač*
		Nad a pod *
<b>dH</b>		Výškový rozdíl
		Interval měření / aktivovaný časovač *

CZ

## Ikonky

	Osvětlení LCD zapnuto
	Lať v normální poloze
	Lať v inverzní poloze
	Vnější zdroj připojen *

	Stav baterií s různou kapacitou
	Ukládá data do vnitřní paměti *
	Kontrola vychýlení horizontace vypnuta
	Průměrování měření aktivováno

## Symboly měření a zobrazování dat

CZ

PtID: / RfID:	Číslo bodu (Cb) * / Číslo referenční nivelační značky *
BM:	Výška H0
dH:	Výškový rozdíl
Elv:	Výška
D.Elv:	Určovaná výška *

	Naměřená výška lati
	Měřená vzdálenost
	Průměr výškového rozdílu v BFFF *
	Výška pod / nad pro dosažení určované výšky *
	Snižit / zvýšit pro dosažení určované výšky *

## Menu Nastavení

Menu	Výběr (podvýběr)	Popisy
1. Program*	Pořadová nivelačace (střed, ZV, BFFB)	Zvolte metodu pořadové nivelačace. Zaměření a měření sekvence při pořadové nivelačaci se zobrazí jako zvýrazněná "signalizace" daných ikon pro pořadovou nivelačaci.
	Nad  a pod	Aplikace nad a pod.
2. B-D*	Zapnout / Vypnout	Zapnout / vypnout B-D při středové pořadové nivelačaci.
3. Vlož Čb*	Vlož čílo bodu uživatele.	
4. Vlož H0	Vložte referenční výšku H0.	
5. Vstup D.ELV*	Vložte určovanou výšku v aplikaci Nad a pod	
6. Správce dat*	Prohlížení dat	Prohlížení zaznamenaných dat / vymazání zaznamenaných dat stisknutím klávesy ENTER.
	Stahování dat (GSI / ASCII)	Přenos zaznamenaných dat do počítače prostřednictvím RS232, ve formátu GSI-8 nebo ASCII.
	Vymazání všech dat	Vymazání všech dat uložených on-board / ve vnitřní paměti.
7. Záznam*	Paměť	Měření zaznamenaná on-board / ve vnitřní paměti. U aplikace pořadová nivelačace je třeba nastavit záznamový program před prvním zpětným měřením.
	Vypnuto	Měření nebylo uloženo.
	Ext	Měření bylo uloženo do externího přístroje ve formátu GSI-8 přes kabel RS232.
8. Nastavení	Nastavení - kontrolní program.	
9. Převrácená lat'	ZAPNUTO [převrácená lat'], VYPNUTO [normální poloha latě], AUTO [Automatické rozpoznání orientace latě]	Rozeznává nastavení programu orientace latě.

CZ

Menu	Výběr (podvýběr)	Popisy
10.Nastavení	Kontrast (10 úrovní)	Nastavení kontrastu LCD displeje.
	Jednotka (M, Mezin. stopy, US stopy, stopy v 1/16 palce)	Nastavení jednotek.
	Vypn. Auto (ZAPNUTO po 15 min / VYPNUTO)	ZAPNUTO po 15 min, přístroj se vypne po asi 15 minutách od posledního stisknutí klávesy. VYPNUTO, přístroj se automaticky nevypne.
	Zaokrouhlování (Standard / Přesné)	Nastavení čtení displeje. Metricky: <ul style="list-style-type: none"><li>• Standard = 0,001 m pro výšku a 0,01 m pro délku</li><li>• Přesni = 0,0001 m pro výšku a 0,001 m pro délku</li></ul> Ve Ft (Mezin. a US stopy): <ul style="list-style-type: none"><li>• Standard = 0,30 cm pro výšku a 3,05 cm pro délku</li><li>• Přesni = 0,030 cm pro výšku a 0,30 cm pro délku.</li></ul> Ve stopách v 1/16 palce: <ul style="list-style-type: none"><li>• Přesni a Standard = stopa-palec-1/16 pro výšku a délku</li></ul>
	Pípnutí (ZAPNUTO / VYPNUTO)	Nastavení zvukové signalizace spouštěcího tlačítka.
	RS232* (Přenosová rychlosť: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400; Parita: nulová, lichá, sudá; Stop Bit: 1, 2; Data Bit: 7, 8)	Komunikační nastavení pro rozhraní RS232.
	Kontrola vychýlení horizontace (ZAPNUTO / VYPNUTO)	Nastavení elektronické kontroly horizontace.
	Podsvětlení (ZAPNUTO / VYPNUTO)	Nastavení podsvětlení.
	Průměrování	Vložte počet měření pro zprůměrování měření.

## 5. Nastavení

### Výška H0 (BM), určovaná výška\* (D.Elv)

Numerický vstup H0 a určované výšky obsahují hodnoty 0 ~ 9, mezeru, des.tečku, stopy v 1/16 palce separator, "+" a "-".

### Číslo bodu\* (ČB)

Číslo bodu alfanumerický vstup obsahuje písmena a ~ z, 0 ~ 9 a mezeru.

### Potvrzení již zadaných znaků

Jestliže nejsou požadavky na změnu zobrazené hodnoty H0, potvrďte stiskem ENTER.

### Vymazání všech hodnot v již zadaných polích

Nastavte na prvním poli "Mezeru" a stiskněte tlačítko ENTER pro vycíštění celé poslední vložené hodnoty.

### Ukončení vstupu

Stiskněte tlačítko ESC pro ukončení vstupu a obnovení původní hodnoty.

### Automatické číslování bodů


Číslo bodu je automaticky zvyšováno o 1 od posledního ČB, v případě že bod nebyl zadán ručně.

## 6. Provoz přístroje


### Měření výšek a vzdáleností (digitálně)

Příklad digitálního měření:

- Vždy cíle na střed kódové stupnice laté a zaostřete obraz laté pro bezchybné měření.

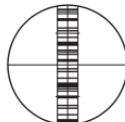

## 6.1 Měření výšek a vzdáleností

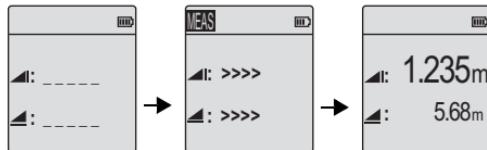

Pohotovostní měření

Průběh měření

Měření výšek a vzdáleností

Postup	Tlačítka	Popis
1.		Stisknutím zapnete přístroj, logo Leica se zobrazí na displeji a následně je přístroj připraven k měření.
2.		Zacíle na laté a zaostřete. Lehce zmáčkněte tlačítko pro spuštění měření.
3.		Měřená výška a vzdálenost se zobrazí

CZ

## 6.2 Měření výškového rozdílu a výšky roviny (interní paměť vypnuta)

**dH**   
HO : 100.038m  
  
Měření na lat' zpět  
Pro změnu HO a Cb bodu  
jdi do menu

**MEAS**   
▲: >>>  
▼: >>>

**dH**   
▲: 1.235m  
▼: 5.68m

Měřte proti  
referenčnímu bodu  
s hlášením

Průběh měření

Měření proti  
referenčnímu bodu  
zobrazeno

CZ

**dH**   
Merím na cíl !

**MEAS**   
Vo:  
dH:  
▲: >>>  
▼: >>>

**dH**   
Vo: 99.138m  
dH: -0.900m  
▲: 2.135m  
▼: 31.11m

Objeví se zpráva  
"Měřím na cíl!"

Průběh měření


Měření na cíl  
zobrazeno

Postup	Tlačítka/ Obrazovka	Popis
1.		Stiskni tlačítko pro spuštění funkce Určení výškových rozdílů a Vztažná rovina.
2.		Je zobrazena zpráva "Srovnávací rovina" s nastavenou výškou roviny.
3.		Stiskni měřící tlačítko pro měření na Vztažný ref. bod / Nivelační značku.
4.		Objeví se zpráva "Měřím na cíl!".
5.		Znovu stiskněte tlačítko pro spuštění měření na cílový/boční podrobný bod.
6.		Výsledky jsou zobrazeny na displeji v pořadí: cílová výška vzhledem k H0, převýšení mezi cílem a H0, výška a délka cílového bodu.


### 6.3 Měření Nad a pod\* (vnitřní paměť vypnuta)




Měřte proti referenčnímu bodu s hlášením

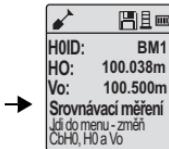

V menu aktualizujte určovanou výšku

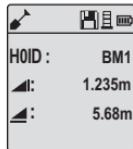

Měření proti referenčnímu bodu zobrazeno

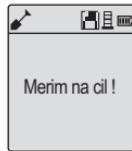

Objeví se zpráva "Měřím na cíl!"



Měření na cíl zobrazeno


Postup	Tlačítko/Obrazovka	Popis
1.		Stiskněte tlačítko Menu a zvolte aplikaci Nad a pod v podmenu Program.
2.		Je zobrazena zpráva "Srovnávací rovina" s nastavenou výškou roviny referenčního bodu a určovanou výškou.
3.		Stiskni měřící tlačítko pro měření na Vztažný ref. bod / Nivelační značku.
4.		Objeví se zpráva "Měřím na cíl!".
5.		Znovu stiskněte tlačítko pro spuštění měření vzhledem k cílovému bodu.
6.		Výsledky jsou zobrazeny na displeji v pořadí - cílová výška vzhledem k HO / výšce roviny, výška cílového bodu a hodnota nad / pod v cíli vzhledem ke vztažné rovině / určované výšce.

CZ

## 6.4 BIF Měření pořadové nivelačí\* (vnitřní paměť vypnuta)




Měřte na záměru vzad  
hlášením

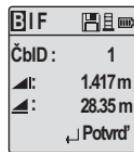


Měření se záměrou vzad s  
hlášením



Měřte proti záměre vpřed s  
hlášením

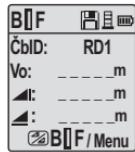


V menu nastavte "Boční  
záměra" na zapnuto nebo  
stiskněte tlačítko Výška a  
délka, měřte na boční  
záměru

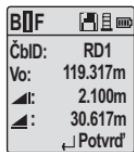


Měření na boční  
záměru s  
hlášením


CZ

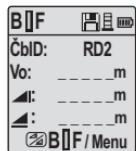

Měřte na další boční záměru  
s hlášením

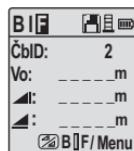

V menu nastavte "Boční  
záměra" na VYPNUTO  
NEBO stiskněte tlačítko  
Výška a délka, měřte na  
záměru vpřed

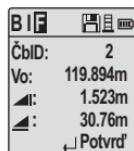

Měření se záměrou vpřed s  
hlášením



Měření / Menu

Postup	Tlačítko/ Obrazovka	Popis
1.		Inicializujte metodu BIF
2.		Inicializujte měření proti referenčnímu bodu.
3.		Měření se záměrou vzad.
4.		Pro spuštění měření "Boční záměra", nastavte v menu položku "Boční záměra" na ZAPNUTO nebo stiskněte tlačítko Výška a délka.
5.		Měření s boční záměrou.
6.		V menu nastavte "Boční záměra" na VYPNUTO nebo stiskněte tlačítko Výška a délka, následně měřte na lať se záměrou vpřed.
7.		Měření se záměrou vpřed.

Postup	Tlačítko/ Obrazovka	Popis
8.		Systém obnoví pohotovostní zobrazení pro měření na záměru vzad dalšího bodu změny.

## 6.5 BF Měření pořadové nivelače\*

Postup	Tlačítko/ Obrazovka	Popis
1.		Inicializujte metodu BF
2.		Inicializujte měření proti referenčnímu bodu
3.		Měření se záměrou vzad.
4.		Měřte na lať se záměrou vpřed.
5.		Měření se záměrou vpřed.
6.		Systém obnoví pohotovostní zobrazení pro měření na záměru vzad dalšího bodu změny.

CZ

## 6.6 BFFB Měření pořadové nivelač\*

Postup	Tlačítko/ Obrazovka	Popis
1.		Inicializujte metodu BFFB.
2.		Inicializujte měření proti referenčnímu bodu.
3.		Měření se záměrou vzad.
4.		Měření na záměru vpřed.
5.		Měření se záměrou vpřed.
6.		Měřte na lat' se záměrou vpřed (druhé zaměřování).
7.		Měření se záměrou vpřed (druhé zaměřování).
8.		Měřte na lat' se záměrou vzad (druhé zaměřování).

CZ

Postup	Tlačítko/ Obrazovka	Popis
9.		Měření se záměrou vzad (druhé zaměřování).
10.		Systém zobrazí aktuální zprávu měření "Bodu změny". Stisknutím tlačítka ENTER potvrďte výsledek.
11.		Systém obnoví pohotovostní zobrazení pro měření na záměru vzad dalšího bodu změny.

 Střední (průměrný) výškový rozdíl ve dvojitém zaměření záměry vzad a zpět pro metodu BFFB



## 6.7 Měření časovače\*

Nastavte časový interval měření 00 hod:00 min v položce Menu\Nastavení\Časovač. Stisknutím a podržením měřicího tlačítka na 3 sekundy spusťte měření časovače, v levé horní části LCD displeje se zobrazí ikona časovače indikující aktuální režim měření. Pro ukončení měření časovače stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítka měření.


## 7. DataLoader\* pro přenos dat

1. Levým tlačítkem poklepejte na spouštěcí instalační soubor Sprinter\_Dataloader.exe (implicitně bude DataLoader nainstalován do C:\Program files\Leica-Geosystems).
2. Připojte kabel USB telefonním konektorem do portu (který se nachází v prostoru pro baterie přístroje) a USB konektor připojte do USB konektoru počítače.
3. Zapněte přístroj, vyčkejte dvojitého pípnutí a zobrazí se ikona USB na displeji přístroje.
4. Spusťte DataLoader implicitně z C:\Program files\Leica-Geosystems.
5. Klepněte levým tlačítkem na tlačítko 'Připojení USB' v aplikaci DataLoader a zobrazí se veškeré relevantní informace přístroje.
6. Klepnutím levým tlačítkem na tlačítko "Výpis dat" / "Zápisník" v okně Export dat stáhněte data z přístroje do počítače do aplikace Ms-Excel®.

 Více informací o aplikaci DataLoader a instrukcích datového přenosu pomocí RS232 naleznete na CD-ROM\* Sprinter.

## 8. Kontrala a adjustace

### 8.1 Elektronická adjustace kolimace

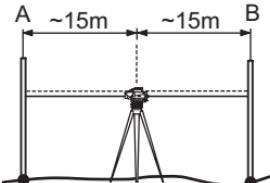


**CZ** Pro aktivaci programu "Adjustace" zvolte položku Menu/Adjustace.

**Krok 1:** Zaostřete na Lat' A a stiskněte tlačítko MĚŘENÍ. Displej měření, stiskněte ENTER pro přijetí.

**Krok 2:** Zaostřete na Lat' B a stiskněte tlačítko MĚŘENÍ. Displej měření, stiskněte ENTER pro přijetí.

Nyní posuňte stanovisko Sprintera směrem k Latí A do vzdálenosti asi 3 m od ní.

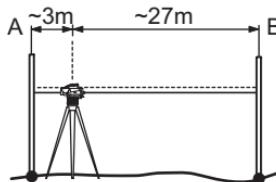


**Krok 3:** Zaostřete na Lat' B a stiskněte tlačítko MĚŘENÍ. Displej měření, stiskněte ENTER pro přijetí.

**Krok 4:** Zaostřete na Lat' A a stiskněte tlačítko MĚŘENÍ. Displej měření, stiskněte ENTER pro přijetí.

Hodnota elektronické kolimační chyby se zobrazí na displeji. Pro schválení nové korekce stiskněte tlačítko ENTER, v opačném případě tlačítkem ESC odmítněte výsledek adjustace.


Optickou kolimační chybu lze opravit rektifikací přístroje.

## 8.2 Krabicová libela

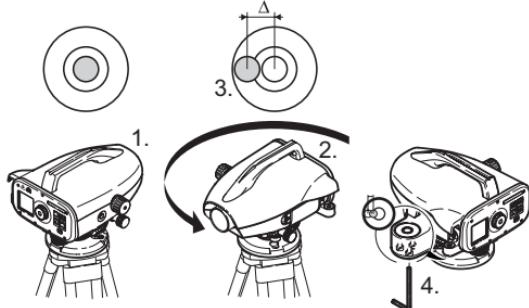

Postup	Popis
1.	Zhorizontujte přístroj.
2.	Otočte přístrojem o 180°.
3.	Zcentrujte bublinu, v případě že je mimo středové kruhy.
4.	Půlkou chyby opravte rektifikačním šroubem.
	Opakujte kroky 1 až 4 dokud nezůstane bublina na středu mezi kruhy, při každém náhodném otočení dalekohledu.

## 8.3 Optická adjustace kolimace / mřížky

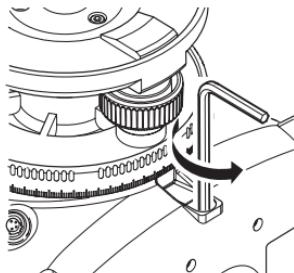

CZ

Postup	Popis
1.	Otočte rektifikačním šroubem o požadovanou hodnotu.
2.	Zkontrolujte znova kolimační chybu.

V případě, že kolimační chyba je větší než 3 mm na vzdálenost 60 m, je třeba provést rektifikaci přístroje.

## 9. Chybové zprávy

CZ

Č.	Chybová zpráva	Rešení / příčina
E99	Systémová chyba, kontaktujte servis!	Chyby přístroje, případně souboru, adjustace nebo nastavení způsobující, že přístroj nepracuje správně.
E100	Docházejí baterie!	Vyměňte baterie za nové nebo nabité.
E101	Není číslo bodu!	Změňte ČB. Max. čb 99999999 a nezakončujte tuto číselnou řadu písmeny.
E102	Příliš světlé!	Zastříňte lat' nebo omezte osvětlení latě, případně zastříňte objektiv dalekohledu.
E103	Příliš tmavé!	Rovnoměrně osvětlete lat'.
E104	Žádná lat'!	Zkontrolujte zacílení.
E105	Chyběné zadání!	Zkontrolujte vstup.
E106	Neurovnáno!	Urovnejte přístroj.
E107	Plná kapacita paměti	Vypněte vnitřní paměť a pokračujte v měření bez záznamu NEBO stáhněte data do externího zařízení a pokračujte v měření se zapnutou vnitřní pamětí po vymazání všech již zálohovaných dat z vnitřní paměti.
E108	Chyba souboru dat!	Chyba souboru dat.
E109	Málo místa v paměti!	Připravte se na stáhnutí dat do externího média a pokračujte v dalším měření s ukládáním po vymazání všech uložených dat z vnitřní paměti.
E110	Cíl je příliš blízko!	Přesuňte lat' nebo přístroj dále od sebe.
E111	Cíl je příliš daleko!	Přesuňte lat' nebo přístroj blíže k sobě.
E112	Příliš velká zima!	Přestaňte pracovat, vnější teplota je mimo rozsah pracovní teploty přístroje.
E113	Příliš velké teplo!	Přestaňte pracovat, vnější teplota je mimo rozsah pracovní teploty přístroje.
E114	Nesprávné měření!	Provedte nové měření. V případě dalších problémů zkontrolujte postavení přístroje a nastavení latě, zkontrolujte světelné podmínky na lati a rozptyl, zkontrolujte zaostření, zacílení a jestli je v zorném poli dostatečný latovy úsek.

C.	Chybová zpráva	Řešení / příčina
E115	Chyba tepletoměru senzoru !	Zakryjte rukou objektiv dalekohledu a zapněte znovu přístroj. Problém hardwarové komunikace.
E116	Chyba adjustace!	Prověďte adjustaci po jednotlivých krocích, ujistěte se, že je přístroj srovnan a lat' je svisle v normální pozici. Kolimace je mimo rozsah.
E117	Změna H0 není povolena!	Stiskem tlačítka VÝSKA/VZDÁLENOST opusťte program měření a změňte výšku H0 v MENU programem VLOŽ H0.
E119	Pozor, konec latě!	Nedostatečná délka latě v zorném poli.
E120	Chyba senzoru!	Kontaktujte servis.
E121	Nastavení Obrácená lat' není dovoleno!	Zkontrolujte orientaci latě a nastavení.
E123	Změna Čb není povolena!	Odstaňte zprávu stiskem tlačítka ESC.

CZ

## 10. Provozní zprávy

Provozní zpráva	Protiopatogení / poznámka
Start Tracking!	Tracking mód start.
Stop Tracking!	Tracking mód stop.
Tracking zastav!	Stiskni měřící tlačítko na 3 vteřiny pro restart tracking módu. Tracking bude zastaven po 10 neúspěšných měřeních.
Přerušení měření!	Zpracování aktuálního měření je ukončeno.
Stahování dat!	Stahování dat z vnitřní paměti do vnějšího média je v procesu.
Stahování ukončeno!	Data byla úspěšně přenesena do externího zařízení.
Paměť prázdná!	Žádná data ve vnitřní paměti.

<b>Provozní zpráva</b>	<b>Protiopatøení / poznámka</b>
Smazat. Jste si jisti?	Otzáka pro okamžité ujištění, že uživatel si přeje smazat zvolená data (v programu Prohlížení dat) / všechna data (v programu Vymazat všechna data) z vnitřní paměti.
Data smazána!	Potvrzení systémem o provedeném úkonu - smazání zvolených nebo všech dat z vnitřní paměti.
Není možné smazat!	Smazáním jednotlivého záznamu nelze vymazat měření referenční a určované výšky.
Změna H0. Jste si jisti?	Otzáka pro okamžité ujištění, že si uživatel přeje potvrdit provedený úkon - změnu výšky H0.
Změna určované výšky. Jste si jisti?	Otzáka pro okamžité ujištění, že si uživatel přeje potvrdit provedený úkon - změnu určované výšky.
Čekejte! Čistí se souborový systém!	Čištění dočasných souborů/systémových souborů.
Vypnout!	Systém se vypíná.
Objeví se ikona přesýpacích hodin	Prosím čekejte! Systém zpracovává úkol.
Měř. na cíl	Zacílte na láť a stiskněte tlačítko pro spuštění měření.
Nastavení...	Probíhá nastavení systémových parametrů.
Změna bodu nekompletní! Opustit program?	Rychlá zpráva pro ukončení aplikace během zpracování pořadové nivelace. Dokončit aktuální měření změny bodu pořadové nivelace, pak opustit aplikační program. Stisknutím tlačítka ENTER ukončíte aplikaci; v opačném případě stiskněte tlačítko ESC pro návrat k aktuální aplikaci.
Opustit tuto aplikaci?	Rychlá zpráva pro ukončení aplikace, stisknutím tlačítka ENTER ukončíte aplikaci; v opačném případě stiskněte tlačítko ESC pro návrat k aktuální aplikaci.

## 11. Údržba a přeprava

### 11.1 Přeprava

#### Přeprava při měření

Při převozu přístroje na místo měření vždy dodržujte následující:

- přenášejte přístroj pouze v originálním obalu (kufru)
- nebo na otevřeném stativu s nohami přístroje kolem ramen s přístrojem ve vzpřímené poloze.

#### Přeprava automobilem

Nikdy přístroj neprevážejte volně postavený, mohl by se poškodit otresy a vibracemi. Přístroj nenechávejte bez dozoru ani v automobilu a zajistěte ho.

#### Přeprava

Při přepravě přístroje vlakem, letadlem nebo lodí vždy používejte úplný originální obal od Leica Geosystems, transportní kufr a kartónovou krabici nebo podobný obal, abyste zabránili otresům a vibracím.

#### Přeprava baterií

Při převozu baterií je nutno, aby odpovědná osoba zajistila dodržování všech místních a mezinárodních pravidel a nařízení, která se vztahují k výrobkům. Před transportem nebo přepravou kontaktujte vaši místní osobní nebo nákladní přepravní společnost.

#### Adjustace před měřením

Po přepravě vždy nejprve proveděte kontrolu parametrů adjustace před měřením, které jsou uvedeny v tomto návodu.

### 11.2 Skladování

#### Výrobek

Dodržujte teplotní limity pro skladování přístroje, hlavně v létě, pokud přístroj ponecháte v automobilu. Zkontrolujte "13. Technické údaje" pro informaci o těchto limitech.

#### Adjustace před měřením

Po delším skladování vždy nejprve proveděte kontrolu parametrů adjustace před měřením, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Je-li nutno přístroj dlouhou dobu skladovat, vyjměte z něj alkalické baterie, aby nevytekly.

### 11.3 Čištění a sušení

#### Výrobek a příslušenství

- Sfoukněte prach z čoček.
- Skel se nikdy nedotýkejte prsty.
- K čištění používejte pouze jemnou, čistou tkaninu bez chloupků. V případě nutnosti navlhčete hadřík ve vodě nebo v čistém alkoholu.  
Jiné tekutiny nepoužívejte, abyste nenarušili součásti z polymeru.

#### Mokré přístroje

Vysušte přístroj, transportní kufr, pěnové vnitřní výztuže a příslušenství při teplotě maximálně +40°C / +104°F a vyčistěte je. Nedávejte zpět do kufra, dokud vše nebude dokonale suché.

CZ

## 12. Bezpečnostní předpisy

### 12.1 Všeobecný úvod

#### Popis

Následující pokyny umožní osobám oprávněným pracovat s přístrojem vyhnout se a zamezit rizikovému použití.

Oprávněná osoba musí dbát na to, aby všichni uživatelé byli seznámeni s těmito předpisy a rozuměli jím.

### 12.2 Určené použití

#### Použití v souladu s určením

- Měření vzdáleností.
- Záznam měření.
- Elektronické a optické určování výšek měřením na lat.
- Snímání optické výšky.
- Měření optické vzdálenosti pomocí snímání dálkoměrem.
- Sdílení dat s externími zařízeními.

 
CZ

#### Nesprávné použití

- Používání přístroje bez návodu.
- Používání mimo doporučené limity.
- Vyražení bezpečnostních systémů.
- Odstranění rizikových zpráv.
- Otevření přístroje použitím náradí, např. šroubovákem, pokud není pro některé funkce dovoleno.
- Modifikace a přestavba výrobku.
- Používání odcizeného přístroje.
- Používání přístroje, který je na první pohled poškozen.
- Používání příslušenství, které není vyrobeno nebo doporučeno společností Leica Geosystems.

- Nedostatečné zajištění bezpečnosti při měření, např. na silnicích.

- Cílení přímo na slunce.




#### VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může vést ke zranění, selhání a zničení přístroje. Úkolem oprávněné osoby je poučit uživatele o rizicích a o tom, jak se jich vyvarovat. Výrobek nemůže být používán, pokud nejsou jeho uživatelé poučeni o práci s ním.

### 12.3 Pracovní omezení

#### Prostředí

 Výrobek lze používat v atmosfére, která je vhodná pro trvalé lidské osidlení: nelze jej užívat v agresivním nebo výbušném prostředí.



#### NEBEZPEČÍ

Pověřená osoba musí upozornit místní bezpečnostní pracovníky a specialisty před zahájením práce v rizikových oblastech nebo v blízkosti elektrických instalací a na podobných místech.

### 12.4 Odpovědnost

#### Výrobce přístroje

Společnost Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, zde jako Leica Geosystems, je odpovědná za dodávku výrobku, včetně uživatelské příručky a originálního příslušenství, ve zcela bezpečném stavu.

#### Výrobci neoriginálního příslušenství

Výrobci neoriginálního příslušenství k výrobku jsou odpovědní za vývoj, zařazení a sdělení bezpečnostních postupů v rámci svých

produků a jsou také zodpovědní za účinnost těchto bezpečnostních opatření v souladu s výrobkem Leica Geosystems.

### Odpovědná osoba

Odpovědná osoba má následující povinnosti:

- Porozumět všem instrukcím a předpisům popsaným v této příručce.
- Musí být seznámena se všemi místními předpisy o bezpečnosti práce.
- Informovat okamžitě společnost Leica Geosystems, pokud přístroj přestane být bezpečný.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

Odpovědná osoba si musí být jistá, že pracuje přesně v souladu se všemi předpisy. Tato osoba je také odpovědná za školení a prověření obsluhy přístroje a bezpečnosti práce s ním.

## 12.5 Nebezpečí použití přístroje

### **⚠ VAROVÁNÍ**

V případě, že součástí vybavení není návod nebo návod obsahuje nesprávné informace, může to vést k chybnému či nesprávnému použití a zvýšení pravděpodobnosti nehody s dalekosáhlými lidskými, materiálními, finančními a ekologickými důsledky.

### Bezpečnostní opatření:

Všichni uživatelé musí dodržovat předpisy dané výrobcem a nařízení oprávněné osoby.



### **VÝSTRAHA**

Vždy kontrolujte výsledky, které přístroj udává po pádu, nesprávném použití, změně nastavení, delším skladování nebo přepravě.

### Bezpečnostní opatření:

Podle uživatelské příručky pravidelně provádějte testovací měření a adjustace před měřením, zejména po měření v mimořádně náročných podmírkách a před a po velmi důležitém měření.



### **NEBEZPEČÍ**

Z důvodu nebezpečí elektrického výboje je velmi nebezpečné manipulovat s latí v blízkosti elektrického vedení, jako jsou například silové kabely nebo železniční trať.

### Bezpečnostní opatření:

Udržujte dostatečnou vzdálenost od elektrických zařízení. V případě potřeby měření na těchto místech kontaktujte nejdříve oprávněnou osobu pro bezpečnost práce s elektrickými zařízeními a řídte se jejími pokyny.



### **VÝSTRAHA**

Silné magnetické pole (např. transformátory, tavící pece) může ovlivňovat práci kompenzátoru a vést k chybám měření.

### Bezpečnostní opatření:

Když měříte v blízkosti silného magnetického pole, ověřte správnost výsledků.

CZ



## VÝSTRAHA

Při cílení na slunce může dojít k poškození zraku a/nebo poškození vnitřní části přístroje, neboť dalekohled funguje jako lupa.

### Bezpečnostní opatření:

Nikdy necílejte dalekohled přímo na slunce.



## VAROVÁNÍ

Během dynamických aplikací, například u vymezených postupů, existuje nebezpečí nehody, pokud uživatel nebude dbát okolních podmínek prostředí, jakými mohou být například překážky, výkopy nebo doprava.

### Bezpečnostní opatření:

CZ Odpovědná osoba musí všechny uživatele výrobku důkladně seznámit s možnými nebezpečími.



## VAROVÁNÍ

Nedostatečné zabezpečení pracoviště může vést k nebezpečným situacím, např. při práci v silničním provozu, na stavbách a v průmyslových závodech.

### Bezpečnostní opatření:

Vždy se přesvědčte, že pracoviště je dostatečně zajištěno. Řídte se nařízeními týkajícími se bezpečnosti a prevence nehod a pravidly silničního provozu.



## VAROVÁNÍ

V případě venkovního použití počítače určeného pro vnitřní prostory hrozí nebezpečí elektrického výboje.

### Bezpečnostní opatření:

Řídte se předpisy týkajícími se použití počítače v souladu s výrobky společnosti Leica Geosystems daných výrobcem.



## VÝSTRAHA

Při případě nesprávného zabezpečení příslušenství a je-li přístroj vystaven mechanickým otřesům, např. při úderech větru nebo pádu, může dojít k poškození přístroje nebo poranění osob.

### Bezpečnostní opatření:

Při přípravě přístroje k měření vždy předem zkontrolujte správnou úpravu, upevnění, zabezpečení a zajistění všech součástí.

Přístroj nesmí být vystaven mechanickému poškození.



## VÝSTRAHA

Při případě použití jediné podpěry pro lat' hrozí vždy její pád, například při prudkém závanu větru, a možnost poškození vybavení či poranění osob.

### Bezpečnostní opatření:

Nikdy nenechávejte stojící lat' bez dozoru (osoby pracující s latí).



## VAROVÁNÍ

Je-li k výrobku používáno příslušenství, např. stožáry, latě, tyče, zvyšuje se nebezpečí zasažení bleskem.

### Bezpečnostní opatření:

Výrobek nepoužívejte při bouřce.



## VÝSTRAHA

Při obsluze výrobku může dojít k rozrcení končetin nebo k zapletení vlasů a/nebo oblečení do otáčejících se součástí.

### Bezpečnostní opatření:

Udržujte bezpečnou vzdálenost od otáčejících se součástí.



## VAROVÁNÍ

Při otevření výrobku můžete být v důsledku jedné z uvedených činností zasaženi elektrickým výbojem.

- Dotýkání se součástí pod proudem
- Používání výrobku po předchozím neúspěšném pokusu o jeho opravu.

#### **Bezpečnostní opatření:**

Produkt neotevřejte. Výrobky mohou být opraveny jen v autorizovaných servisech společnosti Leica Geosystems.

#### **VAROVÁNÍ**

Baterie, které nejsou doporučeny společností Leica Geosystems, mohou být při nabíjení nebo vybíjení poškozeny. Mohou začít hořet a explodovat.

#### **Bezpečnostní opatření:**

Nabíjejte a vybíjejte jen baterie, které doporučila společnost Leica Geosystems.

#### **VAROVÁNÍ**

Použití nabíječky baterii, která nebyla doporučena společností Leica Geosystems, může vést k poškození baterii. Může dojít k požáru nebo explozi.

#### **Bezpečnostní opatření:**

K nabíjení baterií používejte jen nabíječky doporučené společností Leica Geosystems.

#### **VÝSTRAHA**

Pozor na nebezpečí požáru při přepravě, odesílání nebo likvidaci baterií v důsledku jejich mechanického porušení.

#### **Bezpečnostní opatření:**

Před převozem nebo likvidací výrobku vybíje baterie tak, že přístroj necháte v chodu, dokud se nevybije.

Při převozu baterií je nutno, aby odpovědná osoba zajistila dodržování všech místních a mezinárodních pravidel a nařízení,

která se vztahují k výrobkům. Před přepravou nebo odesláním kontaktujte vaši místní osobní nebo nákladní přepravní firmu.

#### **VAROVÁNÍ**

Mechanické poškození, vysoká okolní teplota nebo ponovení do kapaliny může zapříčinit vytečení, požár nebo explozi baterií.

#### **Bezpečnostní opatření:**

Chraňte baterie před mechanickými vlivy a vysokými okolními teplotami. Nevhazujte ani neponořujte baterie do kapalin.

#### **VAROVÁNÍ**

Při ponechání baterií např. v kapsě, společně se šperky, klíči, metalizovaným papírem nebo dalšími kovovými předměty, může dojít ke zkratu a zranění nebo požáru.

#### **Bezpečnostní opatření:**

Ujistěte se, že baterie nejsou v kontaktu s jinými kovovými předměty.

#### **VÝSTRAHA**

Dlouhodobé skladování snižuje životnost baterie nebo vede k jejímu poškození.

#### **Bezpečnostní opatření:**

Při dlouhodobém skladování udržujte životnost baterií pravidelným dobíjením.

#### **VAROVÁNÍ**

Jestliže nepotřebné baterie nevhodně zlikvidujete, může dojít k následujícímu:

- Při hoření se z plastů uvolňují jedovaté plyny, které jsou zdraví škodlivé.

CZ

- Při porušení nebo silném zahřátí baterií může dojít k explozi a následnému zamorení prostoru jedovatými látkami, požáru, korozí nebo znečištění životního prostředí.
- Při nezodpovědné likvidaci přístroje může dojít k použití přístroje neoprávněnou osobou a porušení pravidel pro manipulaci. Tato osoba vystavuje sebe i třetí stranu riziku závažného poranění a znečištění životního prostředí.

#### **Bezpečnostní opatření:**



Výrobek nevyhazujte do komunálního odpadu.  
Výrobek patřičně zlikvidujte v souladu s národními  
předpisy platnými ve vaší zemi.  
Vždy zamezte neoprávněným osobám v přístupu k  
přístroji.

**CZ** Informace o zvláštní údržbě a likvidaci výrobku jsou k dispozici na domovských stránkách společnosti Leica Geosystems <http://www.leica-geosystems.com/treatment> nebo u vašeho obchodního zástupce Leica Geosystems.



#### **VAROVÁNÍ**

Výrobky mohou být opraveny jen v autorizovaných servisech společnosti Leica Geosystems.

## **12.6 Elektromagnetická shoda EMC**

### **Popis**

Termín elektromagnetická shoda znamená, že přístroj správně pracuje v prostředí s elektromagnetickým vyzařováním a elektrostatickými výboji a nemá žádný vliv na práci dalších přístrojů.



#### **VAROVÁNÍ**

Elektromagnetická radiace může mít vliv na chod některých přístrojů.  
Přestože produkt odpovídá přísným standardům a normám  
platným v této oblasti, společnost Leica Geosystems nemůže zcela  
vyloučit možnost narušení chodu některých přístrojů.



#### **VÝSTRAHA**

Jde zde riziko vlivu na některá zařízení, která jsou používána současně s příslušenstvím jiných výrobců, např. PC, notebooky,  
vysílačky, nestandardní kabely nebo externí baterie.

### **Bezpečnostní opatření:**

Používejte pouze vybavení a příslušenství doporučené společností Leica Geosystems. Při kombinaci s jinými přístroji jsou obvykle sjednány přísné požadavky v souladu se standardy a postupy. Při současném použití počítačů a vysílaček se o jejich elektromagnetické kompatibilitě informujte u výrobce.



#### **VÝSTRAHA**

Vlivy elektromagnetické radiace mohou vést k chybám měření.

Přestože přístroj splňuje všechna kritéria a standardy, společnost Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost vlivu elektromagnetické radiace, například v blízkosti radiovysílačů, vysílaček nebo dieselových generátorů.

### **Bezpečnostní opatření:**

Vždy zkontrolujte správnost výsledků získaných za těchto podmínek.



## VAROVÁNÍ

Jestliže přístroj pracuje s jinými zařízeními prostřednictvím kabelu připojeného jen jedním koncem, např. kabel externího zdroje, přepojovací kabely, může vznikat nadměrné množství elektromagnetického záření, které může ovlivnit chod jiných zařízení.

### Bezpečnostní opatření:

Je-li přístroj v chodu, musí být kabely připojeny na obou koncích, například při spojení s externí baterií nebo počítačem.

## 12.7 FCC Statement, Applicable in U.S.



## VAROVÁNÍ

Tento výrobek byl testován a odpovídá limitům pro digitální přístroj třídy B, konkrétně části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy pro ochranu před škodlivými vlivy na místní zařízení.

Tento výrobek vytváří, využívá a může vyzařovat radiační energii. V případě, že není instalován v souladu s instrukcemi, může dojít k závažným problémům v radiové komunikaci.

Nicméně nelze zaručit, že při určitém typu instalace nedojde k interferenci.

V případě, že výrobek má nežádoucí vliv na příjem radiového nebo televizního signálu způsobený jeho zapnutím a vypnutím, dá se problém odstranit některým z níže uvedených postupů:

- Přesměrujte nebo změňte polohu antény.
- Vytvořte clonu mezi výrobkem a přijímačem.
- Zkuste přístroj zapojit jiným možným způsobem.
- Konzultujte problém s odborníkem na rádia/televize.


CZ




## VAROVÁNÍ

Změny a modifikace provedené bez výslovného souhlasu společnosti Leica Geosystems mohou vyústit v zamítnutí oprávnění k práci s přístrojem.

## Štítek s označením výrobku

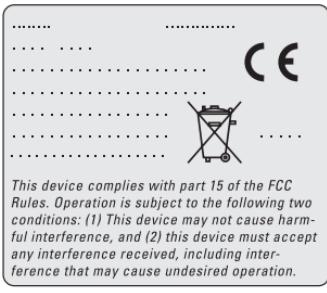

CZ

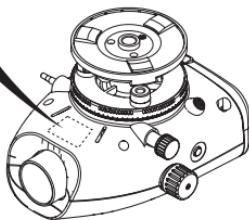

## 13. Technické údaje

Výšková měření	Střední km chyba (ISO 17123-2): <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronické měření pomocí hliníkové latě Sprinter s čárovým kódem:<ul style="list-style-type: none"><li>1,0 mm (Sprinter 250M)</li><li>1,5 mm (Sprinter 150/150M)</li></ul></li><li>Optické měření se standardní hliníkovou latí s E-stupnicí/numerickou stupnicí: 2,5 mm</li><li>Standardní odchylka jednoho odečítání z latě: 0,6 mm (electronicky) a 1,2 mm (opticky) na 30 m</li></ul>
Přesná vzdálenost (standardní odchylka)	10 mm pro D<= 10 m Vzdálenost v m x 0,001 pro D>10 m
Rozsah	Rozsah měření vzdálenosti pro elektronické měření pomocí standardní hliníkové latě s čárovým kódem: 2 m až 100 m
Opticky - nejkratší vzdálenost zaostření dalekohledu	50 cm
Cas jednoho měření (elektronicky)	Obvykle 3 sekundy a méně při normálním denním světle; při osvětlení umělým světlem (20 lux) je doba měření delší.
Krabicová libela	Citlivost krabicové libely: 10'/2 mm
Kompenzátor	Magnetický kyvadlový kompenzátor s elektronickým sledováním rozsahu <ul style="list-style-type: none"><li>Rozsah kontroly vychýlení horizontace (electronicky): <math>\pm 10'</math></li><li>Rozsah kompenzátoru (mechanicky): <math>\pm 10'</math></li><li>Nastavení přesnosti: 0,8" max. (standardní odchylka)</li><li>Citlivost magnetického pole: &lt; 10"</li></ul> (Přímočarý rozdíl v horizontálním konstantním magnetickém poli až k intenzitě 5 Gaussů)
RS232 Port*	Pro připojení kabelů RS232 k exteriér baterii a ke komunikaci s počítačem / sběračem dat.

CZ

<b>Port telefonního konektoru*</b>	Pro připojení pomocí kabelu USB k počítači.
<b>Vnitřní paměť*</b>	Kapacita: až 1000 bodů.
<b>Přenos dat*</b>	Program: Do aplikace DataLoader přes USB, do aplikace Leica Geo Office a HyperTerminal přes RS232 do počítače pomocí aplikace Windows®
<b>Zdroj energie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: interní baterie</li> <li>Sprinter 150M/250M: interní baterie a externí port RS232</li> </ul>
<b>Zdroj energie</b>	Vnitřní baterie: AA suché články 4 x 1,5 V; nabíjení přes port RS232: Nominální napětí 12 V  , rozměr napětí 4 - xx V  , elektrický kabel GEV71 k 12 V automobilové baterii; jmenovitý proud max. 300 mA.
<b>Displej</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: Monochromatický displej s podsvícením</li> <li>Rozměry: 128 x 104 pixelů</li> </ul>
<b>Dalekohled</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvětšení (optické): 24 x</li> <li>Průměr objektivu: 36 mm</li> <li>Volný záběr objektivu: 2 °</li> <li>Násobná konstanta: 100</li> <li>Adiční konstanta: 0</li> </ul>
<b>Hz Circle</b>	Horizontální kruh: Plastikový vodorovný kruh s dělením na 360° (400 gon). Rozlišení stupnice je 1°(horní stupnice) a 50 gon interval (dolní stupnice)
<b>Posun</b>	Posun a pěchování v horizontální poloze: Pomocí dvou plynulých jemných ustanovenek
<b>Systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapacita MMI</li> <li>Měření / aplikace</li> <li>Klávesnice: 5 gumových tlačítek</li> </ul>

<b>Teplotní rozsah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pracovní teplota: -10°C to +50°C</li> <li>Skladovací teplota: -40°C to +70°C</li> </ul>
<b>Vnější vlivy - parametry</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrana před vodou, prachem a pískem: IP55 (IEC 60529)</li> <li>Ochrana před vlhkostí: Vlhkost do 95 % nezpůsobuje kondenzaci. Efektu kondenzace par se dá zabránit pravidelným a účinným sušením přístroje.</li> </ul>
<b>Rozměry:</b>	<p>Přístroj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Délka (včetně přední části objektivu a plně vytaženého okuláru) 219 mm</li> <li>Šířka (od ostříciho šroubu po držák na krabičovou gumovou libelu) 196 mm</li> <li>Výška (včetně držáku, základna plně vytažená) 178 mm</li> </ul> <p>Kufr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Délka 400 mm</li> <li>Šířka 220 mm</li> <li>Výška 325 mm</li> </ul>
<b>Hmotnost</b>	2,55 kg (včetně 4 AA baterií)

CZ

## **14. Mezinárodní záruky a softwarová licenční smlouva**

### **Mezinárodní záruky**

Mezinárodní záruka je k dispozici na domovských stránkách společnosti Leica Geosystems AG <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> nebo u vašeho obchodního zástupce Leica Geosystems.

### **Softwarová licenční smlouva**

Tento produkt zahrnuje předinstalovaný vnitřní software nebo je software přiložen na datovém médiu. Dá se také stáhnout z internetu po předchozí autorizaci společnosti Leica Geosystems. Software je chráněn autorským právem a dalšími zákony a jeho použití je definováno Softwarovou licenční smlouvou společnosti Leica Geosystems, která zahrnuje aspekty typu licenčních podmínek, záruky (Intellectual Property Rights, Limitation of Liability, Exclusion of other Assurances, Governing Law and Place of Jurisdiction). Dodržujte prosím pravidla a podmínky stanovené Softwarovou licenční smlouvou společnosti Leica Geosystems.

Licenční smlouva je dodávána se všemi výrobky a je k dispozici na domovských stránkách společnosti Leica Geosystems <http://www.leica-geosystems.com/swlicense> nebo u obchodního zástupce Leica Geosystems.

Není dovoleno instalovat ani používat software před přečtením všech podmínek Softwarové licenční smlouvy společnosti Leica Geosystems. Instalace a použití softwaru nebo jeho části je podmíněna souhlasem se všemi pravidly a podmínkami. Jestliže nesouhlasíte s podmínkami a pravidly Licenční smlouvy, nesmíte tento software

CZ

stahovat, instalovat ani používat a nepoužitý software, průvodní dokumentaci i účet musíte vrátit příslušnému obchodnímu zástupci do deseti (10) dnů, jinak vám nebude vyplacena plná výše kupní ceny přístroje.

## **15. Rejstřík**

### **A**

Adjustace .....	5
Adjustace mřížky .....	17
Automatické číslování bodů .....	9

### **B**

#### **Baterie**

Schránka s bateriemi .....	2
Výměna baterie .....	3
B-D .....	7
BF .....	5, 7, 13
BFFB .....	5, 6, 7, 14
BIF .....	12
BIF Pořadová nivelače .....	4, 5, 7
Boční světlo .....	8

<b>C</b>	Krabicová libela .....	2, 17	
Chybové zprávy .....	18		
<b>D</b>	L		
DataLoader .....	15	LCD displej .....	2
dH .....	5		
<b>E</b>	<b>M</b>		
Elektronická adjustace kolimace .....	16	MENU .....	5
<b>Č</b>	Menu Nastavení .....	7	
Časovač .....	8	Měření .....	5
Čištění a sušení .....	21	Měření vyšek a vzdáleností .....	9
Číslo bodu (ČB) .....	9	Měření časovače .....	14
<b>I</b>	MĚŘIT .....	4	
Ikony .....	6		
<b>J</b>	<b>N</b>		
Jazyk .....	8	Nad a pod .....	5, 11
Jednotka .....	8	Nastavení .....	8, 9
<b>K</b>	<b>O</b>		
Kontrast .....	8	Obsah ochranného kufru .....	2
Kontrola a adjustace .....	16	Obsluha .....	9
Kontrola vychýlení horizontace .....	8	Okulár .....	2
	Optická kolimace .....	17	
	<b>P</b>		
	Program .....	7	

Programy .....	5	Symboly .....	1
Provozní zprávy .....	19	Symboly zobrazování dat .....	6
Průměrování .....	8	Symboly zobrazování měření .....	6
Přenos dat .....	15	<b>U</b>	
Přenosová rychlosť .....	8	Určovaná výška (D.Elv) .....	9
Přeprava .....	21	Uživatelská rozhraní .....	4
Převrácená lať .....	7	<b>V</b>	
Příprava přístroje		Vlož H0 .....	7
Nitkový kőíz - Adjustace .....	3	Vlož ČB .....	7
Urovnání pøístroje .....	3	Vstup D.ELV .....	7
CZ      Zacílení a zaostøení .....	3	Vypn. Auto .....	8
Příslušenství .....	3	Výška H0 (BM) .....	9
<b>R</b>		<b>Z</b>	
Rozdíl výšky a měření výšky roviny .....	10	Zaměřovač .....	2
RS232 .....	8	Zaokrouhlování .....	8
<b>S</b>		Zaostřovací šroub .....	2
Skladování .....	21	Zapnutí přístroje .....	3
Součásti .....	2	Zvuková sign. .....	8
Správce dat .....	7	Záznam .....	7
Stavěcí deska .....	2		
Stavěcí šroub .....	2		

# Kullanma Kılavuzu (Türkçe)

## 1. Giriş

### Satin alma

Yeni Leica Geosystems elektronik ölçüm ürününü satın aldığınız için sizi kutluyor. Bu ürün, inşaat sahalarındaki tesviye işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi için tasarlanmıştır.

### Ürün



Bu kılavuz, ürünün kurulması ve çalıştırılması ile ilgili önemli güvenlik yönergelerini ve talimatlarını içerir. Ayırtılı bilgi için, bkz: "12. Güvenlik Yönergeleri".

Ürünü kullanmadan önce, Kullanma Kılavuzunu dikkatli bir biçimde okuyun.

### Ürün tanımı

Ürününüzün modeli ve seri numarası, tip plakası üzerinde gösterilmiştir. Modeli ve seri numarasını kılavuzuna yazın ve acentaniza ya da Leica Geosystems yetkili servis birimi ile temasla geçmeniz gereğinden her zaman bu bilgilere başvurun.

Tip: \_\_\_\_\_ Seri no.: \_\_\_\_\_

### Bu kılavuzun geçerliliği

Bu kılavuz, Sprinter 150M/250M ürünü için geçerlidir.

☞ Sadece Sprinter 150M/250M ürünü için geçerli olan bölümler, duruma göre yıldız simgesi (\*) ile işaretlenmiştir.

### Ticari markalar

Tüm ticari markalar, ilgili mülk sahiplerinin malıdır.

### Mevcut dokümantasyon

Ad	Açıklama
Sprinter 150/150M/ 250M Kullanma Kılavuzu	Ürünün temel seviyede işletimi için gerekli tüm talimatlar, bu Kullanma Kılavuzunda mevcuttur. Bu kılavuz, teknik veriler ve güvenlik yönergeleri ile birlikte sisteme genel bir bakış sağlar.

### Simgeler

Bu Kılavuzda kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır



### TEHLIKE

Olası bir tehlikeli duruma, dikkat edilmez ise, ölüme ya da ciddi yaralanmaya yol açabilecek türden kullanımına dikkat çeker.



### İKAZ

Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise, ölüme ya da ciddi yaralanmaya yol açabilecek türden amaç dışı kullanımına dikkat çeker.



### DIKKAT

Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise, hafif ya da orta şiddette yaralanmalara ve /veya malzeme, finans ve çevre açısından zarara yol açabilecek türden amaç dışı kullanımına dikkat çeker.




Ürünün, teknik olarak doğru ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, kullanıcıya yardımcı olacak kullanım bilgileri.

TR

## İçindekiler

TR	1. Giriş .....	1
	2. Ürün Bileşenleri .....	2
	3. Ölçüm Hazırlıkları .....	3
	4. Kullanıcı Arabirimİ .....	4
	5. Karakter Seti .....	9
	6. Kullanım .....	9
	7. Veri Aktarımı Veri Yükleyici (DataLoader)* .....	15
	8. Kontrol ve Ayarlama .....	16
	9. Hata Mesajları .....	18
	10. İşletim Mesajları .....	19
	11. Bakım ve Nakliye .....	21
	12. Güvenlik Yönergeleri .....	22
	13. Teknik Veriler .....	29
	14. Uluslararası Garanti, Yazılım Lisansı Sözleşmesi .....	32
	15. Dizin .....	32

## 2. Ürün Bileşenleri

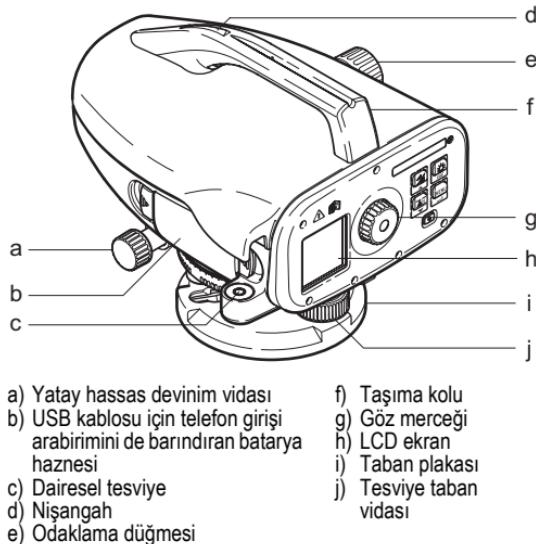

### Mahfaza İçeriği

Sprinter, batería (4x), alyen anahtar, kullanma kılavuzu, şerit, CD-ROM (Veri Yükleyici [DataLoader]), USB kablosu\*.

## Aksesuarlar

Üçayak, alüminum mira (bölgeye göre değişir), fiber glas mira (Sprinter 250M ile 0,7 mm'lik hassasiyet sağlamak için). (İsteğe bağlı: güneşlik, 4 adet şarj edilebilir batarya ve şarj cihazı)

## 3. Ölçüm Hazırlıkları

### 3.1 Bataryanın Değiştirilmesi

Tutucu üzerinde gösterildiği şekilde artı ve eksi kutuplara uygun olarak 4 adet AA kuru bataryayı yerleştirin.

- ☞ Bataryaları her zaman tam set halinde değiştirin.
- ☞ Eski ve yeni bataryaları birlikte kullanmayın.
- ☞ Farklı imalatçılarla ait veya farklı türdeki bataryaları kullanmayın.

### 3.2 Cihazın Kurulumu

#### Tesviye

- Üçayak bileşenini kurun. Ayak uzunluklarını uygun biçimde ayarlayın ve üçayak kafasını yaklaşık seviyeye getirin. Dengeyi sağlamak için üçayak pabuçlarını zemine sıkıca tespit edin.
- Üçayak vidasını cihazın tabanına vidalayarak cihazı üçayak üzerine monte edin.
- Cihazı dengellemek amacıyla, dairesel hava kabarcıklı tesviye ruhunu ortalamak için, üç adet tesviye taban vidasını kullanın.

#### Göz Merceği Ayarı

Teleskopu duvar ya da bir parça kağıt gibi düzgün bir yüzeye yöneltin. Çapraz killar tamamen netleşinceye kadar göz merceği döndürün.

## Hedef Görüntüye Odaklanma

Objektif mercekleri ile mirayı hedef almak için, nişangahı kullanın. Mira görüş alanı içerisinde hemen hemen ortalanıncaya kadar yatay hassas devinimvidasını döndürün ve miraya odaklanmak için de odaklama düğmesini döndürün. Mira görüntüsünün ve telçaprazının netleştiğinden emin olun.

#### Güç AÇIK

Cihaz, ölçüm işlemi yapmaya hazırır.



#### ☞ Teknik ipuçları:

- İlk önce elektronik ve optik görüş-hattı hatalarını daha sonra da dairesel tesviyeyi ve mirayı kontrol edin ve ayarlayın: bu işlemi sahada çalışmaya başlamadan önce, uzun süren saklama ve uzun süren nakliye işlemlerinden sonra uygulayın.
- Mercekleri temiz tutun. Mercekler üzerinde oluşan kir ve buğu, ölçümleri sınırlayabilir.
- Çalışmaya başlamadan önce, cihazın ortam sıcaklığını ayarlanması sağlanmayı (santigrat cinsinden her sıcaklık farkı için yaklaşık olarak 2 dakika).
- Pencere bölmelerinin arasından ölçüm yapmaktan kaçının.
- Mira kolları tamamen uzatılmalı ve gerektiği şekilde emniyete alınmalıdır.
- Üçayağın üstteki üçüncü elemanına dokununca, cihazdaki rüzgarдан kaynaklanan titreşimler azaltılabilir.
- Ekran ışığı rahatsız edince, objektifi kapatmak için mercek kapağını kullanın.
- Karanlıkta bir el feneri veya projektör ışığı kullanarak, miranın ölçüm alanını muntazaman aydınlatın.

TR

## 4. Kullanıcı Arabirimİ

TR

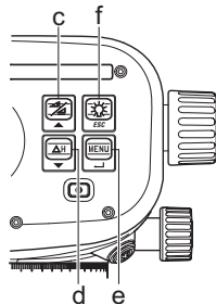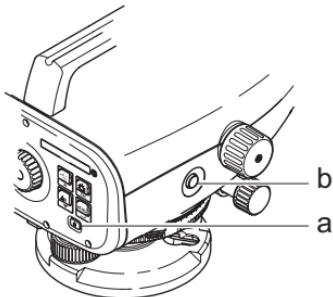

Tuş	Simgə	1 <sup>ncı</sup> tesviye işlevleri	2 <sup>ncı</sup> tesviye işlevleri
a) Açık/ Kapalı		Güç Açı/Kapa anahtarı	YOK
b) OLÇUM		Ölçüm mandal tuşu	Tarama ölçümünü / zamanlayıcı ölçümünü* başlatıp durdurmak için, basın ve 3 saniye basılı tutun
c) Kot / Mesafe		Kot ve Mesafe ekranı arasında gidip gelme	İmleç yukarı (Menü'de / Ayarlar modu'nda), Kot belirleme programında BIF* ara okuma I ve ileri okuma F arasında gidip gelin

Tuş	Simge	1 <sup>nci</sup> tesviye işlevleri	2 <sup>nci</sup> tesviye işlevleri
d) dYük		Kot Farkı ve Yükseklik ölçümü	İmleç aşağı (Menü'de / Ayarlar modu'nda)
e) MENU		Ayarların Etkinleştirilmesi ve Seçilmesi	Onay amacıyla GİR (ENTER) tuşu
f) Ekran Işığı		LCD ekran ışığı aydınlatması	ÇIK (ESC) tuşu, programın / uygulamanın sonlandırılmasını reddetmek için veya ayardan (Menü'de / Ayarlar modu'nda) çıkmak içindir

### Modlar

	Ölçüm Modu		BF kot belirleme *
	MENÜ		BFFB kot belirleme *
	Ayar Modu		BIF kot belirleme *
	Tarama		Çıkar ve Ekle *
	Ayarlar		Kot Farkı
			Ölçüm sıklığı / zamanlayıcı etkin *

TR

## Simgeler

	LCD ekran ışığı AÇIK (ON)
	Mira dik konumda iken ölçüm modu
	Mira ters konumda iken ölçüm modu
	Harici güç bağlı *

	Muhtelif kapasitelerde batarya simgesi
	Veriler dahili hafızaya kaydedildi *
	Düzeç ikazı KAPALI (OFF)
	Ölçüm ortalaması etkin

## Ölçüm ve Veri Göstergesi Simgeleri

TR

NkNo: / RfNo:	Nokta No * / Referans Yüksekliği Tanımı *
RY:	Referans yüksekliği
dYük:	Kot Farkı
Kot:	Yükseklik
HKOD:	Hesaplanan Kot *

	Ölçülen mira kotu
	Ölçülen mesafe
	BFFF'de önemsiz kot farkı *
	Hesaplanan koda ulaşmak için, kot ekler / yükseltir *
	Hesaplanan kota ulaşmak için, kot çıkarır / eksiltir *

## Menü Ayarı

Menüler	Seçimler (alt-seçimler)	Açıklamalar
1. Program*	Kot Belirleme (BIF, BF, BFFB)	Kot belirleme yöntemini seçer. Kot belirlemektedeki okuma ve ölçüm sırasında, ilgili kot okuma simgelerinin belirginleştirilen 'harf'i ile gösterilir.
	Çıkar ➔ ve Ekle ➕	Çıkar ve Ekle uygulaması.
2. Ara Okuma*	AÇIK/KAPALI (ON / OFF)	BIF kot belirlemede Ara Okuma özelliğini etkinleştirir / devre dışı bırakır.
3. NkNo Gir*	Kullanıcı nokta no'sunu girer.	
4. RY Gir	Referans Yüksekliğini girer.	
5. HKOD Gir*	Çıkar ve Ekle uygulamasında hesaplanan kotu girer.	
6. Veri Yönetimi*	Veri Göster	Kaydedilen veriler gösterilir / GİR tuşuna basılarak kaydedilen veri silinir.
	Veri Transferi (GSI / ASCII)	Kaydedilen veriler, bilgisayara RS232 aracılığıyla ve GSI-8 ya da ASCII formatında aktarılır.
	Tüm Verileri Sil	Yerleşik / dahili hafızadaki kayıtlı tüm veriler silinir.
7. Kayıt*	Hafıza	Yerleşik / dahili hafızaya kayıtlı ölçüm. Kot belirleme uygulamasında, kayıt modunun geri okuma ölçümünden önce ayarlanması gerekmektedir.
	Kapalı	Ölçüm kaydedilmez.
	Harici	RS232 kablosu aracılığıyla harici cihaza GSI-8 formatında kaydedilen ölçüm.
8. Ayarlar	Ayar programı.	
9. Ters Mira	AÇIK (ON) [Ters], KAPALI (OFF) [Dik], OTO (AUTO) [Ters mirayı otomatik okuma]	Mira yöneliminin okuma modu ayarı.

TR

Menüler	Seçimler (alt-seçimler)	Açıklamalar
10.Ayarlar	Kontrast (10 seviye)	LCD ekran kontrast ayarı.
	Birim (M, Uluslararası ft, ABD ft, 1/16 inç cinsinden ft)	Birim ayarı.
	Oto Kapan (AÇIK (ON) 15 dk. / KAPALI (OFF))	AÇIK (ON) 15 dk., cihaz tuşa son kez basıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika kapanacaktır. KAPALI (OFF), cihaz otomatik olarak kapanmayacaktır.
	Hassasiyet (Standart / Yüksek)	Minimum okuma gösterge ayarı. Metrik cinsinden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standart = yükseklik için 0,001m ve mesafe için 0,01m</li> <li>• Kesin = yükseklik için 0,0001m ve mesafe için 0,001m</li> </ul> Ft cinsinden (Uluslararası ve ABD ft): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standart = yükseklik için 0,01 ft ve mesafe için 0,1 ft</li> <li>• Kesin = yükseklik için 0,001 ft ve mesafe için 0,01 ft</li> </ul> Ft cinsinden 1/16 inç olarak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesin &amp; Standart = ft-inç-yükseklik ve mesafe için 1/16 inç</li> </ul>
	Bip (AÇIK / KAPALI (ON / OFF))	Mandal tuş akustik sinyal ayarı.
	RS232* (Baudrate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400; Parity: None, Odd, Even; Stop Bit: 1, 2; Data Bit: 7, 8)	RS232 arayüzü için iletişim ayarları.
	Düzen İkazı (AÇIK / KAPALI (ON / OFF))	Elektronik düzeye ikazı ayarı.
	Ekran Işığı (AÇIK / KAPALI (ON / OFF))	Ekran ışığı ayarı.
	Ortalama	Ölçümlerin ortalaması için ölçüm giriş sayısı.
	Dil (Arabirim dil seçimleri listesi)	Arabirim dil ayarı.
Zamanlayıcı*		Giriş ölçüm zaman sıklığı 00 saat: 00 dakika (sadece Yükseklik / Mesafe uygulaması için geçerlidir).
		 Kot / mesafe veya dYük ya da ekran ışığı veya menü tuşuna basın. "Tarama Durdur" iletisi görüntülenir.

## 5. Karakter Seti

### Referans Yüksekliği (RY), Hesaplanan Kot<sup>\*</sup> (HKOD)

RY ve Hesaplanan Kod, sayısal giriş değerleri şunları içerir: 0 ~ 9, boşluk, ondalık sayı, 1/16 inç ayırcı cinsinden ft, "+" ve "-" işaretleri.

### Nokta No<sup>\*</sup> (NkNo)

Nokta No alfasayısal giriş değerleri şunları içerir: a ~ z, 0 ~ 9 ve boşluk.

### Mevcut değerdeki karakterin kabul edilmesi

Mevcut giriş alanındaki özel bir karakter için hiçbir değişiklik söz konusu değil ise, eski girişi kabul etmek için GIR (ENTER) tuşuna basın.

### Mevcut giriş alanının tamamının silinmesi

"BOŞLUK" (SPACE) karakteri ile ilk giriş alanını belirginleştirin ve son giriş değerinin tamamını temizlemek için GIR (ENTER) tuşuna basın.

### Girişi atmak için

Girişi atmak ve eski değeri yeniden kaydetmek için ÇIK (ESC) tuşuna basın.

### Nokta No artışı


Nokta No giriş alanı elle güncellenmez ise Nokta No, otomatik olarak son nokta tanımından 1 değerinde artış gösterir.

## 6. Kullanım

### Yükseklik ve Mesafe ölçümü (elektronik)

Elektronik ölçüm örneği:

Her zaman barkod miranın merkezini hedef alın ve doğru bir ölçüm için mira görüntüsünü odaklayın.

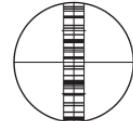

### 6.1 Yükseklik ve Mesafe ölçümü



TR

Adım	Tuş	Açıklama
1.		Cihazı açmak için basın; varsayılan ölçüm bekleme modu ile birlikte Leica logosu görüntülenir.
2.		Mirayı hedef alın ve odaklayın. Ölçümü başlatmak için ölçüm tuşuna hafifçe basın.
3.		Yükseklik ve mesafe ölçümü görüntülenir.

## 6.2 Yükseklik Farkı ve İndirgenmiş Yükseklik Ölçümü (dahili Hafıza faal değil)

**dH**  
RY: 100.038m  
**Referans Ölçümleri & Nokta Değ. Menü**  
Gt

**MEAS**  
▲: >>>  
▼: >>>

**dH**  
▲: 1.235m  
▼: 5.68m

Anlık soru iletişi ile Referans Yüksekliği Ölçümü

Ölçüm yapılmıyor

**dH**  
Hedef Ölç!

**MEAS**  
Kod:  
dH:  
▲: >>>  
▼: >>>

**dH**  
Kod: 99.138m  
dH: -0.900 m  
▲: 2.135 m  
▼: 31.11 m

Hedef ölçümü için anlık soru iletişi

Ölçüm yapılmıyor

Görüntülenen hedef ölçümü

TR

Adım	Tuş/Ekran	Açıklama
1.	$\Delta H$	Yükseklik farkı ve indirgenmiş yükseklik işlevini başlatmak için tuşa basın.
2.		Girilen indirgenmiş yükseklik ile birlikte bir "Referans Ölçümleri" iletişi görüntülenir.
3.	●	Ölçüm düzeyi mirası / Referans yükseklik ile ilgili ölçümü başlatmak için ölçüm tuşuna basın.
4.		Referans yüksekliği ve mesafe ölçümü görüntülenir; arkasından da bir "Hedef Ölç!" anlık iletişi görüntülenir.
5.	●	Hedef noktasına alınan referansla ölçümü başlatmak için tekrar ölçüm tuşuna basın.
6.		Duruma göre aşağıdaki sonuçlar görüntülenir: ölçüm düzeyi mirası, hedef noktası yükseklik ve mesafesi ile ilgili olarak hedef indirgenmiş yükseklik (InYÜ), hedef yükseklik farkı (dYÜk).


### 6.3 Çıkar ve Ekle Ölçümü\* (dahili Hafıza faal)



Anlık soru iletisi ile Referans Yüksekliği Ölçümü



Menüye git ve Hesaplanan Kot'u güncelle

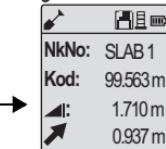

Hedef ölçümü için anlık soru iletisi

Görüntülenen hedef ölçümü

Adım	Tuş/Ekran	Açıklama
1.		Menü tuşuna basın ve Program alt menüsünde Çıkar ve Ekle uygulamasını seçin.
2.		Girilen Referans Ölçümü indirgenmiş yükseklik değeri ve Hesaplanan Kot ile birlikte bir "Referans Ölç!" iletisi görüntülenir.
3.		Ölçüm düzeyi mirası / Referans yükseklik ile ilgili ölçümü başlatmak için ölçüm tuşuna basın.
4.		Referans yüksekliği ve mesafe ölçümü görüntülenir; arkasından da bir "Hedef Ölç!" anlık iletisi görüntülenir. Hedef!" anlık iletisi görüntülenir.
5.		Hedef noktası ölçümünü başlatmak için tekrar ölçüm tuşuna basın.
6.		Duruma göre aşağıdaki sonuçlar görüntülenir; hesaplanan indirgenmiş yükseklik / Hesaplanan Yükseklik ile ilgili olarak hedef indirgenmiş yükseklik (InYü) / Kot, hedef noktası yüksekliği ve hedef noktasında çıkar ve ekle değeri.

TR

## 6.4 BIF Kot Belirleme Ölçümü\* (dahili Hafıza faal)

BIF	menu icons
NkNo :	1
Kod:	120.000m
Geri görüşe okuma İY & NkNo Değ. Menü	
Git	

Anlık soru iletisi ile geri okuma ölçümü

BIF	menu icons
NkNo:	1
▲:	1.417 m
▼:	28.35 m
↳ Kabul	

Anlık soru iletisi ile görüntülenen geri okuma ölçümü

BIF	menu icons
NkNo:	2
Kod:	_____m
▲:	_____m
▼:	_____m
BIF / Menu	

Anlık soru iletisi ile ileri okuma ölçümü

BIF	menu icons
NkNo:	RD1
Kod:	_____m
▲:	_____m
▼:	_____m
BIF / Menu	

Menüye git ve "Ara Okuma" işlevini ON (AÇIK) olarak ayarla YA DA Yükseklik ve Mesafe tuşuna bas, ara okuma ölçümünü yap.

BIF	menu icons
NkNo:	RD1
Kod:	119.317m
▲:	2.100m
▼:	30.617m
↳ Kabul	

Anlık soru iletisi ile görüntülenen ara okuma ölçümü

TR

BIF	menu icons
NkNp:	RD2
Kod:	_____m
▲:	_____m
▼:	_____m
BIF / Menu	

Anlık soru iletisi ile bir sonraki ara okuma ölçümü

BIF	menu icons
NkNo:	2
Kod:	_____m
▲:	_____m
▼:	_____m
BIF / Menu	

Menüye git ve "Ara Okuma" işlevini OFF (KAPALI) olarak ayarla YA DA Yükseklik ve Mesafe tuşuna bas, ileri okuma ölçümünü yap.

BIF	menu icons
NkNo:	2
Kod:	119.894m
▲:	1.523m
▼:	30.76m
↳ Kabul	

Anlık soru iletisi ile görüntülenen ileri okuma ölçümü

BIF	menu icons
NkNo :	2
▲:	_____m
▼:	_____m
ölçüm/menu	

Anlık soru iletisi ile bir sonraki değişim noktasının geri okuma ölçümü

Adım	Tuş/Ekran	Açıklama
1.		BIF yöntemini başlat.
2.		Referans Yüksekliği ölçümünü başlat.
3.		Geri okuma ölçümü görüntülenir.
4.		'Ara okuma' ölçümünü başlatmak için, menüye git ve "Ara Okuma" işlevini ON (AÇIK) olarak ayarla ya da Yükseklik ve Mesafe tuşuna bas.
5.		Ara okuma ölçümü görüntülenir.
6.		Menüye git ve "Ara Okuma" işlevini OFF (KAPALI) olarak ayarla ya da Yükseklik ve Mesafe tuşuna bas, sonra ileri okuma mirası ölçümünü yap.
7.		İleri okuma ölçümü görüntülenir.
8.		Sistem, bir sonraki değişim noktasının geri okuma ölçümü için yedek ekranı yeniler.

## 6.5 BF Kot Belirleme Ölçümü\*

Adım	Tuş/Ekran	Açıklama
1.		BF yöntemini başlat
2.		Referans Yüksekliği ölçümünü başlat
3.		Geri okuma ölçümü görüntülenir.
4.		İleri okuma mirası ölçümü.
5.		İleri okuma ölçümü görüntülenir.
6.		Sistem, bir sonraki değişim noktasının geri okuma ölçümü için yedek ekranı yeniler.

TR

## 6.6 BFFB Kot Belirleme Ölçümü\*

Adım	Tuş/Ekran	Açıklama
1.		BFFB yöntemini başlat.
2.		Referans Yüksekliği ölçümünü başlat.
3.		Geri okuma ölçümleri görüntülenir.
4.		İleri okuma ölçümleri.
5.		İleri okuma ölçümleri görüntülenir.
6.		İleri okuma mirası ölçümleri (ikinci okuma).
7.		İleri okuma (ikinci okuma) ölçümleri görüntülenir.
8.		Geri okuma mirası ölçümleri (ikinci okuma).

TR

Adım	Tuş/Ekran	Açıklama
9.		Geri okuma (ikinci okuma) ölçümleri görüntülenir.
10.		Sistem, geçerli 'Değişim Noktası' ölçüm raporunu görüntüler. Sonucu kabul etmek için GIR (ENTER) tuşuna basın.
11.		Sistem, bir sonraki değişim noktasının geri okuma ölçümleri için yedek ekranı yeniler.

BFFB kot belirleme yöntemi için, iki kez yapılan geri okuma ve ileri okumadaki yükseklik farkı ortalaması.



## 6.7 Zamanlayıcı Ölçümü\*

Menü/Ayarlar/Zamanlayıcı'da ölçüm zaman sıklığını ayarla: 00 saat:00 dakika. Zamanlayıcı ölçümünü başlatmak için, ölçüm tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun; geçerli ölçüm modunu başlatmak için, LCD ekranın sol üst köşesinde Zamanlayıcı simgesi görüntülenir. Zamanlayıcı ölçümünü durdurmak için, ölçüm tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

## **7. Veri Aktarımı Veri Yükleyici (DataLoader)\***


1. Sprinter\_Dataloader.exe kurulum başlatıcı üzerinde çift sol tıklayın (normalde Veri Yükleyici (DataLoader) şuraya kurulur: C:\Program files\Leica-Geosystems).
2. Telefon girişli USB kablosunu bağlayıcının bağlantı noktasına (cihanın batarya haznesindedir) takın ve USB girişini de bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.
3. Cihazı açın; iki kez "bip" ikaz sesinin duyulmasını ve cihazın LCD ekranında USB simgesinin görüntülenmesini bekleyin.
4. Veri Yükleyiciyi normalde başlatmak için şu adrese gidin: C:\Program files\Leica-Geosystems.
5. Veri Yükleyici'deki (DataLoader) 'USB Bağlan' düğmesini sol tıklayın; cihazla ilgili tüm bilgiler görüntülenir.
6. Cihazdan bilgileri Window Ms-Excel® formatında bilgisayarınıza indirmek için, Veri Gönder (Data Export) penceresindeki 'Veri Listeleme' (Data Listing) / 'Alan Kitabı' (Field Book) düğmesini sol tıklayın.

 Daha fazla Veri Yükleyici (DataLoader) ayrıntısı ve RS232 veri aktarımı talimatları için, bkz: Sprinter CD-ROM\*.

TR

## 8. Kontrol ve Ayarlama

### 8.1 Elektronik Hizalama Ayarı

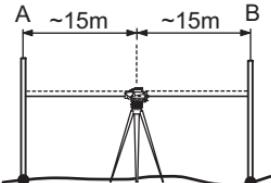


"Ayarlar" programını etkinleştirmek için, Menü>Ayarlar'a gidin.

**TR Adım 1:** Mira A'yi hedef alın ve ÖLÇÜM (MEAS) tuşuna basın. Ölçüm ekranı, kabul etmek için GİR (ENTER) tuşuna basın.

**Adım 2:** Mira B'yi hedef alın ve ÖLÇÜM (MEAS) tuşuna basın. Ölçüm ekranı, kabul etmek için GİR (ENTER) tuşuna basın.

Şimdi Sprinter'i mira A'ya doğru kaydırın ve mira A'ya yaklaşık 3 metre kadar ayarlayın.

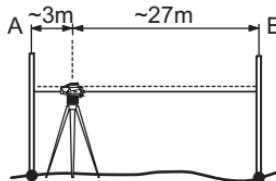


**Adım 3:** Mira B'yi hedef alın ve ÖLÇÜM (MEAS) tuşuna basın. Ölçüm ekranı, kabul etmek için GİR (ENTER) tuşuna basın.

**Adım 4:** Mira A'yi hedef alın ve ÖLÇÜM (MEAS) tuşuna basın. Ölçüm ekranı, kabul etmek için GİR (ENTER) tuşuna basın.

Yeni elektronik hizalama hatası görüntülenir. Yeni düzeltmeyi kabul etmek için, GİR (ENTER) tuşuna ya da ayar sonucunu reddetmek için, ÇIK (ESC) tuşuna basın.


Telçaprazı ayarlayarak, optik hizalama hatasını düzeltebilirsiniz.

## 8.2 Dairesel Tesviye

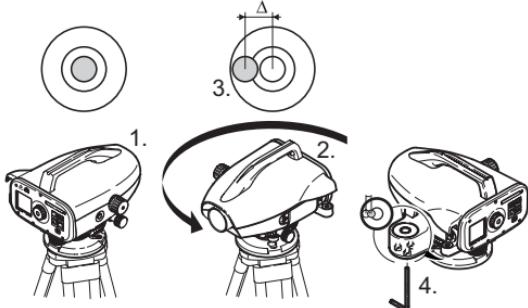

Adım	Açıklama
1.	Cihazı dengeleyin.
2.	Cihazı 180° döndürün.
3.	Merkezleme dairesinin dışına çıkarsa, hava kabarcıklı tesviye ruhunu ortalayın.
4.	Alyen anahtar yardımıyla hatanın yarısını düzeltin.
	Teleskopu rasgele yönelterek dairesel hava kabarcıklı tesviye ruhu ortalanıncaya kadar 1-4 adımları tekrarlayın.

## 8.3 Optik Hızalama / Telçapraz Ayarı

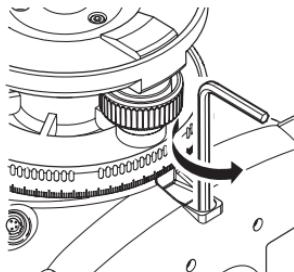

Adım	Açıklama
1.	Tasarım değerine ulaşıcaya kadar Alyen anahtarı çevirin.
2.	Hızalamaayı kontrol edin.

TR

Hızalama hatası 60 metrelük bir mesafede 3 mm'yi geçerse, hızalama ayarı yapılması gereklidir.

## 9. Hata Mesajları

No.	Hata mesajı	Karşı ölçüm / nedenleri
E99	Sistem Hatası, Servis Birimiyle Görüşün !	Cihazın doğru çalışmasını engelleyen donanım arızaları veya dosya hataları ya da ayar hataları.
E100	Batarya Azaldı!	Bataryayı yenisiyle ya da henüz doldurulan bir başkasıyla değiştirin.
E101	Nokta No. Artıssız!	NkNo'yu değiştirin. Maks. NkNo değeri 99999999'dur ve 8 karakterli diziyi herhangi bir alfabe karakteri ile sonlandırmayı.
E102	Çok Parlak!	Mirayı karartın ya da aydınlatmayı azaltın veya objektif teleskopu gölgelendirin.
E103	Çok Karanlık!	Mirayı muntazaman aydınlatın.
E104	Mira Yok!	Hedefi kontrol edin.
E105	Geçersiz Giriş!	Girişi / girdiyi kontrol edin.
E106	Tesviye Bozuk!	Cihazı dengeleyin.
E107	Hafıza Dolu!	Dahili hafızayı KAPALI (OFF) konuma ayarlayın ve kaydetmeden ölçüm işlemeye devam edin YA DA kaydedilen verileri harici bir cihaza kaydedin ve dahili hafızada kayıtlı bulunan tüm verileri sildikten sonra, dahili hafızayı AÇIK (ON) konuma alarak ölçüm işlemeye devam edin.
E108	Veri Dosya Hatası!	Veri dosyası hatası.
E109	Hafıza Azalıyor!	Dahili hafızadaki kayıtlı bulunan tüm verileri sildikten sonra, kaydı AÇIK (ON) konumda yaparak, müteakip ölçüm işlemeye devam etmek için, verileri harici cihaza aktarmaya hazırlanan.
E110	Hedef Çok Yakın!	Mira veya cihazı birbirinden daha da uzaklaştırın.
E111	Hedef Çok Uzak!	Mira veya cihazı birbirine daha da yakınlaştırın.
E112	Çok Soğuk!	Çalışmayı durdurun; dışarıdaki sıcaklık, cihazın çalışma sıcaklığının dışında.
E113	Çok Sıcak!	Çalışmayı durdurun; dışarıdaki sıcaklık, cihazın çalışma sıcaklığının dışında.

TR

No.	Hata mesajı	Karşı ölçüm / nedenleri
E114	Geçersiz Ölçüm!	Başka bir ölçüm yapın. Müteakip ölçüm başarısız olmuş ise, miranın konumunu ve Ters Mira ayarını kontrol edin; mira aydınlatma ve dağınık ışık koşullarını kontrol edin; odaklılama ve hedefleme durumunu kontrol edin; görüş alanında barkod uzunluğunun yeterli olup olmadığını kontrol edin.
E115	Sıcaklık Sensör Hatası !	Objektif teleskopunu elinizle kapatın ve cihazı AÇIK (ON) konuma getirin. Donanım iletişimini başarısız.
E116	Ayar Hatası!	Kılavuzdaki adımlara uygun olarak ayarı yapın; cihazın düzgün ve miranın normal pozisyonda dikey durumda olduğundan emin olun. Hızalama, düzeltme aralığının dışında.
E117	RY Değişikliğine İzin Verilmedi!	KOT/MESAFFE (HEIGHT/DISTANCE) tuşuna basarak, varsayılan ölçüm moduna geçin ve RY GIR menü modundaki RY kodunu değiştirin.
E119	Mira Bloke Edildi	Ölçüm için barkod uzunluğu yeterli değil.
E120	Görüntü Sensör Hatası!	Servis birimi ile görüşün.
E121	Ayar Ters Mira Kullanılamaz!	Mira yönelimini ve mira ayarını kontrol edin.
E123	NkNo Değişikliğine İzin Verilmedi	ÇIK (ESC) tuşuna basarak, mesajdan çıkışın.

TR

## 10. İşletim Mesajları

Yönetim mesajı	Karşı ölçüm / notlar
Tarama Başlat!	Tarama modu başlar.
Tarama Durdur!	Tarama modu durur.
Tarama Tut!	Tarama modunu yeniden başlatmak için, ölçüm tuşunu 3 saniye basılı tutun. 10 kez başarısız ölçüm yapıldıktan sonra tarama işlemi askıya alınır.
Ölçümden Çıkılıyor!	Geçerli ölçüm işlemi sonlandırıldı.
Veri Transfer Ediliyor!	Veriler, dahili hafızadan harici hafızaya transfer ediliyor.

<b>Ypletim mesajý</b>	<b>Karbý ölçüm / notlar</b>
Transfer Bitti!	Sistem, verileri dahili hafızadan harici hafızaya başarılı bir şekilde transfer etmiştir.
Kayıtlı Veri Yok!	Dahili hafızada kayıtlı veri yok.
Silinecek. Emin misin?	Kullanıcının dahili hafızadaki bir verinin (Veri Göster modunda) / tüm verilerin (Tüm Verileri Sil modunda) silinmesini onaylaması için bir anlık soru iletisi belirir.
Veriler Silindi!	Dahili hafızadaki bir verinin ya da tüm verilerin silindiğine dair sistem doğrulaması.
Silinemez!	Tek bir veri silme yöntemi ile Referans Yüksekliği işaretü ve kot belirleme ölçümünün silinmesine izin verilmez.
RY Değiştir. Emin misin?	Kullanıcının Referans Yüksekliği işaretinin değiştirilmesini onaylayıp onaylamadığını dair bir anlık soru iletisi belirir.
HKOD Değiştir. Emin misin?	Kullanıcının Hesaplanan yüksekliğin değiştirilmesini onaylayıp onaylamadığını dair bir anlık soru iletisi belirir.
Sistem Dosyaları Temiz!	Geçici dosyaların/sistem dosyalarının silinmesi.
Kapanıyor!	Sistem KAPALI (OFF) konumuna geçiyor.
Kum Saati Simgesi	Lütfen bekleyin! Sistem görevi yerine getiriyor.
Hedef Ölç	Miray hedef alın ve ölçüm tuşuna basın.
Ayarlar...	Sistem parametre ayarı yapılıyor.
Değişiklik Noktası tamamlanmadı! Uygulamadan çıkmak mı istiyorsunuz?	Kot belirleme işlemi yapılmadan uygulamadan çıkıştırılmıştır. Çıkıştırılmıştır. Uygulamadan çıkıştırılmıştır. Mevcut kot belirleme değişimi noktasını tamamlayın ve uygulama programından çıkıştırılmıştır. Uygulamadan çıkıştırılmıştır. İçin GİR (ENTER) tuşuna basın ya da mevcut uygulamaya dönük için ÇIK (ESC) tuşuna basın.
Uygulamadan çıkmak mı istiyorsunuz?	Mevcut uygulamadan çıkıştırılmıştır. İçin bir anlık soru iletisi görüntülenir; uygulamadan çıkıştırılmıştır. İçin GİR (ENTER) tuşuna basın ya da mevcut uygulamaya dönük için ÇIK (ESC) tuşuna basın.

TR

## 11. Bakım ve Nakliye

### 11.1 Nakliye

#### Sahada nakliye

Ekipmanı sahada taşıırken, her zaman aşağıdaki hususların uygulandığından emin olun:

- ürünü ya orijinal taşıma kabi içerisinde taşıyın
- ya da ürün yukarı gelecek şekilde ve üçayağın ayakları da omzunuzun üzerinde olacak şekilde taşıyın.

#### Yol aracında nakliye

Darbe ve titreşimlerden etkilenemeyeceğ için, ürünü yol aracında kesinlikle gevşek bir durumda iken taşımayın. Ürünü her zaman taşıma kabi içerisinde taşıyın ve emniyete alın.

#### Demiryolu, havayolu veya denizyolu ile nakliye

Ürünü demiryolu, havayolu veya denizyolu ile taşıırken, darbe ve titreşime karşı koruma sağlamak amacıyla, ürünü her zaman eksiksiz ve orijinal Leica Geosystems ambalajını, taşıma kabını ve mukava kutusunu ya da muadilini kullanarak taşıyın.

#### Bataryaların nakliyesi

Bataryalar taşıınırken, ürünlerden sorumlu kişinin yürürlükteki ulusal ve uluslararası kural ve yönetmeliklere göre davranışlarından emin olması gerekmektedir. Nakliyeden önce, yerel yolcu veya yük taşıma firmانız ile temasla geçin.

#### Saha düzenlemesi

Nakliyeden sonra ve ürünü kullanmadan önce, kullanma kılavuzunda belirtilen saha ayarlama parametrelerini kontrol edin.

### 11.2 Saklama koşulları

#### Ürün

Ekipmanı saklarken sıcaklık kısıtlamalarına riayet edin; özellikle de yaz aylarında ekipman aracın içerisinde muhafaza ediliyorsa.

Sıcaklık kısıtlamaları hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: "13. Teknik Veriler".

#### Saha düzenlemesi

Uzun süre saklama işlemi yapıldıktan sonra, kullanma kılavuzunda belirtilen saha ayarlama parametrelerini kontrol edin.

Ekipmanın uzun bir süre saklanması gerekiyorsa, sızıntı tehlikesini önlemek için alkalin bateriyaları üründen çıkarın.

### 11.3 Temizlik ve Kurulama

#### Ürün ve Aksesuarlar

- Merceklerdeki tozu üfleyerek giderin.
- Cama kesinlikle parmaklarınızla dokunmayın.
- Temizlik için sadece temiz, yumuşak ve havaşız bir bez kullanın. Gerekirse, bez su veya saf alkol ile nemlendirin.  
Diğer sıvıları kullanmayın; aksi takdirde, polimer bileşenler zarar görebilir.

TR

#### Nemli ürünler

+40° santigrattan (+104°F) daha yüksek olmayan bir sıcaklıkta ürünü, taşıma kabını, köpük elemanları ve aksesuarları kurulayın ve temizleyin. Her şey tamamen kuruyuncaya kadar yeniden paketleme yapmayın.

## 12. Güvenlik Yönergeleri

### 12.1 Genel Tanıtım

#### Açıklama

Aşağıdaki yönergeler aracılığıyla, üründen sorumlu kişinin ve cihazı fili olarak kullanan kişinin çalışırken meydana gelebilecek tehlikeleri öngörmesi ve bunlardan kaçınması sağlanmalıdır.

Üründen sorumlu kişinin, tüm kullanıcıların ilgili yönergeleri anladığından ve uyguladığından emin olması gerekmektedir.

### 12.2 Kullanım Amacı

#### Cihazın uygun kullanım şekilleri

- Mesafelerin ölçülmesi.
- Ölçümlerin kaydedilmesi.
- Mirayla yapılan elektronik ve optik kot ölçümleri.
- Optik kot ölçümleri.
- Takometrik mira ölçümleri ile yapılan optik mesafe ölçümü.
- Harici cihazlarla veri iletişimi.

TR

#### Aykırı kullanım

- Ürünün talimatnameyi öğrenmeden kullanılması.
- Öngörülen sınırlar dışında kullanım.
- Emniyet sistemlerinin devre dışı bırakılması.
- Tehlike uyarlarının kaldırılması.
- Belli işlevler için özellikle izin verilmemiş sürece alet, örneğin tornavida vb kullanarak cihazın açılması.
- Ürünün onarılması veya dönüştürülmesi.
- Zimmete geçirilerek kullanma.
- Ürünlerin bariz hasar ve kusurlarına karşı kullanılması.

- Leica Geosystems firmasının kesin onayı alınmaksızın ürünün diğer imalatçıların aksesuarları ile birlikte kullanılması.
- Örneğin yolda ölçüm yaparken çalışma sırasında yetersiz güvenlik önlemi alınması.
- Ürünün doğrudan güneşe doğrultulması.



#### IKAZ

Aykırı kullanım, yaralanma, arızalanma ve hasara yol açabilir. Tehlikeler ve tehlikelere karşı nasıl davranış yapılması gerektiği konusunda kullanıcıyı bilgilendirmek, ekipmandan sorumlu kişinin görevidir. Ürünün nasıl kullanılacağına dair kullanıcı eğitilinceye kadar ürün çalıştırılmamalıdır.

### 12.3 Kullanım Sınırlamaları

#### Çevre

İnsanların sürekli ikametgahı için uygun bir ortamda kullanılmaya elverişlidir: aşıındırıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu bir ortamda kullanılması uygun değildir.



#### TEHLIKE

Tehlike arz eden mekanlarda veya elektrik tesisatlarının bulunduğu yerlerin yakınında ya da benzer koşullarda çalışmadan önce, ekipmandan sorumlu kişinin yerel emniyet ototolerleri ve güvenlik uzmanları ile görüşmesi gerekmektedir.

### 12.4 Sorumluluklar

#### Ürünün imalatçısı

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, (bundan sonra Leica Geosystems olarak anılacaktır), kullanma kılavuzu ve orijinal aksesuarlar dahil olmak üzere, ürünün tam emniyetli olarak teslim edilmesinden sorumludur.

### **Leica Geosystems harici aksesuarların imalatçıları**

Ürünle ilgili olarak Leica Geosystems tarafından üretilmeyen aksesuarların imalatçıları, ürünlerile ilgili olarak güvenlik kavramlarının geliştirilmesi, uygulanması ve iletşimde bulunulmasının yanı sıra, Leica Geosystems ürünüyle birlikte kullanılırken söz konusu güvenlik kavramlarının verimli olmasından da sorumludur.

### **Üründen sorumlu kişi**

Üründen sorumlu kişinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

- Ürün üzerindeki emniyet talimatlarını ve kullanma kılavuzundaki talimatları anlamak.
- Güvenlik ve kazaların önlenmesi ile ilgili yerel yönetmeliklere aşina olmak.
- Ürün ve uygulamanın güvenliği tehlkiye girerse, Leica Geosystems firmasını ivedilikle bilgilendirmek.

### **IKAZ**

Üründen sorumlu kişinin, ürünün talimatlara uygun olarak kullanıldığından emin olması gerekmektedir. Söz konusu kişi aynı zamanda ürünü kullanan personelin eğitimi ve tanziminden ve ekipmanın güvenli bir biçimde kullanılmasından da sorumludur.

## **12.5 Kullanmadan Kaynaklanan Tehlikeler**

### **IKAZ**

Talimin eksikliği veya yetersizliği, yanlış veya uygunsuz kullanıma yol açabilir ve insan, malzeme, finans ve çevre açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek kazalara neden olabilir.

### **Önlemler:**

Tüm kullanıcılar, imalatçı tarafından verilen güvenlik yönergelerine ve ürünün sorumlu kişinin talimatlarına riayet etmelidir.

### **DIKKAT**

Ürün düşürülürse ya da yanlış kullanılırsa, üzerinde değişiklik yapılrsa, uzun süre saklanırsa veya taşıınırsa, ölçüm sonuçlarının hatalı olup olmadığı hususuna dikkat edin.

### **Önlemler:**

Ozellikle ürünün anomal bir biçimde kullanılması halinde ve önemli ölçümler yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra, belli aralıklarla test ölçümleri yapın ve kullanma kılavuzunda belirtilen saha düzenlemelerini uygulayın.

### **TEHLIKE**

Elektrik akımına kapilarak ölmeye riski dolayısıyla, güç kabloları veya elektrikli demiryolları gibi elektrikli tesislerin civarında miraları kullanmak oldukça tehlikelidir.

TR

### **Önlemler:**

Elektrikli tesislerle arasında güvenli bir mesafe bırakın. Böyle bir ortamda çalışılması gerekiyorsa, ilk önce elektrikli tesislerden sorumlu güvenlik birimleri ile görüşün ve talimatlarına riayet edin.



### **DIKKAT**

Yakın çevredeki güdü manyetik alanlar (örneğin, trafolar, eritme ocakları vb), kompansatör etkileyebilir ve ölçüm hatalarına yol açabilir.

### **Önlemler:**

Yakındaki güçlü manyetik alanlarda ölçüm yaparken, güvenilirlik açısından ölçüm sonuçlarını kontrol edin.



### **DIKKAT**

Ürünü güneşe doğru tutarken dikkatli olun; çünkü, teleskop mercekleri büyütçe görevi görmektedir ve gözlerinize ve/veya ürünün iç kısmına zarar verebilir.

### **Önlemler:**

Ürünü doğrudan güneşe tutmayın.



### **IKAZ**

Örneğin işaretleme işlemleri gibi dinamik uygulamalar sırasında, kullanıcının fiziki engelleri, kazalar veya trafik gibi çevresel koşullara dikkat etmemesi durumunda, kaza meydana gelmesi söz konusudur.

TR

### **Önlemler:**

Üründen sorumlu kişi, tüm kullanıcıların mevcut tehlikelerin farkında olmasını sağlamalıdır.



### **IKAZ**

Çalışma sahasındaki yetersiz güvenlik, örneğin trafik, inşaat sahaları ve endüstriyel tesisler gibi noktalarda tehlikeli durumlara neden olabilir.

### **Önlemler:**

Çalışma sahasının her zaman yeterince emniyete alındığından emin olun. Güvenlik ve kaza önleme ile yol trafigi kurallarına riayet edin.



### **IKAZ**

Kapalı alanlarda kullanılmak için tasarlanan bilgisayarlar, sahada kullanılırlarsa, elektrik çarpması riski söz konusudur.

### **Önlemler:**

Leica Geosystems ürünleri ile bağlantılı olarak sahada kullanım konusunda bilgisayar imalatçılarının talimatlarına riayet edin.



### **DIKKAT**

Ürünle birlikte kullanılan aksesuarlar, gerektiği gibi emniyete alınmazlarsa ve ürün darbe ve düşme gibi mekanik şoklara maruz kalırsa, cihaz zarar görebilir veya insanlar yaranabilir.

### **Önlemler:**

Ürün kurulurken, aksesuarların doğru biçimde ve pozisyonda uyarlandığından, takıldığından, emniyete alındığından ve kilitlendiğinden emin olun.

Ürünün mekanik gerilime maruz kalmasını önleyin.



### **DIKKAT**

Tek mesnetle desteklenen dikey bir mira kullanılırken, örneğin şiddetli rüzgarlar gibi nedenlerle her zaman düşme tehlikesi söz konusudur; bu nedenle, ekipmanın zarar görmesi ve insanların yaranması tehlikesi de mevcuttur.

### **Önlemler:**

Tek mesnetle desteklenen dikey bir mirayı kesinlikle gözetim altında bulundurun (miranın insan gözüyle denetlenmesi).



### **IKAZ**

Ürünün örneğin direk ve mira gibi aksesuarlarla birlikte kullanılması halinde, yıldırım çarpması riskini de artırmış olursunuz.

## Önlemler:

Ürünü firtinalı havalarda kullanmayın.



### DIKKAT

Ürün çalıştırılırken, kol ve bacaklar ile ve saç ve/veya giysilerin dönen parçaların arasında sıkışma tehlikesi söz konusudur.

## Önlemler:

Dönen parçalarla aranızda emniyetli bir mesafe bulundurun.



### İKAZ

Ürünü açmanız halinde, aşağıda belirtilen sebepler dolayısıyla elektrik çarparabilir.

- Canlı bileyenlere dokunulması
- Onarım işlemleri konusunda hatalı girişimlerde bulunduktan sonra ürünün kullanılması.

## Önlemler:

Ürünü açmayın. Bu ürünlerin onarımı, sadece Leica Geosystems'in yetkili servis birimleri tarafından yapılabilir.



### İKAZ

Leica Geosystems tarafından önerilmeyen bataryalar, şarj veya deşarj edildikten sonra zarar görebilir. Yanabilir ve patlayabilirler.

## Önlemler:

Sadece Leica Geosystems tarafından önerilen bataryaları şarj ve deşarj edin.



### İKAZ

Leica Geosystems tarafından önerilmeyen bir şarj cihazının kullanılması halinde, bataryalar kalıcı zarar görebilir. Bu durum, yanına ve patlamaya yol açabilir.

## Önlemler:

Bataryaları şarj etmek için sadece Leica Geosystems tarafından önerilen şarj cihazını kullanın.



### İKAZ

Nakliye sırasında veya bataryaları elden çıkarırken, uygun olmayan mekanik etkiler yüzünden yanın tehlikesi söz konusu olabilir.

## Önlemler:

Ürün taşınmadan önce ya da elden çıkarılırken, bataryalar bitinceye kadar cihazı çalıştırın.

Bataryalar taşıınırken, ürünün sorumlu kişinin yürürlükteki ulusal ve uluslararası kural ve yönetmeliklere göre davranışlarından emin olması gerekmektedir. Nakliyeden önce, yerel yolcu veya yük taşıma firmınız ile temasla geçin.

TR



### İKAZ

Yüksek mekanik stres, yüksek ortam sıcaklıkları veya sıvıların içine gömülmesi, bataryaların akmasına, yanmasına ya da patlamasına yol açabilir.

## Önlemler:

Bataryaları mekanik etkilerden ve yüksek ortam sıcaklıklarından koruyun. Bataryaları sıvıların içeresine düşürmeyin ya da batırınmayın.



### IKAZ

Kısa devre yapan pil uçları, aşınısının yaralanmaya veya yanına yol açabilir; örneğin, pilleri cep içerisinde barındırırken veya taşırken piller mücevher, anahtar, metal içerikli kağıt ya da diğer nesnelerle temas edebilir.

#### Önlemler:

Pil uçlarının metalik nesnelere temas etmediğinden emin olun.



### DIKKAT

Uzun süre saklanması halinde, kullanım ömrü azalabilir ve batarya zarar görebilir.

#### Önlemler:

Uzun süre saklanması halinde, belli aralıklarla yeniden şarj ederek batarya ömrünün kısaltılmasını sağlayın.



### IKAZ

TR Ürün uygunsuz bir biçimde elden çıkarılırsa, aşağıdaki durumlar meydana gelebilir:

- Polimer parçalar yanarsa, sağlığa zararlı olabilecek zehirli gazlar açığa çıkabilir.
- Bataryalar zarar görürse veya çok ısılırsa, patlayabilirler ve zehirlenmeye, yanmaya, korozyona ve çevrenin kirlenmesine yol açabilirler.
- Sorumsuzca elden çıkarılırsa, yönetmeliklere aykırı olarak ürün yetkisiz kişiler tarafından kullanılabılır, patlayabilirler, üçüncü tarafların ağır yaralamalarına yol açabilirler ve çevrenin kirlenmesine neden olabilirler.



#### Önlemler:

Ürün, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmamalıdır.

Ürünü ülkenizde yürürlükte bulunan ulusal yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarın.

Yetkili personel haricinde hiç kimseyin ürünü erişmesine izin vermeyin.

Ürünün kullanımına özgü ve atık yönetimi ile ilgili bilgileri, <http://www.leica-geosystems.com/treatment> internet adresindeki Leica Geosystems ana sayfasından indirebilir ya da Leica Geosystems bayinizden edinebilirsiniz.



### IKAZ

Bu ürünlerin onarımı, sadece Leica Geosystems'in yetkili servis birimleri tarafından yapılabilir.

## 12.6 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

#### Açıklama

Elektromanyetik Uyumluluk terimi, elektromanyetik radyasyon ve elektrostatik boşalmaların bulunduğu ortamlarda ürünün sorunsuz olarak çalışabilme yeteneğine sahip olduğunu ve diğer ekipmanda elektromanyetik parazitlenmeye yol açmadığını ifade eder.



### IKAZ

Elektromanyetik radyasyon, diğer ekipmanda parazitlenmeye yol açabilir.

Ürünün bu anlamda yürütlükteki yönetmeliklere ve standartlara harfiyen uymasına karşın, Leica Geosystems diğer ekipmanda girişim olmayacağı ihtimalini tümüyle bertaraf edmez.



## DIKKAT

Ürünün, örneğin saha bilgisayarları, kişisel bilgisayarlar, iki yönlü telsizler, standart olmayan kablolar ya da harici bataryalar gibi diğer imalatçıların aksesuarları ile kullanılması halinde, diğer ekipmanda parazitlenme meydana gelme riski vardır.

### Önlemler:

Sadece Leica Geosystems tarafından önerilen ekipman ve aksesuarları kullanın. Ürünle birləştirdikleri zaman, kılavuz ve standartların şart koştuğu uygulanması gereken gereklilikleri karşılarlar. Bilgisayarları ve iki yönlü telsizleri kullanırken, imalatçılar tarafından temin edilen elektromanyetik uyumlulukındaki bilgilere dikkat edin.



## DIKKAT

Elektromanyetik radyasyondan kaynaklanan girişimler, ölçümlerin hatalı olmasını yol açabilir.

Ürünün bu anlamda yürürlükteki yönetmeliklere ve standartlara harfiyen uymasına karşın, Leica Geosystems ürünün örneğin civardaki telsiz vericileri, iki yönlü telsizler ya da dizel jeneratörler gibi oldukça yoğun elektromanyetik radyasyon kaynaklarından dolayı parazitlenme ihtimalini tümüyle göz ardı edemez.

### Önlemler:

Söz konusu koşullar altında elde edilen sonuçların güvenilirliğini kontrol edin.



## IKAZ

Ürün, örneğin harici güç kabloları, arabirim kabloları gibi bağlantı kablolarının sadece iki ucundan birine bağlı olarak çalıştırılırsa, müsaade edilen elektromanyetik radyasyon seviyesi aşabilir ve diğer cihazların doğru çalışması engellenebilir.

TR

## 12.7 FCC Beyanı, ABD'de geçerlidir



### IKAZ

FCC kurallarının 15nci bölümü uyarınca, bu ekipman test edilmiş ve Sınıf B dijital cihazlarla ilgili sınırlamalara uygun olduğu saptanmıştır.

Söz konusu sınırlamalar, konutlarda bulunan teçhizatta zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu ekipman, frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmaz ise, telsiz iletişimde zararlı girişime neden olabilir.

Bununla birlikte, girişimin belli bir tesiste meydana gelmeyeceğine dair hiçbir garanti verilmez.

Bu ekipman, radyo veya televizyon sinyal almında zararlı girişime neden oluyorsa ki bu da ekipmanı kapatıp açarak anlaşılabilir, kullanıcı aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi düzeltmeyi deneyebilir:



- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı alıcının bağlılığından farklı bir devre üzerindeki prize bağlayın.
- Yardım için bayii veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeni ile görüşün.



### IKAZ

Uygunluk açısından Leica Geosystems tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

## Etiket Yazları

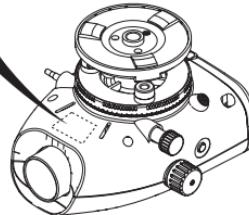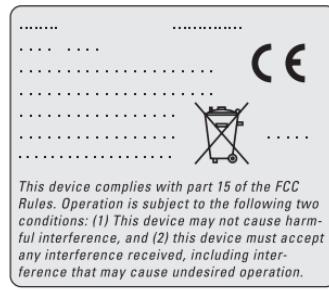

## 13. Teknik Veriler

Kot ölçümleri	Km başına standart sapma; çift uygulama (ISO 17123-2): <ul style="list-style-type: none"><li>Sprinter alüminyum barkod mira ile elektronik ölçüm:<ul style="list-style-type: none"><li>1,0 mm (Sprinter 250M)</li><li>1,5 mm (Sprinter 150/150M)</li></ul></li><li>Standart alüminyum E-ölçek/Sayısal mira ile optik ölçüm: 2,5 mm</li><li>Münferit mira ölçüyü için Standart Sapma: 30 metrede 0,6 mm (elektronik) ve 1,2 mm (optik)</li></ul>
Mesafe Doğruluğu (Standart Sapma)	D<= 10 m için 10 mm D>10 m için m x 0,001 cinsinden mesafe
Erim	Standart alüminyum barkod mira ile elektronik ölçümler için mesafe ölçüm erimi: 2 m - 100 m.
Optik – Standart odaklama mesafesi	50 cm
Ölçüm süresi münferit ölçüm (Elektronik)	Normal gündüz koşullarında tipik olarak 3 saniye ve daha kısa bir süre; tekdüze loş aydınlatma koşullarında (20 lüks) ise daha uzun bir ölçüm süresi gereklidir.
Dairesel Hava Kabarcıklı Tesviye Ruhu	Dairesel Hava Kabarcıklı Tesviye Ruhu Hassasiyeti 10'/2 mm
Kompansatör	Elektronik erim izleme özellikle ve manyetik sönümü sarkaç kompansatör <ul style="list-style-type: none"><li>Düzen İkazı Aralığı (Elektronik olarak): <math>\pm 10'</math></li><li>Kompansatör erimi (Mekanik olarak): <math>\pm 10'</math></li><li>Ayar hassasiyeti: 0,8" maks. (Standart Sapma)</li><li>Manyetik alan hassasiyeti <math>&lt; 10''</math> (5 Gauss'luk bir saha şiddetinde yatay sabit manyetik alanda görüş-hattı farkı)</li></ul>
RS232 Bağlantı Noktası*	Harici bataryaya ve bilgisayar / veri toplayıcı haberleşmesine RS232 kablo bağlantısı için.

TR

<b>Telefon Girişи Bağlantı Noktası*</b>	Bilgisayar ile haberleşmek amacıyla USB kablosu bağlantı noktası için.
<b>Dahili Hafıza Depolama*</b>	Kapasite: 1000 noktaya kadar.
<b>Veri Aktarımı*</b>	Program: USB üzerinden Veri Yükleyiciye (DataLoader); Windows® uygulaması kullanılarak, bilgisayar üzerindeki RS232 üzerinden Leica Geo Office ve HiperTerminal bileşenlerine.
<b>Güç Temini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: dahili batarya</li> <li>Sprinter 150M/250M: dahili batarya ve RS232 bağlantı noktası üzerinden harici batarya.</li> </ul>
<b>Batarya Gücü</b>	Dahili batarya: AA kuru pil 4 x 1,5 V; gücünü RS232 bağlantı noktası üzerinden alır: Nominal gerilim 12 V  , gerilim sırası 4 - xx V  , 12 V araç aküsüne GEV71 güç kablosu; anma akımı maks. 300 mA.
<b>LCD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tip: Ekran ışığı özellikleri monokrom ekran</li> <li>Boyutları: 128 x 104 piksel</li> </ul>
<b>Teleskop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Büyütmeye (Optik): 24 x</li> <li>Serbest objektif çapı: 36 mm</li> <li>Net Objektif Açıklığı: 2 °</li> <li>Çarpma sabiti: 100</li> <li>Ekleme sabiti: 0</li> </ul>
<b>Hz Çember</b>	Çember Gravür: 360 derecelik plastik yatay çember (400 gon). 1 derecede (üst ölçek) ve 50 gon aralıklarla (alt ölçek) derecelendirme ve sayısal ölçek çözünürlüğü
<b>Yan Tahrik</b>	Yan tahrikte Hareket ve Yürütmeye: Sabit yatay çift tahrik
<b>Sistem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MMI yeteneği</li> <li>Ölçüm / uygulamalar</li> <li>Klavye: 5 kauçuk tuş</li> </ul>

<b>Sıcaklık Aralığı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çalıştırma Sıcaklığı: -10°C ila +50°C</li> <li>Saklama Sıcaklığı: -40°C ila +70°C</li> </ul>
<b>Çevresel Özellikler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suya, toza ve kuma karşı koruma: IP55 (IEC 60529)</li> <li>Neme karşı koruma: %95 e kadar nem için yoğunlaşma söz konusu değildir. Ürün belli aralıklarla kurutularak yoğunmanın tesirleri etkili bir biçimde giderilecek.</li> </ul>
<b>Boyutlar</b>	<p>Cihaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzunluk (tamamen uzatılmış göz merceği mercek borusunun ön kısmı dahil) 219 mm</li> <li>Genişlik (odaklılama düzeneğinin dış yüzünden dairesel hava kabarcıklı tesviye ruhu tutucusunun dış kenarına kadar) 196 mm</li> <li>Kot (tutamak, tamamen uzatılan taban dahil) 178 mm</li> </ul> <p>Mahfaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzunluk 400 mm</li> <li>Genişlik 220 mm</li> <li>Yükseklik 325 mm</li> </ul>
<b>Ağırlık</b>	2,55 kg (4 AA pil dahil)

TR

## **14. Uluslararası Garanti, Yazılım Lisansı Sözleşmesi**

### **Uluslararası Garanti**

Uluslararası Garanti belgesi, <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> internet adresindeki Leica Geosystems ana sayfasından indirebilir ya da Leica Geosystems bayisinden edinilebilir.

### **Yazılım Lisansı Sözleşmesi**

Bu ürün, cihaza önceden yüklenen veya veri taşıyıcı bir ortamda yer alan ya da Leica Geosystems firmasından izin alınarak internetten indirilebilen bir yazılım içerir. Bu yazılım, telif hakkı ve diğer yasalarla korunmaktadır ve kullanımı ise, Lisans Kapsamı, Garanti, Fikri Mülkiyet Hakları, Sınırlı Sorumluluk, Diğer Güvencelerin

TR

Reddi, Amir Hukuk ve Yargılama Mekanı gibi -ancak bunlara sınırlı olmayan- unsurları da içeren Leica Geosystems Yazılım Lisansı Sözleşmesi ile tanımlanır ve düzenlenir. Lütfen, her zaman Leica Geosystems Yazılım Lisans Sözleşmesi'nin koşullarına ve hükümlerine tamamen uygun davranışınızdan emin olun.

Bu sözleşme, tüm ürünlerle birlikte teslim edilir ve aynı zamanda <http://www.leica-geosystems.com/swlicense> internet adresindeki Leica Geosystems ana sayfasından indirebilir veya Leica Geosystems bayisinden edinilebilir.

Leica Geosystems Yazılım Lisans Sözleşmesi'nin koşullarını ve hükümlerini okuyup kabul etmeden yazılımı kurmanız veya kullanmanız gerekmektedir. Yazılımı veya herhangi bir bölümünü kurmak ya da kullanmak, ilgili lisans sözleşmesinin tüm koşullarının ve hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir. İlgili lisans

sözleşmesinin koşullarının tümünü veya bir kısmını kabul etmiyorsanz, yazılımı indirmeyin, kurmayın ve kullanmayın; satın alma ücretinin tamamını yeniden tahsil edebilmek için, satın alma tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde kullanılmayan yazılımı, beraberinde verilen dokümantasyonu ve satın alma belgesini ürünü satın aldığınız bayiinize iade etmeniz gerekmektedir.

## **15. Dizin**

### **Symbols**

İşletim Mesajları .....	19
"Bip" ikazı .....	8

### **A**

Aksesuarlar .....	3
Ara Okuma .....	7
Ayar Modu .....	5
Ayarlar .....	8

### **B**

#### **Batarya**

Batarya haznesi .....	2
Bataryanın Değiştirilmesi .....	3

Baudrate .....	8
----------------	---

BF .....	5, 7, 13
----------	----------

BFFB .....	5, 6, 7, 14	Güç AÇIK .....	3
BIF .....	4, 5, 7, 12	H	
Bileşenler .....	2	Hassasiyet .....	8
Birim .....	8	Hata Mesajları .....	18
<b>C</b>		Hesaplanan Kot (HKOD) .....	9
Çıkar ve Ekle .....	5, 11	HKOD Gir .....	7
Cihazın Kurulumu		<b>K</b>	
Göz Merceği Ayarı .....	3	Karakter Seti .....	9
Hedef Görüntüye Odaklanma .....	3	Kayıt .....	7
Tesviye .....	3	Kontrast .....	8
<b>D</b>		Kontrol ve Ayarlama .....	16
Dairesel Tesviye .....	2, 17	Kullanıcı Arabirimİ .....	4
Dil .....	8	Kullanım .....	9
Düzeç İkazı .....	8	<b>L</b>	
dYük .....	5	LCD ekran .....	2
<b>E</b>		<b>M</b>	
Ekran Işığı .....	8	Mahfaza İçeriği .....	2
Elektronik Hızalama Ayarı .....	16	MENÜ .....	5
<b>G</b>		Menü Ayarı .....	7
Göz merceği .....	2	Modlar .....	5

<b>N</b>		<b>S</b>	
Nakliye .....	21	Saklama koşulları .....	21
Nişangah .....	2	Simgeler .....	1, 6
NkNo Gir .....	7	<b>T</b>	
Nokta No (NkNo) .....	9	Taban plakası .....	2
Nokta No artışı .....	9	Telçapraz Ayarı .....	17
<b>O</b>		Temizlik ve Kurulama .....	21
Odaklama düğmesi .....	2	Ters Mira .....	7
ÖLÇÜM .....	4	Tesviye taban vidası .....	2
Ölçüm Ekranı Simgeleri .....	6	<b>V</b>	
Ölçüm Modu .....	5	Veri Aktarımı .....	15
<b>TR</b> Optik Hızalama .....	17	Veri Yönetimi .....	7
Ortalama .....	8	Veri Yükleyici (DataLoader) .....	15
Oto Kapan .....	8	<b>Y</b>	
<b>P</b>		Yükseklik Farkı ve İndirgenmiş Yükseklik Ölçümü .....	10
Program .....	7	Yükseklik ve Mesafe ölçümü .....	9
<b>R</b>		<b>Z</b>	
Referans Yüksekliği (RY) .....	9	Zamanlayıcı .....	8
RS232 .....	8	Zamanlayıcı Ölçümü .....	14
RY Gir .....	7		

# Корисничко упутство (Српски)

## 1. Увод

### Набавка

Честитамо Вам куповину новог електронског нивелира фирме Leica Geosystems. Дизајниран је да радове нивелирања учини лакшим и бржим на било ком градилишту.

### Производ

Ово упутство садржи важна сигурносна упутства као и инструкције за сетовање производа и операцију са њим. Погледајте "12. Сигурно сна упутства" за детаљније информације.

Пажљиво прочитајте ово корисничко упутство пре употребе инструмента.

### Идентификација производа

Модел и серијски број инструмента се налазе на базној плочи. Унети модел и серијски број инструмента у Ваше упутство и увек се позивате на ову информацију приликом контакта са Вашом агенцијом или ауторизованим сервисом фирмe Leica Geosystems.

Тип: \_\_\_\_\_ Серијски број: \_\_\_\_\_

### Примењивост упутства

Ово упутство важи за Sprinter 150/150M/250M.

☞ Важеће секције за Sprinter 150M/250M су обележене до следно са знаком звездице (\*).

### Робна марка

Сва заштићена имена су власништво њихових проналазача.

### Доступна документација

Назив	Опис
Sprinter 150/150M/250M корисничко упутство	Сва упутства потребна за правилно коришћење производа на основном нивоу се налазе у овом корисничком упутству. Оно пружа преглед сисистема и даје информације о техничким подацима и сигурносним упутствима

 
### Симболи

Коришћени симболи у овом упутству имају следеће значење:



#### ОПАСНОСТ

Описује екстремно опасну ситуацију која, уколико се не избегне, може прузороковати смрт или озбиљну повреду.



#### УПОЗОРЕЊЕ

Индикује потенцијално опасну ситуацију или ненаменску употребу која, ако се не избегне, може изазвати смрт или озбиљну повреду.



#### ОПРЕЗ

Индикује потенцијално опасну ситуацију или ненаменско коришћење које ако се не избегне може довести до повреде финансијске или штете по окolini.




Важни делови који се морају пажљиво проучити јер омогућавају да производ буде кориштен ефикаснијо и технички коректног.

SR

## Садржај

SR	1.	Увод .....	1
	2.	Инструмент компоненте .....	2
	3.	Припрема за мерење .....	3
	4.	Кориснички меџуспој .....	4
	5.	Сет карактера .....	9
	6.	Руковање .....	9
	7.	Трансфер података DataLoader* .....	15
	8.	Проверите и прилагодите .....	16
	9.	Поруке о грешкама .....	18
	10.	Оперативне поруке .....	19
	11.	Одржавање и транспорт .....	21
	12.	Сигурносна упутства .....	22
	13.	Технички подаци .....	29
	14.	Интернационална гаранција, споразум о софтверској лиценци .....	32
	15.	Индекс .....	32

## 2. Инструмент компоненте

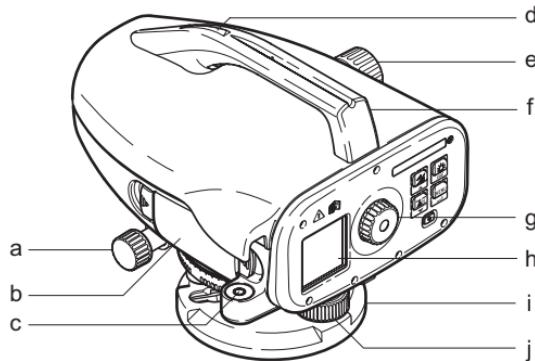

- a) Завртњи за фино померање
- b) Одељак за батерије укљ. интерфејс телефона за УСБ кабл
- c) Централна либелла
- d) Груби нишан
- e) Завртанји за фокусирање
- f) Ручица
- g) Окулар
- h) LCD екран
- i) Основан плоча
- j) Положајни завртњи

### Садржај кофера

Sprinter, батерије (4x), инбус кључ, кориснички приручник, обујмица, CD-ROM\* (укљ. DataLoader), УСБ кабл\*.

## Прибор

Сталак, алуминијумска шилка (зависно од региона), шилка од стаклених влакана (за постизање прецизности од 0,7 mm за Sprinter 250M). (Опционо: заклон од сунца, 4 пуњиве батерије и пуњач)

### 3. Припрема за мерење

#### 3.1 Промена батерије

Убаците 4 AA батерије водећи рачуна о половима батерије као што је наведено у држачу.

 Увек мењајте комплетан сет батерија!

 Не користите заједно старе и нове батерије.

 Не користите батерија различитих производа или батерије различитих типова.

#### 3.2 Постављање инструмента

##### Хоризонтирање

- Поставите статив. Извучите ноге статива до стабилне дужине и осигурајте да је глава статива приближно хоризонтална. Нагазите ноге статива како би обезбедили стабилност.
- Поставите инструмент на статив
- Користите положајне завртње за постављање центричне либеле у центар круга , како би хоризонтирали инструмент.

##### Подешавање окулара

Уперите дурбин на подлогу да униформним светлом ( зид или парчје папира). Окрећите окулар док кончаницу не видите јасно и оштро.

## Фокусирање летве

Користећи груби нишан доведите објективно сочиво у правац летве. Окрећите завртње за фино померање док не уочите летву приближно у средини видног поља, а затим окрећите завртња за фокусирање како би изоштирили лик летве. Уверите се да је слика летве и крстић оштра и јасна.

### Укључивање



Инструмент је спреман за мерење.

 Технички савети:

- Прво проверите и исправите електронске и оптичке грешке на линiji видика, затим подесите кружни ниво на инструмента и потом шилке: пре почетка рада на терену, после дугих периода ускладиштења, након дуготрајног транспорта.
- Одржавајте оптику чистом. Прљавштина или кондензат на олуји инструмента може смањити домет мерења
- Пре почетка рада, омогућите инструменту да се прилади температуре околнине (приближно 2 минута по С температуре разлике).
- Избегавајте мерење кроз прозорска окна
- Потпуно извучите делове летве и правилно их осигурајте.
- Држање горње трећине статива може пригушити вибрације на инструменту због вибрације узроковане од ветра.
- Користите поклопац сочива да покријете објектив када Вам засмета светло од супротне стране.
- Ако је то потребно осветлите део на летви на ком се врши мерење батеријском лампом.

SR

## 4. Кориснички меџуспој

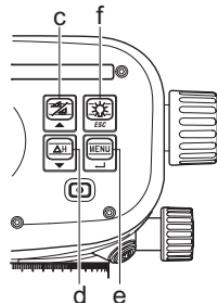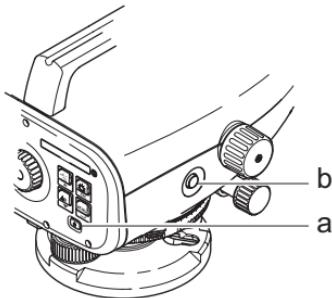

SR

Тастер	Симбол	1.Ниво функција	2.Ниво функција
a) On/Off		Укључивање или искључивање.	Нема функцију
b) Мерење		Тастер за мерење дужине и читање о дсечка на летви	Притисните и држите 3 секунде да бисте покренули и зауставили праћење мерења / мерење таймера*
c) Висина / Дужина		Промена приказа података на екрану (висина / дужина).	Курсор нагоре (под Мени/ Режим подешавања), Прелаз са неподешавањем / на удаљени видик F и обратно у програму BIF* за поравнање линије

<b>Тастер</b>	<b>Симбол</b>	<b>1.Ниво функција</b>	<b>2.Ниво функција</b>
d) dH		Висинска разлика и мерење висине	Курсор доле (у режиму рада мени / подешавање)
e) MENU (Мени)		Активирање и промена сетовања	ENTER тастер за потврђивање
f) Осветљење		Осветљење екрана	ESC тастер за прекида програма или напуштање подешавања (у режиму рада мени / подешавање)

### Модови

	Мерни мод
	MENU (Мени)
	Мод за одређивање грешака инструмента
	Непреkidно мерење
	Подешавања

 	BF линијско мерење *
     	BFFB линијско мерење *
  	BIF линијско мерење *
	Копање и попуњавање*
	Висинска разлика
	Активиран интервал / тајмер мерења *

SR

## Иконе

	Укључено осветљење екрана
	Мерење на управну летву
	Мерење на инверзну летву
	Прикључено спољно напајање *

	Икона батерије - различити капацитети
	Складиштење података у интерној меморији *
	Упозорење нагнутости ИСКЉУЧЕНО
	Активиран просек мерења

## Симболи мерења и приказ података

PtID / RfID:	Број тачке * / референтна полазна тачка *
BM:	Кота полазне тачке
dH	Висинска разлика
Elv:	Кота
D.Elv:	Пројектована кота *

	Измерена висина летве
	Измерена раздаљина
	Средишња висинска разлика у BFFF *
	Висина пуњења / подизања за постизање пројектоване коте *
	Висина копања / ваљења за постизање пројектоване коте *

SR

## Главни мени

Менији	Избори (подменији)	Опис
1. Програм*	Поравнање линије (BIF, BF, BFFB) Копање и попуњавање	Изабери метод линијског мерења. Нишашњење и секвенца мерења у линијском мерењу је означено са истакнутим 'алфабетом' дотичне иконе за линијско мерење.
2. Помоћни нишан*	ON (Укључено)/OFF (Искључено)	Активирај / деактивирај помоћни нишан у BIF линијском мерењу.
3. Унос PtID*	Унос броја тачке.	
4. Унос BM	Унос референтне полазне тачке коте.	
5. Унос D.ELV*	Унос изравњања изгледа у апликацију "Исечи и испуни".	
6. Подаци	Погледај подаци	Гледање снимљених података / брисање снимљеног податка притиском на тастер ENTER.
	Преузимање податка (GSI / ASCII)	Пренос снимљених података према рачунару помоћу RS232, у GSI-8 или ASCII формату.
	Брисање свих података	Брисање свих снимљених података у компјутерском систему / интерној меморији.
7. Снимање*	Меморија	Мере снимљене у компјутерском систему / интерној меморији. У апликацији линијског мерења, режим рада снимање мора бити прво по дешено за мерење погледа назад.
	Искључено	Мера није меморисана.
	Спо	Мерење снимљено на спољном уређају у формату GSI-8 преко RS232 кабла.
8. Adjustment -По дешавање	Програм за подешавање	
9. Inverse Staff Инвер.летва	УКЉУЧЕНО [обронута], УКЉУЧЕНО [управна], AUTO [автоматско препознавање положаја летве]	подешавање препознавања режима рада за положај летве.

SR

Менији	Избори (подменији)	Опис
10.Подешавања	Контраст (10 нивоа)	Подешење контраста екрана.
	Јединице (М, инт. стопа, амер. стопа, стопа у 1/16 инча)	Подешење мерних јединица.
	AutoOff (Укљ. 15 мин / OFF Искључено)	Укилико је ON 15 min (Укљ. 15 мин),инструмент ће се искључити 15 минута по по следњем стискању тастера. OFF, инструмент се неће аутоматски искључити.
	Заокруживање (стандартно / прецизно)	<p>Минимално очитавање подешења екрана.</p> <p>Метрички:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Стандартно = 0,001 m за висину 0,01 m за удаљеност</li> <li>Прецизно (Прецизно) = 0.0001m за висине и 0.001m за дужине.</li> </ul> <p>У Ft (инт. и САД):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Стандартно = 0,01 ft за висину и 0,1 ft за удаљеност</li> <li>Прецизно = 0,001 ft за висину и 0,01 ft за удаљеност</li> </ul> <p>У Ft на 1/16 инча:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Прецизно и стандардно = ft-инч-1/16 инча за висину и удаљеност</li> </ul>
	Звучни сигнал (УКЉ / ИСКЉ)	Подешење акустичног сигнала за тастер за мерење дужине.
	RS232* (Baudrate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400; Паритет: Нема, Непарно, Парно; Stop Bit: 1, 2; Data Bit: 7, 8)	Комуникациона подешавања за RS232 интерфејс.
	Упозорење нагнутости (УКЉУЧЕНО / ИСКЉУЧЕНО)	Подешење електронског упозорења нагнутости.
	Осветљење (УКЉУЧЕНО / ИСКЉУЧЕНО)	Подешења осветљења.
	Средња вредност	Унос броја мере за средњу вредност мерења.
	Језик (списак интерфејс језика за избор)	Подешење интерфејс језика.
Таймер*	Таймер*	<p>Унос интервала времена мерења 00 h : 00 min (примењиво само на Ht / Dist апликацији).</p> <p> Притисните висину / даљину или dH или осветљење или тастер мени.</p> <p>Приказаће се порука "stop Tracking" (прекини праћење).</p>

## 5. Сет карактера

Кота полазне тачке (BM), пројектована кота\* (D.Elv)

За BM и пројектоване коте нумерички унос чине цифре од 0 ~ 9, размака, децимална тачка, стопа у 1/16 инча знак за разграничување, знаци "+" и "-".

Број тачке\* (PtID)

PtID унос броја тачке се састоји од слова a ~ z, 0 ~ 9 и размака.

Прихватање карактера у постојећој верзији.

Уколико не желите да мењате одређену постојећу вредност, стисните ENTER тастер за прихватање старе вредности

Брисање постојећег уноса у пољу за унос

Обележите прво поље за унос и унесите празно поље стисните ENTER за брисање целокупног уноса.

Поништавање уноса

Стисните тастер ESC за отказивање уноса и повратак на стару вредност.

Бројање тачака

Број тачке ће се аутоматски повећати за 1 у односу на по следњи број уколико то не урадите мануелно.


## 6. Руковање

Висинска и дужинска мерења (електронска))

Пример електронских мерења:



Визирајте увек у центар бар код летве и извршите фо кусирање како би ваша мерења била прецизна.

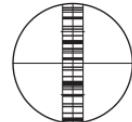

### 6.1 Мерење висине и удаљености



Мерења у Standby



Мерење у току




Висинска и мерења дужине.

SR

Корак	Тастер	Опис
1.		Стисните за укључивање инструмента, појави се лого компаније и инструмент улази у standby мод.
2.		Навизирајте летву и извршите фо кусирање. Лаганим стиском тастера за мерење активирајте процес.
3.		Висинска и мерења дужине је приказано)

## 6.2 Visinska razlika и мерење Snizi nivo (интерна меморија није активна)

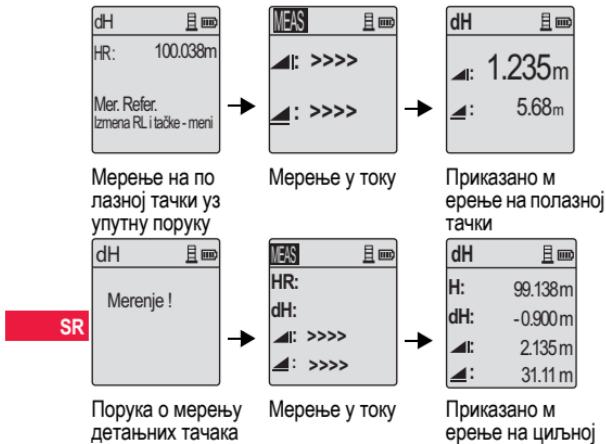

Корак	тастер/ екран	Опис
1.		Стисните тастер за покретање функције.
2.		Порука "Meas. Reference" ("Мер.Рефер.") је приказана.
3.		Стисните тастер за мерење како би иницирали мерење на почетну тачку / репер
4.		Резултати мерења су приказани и за њима непосредно следи порука "Meas. Target!" ("Мерење").
5.		Још једном стисните тастер за мерење како би иницирали мерење на летву на детаљној тачки.
6.		Приказани су следећи резултати;- кота тачке (RL), висинска разлика (dH) са одговарајућим читањем на летву, и дужином до детаљне тачке.

## 6.3 Мерење "Исеци и испуни"\*(интерна меморија активна)




Мерење на по лазној тачки уз упутну поруку




Порука о мерењу детаљних тачака



Прећи на мени ажурирања пројектоване коте

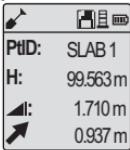

Приказано мерење на циљној тачки

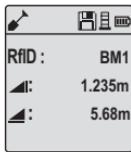

Приказано мерење на полазној тачки

Корак	тастер/ екран	Опис
1.	MENU	Притисните тастер Мени и одaberите апликацију "Iskolavanje" у подменју Program.
2.		Порука "Meas. Reference" са уносом полазне тачке смањење вредности нивоа и пројективање коте ће се приказати.
3.	●	Стисните тастер за мерење како би иницирали мерење на почетну тачку / репер
4.		Резултати мерења су приказани и за њима непосредно следи порука "Meas. Target!" ("Мерење").
5.	●	Поново притисните тастер за мерење како бисте покренули мерење на циљној тачки.
6.		У складу с тим приказаће се следећи резултати- циљни смањени ниво (RL) / ниво, висина циљне тачке и вредност исеци / испуни на циљној тачки у односу на смањени пројектовани ниво / пројектовани ниво.

SR

## 6.4 BIF мерење Nivelanje linije\* (интерна меморија активна)



Мерење на задњем видику уз упутну поруку




Мерење на задњем видику приказано уз упутну поруку



Мерење на предњем видику са упутном поруком



Прећи на мени групу "Непосредни видик" на "ON" ИЛИ притисните тастер "Висина и удаљеност", мерење на непосредном видику

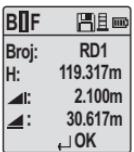

Мерење на непо средњом видику приказаном са упутном поруком

SR



Мерење на следећем непосредном видику са упутном поруком



Прећи на мени групу "Непосредни видик" на "OFF" ИЛИ притисните тастер "Висина и удаљеност" мерење на предњем видику



Мерење на предњем видику приказано уз упутну поруку



Мерити на задњем видику следеће тачке про мене уз упутну поруку

Корак	тастер/екран	Опис
1.		Покренути BIF метод.
2.		Покренути мерење на полазној тачки.
3.		Прикано је мерење задњег видика.
4.		За покретање мерења "Непосредни видик", пређи на мени групу "Непосредни видик" на "ON" или притисните тастер "Висина и удаљеност".
5.		Мерење непосредног видика је приказано.
6.		Пређи на мени групу "Непосредни видик" на "OFF" ИЛИ притисните тастер "Висина и удаљеност", а затим измерите према стативу предњег видика.
7.		Мерење предњег видика је приказано.

Корак	тастер/екран	Опис
8.		Систем освежава приказ на чекању за мерење на задњи видик следеће тачке промене.

## 6.5 BF мерење Nivelanje linije\*

Корак	тастер/екран	Опис
1.		Покренути BF метод
2.		Покренути мерење на полазној тачки.
3.		Прикано је мерење задњег видика.
4.		Мерење на стативу предњег видика.
5.		Мерење предњег видика је приказано.
6.		Систем освежава приказ на чекању за мерење на задњи видик следеће тачке промене.

SR

## 6.6 BFFB мерење Nivelanje linije\*

Корак	тастер/екран	Опис
1.		Покренути BFFB метод.
2.		Покренути мерење на полазној тачки.
3.		Прикано је мерење задњег видика.
4.		Мерење на предњем видику.
5.		Мерење предњег видика је приказано.
6.		Мерење на ставиву предњег видика (други преглед)
7.		Мерење предњег видика (други преглед) се приказује.
8.		Мерење на ставиву задњег видика (други преглед).

SR

Корак	тастер/екран	Опис
9.		Мерење задњег видика (други преглед) се приказује.
10.		Систем приказује извештај мерења тренутне "Тачке промене". Притисните тастер ENTER за прихватавање резултата.
11.		Систем освежава приказ на чекању за мерење на задњи видик следеће тачке промене.

Sredina разлике у висини у двоструком прегледу задњег и предњег видика за метод ZPPZ линијског мерења.



## 6.7 Мерење тајмера\*

Подесите интервал времена мерења на 00 h : 00 min под МенијПодешавања\Тајмер. Притисните и држите тастер за мерење 3 секунде да бисте покренули мерење тајмера. Иконица тајмера ће се приказати у горњем левом углу LCD дисплеја како би назначила тренутни режим мерења. Да бисте зауставили мерење тајмера, притисните и држите тастер за мерење 3 секунде.


## 7. Трансфер података DataLoader\*

1. Кликните два пута левим тастером миша на покретач инсталације Sprinter\_Dataloader .exe (фабрички је предвиђено да се DataLoader инсталира у C:\Program files \Leica-Geosystems).
2. Прикључите УСБ кабл са телефонским прикључком на прикључак конектора (који се налази у одељку за батерије на инструменту) и УСБ прикључак на УСБ конектор на рачунару.
3. Укључите инструмент, сачекајте двоструки "бип" и да се УСБ иконица прикаже на LCD дисплеју инструмента.
4. Покрените DataLoader са фабрички подешене локације C:\Program files \Leica-Geosystems.
5. Кликните левим тастером миша на тастер "USB Connect" на DataLoader-у и приказаће се све информације од значаја за инструмент.
6. Кликните левим тастером миша на тастер "Листа по датака" / "Теренска књига" у прозору "Извоз података" како бисте преузели податке са инструмента на рачунару у Ms-Excel®.

 За даље DataLoader податке и упутства за RS232 прено с података погледајте Sprinter CD-ROM\*.

## 8. Проверите и прилагодите

### 8.1 Прилаго<sup>џ</sup>авање електронске колимације

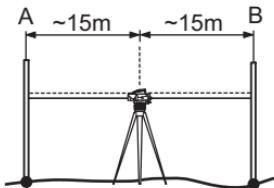


За активирање програма "Прилаго<sup>џ</sup>авање", идите на Мени\Прилаго<sup>џ</sup>авање.

**Корак 1:** Нишаните на летву А и притисните тастер MEAS. Приказ мерења, притисните тастер ENTER за прихвататање.

**Корак 2:** Нишаните на летву В и притисните тастер MEAS. Приказ мерења, притисните тастер ENTER за прихвататање.

Сада подигните Sprinter према летви А и поставите га наоко 3 m од летве А.

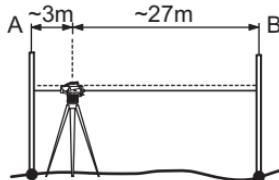


**Корак 3:** Нишаните на летву В и притисните тастер MEAS. Приказ мерења, притисните тастер ENTER за прихвататање.

**Корак 4:** Нишаните на летву А и притисните тастер MEAS. Приказ мерења, притисните тастер ENTER за прихвататање. Нова електронска колимациона грешка је приказана. За прихвататање нове исправке притисните тастер ENTER, у супротном притисните тастер ESC за одбацивање резултата прилаго<sup>џ</sup>авања.


Оптичку колимациону грешку можете исправити по дешавањем мерног крста.

## 8.2 Центрична либела

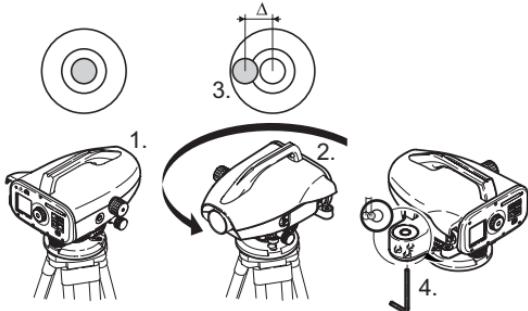

Корак	Опис
1.	Хоризонтирајте инструмент
2.	Окрените инструмент за 180°.
3.	Центрирајте мехур уколико излази ван граница.
4.	Половину одступања поправите имбус кључем (ко рекционим заврњевима).
	Понастављајте кораке 1-4 све док либерла не врхуни у свим положајима.

## 8.3 Оптичка колимација/ Прилагоџавање мрежице

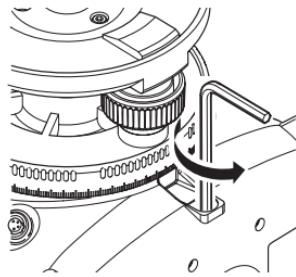

Корак	Опис
1.	Окрећите корекциони завртања на кончаници док не по стигнете одговарајуће читање
2.	Проверите колимацију

SR

Уколико колимациона грешка прелази 3 mm на 60 m дужине, по требно је подесити кончаницу.

## 9. Поруке о грешкама

Број	Порука о грешци	Отклањање / узрок
E99	Системска грешка, назовите сервис	Хардверске грешке или грешке у фајловима или грешка у подешавањима због којиц инструмент не ради исправно.
E100	Слаба батерија	Замрните батерије новим или напуњеним батеријама
E101	Број тачке се не по већава	Промените број тачке максимални број тачке је 99999999, никада не завршавајте име тачке словом.
E102	Превише светло!	Затамните летву или смњите осветљење на летви или заштитите објектив дурбина.
E103	Превише тамно!	Осветлите летву униформно!
E104	Нема летве!	Проверите визуру!
E105	Неисправан унос!	Проверите унос/уласне податке.
E106	Изван хоризонтале!	Хоризонтирајте инструмент.
E107	Меморија пуна	Искључите меморисање на интерну меморију или пренесите снимљене податке на неки екстерни уреџај и наставите са мерењем са укљученом интерном меморијом после брисања свих података из интерне меморије.
E108	Грешка у фајлу са подацима	Грешка у фајлу са подацима
E109	Недовољно меморије	Припремите се да пренесете податке на екстерни уреџај и наставите са мерењем укљученим снимањем после брисања свих снимљених података из интерне меморије.
E110	Циљ преблизу!	Померите летву или инструмент мало даље једно од другог.
E111	Циљ предалеко !	Приближите инструмент и летву.
E112	Прениска температура.	Прекинте рад, спољна температуре вишад радне температуре инструмента.
E113	Превисока температура	Прекинте рад, спољна температуре вишад радне температуре инструмента.

SR

<b>Број</b>	<b>Порука о грешци</b>	<b>Отклањање / узрок</b>
E114	Неисправно мерење !	Поновите мерење. Уколико се грешка понавља проверите позицију летве и сетовање за положај летве, проверите светлосне услове, фокусирање и визирање као о дужину бар кода у видном пољу.
E115	Грешка сензора за температуру.	Прекријте објектив руком и укључите инструмент. Неуспешна хардверска комуникација.
E116	Калибрациониа грешка	Наставите са процесом пратећи кораке, уверите се да је инструмент хоризонтиран и да је летва вертикална. Колимација је ван дозвољених граница.
E117	ВМ промена није дозвољена!	Изабрите у основни мерни мод притиском на тастер за промену приказа на екрану и промените по четну тачку коте у менију за унос почетне тачке.
E119	Летва блокирана!	Недовољно бар кода у видном пољу.
E120	Грешка сензора за очитавање!	Контактирајте сервис!
E121	Калибрација инверзне летве није дозвољена.	Проверите правац летве и подешење летве.
E123	PtID промена није дозвољена!	Изабрите из обавештења притиском на тастер ESC.

## 10. Оперативне поруке

<b>Оперативне поруке</b>	<b>Наставак мерења/напомена</b>
Start Tracking !	Стартован мод за непрекидно мерење (праћење)
Stop Tracking !	Завршен мод за непрекидно мерење(праћење)
Tracking Hold !	Притисните тастер за мерење 3 секунде за рестарковање мода за непрекидно мерење. Мод за непрекидно мерење (праћење) ће бити паузитан после 10 неуспешних мерења
Прекид мерења!	Тренутни процес мерења је прекинут.

<b>Оперативне поруке</b>	<b>Наставак мерења/напомена</b>
Downloading Data! (Пребацивање података !)	Пренос података из интерне меморије на меморију неког екстерног уређаја је у току.
Download Completed! (Пренос завршен !)	Систем је успешно пренео податке из интерне меморије на екстерни уређај.
No Data In Memory! (Нема података у меморији!)	Ниједан податак није смештен у интерну меморију!
Delete. (Брисање) Are You Sure? (Потврдите)	Потврда брисања појединачних података (у View Data / Преглед података моду) или свих података (у Delete Data/Брисање менију) из интерне меморије.
Data Deleted! (Подаци избрисани!)	Систем потврђује да су сви подаци из интерне меморије избрисани.
Can't Delete! (Немогуће брисање!)	Мерење на референтне почетне тачке и линијско мерење није дозвољено брисати приликом брисања појединачних података.
Промена ВМ. Are You Sure? (Потврдите)	Потврда промене висине референтне почетне тачке коте.
Промена пројектоване коте. Are You Sure? (Потврдите)	Потврда промене пројектоване коте.
Wait ! File System Clean Up ! (Чишћење системског фајла!)	Брисање помоћних /системских фајлова.
Shut Down ! (Искључивање )	Искључивање инструмента.
Sand Clock Icon (Икона пешчаног сата. )	Молимо сачекајте ! Извршава се неки од системских процеса.
Meas Target (Мерење )	Навизирајте летву на детаљној тачки и стисните тастер за мерење
Подешавање...	Постављање системских параметара у току.
Није завршено промена тачке! Напусти апликацију?	Потврда за напуштање апликације током процеса линијског мерења. Комплетирај тренутну промену тачке мерења линијском мерењу, онда напусти програм апликације. Притисните тастер ENTER да напустите апликацију; у супротном притисните тастер ESC да би сте се вратили на тренутну апликацију.
Напустити ову апликацију?	Потврда за напуштање тренутне апликације, притисните тастер ENTER за напуштање апликације; у супротном притисните тастер ESC да се вратите назад на тренутну апликацију.

## 11. Одржавање и транспорт

### 11.1 Транспорт

#### Транспорт на терену

Приликом транспортувача на терену, увек се трудите да :

- носите опрему у оригиналном транспортном кофру,
- или да носите статив са ногама преко рамена, држећи инструмент управно.

#### Транспорт у возилу

Никад не носите инструмент слобосно у теренском возилу, јер м оже бити изложен ударцима и вибрацијама. Увек транспортујте инструмент у добро осигураним транспортним коферима.

#### Слање

Приликом транспорта железницом, авионом или бродом увек користите оригинално паковање, транспортни кофер и картонску кутију, или његов еквивалент, како би инструмент заштитили од удараца и вибрација.

#### Слање, транспорт батерија

Приликом испоруке или транспорт батерија, особа одговорна за производ мора обезбедити испуњеност локалних и међународних закона и правних норми. Пре транспорта или слanja, контактирајте локалну или међународну транспортну компанију.

#### Прилагођавање на терену

После дугог транспорта проверите параметре дате у овом упутству пре коришћења инструмента.

### 11.2 Складиштење

#### Производ

Поштуйте температурна ограничења, нарочито током лета, уколико опрему остављате у возилу. Проверите поглавље "13. Технички подаци" за информације о температурним границама.

#### Прилагођавање на терену

После дугог складиштења проверите параметре дате у овом упутству пре коришћења инструмента.

Уколико се врши дужо складиштење извадите алкалне батерије из производа да би сте избегли опасност од цурења батерија.

### 11.3 Чиšћење и сушење

#### Производ и прибори

- Одуважте прашину са сочива
- Никада не додирите сочива прстима.
- Користите само чистет, мекане тканине за чиšћење Уколико је неопходно, навлађивате тканину водом или чистим алкохолом.
- Не користите друге течности, оне могу оштетити полимерене компоненте.

SR

#### Заштитни продукти

Осушите опрему, транспортни кофер, унутрашњу заштиту и прибор на температури не већи од +40C/+104F и очистите их. Не пакујте док све није потпуно суво.

## 12. Сигурносна упутства

### 12.1 Опште

#### Опис

Препоруке које следе омогућавају особи која је одговорна за производ, и особи која користи инструмент да предвиде и избегну опасне ситуације при рукувању.

Особа одговорна за инструмент мора обезбедити да сви корисници инструмента разумеј упутства и да их се придржавају.

### 12.2 Намена

#### Дозвољена употреба

- Мерење радзарњина.
- Снимање мерења.
- Електронска и оптичка мерења дужина на летву.
- Оптичка очитавања висине.
- Оптичка мерења раздаљине са очитавањем топографске летеве.
- Пренос података са екстерним апаратима.

SR

#### Непримерена употреба

- Употреба производа без упутства.
- Коришћење ван прописаних граница.
- Искључивање сигурносних система.
- Уклањање порука о опасности.
- Отварање инструмента коришћењем алата, на пример о двијача, уколико то није специјално дозвољено за одређене функције.
- Измена или конверзија производа.
- Употреба након краће.

- Употреба инструмента са очигледним отећењима и неисправностима.
- Употреба са прибором других производа без претходне експлицитне дозволе .
- Уз неадекватне сигурносне знаке, на пример током мерења на путевима.
- Визирање директно у сунце.

#### УПОЗОРЕЊЕ

Непримерена употреба може довести до повреда, неисправности или оштећења инструмента. Обавеза је особе одговорне за инструмент да информише оператора о опасностима и како поступати у том ситуацијама. Са инструментом не треба радити док корисник не добије инструкције за његову употребу.

### 12.3 Ограничења при употреби

#### Окружење

Дизајниран за употребу у атмосферским условима погодним за перманентан људски боравак: није предвиђен за употребу у агресивним или експлозивним срединама.

#### ОПАСНОСТ

Лице одговорно за инструмент мора контактирати ло калне власти и експерте пре почетка радова у опасном експлозивном окружењу, у неопосредној близини електричних инсталација или у сличним ситуацијама.

## 12.4 Одговорности

### Произвођач

AG, CH-9435 Heerbrugg, у даљем тексту као Leica Geosystems, је одговорна за испоруку производа, укључујући и упутство и оригиналан прибор, у потпуно сигурним условима.

### Произвођачи прибора који нису Leica Geosystems

Произвођачи прибора који нису Leica Geosystems, за њихов производ су одговорни за развој, имплементацију ком уникацију сигурносног концепта за њихов производ, и такође су одговорни за ефикасност овог сигурносног концепта у ком бинацији са производима компаније Leica Geosystems.

### Особа одговорна за производ

Особа одговорна за производ има следеће дужности:

- Да разуме сигурносна упутства написана на производу и у упутству за коришћење.
- Да буде упознат са локалним одредбама везаним за сигурност и превенцију несреће.
- Да информише компанију Leica Geosystems одмах по сазнању да је производ постао несигуран за употребу.

### УПОЗОРЕЊЕ

Особа одговорна за инструмент мора да обезбеди његово коришћење према упутствима. Ова особа је такође задужена за о буку за рад на инструменту и за сигурност опреме током рада.

## 12.5 Опасности приликом употребе

### УПОЗОРЕЊЕ

Одсуство инструкција, непридржавање истих може до вести до ненаменску или погрешну употребу која може довести до великих људских жртава или материјалних или финансијских трошкова.

### Мере предострожности:

>Сви корисници морају стриктно да следе сигурносна упутства и упутства особек која је одговорна за производ.

### ОПРЕЗ

Обратите пажњу на грешке и резултате после падова инструмента, ненаменске употребе, дугог складиштења или транспорта.

### Мере предострожности:

Периодично вршите тест мерења и изводите теренска по дешавања као што је то наведено у упутству, нарочито после ненаменског коришћења или пре и после важних мерења.

### ОПАСНОСТ

Због ризика од електроудара, веома је опасно користити летве у близини електричних инсталација као што су напонски каблови или електричне шине.

### Мере предострожности:

Држите сигурно растојање од електричних инсталација. Уколико је неопходно да радите у оваковом окружењу, контактирајте лица одговорна за сигурност електричних инсталација и по ступите по њиховим упутствима

SR



### ОПРЕЗ

Јака магнетна поља у близини инструмента (на пр. трансформатори...) могу утицати на компензатор и произвести грешке у току мерења.

#### Мере предостржности:

Уколико мерите у близини јаких магнетних поља проверите разултате.



### ОПРЕЗ

Будите опрезни приликом окретања инструмента према Сунцу, дурбин има функцију увећања и може произвести оштећење ока/ или изазвати квар на инструменту.

#### Мере предостржности:

SR Не скрећите инструмент директно ка Сунцу.



### УПОЗОРЕЊЕ

Током динамичне примене, на пример процедуре контроле постоји опасност од повређивања ако корисник не обрати пажњу на околне услове, на пример препреке, ископине или саобраћај.

#### Мере предостржности:

Осoba одговорна за инструмент мора да обавести све кориснике о свим постојећим опасностима.



### УПОЗОРЕЊЕ

Неадекватно обезбеђење места извођења радова може проузроковати опасне ситуације, у саобраћају, на градилишту и у индустријским постројењима.

#### Мере предостржности:

Увек се уверите да је место извођења мерења адекватно о сигурано. Придржавајте се прописа о сигурности и спречавању несрећа у саобраћају.



### УПОЗОРЕЊЕ

Уколико се рачунари предвиђени за рад у канцеларији користе на терену може доћи до електро шокова.

#### Мере предостржности:

Придржавајте се инструкција прописаних од стране производа џача рачунара за рад у теренским условима у сајеству са Leica Geosystems инструментима.



### ОПРЕЗ

Уколико прибор који се користи са производом није правилно осигуран и може довести до механичког шока инструмента, на пример ветар или пад, инструмента може бити оштећен или оператори могу задобити повреде.

#### Мере предостржности:

Када постављате производ, уверите се да су сви прибори исправно прикључени, монирани, обезбеђени и забрављени на правом месту.

Избегавајте изалганje инструмента утицају механичких шокова.



## ОПРЕЗ

Уколико користите вертикалну летву само са једним по дурирачем увек постоји могућност њеног пада од налета ветра и оштећења опреме и повреда.

### Мере предострожности:

Никада не остављајте летву у вертикалном положају без надзора.



## УПОЗОРЕЊЕ

Ако се производ користи заједно са прибором, на пример мотком, летвом или стубом, повећавате ризик од удара грома.

### Мере предострожности:

Нemoјте користити производ током олује с грмљавином.



## ОПРЕЗ

Током рада са производом постоји опасност од пригњечења екстремитета или заплитања косе и/или одеће по моћу обртних делова.

### Мере предострожности:

Држите безбедну удаљеност од обртних делова.



## УПОЗОРЕЊЕ

Ако отворите производ, један до следећих поступака може узроковати електрични удар.

- Додирање компонентата под напоном
- Употреба производа након неправилних покушаја поправке.

### Мере предострожности:

Нemoјте отварати производ. Само овлашћене радионице сервиса Leica Geosystems су овлашћене за поправку ових производа.



## УПОЗОРЕЊЕ

Батерије које нису препоручене од стране Leica Geosystems се могу оштетити уколико се пуне или празне. Могу се запалити и експлодирати.

### Мере предострожности:

Вршите пуњење и пражњење батерија које су само препоручене од стране Leica Geosystems.



## УПОЗОРЕЊЕ

Употреба пуњача батерија који није препоручен од стране Leica Geosystems може уништити батерије. То може узроковати пожар или кесплозију.

### Мере предострожности:

Користите само пуњаче батерија које су препоручене од стране Leica Geosystems за пуњење батерија.



## ОПРЕЗ

За време транспорта батерија могућа је појава опасности од пожара због неадекватних механичких услова.

### Мере предострожности:

Пре отпреме производа или његовог одлагање, испразните батерије коришћењем производа док се инструмент не угаси. Приликом испоруке или транспорт батерија, особа одговорна за производ мора обезбедити испуњеност локалних и међународних закона и правних норми. Пре транспорта или слања, контактирајте локалну или међународну транспортну компанију.



## УПОЗОРЕЊЕ

Јак механички стерес, висока температура или потапање у течност може изазвати цурење или експлозију батерија.

SR

### **Мере предосторожности:**

Заштите батерије од механичких утицаја и високих температура. Не спуштајте и не потапајте батерије у течности

#### **⚠ УПОЗОРЕЊЕ**

Кратак спој конектора батерије може довести до прегревања батерије и изазвати пожар или повреде, на пример уколико се батерије складиште или транспортују једу уколико конектори на батеријама дођу у контакт са накитом, кључевим а, алиминијумском фолијом и другим металима..

### **Мере предосторожности:**

Обезбедите да батерије не долазе у контакт са металним објектима.

#### **⚠ ОПРЕЗ**

Дуго складиштење може скратити век трајања батерије или оштетити батерије.

### **Мере предосторожности:**

Током дугог складиштења одржавајте батерије периодичним пуњењем.

#### **⚠ УПОЗОРЕЊЕ**

Уколико је инструмент изложен неодговарајућим условима, могуће је следеће:

- Уколико су полимерни делови запаљени, ослобађају се отровни гасови који могу негативно утицати на здравље.
- Уколико су батерије оштећене или јако загрејане, могу експлодирати и иззврати тровање, пожар, корозију или загађење околине.
- Излагањем инсивију you may enable unauthorized persons to use it in contravention of the regulations, exposing themselves

and third parties to the risk of severe injury and rendering the environment liable to contamination.

### **Мере предосторожности:**

Немојте бацити производ заједно са кућним смећем.



Одложите производ у складу са законом на снази у Вашој земљи.

Увек забарните приступ инструменту неауторизованом особљуј.

Информације о специфичном третману производа и руковољем отпада можете преузети са Leica Geosystems AG интернет стране <http://www.leica-geosystems.com/treatment> или примити од Leica Geosystems дистрибутера.

#### **⚠ УПОЗОРЕЊЕ**

Само овлашћене радионице сервиса Leica Geosystems су овлашћене за поправку ових производа.

## **12.6 Electromagnetic Compatibility EMC (Електромагнетна компатибилност)**

### **Опис**

Фраза Електромагнетска компатибилност се користи да означи мотежност функционисања инструмента у окружењу где су присутна електромагнетна зрачења или електростатичка пракњења, без узроковања електромагнетских поремећаја на другој опреми.

#### **⚠ УПОЗОРЕЊЕ**

Електромагнетскак зрачења могу узроковати поремећаје на другој опреми.

Иако производ задоволјава строге законе и стандарде који су на снази, Leica Geosystems не може комплетно искључити могућност изазивања сметњи на другој електронској опреми.

### ОПРЕЗ

Постоји ризик да поремећаји могу бити изазвани на другој опреми која се користи као допуна прибору других производа (теренски рачунари, двосмерни радио уређаји) -стандарни каблови или екстерне батерије.

#### Мере предострожности:

Користите само опрему и прибор препоручен од стране Leica Geosystems. У комбинацији са производом они испуњавају строге захтеве које задају одговарајући стандарди. Приликом коришћења рачунара или дуплекс радија, обратите пажњу на електромагнетску компатибилност испоручену од стране производа.

### ОПРЕЗ

Поремећаји изазвани електромагнетском емисијом могу резултувати великом грешкама.

Иако производ задоволјава строге прописе и стандарде који се морају поштовати, Leica Geosystems не може стопостотно искључити могућност да производ ометају интензивна електроагнетска зрачења, на пример, близу радио трансмитера, двосмерних радија или дизел генератора.

#### Мере предострожности:

Проверејте коректност резултата под оваквим условима.



### УПОЗОРЕЊЕ

Уколико се са инструментом ради са повезаним кабло вима приклученим само једним својим крајем, на пр екстерно напајање, каблови за пренос података, дозвољени ниво електромагнетске радијације може бити прекорачен и исправно функционисање производа може бити угрожено

#### Мере предострожности:

Док је инструмент у употреби, каблови за повезивање, на прим ер за екстерну батерију или за рачунар, морају бити спојени на оба краја.

SR

## 12.7 FCC Statement, Applicable in U.S.



### УПОЗОРЕНЬЕ

Ова опрема је тестирана и усклађена са ограничењима за класу Б дигиталних уређаја, сагласно са део 15 FCC про писима.

Ова ограничења су донета да пруже разумну заштиту против штетних сметњи у стамбеној инсталацији.

Ова опрема ствара, користи и може зрачити фреквентну енергију и, ако није инсталирана и коришћена у сагласности са инструкцијама, може узроковати штетне сметње у радио комуникацијама.

Међутим, не постоји гаранција да до сметњи неће доћи у некој одређеној инсталацији.

Уколико ова опрема узрокује штетне сметње пријему радијских или телевизијских сигнала, што се може утврдити искључењем и укључењем ове опреме, кориснику се саветује да покуша да отклони сметње применом једне или више мера наведених у наставку:



- Преусмерите или преместите пријемну антenu.
- Повећајте раздаљину између ове опреме и пријемника.
- Прикључите опрему на утичницу на другом струјном колу у односу на оно на које је прикључен пријемник.
- Обратите се продавцу или искусном радио/ТВ техничару за помоћ.



### УПОЗОРЕНЬЕ

Промене или модификације које нису изричито одобрене од стране Leica Geosystems могу довести до губитка права на коришћење опреме.

### Ознаке

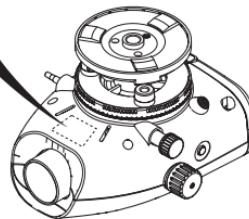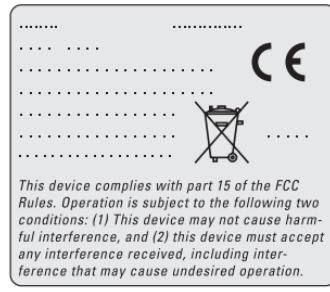

### 13. Технички подаци

Висинска мерења	Стандардна девијација по километру двоструко нивелање (ISO 17123-2): <ul style="list-style-type: none"><li>• Електронска мерења са Sprinter алуминијумском бар код летвом.<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.0 mm (Sprinter 250M)</li><li>• 1.5 mm (Sprinter 150/150M)</li></ul></li><li>• Оптичка мерења са стандардном алуминијумском летвом: 2.5mm</li><li>• Стандардно одступање за појединачно очитавање летве: 0.6 mm (електронски) и 1.2 mm (оптички) на 30m</li></ul>
Тачност дужина (стандардна девијација )	10 mm за $D \leq 10$ m Дужина у m x 0.001 за $D > 10$ m
Домет	Домет за електронско мерење са стандардном алуминијском летвом је: 2 m до 100 m.
Оптичка - Најмања дужина фокусирања	50 cm
Време мерења једног м ерења (електронски)	Типично 3 сек или мање у дневним условима; дуже у затамњеним просторима или при лошијим светлосним условима.20
Центрична либела	Центрична осетљивост мехурива: 10'/2 mm
Компензатор	Магнетно пригушен компензатор са клатном са електронским праћењем опсега. <ul style="list-style-type: none"><li>• Упозорење нагнутости (електронско): <math>\pm 10'</math></li><li>• Распон компензатора (механички): <math>\pm 10'</math></li><li>• Setting Тачност подешења: 0.8" макс. (стандардно одступање)</li><li>• Осетљивост магнетног поља: 10" разлике визуре у константном магнетском пољу и при јачини поља од 5 Gauss)</li></ul>
RS232 прикључак*	За RS232 прикључак кабла до екстерне батерије и комуникације са рачунаром / колектором по датака.

SR

<b>Телефонски приклјучак*</b>	За повезивање УСБ кабла за комуникацију са рачунаром.
<b>Капацитет интерне меморије*</b>	Капацитет: до 1000 тачака.
<b>Трансфер података*</b>	Програм: на DataLoader преко УСБ, на Leica Geo Office и HyperTerminal преко RS232 на рачунару, коришћењем Windows® апликације
<b>Напајање</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinter 150: интерна батерија</li> <li>Sprinter 150M/250M: интерна батерија и екстерно преко RS232 приклучка.</li> </ul>
<b>Батерије</b>	Интерна батерија: АА батерије 4 x 1.5 V; напајање преко RS232 приклучка: Номиналан волтажа 12 V , опсег волтаже 4 - xx V , GEV71 кабл за напајање према 12 V батерије возила; струја макс. 300 mA.
<b>LCD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Врста: монохроматски екран са позадинским осветљењем.</li> <li>Димензије: 128 x 104 пиксела</li> </ul>
<b>Дурбин</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увећање (оптичко): 24 x</li> <li>Слободан дијаметар објектива: 36 mm</li> <li>Чист отвор објектива: 2°</li> <li>Мултапликациони константа: 100</li> <li>Адициони константа: 0</li> </ul>
<b>Hz лимб</b>	Подела лимба: Пластичан хоризонтални лимб 360° (400 gon). Подела и резолуција од 1°(горња скала) и интервали 50 gon (доња скала)
<b>Бочни завртањ</b>	Кретање и слободан ход бочног завртња: беспрекидно двоструко хоризонтално кретање
<b>Систем</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MMI способност</li> <li>Меренja / апликације</li> <li>Тастатура: 5 гумених тастера</li> </ul>

Температурни опсег	<ul style="list-style-type: none"> <li>Радна температура: -10°C to +50°C</li> <li>Температура складиштења: -40°C to +70°C</li> </ul>
Спецификације окружења	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заштита против воде, прашине и песка: IP55 (IEC 60529)</li> <li>Заштита од влаге: до 95% влажности нема кондензације. Ефекти кондензације се могу спречити периодичним сушењем производа.</li> </ul>
Димензије:	<p>Инструмент</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дужина (укљ. предњу цев сочива и потпуно издужен окулар)219mm</li> <li>Ширина(од спољашње ивице завртња за фокусирање до спољашње ивице кућишта централне либеле)196 mm</li> <li>Висина (укључујући и ручицу)178 mm</li> </ul> <p>Кофер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дужина 400 mm</li> <li>Ширина 220 mm</li> <li>Висина 325 mm</li> </ul>
Тежина	2.55 kg (укључујући 4 AA батерије)

SR

## 14. Интернационална гаранција, споразум о софтверској лиценци

### Међународна гаранција

Интернационалну гаранцију можете преузети са Leica Geosystems AG интернет стране <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> или примити од Leica Geosystems дистрибутера.

### Софтверска лиценца

Овај производ садржи софтвер који је преинсталiran, или који је испоручен на неком од медија, или који може бити преузет са интернета уз претходну ауторизацију од стране Leica Geosystems. Leica Geosystems Овај софтвер је заштићен законом и његова употреба је дефинисана и регулисана од стране Leica Geosystems у софтверској лиценци, која покрива аспекте као што су, опсег лиценце, гаранција, права о интелектуалној својини, границе поузданости, изнискре, закон и место јурисдикције. Молимо Вас да у сваком тренутку будете потпуно свесни са свим условима наведеним у Leica Geosystems софтверској лиценци.

Овакав споразум је заједно снабдевен са свим производима а може се такође видети на Leica Geosystems веб презентацији <http://www.leica-geosystems.com/swilicense> или код вашег продајца Leica Geosystems.

Не смете инсталирати или користити софтвер уколико нисте прочитали и прихватили услове Leica Geosystems софтверске лиценце. Инсталација или коришћење софтвера или било ког његовог дела, је правно легална после прихватања свих услова

SR

једне овакве лиценце. Уколико се не слажете са свим ставкама или само са појединим од њих, не смете преузимати, инсталирати или користити софтвер, морате вратити неискривљени софтвер са припадајућом документацијом дистрибутеру од ког сте купили производ у року од десет (10) дана од тренутка преузимања како би Вам средства била по потпуно рефундирана.

## 15. Индекс

### A

AutoOFF ..... 8

### B

BF ..... 5, 7, 13

BFFB ..... 5, 6, 7, 14

BIF ..... 4, 5, 7, 12

Baudrate ..... 8

Beep - Звук ..... 8

### Б

#### Батерија

Одељак за батерије ..... 2

Промена батерије ..... 3

Бројање тачака ..... 9

### С

Садржај кофера ..... 2

Сет карактера .....	9	<b>И</b>	
Симболи .....	1	Иконе .....	6
Симболи приказа мерења .....	6	<b>К</b>	
Симболи приказа података .....	6	Компоненте .....	2
Складиштење .....	21	<b>L</b>	
Средња вредност .....	8	LCD екран .....	2
Contrast - Контраст .....	8	Копање и попуљавање .....	5, 11
<b>D</b>		Кота полазне тачке (ВМ) .....	9
Data Manager - Подаци .....	7	<b>M</b>	
DataLoader .....	15	Мерење .....	4
dH .....	5	Мерење висине и удаљености .....	9
<b>Г</b>		Мерење тајмера .....	14
Главни мени .....	7	Мерни мод .....	5
Груби нишан .....	2	Мод за одређивање грешака инструмента .....	5
<b>З</b>		Модови .....	5
Завртањ за фокусирање .....	2	MENU (Мени) .....	5
<b>I</b>		<b>О</b>	
Input PtID - Број тачке .....	7	Окулар .....	2
<b>Inverse Staff - Инвер.летва</b> 7		Оперативне поруке .....	19
<b>J</b>		Оптичка колимација .....	17
Језик .....	8	Осветљење .....	8
		Основан плоча .....	2

<b>П</b>		<b>Т</b>	
Подешавања .....	8	Тајмер .....	8
Положајни завртњи .....	2	Транспорт .....	21
Помоћни нишан .....	7	Трансфер података .....	15
Постављање инструмента		<b>У</b>	
Подешавање окулара .....	3	Укључивање .....	3
Фокусирање летве .....	3	Унос BM .....	7
Хоризонтирање .....	3	Унос D.ELV .....	7
Поруке о грешкама .....	18	Упозорење за нагиб .....	8
Прибор .....	3	<b>Ц</b>	
Прилагођавање електронске колимације .....	16	Центрична либелла .....	2, 17
Прилагођавање мрежице .....	17	<b>Ч</b>	
Проверите и прилагодите .....	16	Чишћење и сушење .....	21
<b>SR</b> Програм .....	7	<b>И</b>	
Проектована квота (D.Elv) .....	9	Unit - Јединице .....	8
<b>P</b>		User Interface .....	4
Руковање .....	9	<b>V</b>	
Point ID (Број тачке) (PtID) .....	9	Visinska razlika и мерење Snizi nivo .....	10
<b>R</b>			
RS232 .....	8		
Recording - Меморисање .....	7		
Rounding - Децимале .....	8		



**Total Quality Management: Our commitment to total customer satisfaction.**



Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, has been certified as being equipped with a quality system which meets the International Standards of Quality Management and Quality Systems (ISO standard 9001) and Environmental Management Systems (ISO standard 14001).

**Ask your local Leica dealer for more information about our TQM program.**

763122-1.0.Oen (original text),  
en, ja, zh, ko, ru, pl, hu, el, cz, tr, sr  
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg,  
Switzerland 2008

**Leica Geosystems AG**  
Heinrich-Wild-Strasse  
CH-9435 Heerbrugg  
Switzerland  
Phone +41 71 727 31 31

[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

**Leica**  
*Geosystems*