

# Маска сварщика БАРС МС 307 с турбоблоком



Руководство по эксплуатации

## Содержание

1. Область применения.....	2
2. Техника безопасности.....	2
3. Использование турбоблока.....	4
4. Поиск и устранение неисправностей.....	4
5. Техническое обслуживание и характеристики.....	6
6. Комплектация.....	6
7. Гарантийный талон.....	7

### 1. Область применения

Турбоблок «БАРС» является мощной защитой от пыли и грязи. Турбоблок «БАРС» соответствует стандарту классу защиты ТНЗР и удовлетворяет европейским стандартам EN12941: 1998/A 1:2004/A2:2008 ТНЗР. Турбоблок «БАРС» — используется для поддержания процесса вентиляции и подачи чистого воздуха для дыхания. Электронная система управления воздушным потоком контролирует вентилятор, чтобы обеспечить постоянное поступление воздуха (минимум 170 литров/мин.) Эффективное время работы турбоблока «БАРС» с полностью заряженной батареей зависит от типа батареи и состояния фильтра (см. таблицу технических параметров)

### 2. Техника безопасности

Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией по эксплуатации перед использованием оборудования. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению турбоблока «БАРС» и отказу в гарантийном обслуживании.

**Предупреждение:** Турбоблок «БАРС» применяется только в комплекте со сварочной маской. Включайте турбоблок «БАРС» непосредственно перед входом в зону работы.

**ВНИМАНИЕ:** Турбоблок «БАРС» не обеспечивает защиту от газов.

Незамедлительно покиньте рабочую зону в случае, если:

- 1) Сработал индикатор низкого заряда батареи ( Загорелась красная лампочка на Турбоблоке или сработал звуковой сигнал (рис. 5A)). Немедленно замените или зарядите батарею в безопасной зоне.
- 2) Сработал индикатор неисправности вентилятора ( Загорелась красная лампочка на Турбоблоке или сработал звуковой сигнал (рис. 5C)) . Немедленно замените фильтр в безопасной зоне.
- 3) Сильный боковой ветер или ветер со спины может влиять на оказываемую защиту турбоблока.

Поставщик

WWW.BARSWELD.RU

+7 (495) 728-43-44

Производитель

WENZHOU XIDIN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

Китай

- 4) При снятии сварочной маски, будьте осторожны, чтобы не вдохнуть пыль и грязь, которая собирается на внешней стороне маски во время работы.
- 5) Не допускайте намокания турбоблока или его батареи. Это может привести к их повреждению. Убедитесь, что влага не попадает в устройство во время его чистки.
- 6) Использованные фильтры не могут применяться повторно. Не пытайтесь очистить использованные фильтры с помощью сжатого воздуха или воды, это может повредить их.
- 7) Избегайте короткого замыкания батареи. Это может привести к неисправимым повреждениям.
- 8) Турбоблок не может быть использован:
  - А) в горючей или взрывоопасной атмосфере
  - Б) если во вдыхаемом воздухе недостаточно кислорода или концентрация токсинов очень высока (превышает класс защиты – ТНЗР)
  - В) При температуре воздуха ниже -5 °С или выше +55 °С
  - Г) При прочих условиях, угрожающих жизни и здоровью человека.

#### Перед использованием:

Перед первым использованием проверьте комплект поставки турбоблока «БАРС». Если на турбоблоке «БАРС» имеются повреждения находится или отсутствуют элементы поставки, необходимо связаться с продавцом. Никогда не используйте поврежденный или неполный комплект турбоблока «БАРС». Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием турбоблока «БАРС».

Перед каждым использованием убедитесь, что Турбоблок «БАРС» находится в исправном состоянии и действуйте следующим образом

- 1) Убедитесь, что главный и вспомогательный фильтры правильно установлены и крышка надежно закрыта (крышка закрывается с характерным щелчком)
- 2) Проверьте шланг подачи воздуха и разъем на наличие повреждений (Сколы, отверстия, порезы). Подключите шланг подачи воздуха к шлему через разъем и убедитесь в плотности соединения.
- 3) Включите турбоблок «БАРС», нажав на кнопку ON/OFF в течение 1 секунды. Во время запуска на 3 секунды загораются все 5 индикаторов и срабатывает звуковой сигнал. После того, как на блоке останутся гореть только индикаторы зеленого цвета, турбоблок готов к работе.
- 4) Кроме того, в течение этого времени запуска турбоблок «БАРС» выполняет начальную проверку, чтобы убедиться, что устройство обеспечивает достаточный поток воздуха более 170 литров в минуту. Если загорается красный индикатор воздушного потока и не гаснет в течении 3-х секунд, то поток воздуха в данный момент менее чем 170 литров в минуту. Встроенный датчик воздушного потока будет непрерывно поддерживать необходимый поток воздуха 170 литров в минуту в течение всей операции.
- 5) **При первых признаках или срабатывании индикаторов низкого заряда батареи, неисправности фильтра или недостаточной силы воздушного потока немедленно покинуть рабочую зону!** Периодически проверяйте силу воздушного потока, чтобы убедиться в работоспособности турбоблока «БАРС». Этот тест следует проводить с полностью заряженной батареей и отсоединенным от маски шлангом. Чтобы проверить силу воздушного потока отсоедините шланг от сварочной маски и закройте конец шланга ладонью. В течение 15 секунд должен прозвучать звуковой сигнал и загореться красный индикатор воздушного потока. После необходимо снять руку с шланга. Звуковой сигнал должен отключиться.

### 3. Использование турбоблока

- 1. Регулировка ремней:** Положите ремень и отрегулируйте длину так, чтобы блок вентилятора удобно крепился на бедрах или талии.
- 2. Установка аккумулятора:** Поместите аккумулятор в специальный слот на нижней стороне турбоблока «БАРС». Надавите на аккумулятор, чтобы зафиксировать крепления. Вы услышите характерный щелчок.
- 3. Отсоединение и зарядка аккумулятора:** аккумулятор находится в нижней части турбоблока «БАРС». Нажмите на удерживающий фиксатор на нижней части турбоблока и потяните ее вниз до полного отсоединения аккумулятора. Подключите аккумулятор к зарядному устройству. Процесс зарядки сигнализируется желтым индикатором на зарядном устройстве. По завершении зарядки индикатор загорится зеленым.
- 4. Регулировка потока воздуха:** Турбоблок «БАРС» имеет два режима работы 170 и 220 л / мин. Чтобы изменить режим работы турбоблока «БАРС» нажмите кнопку включения, пока турбоблок не сменит режим.
- 5. Замена основного и вспомогательного фильтра:** В случае если сработал индикатор замены фильтра, замените сначала вспомогательный фильтр. Если вы чувствуете, интервал замены фильтров становится слишком коротким, вы можете заменить основной и вспомогательный фильтры.

### 4. Поиск и устранение неисправностей

#### 1. Турбоблок «БАРС» не запускается.


Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно и полностью заряжен

#### 2. Загорается индикатор замены фильтра (рисунок 5В), даже если основной и вспомогательный фильтр были установлены правильно.


Проверьте исправность с поставщиком оборудования

#### 3. Время работы от батареи становится очень коротким.


Неисправно зарядное устройство или аккумулятор. Замените зарядное устройство или аккумулятор. Утилизируйте старый аккумулятор, согласно правилам утилизации.

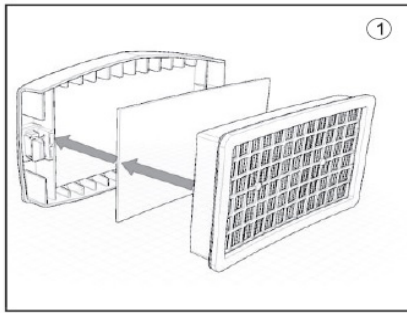


фильтр в сборе

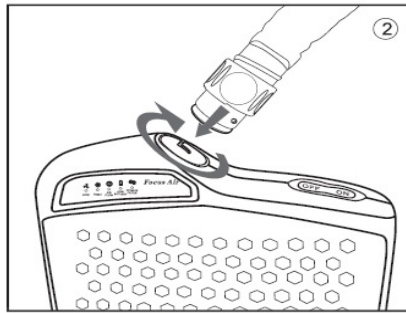


подсоединение шланга

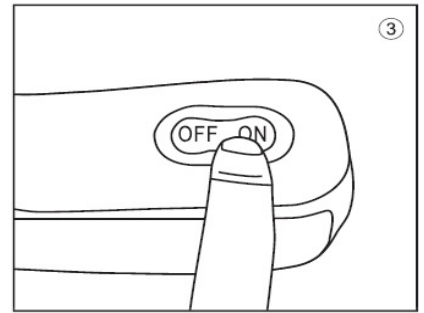


включения и выключения

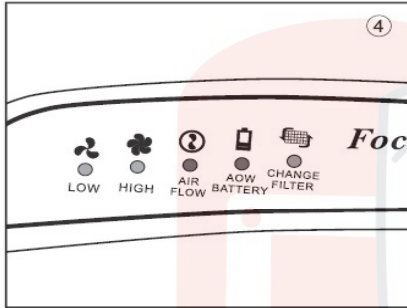


самопроверка

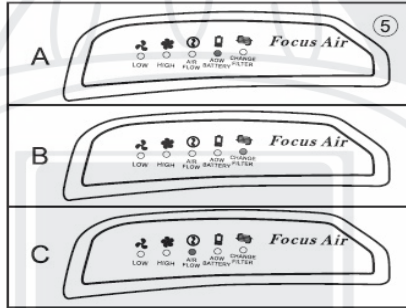


индикатор низкого заряда батареи  
индикатор замены фильтра  
индикатор слабого потока воздуха

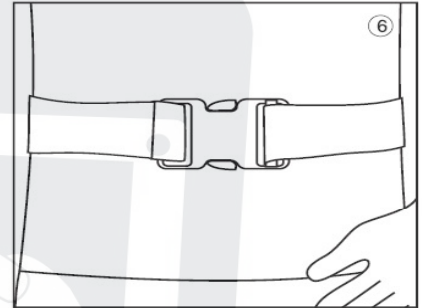


ремень

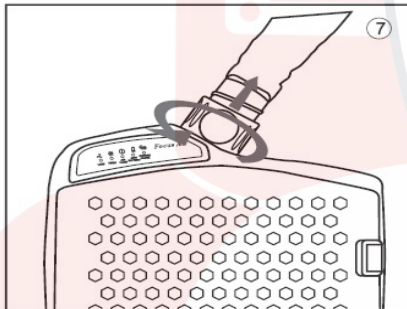


отсоединение шланга

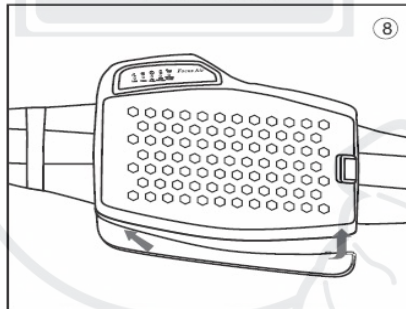


установка батареи

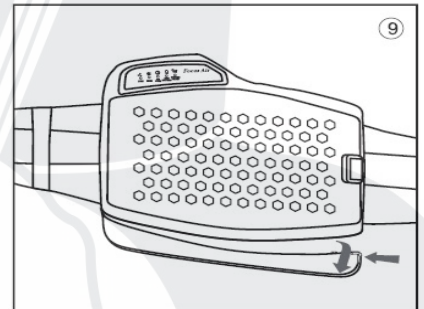


извлечение фильтра

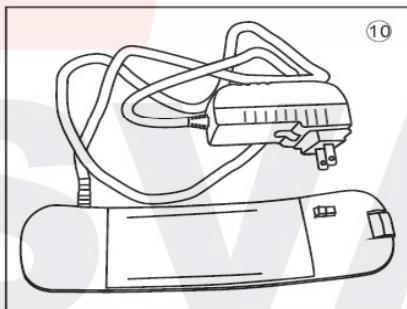


зарядка аккумулятора

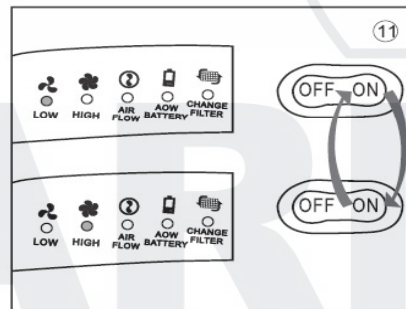

регулировка воздушного потока

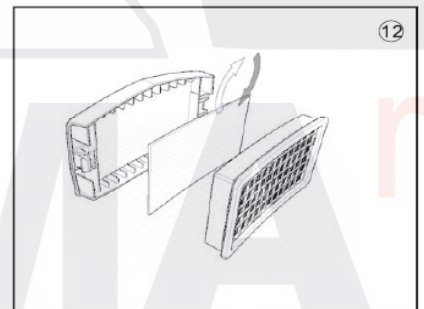

замена вспомогательного фильтра

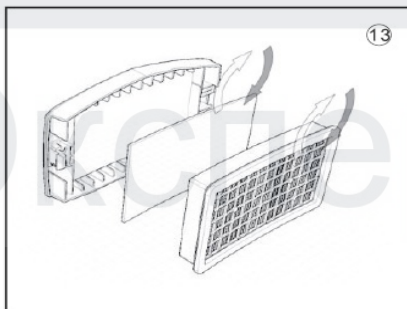

замена главного фильтра

## 5. Техническое обслуживание и характеристики

**1. Проверяйте турбоблок «БАРС» регулярно** в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации. Не используйте систему, пока все изношенные или поврежденные детали не были заменены.


**2. Программа для очистки и дезинфекции:** После каждого использования протрите чистой тканью, смоченной в мыльной воде, турбоблок «БАРС», шланг подачи воздуха и защитную маску. Оставьте устройство высохнуть при комнатной температуре. Не используйте агрессивные моющие средства, растворители, спирт или чистящие средства, содержащие абразивные вещества.

**3. Хранение:** храните турбоблок «БАРС» в сухом месте. Рекомендуемая температура хранения от -5 °С до +25 °С. Беречь от прямых солнечных лучей, углеводов и паров растворителей.

**4. Технические характеристики:** (производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений)

Номинальный коэффициент защиты	ТНЗР (Европейская классификация)
Сила потока воздуха (при стандартных условиях – 20, 0 м над уровнем моря (1013 гПа))	170 литров в минуту 220 литров в минуту
Материал	Пластик
Мотор	Высококачественный шарикоподшипниковый
Предохранитель	электронный предохранитель
Аккумулятор	Li-Ion аккумулятор
Напряжение / емкость	14.8V / 2.2Ah
Циклов перезарядки	>500
Время работы	До 9-10 часов( в зависимости от режима)
Время зарядки аккумулятора	2,5 часа
вес	1097 грамм
Уровень шума	60 dB
Длина воздушного шланга	900 мм
Габариты	224x190x70 мм

## 6. Комплектация

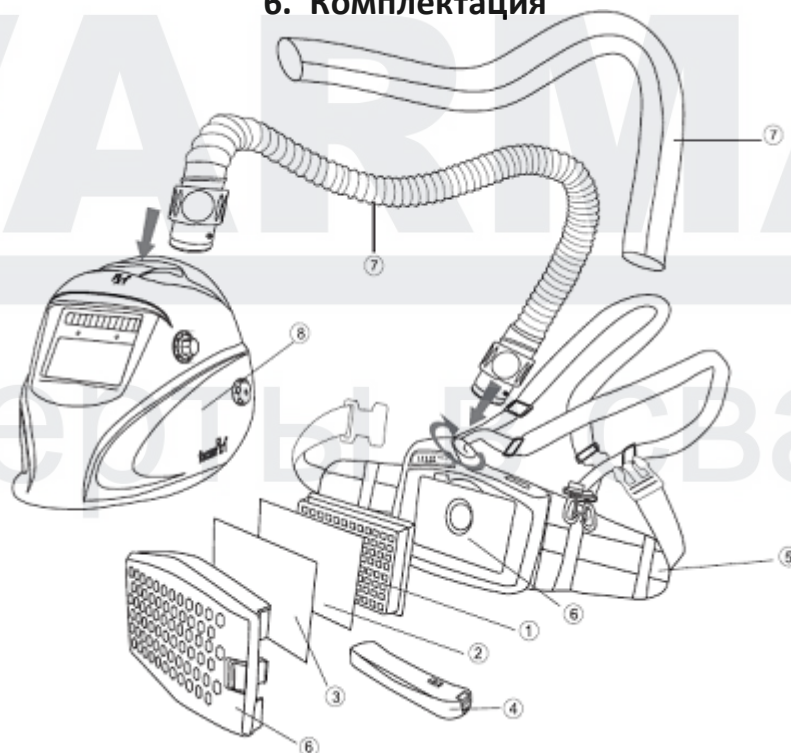

1. Основной фильтр
2. Вспомогательный фильтр
3. Защита от искр
4. Стандартная батарея (Li-Ion 37Wh)
5. Ремень с креплениями
6. Турбоблок «БАРС»
7. Шланг подачи воздуха в защитном рукаве
8. Маска сварщика «БАРС МС307» с АСФ 707

## 7. Гарантийный талон

### Гарантийные обязательства

**Внимание: гарантия действительна только на территории РФ.**

1. Претензии по качеству вашего оборудования принимаются в пределах гарантийного срока (12 месяцев с даты продажи).
2. Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требования по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию.
3. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится только при наличии всех комплектующих.
4. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия. Претензии от третьих лиц не принимаются.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты:
  - a. имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями (механическим), а так же проникновением внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли) или жидкостей;
  - b. подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
  - c. имеющие повреждения защитной пломбы (наклейки);
  - d. использовавшиеся не по назначению;
  - e. поврежденные в результате подключения к сети с несоответствующими номинальными параметрами заявленными в руководстве по эксплуатации.
7. Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте если:
  - a. гарантийный талон утрачен или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления, подчистки;
  - b. невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне.

<b>Модель:</b>	<b>Заводской номер:</b>
<b>Название фирмы продавца:</b>	<b>Печать продавца:</b>
<b>Дата продажи:</b>	<b>Подпись продавца:</b>

# БАРС™ ТОЛЬКО лучшее сварочное оборудование

- Современный дизайн
- IGBT 5-го поколения
- Цифровой дисплей
- Полный комплект



5  
IGBT

IGBT МОДУЛИ  
5-ГО ПОКОЛЕНИЯ



РАБОТАЕТ  
ОТ 185 В



ПОЛНЫЙ  
КОМПЛЕКТ



ЦИФРОВОЙ  
ДИСПЛЕЙ



АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КЕЙС

## ИГРУШКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН



### Серия IGBT Mini ARC

Инверторы BARS серии Mini ARC - это эффективные, удобные и надежные сварочные аппараты, предназначенные для ручной дуговой сварки штучными электродами на постоянном токе в бытовых условиях и небольших мастерских.



### Серия MOSFET Profi ARC

Инверторы BARS серии Profi ARC - это надежное оборудование, на которое можно положиться не только в бытовых условиях, но и на промышленном предприятии. Повышенное ПН позволяет увеличить производительность работы.



### Серия Profi CUT

Установки плазменной резки BARS серии Profi CUT - это абсолютная взрывобезопасность и точность при резке металла. Процесс исключает использование горючих газов, нужен лишь сжатый воздух.



### Сварочные материалы

Сварочная проволока и электроды под брендом BARS - это гарантия качества сварного шва! Вся продукция соответствует передовым требованиям и производится с повышенным контролем качества.



### Серия Profi TIG

Аргонно-дуговые установки BARS серии Profi TIG - это простое обращение, отличное качество сварных соединений и высокая производительность. С помощью аппаратов BARS Profi TIG можно выполнить даже самые сложные операции.



### Серия Profi MIG

Полуавтоматы BARS серии Profi MIG - аппараты для настоящих профессионалов своего дела. Полуавтоматы предназначены для сварки металлических конструкций из различных видов сталей и сплавов. Мощность, сила, стабильный ток - все это BARS Profi MIG.



### Маски сварщика с АСФ

Маски сварщика с автоматическим светофильтром (АСФ) BARS - это передовые технологии, эргономичный и современный дизайн, легкие и прочные материалы, удобство в использовании, плавная настройка и функция «шлифовка».



### Аксессуары для сварки

Аксессуары BARS - это продуманный дизайн и неповторимый стиль исполнения. Серия включает клеммы заземления, приспособление для прочистки сопел, шлакоотбойный молоток, зажимка для горелки и электрододержатели.