

#### Контактная информация

ООО «TOP»,  
г. Москва, Коломенский пер, 2а  
Тел.: +7 (495) 2348420  
Факс: +7 (495) 2348420  
E-mail: [zakaz@svarka.net](mailto:zakaz@svarka.net)  
[www.svarka.net](http://www.svarka.net)

Сервисные центры на территории РФ  
представлены на [www.svarka-viking.ru](http://www.svarka-viking.ru)  
E-mail: [zakaz@svarka-viking.ru](mailto:zakaz@svarka-viking.ru)



#### Руководство пользователя


Модель:

Зав. №

Срок гарантии: 12 месяцев

Представитель поставщика ООО «TOP»

Дата опечатки: 20.02.2011

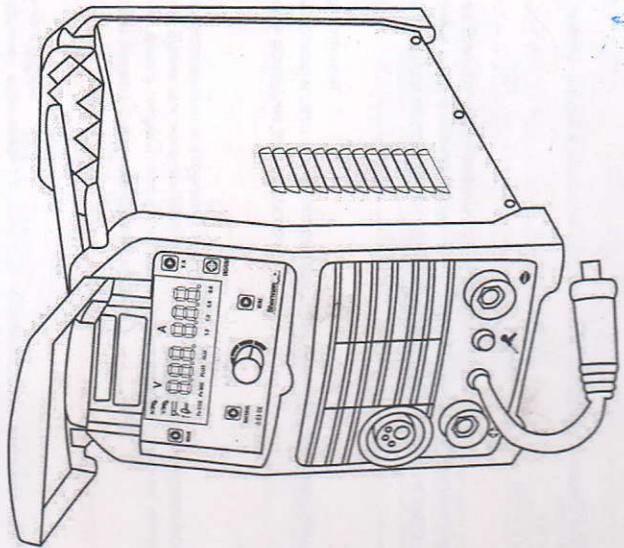

#### Свидетельство о приемке

VIKING MIG 200 синергия

<b>1. Сварочный ток</b>	установите заземление перед началом работы; никогда не допускайтесь до деталей, подключенных к источнику питания, голыми руками или, находясь в мокрых перчатках или одежде.
<b>2. Во время работы внутри помещения</b>	аппарат может излучать радио-волны, поэтому пользователь обязан принять все необходимые меры безопасности.
<b>3. Пожалуйста, убедитесь в том, что аппарат обеспечен,</b>	прежде чем производить необходимые соединения.
<b>4. Если расстояние между рабочим местом и аппаратом слишком большое (&gt;50м), и сварочные кабели слишком длинные, выберите кабель с большой площадью сечения, чтобы снизить потери напряжения и перегрева.</b>	

## 1. ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат VIKING SYNERGIC используется для ручной сварки стали и цветных металлов. Он осуществляет сварку MMA (покрытый электрод), TIG и MIG / MAG методами. Метод MIG / MAG можно использовать в ручном и синергетическом режиме. Синергетический режим упрощает работу сварщика, а также позволяет работать людям с небольшим опытом и любителями. В аппарате предусмотрено изменение полярности. При сварке MIG / MAG можно использовать как стандартную сварочную проволоку, так и любую парошковую. Аппарат позволяет подключить автономную горелку Spool Gun (SG) с мини катушкой для проволоки. Устройство изготовлено по технологии IGBT, что позволяет значительно снизить вес и габариты сварочного аппарата при одновременном снижении энергопотребления. Сварочный аппарат используетается в закрытых или открытых помещениях, не подверженных прямому воздействию погоды.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Пожалуйста, соблюдайте максимальную защиту, чтобы предотвратить вредные воздействия при дуговой сварке. Для больших указаний, обратитесь к руководству по безопасности, в котором вы найдете все необходимые требования к работе.**



### Удар электричеством может быть смертельный :

Установите кабель заземления в соответствии с требованиями. Не касайтесь частей, через которые проходит электричество голыми или мокрыми руками, а также в юккой одежде. Убедитесь в том, что вы и ваше рабочее место изолировано от воздействия электрического тока.



**Дым и газ может быть вредным для здоровья.**  
Избегайте выхивания дыма и газа во время сварки. При сварке нужно находиться в хорошо проветриваемом помещении.



**Излучение сварочной дуги может быть вредным для вашей кожи и глаз**  
Носите удобную маску и одежду, чтобы защитить ваши глаза и кожу. Используйте экран или занавеску необходимого размера, чтобы закрыть процесс сварки от людей.



**Огонь**  
Искры от сварки могут вызвать пожар, убедитесь в том, что сварщик работает рядом с невозгораемым окружением.



**Чрезмерный шум может быть вреден для органов слуха**



Модель	VIKING MIG-160E	VIKING MIG-200E	VIKING MIG-250E
Напряжение сети	AC 230V 50/60Hz	AC 230V 50/60Hz	AC 230V 50/60Hz
Максимальная мощность	4.8 kVA	6.6 kVA	9.1 kVA
Сварочный ток [раб. цикл]	MIG: 160A / 60%; MMA: 140A / 60%; TIG: 200A / 60%	MIG: 200A / 45%; MMA: 180A / 45%; TIG: 250A / 45%	MIG: 250A / 30%; MMA: 200A / 30%; TIG: 300A / 30%
Напряжения хода	56 V	56 V	65 V
Диаметр катушки сварочных проволок	100mm, 200mm	100mm, 200mm	100mm, 200mm
Потребляемый ток	MIG: 21A; MMA: 21 A; TIG: 13 A	MIG: 28 A; MMA: 29 A; TIG: 18 A	MIG: 39 A; MMA: 33 A; TIG: 21 A
Вес	13 kg	13 kg	13 kg
Размеры [мм]:	480 x 200 x 330	480 x 200 x 330	480 x 200 x 330
Класс защиты	IP21	IP21	IP21

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Аппарат

Сварочный ток	SYN MIG: 50 – 160; SPL MIG: 30 – 160; MMA: 40 – 140 A; TIG: 15 – 140 A;	SYN MIG: 50 – 200; SPL MIG: 30 – 200; MMA: 40 – 180 A; TIG: 15 – 180 A;	SYN MIG: 50 – 250; SPL MIG: 30 – 250; MMA: 40 – 200 A; TIG: 15 – 200 A;
---------------	---	---	---

Сварочное напряжение	MIG: 13 – 24.7 V	MIG: 13 – 24.7 V
Скорость прокатки проволоки	2 – 15 м/min	2 – 15 м/min
Hotstart	0-10A	0-10A
Arc-start speed	0-10ms	0-10ms
2T/4T	ДА	ДА
ARC FORCE (MMA)	0 – 10A	0 – 10A
Anti-Stick (MMA)	ДА	ДА
VRD (MMA)	ДА	ДА

Технологический цикл.  
Рабочий цикл основан на 10-минутном периоде. Рабочий цикл 45% означает, что после 4,5 минут работы требуется 5-минутный перерыв. Рабочий цикл 60% означает, что после 6 минут работы требуется непрерывно без перерывов.

#### Уровень безопасности

IP определяет степень, в которой устройство устойчиво к проникновению твердых и водных загрязняющих веществ.

IP21 означает, что устройство предназначено для работы в помещении.


Защита от перегрева.  
Модуль IGBT оснащен защитой от перегрева, которая отключает питание сварочного аппарата.

Через несколько минут, аппарат остывает до температуры, позволяющей автоматически включить его снова. Не отключайте источник питания в течение этого времени, так как непрерывно работая прибору, вентилятор охлаждает внутренние устройства, устройства, чтобы быстрее снизить температуру.

После перезапуска не забудьте ограничить параметры сварки для дальнейшей непрерывной работы устройства.

#### 3. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

Если аппарат хранился или транспортировался в холодных условиях, то перед началом работы его следует довести до комнатной температуры.

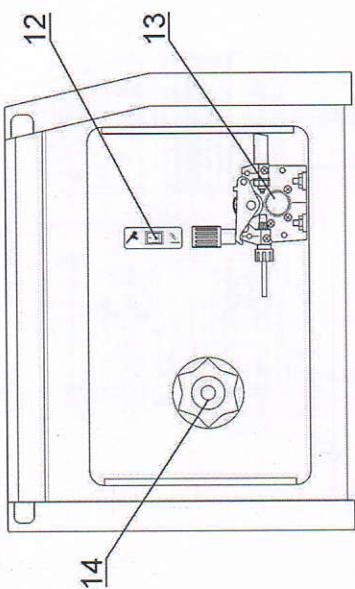


- 1.Панель управления  
2.Разъем Spool Gun  
3."-" клемма  
4.Штекер для смены полярности 5."+" клемма  
5.Евроразъем MIG 7. Кабель питания  
6.Выключатель сети  
8.винт «Земля»  
9. Вентилятор  
10. переключатель горелки Spool Gun. 13. Механизм прокатки .14.Держатель катушки проволоки

#### 3.1 Подключение аппарата к работе

##### 3.1.1 MMA


Концы сварочных кабелей должны быть подсоединенны к гнездам (3) и (5) на передней панели таким образом, чтобы «+» находился на электрододержателе. Полярность соединения сварочного кабеля зависит от типа используемого электрода и указывается на упаковке электрода (DCEN отрицательный или DCEP положительный). Зажим заземления должен быть надежно закреплен на заготовке. Подключите штекер устройства к розетке питания 230 В 50 Гц.

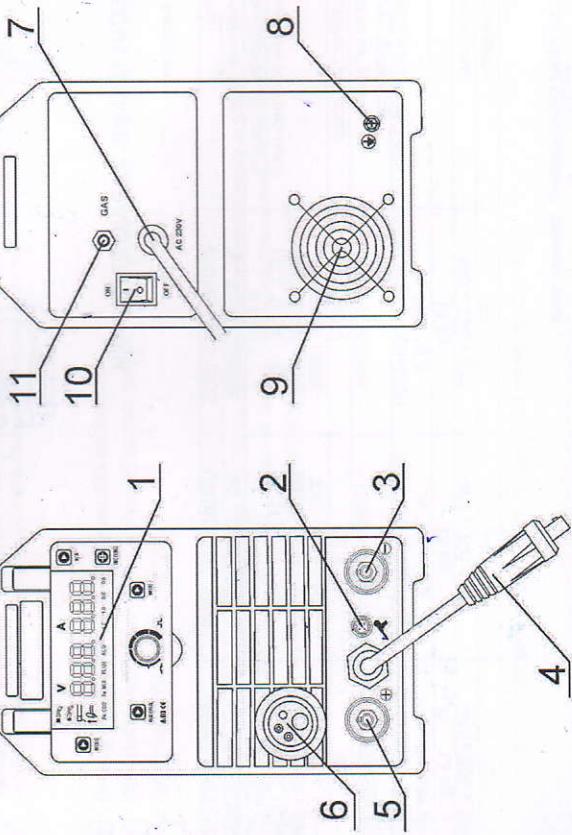

#### 3.1.2 LIFT-TIG

Для сварки этим методом необходимо использовать дополнительную горелку TIG. Горелка должна быть с газовым охлаждением и рассчитана на ток 200A, оснащена регулирующим клапаном защитного газа. Зажим горелки должен быть подключен к клемме с отрицательной полярностью (3), а газовая магистраль к регулятору на газовом баллоне. Соедините положительный полюс источника (5) с


заготовкой с помощью кабеля с зажимом. Подключите штекер устройства к розетке 220В 50 Гц.

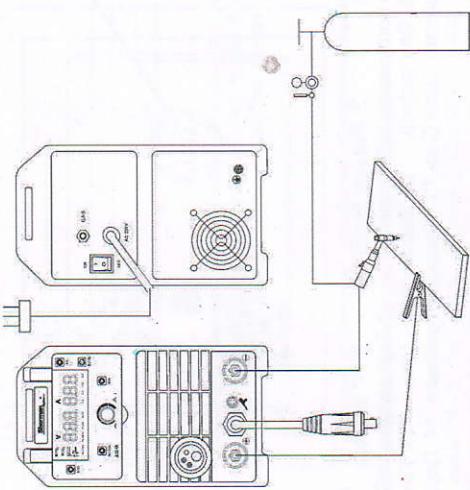

3.1.3.1 MIG сварка и сварка припоем в защитных газах

Евроразъем горелки должен быть подсоединен к гнезду горелки MIG (6). Газовая трубка от регулятора должна быть подсоединенна к газовому разъему (11) на задней панели устройства. Вставьте вилку для смены полярности (4) в розетку (5). Подсоедините отрицательный полюс источника (3) к заготовке с помощью кабеля с зажимом. Установите переключатель (12), расположенный внутри камеры, установленной в положение (Spool Gun)

, подключите вилку устройства к розетке питания 220 В 50 Гц.

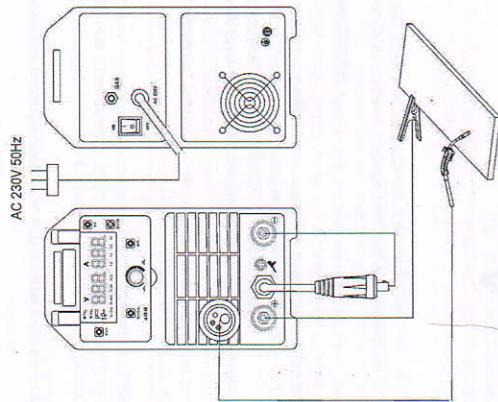

3.1.3.2 Сварка с помощью Spool Gun (опция)

Евроразъем горелки должен быть подсоединен к гнезду горелки MIG (6). Вставьте вилку для смены полярности (4) в розетку (5). Подсоедините отрицательный полюс источника (3) к заготовке с помощью кабеля с зажимом (12), расположенный внутри камеры подачи, установленной в положение (Spool Gun)

. Подключите штекер устройства к розетке питания 230 В 50 Гц.

### 3.2 Подключение защитного газа


1. Закрепите газовый баллон против опрокидывания.
2. На мгновение открутите клапан баллона, чтобы удалить загрязнения.
3. Установите редуктор на баллон.
4. Соедините регулятор с газовым шлангом (11) на задней панели сварочного аппарата.
5. Отвинтите клапан баллона и регулятор.

### 3.3 Подключение к электросети

1. Прибор должен использоваться только в однофазной трехпроводной сети с заземленной нулевой точкой.
2. Инверторный выпрямитель адаптирован для работы с сетью 220В /50 Гц с автоматом на 25А.
3. Перед подключением источника питания убедитесь, что выключатель питания (10) находится в выключенном положении.
4. Откройте боковую крышку корпуса.
5. Убедитесь, что приводные ролики подходят для типа и диаметра проволоки. Для стальных проволок следует использовать валик с V-образными канавками, а для алюминиевых проволок-с I-образными канавками.
3. Вставьте катушку проволоки на оправку.
4. Закрепите катушку от падения.
5. Отпустите подавающие ролики.
6. Выровняйте концы проволоки.
7. Вставьте проволоку в пазы приводного ролика.
8. Отвинтите контактный наконечник от держателя, включите питание сварочного аппарата и потяните проволоку в держатель сварочного аппарата с функцией быстрой

### Сварка порошковой проволокой

Евроразъем горелки должен быть подсоединен к гнезду горелки MIG (6). Вставьте вилку для смены полярности (4) в розетку (3). Соедините положительный полюс источника (5) с заготовкой с помощью кабеля с зажимом. Переключатель (12), расположенный внутри камеры в положении стандартного держателя MIG , подсоедините вилку устройства к розетке питания 220 В 50 Гц

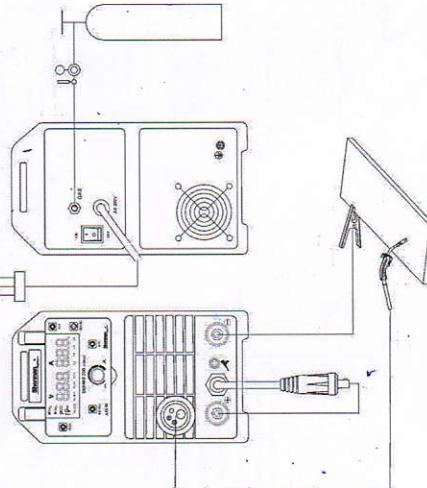

подачи проволоки.

10. После того как провод появится в сопле горелки, отпустите кнопку и прикрепите контактный наконечник.
11. Отрегулируйте давление подающего ролика, повернув ручку давления. Слишком низкое давление приведет к скольжению приводного ролика, слишком большое давление увеличит сопротивление подачи, что может привести к деформации проволоки и повреждению горелки.


### 3.5 Поготовка горелки MIG к работе

В зависимости от типа свариваемого материала и диаметра проволоки вставьте правильный контактный наконечник и направляющую проволоки в горелку MIG. Для сварки стали используйте стальной сварочный наконечник и стальную вставку. При сварке алюминия используйте алюминиевые сварочные клещмы и тefлоновую вставку.


#### 3.5.1 Быстрая подача проволоки

Устройство имеет функцию быстрой подачи проволоки. Нажатие кнопки вызывает быструю подачу проволоки, что позволяет легко вставлять ее в держатель.

#### 3.1 Передняя панель

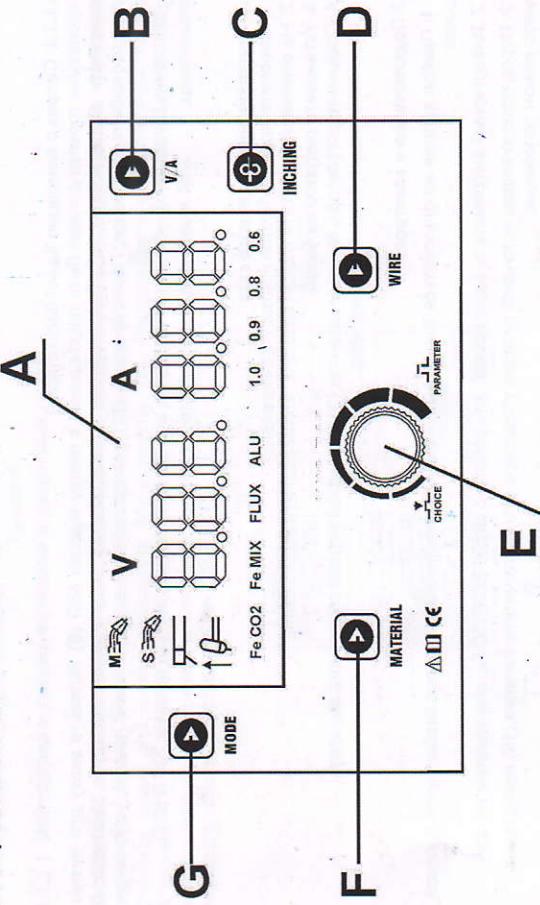

А – дисплей

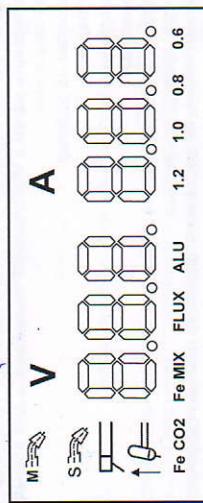

Дисплей отображает параметры, значения и коды ошибки

<b>U</b>	<b>V</b>	Напряжение сварки
<b>I</b>	<b>—</b>	Сварочный ток
<b>Spd</b>	<b>Spd</b>	Скорость подачи проволоки
<b>Cur</b>	<b>Cur</b>	Сварочный ток
<b>Ind</b>	<b>Ind</b>	Индуктивность - ее регулировка позволяет оптимизировать характеристики дуги в зависимости оттолицы заготовки, а также способа и условий сварки. Только для метода MIG / MAG. Диапазон регулировки: -10 - +10.
<b>Arl</b>	<b>Arl</b>	Диапазон регулировки коррекции сварочного напряжения: -5 - +5.
<b>Hs</b>	<b>Hs</b>	НОT START - в народе ее называют горячим стартом. Он работает, когда дуга воспламеняется, временно увеличивая сварочный ток выше значения, установленного сварщиком. Горячий стар트 пред назначен для предотвращения залипания электрода и является большим спасением при зажигании дуги. При сварке мелких деталей рекомендуется отключить эту функцию, так как она может привести к прогоранию металла. Диапазон регулировки: 0 - 10.
<b>Bwt</b>	<b>Bwt</b>	Burnback time- время, в течение которого напряжение на выходе устройства сохраняется после прекращения подачи проволоки. Диапазон регулировки: 0 - 10.
<b>Dig</b>	<b>Dig</b>	Функция ARC FORCE позволяет регулировать динамику сварочной дуги. Сокращение длины дуги сопровождается увеличением сварочного тока, который стабилизирует дугу. Уменьшение значения дает мягкую дугу и меньшую глубину проплавления, в то время как увеличение значения вызывает более глубокое проплавление и возможность короткой дуговой сварки. Когда функция ARC FORCE установлена на высокий уровень, вы можете сварить, сохранив дугу с минимальной длиной и высокой скоростью плавления электрода
<b>Ant</b>	<b>Ant</b>	ANTI STICK - это функция короткого замыкания. Он уменьшает сварочный ток до минимального значения, когда дуга электродом прилипает к материалу сварки. Это облегчает отсоединение электрода от свариваемого материала и защищает электрод от повреждений.
<b>Rin</b>	<b>Rin</b>	Скорость подачи проволоки: 0 - 10. Диапазон регулировки: 0 - 10.
<b>Stp</b>	<b>Stp</b>	Работа в режимах (2T / 4T).
<b>2T</b>	<b>2T</b>	В режиме 2T нажатие переключателя на рукоятке рукотяги захват дуги. Сварка осуществляется при нажатом переключателе. Отпускание выключателя приведет к окончанию сварки в четырехтактном режиме 4T начиная переключателя на рукоятке рукотяги зажгет дугу, затем отпустите переключатель и выполните сварку. Повторное нажатие переключателя приведет к окончанию сварки.
<b>4T</b>	<b>4T</b>	Функция VRD снижает напряжение в режиме холостого хода. Правильное значение напряжения не восстанавливается до тех пор пока непосредственно перед началом дуги не возникнет искра. Это сводит к минимуму риск поражения электрическим током, однако в некоторых случаях может помешать воспламенению дуги
<b>On</b>	<b>On</b>	Включение аппарата
<b>Off</b>	<b>Off</b>	Выключение аппарата
<b>Erg 1</b>	<b>Erg 1</b>	Перегрев
<b>Erg 2</b>	<b>Erg 2</b>	Защита от перепада напряжения

**B – кнопка V/A****V/A**

- сварки.

Кнопка активна только во время MIG/MAG -сварки.  
В синергетическом режиме нажатие кнопки вызывает переход между регулированием тока и коррекцией сварочного напряжения, а в ручном режиме-переход между регулированием скорости подачи проволоки и сварочным током.

**C – Кнопка быстрой подачи проволоки****INCHING**

Нажатие кнопки увеличит скорость подачи проволоки. Ее можно использовать при установке катушек с проволокой, чтобы быстрее вставить ее в сварочный пистолет.

**D – Кнопка выбора диаметра проволоки****MODE**

Кнопка используется для выбора способа сварки. Выбор правильного режима подтверждается подсветкой диода.

**M**

MIG сварка с ручным выбором настроек

**S**


Сварка MIG / MAG с использованием синергетических настроек. Устройство выбирает параметры сварки в зависимости от выбранного типа и толщины материала. Эти параметры могут быть изменены пользователем он.

**1.2    1.0    0.8    0.6****WIRE**

Кнопка используется для выбора диаметра используемой проволоки. Выбор правильного диаметра подтверждается подсветкой соответствующего диода.

**E – Ручка управления / кнопка****L****CHOICE****PARAMETER**

Ручка используется для регулировки параметров сварки. Поворот ручки влево уменьшает его, а поворот вправо увеличивает значение параметра. Нажатие на ручку запоминает текущий установленный параметр и переходит к следующему параметру

**F – Кнопка выбора материала сварки .****Fe CO2****Fe MIX****FLUX****ALU****MATERIAL**

Кнопка активна только во время сварки MIG / MAG. Выбор правильного материала подтверждается подсветкой диода.

**Fe CO2** - Сварка углеродистой стали в CO<sub>2</sub>.**Fe MIX** - сварка ультеродистых сталей в смеси Ar / CO<sub>2</sub>.

Рекомендуемое соотношение смеси составляет 82% Ar 18% CO<sub>2</sub>.  
**FLUX** – сварка порошковой проволокой.

**ALU** – сварка алюминиевых сплавов.

**G – Кнопка выбора способа сварки****M****S****MODE**

Кнопка используется для выбора способа сварки. Выбор правильного режима подтверждается подсветкой диода.

**M**

MIG сварка с ручным выбором настроек

**S**


Сварка MIG / MAG с использованием синергетических настроек. Устройство выбирает параметры сварки в зависимости от выбранного типа и толщины материала. Эти параметры могут быть изменены пользователем он.

**4. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ****4.1 MMA**

После выбора метода MMA можно настроить сварочный ток и силу дуги, а также функции горячего пуска, VRD а также включить / отключить функции VRD и ANTI STICK.

**ARC FORCE**

Функция ARC FORCE позволяет регулировать динамику сварочной дуги. Сокращение длины дуги сопровождается увеличением сварочного тока, который стабилизирует дугу. Правильное значение напряжения не восстанавливается до тех пор, пока неизменно перед началом дуги не возникнет искра. Это способствует минимуму риска поражения электрическим током, однако в некоторых случаях может помешать воспламенению дуги.

**HOT START**

Функция HOT START в народе называется горячим стартом. Он работает, когда дуга воспламениется, временно увеличивая сварочный ток выше значения, установленного сварщиком. HOT START направлен на предотвращение прилипания электрода к материалу и является большим подспорьем при заваривании дуги. При сварке мелких деталей рекомендуется отключить эту функцию, так как она может прорежечь заготовку.

**ANTI STICK**

ANTI STICK – это функция короткого замыкания. Он уменьшает сварочный ток до минимального значения, когда электрод прилипает к заготовке. Это облегчает отсоединение электрода.

материала и защищает электрододержатель от повреждений

#### 4.2 TIG Lift

После выбора метода сварки TIG сварочный ток можно регулировать.

#### 4.3 Синергетический и ручной метод MIG сварки

Во время сварки MIG устройство может работать в режиме синергии и ручном

Синергетический режим позволяет выбирать параметры сварки для менее опытных пользователей. В этом режиме устройство автоматически выбирает сварочный ток и скорость подачи проволоки в зависимости от типа свариваемого материала и диаметра электродной проволоки. Можно корректировать сварочное напряжение. Ручной режим позволяет пользователю регулировать сварочное напряжение и скорость подачи проволоки. Также можно выбрать диаметр проволоки и тип свариваемого материала, что изменяет эксплуатационные характеристики устройства.

#### Burnback time

Можно регулировать время, в течение которого напряжение все еще подается после прекращения подачи проволоки. Эта функция предотвращает застывание сварочной проволоки в заготовке и подготовливает конец проволоки к следующему зажиганию дуги.

#### Режим (2T / 4T)

В режиме двойного касания нажатие переключателя на рукоятке зажмет дугу. Сварка осуществляется при нажатом переключателе. Отпускание выключателя приведет к окончанию сварки. В четырехтактном режиме нажатие переключателя в рукоятке зажмет дугу, затем отпустите переключатель и верните с отпущененным переключателем. Повторное нажатие переключателя приведет к окончанию сварки.

#### Коррекция сварочного напряжения в синергетических режимах

После установки сварочного тока в синергетических режимах возможна коррекция сварочного напряжения. После установки сварочного тока с помощью ручки (E) вы можете скорректировать сварочное напряжение, нажав кнопку (B) и повернув ручку (E).

#### Регулирование индуктивности

Регулировка индуктивности позволяет оптимизировать характеристики дуги в зависимости от толщины заготовки, а также способа и условий сварки. Эта функция полезна при MIG / MAG сварке тонких элементов, предотвращая прогорание, а также при пайке оцинкованных элементов.

Уменьшение индуктивности также уменьшает разбрызгивание при сварке в CO<sub>2</sub>. Чем выше значение индуктивности (+), тем меньше количества брызг, а при отрицательном значении (-) количество брызг увеличивается. Оптимальная установка величины индуктивности зависит от нескольких факторов и может отличаться от стандартных рекомендаций, поэтому ее следует выбирать экспериментально при проведении сварочных испытаний.

Регулировка этого параметра также позволяет спаявать тонкие (до 3 мм) оцинкованные элементы из медного сплава проволокой в чистой аргоновой среде или в некоторых случаях смесью Ar / CO<sub>2</sub> (8/2/18).

Сварщик имеет встроенные синергетические программы для выбранных материалов, диаметров проволоки и защитных газов в соответствии с приведенной ниже таблицей

материал	марка	диаметр проволоки	защитный газ
обычная сталь	Fe Co2	0.6/0.8/1.0	CO <sub>2</sub>
алюминий	Fe Mix	0.6/0.8/1.0	Ar+CO <sub>2</sub> (8/2/18)
	FLUX	1.0	Порошковая проволока-сварка без газа
	ALU	1.0/1.2	аргон

дает хорошие результаты. Из-за требуемой формы сварного шва индуктивность должна быть выбрана экспериментально в зависимости от толщины и типа свариваемого материала. В качестве дополнительного материала чаще всего используются материалы на основе меди.

#### 4.4 Сохранение настроек

Устройство имеет память последних настроек, т. е. после выключения и повторного включения восстанавливаются самые последние заданные параметры. Чтобы сохранить настройки, не меняйте ни один из параметров по крайней мере в течение минуты.

### 5. СВАРКА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

В синергетическом режиме вы можете выбрать программу сварки алюминия. Сварка алюминия-это не простая задача, она требует от сварщика наличия опыта, знаний и определенных приемов, которые облегчат сварку алюминиевых элементов. Устройство в синергетическом режиме выбирает необходимые параметры для соответствующего типа материалов и типов проволоки. В зависимости от потребностей для достижения желаемого эффекта необходимо внести соответствующие поправки на напряжение и индуктивность. Прежде всего, следует помнить о нескольких важных вещах, которые существенно влияют на внешний вид сварного шва и влияют на процесс сварки. Перед началом сварочных работ на алюминиевых элементах необходимо выполнить следующие операции:

#### Аппарат:

-Убедитесь, что подающие ролики предназначены для использования с алюминием: канава имеет форму булавы "U" и предназначена для данного диаметра сварочной проволоки. Использование не соответствующих роликов вызовет деформацию проволоки и проблемы со сваркой.

-Убедитесь, что подающие ролики не слишком плотно прижимают проволоку. Чрезмерное натяжение проволоки может вызвать проблемы с подачей.

-Убедитесь, что горелка имеет термостабильный наконечник для алюминия. Использование стальных элементов, используемых для подачи стальной проволоки, вызовет проблемы с подачей.

-Убедитесь, что контактный наконечник имеет правильный размер и предназначен для алюминиевой проволоки

#### Рабочее место:

-Следует обратить внимание на правильную подготовку места проведения сварочных работ: помещение должно быть чистым, хорошо проветриваемым с низкой влажностью воздуха.

-Недопустимо наличие оксидной пыли железа или пыли после эрозии стали. -Алюминиевые сварочные стеклы следует мыть пылесосами один раз в день, после окончания работ.

-Одежда сварщиков должна быть чистой, перчатки - не засалленными

#### Подготовка деталей для сварки

-Место сварки должно быть очищено и обезжирено непосредственно перед сваркой, алюминий обезжирают, противая чистой тканью, смоченной в обезжирающем средстве, например ацетоне (стирт не является хорошим обезжирающим средством, мы не рекомендуем использовать его при очистке алюминия).

-Удалите тяжелые оксидные остатки перед сваркой. Как правило, это делается вручную или механически с помощью стальной проволочной щетки. В том случае, если материал был сильно загрязнен, вам может понадобиться использовать шлифовальную машину.

-Когда поверхность должна быть чистой, перчатки - не засаллены можно быстрее.

-Если деталь должна оставаться несваренной в течение длительного периода времени, защите ее оберточной бумагой и закрепите скотчем

**Правильное хранение сварочной проволоки**  
-Алюминиевая сварочная проволока должна храниться в чистой, сухой среде, предпочтительно в оригинальной упаковке.  
-Проволока не должна храниться в кондиционированных помещениях; лучше всего хранить ее в условиях низкой влажности.

-Не смачивайте проволоку водой.

-Высушивайте проволоку при переходе из холодного помещения в более теплое(«точка росы»)  
Ручной выбор параметров, особенно полезен для сварки пайкой. Используя три параметра сварки, установите оптимальный набор для достижения правильного сварного шва. При выборе параметров выберите низкие значения напряжения и высокие скорости подачи проволоки. Рекомендуется использовать аргон в качестве защитного газа, но использование смеси аргона и CO<sub>2</sub> (8/2/18) также

- После окончания работ проволоку следует извлечь из аппарата и закрепить в полиэтиленовый пакет до следующего использования.

Для сварки алюминиевых сплавов в качестве защитного газа следует использовать чистый аргон высокого качества, рекомендуемый не менее 4.8. Давление газа следует выбирать в соответствии с толщиной и скоростью сварки.

## 6. СВАРКА

### 6.1 MMA

- Слегка прикоснитесь к электродом к заготовке и оторвите.
- В случае отсутствия дуги, нужно ударить электродом несколько раз по твердой поверхности до достижения металлического контакта с заготовкой. Так как при хранении на кончике электрода образуется непроводящий шлак.

### 6.2 LIFT TIG

- Открутите клапан на горелке TIG для выхода защитного газа. Слегка прикоснитесь к электродом к заготовке, отсоедините электрод от заготовки, наклонив горелку так, чтобы газовое сопло почти касалось заготовки. После зажигания дуги вытяните ручку и приступайте к сварке.

### 6.3 MIG/MAG

- Переместите сопло горелки к заготовкам так, чтобы расстояние между соплом и заготовкой составляло около 10 мм.
- Нажмите кнопку сварочного пистолета и начните сварку.

## 7. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

В пространстве, где происходит сварка не должно быть агрессивных компонентов и высокой влажности. Не устанавливайте устройство в пыльных местах, вблизи работающих штрафованных машин и т. д. Запыление и загрязнение металлической стружкой плат управления, проводов и соединений внутри устройства может привести к электрическому короткому замыканию и, как следствие, повреждению избегайте работы в средах с высокой влажностью. В случае появления росы на металлических деталях аппарата, например, после помещения холодного устройства в теплую помещение, дождитесь его полного высыхания и проприте устройство до температуры окружающей среды. Сварочный аппарат рекомендуется размещать под крышей для защиты от неблагоприятных погодных условий при использовании сварочного аппарата на открытом воздухе.

- изменение питающего напряжения в следующих условиях:
  - атмосферное давление от 860 до 1060 Па
  - относительная влажность атмосферного воздуха не более 80%

## 8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В рамках ежедневного обслуживания держите сварочный аппарат в чистоте, проверяйте состояние внешних соединений и состояние электрических проводов и кабелей. Регулярно заменяйте расходные части. Периодически очищайте внутреннюю часть аппарата, продувая сжатым воздухом платы управления.

- общий осмотр и состояние электрических опилок
- шесть месяцев, в частности:
  - состояние защиты от поражения электрическим током
  - состояние изоляции
  - состояние системы безопасности
  - правильное функционирование системы охлаждения

Повреждения, возникшие в результате не правильной эксплуатации сварочного аппарата и несоблюдения инструкций по техническому обслуживанию, не подлежат гарантийному ремонту.

## 9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Устройство должно храниться при температуре от -10 °C до +40 °C с относительной влажности воздуха до 80% без агрессивных паров и пыли. Упакованное оборудование должно перевозиться с использованием крытых транспортных средств. Во время транспортировки упакованное устройство должно быть надежно защищено от скольжения и правильно расположено.

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ремонт и техническая поддержка должна проводиться специалистом, убедитесь в том, что питание оборудования отключено, перед тем как приступить к обслуживанию.
- Техническое обслуживание:
- Выдувайте пыль с оборудования потоком чистого сухого воздуха ежемесячно, если аппарат используеться в условиях задымленности или загрязнения воздуха, то в этом случае производите очистку оборудования каждый день.
  - Проверяйте надежность соединений в оборудовании, убедитесь в том, что кабели плотно присоединяються к разъемам.
  - Избегайте попадания воды и пара внутрь оборудования. Если такое произошло, проприте все поверхности и более не используйте аппарат в таких условиях.
  - Если вы долго не пользуетесь сварочным аппаратом, то упакуйте его и храните в сухом месте.

## 11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи его со склада ООО «TOP», либо через официальных дилеров.
- 11.2. Гарантия не включает в себя проведение пуско-наладочных работ, отработку технических приемов сварки, приведение в рабочее состояние оборудования.
- 11.3. Гарантийные обязательства не распространяются на входящие в комплект поставки расходные комплектующие.
- 11.4. Не подлежат гарантинному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - механических повреждений; - несоблюдением условий эксплуатации или ошибочных действий потребителя;
  - действий других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
  - ремонта или внесения конструктивных изменений в изделие;
  - использования изделия в режимах, отличных от настоящего;
  - отклонений питающих сетей от ГОСТ и ЕСТД технических стандартов;

- 11.5. Настоящая гарантия не учитывает законодательством установленных ей действующим законодательством, предоставлена ей действующим законодательством.
- 11.6. Гарантийные обязательства вступают в силу при соблюдении следующих условий:
  - о приемке и датой выпуска;
  - при представлении сведений о продольговатости эксплуатации, характеристиках Стандартов, свариваемого изделия, марке сварочной проволоки, районе резок (ток, напряжение) и описание неисправностей.
  - 11.7. Претензии по качеству сварного шва принадлежат при производимой компанией технологической карты.