

Содержание

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	40
СЕРТИФИКАЦИЯ.....	40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	42
НАЗНАЧЕНИЕ.....	42
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	42
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.....	43
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	43
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	45
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ.....	46
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	47
ХРАНЕНИЕ.....	47
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	47
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ.....	47

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.









Чтобы избежать недоразумений внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией. Обращаем Ваше внимание на исключительно *бытовое* назначение данного изделия, т.е. оно не должно использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях.

На изделии размещены специальные пиктограммы, обращающие Ваше внимание на наиболее важные моменты.

	Внимательно прочитайте данную Инструкцию.		Соблюдайте требования техники безопасности, особенно вблизи с вращающимися (двигающимися) деталями и инструментами .
	Изделие изготовлено по второму (II) классу защиты от поражения электрическим током.		
	Будьте внимательны при всех видах работы.		
	Примите меры по экологически чистой утилизации пришедшей в негодность упаковки, изделия или аксессуаров.	  	Всегда используйте защитные средства.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

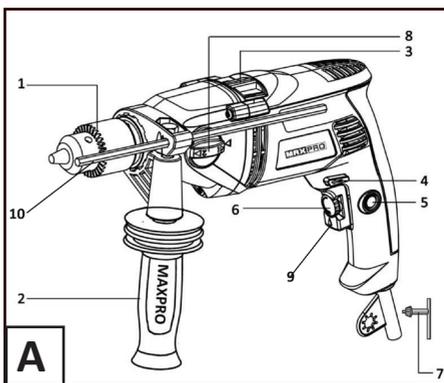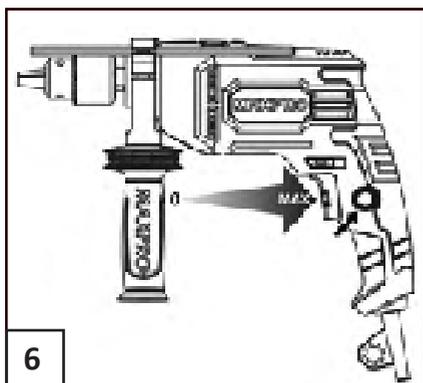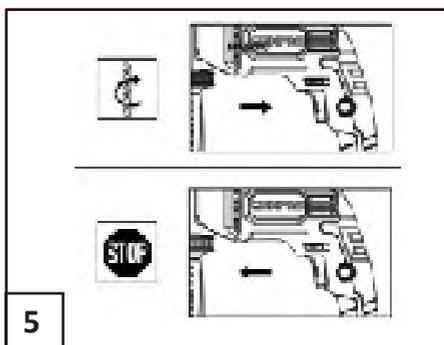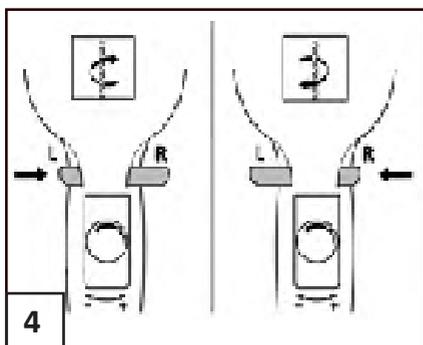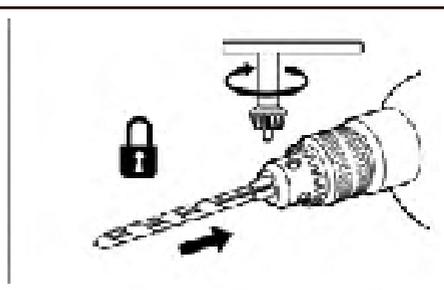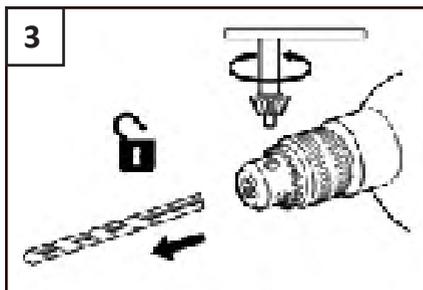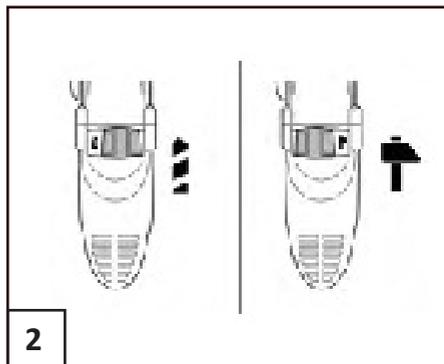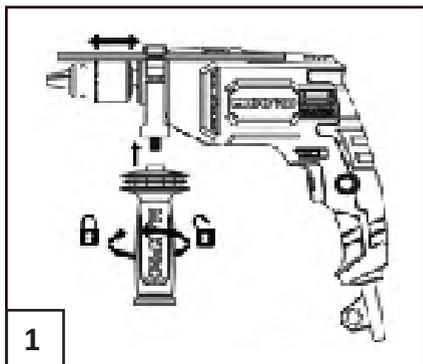

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MPID600V1	MPID710V2
Артикул	85063	85066а
Напряжение питания	220-240 В, 50 Гц	220-240 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	600 Вт	710 Вт
Максимальный потребляемый ток	3,0 А	3,6 А
Число оборотов без нагрузки	0-2800 об/мин	0-2800 об/мин
Диаметр хвостовика, зажимаемый патроном	1,5-13 мм	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления		
Древесина	25 мм	25 мм
Сталь	9 мм	10 мм
Бетон	10 мм	13 мм
Установочный размер шпинделя,	1/2"	1/2"
Уровень звукового давления по EN 60745	(104,8±3) дБ(А)	(104,0±3) дБ(А)
Уровень акустической мощности по EN 60745	(93,8±3) дБ(А)	(93,0±3) дБ(А)
Уровень вибрации по EN 50144	(4,474±1,5) м/сек ²	(5,5±1,5) м/сек ²
Длина кабеля электропитания	2,0 м	2,0 м
Вес по EPTA-Procedure 01/2003	1,6 кг	1,7 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Ручная электрическая дрель с ударным механизмом модель MPID600V1 и MPID710V2 (в дальнейшем – дрель) предназначена для сверления отверстий:

1. В металлах и дереве – в безударном режиме;
 2. В бетоне, камне и других аналогичных материалах – в ударном режиме.
- Допускается кратковременно использовать дрель для закручивания/откручивания шурупов и винтов.

Дрель имеет

1. Ключевой патрон, позволяющий переставлять сменный инструмент с помощью специального ключа (ключ входит в комплект поставки);
2. Коллекторный двигатель.
3. Электронный регулятор/выключатель, позволяющий плавно менять обороты и мощность в зависимости от характера работы;
4. Ограничитель максимальных оборотов двигателя;
5. Фиксатор выключателя;
6. Переключатель направления вращения двигателя (реверс);
7. Переключатель режимов работы, позволяющий работать как в ударном, так и в безударном режиме (сверление);
8. Резиновую вставку на ручке (для удобства работы);
9. Дополнительную рукоятку.
10. Глубиномер для ограничения глубины сверления.
11. Двойную электрическую изоляцию активных частей электропривода, что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления дрели.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Инструкция по эксплуатации

Дрель с патроном и ключом патрона.

Дополнительная рукоятка.*

Глубиномер*

Коробка упаковочная **.

*Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

**Принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивно дрель состоит из:

- электрического двигателя,
- редуктора,
- ударного механизма зубчатого типа,
- шпинделя с патроном,
- несущего корпуса.

Коллекторный двигатель, оснащен электронным регулятором оборотов и переключателем направления вращения. Последний может переключать половины обмотки статора к щеткам коллектора, что изменяет направление вращения ротора.

Вал ротора двигателя опирается на два подшипника качения и имеет ведущую шестерню редуктора. Одноступенчатый редуктор понижает обороты двигателя и обеспечивает необходимый крутящий момент вала шпинделя. Ведомая шестерня редуктора с помощью шпонки зафиксирована на вале шпинделя.

Ударный механизм состоит из двух храповых шестерен с корончатыми выступами – подвижной на шпинделе (объединена с ведомой шестерней редуктора) и неподвижной, установленной, на монтажной пластине(станции) внутри корпуса дрели.

Отключение режима удара осуществляется пластиной переключателя режимов, путем осевого смещения шпинделя до выведения храповых шестерен из зацепления Шпиндель опирается на два специальных подшипника качения, что обуславливает его низкий осевой бой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящей Инструкции перед проведением работ и при условии соблюдения им изложенных в ней требований. Несоблюдение этих требований может стать причиной не только отказов или инцидентов, но и критических отказов или аварий. В следующих подразделах приведен перечень критических отказов и возможных ошибочных действий потребителя, которые приводят к инциденту или аварии. Там же описаны действия потребителя в этих случаях.

Запрещается эксплуатация изделия

- 1 Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
- 2 В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
- 3 При несоответствии характеристик электрической сети в месте подключения, указанным в разделе **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**.
- 4 При неисправной электропроводке или электрической розетке, а так же если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
- 5 При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей.
 - 5.1 Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки.
 - 5.2 Искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности.
 - 5.3 Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции.
 - 5.4 Неисправность или нечеткая работа выключателя.
 - 5.5 Вытекание смазки из вентиляционных прорезей или редуктора.
 - 5.6 Появление нехарактерных звуков (стука).
 - 5.7 Поломки или трещины в патроне и деталях корпуса изделия.
 - 5.8 Повреждение рабочего инструмента.

Запрещается при эксплуатации изделия

- 1 Заземлять изделие.
- 2 Оставлять без надзора машину, подключенную к электросети.
- 3 Передавать права пользования лицу, не имеющим права пользоваться ею.
- 4 Работать с приставных лестниц.
- 5 Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
- 6 Превышать предельно допустимую продолжительность работы (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**).
- 7 Передавать дрель для эксплуатации лицам моложе 18 лет, либо лицам, не имеющим навыков

работы с данным изделием, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данную Инструкцию.

Общие правила безопасности при эксплуатации изделия

1. Учитывайте влияние окружающей среды.
 - 1.1 Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков.
 - 1.2 Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
 - 1.3 Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов.
 - 1.4 Позаботьтесь о хорошем освещении.
- 2 Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
- 3 Перед началом работы проверяйте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций (газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т.д.).
- 4 Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
- 5 При работах связанных с образованием пыли пользуйтесь пылеуловителями, особенно в закрытых помещениях.
- 6 При работе в помещениях с повышенной концентрацией пыли или мелких опилок для предотвращения электрического пробоя необходимо использовать устройства токовой защиты.
- 7 Не подвергайте изделие перегрузкам.
 - 7.1 Используйте его строго по назначению.
 - 7.2 Используйте только рекомендованный и исправный сменный инструмент (буры, сверла). Неисправный сменный инструмент - это сломанный, тупой или искривленный (приводящий к биению) инструмент.
 - 7.3 Исключите при работе падение оборотов или остановку двигателя вследствие чрезмерной подачи или заклинивания инструмента. **При заклинивании немедленно выключите изделие!**
- 8 Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия.
 - 7.1 Не носите изделие, держась за кабель.
 - 7.2 Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель.
 - 7.3 Кабель должен быть защищен от случайного повреждения (острыми гранями, движущимся рабочим инструментом и т.д.).
 - 7.4 Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями.
 - 7.5 Если произошёл инцидент и кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.
- 9 Избегайте непреднамеренного включения.
 - 9.1 Перед подключением вилки электрического кабеля дрели к сетевой розетке, проверьте правильность и надежность соединений всех узлов изделия и убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.
 - 9.2 Отключайте изделие выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.).
 - 9.3 Не переносите подключенное к сети изделие, держа палец на выключателе.
- 10 Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
- 11 Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска, наушники и т. д.). При работе пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- 12 Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь.
 - 11.1 При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной.
 - 11.2 Запрещается зажимать в тиски само изделие.
- 13 Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
- 14 Всегда будьте внимательны.
 - 13.1 При всех видах работы обязательно держите дрель обеими руками так, чтобы не закрывать вентиляционные прорези.
 - 13.2 Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво.
 - 13.3 Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения.
 - 13.4 Подносите изделие к материалу, с которым будете работать, только после включения и набора оборотов двигателем.
 - 13.5 Осторожно подводите и отводите инструмент к уже начатому отверстию, не допуская его заклинивания или падения оборотов двигателя из-за чрезмерной подачи.
 - 13.6 По окончании работ, во время перерыва или перед заменой сменного инструмента после выключения дрели не кладите ее на какую-либо поверхность, прежде чем патрон полностью не остановится, т.к. он может зацепиться за поверхность, что приведет к потере контроля над изделием и серьезным трав-

мам. Затем обязательно отключите дрель от электросети. Замену сменного инструмента производите только после его остывания до приемлемой температуры.

13.7 Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.

13.8 Оберегайте дрель от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

13.9 Не рекомендуется работать с изделием, если Вы сильно утомлены, находитесь в состоянии алкогольного опьянения или принимаете сильнодействующие медикаменты.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание!

1 Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей Инструкцией и в целях, для которых они предназначены.

2 Использование изделия для других операций и в иных целях, чрезмерная перегрузка или непрерывная работа свыше 20 минут может привести к его выходу из строя.

3 Ознакомьтесь с разделом **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** и выполняйте изложенные в нем требования.

Замена сменного инструмента

Внимание! Убедитесь, что вилка электрического кабеля дрели отключена от сетевой розетки.

Дрель укомплектована ключевым патроном **1** (см. рис. А). Установка или извлечение сменного инструмента осуществляется с помощью специального ключа **7**, который закреплен на кабеле электропитания. Вставьте ключ патрона в одно из отверстий в патроне (см. рис.3). При вращении ключа по часовой стрелке, губки патрона сходятся, зажимая, тем самым, хвостовик сменного инструмента. При вращении ключа против часовой стрелки губки патрона расходятся и освобождают хвостовик.

Установка дополнительной рукоятки

Установите дополнительную рукоятку **2** (см. рис. А) на шейку дрели в удобное для работы положение и зафиксируйте, вращая ее ручку по часовой стрелке (см. рис.1).

Использование мерной линейки (глубиномера)

Если необходимо высверлить отверстие фиксированной глубины, можно воспользоваться глубиномером **8** (см. рис. А), входящим в комплект поставки. Для этого ослабьте фиксацию рукоятки **2**, вращая ручку против часовой стрелки, вставьте глубиномер в отверстие на рукоятке и установите его наконечник на одном уровне с установленным сменным инструментом (сверлом). Пользуясь шкалой глубиномера, сдвиньте его на расстояние, равное глубине сверления. Зафиксируйте глубиномер вместе с рукояткой. При сверлении всегда пользуйтесь рукояткой.

Включение/Выключение

Внимание!

1 Убедитесь, что вилка электрического кабеля отключена от сетевой розетки.

2 Убедитесь в надежности и правильности установки сменного инструмента (см. подраздел Замена сменного инструмента).

3 Проверьте, что дрель выключена. Для этого нажмите до упора и отпустите клавишу **9** (см. рис. А и рис. 5) выключателя.

Включение

1 Подключите вилку электрического кабеля к сетевой розетке.

2 Нажмите, плавно увеличивая усилие, клавишу выключателя **9**. Дрель включится, причем обороты двигателя будут расти по мере утапливания клавиши.

3 **Режим работы с низкими оборотами и, следовательно, с пониженной мощностью двигателя является кратковременным.**

4 Для продолжительной работы на максимальных оборотах можно зафиксировать включение, для чего необходимо после набора оборотов утопить и удерживать кнопку фиксатора **5** (см. рис. А). Теперь клавишу выключателя **9**, а затем и кнопку фиксатора **5**, можно отпустить (см. рис.6).

5 Ограничителем оборотов **6** (см. рис. А), расположенном на клавише выключателя, можно ограничить максимальные обороты при полностью нажатой клавише выключателя. Осуществлять регулировку следует при зафиксированной клавише выключателя (см. предыдущий п.). В этом режиме следует учитывать выше изложенные особенности работы на пониженных оборотах двигателя.

Выключение

Просто отпустите клавишу выключателя **9** или нажмите и отпустите ее, если предварительно была нажата кнопка фиксатора **5**.

Переключение направления вращения

Переключатель направления вращения (см. рис. А) позволяет изменять направление вращения

ротора двигателя и, следовательно, патрона. Направление вращения указано на торцах клавиши переключателя. Вращение против часовой стрелки (режим реверса) можно использовать для вывода заклинившего бура или сверла из отверстия. В этом режиме возможно увеличение искрения щеток и его рекомендуется использовать кратковременно.

Внимание! Переключение в режим реверса и обратно допускается производить **только после выключения дрели и полной остановки двигателя.**

Переключение режимов работы

Выбор режима работы “сверление” или “сверление с ударом” осуществляется клавишей **3** (см. рис. А), имеющей два фиксированных положения - обозначены на корпусе значками в виде сверла и молотка (см. рис.2).

Первое включение

- 1 Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.
- 2 **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10 °С, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35 °С и относительной влажностью не выше 75% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на узлах и деталях изделия, его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.
- 3 Установите, если необходимо, и надежно закрепите нужный сменный инструмент (см. подраздел **Замена сменного инструмента**). При предпродажной проверке выполнения данного пункта необязательно.
- 4 Убедитесь, что дрель выключена. Для этого нажмите до упора и отпустите клавишу выключателя. Подключите вилку кабеля электропитания к розетке электрической сети.
- 5 Включите дрель (см. подраздел **Включение/Выключение**) и дайте ей поработать на максимальных оборотах без нагрузки около трех минут. **Внимание!** Некоторое время возможно повышенное искрение щеток, т. к. происходит их притирание к коллектору, а из вентиляционных прорезей корпуса могут вылетать мелкие фрагменты смазки.
- 6 Проверьте функционирование регулятора оборотов, фиксатора и ограничителя оборотов, переключателя реверса и патрона.
- 7 Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе. В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или Сервисный центр.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

- 1 Внимательно ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.
- 2 Перед началом работы проверьте функционирование дрели.
 - 2.1 Произведите осмотр изделия на предмет отсутствия внешних механических повреждений.
 - 2.2 Установите, если необходимо, требующийся инструмент. Проверьте, что он надежно и правильно закреплен.
 - 2.3 Убедитесь, что дрель выключена. Для этого нажмите до упора и отпустите клавишу выключателя. Подключите вилку кабеля электропитания к розетке электрической сети.
 - 2.4 Проверьте работу машины в течение десяти секунд без нагрузки.
- 3 **Помните!**
 - 3.1 Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35 °С.
 - 3.2 Патрон дрели рассчитан только на установку сверел (буров), имеющих цилиндрический или шестигранный хвостовик с диаметром (вписанным шестигранником), указанным в разделе **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**, или бит с шестигранным стандартным хвостовиком 6,35 мм.
 - 3.3 Основным режимом работы дрели – сверление отверстий, которое должно производиться на максимальных оборотах двигателя.
 - 3.4 Не допускайте заклинивания сменного инструмента. **Внимание!** При заклинивании немедленно выключите изделие!
 - 3.5 Продолжительность непрерывной работы дрели не должна превышать 20 минут с последующим перерывом не менее десяти минут.
 - 3.6 Использование дрели для закручивания/откручивания шурупов является дополнительной функцией, поэтому продолжительность непрерывной работы изделия в этом режиме не должна превышать двух минут с последующим перерывом не менее десяти минут.
 - 3.7 Суммарная продолжительность работы дрели составляет 60 часов в год, после чего требуется провести послегарантийный профилактический осмотр, замену щеток и смазки в Сервисном центре.
 - 3.8 Не прикладывайте к дрели во время работы большого усилия, т. к. при этом обороты двигателя и,

следовательно, производительность падают, а также появляется угроза вывести из строя двигатель. Осевое усилие на инструмент не должно превышать 3 кг.

5 Запрещается прикладывать к дрели радиальные (боковые) усилия.

6 При сверлении глубоких отверстий регулярно вынимайте инструмент и очищайте их от пыли или стружки.

7 При сверлении металла используйте только хорошо заточенные сверла класса HSS из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Для сверления стали, в качестве смазки, используйте машинное масло; для алюминия – скипидар или парафин; для бронзы, меди, чугуна смазка не нужна, но необходимо чаще вынимать сверло для его охлаждения.

8 Закручивание шурупов производите на минимальных оборотах двигателя с учетом всего изложенного в данном и предыдущем разделах. При выкручивании сильно затянутых шурупов рекомендуется 1 - 2 оборота сделать обычной мощной отверткой.

9 Не допускайте попадания пыли в вентиляционные прорези дрели, что приводит к ее перегреву. Следите за температурой корпуса машины в районе редуктора и двигателя, которая не должна превышать 50°C. При перегреве дайте поработать дрели на холостых оборотах 30 - 60 секунд и выключите ее для остывания и удаления пыли (см. также раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**). **Внимание!** Наличие пыли в вентиляционных прорезях и внутри изделия является нарушением правил эксплуатации и основанием для снятия его с гарантийного обслуживания.

10 После выключения дрели, прежде чем положить ее на какую-нибудь поверхность, дождитесь полной остановки сменного инструмента.

11 Сразу по окончании работ произведите обслуживание дрели (см. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**).

12 В случае выхода из строя самой дрели или ее электрического кабеля осуществляйте ремонт только в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением ниже описанных работ убедитесь, что изделие отключено от электропитания.

Обслуживание включает в себя ежедневную очистку лобзика, но в первую очередь его вентиляционных прорезей и патрона, от пыли и грязи.

После работы в помещениях с повышенным содержанием пыли или мелких опилок и сразу после перегрева (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**, п. 8) необходимо продуть вентиляционные прорези, отверстие для штуцера, двигатель и патрон сжатым воздухом.

Регулярно смазывайте патрон и шпиндель небольшим количеством индустриального масла.

При попадании масла корпус изделия необходимо протереть ветошью, слегка смоченной уайт-спиритом. После этого его необходимо вытереть насухо.

Через каждые 60 часов эксплуатации, но не реже одного раза в год, осуществляйте профилактический послегарантийный осмотр с заменой щеток и смазки изделия в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 75% при температуре не ниже +5 °С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка предварительно прошедшего обслуживание и размещенного в штатную упаковку изделия производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по экологически чистой их утилизации в соответствии с законодательством РФ.

Не сжигать!