



Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 609 929 W58 (2010.07) T / 183 EEU



1 609 929 W58

PLL 5




BOSCH

- | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------------|
| pl | Instrukcja oryginalna | bg | Оригинална инструкция |
| cs | Původní návod k používání | sr | Originalno uputstvo za rad |
| sk | Pôvodný návod na použitie | sl | Izvirna navodila |
| hu | Eredeti használati utasítás | hr | Originalne upute za rad |
| ru | Оригинальное руководство по эксплуатации | et | Algupäärane kasutusjuhend |
| uk | Оригінальна інструкція з експлуатації | lv | Instrukcijas oriģinālvalodā |
| ro | Instrucțiuni originale | lt | Originali instrukcija |




Polski.....	Strona	8
Česky.....	Strana	22
Slovensky.....	Strana	33
Magyar.....	Oldal	45
Русский.....	Страница	58
Українська.....	Сторінка	73
Română	Pagina	87
Български	Страница	100
Srpski	Strana	113
Slovensko	Stran	124
Hrvatski	Stranica	136
Eesti.....	Lehekülg	147
Latviešu	Lappuse	159
Lietuviškai	Puslapis	171

| 3

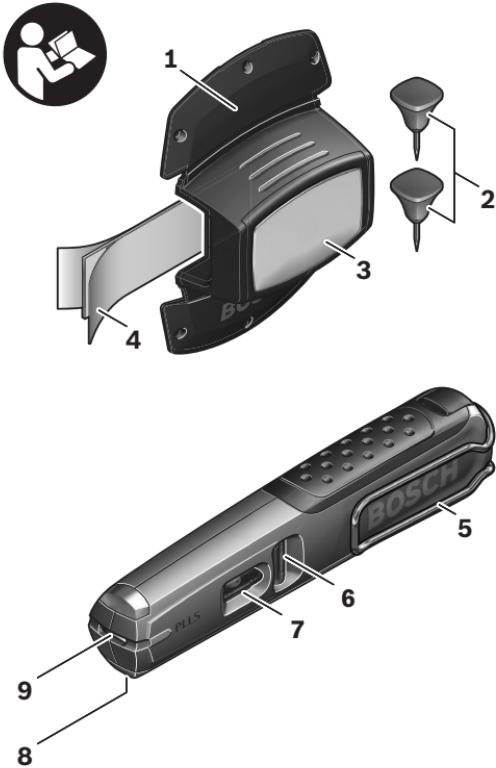


PLL 5

4 |

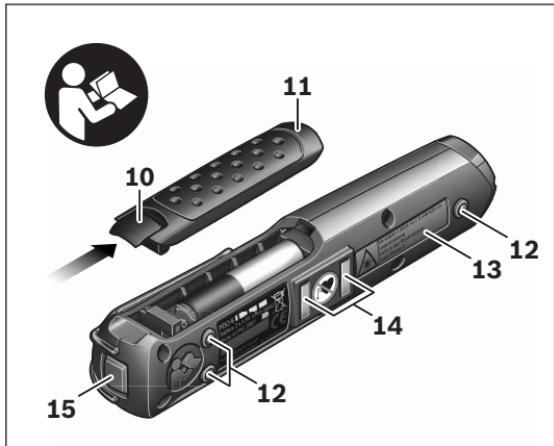


A

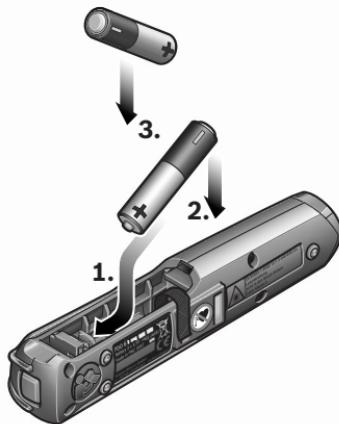


| 5


B

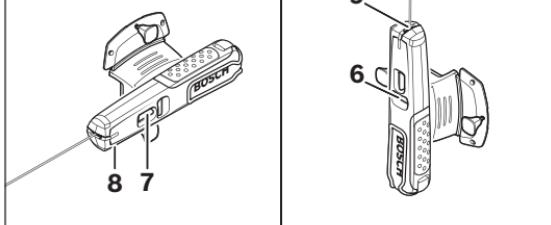



C

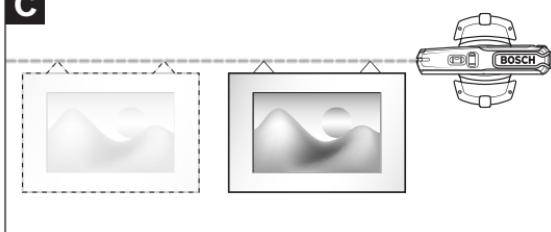


D

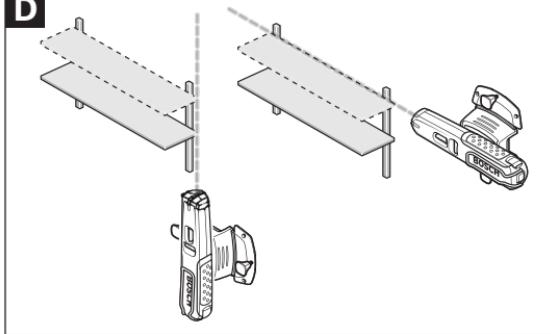


6 |

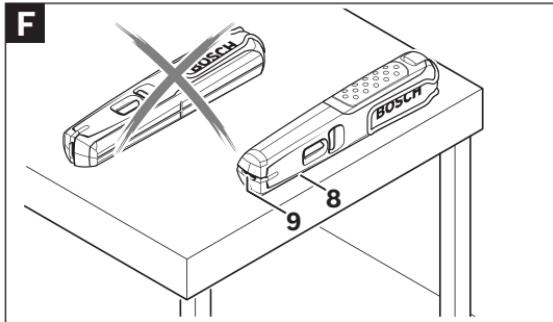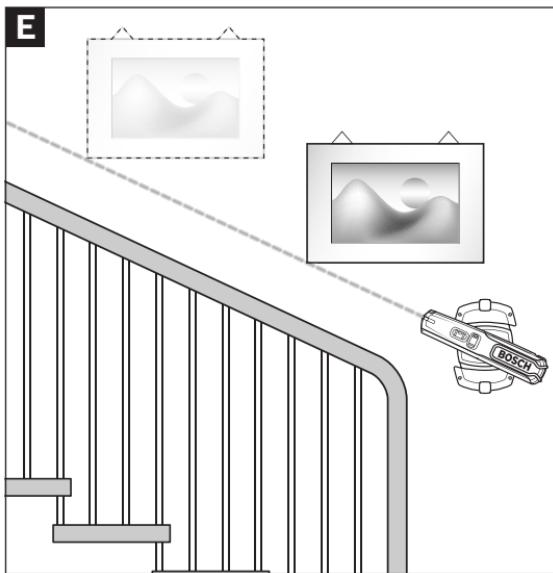

G

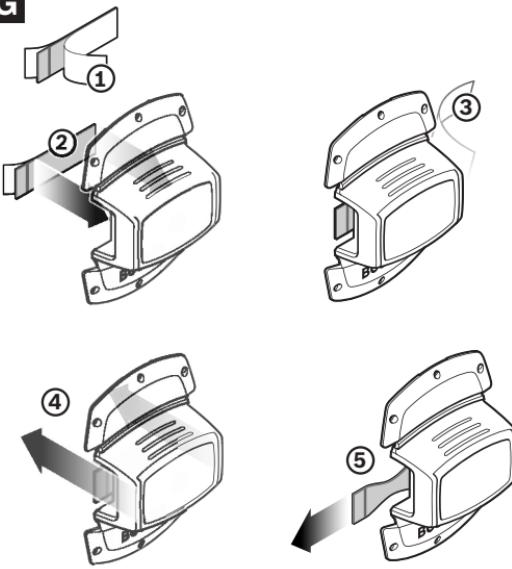

H

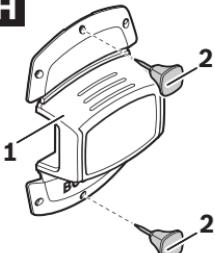

I



Wskazówki bezpieczeństwa



Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządzenia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i stosować się do nich. Należy dbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych, znajdujących się na urządzeniu pomiarowym.
PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANIE PRZECZYWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI.

- ▶ Uwaga – użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji, elementów obsługowych i regulacyjnych, oraz zastosowanie innych metod postępowania, może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.
- ▶ W zakres dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza z napisem w języku niemieckim (na schemacie urządzenia znajdującym się na stronie graficznej oznaczona jest ona numerem 13).



- ▶ Zaleca się jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji zakleić niemiecki tekst tabliczki wchodzącej w zakres dostawy etykietą w języku polskim.

- ▶ **Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób lub zwierząt, jak również wpatrywać się w wiązkę.** Niniejsze urządzenie pomiarowe emitemuje promieniowanie laserowe klasy 2 zgodnie z normą IEC 60825-1. Może ono spowodować oślepienie innych osób.
- ▶ **Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych.** Okulary do pracy z laserem służą do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed promieniowaniem laserowym.
- ▶ **Nie należy stosować okularów do pracy z laserem jako okularów słonecznych, ani używać ich w ruchu drogowym.** Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.
- ▶ **Napraw urządzenia pomiarowego powinien dokonywać jedynie wykwalifikowany personel, przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczną eksploatację przyrządu.
- ▶ **Nie wolno udostępniać laserowego urządzenia pomiarowego do użytkowania dzieciom.** Mogą one nieumyślnie oślepić siebie lub inne osoby.
- ▶ **Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** W urządzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.

10 | Polski

Nie trzymać urządzenia pomiarowego w pobliżu rozruszników serca. Magnesy **14** wytworzą pole, które może zakłócić działanie rozrusznika serca.

- ▶ **Przechowywać urządzenie pomiarowe z dala od magnetycznych nośników danych oraz urządzeń wrażliwych magnetycznie.** Pod wpływem działania magnesów **14** może dojść do nieodwracalnej utraty danych.

Opis funkcjonowania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do wyznaczania i wskazywania linii poziomych i pionowych. Ponadto jest ono przeznaczone do sprawdzania prostopadłych i poziomych punktów wysokości lub powierzchni.

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań w zamkniętych pomieszczeniach.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.

- 1** Uchwytyścienny
- 2** Pin
- 3** Płytkametalowauchwytuściennego
- 4** Paski taśmy klejącej*
- 5** Klips do paska
- 6** Poziomica ustawienia pionowego
- 7** Poziomica ustawienia poziomego
- 8** Aluminiowapowierzchnia przylegania
- 9** Otwór wyjściowy wiązki laserowej
- 10** Blokada pokrywy wnęki na baterie
- 11** Pokrywa wnęki na baterie
- 12** Punkty przylegania
- 13** Tabliczka ostrzegawcza lasera
- 14** Magnesy
- 15** Włącznik/wyłącznik

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowaniaosprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standartowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

12 | Polski**Dane techniczne**

Laser liniowy	PLL 5
Numer katalogowy	3 603 K15 000
Zasięg odbiornika do ok.*	5 m
Dokładność niwelacji**	±1 mm/m
Temperatura pracy	+5 °C...+40 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...+70 °C
Relatywna wilgotność powietrza maks.	90 %
Klasa lasera	2
Typ lasera	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Baterie	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	0,12 kg
Wymiary	142 x 27 x 30 mm

* przy użyciu uchwytu ściennego 1; w niekorzystnych okolicznościach, jak np. silnym nasłonecznieniu, zasięg jest mniejszy

** przy właściwej pozycji urządzenia pomiarowego (zob. „Ustalanie położenia urządzenia pomiarowego“, str. 15)

Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego narzędzia pomiarowego, poszczególne nazwy handlowe pojedynczych narzędzi pomiarowych mogą się różnić.

Montaż

Wkładanie/wymiana baterii (zob. rys. A)

Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-manganowych.

Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie **11**, należy przesunąć blokadę **10** w kierunku ukazanym strzałką i zdjąć pokrywkę.

Taśmę ułatwiającą wyciąganie baterii należy ułożyć pod pierwszą z wkładanych baterii. Załączone w dostawie baterie należy wkładać do wnęki w kolejności ukazanej na rysunku, zwracając przy tym uwagę na zachowanie prawidłowej bieguności.

Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie. Stosować tylko baterie, pochodzące od tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

- **Jeżeli urządzenie jest przez dłuższy czas nie używane, należy wyjąć z niego baterie.** Mogą one przy dłuższym nieużywaniu ulec korozji i się rozładować.

Praca urządzenia

Włączenie

- ▶ Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym.
- ▶ Narzędzie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniem temperatury. Np. nie należy pozostawiać urządzenia na dłuższy czas w samochodzie. W przypadku, gdy urządzenie poddane było większym wahaniom temperatury, należy przed użyciem pozwoić powrócić mu do normalnej temperatury.
- ▶ Należy zapobiegać silnym uderzeniom lub upuszczaniu narzędzia pomiarowego. Uszkodzone urządzenie pomiarowe może dokonywać niedokładnych pomiarów. Dlatego po każdym silnym uderzeniu lub upuszczeniu urządzenia należy w ramach kontroli porównać linię lasera z wyznaczoną już wcześniej poziomą lub pionową linią odniesienia.

Włączanie/wyłączanie

W celu **włączenia** narzędzia pomiarowego wcisnąć włącznik/wyłącznik **15**. Urządzenie pomiarowe wysyła natychmiast po jego włączeniu wiązkę laserową z otworu wyjściowego **9**.

- ▶ Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, jak również spoglądać w wiązkę (nawet przy zachowaniu większej odległości).

Polski | **15**

W celu **wyłączenia** narzędzia pomiarowego wcisnąć ponownie włącznik/wyłącznik **15**.

- **Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je wyłączyć.** Wiązka lasera może spowodować oślepienie osób postronnych.

Funkcje pomiaru

Wskazówka: Podana dokładność niwelacji odnosi się do ustawienia wiązki laserowej według poziomicy **6 i 7**.

Ustalanie położenia urządzenia pomiarowego (zob. rys. B)

Bardzo istotne dla precyzyjnego ustawiania za pomocą poziomic jest położenie urządzenia pomiarowego.

Podana dokładność niwelacji będzie osiągnięta tylko wtedy, gdy urządzenie pomiarowe zostanie prawidłowo ustalone:

- Przy ustalaniu poziomym za pomocą poziomicy **7** aluminiowa powierzchnia przyłożenia **8** urządzenia pomiarowego musi być zwrócona do dołu.
- Przy ustalaniu pionowym za pomocą poziomicy **6** otwór wyjściowy wiązki laserowej **9** musi być zwrócony do góry.



Ustalanie położenia za pomocą linii lasera

Ustalanie położenia poziomego (zob. rys. C-D):

Przyłożyć urządzenie pomiarowe trzema punktami przyłożenia **12** do ściany lub przymocować je magnesami **14** do uchwytu ściennego **1** lub do innej powierzchni magnetycznej. Aluminiowa powierzchnia przyłożenia **8** urządzenia pomiarowego musi być zwrócona do dołu. Ustalić poziome położenie urządzenia pomiarowego za pomocą poziomicy **7**. Wzdłuż poziomej linii lasera można np. ustalać położenie ramek obrazów na ścianie lub kafelków.

Ustalanie położenia pionowego (zob. rys. D):

Przyłożyć urządzenie pomiarowe trzema punktami przyłożenia **12** do ściany lub przymocować je magnesami **14** do uchwytu ściennego **1** lub do innej powierzchni magnetycznej. Otwór wyjściowy wiązki laserowej **9** musi być zwrócony do góry. Ustalić pionowe położenie urządzenia pomiarowego za pomocą poziomicy **6**. Wzdłuż pionowej linii lasera można np. ustalać położenie szafek wiszących lub stojących.

Ustalanie według punktów odniesienia (zob. rys. E):

Przyłożyć urządzenie pomiarowe trzema punktami przyłożenia **12** do ściany lub przymocować je magnesami **14** do uchwytu ścienego **1** lub do innej powierzchni magnetycznej. Obracać urządzenie pomiarowe pod dowolnym kątem w celu ustalenia położenia wiązki laserowej według punktów odniesienia. W ten sposób można np. zawiesić obrazki równolegle do schodów lub do skosu ściany.



Sprawdzanie poziomu/pionu za pomocą poziomic (zob. rys. F)

Urządzenie pomiarowe może być stosowane również jako poziomica do sprawdzania poziomu i pionu, np. przy ustawianiu pralki lub lodówki. W tym celu przyłożyć urządzenie pomiarowe aluminiową powierzchnią przyłożenia **8** do sprawdzanej powierzchni. Jeżeli urządzenie przykładowe jest do poziomych powierzchni, aluminiowa powierzchnia przyłożenia **8** musi być skierowana do dołu, jeżeli przykładowe jest do powierzchni pionowej, otwór wyjściowy wiązki laserowej **9** musi być skierowany do góry.

Wskazówki dotyczące pracy

- **Paski taśmy klejącej 4 należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.** Dzieci mogłyby pomylić paski taśmy z gumą do żucia.

Montaż na ścianie

Uchwyt ścienny można zamontować na cztery sposoby w zależności od rodzaju powierzchni:

- **Montaż za pomocą pasków taśmy klejącej** (zob. rys. G): Za pomocą odklejalnych pasków taśmy klejącej **4** można przymocować uchwyt ścienny do delikatnych powierzchni, nie niszcząc ich. Podłożę musi być proste, twarde, suche, czyste oraz nie zattłuszczone i powinno mieć temperaturę co najmniej 15 °C. Oderwać jedną z folii ochronnych z taśmy (①) i przykleić pasek taśmy na tył uchwytu ściennego (②) tak, aby koniec paska nieco wystawał. Oderwać drugą folię ochronną z paska taśmy

18 | Polski

(③) i przycisnąć uchwytścienny przez co najmniej 5 sekund do podłoża (④). Aby zdemontować uchwytścienny, należy lekko i w miarę możliwości równolegle do podłoża ciągnąć pasek taśmy klejącej za jej wystający koniec (⑤).

- **Montaż za pomocą pinów** (zob. rys. H): Za pomocą dołączonych do zestawu pinów **2** można przymocować uchwytścienny do ścian prefabrykowanych lub drewnianych. Piny należy włożyć przez otwory w uchwycieściennym, jak pokazano na rysunku.
- **Montaż za pomocą śrub:** Powiesić uchwytścienny **1** na śrubie lekko wystającej za ściany.
- **Montaż za pomocą zwykłej taśmy klejącej** (zob. rys. I): Do przymocowania uchwytuściennego można też użyć zwykłej taśmy klejącej (nie objętej zakresem dostawy), jak pokazano na rysunku.

Przy każdym sposobie montażu zwrócić uwagę na to, aby uchwytścienny **1** był prawidłowo przymocowany do podłoża. Przechylenie uchwytuściennego może spowodować błędne pomiary.

Przyłożyć urządzenie pomiarowe stroną z magnesami **14** do płytki metalowej **3** uchwytuściennego **1**.

Klips do paska

Za pomocą klipsa do paska **5** można np. przywiesić urządzenie pomiarowe do paska, aby mieć je zawsze pod ręką.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- ▶ **Przed każdym użyciem należy skontrolować urządzenie pomiarowe.** W przypadku widocznych uszkodzeń lub oderwanych części wewnętrz urządzenia, prawidłowe funkcjonowanie nie jest zagwarantowane.

Urządzenie pomiarowe należy utrzymywać w czystości i przechowywać w suchym miejscu, aby zagwarantować jego prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie używać żadnych środków czyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.

Jeśli urządzenie pomiarowe, mimo starannych metod produkcji i kontroli uległoby awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch. Nie wolno samemu otwierać urządzenia pomiarowego.

Przy wszystkich zapytaniach i zamówieniach części zamiennych, proszę podać koniecznie 10 cyfrowy numer katalogowy podany na tabliczce znamionowej urządzenia pomiarowego.

Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem:
www.bosch-pt.com

Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch służy pomocą w razie pytań związanych z zakupem produktu, jego zastosowaniem oraz regulacją urządzeń i osprzętu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: +48 (022) 715 44 60

Faks: +48 (022) 715 44 41

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com

www.bosch.pl

Usuwanie odpadów

Urządzenia pomiarowe, osprzęt i opakowanie powinny zostać dostarczone do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Tylko dla państw należących do UE:



Nie należy wyrzucać urządzeń pomiarowych do odpadów domowych! Zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elekonicznego i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdolne do użycia urządzenia pomiarowe należy zbierać osobno i poddać wtórnej przeróbce zgodnie z zasadami ochrony środowiska.


Akumulatory/Baterie:

Zużytych akumulatorów/baterii nie należy wyrzucać do odpadów z gospodarstwa domowego, nie wolno ich też wrzucać do ognia ani do wody. Akumulatory/baterie należy zbierać i oddać do ponownego przetworzenia lub zlikwidować zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w razie możliwości po uprzednim ich rozładowaniu.

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie muszą zostać poddane utylizacji.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

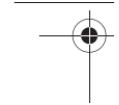

Bezpečnostní upozornění



Čtěte a respektujte veškeré pokyny, aby se s měřicím přístrojem pracovalo bezpečně a spolehlivě. Nikdy nezpůsobte varovné štítky na měřicím přístroji nerozpoznatelné. TYTO POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE.

- ▶ Pozor – pokud se použije jiné než zde uvedené ovládací nebo seřizovací vybavení nebo provedou jiné postupy, může to vést k nebezpečné expozici zářením.
- ▶ Měřicí přístroj se dodává s varovným štítkem v němčině (v zobrazení měřicího přístroje na grafické straně označený číslem 13).



- ▶ Před prvním uvedením do provozu přelete německý text varovného štítku dodávanou samolepkou ve Vašem národním jazyce.
- ▶ Nikdy nesměřujte laserový paprsek na osoby nebo zvířata a ani sami se do paprsku laseru nedívajte. Tento měřicí přístroj vytváří laserové záření třídy 2 podle IEC 60825-1. Tím můžete osoby oslnit.
- ▶ **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako ochranné brýle.** Brýle pro práci s laserem slouží k lepšímu rozpoznání laserového paprsku, ale nechrání před laserovým paprskem.



- ▶ **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro práci s laserem nenabízejí kompletní ochranu před UV zářením a snižují vnímání barev.
- ▶ **Měřící přístroj nechte opravit kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost přístroje zůstane zachována.
- ▶ **Nenechte děti používat laserový měřící přístroj bez dozoru.** Mohou neúmyslně oslnit osoby.
- ▶ **Nepracujte s měřícím přístrojem v prostředí s nebezpečím výbuchu, v němž se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** V měřícím přístroji se mohou vytvářet jiskry, jež zapálí prach nebo plyny.



Nedávejte měřící přístroj do blízkosti stimulátorů srdce. Magnety **14** vytvářejí pole, které může omezovat funkci stimulátorů srdce.

- ▶ **Měřící přístroj udržujte daleko od magnetických datových nosičů a magneticky citlivých zařízení.** Působením magnetů **14** může dojít k nevratným ztrátám dat.



Funkční popis

Určující použití

Měřící přístroj je určen ke zjištění a ukázání přesně vodorovných a svislých čar. Kromě toho je vhodný pro kontrolu svislic a vodorovných výškových průběhů ev. ploch. Měřící přístroj je výhradně vhodný pro provoz na uzavřených místech nasazení.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřícího přístroje na obrázkové straně.

- 1** Úchytka na stěnu
- 2** Kolík
- 3** Kovová deska úchytky na stěnu
- 4** Lepící pásek*
- 5** Úchytka popruhu
- 6** Libela pro svislé vyrovnání
- 7** Libela pro vodorovné vyrovnání
- 8** Hliníková přikládací plocha
- 9** Výstupní otvor laserového paprsku
- 10** Aretace krytu příhrádky pro baterie
- 11** Kryt příhrádky baterie
- 12** Přikládací body
- 13** Varovný štítek laseru
- 14** Magnety
- 15** Spínač

*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technická data

Přímkový laser	PLL 5
Objednací číslo	3 603 K15 000
Pracovní oblast do ca.*	5 m
Přesnost nivelační**	±1 mm/m
Provozní teplota	+5 °C...+40 °C
Skladovací teplota	-20 °C...+70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max.	90 %
Třída laseru	2
Typ laseru	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Baterie	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	0,12 kg
Rozměry	142 x 27 x 30 mm

* při použití úchytky na stěnu **1**; při nepříznivých podmínkách
jako např. silné sluneční záření menší dosah

** při správné poloze měřícího přístroje (viz „Polohování
měřícího přístroje“, strana 27)

Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku Vašeho
měřícího přístroje, obchodní označení jednotlivých měřících
přístrojů se může měnit.

26 | Česky

Montáž

Nasazení/výměna baterií (viz obr. A)

Pro provoz měřícího přístroje je doporučeno používání alkalicko-manganových baterií.

Pro otevření krytu přihrádky baterií **11** stlačte aretaci **10** ve směru šipky a kryt přihrádky baterií odejměte.

Položte vyjímací pásek baterie pod první vkládanou baterii. Vložte dodané baterie v pořadí zobrazeném na obrázku a dbejte přitom na správnou polaritu.

Nahraděte vždy všechny baterie současně. Použijte pouze baterie jednoho výrobce a stejné kapacity.

- **Pokud měřící přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.** Baterie mohou při delším skladování korodovat a samy se vybit.

Provoz

Uvedení do provozu

- **Chraňte měřící přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.**
- **Nevystavujte měřící přístroj žádným extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům.** Nenechávejte jej např. ležet delší dobu v autě. Nechte měřící přístroj při větších teplotních výkyvách nejprve vytemperovat, než jej uvedete do provozu.
- **Vyhnete se prudkým nárazům nebo pádům měřícího přístroje.** Poškozením měřícího přístroje může být omezena přesnost. Po prudkém nárazu

nebo pádu pro kontrolu porovnejte přímku laseru se známou vodorovnou nebo svislou referenční přímkou.

Zapnutí – vypnutí

Pro **zapnutí** měřícího přístroje zatlačte na spínač **15**. Měřící přístroj okamžitě po zapnutí vysílá laserový paprsek z výstupního otvoru **9**.

- ▶ **Nesměrujte laserový paprsek na osoby nebo zvířata a nedívajte se sami do něj a to ani z větší vzdálenosti.**

Pro **vypnutí** měřícího přístroje znovu zatlačte na spínač **15**.

- ▶ **Neponechávejte zapnutý měřící přístroj bez dozoru a po používání jej vypněte.** Mohly by být laserovým paprskem oslněny jiné osoby.

Měřící funkce

Upozornění: Uvedená přesnost nivelač platí pro vyrovnaní paprsku laseru vzhledem k libelám **6** a **7**.

Položení měřícího přístroje (viz obr. B)

Pro přesné vyrovnaní pomocí libel je důležitá poloha měřícího přístroje.

Uváděné přesnosti nivelač se dosáhne jen tehdy, pokud bude měřící přístroj správně položen:

- U vodorovného vyrovnaní s pomocí libely **7** musí hliníková přikládací plocha **8** měřícího přístroje ukazovat dolů.
- U svislého vyrovnaní s pomocí libely **6** musí výstupní otvor laseru **9** ukazovat nahoru.

28 | Česky

Vyrovnaní pomocí přímky laseru

Vodorovné vyrovnaní (viz obrázky C–D): Posaděte měřící přístroj třemi přikládacími body **12** na stěnu nebo jej upevněte pomocí magnetů **14** na úchytku na stěnu **1** příp. na jinou magnetickou plochu. Hliníková přikládací plocha **8** měřícího přístroje musí ukazovat dolů. Měřící přístroj vodorovně vyrovnejte pomocí libely **7**. Podél vodorovné přímky laseru můžete například vyrovnat rámy obrazů nebo obkládačky.

Svislé vyrovnaní (viz obr. D): Posaděte měřící přístroj třemi přikládacími body **12** na stěnu nebo jej upevněte pomocí magnetů **14** na úchytku na stěnu **1** příp. na jinou magnetickou plochu. Výstupní otvor laseru **9** musí ukazovat nahoru. Měřící přístroj svisle vyrovnejte pomocí libely **6**. Podél svislé přímky laseru můžete například vyrovnat horní a dolní poličky.

Vyrovnaní na vztážné body (viz obr. E): Posaděte měřící přístroj třemi přikládacími body **12** na stěnu nebo jej upevněte pomocí magnetů **14** na úchytku na stěnu **1** příp. na jinou magnetickou plochu. Natočte měřící přístroj do libovolného úhlu, aby se paprsek laseru vyrovnal na vztážné body. Tím můžete například pověsit rámy obrazů rovnoběžně vůči schodišti nebo zešikmení stropu.

Kontrola vodorovné/svislé přímky pomocí libel (viz obr. F)

Měřící přístroj můžete využít jako vodováhu pro kontrolu vodorovných nebo svislých přímek, například pro rovné ustavení pračky nebo chladničky. Posaděte měřící přístroj hliníkovou přikládací plochou **8** na

kontrolovaný povrch. Při přiložení na vodorovné povrchy musí ukazovat hliníková přikládací plocha **8** dolů, při přiložení na svislé povrchy výstupní otvor laseru **9** nahoru.

Pracovní pokyny

- ▶ **Lepící pásky 4 udržujte daleko od malých dětí.** Děti by mohly pásky zaměnit za žvýkačky.

Upevnění na stěnu

Pro připevnění úchytky na stěnu na rozličné povrchy jsou k dispozici čtyři druhy upevnění:

- **Upevnění pomocí lepícího pásku** (viz obr. G): Pomocí opětovně odlepitelných lepících pásků **4** lze upevnit úchytku na stěnu na choustostivé podklady bez jejich poškození. Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, bez mastnoty a minimálně 15 °C teplý. Stáhněte jednu z ochranných fólií z lepícího pásku (①) a přiložte lepící pásek s přečnívajícím koncem na zadní stranu úchytky na stěnu (②). Stáhněte druhou ochrannou fólii z lepícího pásku (③) a úchytku na stěnu s lepícím páskem přitlačte minimálně na 5 sekund silou proti podkladu (④). Pro odejmutí úchytky na stěnu vytáhněte lepící pásek pomalu a pokud možno rovnoběžně k podkladu za přečnívající konec ven (⑤).
- **Upevnění pomocí kolíků** (viz obr. H): Pomocí dodávaných kolíků **2** můžete upevnit úchytku na stěnu na sádrokartónové nebo dřevěné stěny. Prostrčte kolíky skrz výřezy úchytky na stěnu jak je zobrazeno na obrázku.

30 | Česky

- **Upevnění pomocí šroubu:** Úchytku na stěnu **1** položte vybráním na zadní straně na šroub, který lehce vyčnívá ze stěny.
- **Upevnění pomocí lepící pásky** (viz obr. I): Úchytku na stěnu můžete upevnit i pomocí obvyklé lepící pásky (není v obsahu dodávky) jak je zobrazeno na obrázku.

Při všech čtyřech způsobech upevnění dbejte na to, aby úchytka na stěnu **1** byla spolehlivě upevněna na podkladu. Sesmeknutí úchytky může vést k chybným měřením.

Posadte měřící přístroj pomocí magnetů **14** na kovovou desku **3** úchytky na stěnu **1**.

Úchytka popruhu

Pomocí úchytky popruhu **5** můžete zavěsit měřící přístroj např. na popruh a mít ho tak kdykoli po ruce.

Údržba a servis

Údržba a čištění

- **Před každým použitím měřícího přístroje zkонтrolujte.**
Při viditelných poškozeních nebo uvolněných dílech uvnitř měřícího přístroje už není zaručena spolehlivá funkce.

Měřící přístroj udržujte neustále čistý a suchý, aby dobré a spolehlivě pracoval.

Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadříkem. Ne-používejte žádné čistící prostředky a rozpouštědla.

Pokud by došlo přes pečlivou výrobu a zkušební metody u měřícího přístroje někdy k výpadku, nechte opravu provést v autorizovaném servisu pro elektronářadí Bosch. Měřící přístroj sami neotvírejte.

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku měřícího přístroje.

Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpovídá Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

www.bosch-pt.com

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách ke koupii, používání a nastavení výrobků a příslušenství.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: +420 (519) 305 700
Fax: +420 (519) 305 705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

32 | Česky**Zpracování odpadů**

Měřící přístroje, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Nevyhazujte měřící přístroje do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné měřící přístroje rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Akumulátory/baterie:

Akumulátory/baterie neodhazujte do domovního odpadu, do ohně nebo do vody. Akumulátory/baterie mají být, pokud možno vybité, shromaždovány, recyklovány nebo zlikvidovány způsobem nepoškozujícím životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Podle směrnice 2006/66/ES musí být vadné nebo vypotřebované akumulátory/baterie recyklovány.


Změny vyhrazeny.

Bezpečnostné pokyny



Aby ste mohli s týmto meracím prístrojom pracovať bez ohrozenia a bezpečne, musíte si prečítať a dodržiavať všetky pokyny. Nikdy neporušte identifikateľnosť výstražných značiek na meracom prístroji. **TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE.**

- ▶ Bud'te opatrný – ak používate iné ako tu uvedené obslužné a aretačné prvky alebo volíte iné postupy. Môže to mať za následok nebezpečnú expozíciu žiarenia.
- ▶ Tento merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom v nemeckom jazyku (na grafickej strane je na obrázku merací prístroj označený číslom 13).

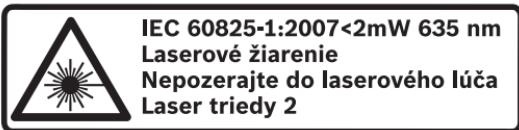

- ▶ Predtým ako začnete merací prístroj používať, prelepte nemecký text výstražného štítku dodanou nálepou v jazyku Vašej krajiny.
- ▶ Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami sa nepozerajte do laserového lúča. Tento merací prístroj vyrába laserové žiarenie laserovej triedy 2 podľa normy IEC 60825-1. Pri nesprávnom zaobchádzaní by mohlo dôjsť k oslepneniu osôb.
- ▶ **Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare.** Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiareniom však nechránia.

34 | Slovensky

- ▶ **Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave.** Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením a znižujú vnímanie farieb.
- ▶ **Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- ▶ **Zabráňte tomu, aby tento laserový merací prístroj mohli bez dozoru použiť deti.** Mohli by neúmyselne oslepíť iné osoby.
- ▶ **Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach.** V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výparы zapálit'.



Nedávajte merací prístroj do blízkosti kardiostimulátorov. Prostredníctvom magnetov **14** sa vytvára magnetické pole, ktoré môže fungovanie kardiostimulátorov negatívne ovplyvňovať.

- ▶ **Uschovávajte merací prístroj mimo dosahu magnetických dátových nosičov a magneticky citlivých prístrojov.** Účinkom magnetov **14** by mohlo dôjsť k neobnoviteľným stratám dát.

Popis fungovania

Používanie podľa určenia

Tento merací prístroj je určený na zistovanie a indikáciu exaktne vodorovných a zvislých liníi. Okrem toho sa hodí na kontrolu zvislých liníi a vodorovných rovín, resp. vodorovných plôch.

Tento merací prístroj je vhodný výlučne na prevádzku v uzavretých priestoroch.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1** Držiak na stenu
- 2** Pripináčik (pin)
- 3** Kovová platnička držiaka na stenu
- 4** Lepiacia páska*
- 5** Sponka na upnutie na remeň
- 6** Libela na nastavenie zvislej polohy
- 7** Libela na nastavenie vodorovnej polohy
- 8** Hliníková prikladacia plocha
- 9** Výstupný otvor laserového lúča
- 10** Aretácia veka priečadky na batérie
- 11** Viečko priečadky na batériu
- 12** Dosadacie body

**36 | Slovensky****13 Výstražný štítok laserového prístroja****14 Magnety****15 Vypínač**

***Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.**

Technické údaje

Líniový laser	PLL 5
Vecné číslo	3 603 K15 000
Pracovný rozsah cca do*	5 m
Presnosť' nivelácie**	±1 mm/m
Prevádzková teplota	+5 °C...+40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...+70 °C
Relatívna vlhkosť' vzduchu max.	90 %
Laserová trieda	2
Typ lasera	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Batéria	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Hmotnosť' podľa EPTA-Procedure 01/2003	0,12 kg
Rozmery	142 x 27 x 30 mm

* pri použití držiaka na stenu **1**; za nepriaznivých okolitých podmienok, napr. pri silnom slnečnom žiareni je dosah zmenšený

** pri správnej polohe meracieho prístroja (pozri „Umiestnenie meracieho prístroja“, strana 39)

Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku Vášho produktu, pretože obchodné názvy meracích prístrojov sa môžu odlišovať.



Montáž

Vkladanie/výmena batérií (pozri obrázok A)

Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalicko-mangánových batérií.

Na otvorenie priečadky na batérie **11** zatlačte na aretáciu **10** v smere šípky a viečko priečadky na batérie vyklopte smerom hore.

Založte pásek na vybratie batérie pod prvú vkladanú batériu. Priložené batérie vkladajte podľa poradia na obrázku a dávajte pritom pozor na správne položanie batérií.

Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne. Pri jednej výmene používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré majú rovnakú kapacitu.

- ▶ **Ked' merací prístroj nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.** Počas dlhšieho skladovania meracieho prístroja môžu batérie skorodovať a samočinne sa vybit'.

Používanie

Uvedenie do prevádzky

- ▶ **Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiareniom.**
- ▶ **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani kolísaniu teplôt.** Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu pro-stredia, v ktorom ho budete používať.
- ▶ **Vyhýbajte sa prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja.** Poškodenie meracieho prístroja môže negatívne ovplyvniť presnosť merania prístroja. Po prudkom náraze alebo po páde porovnajte kvôli prekontrolovaniu laserovú líniu s nejakou znáomou zvislou resp. vodorovnou referenčnou líniou.

Zapínanie/vypínanie

Ak chcete merací prístroj **zapnúť** stlačte vypínač **15**. Ihned po zapnutí vysiela merací prístroj laserový lúč z výstupného otvoru **9**.

- ▶ **Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z väčzej vzdialosti.**

Ak chcete merací prístroj **vypnúť** stlačte znova vypínač **15**.

- ▶ **Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použíti merací prístroj vždy vypnite.** Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.

Meracie funkcie

Upozornenie: Uvedená presnosť nivelačie platí pre nastavovanie laserového lúča so zreteľom na libely **6** a **7**.

Umiestnenie meracieho prístroja (pozri obrázok B)

Na precízne nastavenie pomocou libiel má významný vplyv poloha meracieho prístroja.

Uvádzaná presnosť nivelačie sa dosiahne iba v tom prípade, keď je merací prístroj umiestnený v správnej polohe:

- Pri vodorovnom nastavovaní pomocou libely **7** musí hliníková prikladacia plocha **8** meracieho prístroja ukazovať smerom dole.
- Pri zvislom nastavovaní meracieho prístroja pomocou libely **6** musí výstupný otvor laserového lúča **9** ukazovať smerom hore.

Nastavovanie pomocou laserovej línie

Vodorovné nastavenie (pozri obrázky C–D): Priložte merací prístroj troma dosadacími bodmi **12** na stenu, alebo ho upevnite pomocou magnetov **14** k držiaku na stenu **1** resp. ho upevnite na nejakú inú magnetickú plochu. Hliníková prikladacia plocha **8** meracieho prístroja musí pritom ukazovať smerom dole. Nastavte merací prístroj pomocou libely **7** do vodorovnej polohy. Pozdĺž vodorovnej laserovej línie môžete napríklad vyrovnať rámy obrazov alebo obkladačky.



40 | Slovensky

Zvislé nastavenie (pozri obrázok D): Priložte merací prístroj troma dosadacími bodmi **12** na stenu, alebo ho upevnite pomocou magnetov **14** k držiaku na stenu **1** prípadne ho upevnite na nejakú inú magnetickú plochu. Výstupný otvor laserového lúča **9** musí pritom ukazovať smerom hore. Nastavte merací prístroj pomocou libely **6** do zvislej polohy. Pozdĺž zvislej laserovej línie môžete napríklad vyrovnávať závesné skrinky alebo skrine umiestnené na zemi.

Nastavovanie k vztažným bodom (pozri obrázok E): Priložte merací prístroj troma dosadacími bodmi **12** na stenu, alebo ho upevnite pomocou magnetov **14** k držiaku na stenu **1** resp. ho upevnite na nejakú inú magnetickú plochu. Otočte merací prístroj v ľubovoľnom uhle, aby ste nastavili laserový lúč k nejakým vztažným bodom. Takýmto spôsobom môžete napríklad zavesiť rám obrazu paralelne so schodiskom alebo so zošikmením strechy.

Kontrola vodorovnej plochy/zvislej plochy (pozri obrázok F)

Tento merací prístroj môžete používať ako vodováhu na kontrolu vodorovnej polohy alebo zvislej polohy, keď napríklad potrebujete rovno postaviť nejakú práčku alebo chladničku. Položte merací prístroj hliníkovou prikladacou plochou **8** na kontrolovanú plochu. Pri priložení na vodorovnú plochu musí hliníková prikladacia plocha **8** ukazovať smerom dole, pri priložení k zvislej ploche musí výstupný otvor laserového lúča **9** ukazovať smerom hore.

Pokyny na používanie

- ▶ **Lepiacé pásky 4 uschovajte mimo dosahu malých detí.** Deti by si mohli tieto pásky zameniť so žuvacou gumou.

Upevnenie na stenu

Na upevnenie držiaka na stenu na rôzne druhy povrchov máte k dispozícii štyri odlišné druhy upevnenia:

- **Upevnenie pomocou lepiaciach pások**

(pozri obrázok G): Pomocou opäťovne použiteľných lepiaciach pások **4** sa dá držiak na stenu upevníť na chúlostivých podkladoch bez toho, aby sa tieto pritom poškodili. Upevňovacia plocha musí byť pravdaže rovná, pevná, suchá, čistá, bez tukov a musí mať teplotu minimálne 15 °C. Stiahnite z lepiacej pásky ochrannú fóliu (①) a prečnievajúci koniec lepiacej pásky priložte na zadnú stranu držiaka na stenu (②). Stiahnite z lepiacej pásky druhú ochrannú fóliu (③) a minimálne 5 sekúnd dostatočnou silou pritláčajte držiak na stenu s lepiacou páskou o príslušný podklad (④). Ak chcete potom držiak na stenu demontovať, pomaly vytáhuje lepiaci pásku za prečnievajúci koniec a podľa možnosti rovnobežne s podkladovou plochou (⑤).

- **Upevnenie pomocou pripináčikov**

(pozri obrázok H): Pomocou pripináčikov **2**, ktoré sú súčasťou základnej výbavy meracieho prístroja, môžete držiak na stenu upevňovať aj na stenách postavených technológiou stavby nasucho alebo na drevených stenach. Zastrčte pripináčiky podľa obrázka do otvorov držiaka na stenu.



42 | Slovensky

- **Upevnenie pomocou skrutky:** Položte držiak na stenu **1** výrezom na zadnej strane na nejakú skrutku, ktorá trochu vyčnieva zo steny.
- **Upevnenie pomocou lepiacej páske**
(pozri obrázok I): Držiak na stenu môžete pravdaže upevniť podľa obrázka aj pomocou bežnej lepiacej páske (nie je súčasťou základnej výbavy meracieho prístroja).

Pri všetkých štyroch druhoch upevnenia dávajte pozor na to, aby bol držiak na stenu **1** upevnený na podklade spoľahlivo. Zošmyknutie alebo posunutie držiaka na stenu môže mať za následok chybné výsledky merania. Položte merací prístroj magnetmi **14** na kovovú platničku **3** držiaka na stenu **1**.

Sponka na upnutie na remeň

Pomocou sponky na upnutie na remeň **5** si môžete merací prístroj zavesiť napríklad na opasok a mať ho neustále poruke na použitie.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

► Pred každým použitím merací prístroj skontrolujte.

V prípade viditeľného poškodenia, alebo ak sú uvolnené nejaké súčiastky vo vnútri meracieho prístroja, nie je zaručené jeho spoľahlivé fungovanie.

Merací prístroj udržiavajte vždy v čistote a v suchu, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Ak by merací prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonat' autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Bosch. Merací prístroj sami nikdy neotvárajte.

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Servisné stredisko a poradenská služba pre zákazníkov

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vás ho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozloženie obrázkov a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:
www.bosch-pt.com

Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva.

Slovakia

Tel.: +421 (02) 48 703 800
Fax: +421 (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

44 | Slovensky**Likvidácia**

Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriac životné prostredie.

Len pre krajiny EÚ:

Neodhadzujte meracie prístroje do komunálneho odpadu!

Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separované a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Akumulátory/batérie:

Neodhadzujte opotrebované akumulátory/batérie do komunálneho odpadu, do ohňa ani do vody. Opotrebované akumulátory/batérie treba dať do zberu, na recykláciu alebo na likvidáciu neohrozujúcu životné prostredie.

Len pre krajiny EÚ:

Podľa smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie dať na recykláciu.

Zmeny vyhradené.

Biztonsági előírások



A mérőműszerrel végzett munkák veszélymentes és biztonságos végrehajtásához minden előírást gondosan végig kell olvasni és be kell tartani. Sohaset tegye felismerhetetlennek a mérőműszeren elhelyezett figyelmeztető táblákat.
KÉRJÜK GONDOSAN ÖRIZZE MEG EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.

- ▶ Vigyázat – ha az itt leírtaktól eltérő kezelő vagy beállító berendezéseket használ, vagy más eljárásokat alkalmaz, ez veszélyes sugárterheléshez vezethet.
 - ▶ A mérőműszer egy német nyelvű figyelmeztető táblával kerül szállításra (a képes oldalon a mérőműszer rajzán a 13 számmal van jelölve).
- 

**IEC 60825-1:2007<2mW 635 nm
Lézersugárzás – Ne nézzen bele
közvetlenül a lézersugárba –
2. lézer osztály**
- ▶ Ragassza át a német nyelvű figyelmeztető táblát az első üzembe helyezés előtt a készülékkel szállított megfelelő nyelvű öntapadó címkkével.

46 | Magyar

- ▶ **Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzen bele a lézersugárba.** Ez a mérőműszer az IEC 60825-1 szabványban megadottaknak megfelelő 2. lézerosztályú lézersugárzást bocsát ki. Ezzel el lehet vakítani más személyeket.
- ▶ **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget védőszemüvegként.** A lézerpontkereső szemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de nem nyújt védelmet a lézersugárral szemben.
- ▶ **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget napszemüvegként vagy a közlekedésben egyszerű szemüvegként.** A lézerpontkereső szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzással szemben és csökkenti a színfelismerési képességet.
- ▶ **A mérőműszert csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos műszer maradjon.
- ▶ **Ne hagyja, hogy gyerekek a lézersugárral felszerelt mérőműszert felügyelet nélkül használják.** Ezzel akarathatlan elvakíthatnak más személyeket.
- ▶ **Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A mérőműszerben szikrák keletkezhetnek, amelyek a port vagy a gözöket meggyújthatják.



Ne vigye a mérőműszert pacemakerek közelébe. A 14 mágnesek egy mágneses mezőt hoznak létre, amely hatással lehet a pacemakerek működésére.

- ▶ **Tartsa távol a mérőműszert mágneses adathordozóktól és mágneses mezőkre érzékeny készülékektől.** A 14 mágnesek hatása visszafordíthatlan adatvesztéségekhez vezethet.

A működés leírása

Rendeltetésszerű használat

A mérőműszer pontosan vízszintes és függőleges vonalak meghatározására és kijelzésére szolgál. A mérőműszer ezen felül kivetített pontok, vízszintesen haladó magasságvonalak, illetve felületek ellenőrzésére is alkalmas.

A mérőműszer kizárolag zárt helyiségekben való használatra alkalmas.

48 | Magyar**Az ábrázolásra kerülő komponensek**

Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik.

- 1** Fali tartó
- 2** Csap
- 3** A fali tartó fémlapja
- 4** Ragasztószalag*
- 5** Övtartó csat
- 6** Függőleges beállító libella
- 7** Vízszintes beállító libella
- 8** Alumínium felfekvő felület
- 9** Lézersugárzás kilépési nyilás
- 10** Az elemtártó fiók fedelének reteszeltése
- 11** Az elemtártó fedele
- 12** Felfekvési pontok
- 13** Lézer figyelmeztető tábla
- 14** Mágnesek
- 15** Be-/kikapcsoló

*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz.
Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

Vonallézer	PLL 5
Cikkszám	3 603 K15 000
Munkaterület kb.*	5 m
Szintezési pontosság**	±1 mm/m
Üzemelő hőmérséklet	+5 °C...+40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C...+70 °C
A levegő megengedett legmagasabb nedvesség-tartalma, max.	90 %
Lézerosztály	2
Lézertípus	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Elemek	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	0,12 kg
Méretek	142 x 27 x 30 mm

* a 1 fali tartó alkalmazása esetén; hátrányos körülmények, pl. erős napsugárzás esetén a hatótávolság alacsonyabb

** a mérőműszer helyzetének helyes beállítása esetén (lásd „A mérőműszer helyzetének beállítása”, a 52. oldalon)

Kérem, ügyeljen a mérőműszer helyes cikkszámára a típustáblán, egyes mérőműszereknek több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.



Összeszerelés

Elemek behelyezése/kicserélése (lásd az „A” ábrát)

A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangánelemek használatát javasoljuk.

Az elemtártó **11** fedelének kinyitásához tolja el a **10** reteszeltést a nyíl által jelzett irányban és vegye le a fedelelt.

Tegye be az elemvisszatartó szalagot az első behelyezésre kerülő elem alá. Tegye be a készülékkel szállított elemeket az ábrán látható sorrendben és ügyeljen a helyes polaritásra.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egyazon gyártó cégtől származó és azanos kapacitású elemeket használjon.

- ▶ **Vegye ki az elemeket a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy magától kimerülhetnek.



Üzemeltetés

Üzembevétel

- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzáshatásától.**
- ▶ **Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékletek vagy hőmérsékletingadozások hatásának.** Például ne hagyja hosszabb ideig a mérőműszert egy autóban.



Nagyobb hőmérséklettingadozások esetén hagyja, hogy a mérőműszer előbb temperálódjon, mielőtt használatba venné.

- ▶ **Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne eshessen le és ne legyen kitéve erősebb lökéseknek vagy ütéseknek.** A mérőműszer megrongálódása befolyással lehet a mérési pontosságra. Egy heves lökés vagy esés után ellenőrzésként minden hasonlítsa össze a lézervonalat egy ismert függőleges, illetve vízszintes referencia vonallal.

Be- és kikapcsolás

A mérőműszer **bekapcsolásához** nyomja meg a **15** be-/kikapcsoló gombot. A mérőműszer a bekapcsolása után azonnal megkezdi a lézersugár kibocsátását a **9** kilépő nyílásból.

- ▶ **Sohase irányítsa a lézersugarat személyekre vagy állatokra, és sohase nézzen bele közvetlenül, – még nagyobb távolságból sem – a lézersugárba.**

A mérőműszer **kikapcsolásához** nyomja meg ismét a **15** be-/kikapcsoló gombot.

- ▶ **Sohase hagyja a bekapcsolt mérőműszer felügyelet nélkül és használat után minden kapcsolja ki a mérőműszerét.** A lézersugár más személyeket elváthat.

Mérési funkciók

Megjegyzés: A megadott szintezési pontosság a lézersugárnak a **6** és **7** libellával való beállítására vonatkozik.

A mérőműszer helyzetének beállítása (lásd a „B” ábrát)

A libellák segítségével történő precíz beállítás szempontjából a mérőműszer helyzetének nagy jelentősége van.

A megadott szintezési pontosságot csak akkor lehet elérni, ha a mérőműszer helyzete helyesen van beállítva:

- A **7** libella segítségével történő vízszintes helyzetbeállítás során a mérőműszer **8** alumínium felfekvési felületének lefelé kell mutatnia.
- A **6** libella segítségével történő függőleges helyzet beállítás során a lézer **9** kilépőnyílásának felfelé kell mutatnia.

A lézervonal segítségével végrehajtott beállítás

Vízszintes beállítás (lásd a „C” – „D” ábrát): Tegye fel a mérőműszeret a három **12** felfekvési ponttal a falra, vagy rögzítse azt a **14** mágnesekkel a **1** fali tartóra, illetve egy másik mágneses felületre. A mérőműszer **8** alumínium felfekvési felületének lefelé kell mutatnia. Állítsa be a mérőműszeret a **7** libella segítségével vízszintes helyzetbe. A vízszintes lézervonal segítségével például képereteket vagy csempeket lehet beállítani.

Függőleges beállítás (lásd a „D” ábrát): Tegye fel a mérőműszert a három **12** felfekvési ponttal a falra, vagy rögzítse azt a **14** mágnesekkel a **1** fali tartóra, illetve egy másik mágneses felületre. A **9** lézersugár kilépőnyílásnak felfelé kell mutatnia. Állítsa be a mérőműszert a **6** libella segítségével függőleges helyzetbe. A függőleges lészervonal segítségével például szekrények alsó vagy felső részét lehet beállítani.

Beállítás vonatkozási pontokra (lásd az „E” ábrát): Tegye fel a mérőműszert a három **12** felfekvési ponttal a falra, vagy rögzítse azt a **14** mágnesekkel a **1** fali tartóra, illetve egy másik mágneses felületre. Forgassa el a mérőműszert egy tetszőleges szögben, és állítsa így be a lézersugarat a megfelelő vonatkozási pontokra. Így például egy képeretet egy lépcsővel, vagy ferde tetővel párhuzamosan be lehet állítani.

Vízszintes/függőleges helyzet ellenőrzése libellák segítségével (lásd az „F” ábrát)

A mérőműszert egy vízmértékhez hasonlóan vízszintes vagy függőleges vonalak ellenőrzésére is lehet használni, például ha egy mosogépet vagy hűtőszekrényt egyenes helyzetben akar felállítani. Helyezze fel a mérőműszert a **8** alumínium felfekvési felülettel az ellenőrizni kívánt felületre. Vízszintes felületekre való felfektetés esetén a **8** alumínium felfekvési felületnek lefelé, a függőleges felületekre való felfektetés esetén a lézersugár **9** kilépőnyílásának felfelé kell mutatnia.



Munkavégzési tanácsok

- **Tartsa távol a 4 ragasztósávokat a kisgyerektől.**
Egy kisgyerek könnyen összetéveszti a ragasztósávot a rágógumival.

Fali rögzítés

A fali tartó különböző felületekre való rögzítésére négy rögzítési mód áll rendelkezésre:

- **Rögzítés ragasztósávval** (lásd a „G” ábrát): Az ismét lehúzható **4** ragasztósávval a fali tartót olyan érzékeny alapokra is fel lehet erősíteni, amelyek egyébként megsérülnének. Az alapnak egyenesnek, szilárdnak, száraznak, tisztnak, zsírmentesnek és legalább 15 °C hőmérsékletűnek kell lennie. Húzza le az egyik védőfóliát a ragasztósávról (①) és helyezze fel a ragasztósávot a kiálló végével a fali tartó hátoldalára (②). Húzza le a második védőfóliát a ragasztósávról (③) és nyomja rá erőteljesen a fali tartót a ragasztósávvval legalább 5 másodpercig az alapra (④). A fali tartó leszereléséhez húzza ki las- san, és lehetőleg az alappal párhuzamosan a végénél fogva a ragasztósávot (⑤).
- **Rögzítés csapokkal** (lásd a „H” ábrát): A készülékkel szállított **2** csapokkal a fali tartót száraz építési falakra vagy fafalakra lehet felerősíteni. Dugja át a csapokat az ábrán látható módon a fali tartó bemélyedésein.

- **Rögzítés egy csavarral:** Helyezze fel a **1** fali tartót a hárdfalra, amely kissé kiáll a falból.
 - **Rögzítés ragasztószalaggal** (lásd az „I” ábrát): A fali tartót az ábrán látható módon egy szokványosan kapható ragasztószalaggal (nem része a szállítmánynak) is fel lehet erősíteni a falra.

A négy rögzítési mód bármelyikének alkalmazásánál ügyeljen arra, hogy a **1** fali tartó biztosan legyen rögzítve a falra. A fali tartó elcsúszása hibás mérési eredményekhez vezethet.

Tegye fel a mérőműszert a **14** mágnesekkel a **1** fali tartó **3** fémlémezére.

Övtartó csat

A 5 övtartó csat segítségével az elektromos kéziszerszámot például felakaszthatja egy hevederre vagy övre és az ezután állandóan rendelkezésre áll.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

- **A mérőműszert minden egyes használat előtt ellenörrizze.** Ha a mérőműszeren kívülről látható rongálódásokat észlel, vagy a készülék belsejében lazán vagy egyáltalán nem rögzített alkatrészek vannak, a készülék biztonságos működése nem garantálható.

A mérőszerszámot mindenkor tisztán és szárazon, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

56 | Magyar

A szennyeződéseket egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

Ha a mérőműszer a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni. Ne nyissa fel saját maga a mérőműszert.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg a mérőműszer típustábláján található 10-jegyű rendelési számot.

Vevőszolgálat és tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karban-tartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A tartalékkalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információ a következő címen találhatók:

www.bosch-pt.com

A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha a termékek és tartozékok vásárlásával, alkalmazásával és beállításával kapcsolatos kérdései vannak.

Magyar

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltávolítás

A mérőműszereket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Csak az EU-tagországok számára:



Ne dobja ki a mérőműszereket a háztartási szemetbe!
A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EK sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

Akkumulátorok/elemek:

Sohase dobja ki az akkumulátorokat/elemekeket a háztartási szemetbe, tűzbe, vagy vízbe. Az akkumulátorokat/elemekeket, ha lehet, ki kell sütni, össze kell gyűjteni, újra fel kell használni, vagy a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell azokat a hulladékba eltávolítani.

Csak az EU-tagországok számára:

A 2006/66/EK irányelv értelmében a meghibásodott vagy elhasznált akkumulátorokat/elemekeket újrafelhasználásra kell leadni.

A változtatások joga fenntartva.

Указания по безопасности



Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдаться все инструкции. Никогда не доводите предупредительные таблички на измерительном инструменте до состояния неузнаваемости. ХОРОШО СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

- ▶ Внимание – использование других не упомянутых здесь элементов управления и регулирования или других методов эксплуатации может подвергнуть Вас опасному для здоровья излучению.
- ▶ Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой на немецком языке (на изображении инструмента на странице с иллюстрациями обозначена номером 13).



- ▶ Перед первым применением инструмента наклейте на немецкий текст предупредительной таблички предоставленную наклейку с текстом на языке Вашей страны.

- ▶ **Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч.** Настоящий измерительный инструмент создает лазерное излучение класса 2 согласно IEC 60825-1. Этим излучением Вы можете непреднамеренно ослепить людей.
- ▶ **Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков.** Лазерные очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не защищают от лазерного излучения.
- ▶ **Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в уличном движении.** Лазерные очки не дают полной защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие красок.
- ▶ **Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запасные части.** Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- ▶ **Не разрешайте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без надзора.** Они могут неумышленно ослепить людей.
- ▶ **Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли.** В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.

60 | Русский**Не располагайте измерительный инструмент вблизи кардиостимулятора.**

Магниты **14** создают поле, которое может отрицательно повлиять на функцию кардиостимулятора.

- ▶ **Держите настоящий измерительный инструмент вдали от магнитных носителей данных и чувствительных к магнитным полям приборов.** Воздействие магнитов **14** может привести к необратимой потере данных.

Описание функции

Применение по назначению

Настоящий измерительный инструмент предназначен для построения и показания точных горизонтальных и вертикальных линий. Кроме того, он пригоден для контроля отвесных линий и горизонтальных прохождений высот или плоскостей. Измерительный инструмент пригоден исключительно для эксплуатации в закрытых помещениях.

Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- 1 Настенное крепление
- 2 Стержень
- 3 Металлическая плита настенного крепления
- 4 Клейкая полоска*
- 5 Пружинный зажим для пояса
- 6 Ватерпас для выверки по вертикали
- 7 Ватерпас для выверки по горизонтали
- 8 Алюминиевая поверхность прилегания
- 9 Отверстие для выхода лазерного луча
- 10 Фиксатор крышки батарейного отсека
- 11 Крышка батарейного отсека
- 12 Точки прилегания
- 13 Предупредительная табличка лазерного излучения
- 14 Магниты
- 15 Выключатель

*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.



Технические данные

Линейный лазер	PLL 5
Товарный №	3 603 K15 000
Рабочий диапазон прибл. до*	5 м
Точность нивелирования**	±1 мм/м
Рабочая температура	+5 °C...+40 °C
Температура хранения	-20 °C...+70 °C
Относительная влажность воздуха не более	90 %
Класс лазера	2
Тип лазера	635 нм, < 2 мВт
C ₆	9,33
Батарейки	2 x 1,5 В LR03 (AAA)
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	0,12 кг
Размеры	142 x 27 x 30 мм

* при использовании настенного крепления 1; при неблагоприятных условиях, как то, сильное солнечное излучение маленький радиус действия

** при правильном расположении измерительного инструмента (см. «Позиционирование измерительного инструмента», стр. 65)

Учитывайте товарный номер на заводской табличке Вашего измерительного инструмента, торговые названия отдельных инструментов могут различаться.



Сборка

Установка/замена батареек (см. рис. А)

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека **11**, нажмите на фиксатор **10** в направлении стрелки и снимите крышку.

Ленту для извлечения батарей поместите под первую вставляемую батарею. Установите входящие в комплект поставки батарейки в указанной на рисунке последовательности и при этом соблюдайте правильную полярность.

Всегда заменяйте все батарейки одновременно. Применяйте только батарейки одного изготовителя и с одинаковой емкостью.

- ▶ **Если Вы не пользуетесь продолжительное время измерительным инструментом, то батарейки должны быть вынуты из инструмента.** При продолжительном хранении батарейки могут окислиться и разрядиться.

64 | Русский

Работа с инструментом

Эксплуатация

- ▶ Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.
- ▶ Защищайте измерительный инструмент от экстремальных температур или колебаний температуры. Не оставляйте измерительный инструмент, например, продолжительное время в автомобиле. При больших колебаниях температуры перед включением следует выдержать инструмент до выравнивания температуры.
- ▶ Защищайте измерительный инструмент от сильных ударов и падений. Повреждения инструмента могут отрицательно повлиять на точность измерения. После сильного удара или падения инструмента сравните лазерные линии для контроля с известными вертикальными или горизонтальными опорными линиями.

Включение/выключение

Для **включения** измерительного инструмента нажмите кнопку выключателя **15**. Измерительный инструмент излучает лазерный луч из отверстия выхода сразу после включения **9**.

- ▶ Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.

Для **выключения** измерительного инструмента снова нажмите кнопку выключателя **15**.

- ▶ Не оставляйте без присмотра включенный измерительный инструмент и выключайте его после использования. Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.

Режимы измерений

Указание: Приведенная точность нивелирования указана для выверки лазерного луча с помощью ватерпаса **6** и **7**.

Позиционирование измерительного инструмента (см. рис. В)

Положение измерительного инструмента важно для точной выверки с помощью пузырьковых уровней.

Приведенная точность нивелирования достигается только при правильном расположении инструмента.

- При горизонтальной выверке с помощью уровня **7** алюминиевая поверхность прилегания **8** инструмента должна быть обращена вниз.
- При вертикальной выверке с помощью уровня **6** отверстие выхода лазерного луча **9** должно быть обращено наверх.

66 | Русский**Выверка с помощью лазерной линии**

Выверка по горизонтали (см. рис. С – D): Приложите измерительный инструмент тремя опорными точками **12** к стене или закрепите его магнитами **14** на настенном креплении **1** или на другой магнитной поверхности. Алюминиевая поверхность прилегания **8** измерительного инструмента должна быть обращена вниз. Выверите инструмент с помощью уровня **7** по горизонтали. Вдоль горизонтальной лазерной линии Вы можете выверить, например, рамы картин или настенные плитки.

Выверка по вертикали (см. рис. D): Приложите измерительный инструмент тремя опорными точками **12** к стене или закрепите его магнитами **14** на настенном креплении **1** или на другой магнитной поверхности. Отверстие выхода лазерного луча **9** должно быть обращено наверх. Выверите инструмент с помощью уровня **6** по вертикали. Вдоль вертикальной лазерной линии Вы можете выверить, например, верхние и нижние шкафы.

Выверка по опорным точкам (см. рис. Е): Приложите измерительный инструмент тремя опорными точками **12** к стене или закрепите его магнитами **14** на настенном креплении **1** или на другой магнитной поверхности. Поверните измерительный инструмент на любой угол, чтобы выверить лазерный луч по опорным точкам. Таким образом Вы можете, например, повесить картины рамы параллельно к лестнице или наклону потолка.

Контроль горизонтали/вертикали с помощью уровня (см. рис. F)

Вы можете использовать измерительный инструмент в качестве уровня для контроля горизонтали или вертикали, например для правильной установки стиральной машины или холодильника. Поставьте инструмент алюминиевой поверхностью прилегания **8** на проверяемую поверхность. При постановке на горизонтальную поверхность алюминиевая поверхность прилегания **8** должна быть обращена вниз, при постановке к вертикальной поверхности отверстие выхода лазерного луча **9** должно быть обращено наверх.

Указания по применению

- ▶ **Храните клейкие полоски 4 недосягаемо для маленьких детей.** Дети могут принять эти полоски за жвачную резинку.

Настенное крепление

Для закрепления настенного крепления на разных поверхностях в распоряжении имеется 4 вида крепления.

- **Крепление с помощью клейких полосок** (см. рис. G): С помощью клейких полосок многократного применения **4** настенное крепление может быть закреплено на чувствительных поверхностях без повреждения последних. Поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, обезжиренными и с температурой не ниже 15 °C. Оторвите защитную фольгу от клейкой

68 | Русский

полоски (①) и наложите полоску на заднюю сторону настенного крепления с выступающими концами за пределами крепления (②). Оторвите вторую защитную фольгу от клейкой полоски (③) и прижмите настенное крепление клейкими полосками не менее как на 5 секунд к поверхности закрепления (④). Для снятия настенного крепления вытяните клейкую полоску за выступающий конец медленно и, по возможности, параллельно к поверхности (⑤).

- **Крепление с помощью штырей** (см. рис. H): С помощью прилагаемых штырей **2** Вы можете закрепить настенное крепление на гипсокартонных или деревянных стенах. Вставьте штыри согласно рисунку в отверстия настенного крепления.
- **Крепление с помощью шурупа:** Установите настенное крепления **1** вырезом на обратной стороне на шуруп, который слегка выступает из стены.
- **Крепление с помощью клейкой ленты** (см. рис. I): Вы можете закрепить настенное крепление нормальной клейкой лентой (не входит в комплект поставки) согласно рисунку.

Закрепление настенного крепления **1** любым из четырех видов на основании должно быть выполнено надежно. Смещение настенного крепления может привести к погрешностям измерения.

Приставьте измерительный инструмент магнитами **14** к металлической плите **3** настенного крепления **1**.

Пружинный зажим для пояса

С помощью зажима для пояса **5** Вы можете повесить измерительный инструмент, например, на пояс и он будет в любое время под рукой.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- ▶ Каждый раз перед применением проверяйте измерительный инструмент. При видимых повреждениях или расшатавшихся деталях внутри измерительного инструмента надежная работа больше не гарантируется.

Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать измерительный инструмент в чистоте и сухим.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте никаких очищающих средств или растворителей.

Если несмотря на тщательную процедуру изготовления и испытания измерительный инструмент все-таки выйдет из строя, ремонт должна производить авторизированная сервисная мастерская для электроинструментов Bosch. Не вскрывайте самостоятельно измерительный инструмент.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке измерительного инструмента.

Сервисное обслуживание и консультация покупателей

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив консультантов Bosch охотно поможет Вам в вопросах покупки, применения и настройки продуктов и принадлежностей.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

ООО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию

электроинструмента

ул. Академика Королева, стр. 13/5

129515, Москва

Россия

Тел.: +7 (800) 100 800 7

E-Mail: pt-service@ru.bosch.com



Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете получить на официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию
электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service@by.bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию
электроинструмента
ул. Сейфуллина 51
050037 г. Алматы
Казахстан
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 251 13 36
E-Mail: pt-service@kz.bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.kz



Утилизация

Отслужившие свой срок измерительные инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Только для стран-членов ЕС:



Не выбрасывайте измерительные инструменты в бытовой мусор! Согласно Европейской Директиве 2002/96/EC о старых электрических и электронных инструментах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов.

Аккумуляторы, батареи:

Не выбрасывайте аккумуляторные элементы/батареи в бытовой мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторные элементы/батареи следует собирать – по возможности, в разряженном состоянии – для вторичной переработки или экологически чистой утилизации.

Только для стран-членов ЕС:

Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизованы согласно Директиве 2006/66/EC.


Возможны изменения.

Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі вказівки і дотримуйтесь їх, щоб працювати з вимірювальним пристроям безпечно та надійно. Ніколи не доводьте попереджувальні таблички на вимірювальному інструменті до невіділеності. ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ.

- ▶ Обережно – використання засобів обслуговування і настроювання, що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання дозволених засобів у недозволений спосіб, може призводити до небезпечених вибухів випромінювання.
- ▶ Вимірювальний пристрій постачається з попереджувальною табличкою на німецькій мові (на зображені вимірювального пристроя на сторінці з малюнком вона позначена номером 13).

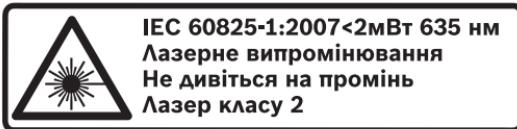

- ▶ Перед першим запуском в експлуатацію заклейте німецький текст попереджувальної таблички наклейкою на мові Вашої країни, що входить у комплект постачання.

74 | Українська

- ▶ **Не направляйте промінь лазера на людей або тварин, і самі не дивіться на промінь лазера.** Цей вимірювальний прилад створює лазерне випромінювання класу 2 відповідно до норми IEC 60825-1. Цим випромінюванням можна ненавмисне засліпити інших людей.
- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в якості захисних окулярів.** Окуляри для роботи з лазером призначені для кращого розпізнавання лазерного променя, але вони не захищають від лазерного проміння.
- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від сонця і за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю від УФ-проміння і погіршують розпізнавання кольорів.
- ▶ **Віддавайте свій вимірювальний прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- ▶ **Не дозволяйте дітям користуватися без нагляду лазерним вимірювальним приладом.** Вони можуть ненавмисне засліпити інших людей.
- ▶ **Не працюйте з вимірювальним приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.



**Не встановлюйте вимірювальний
прилад поблизу кардіостимулаторів.**
Магніти **14** створюють поле, яке може
негативно впливати на функціональну
здатність кардіостимулатора.

- ▶ **Тримайте вимірювальний прилад на відстані від
магнітних носіїв даних і чутливих до магнітних
полів приладів.** Магніти **14** своєю дією можуть
призводити до необоротної втрати даних.

Описання принципу роботи

Призначення

Вимірювальний прилад призначений для визначення і відображення точно горизонтальних і вертикальних ліній. Крім того, він придатний для перевірки висків, горизонтальних ліній висоти і горизонтальної площини.

Вимірювальний прилад придатний для експлуатації виключно в приміщенні.

76 | Українська**Зображені компоненти**

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального приладу на сторінці з малюнком.

- 1** Кріплення для настінного монтажу
- 2** Кнопка
- 3** Металева пластина кріплення для настінного монтажу
- 4** Двостороння клейка стрічка*
- 5** Кріплення для пояса
- 6** Ватерпас для вертикального вирівнювання
- 7** Ватерпас для горизонтального вирівнювання
- 8** Алюмінієва опорна поверхня
- 9** Вихідний отвір для лазерного променя
- 10** Фіксатор секції для батарейок
- 11** Кришка секції для батарейок
- 12** Опорні точки
- 13** Попереджуальна табличка для роботи з лазером
- 14** Магніти
- 15** Вимикач

*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.



Технічні дані

Лінійний лазер	PLL 5
Товарний номер	3 603 K10 000
Робочий діапазон прибл. до*	5 м
Точність нівелювання**	±1 мм/м
Робоча температура	+5 °C...+40 °C
Температура зберігання	-20 °C...+70 °C
Відносна вологість повітря макс.	90 %
Клас лазера	2
Тип лазера	635 нм, < 2 мВт
C ₆	9,33
Батарейки	2 x 1,5 В LR03 (AAA)
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	0,12 кг
Розмір	142 x 27 x 30 мм

* при використанні кріплення для настінного монтажу 1; за несприятливих умов, напр., при сильному сонячному світлі, радіус дії зменшується

** при правильному положенні вимірювального приладу (див. «Розташування вимірювального приладу», стор. 80)

Будь ласка, зважайте на товарний номер, що зазначений на заводській таблиці Вашого вимірювального приладу, адже торговельні назви окремих приладів можуть розрізнятися.



Монтаж

Вставлення/заміна батарейок (див. мал. А)

Для вимірювального приладу рекомендується використовувати виключно лужно-марганцеві батареї.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок **11**, натисніть на фіксатор **10** в напрямку стрілки і підніміть кришку секції для батарейок угору.

Покладіть стрічку для витягування батарейок під першу батарейку, яку Ви вставляєте. Вставте додані батарейки у тій послідовності, що зазначена на зображені, і слідкуйте при цьому за правильною полярністю.

Завжди міняйте одночасно всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і однакової ємності.

- ▶ **Виймайте батарейки, якщо Ви тривалий час не будете користуватися вимірювальним пристроям.** При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати і саморозряджатися.

Експлуатація

Початок роботи

- ▶ **Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних променів.**
- ▶ **Не допускайте дії на вимірювальний прилад екстремальних температур та температурних перепадів.** Зокрема, не залишайте його на тривалий час в машині. Якщо вимірювальний прилад зазнав впливу перепаду температур, перш ніж вмикати його, дайте йому стабілізувати свою температуру.
- ▶ **Уникайте сильних поштовхів та падіння вимірювального приладу.** В результаті пошкодження вимірювального приладу може погрішитися його точність. Після сильного поштовху або падіння перевірте лазерну лінію за допомогою вже існуючої горизонтальної або вертикальної базової лінії.

Вмикання/вимикання

Щоб **увімкнути** вимірювальний прилад, натисніть на вимикач **15**. Відразу після вмикання вимірювальний прилад випромінює лазерний промінь з вихідного отвору **9**.

- ▶ **Не спрямовуйте лазерний промінь на людей і тварин і не дивіться у лазерний промінь, включаючи і з великої відстані.**

Щоб **вимкнути** вимірювальний прилад, ще раз натисніть на вимикач **15**.

- ▶ **Не залишайте увімкнутий вимірювальний прилад без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний прилад.** Інші особи можуть бути засліплени лазерним променем.

80 | Українська

Вимірювальні функції

Вказівка: Зазначена точність нівелювання вказана для вирівнювання лазерного променя за ватерпасами 6 і 7.

Розташування вимірювального приладу (див. мал. В)

Для точного вирівнювання за допомогою ватерпасів має значення положення вимірювального приладу.

Зазначена точність нівелювання досягається лише у тому випадку, якщо вимірювальний прилад правильно розташований:

- При горизонтальному вирівнюванні за допомогою ватерпаса 7 алюмінієва опорна поверхня 8 вимірювального приладу повинна дивитися донизу.
- При вертикальному вирівнюванні за допомогою ватерпаса 6 вихідний отвір лазерного променя 9 повинен дивитися угору.

Вирівнювання за лазерною лінією

Горизонтальне вирівнювання (див. мал. С-D):

Приставте вимірювальний прилад трьома опорними точками 12 до стіни або прикріпіть його магнітами 14 до кріплення для настінного монтажу 1 або іншої магнітної поверхні. Алюмінієва опорна поверхня 8 вимірювального приладу повинна дивитися донизу. За допомогою ватерпаса 7 вирівняйте вимірювальний прилад горизонтально. Уздовж горизонтальної лазерної лінії можна вирівняти, напр., раму з картиною або кафель.

Вертикальне вирівнювання (див. мал. D): Приставте вимірювальний прилад трьома опорними точками **12** до стіни або прикріпіть його магнітами **14** до кріплення для настінного монтажу **1** або іншої магнітної поверхні. Вихідний отвір для лазерного променя **9** повинен дивитися угору. За допомогою ватерпаса **6** вирівняйте вимірювальний прилад вертикально. Уздовж вертикальної лазерної лінії можна вирівняти, напр., верхні та нижні шафи.

Вирівнювання за реперними точками (див. мал. Е): Приставте вимірювальний прилад трьома опорними точками **12** до стіни або прикріпіть його магнітами **14** до кріплення для настінного монтажу **1** або іншої магнітної поверхні. Поверніть вимірювальний прилад під будь-яким необхідним кутом, щоб вирівняти лазерний промінь за реперними точками. Таким чином, Ви можете, напр., повісити рами з картиною паралельно до сходів або схилу даху.

Перевірка горизонтальної/вертикальної площини за допомогою ватерпасів (див. мал. F)

Ви можете використовувати вимірювальний прилад як ватерпас для перевірки горизонтальної або вертикальної площини, напр., для того, щоб поставити рівно пральну машину або холодильник. Приставте вимірювальний прилад алюмінієвою опорною поверхнею **8** до поверхні, яку Вам потрібно перевірити. При прикладанні до горизонтальних поверхонь алюмінієва опорна поверхня **8** повинна дивитися донизу, при прикладанні до вертикальних поверхонь вихідний отвір для лазерного променя **9** повинен дивитися угору.

82 | Українська

Вказівки щодо роботи

- ▶ **Не підпускайте малих дітей до двосторонньої клейкої стрічки 4.** Діти можуть переплутати її з жувальною гумкою.

Монтаж на стіні

Кріплення для настінного монтажу можна закріплювати на різних поверхнях у чотири способи:

- **Закріплення за допомогою двосторонньої клейкої стрічки** (див. мал. G): За допомогою клейкої стрічки 4, яку можна після приkleювання знову зняти з поверхні, кріплення для настінного монтажу можна закріплювати на чутливих основах, не пошкоджуючи їх. Основа повинна бути рівною, твердою, сухою, чистою, нежирною і мати температуру мінімум 15 °C. Зніміть одну з захисних смужок з клейкої стрічки (①) і прикладіть клейку стрічку виступаючим кінцем до тильного боку кріплення для настінного монтажу (②). Зніміть другу захисну смужку з клейкої стрічки (③) і мінімум 5 секунд з силою притискайте кріплення для настінного монтажу клейкою стрічкою до основи (④). Щоб зняти кріплення для настінного монтажу, повільно і за можливістю паралельно до основи витягніть клейку стрічку за виступаючий кінець (⑤).
- **Закріплення за допомогою кнопок** (див. мал. H): За допомогою доданих кнопок 2 можна закріпiti кріплення для настінного монтажу на стінах сухої кладки або дерев'яних стінах. Встроміть кнопки, як це зображенено на малюнку, у отвори в кріпленні для настінного монтажу.

- **Закріплення за допомогою гвинта:** Отвором з тильного боку надіньте кріплення для настінного монтажу **1** на гвинт, що злегка виглядає зі стіни.
- **Закріплення за допомогою клейкої стрічки** (див. мал. I): Ви можете закріпити кріплення для настінного монтажу, як це зображенено на малюнку, також і за допомогою звичайної клейкої стрічки (не входить в обсяг поставки).

При всіх чотирьох видах кріплення слідкуйте за тим, щоб кріплення для настінного монтажу **1** було надійно закріплено на основі. Зсунення кріплення для настінного монтажу може привести до неправильних результатів вимірювання.

Приставте вимірювальний прилад магнітами **14** до металевої пластини **3** кріплення для настінного монтажу **1**.

Кріплення для пояса

Завдяки кріпленню **5** вимірювальний прилад можна зачепити, напр., за пояс, і він завжди буде у Вас під рукою.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- ▶ **Перевіряйте вимірювальний прилад перед кожним використанням.** Якщо на ньому видні пошкодження або усередині розхitaliся деталi, надiйна робота вимiрювального приладу не гарантована.

Для якiсної i безпечної роботи тримайте вимiрювальний прилад чистим i сухим.

Витираjте забруднення вологою м'якою ганчiркою. Не користуйтесь мийними засобами i розчинниками.

Якщо нeзважаючи на ретельну процедуру виготовлення i випробування вимiрювальний прилад все-таки вийде з ладу, ремонт має виконувати лише майстерня, авторизована для електроiнструментiв Bosch. Нe вiдкривайте самостiйно вимiрювальний iнструмент.

При будь-яких запитаннях i замовленнi запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходитьcя на заводськiй табличцi вимiрювального приладу.

Сервісна майстерня і обслуговування клієнтів

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

www.bosch-pt.com

Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам при запитаннях стосовно купівлі, застосування і налагодження продуктів і приладдя до них.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: +38 (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com

Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

86 | Українська**Утилізація**

Вимірювальні прилади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Лише для країн ЄС:

Не викидайте вимірювальні прилади в побутове сміття!

Відповідно до європейської директиви 2002/96/ЕС про відпрацьовані електро- і електронні прилади і їх перетворення в національному законодавстві вимірювальні прилади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Акумулятори/батарейки:

Не викидайте акумулятори/батарейки в побутове сміття, не кидайте їх у вогонь або воду. Акумулятори/батарейки повинні здаватися – за можливістю в розрядженному стані – на повторну переробку або видалятися іншим екологічно чистим способом.

Лише для країн ЄС:

Відповідно до директиви 2006/66/ЕС пошкоджені або відпрацьовані акумулятори/батарейки повинні здаватися на повторну переробку.

Можливі зміни.

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii



Pentru a putea lucra nepericulos și sigur cu aparatul de măsură, trebuie să citiți și să respectați toate instrucțiunile. Nu distrugăți niciodată plăcuțele de avertizare ale aparatului de măsură, făcându-le de nerecunoscut. **PĂSTRAȚI ÎN CONDIȚII BUNE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI.**

- ▶ Atenție – în cazul în care se folosesc alte dispozitive de comandă sau de ajustare decât cele indicate în prezență sau dacă se execută alte proceduri, acest lucru poate duce la o expunere periculoasă la radiații.
- ▶ Aparatul de măsură se livrează cu o etichetă de avertizare în limba germană (în schița aparatului de măsură de la pagina grafică marcată cu numărul 13).



- ▶ Înainte de prima punere în funcțiune lipiți deasupra textului german eticheta în limba țării dumneavoastră, din setul de livrare.
- ▶ Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți nici dumneavoastră spre aceasta. Aparatul de măsură generează raze laser din clasa laser 2 conform IEC 60825-1. Acestea pot provoca orbirea persoanelor.

88 | Română

- ▶ **Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de protecție.** Ochelarii pentru laser servesc la mai bună recunoaștere a razei laser, dar nu vă protejează totuși împotriva radiației laser.
- ▶ **Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de soare sau în traficul rutier.** Ochelarii pentru laser nu vă oferă protecție totală împotriva razelor ultraviolete și vă diminuează gradul de percepție a culorilor.
- ▶ **Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.**
Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ **Nu permiteți copiilor să folosească nesupravegheati aparatul de măsură cu laser.** Ei pot provoca în mod accidental orbirea persoanelor.
- ▶ **Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** În aparatul de măsură se pot produce scânteie care să aprindă praful sau vaporii.

**Nu aduceți aparatul de măsură în apropierea stimulatoarelor cardiaice.**

Câmpul generat de magnetii **14** poate afecta funcționarea stimulatoarelor cardiaice.

- ▶ **Tineți aparatul de măsură departe de suporturi magnetice de date și de aparete sensibile din punct de vedere magnetic.** Atracția exercitată de magnetii **14** poate provoca pierderea ireversibilă a datelor.

Descrierea funcționării

Utilizare conform destinației

Aparatul de măsură este destinat determinării și indicării liniilor perfect orizontale și verticale. El este deasemeni adecvat și pentru verificarea liniilor verticale și a liniilor la nivel orizontale respectiv a suprafețelor.

Aparatul de măsură este destinat exclusiv utilizării în spații închise.

Elemente componente

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița de la pagina grafică.

- 1** Suport de perete
- 2** Piuneză
- 3** Placă metalică suport de perete
- 4** Bandă adezivă*
- 5** Clemă de prindere la centură
- 6** Nivelă pentru aliniere verticală
- 7** Nivelă pentru aliniere orizontală
- 8** Suprafață de sprijin din aluminiu
- 9** Orificiu de ieșire radiație laser
- 10** Dispozitiv de blocare compartiment baterie
- 11** Capac compartiment baterie
- 12** Puncte de sprijin
- 13** Plăcuță de avertizare laser
- 14** Magnetăi
- 15** Întrerupător pornit/oprit

*Accesoriiile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesorii complete în programul nostru de accesori.

90 | Română**Date tehnice**

Nivelă laser cu linii		PLL 5
Număr de identificare		3 603 K15 000
Domeniu de lucru până la aproximativ*		5 m
Precizie de nivelare**		±1 mm/m
Temperatură de lucru		+5 °C...+40 °C
Temperatură de depozitare		-20 °C...+70 °C
Umiditate relativă maximă a aerului		90 %
Clasa laser		2
Tip laser		635 nm, <2 mW
C ₆		9,33
Baterii		2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003		0,12 kg
Dimensiuni		142 x 27 x 30 mm

* în cazul utilizării suportului de perete 1; în caz de condiții nefavorabile, ca de exemplu radiații solare prea puternice, raza de acțiune este mai mică

** cu condiția poziționării corecte a aparatului de măsură (vezi „Poziționarea aparatului de măsură“, pagina 93)

Vă rugăm să luați în considerare numărul de identificare de pe plăcuța indicatoare a tipului aparatului dumneavoastră de măsură, denumirile comerciale ale diferitelor aparate de măsură pot varia.

Montare

Montarea/schimbarea bateriilor (vezi figura A)

Pentru buna funcționare a aparatului de măsură se recomandă folosirea bateriilor alcaline cu mangan.

Pentru deschiderea capacului compartimentului pentru baterii **11** împingeți dispozitivul de blocare **10** în direcția săgeții și extrageți capacul compartimentului pentru baterii.

Treceți banda de fixare a bateriilor pe sub prima baterie ce urmează a fi introdusă. Introduceți baterile din setul de livrare în ordinea ilustrată în figură respectând polaritatea corectă a acestora.

Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp. Folosiți numai baterii de aceeași fabricație și capacitate.

- ▶ **Extrageți baterile din aparatul de măsură în cazul în care nu-l veți folosi un timp mai îndelungat.** În caz de depozitare mai îndelungată bateriile se pot coroda și autodescărca.

Funcționare

Punere în funcțiune

- ▶ Feriți aparatul de măsură de umezeală și de expunere directă la radiații solare.
- ▶ Nu expuneți aparatul de măsură la temperaturi extreme sau la variații mari de temperatură. De exemplu, nu-l lăsați un timp mai îndelungat în mașină. În caz de variații mai mari de temperatură, înainte de a-l pune în funcțiune, lăsați-l mai întâi să revină la temperatura normală.
- ▶ Evitați șocurile puternice sau căderea aparatului de măsură. Deteriorarea aparatului de măsură poate afecta precizia de măsurare a acestuia. Dupa un șoc puternic sau după o cădere, comparați linia laser cu o linie de referință orizontală sau verticală cunoscută.

Conecțare/deconectare

Pentru **conectarea** aparatului de măsură apăsați întrerupătorul pornit/oprit **15**. Imediat după conectare, aparatul de măsură emite o rază laser prin orificiul de ieșire **9**.

- ▶ Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți direct în raza laser, nici chiar de la distanță mai mare.

Pentru **deconectarea** aparatului de măsură apăsați din nou întrerupătorul pornit/oprit **15**.

- ▶ Nu lăsați nesupraveghiat aparatul de măsură pornit și deconectați-l după utilizare. Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.

Funcții de măsurare

Indicație: Precizia de nivelare specificată este valabilă în cazul alinierii razei laser cu nivelele cu bulă de aer **6** și **7**.

Pozitionarea aparatului de măsură (vezi figura B)

Poziția aparatului de măsură este importantă în scopul alinierii precise cu ajutorul nivelelor cu bulă de aer.

Precizia de nivelare specificată va putea fi atinsă numai dacă aparatul de măsură va fi poziționat corect:

- În cazul alinierii orizontale cu ajutorul nivelei cu bulă de aer **7**, suprafața de sprijin din aluminiu **8** a aparatului de măsură trebuie să fie îndreptată în jos.
- În cazul alinierii verticale cu ajutorul nivelei cu bulă de aer **6**, orificiul de ieșire a radiației laser **9** trebuie să fie îndreptat în sus.

Alinierea cu ajutorul liniei laser

Alinierea orizontală (vezi figurile C–D): Puneți aparatul de măsură cu cele trei puncte de sprijin **12** pe perete sau fixați-l cu magnetii **14** pe suportul de perete **1** respectiv pe o altă suprafață cu magnet. Suprafața de sprijin din aluminiu **8** a aparatului de măsură trebuie să fie îndreptată în jos. Aliniați orizontal aparatul de măsură cu ajutorul nivelei cu bulă de aer **7**. Puteți alinia de-a lungul liniei laser orizontale, de exemplu, rame de tablouri sau plăci de faianță.

94 | Română

Alinierea verticală (vezi figura D): Puneți aparatul de măsură cu cele trei puncte de sprijin **12** pe perete sau fixați-l cu magnetii **14** pe suportul de perete **1** respectiv pe o altă suprafață cu magnet. Orificiul de ieșire a radiației laser **9** trebuie să fie îndreptat în sus. Aliniați vertical aparatul de măsură cu ajutorul nivelei cu bulă de aer **6**. Puteți alinia de-a lungul liniei laser verticale, de exemplu, corpuri de dulap suspendate cu dulapurile de dedesubt.

Alinierea în raport cu anumite puncte de referință (vezi figura E): Puneți aparatul de măsură cu cele trei puncte de sprijin **12** pe perete sau fixați-l cu magnetii **14** pe suportul de perete **1** respectiv pe o altă suprafață cu magnet. Rotiți aparatul de măsură în unghiul dorit pentru a alinia raza laser la punctele de referință. Astfel veți putea, de exemplu, fixa rame de tablouri, aranjându-le paralel cu o scară sau cu panta acoperișului.

Verificarea liniilor orizontale/verticale prin intermediul nivelelor cu bulă de aer (vezi figura F)

Puteți folosi aparatul de măsură ca pe un boloboc în scopul verificării liniilor orizontale sau verticale, de exemplu, pentru a așeza drept o mașină de spălat sau un frigidier. Puneți aparatul de măsură cu suprafața de sprijin **8** suprapusă pe suprafață ce urmează a fi verificată. În cazul așezării pe suprafețe orizontale, suprafața de sprijin din aluminiu **8** trebuie să fie îndreptată în jos, iar în cazul punerii pe suprafețe verticale, orificiul de ieșire a radiației laser **9** trebuie să fie îndreptat în sus.

Instrucțiuni de lucru

- **Tineți benzile adezive 4 la loc inaccesibil copiilor.**
Copii ar putea confunda benzile cu guma de mestecat.

Fixarea pe perete

Pentru fixarea suportului de perete pe diferite suprafețe vă stau la dispoziție patru modalități de fixare:

- **Fixare cu benzi adezive** (vezi figura G): Cu banda adezivă **4** care ulterior poate fi desprinsă, suportul de perete se poate fixa pe suprafețe delicate, fără a le deteriora. Suprafața de fixare trebuie să fie dreaptă, stabilă, uscată, curată, degresată și să aibă o temperatură de cel puțin 15 °C. Desprindeți una din foliile de protecție ale benzii adezive (①) și puneti capătul liber al benzii adezive pe partea posterioară a suportului de perete (②). Desprindeți cea de-a doua folie de protecție de pe banda adezivă (③) și apăsați puternic suportul de perete cu banda adezivă timp de cel puțin 5 secunde pe suprafața de fixare (④). Pentru demontarea suportului de perete, extrageți banda adezivă trăgând de capătul liber al acesteia, încet și pe cât posibil paralel cu suprafața de fixare (⑤).
- **Fixare în piuneze** (vezi figura H): Cu piunezele **2** din setul de livrare puteți fixa suportul de perete pe pereți de zidărie uscată sau pe pereți de lemn. Înfigeți piunezele conform figurii, după ce în prealabil le-ați introdus în găurile de prinderere ale suportului de perete.

96 | Română

- **Fixare cu un șurub:** Puneți suportul de perete **1** cu gaura de prindere de pe partea sa posterioară pe un șurub ieșit puțin afară din perete.
- **Fixare cu bandă adezivă** (vezi figura I): Puteți fixa suportul de perete conform figurii și cu bandă adezivă obișnuită (nu este cuprinsă în setul de livrare).

La toate cele patru modalități de fixare aveți grijă ca suportul de perete **1** să fie fixat în condiții de siguranță pe substrat. O eventuală alunecare a suportului de perete poate duce la măsurători greșite.

Puneți aparatul de măsură cu magnetii **14** pe placa metalică **3** a suportului de perete **1**.

Clemă de prindere la centură

Cu clemă de prindere la centură **5** puteți prinde aparatul de măsură de exemplu, de o centură, pentru a îl avea la îndemână în orice moment.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

- **Verificați aparatul de măsură înainte de fiecare utilizare.** În caz de deteriorări vizibile sau dacă există piese desprinse sau slăbite în interiorul aparatului, nu mai este garantată funcționarea sigură a acestuia.

Mențineți întotdeauna aparatul curat și uscat, pentru a putea lucra bine și sigur.

Ștergeți-l de murdărie cu o lavetă umedă, moale. Nu folosiți detergenți sau solvenți.

Dacă, în ciuda procedeelor de fabricație și verificare riguroase, aparatul de măsură are totuși o defecțiune, repararea acesteia se va efectua la un centru autorizat de service și asistență post-vânzări pentru scule electrice Bosch. Nu deschideți singuri aparatul de măsură.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare format din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului aparatului dumneavoastră de măsură.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzări răspunde întrebărilor dumneavoastră privind întreținerea și repararea produsului dumneavoastră cât și privitor la piesele de schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cât și informații privind piesele de schimb găsiți și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță clienți Bosch răspunde cu plăcere la întrebările privind cumpărarea, utilizarea și reglarea produselor și accesoriilor lor.

România

Robert Bosch SRL
Bosch Service Center
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34,
013937 București

Tel. Service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40

Fax: +40 (021) 4 05 75 66

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. Consultanță tehnică: +40 (021) 4 05 75 39

Fax: +40 (021) 4 05 75 66

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

www.bosch-romania.ro

Eliminare

Aparatele de măsură, accesorioarele și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Numai pentru țările UE:



Nu aruncați aparatele de măsură în gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind aparatul și mașinile electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, aparatele de măsură scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Acumulatori/baterii:

Nu aruncați acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer, în foc sau în apă. Acumulatorii/bateriile, pe cât posibil după descărcarea lor prealabilă, trebuie colectate, reciclate sau eliminate ecologic.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei 2006/66/CE acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie reciclate.


Sub rezerva modificărilor.

Указания за безопасна работа



За да работите безопасно и сигурно с измервателния уред, трябва да прочете и да спазвате стриктно всички указания. Никога не допускайте предупредителните табелки на измервателния уред да станат нечетими. **СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ НА СИГУРНО МЯСТО.**

- ▶ Внимание – ако бъдат използвани различни от приведените тук приспособления за обслужване или настройване или ако се изпълняват други процедури, това може да Ви изложи на опасно обличване.
- ▶ Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка на немски език (означен на фигуранта на измервателния уред на графичната страница с номер 13).

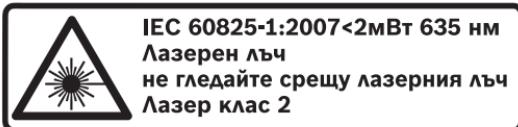

- ▶ Преди пускане в експлоатация залепете върху табелката на немски език включената в окомплектовката самозалепваща се табелка на Вашия език.

- ▶ **Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу лазерния лъч.** Този измервателен уред излъчва лазерени лъчи от клас 2 съгласно IEC 60825-1. С него можете да заслепите хора.
- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като предпазни работни очила.** Тези очила служат за по-доброто наблюдаване на лазерния лъч, те не предпазват от него.
- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като слънчеви очила или докато участвате в уличното движение.** Очилата за наблюдаване на лазерния лъч не осигуряват защита от ултравиолетовите лъчи и ограничават възприемането на цветовете.
- ▶ **Допускайте измервателния уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части.** С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
- ▶ **Не оставяйте деца без прят надзор да работят с измервателния уред.** Могат неволно да заслепят други хора.

102 | Български

- ▶ Не работете с измервателния уред в среда с повишена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове. В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят праха или парите.



Не доближавайте измервателния уред до сърдечни стимулатори. Магнитите **14** създават поле, което може да наруши функционирането на сърдечни стимулатори.

- ▶ Дръжте електроуреда далеч от магнитни носители на информация и чувствителни към магнитни полета уреди. В резултат на действието на магнитите **14** може да се стигне до необратима загуба на информация.

Функционално описание

Предназначение на уреда

Измервателният уред е предназначен за определяне и очертаване на строго хоризонтални и вертикални линии. Той също така е подходящ за проверка на коти и хоризонтали,resp. на повърхности.

Измервателният уред е предназначен за използване само в затворени помещения.



Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигуранте.

- 1 Стойка за закрепване към стена
- 2 Пинове
- 3 Метална плоча на стойката за закрепване към стена
- 4 Двустранно залепващи лепенки*
- 5 Скоба за окачване на колан
- 6 Либелка за вертикално ориентиране
- 7 Либелка за хоризонтално ориентиране
- 8 Алуминиева плоча за поставяне
- 9 Отвор за изходящия лазерен лъч
- 10 Бутон за застопоряване на капака на гнездото за батерии
- 11 Капак на гнездото за батерии
- 12 Контактни точки
- 13 Предупредителна табелка за лазерния лъч
- 14 Магнити
- 15 Пусков прекъсвач

*Изображените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

104 | Български**Технически данни**

Линеен лазерен уред	PLL 5
Каталожен номер	3 603 K15 000
Работен диапазон до прибл.*	5 m
Точност на нивелиране**	±1 mm/m
Работен температурен диапазон	+5 °C...+40 °C
Температурен диапазон за съхраняване	-20 °C...+70 °C
Относителна влажност на въздуха, макс.	90 %
Клас лазер	2
Тип лазер	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Батерии	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	0,12 kg
Габаритни размери	142 x 27 x 30 mm

* при използване на стойката за захващане към стена 1; при неблагоприятни условия, напр. сълнчева светлина, обхватът е по-малък

** при правилно положение на измервателния уред (вижте «Позициониране на измервателния уред», страница 107)

Моля, обърнете внимание на каталожния номер на табелката на измервателния уред, търговските наименования могат в някои случаи да бъдат променяни.

Монтиране

Поставяне/смяна на батериите (вижте фиг. А)

Препоръчва се за работа с измервателния уред да се ползват алкално-манганови батерии.

За отваряне на капака на гнездото за батерии **11** натиснете бутона **10** в посоката, указана със стрелка, и извадете капака.

Поставете лентата за изваждане на батериите под първата батерия. Поставете включените в окомплектовката батерии в посочената на фигурата последователност, като внимавате за правилната им полярност.

Винаги заменяйте всички батерии едновременно. Използвайте само батерии от един и същ производител и с еднакъв капацитет.

- ▶ **Ако продължително време няма да използвате уреда, изваждайте батериите от него.** При продължително съхраняване батериите могат да протекат и да се саморазредят.

Работа с уреда

Пускане в експлоатация

- ▶ Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.
- ▶ Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или на големи температурни разлики. Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики, първо оставяйте измервателния уред достатъчно време да се темперира, и след това работете с него.
- ▶ Избявайте удари на измервателния уред; внимавайте да не го изпускате. Вследствие на повреждане на измервателния уред точността му може да се влоши. За проверка след силен удар или падане на уреда проверявайте лазерната линия, като я сравнявате с референтна линия, за която знаете че е строго хоризонтална или вертикална.

Включване и изключване

За **включване** на измервателния уред натиснете пусковия прекъсвач **15**. Веднага след включването измервателният уред изльчва лазерен лъч през изходящия отвор **9**.

- ▶ **Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу лазерния лъч, също и от голямо разстояние.**

За **изключване** на измервателния уред натиснете повторно пусковия прекъсвач **15**.

- ▶ **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.

Режими на измерване

Упътване: Посочената точност на нивелиране се отнася до отклонението на лъча спрямо либелите **6** и **7**.

Позициониране на измервателния уред (вижте фиг. В)

За прецизното подравняване с помощта на либелите определящо е положението на измервателния уред.

Посочената точност се достига само ако измервателният уред се позиционира правилно:

- При подравняване спрямо хоризонтала с помощта на либелата **7** алуминиевата повърхност **8** на измервателния уред трябва да е надолу.
- При подравняване спрямо вертикалата с помощта на либелата **6** изходящият отвор на лазера **9** трябва да е обърнат нагоре.

Подравняване с помощта на лазерна линия

Подравняване по хоризонтала (вижте фигури С-D):

Поставете измервателния уред с трите контактни точки **12** на стената или го закрепете с магнитите **14** към стойката **1** или към друга намагнетизираща се повърхност. Алуминиевата повърхност за поставяне **8** на измервателния уред трябва да е надолу. Подравнете измервателния уред с помощта на либелата **7** хоризонтално. По продължение на хоризонталната лазерна линия можете да подравнявате напр. рамки на картини или фаянсови плочки.

**Подравняване по вертикалата (вижте фиг. D):**

Поставете измервателния уред с трите контактни точки **12** на стената или го закрепете с магнитите **14** към стойката **1** или към друга намагнетизираща се повърхност. Изходящият отвор на лазера **9** трябва да е обрнат нагоре. Подравненето измервателния уред с помощта на либелата **6** вертикално. По продължение на вертикалната линия можете да подравнявате напр. окачени шкафове и шкафове, поставени на пода.

Подравняване спрямо реперни точки

(вижте фиг. Е): Поставете измервателния уред с трите контактни точки **12** на стената или го закрепете с магнитите **14** към стойката **1** или към друга намагнетизираща се повърхност. Завъртете измервателния уред под нужния ъгъл, за да подравните лазерния лъч спрямо реперните точки. Така можете да подравните напр. рамки на картини успоредно на стъпалата на стълба или наклон на покрив.

Проверка на хоризонтали/вертикли с помощта на либелите (вижте фигура F)

Можете да използвате измервателния уред като водна либела за проверка на хоризонтали или вертикли, напр. за да нивелирате пералня или хладилник. Поставете измервателния уред с алюминиевата повърхност **8** върху проверяваната повърхност. При поставяне върху хоризонтални повърхности алюминиевата повърхност **8** трябва да е обрната надолу, при поставяне на вертикални повърхности изходящият отвор на лазера **9** трябва да е обрнат нагоре.



Указания за работа

- ▶ **Дръжте двустранно залепващи лепенки 4 недостъпни за деца.** Децата могат да объркат двустранно залепващи лепенки с дъвки.

Закрепване към стена

За закрепването на стойката към стена разполагате с четири различни възможности:

- **Закрепване с двустранно залепващи лепенки** (вижте фигура G): С помощта на отделящите се лесно двустранно залепващи лепенки **4** стойката за стена може да бъде захващана към повърхности, които се нараняват лесно, без да ги увреди. Основата трябва да бъде равнинна, здрава, суха, чиста, без мазнини и с температура най-малко 15 °C. Издърпайте едно от защитните фолия на лепящата лента (①) и я поставете с подаваш се край на гърба на стойката за стена (②). Издърпайте и второто защитно фолио от лепящата лента (③) и притиснете силно стойката за стена с лепящата лента към основата най-малко за 5 секунди (④). За демонтиране на стойката издърпайте лепящата лента бавно и по възможност успоредно на повърхността, като я захванете за подаващия й се край (⑤).
- **Закрепване с пинчета** (вижте фигура H): С помощта на включените в окомплектовката пинчета **2** можете за закрепите стойката към стени с подходящи мазилки или от дърво. Забийте пинчетата, както е показано на фигурата, през отворите на стойката.

110 | Български

- **Застопоряване с винт:** окачете стойката за закрепване към стена **1** на винт, който леко се подава от стената, като използвате отвора на гърба ѝ.
- **Застопоряване с лепяща лента** (вижте фиг. I): Можете да закрепите стойката също и с обикновена лепяща лента (не е включена в окомплектовката), както е показано на фигурата.

При всичките 4 метода на закрепване внимавайте стойката **1** да бъде захваната сигурно към основата. Припъзване на стойката може да доведе до неточност при работа с уреда.

Поставете измервателния уред с магнитите **14** към металната плоча **3** на стойката **1**.

Скоба за окачване на колан

Със скобата **5** можете да окачете измервателния уред напр. на колан, така, че винаги да е в удобна близост.

Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване

- Винаги преди употреба проверявайте измервателния уред. При видими повреди или разхлабени елементи вътре в него използването му не е безопасно.

За да работите качествено и сигурно, дръжте измервателния уред винаги чист и сух.

Избръсвайте замърсяванията с мека, леко на-влажнена кърпа. Не използвайте почистващи препа-рати или разтворители.

Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване измервателният уред се повреди, ремонтът трябва да бъде извършен в оторизиран сервис за електроинструменти на Бош. Не се опитвайте да отваряте измервателния уред.

Моля, когато се обръщате към представителите на Бош с въпроси и когато поръчвате резервни части, непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер от табелката на измервателния уред.

Сервиз и консултации

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също и на www.bosch-pt.com

Екипът от консултанти на Бош ще Ви помогне с удоволствие при въпроси относно закупуване, приложение и възможности за настройване на различни продукти от производствената гама на Бош и допълнителни приспособления за тях.

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център

Гаранционни и извънгаранционни ремонти

ул. Сребърна № 3–9
1907 София

Тел.: +359 (02) 962 5302

Тел.: +359 (02) 962 5427

Тел.: +359 (02) 962 5295

Факс: +359 (02) 62 46 49

www.bosch.bg

112 | Български**Бракуване**

Измервателния уред, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на екологична преработка за усвояване на съдържащите се в тях сировини.

Само за страни от ЕС:

Не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци!

Съгласно Директивата на ЕС 2002/96/EО относно бракувани електрически и електронни устройства и утвърждаването ѝ като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични сировини.

Акумулаторни или обикновени батерии:

Не изхвърляйте акумулаторни или обикновени батерии при битовите отпадъци или във водохранилища, не ги изгаряйте. Обикновени или акумулаторни батерии трябва по възможност предварително да бъдат разреждани докрай и събираны и рециклирани или изхвърляни по начин, който не замърсява околната среда.

Само за страни от ЕС:

съгласно Директива 2006/66/EО дефектни или изхабени акумулаторни или обикновени батерии трябва да бъдат рециклирани.

Правата за изменения запазени.

Uputstva o sigurnosti



Sva uputstva se moraju čitati i pazite na njih, da bi sa mernim alatom radili bez opasnosti i sigurno. Neka Vam tablice sa upozorenjem na mernom alatu budu uvek čitljive. ĆUVAJTE OVA UPUTSTVA DOBRO.

- ▶ Oprez – ako se koriste drugi uredjaji za rad ili podešavanje od onih koji su ovde navedeni, ili izvode drugi postupci, može ovo voditi eksplozijama sa zračenjem.
- ▶ Merni alat se isporučuje sa upozoravajućom tablicom na nemačkom jeziku (u prikazu mernog alata na grafičkoj strani označeno sa brojem 13).



- ▶ Nalepite isporučenu nalepnicu na Vašem jeziku zemlje preko nemačkoj teksta tablice sa opomenom pre prvog puštanja.
- ▶ Ne upravljavajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte sami u laserski zrak. Ovaj merni alat proizvodi lasersko zračenje klase lasera 2 prema IEC 60825-1. Na taj način možete zaslepitи osobe.
- ▶ Ne koristite laserske naočare za posmatranje kao zaštitne naočare. Laserske naočare za posmatranje služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka, one ne štite od laserskog zračenja.

114 | Srpski

- ▶ **Ne upotrebljavajte laserske naočare za posmatranje kao naočare za sunce ili u putnom saobraćaju.** Laserske naočare za posmatranje ne pružaju punu UV zaštitu i smanjuju opažanje boja.
- ▶ **Neka Vam merni alat popravlja stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.
- ▶ **Ne dopuštajte deci korišćenje mernog alata sa laserom bez nadzora.** Oni bi mogli nenamerno zaslepiti osoblje.
- ▶ **Ne radite sa mernim alatom u okolini gde postoji opasnost od eksplozija, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** U mernom alatu se mogu proizvesti varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparenja.



Ne dovodite merni alat u blizinu pejsmejkera. Od strane magneta **14** pojavljuje se polje, koje može oštetiti pejsmejkere.

- ▶ **Držite merni alat dalje od magnetnih prenosnika podataka i magnetski osetljivih uređaja.** Delovanjem magneta **14** može doći do nepovratnog gubitka podataka.



Opis funkcija

Upotreba koja odgovara svrsi

Merni alat je zamišljen za iznalaženje i pokazivanje tačnih horizontalnih i vertikalnih linija. Osim toga je zamišljen za kontrolu viska i horizontalnih visinskih karakteristika odnosno površina.

Merni alat je isključivo zamišljen za rad na zatvorenim mestima upotrebe.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

- 1** Zidni držač
- 2** Pin
- 3** Metalna ploča zidnog držača
- 4** Lepljiva traka*
- 5** Clip za držanje pojasa
- 6** Libela za vertikalno centriranje
- 7** Libela za horizontalno centriranje
- 8** Aluminium-površina naleganja
- 9** Izlazni otvor laserskog zraka
- 10** Blokiranje poklopca prostora za bateriju
- 11** Poklopac prostora za bateriju
- 12** Tačke naleganja
- 13** Laserska tablica sa opomenom
- 14** Magneti
- 15** Prekidač za uključivanje-isključivanje

*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.
Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.



Tehnički podaci

Linijski laser	PLL 5
Broj predmeta	3 603 K15 000
Radno područje do ca.*	5 m
Tačnost nivelisanja**	±1 mm/m
Radna temperatura	+5 °C...+40 °C
Temperatura skladišta	-20 °C...+70 °C
Relativna vлага vazduha max.	90 %
Klasa lasera	2
Tip lasera	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Baterije	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	0,12 kg
Dimenzije	142 x 27 x 30 mm

* Pri upotrebi zidnog držača **1**; pri nepovoljnim uslovima kao na primer jakom sunčevom zračenju manja duljina.

** Pri ispravnom položaju mernog alata (pogledajte „Posicioniranje mernog alata“, stranicu 119)

Molimo обратите pažnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vašeg mernog alata, trgovacke oznake pojedinih mernih alata mogu varirati.



Montaža

Ubacivanje baterije/promena (pogledajte sliku A)

Za rad mernog alata preporučuje se primena alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca prostora za bateriju **11** pritisnite blokadu **10** u pravcu strelice i skinite poklopac prostora za bateriju.

Postavite traku za vadjenje baterije ispod prve baterije koja se umeće. Ubacujte isporučene baterije redosledom koji je prikazan na slici i pazite pritom na prave polove.

Menjajte uvek sve baterije istovremeno. Upotrebljavajte samo baterije jednog proizvodjača i sa istim kapacitetom.

- ▶ **Izvadite baterije iz mernog alata, ako ih ne koristite duže vremena.** Baterije mogu pri dužem vremenu korodirati i čak se same isprazniti.



Rad

Puštanje u rad

- ▶ **Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**
- ▶ **Ne izlažite merni alat ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima.** Ne ostavljajte ga na primer duže vreme u autu. Pustite merni alat kod većih temperaturnih kolebanja da se najpre temperira, pre nego ga pustite u rad.
- ▶ **Izbegavajte česte udarce ili padove mernog alata.** Ošećenjima mernog alata može se oštetiti tačnost. Uporedite posle nekog snažnog udarca ili pada lasersku liniju radi kontrole sa poznatom horizontalnom ili vertikalnom referentnom linijom.

Uključivanje-isključivanje

Pritisnite za **uključivanje** mernog alata na prekidač za uključivanja-isključivanje **15**. Merni alat šalje odmah posle uključivanje laserski zrak iz izlaznog otvora **9**.

- ▶ **Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u laserski zrak čak ni sa daljeg odstojanja.**

Pritisnite za **isključivanje** mernog alata ponovo na prekidač za uključivanje-isključivanje **15**.

- ▶ **Ne ostavljajte slučajno uključen merni alat i isključite merni alat posle upotrebe.** Druge osobe bi mogle da budu zaslepljene od laserskog zraka.



Merne funkcije

Pažnja: Navedena tačnost nivelacije važi za centriranje laserskog zraka u vezi sa libelama **6** i **7**.

Pozicioniranje mernog alata (pogledajte sliku B)

Za precizno centriranje pomoću libela od značaja je dužina mernog alata.

Navedena tačnost u nivелисању postiže se samo ako se merni alat ispravno pozicionira.

- Kod horizontalnog centriranja pomoću libele **7** mora površina naleganja od aluminijuma **8** mernog alata pokazivati na dole.
- Kod vertikalnog centriranja pomoću libele **6** mora izlazni otvor lasera **9** pokazivati na gore.

Centriranje pomoću laserske linije

Horizontalno centriranje (pogledajte slike C–D): Stavite merni alat sa tri tačke naleganja **12** na zid ili pričvrstite ga sa magnetima **14** na zidnom držaču **1** odnosno na nekoj drugoj magnetnoj površini. Površina naleganja od aluminijuma **8** mernog alata mora pokazivati na dole. Centrirajte merni alat pomoću libele **7** horizontalno. Duž horizontalne laserske linije možete centrirati na primer okvir slike ili pločice.

Vertikalno centriranje (pogledajte sliku D): Stavite merni alat sa tri tačke naleganja **12** na zid ili pričvrstite ga sa magnetima **14** na zidnom držaču **1** odnosno na nekoj drugoj magnetnoj površini. Izlazni otvor lasera **9** mora pokazivati na gore. Centrirajte merni alat pomoću libele **6** vertikalno. Duž vertikalne laserske linije mogu se centrirati na primer gornja i donja pregrada.



Centriranje na referentnim tačkama

(pogledajte sliku E): Stavite merni alat sa tri tačke naleganja **12** na zid ili pričvrstite ga sa magnetima **14** na zidnom držaču **1** odnosno na nekoj drugoj magnetnog površini. Okrenite merni alat u željeni ugao, da bi centrirali laserski zrak prema referentnim tačkama. Tako možete na primer obesiti okvir slike paralelno sa stepenicma ili kosinom krova.

Kontrola horizontale/vertikale pomoću libela

(pogledajte sliku F)

Možete upotrebiti merni alat kao vaservagu za kontrolu horizontala ili vertikalna, na primer da bi postavili mašinu za pranje ili frižider kako treba sa površinom naleganja od aluminijuma. Stavite merni alat sa površinom naleganja od aluminijuma **8** na površinu koja se ispituje. Pri naleganju na horizontalne površine mora površina naleganja od aluminijuma pokazivati **8** na dole, pri postavljanju na vertikalne površine mora izlazni otvor lasera pokazivati **9** na gore.

Uputstva za rad

- Držite lepljive trake podalje **4** od male dece. Deca bi mogla trake zameniti sa gumom za žvakanje.

Pričvršćivanje na zid

Za pričvršćivanje zidnog držača na raznim površinama stoje na raspolaganju četiri vrste pričvršćivanja.

- **Pričvršćivanje sa lepljivom trakom** (pogledajte sliku G): Sa lepljivim trakama sa ponovnim odvajanjem **4** može se pričvrstiti zidni držač na osetljivim podlogama, a da ga ne ošteti. Podloga

mora biti prava, čvrsta, suva, čista, bez masti i najmanje 15 °C topla. Svucite jednu od zaštitnih folija sa lepljive trake (①) i postavite lepljivu traku sa krajem koji viri na poledjinu zidnog držača (②). Svucite drugu zaštitnu foliju sa lepljive trake (③) i pritisnite zidni držač sa lepljivom trakom najmanje 5 sekundi snažno na podlogu (④). Za skidanje zidnog držača svucite polako lepljivu traku za kraj koji viri i što paralelnije sa podlogom (⑤).

- **Pričvršćivanje sa Pinsom** (pogledajte sliku H): Sa isporučenim pinsom **2** možete pričvrstiti zidni držač na suvim ili drvenim zidovima. Utaknite pins kao što prikazuje slika kroz otvore na zidnom držaču.
- **Pričvršćivanje sa zavrtnjem:** Postavite zidni držač **1** sa žljebom na poledjini na zavrtanj koji malo viri iz zida.
- **Pričvršćivanje sa lepljivom trakom** (pogledajte sliku I): Možete zidni držač kao što slika pokazuje pričvrstiti i sa uobičajenom lepljivom trakom (nije u obimu isporuke).

Pazite kod sva četiri načina pričvršćivanja na to, da zidni držač **1** bude sigurno pričvršćen na podlogu. Klizanje zidnog držača može uticati na pogrešna merenja.

Postavite merni alat sa magnetima **14** na metalnu površinu **3** zidnog držača **1**.

Clip za držanje pojasa

Sa clipom za pojas **5** možete merni alat na primer obesiti na pojас и imati ga u svako doba pri ruci.



Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Prekontrolišite merni alat pre svake upotrebe.** Kod vidljivih oštećenja ili odpuštenih delova u unutrašnjosti mernog alata nije više obezbedjena sigurna funkcija.

Držite merni alat uvek čist i suv, da bi dobro i sigurno radili.

Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Ako bi merni alat i pored brižljivog postupka proizvodnje i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki stručni servis za Bosch-električne alate. Ne otvarajte merni alat sami.

Kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova navedite neizostavno broj predmeta prema tipskoj tablici mernog alata koja ima 10 brojčanih mesta.

Servis i savetovanja kupaca

Servis odgovara na Vaša pitanja u vezi popravke i održavanja Vašeg proizvoda kao i u vezi rezervnih delova. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći će se i pod:

www.bosch-pt.com

Bosch-ov tim savetnika će Vam pomoći kod pitanja u vezi kupovine, primene i podešavanja proizvoda i pribora.



Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 (011) 244 85 46
Fax: +381 (011) 241 62 93
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Samo za EU-zemlje:

Ne bacajte merne alate u kućno djubre!
Prema evropskoj smernici 2002/96/EG o starim električnim i elektronskim urednjima i njihovom pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više merni alati sposobni za upotrebu da se odvojeno sakupljaju i dovode na regeneraciju koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Akku/baterije:

Ne bacajte akumulatori/baterije u kućno djubre, u vatu ili vodu. Akumulatori/baterije ako je moguće ispraznjene sakupljati, reciklirati ili uklanjati na način koji odgovara zaštiti čovekove okoline.

Samo za EU-zemlje:

Prema smernici 2006/66/EG moraju se akku/baterije koje su u kvaru ili istrošene, regenerisati.


Zadržavamo pravo na promene.

Varnostna navodila



**Da bi z merilnim orodjem delali brez nevarnosti in varno, morate prebrati in upoštevati vsa navodila. Opozorilne tablice nikoli ne smejo biti nerazpoznavne.
TA NAVODILA DOBRO SHRANITE.**

- ▶ Bodite previdni – v primeru izvajanja opravil ali nastavitev, ki niso opisana v teh navodilih, lahko pride do nevarnega izpostavljanja laserskemu sevanju.
- ▶ Merilno orodje se dobavi z opozorilno tablo v nemčini (na prikazu merilnega orodja na grafični strani označeno s številko 13).

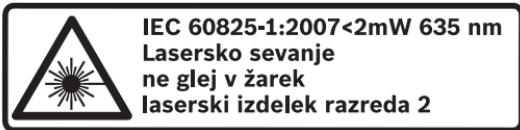

- ▶ Prosimo, da nemško besedilo opozorilnega napisa pred prvim zagonom naprave prelepite z nalepkov v Vašem jeziku.
- ▶ Laserskega žarka ne usmerjajte na osebe ali živali in sami ne glejte v laserski žarek. Merilno orodje ustvarja lasersko žarčenje laserskega razreda 2 v skladu z IEC 60825-1. Z njim bi lahko zaslepili druge osebe.

- ▶ **Očal za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto zaščitnih očal.** Očala za vidnost laserskega žarka so namenjena boljšemu razpoznavanju laserskega žarka, vendar oči ne varujejo pred laserskim sevanjem.
- ▶ **Očal za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto sončnih očal oziroma med vožnjo v cestnem prometu.** Očala za vidnost laserskega žarka ne zagotavljajo popolne UV-zaščite in zmanjšujejo sposobnost zaznavanja barv.
- ▶ **Merilno orodje lahko popravlja samo kvalificirano strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli.** Na ta način bo ohranjena varnost merilnega orodja.
- ▶ **Otrokom ne dovolite, da bi brez nadzora uporabljali lasersko merilno orodje,** saj bi lahko nenamerno zaslepili druge osebe.
- ▶ **Z merilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in kjer se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.** Merilno orodje lahko povzroči iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape.



Poskrbite za to, da se merilno orodje ne nahaja v bližini srčnih spodbujevalnikov. Magneti **14** ustvarijo polje, ki lahko vpljiva da delovanje srčnih spodbujevalnikov.

- ▶ **Merilno orodje se ne sme nahajati v bližini magnetnih nosilcev podatkov in na magnet občutljivih naprav.** Zaradi magnetnih vplijivov **14** lahko pride do nepopravljivih izgub podatkov.



Opis delovanja

Uporaba v skladu z namenom

Merilno orodje je določeno za izračun in prikaz natančnih vodoravnih in navpičnih linij. Poleg tega je primerno za preverjanje in lotanje vodoravnih potekov višine oz. površin.

Merilno orodje je namenjeno izključno za obratovanje v zaprtih mestih uporabe.

Komponente na sliki

Številčenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz merilnega orodja na strani z grafiko.

- 1 Stensko držalo
- 2 Zatič
- 3 Kovinska plošča stenskega držala
- 4 Priložen lepilni trak*
- 5 Zanka za obešanje
- 6 Libela za navpično usmerjanje
- 7 Libela za vodoravno usmerjanje
- 8 Naležna površina iz aluminija
- 9 Izstopna odprtina laserskega žarka
- 10 Aretiranje pokrova predalčka za baterije
- 11 Pokrov predalčka za baterije
- 12 Naležne točke
- 13 Opozorilna ploščica laserja
- 14 Magneti
- 15 Vklopno/izklopno stikalo

*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.



Tehnični podatki

Linijski laser	PLL 5
Številka artikla	3 603 K15 000
Delovno območje do približno*	5 m
Točnost niveliranja**	±1 mm/m
Delovna temperatura	+5 °C...+40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...+70 °C
Relativna zračna vlaga maks.	90 %
Laserski razred	2
Tip laserja	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Bateriji	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	0,12 kg
Mere	142 x 27 x 30 mm

* Pri uporabi stenskega držala 1; pri neugodnih razmerah, kot npr pri močnem sončnem obsevanju manjši akcijski radij

** pri pravilnem položaju merilnega orodja (glejte „Posicioniranje merilnega orodja“, stran 130)

Prosimo upoštevajte številko artikla na tipski ploščici Vašega merilnega orodja – trgovske oznake posameznih merilnih orodij so lahko drugačne.

Montaža

Vstavljanje/zamenjava baterij (glejte sliko A)

Pri uporabi merilnega orodja priporočamo uporabo alkalnih manganskih baterij.

Če želite odpreti pokrov predalčka za baterijo **11**, pritisnite aretiranje **10** v smeri puščice in snemite pokrov predalčka za baterijo.

Položite trakec za vrnitev baterije pod prvo izmed baterij, ki jih želite vstaviti. Vstavite priložene baterije po vrstnem redu, kot je prikazano na sliki in pazite pri tem na pravilno naravnost polov.

Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati. Uporabite samo bateriji istega proizvajalca in enake kapacitete.

- **Če merilnega orodja dalj časa ne boste uporabljali, odstranite iz njega bateriji.** Med dolgim skladiščenjem lahko bateriji zarjavita in se samodejno izpraznita.

Delovanje

Zagon

- ▶ **Zavarujte merilno orodje pred vlogo in direktnim sončnim sevanjem.**
- ▶ **Merilnega orodja nikoli ne izpostavljajte izrednim temperaturam ali temperaturnim nihanjem.**
Merilnega orodja na primer ne puščajte za daljši čas v avtomobilu. Pri velikih temperaturnih nihanjih počakajte, da se temperatura izravna in šele nato uporabljajte orodje.
- ▶ **Preprečite močne sunke v merilno orodje ali pa padce na tla.** Poškodbe merilnega orodja lahko povzročijo zmanjšanje natančnosti. Po vsakem močnem sunku oz padcu morate preveriti lasersko linijo s poznano vodoravno ali navpično referenčno linijo.

Vkllop/izklop

Za **vkllop** merilnega orodja pritisnite na vklopno-/izkloplno stikalo **15**. Merilno orodje takoj po vklopu pošlje laserski žarek iz izstopne odprtine **9**.

- ▶ **Laserskega žarka ne usmerjajte na osebe ali živali in ne glejte vanj, tudi ne iz večje razdalje.**

Za **izklop** merilnega orodja ponovno pritisnite na vklopno-/izkloplno stikalo **15**.

- ▶ **Vklopljenega merilnega orodja nikoli ne puščajte brez nadzorstva in ga po uporabi izklopite.**

Laserski žarek lahko zaslepi druge osebe.



Merilne funkcije

Opozorilo: Navedena natančnost niveliranja velja za naravnavanje laserskega žarka z ozirom na libeli **6** in **7**.

Pozicioniranje merilnega orodja (glejte sliko B)

Za precizno naravnavanje s pomočjo libel je pomemben položaj merilnega orodja.

Navedena natančnost niveliranja se doseže samo, če se merilno orodje pravilno pozicionira:

- Pri vodoravnem naravnavanju s pomočjo libele **7** mora naležna površina iz aluminija **8** merilnega orodja kazati v smeri navzdol.
- Pri navpičnem naravnavanju s pomočjo libele **6** mora izstopna odprtina laserja **9** kazati v smeri navzgor.



Naravnavanje z lasersko linijo

Vodoravno naravnavanje (glejte slike C–D): Postavite merilno orodje s tremi naležnimi točkami **12** na steno ali pa ga pritrdite z magneti **14** na stensko držalo **1** oz. na drugo magnetno površino. Nasedna površina iz aluminija **8** na merilnem orodju mora biti obrnjena v smeri navzdol. Naravnajte merilno orodje s pomočjo libele **7** v vodoravnem položaju. Vzdolž vodoravne laserske linije lahko npr. naravnate okvirje slik ali ploščice.



Navpično naravnavanje (glejte sliko D): Postavite merilno orodje s tremi naležnimi točkami **12** na steno ali pa ga pritrdite z magneti **14** na stensko držalo **1** oz. na drugo magnetno površino. Izstopna odprtina laserja **9** mora biti obrnjena v smeri navzgor. Naravnajte merilno orodje s pomočjo libele **6** v navpičnem položaju. Vzdolž navpične laserske linije lahko npr. naravnate zgornje in spodnje omarice.

Naravnavanje na referenčnih točkah (glejte sliko E): Postavite merilno orodje s tremi naležnimi točkami **12** na steno ali pa ga pritrdite z magneti **14** na stensko držalo **1** oz. na drugo magnetno površino. Obrnite merilno orodje v poljubnem kotu, da bi tako naravnali laserski žarek na referenčnih točkah. Tako lahko na primer obesite okvirje slik paralelno k stopnicam ali strešinam.

Preverjanje vodoravnice/navpičnice s pomočjo libele (glejte sliko F)

Merilno orodje lahko uporabljate kot vodno tehnicco za preverjanje vodoravnice ali navpičnice, na primer, da bi poravnali pralni stroj ali hladilnik. Merilno orodje z nasedno površino iz aluminija **8** postavite na površino, ki jo je potrebno preveriti. Pri nasedu na vodoravno površino mora nasedna površina iz aluminija **8** biti obrnjena v smeri navzdol, pri prislonitvi na navpične površine pa mora biti izhodna odprtina laserja **9** obrnjena v smeri navzgor.

Navodila za delo

- ▶ **Držite lepilne trakove 4 izven dosega rok otrok.**
Otroci bi lahko te lepilne trakove zamenjali z zvečilno gumo.

Pritrditev na steno

Za pritrditev stenskega držala na različnih površinah imamo na razpolago štiri načine pritrjevanja:

- **Pritrditev z lepilnimi trakovi** (glejte sliko G):
Z odstranljivimi lepilnimi trakovi **4** lahko stensko držalo pritrdite na občutljivih podlogah, ne da bi jih poškodovali. Podloga mora biti ravna, trdna, suha, čista, brez maščobe in imeti temperaturo najmanj 15 °C. Potegnite eno izmed zaščitnih folij z lepilnega traku (①) in namestite lepilni trak s koncem, ki moli čez, na hrbtno stran stenskega držala (②). Potegnjite drugo zaščitno folijo z lepilnega traku (③) in potisnite stensko držalo z lepilnimi trakovi najmanj 5 sekund proti podlogi (④). Za snetje stenskega držala potegnjite ven lepilni trak na koncu, ki moli čez, počasi in po možnosti paralelno k podlogi (⑤).
- **Pritrditev z zatiči** (glejte sliko H): S priloženimi zatiči **2** lahko stensko držalo pritrdite na konstrukciji ali lesenih stenah. Nataknite zatiče kot je prikazano na sliki skozi odprtine na stenskem držalu.

- **Pritrditev z vijakom:** Nataknite stensko držalo **1** z odprtino na hrbtni strani na vijak, ki rahlo moli s stene.
- **Pritrditev z običajnim lepilnim trakom**
(glejte sliko I): Stensko držalo lahko kot je prikazano na sliki pritrdite z običajnim lepilnim trakom (ne spada v obseg dobave).

Pri vseh štirih možnostih pritrjevanja pazite na to, da bo stensko držalo **1** varno pritrjeno na podlogi. Zaradi premaknutev stenskega držala so lahko meritve nepravilne.

Namestite merilno orodje z magneti **14** na kovinsko ploščo **3** stenskega držala **1**.

Zanka za obešanje

Z zanko za obešanje **5** lahko merilno orodje obesite npr. na pas in ga imate tako vedno pri roki.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

- **Merilno orodje preverite pred vsako uporabo.** Pri vidnih poškodbah ali razrahljanih delih v notranjosti merilnega orodja ni več moč zagotoviti varnega delovanja.

Za dobro in varno delovanje morate poskrbeti za to, da bo merilno orodje vselej čisto in suho.

Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Uporaba čistil in topil ni dovoljena.



134 | Slovensko



Če merilna naprava kljub skrbnim postopkom proizvodnje in preizkusov ne deluje, morate poskrbeti za to, da se popravilo izvede s strani pooblaščenega servisa za električna orodja Bosch. Merilnega orodja sami ne smete odpirati.

V primeru kakršnihkoli vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov obvezno navedite 10-mestno številko artikla, ki se nahaja na tipski ploščici merilnega orodja.

Servis in svetovanje

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Prikaze razstavljenega stanja in informacije glede nadomestnih delov se nahajajo tudi na internetnem naslovu:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z veseljem na voljo pri vprašanjih glede nakupa, uporabe in nastavitev izdelka in pribora.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407

Odlaganje

Merilna orodja, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo.

Samo za države EU:



Merilnega orodja ne odlagajte med hišne odpadke!

V skladu z evropsko smernico 2002/96/ES o odsluženih električnih in elektronskih aparatih in njenim tolmačenjem v nacionalnem pravu je treba neuporabna merilna orodja ločeno zbirati in jih nato oddati v okolju prijazno ponovno predelavo.

Akumulatorji/baterije:

Akumulatorskih baterij/baterij ne vrzite med gospodinjske odpadke, v ogenj ali vodo. Če je možno, morate akumulatorske baterije/baterije izprazniti, jih zbirati, reciklirati ali jih na okolju prijazen način odstraniti med odpadke.

Samo za države EU:

V skladu s smernico 2006/66/ES je treba defektne ali izrabljene akumulatorje/baterije reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Upute za sigurnost



Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se, kako bi se sa mjernim alatom moglo raditi bezopasno i sigurno. Znakove i natpise upozorenja na mjernom alatu održavajte čitljivim. OVE UPUTE SPREMITE NA SIGURNO MJESTO.

- ▶ Oprez – ako se koriste uređaji za posluživanje ili podešavanje različiti od onih ovde navedenih ili se izvode drugačiji postupci, to može dovesti do opasnih izlaganja zračenju.
- ▶ Mjerni alat se isporučuje sa natpisom upozorenja na njemačkom jeziku (na prikazu mjernog alata na stranici sa slikama, označen brojem 13).



- ▶ Prije prve uporabe mjernog alata na naljepnicu na njemačkom jeziku naliđepite isporučenu naljepnicu na vašem jeziku.
- ▶ Lasersku zraku ne usmjeravajte na ljude ili životinje i ne gledajte izravno u lasersku zraku. Ovaj mjerni alat proizvodi lasersko zračenje klase lasera 2, prema IEC 60825-1. Zbog toga možete zaslijepiti ljude.

- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao zaštitne naočale.** Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, međutim one ne mogu zaštiti od laserskog zračenja.
- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne služe za potpunu zaštitu od ultraljubičastih zraka i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.
- ▶ **Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.
- ▶ **Ne dopustite djeci da bez nadzora koriste laserski mjerni alat.** Djeca bi mogla nehodljivo zaslijepiti druge ljude.
- ▶ **Sa mjernim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- 

Mjerni alat se ne smije približavati srčnim stimulatorima. Pomoću magneta **14** se proizvodi magnetsko polje koje može ugroziti funkciju srčanih stimulatora.
- ▶ **Držite mjerni alat dalje od magnetskih nosača podataka i magnetski osjetljivih uređaja.** Pod djelovanjem magneta **14** može doći do nepovratnog gubitka podataka.



Opis djelovanja

Uporaba za određenu namjenu

Mjerni alat je predviđen za određivanje i pokazivanje točnih vodoravnih i okomitih linija. On je osim toga prikladan za provjeru vertikala i vodoravnih visinskih ravnina odnosno površina.

Ovaj je mjerni alat isključivo prikladan za rad u zatvorenim prostorima.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.

- 1 Zidni držač
- 2 Pribadača
- 3 Metalna ploča zidnog držača
- 4 Ljepljiva traka*
- 5 Kopča remena za nošenje
- 6 Libela za okomito izravnavanje
- 7 Libela za vodoravno izravnavanje
- 8 Aluminijска površina nalijeganja
- 9 Izlazni otvor laserske zrake
- 10 Aretiranje poklopca pretinca za baterije
- 11 Poklopac pretinca za baterije
- 12 Točka nalijeganja
- 13 Znak upozorenja za laser
- 14 Magneti
- 15 Prekidač za uključivanje/isključivanje

*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.



Tehnički podaci

Linijski laser	PLL 5
Kataloški br.	3 603 K15 000
Radno područje do cca.*	5 m
Točnost nivелiranja**	±1 mm/m
Radna temperatura	+5 °C...+40 °C
Temperatura uskladištenja	-20 °C...+70 °C
Relativna vlažnost max.	90 %
Klasa lasera	2
Tip lasera	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Baterije	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	0,12 kg
Dimenzije	142 x 27 x 30 mm

* kod primjene zidnog držača 1; kod nepovoljnih uvjeta kao što je npr. jače sunčeve zračenje manjeg dosega

** kod ispravnog položaja mjernog alata (vidjeti „Posicioniranje mjernog alata“, stranica 142)

Molimo pridržavajte se kataloškog broja na tipskoj pločici vašeg mjernog alata, jer trgovачke oznake pojedinih mjernih alata mogu varirati.



140 | Hrvatski

Montaža

Stavljanje/zamjena baterije (vidjeti sliku A)

Za rad mjernog alata preporučuje se primjena alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca pretinca za baterije **11** pritisnite aretiranje **10** u smjeru strelice i skinite poklopac pretinca za baterije.

Stavite traku za zadržavanje baterije ispod prve ugrađene baterije. Isporučene baterije ugradite prema redoslijedu sa sheme i kod toga pazite na ispravan polaritet.

Zamijenite uvijek sve baterije istodobno. Koristite samo baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.

► **Izvadite baterije iz mjernog alata ako se on dulje neće koristiti.** Baterije mogu kod duljeg uskladištenja korodirati i same se isprazniti.

Rad

Puštanje u rad

- ▶ Zaštite mjerni alat od vlage i izravnog djelovanja sunčevih zraka.
- ▶ Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature. Ne ostavljajte ga npr. dulje vrijeme u automobilu. Kod većih temperaturnih oscilacija, prije nego što ćete ga pustiti u rad, ostavite mjerni alat da se prvo temperira.
- ▶ Izbjegavajte snažne udare ili pad mjernog alata. Oštećenje mjernog alata moglo bi umanjiti njegovu točnost. Nakon snažnog udara ili pada usporedite liniju lasera za kontrolu, sa poznatom vodoravnom ili okomitom referentnom linijom.

Uključivanje/isključivanje

Za **uključivanje** mjernog alata pritisnite na prekidač za uključivanje/isključivanje **15**. Mjerni alat će odmah nakon uključivanja emitirati lasersku zraku iz izlaznog otvora **9**.

- ▶ Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili životinje i ne gledajte u lasersku zraku, niti sa veće udaljenosti.

Za **isključivanje** mjernog alata ponovno pritisnite na prekidač za uključivanje/isključivanje **15**.

- ▶ **Uključeni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isključite mjerni alat nakon uporabe.** Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.



Funkcije mjerena

Napomena: Navedena točnost nivелiranja vrijedi za izravnavanje laserske zrake u odnosu na libele **6** i **7**.

Pozicioniranje mjernog alata (vidjeti sliku B)

Za precizno izravnavanje pomoću libela od važnosti je položaj mjernog alata.

Navedena točnost nivелiranja će se postići samo kada je mjerni alat ispravno pozicioniran:

- Kod vodoravnog izravnavanja pomoću libele **7**, aluminijска površina nalijeganja **8** mjernog alata mora biti okrenuta prema dolje.
- Kod okomitog izravnavanja pomoću libele **6**, izlazni otvor lasera **9** mora biti okrenut prema gore.

Izravnavanje pomoću linije lasera

Vodoravno izravnavanje (vidjeti slike C–D): Stavite mjerni alat sa tri točke nalijeganja **12** na zid ili ga pričvrstite sa magnetima **14** na zidni držač **1**, odnosno na neku drugu magnetsku površinu. Aluminijска površina nalijeganja **8** mjernog alata mora biti okrenuta prema dolje. Izravnajte mjerni alat pomoću libele **7** vodoravno. Uzduž vodoravne linije lasera možete npr. izravnavati okvire sa slikama ili keramičke pločice.

Okomito izravnavanje (vidjeti sliku D): Stavite mjerni alat sa tri točke nalijeganja **12** na zid ili ga pričvrstite sa magnetima **14** na zidni držač **1**, odnosno na neku drugu magnetsku površinu. Izlazni otvor lasera **9** mora biti okrenut prema gore. Izravnajte mjerni alat pomoću libele **6** okomito. Uzduž okomite linije lasera možete npr. izravnati gornje i donje ormare.

Izravnavanje na referentnim točkama (vidjeti sliku E):

Stavite mjerni alat sa tri točke nalijeganja **12** na zid ili ga pričvrstite sa magnetima **14** na zidni držač **1**, odnosno na neku drugu magnetsku površinu. Okrenite mjerni alat pod proizvoljnim kutom, kako bi se laserska zraka izravnala na referentnim točkama. Na taj način možete npr. okvir sa slikom tako objesiti da bude paralelan sa stubama ili krovnom plohom.

Provjera vodoravnosti/okomitosti pomoću libela
(vidjeti sliku F)

Mjerni alat možete kao i libelu koristiti za provjeru vodoravnosti ili okomitosti, npr. za ravno postavljanje perilice rublja ili hladnjaka. Stavite mjerni alat sa aluminijskom površinom nalijeganja **8** na ispitivanu površinu. Kod stavljanja na vodoravne površine aluminijska površina nalijeganja **8** mora biti okrenuta prema dolje, a kod stavljanja na okomite površine, izlazni otvor lasera **9** mora biti okrenut prema gore.

Upute za rad

- **Ljepljive trake 4 držite dalje od male djece.** Djeca bi mogla ljepljive trake zamijeniti sa žvakačim gumama.

Pričvršćenje na zid

Za pričvršćenje zidnog držača na različite površine, na raspolaganju su četiri načina pričvršćenja:

- **Pričvršćenje ljepljivim trakama** (vidjeti sliku G): Sa ljepljivim trakama koje se mogu ponovno odljepiti **4** zidni držač se može pričvrstiti na osjetljivu podlogu, bez da je se ošteti. Podloga mora biti ravna, čvrsta, suha, čista, bez masnoća i temperature najmanje

144 | Hrvatski

15 °C. Skinite jednu od zaštitnih folija sa ljepljivih traka (①) i stavite ljepljive trake sa nadvisujućim krajem na leđnu stranu zidnog držača (②). Skinite drugu zaštitnu foliju sa ljepljivih traka (③) i snažno pritisnite zidni držač sa ljepljivim trakama najmanje 5 sekundi na podlogu (④). Za skidanje zidnog držača, polako izvucite ljepljive trake na nadvisujućem kraju i po mogućnosti paralelno prema podlozi (⑤).

- **Pričvršćenje pribadačama** (vidjeti sliku H): Sa isporučenim pribadačama **2** možete zidni držač pričvrstiti na suhi zid od opeke ili drveni zid. Utaknite pribadače kroz izreze zidnog držača, kako je prikazano na slici.
- **Pričvršćenje jednim vijkom**: Stavite zidni držač **1** sa izrezom na stražnjoj strani na jedan vijak koji malo strši iz zida.
- **Pričvršćenje ljepljivom trakom** (vidjeti sliku I): Zidni držač možete kao što je prikazano na slici, pričvrstiti i sa običnom ljepljivom trakom (nije sadržana u opsegu isporuke).

Kod sva četiri načina pričvršćenja pazite da zidni držač **1** bude sigurno pričvršćen na podlogu. Klizanje zidnog držača može dovesti do pogrešnih mjerena.

Stavite mjerni alat s magnetima **14** na metalnu ploču **3** zidnog držača **1**.

Kopča remena za nošenje

S kopčom remena **5** možete npr. mjerni alat objesiti na remen i imati ga u svakom trenutku pripravnog za rad.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Prije svake uporabe provjerite mjerni alat.** U slučaju vidljivih oštećenja ili otpuštenih dijelova unutar mjernog alata, više nije zajamčena njegova sigurna funkcija.

Mjerni alat uvijek održavajte čistim i suhim, kako bi se s njim moglo dobro i sigurno raditi.

Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. U tu svrhu ne koristite nikakva sredstva za čišćenje i otapala.

Ako bi mjerni alat unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za Bosch električne alate. Ne otvarajte sami mjerni alat.

Kod svih povratnih upita i naručivanja rezervnih dijelova, molimo neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice mjernog alata.

Servis za kupce i savjetovanje kupaca

Naš servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika za kupce rado će odgovoriti na vaša pitanja o kupnji, primjeni i podešavanju proizvoda i pribora.

146 | Hrvatski

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407

Zbrinjavanje

Mjerne alate, pribor i ambalažu treba dostaviti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Samo za zemlje EU:



Ne bacajte mjerne alate u kućni otpad!
Prema Europskoj smjernici 2002/96/EG
za električne i elektroničke stare uređaje,
električni alati koji više nisu uporabivi
moraju se odvojeno sakupiti i dostaviti na
ekološki prihvatljivo recikliranje.

Aku-baterije/baterije:

Ne bacajte aku-baterije/baterije u kućni otpad, u vatru
ili u vodu. Aku-baterije/baterije ako je moguće treba
isprazniti, sakupiti, reciklirati ili zbrinuti u otpad na
ekološki prihvatljivi način.

Samo za zemlje EU:

Prema smjernicama 2006/66/EG, neispravne ili
istrošene aku-baterije/baterije moraju se reciklirati.

Zadržavamo pravo na promjene.

Ohutusnõuded



Mõõtseadmega ohutu ja turvalise töö tagamiseks lugege läbi kõik juhised ning järgige neid. Ärge katke mõõtseadmel olevaid hoiatussilte kunagi kinni. HOIDKE KÕIK JUHISED HOOLIKALT ALLES.

- ▶ Ettevaatust – siin nimetatud käsitsus- või justeerimisseadmetest erinevate seadmete kasutamine või teiste meetodite rakendamine võib põhjustada ohtliku kiurguse tekke.
- ▶ Mõõtseade väljastatakse saksakeelse hoiatussil diga (seadme jooniste leheküljel tähistatud numbriga 13).



- ▶ Enne seadme kasutuselevõttu katke saksakeelne hoiatussilt kaasasoleva eestikeelse kleebisega.
- ▶ Ärge suunake laserkiirt inimeste ega loomade pea le ja ärge vaadake ise laserkiire suunas. Mõõtseade tekib standardi IEC 60825-1 kohasele laseri klassile 2 vastavat laserkiirgust. Sellega võite pimes tada teisi inimesi.
- ▶ Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille kaitseprillidena. Prillid muudavad laserkiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserkiurguse eest.

148 | Eesti

- ▶ **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille päikseprillide ega kaitseprillidena mootorsöidukit juhtides.** Laserkiire nähtavust parandavad prillid ei anna täielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.
- ▶ **Laske mööteseadet parandada üksnes vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate mööteseadme ohutu töö.
- ▶ **Ärge lubage lastel lasermõõteseadet kasutada järelevalveta.** Lapsed võivad teisi inimesi tahtmalt pimestada.
- ▶ **Ärge kasutage mööteseadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu.** Mööteseadmes võivad tekkida sädemed, mille toimel võib tolm või aur süttida.
-  **Ärge asetage mööteseadet südamesti-mulaatorite läheodusse.** Magnetid **14** tekitavad välja, mis võib südamestimulaatorite tööd negatiivselt mõjutada.
- ▶ **Hoidke mööteseadet eemal magnetilistest andmekandjatest ja magnetiliselt tundlikest seadmetest.** Magneti toime **14** võib andmed pöördumatult hävitada.

Tööpõhimõtte kirjeldus

Nõuetekohane kasutus

Mõõtseade on ette nähtud täpsete horisontaal- ja vertikaaljoonte kindlakstegemiseks ja mahamärkimiseks. Peale selle sobib seade ka kallete ning horisontaaljoonte ja -pindade kontrollimiseks.

Mõõtseade on ette nähtud kasutamiseks üksnes sisestungimustes.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1** Seinakinnitusrakis
- 2** Tihvt
- 3** Seinakinnitusrakise metallplaat
- 4** Kleepriba*
- 5** Vööklamber
- 6** Libell vertikaalseks rihtimiseks
- 7** Libell horisontaalseks rihtimiseks
- 8** Alumiiniumist aluspind
- 9** Laserkiire väljumisava
- 10** Patareikorpuse kaane lukustus
- 11** Patareikorpuse kaas
- 12** Toetuspunktid
- 13** Laseri hoiatussilt
- 14** Magnetid
- 15** Lülit (sisse/välja)

*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.



Tehnilised andmed

Joonlaser	PLL 5
Tootenumber	3 603 K15 000
Tööpiirkond kuni ca*	5 m
Nivelleerumistäpsus**	±1 mm/m
Töötemperatuur	+5 °C...+40 °C
Hoiutemperatuur	-20 °C...+70 °C
Suheline öhuniiskus max.	90 %
Laseri klass	2
Laseri tüüp	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Patareid	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Kaal EPTA- Procedure 01/2003 järgi	0,12 kg
Mõõtmed	142 x 27 x 30 mm

* seinakinnitusrakise 1 kasutamisel; ebasoodsate tingimustega, näiteks tugeva pääkesekiiruse korral on tööpiirkond väiksem

** seadme õige asendi korral (vt „Mõõtseadme asetamine õigesse asendisse“, lk 153)

Pöörake tähelepanu oma mõõtseadme tootenumbrile, mõõtseadmete kaubanduslik tähistus võib olla erinev.



Montaaž

Patareide paigaldamine/vahetamine (vt joonist A)

Mõõtseadmes on soovitav kasutada leelis-mangaan-patareisid.

Patareikorpuse kaane **11** avamiseks vajutage lukustus **10** noole suunas ja võtk patareikorpuse kaas maha.

Asetage patareide tagasitoomislint esimese paigaldatava patarei alla. Paigaldage tarnekomplekti kuuluvad pataeid joonisel näidatud järjestuses ja veenduge, et patareide polaarsus on õige.

Vahetage alati välja kõik pataeid ühekorraga. Kasutage üksnes ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega patareisid.

- ▶ **Kui Te mõõtseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid seadmest välja.** Patareid võivad pikemal seismisel korrodeeruda või iseeneslikult tühjeneda.

Kasutamine

Kasutuselevõtt

- ▶ **Kaitske mööteseadet niiskuse ja otsese päikese-kiurguse eest.**
- ▶ **Ärge hoidke mööteseadet väga körgetel ja väga madalatel temperatuuridel, samuti vältige temperatuuriköikumisi.** Ärge jätkage seadet näiteks pikkaks ajaks autosse. Suuremate temperatuuriköikumiste korral laske mööteseadmel enne kasutuselevõttu keskkonna temperatuuriga kohaneda.
- ▶ **Kaitske mööteseadet tugevate lõökide ja kukkumiste eest.** Seadme kahjustamise tagajärvel võivad möötmised muutuda ebatäpseteeks. Pärast tugevat lõöki või kukkumist võrrelge laserjoont kontrollimiseks mõne kindla horisontaal- või vertikaaljoonega.

Sisse-/väljalülitus

Seadme **sisselülitamiseks** vajutage lülitile (sisse/välja) **15**. Mööteseade saadab kohe pärast sisselülitamist laserkiire väljumisavast **9** välja laserkiire.

- ▶ **Ärge suunake laserkiirt inimeste ega loomade peale ning ärge vaadake laserkiire sisse ka mitte suurema vahemaa tagant.**

Seadme **väljalülitamiseks** vajutage uuesti lülitile (sisse/välja) **15**.

- ▶ **Ärge jätkage sisselülitatud seadet järelevalveta ja lülitage seade pärast kasutamist välja.** Laserkiir võib teisi inimesi pimestada.

Mõõtterežiimid

Märkus: Esitatud nivelleerimistäpsus kehtib laserkiire väljarihtimise puhul libellide **6** ja **7** suhtes.

Mõõteseadme asetamine õigesse asendisse (vt joonist B)

Laseri abil tehtaval täpsel nivelleerimisel on oluline mõõteseadme asend.

Esitatud nivelleerimistäpsus saavutatakse ainult siis, kui mõõteseade on õiges asendis:

- horisontaalsel nivelleerimisel libelli **7** abil peab mõõteseadme alumiiniumist aluspind **8** olema suunatud alla.
- vertikaalsel nivelleerimisel libelli **6** abil peab laserkiire väljumisava **9** olema suunatud üles.

Nivelleerimine laserjoone abil

Horisontaalne nivelleerimine (vt jooniseid C – D): Asetage seade kolme toetuspunktiga **12** seinale või kinnitage see magnetitega **14** seinakinnitusrakise **1** või mõne muu magnetpinna külge. Seadme alumiiniumist aluspind **8** peab olema suunatud alla. Nivelleerige seade libelli **7** abil horisontaalselt välja. Piki horisontaalset laserjoont saate näiteks välja rihtida pildiraame või keraamilisi plaate.

Vertikaalne nivelleerimine (vt joonist D): Asetage seade kolme toetuspunktiga **12** seinale või kinnitage see magnetitega **14** seinakinnitusrakise **1** või mõne muu magnetpinna külge. Laserkiire väljumisava **9** peab olema suunatud üles. Nivelleerige seade libelli **6** abil vertikaalselt välja. Piki vertikaalset laserjoont saate välja rihtida näiteks ülakappide asendit.



154 | Eesti

Nivelleerimine võrdluspunktide najal (vt joonist E):

Asetage seade kolme toetuspunktiga **12** seinale või kinnitage see magnetitega **14** seinakinnitusrakise **1** või mõne muu magnetpinna külge. Keerake seadet mis tahes nurga alla, et laserkiirt võrdluspunktide najal välja rihtida. Nii saate näiteks pildiraame trepi või kaldlaega paralleelselt üles riputada.

Horisontaaljoonte/vertikaaljoonte kontroll libellide abil (vt joonist F)

Seadet saab kasutada nagu vesiloodi horisontaal- või vertikaaltasapindade kontrollimiseks, näiteks pesumasina või külmkapi seadmiseks õigesse asendisse. Asetage mööteseade alumiiniumist aluspinna **8** kontrollitavale pinnale. Horisontaalpinnale asetamisel peab alumiiniumist aluspind **8** jäama alla, vertikaalpinnale asetades peab laserkiire väljumisava **9** jäama üles.

Tööjuhised

- **Hoidke kleepribasid 4 väikelastele kättesaamatus kohas.** Lapsed võivad kleepribad närimiskummiga segamini ajada.

Seinakinnitusrakis

Seinakinnitusrakise kinnitamiseks erinevatele pindadele on neli kinnitusviisi:

- **Kinnitamine kleepribadega** (vt joonist G): Eemal-datavate kleepribadega **4** saab seinakinnitusrakist kinnitada tundlikele pindadele pindu kahjustamata. Pind peab olema sile, stabiilne, kuiv, puhas, rasvavaba ning selle temperatuur peab olema vähemalt 15 °C. Tömmake kleepribalt üks kaitsekile maha

(①) ja asetage kleepriba üleulatuvat otsaga seina-kinnitusrakise tagaküljele (②). Tõmmake kleepribalt maha teine kaitsekile (③) ja suruge seinakinnitusrakist koos kleepribaga vähemalt 5 sekundi jooksul tu-gevasti vastu pinda (④). Seinakinnitusrakise eemal-damiseks tõmmake kleepriba üleulatuvest otsast aeglaselt ja pinnaga võimalikult paralleelselt välja (⑤).

- **Tihvtiga kinnitamine** (vt joonist H): Tarnekomplek-tis sisalduvate tihvtidega **2** saate seinakinnitusrakist kinnitada seina külge. Torgake tihvtid joonisel kuju-tatud viisil läbi seinakinnitusrakise avade.
- **Kruviga kinnitamine**: Asetage seinakinnitusrakis **1** seinale nii, et seinast pisut väljaulatuv kruvi haakub seinakinnitusrakise tagaküljel olevasse avasse.
- **Kleplindiga kinnitamine** (vt joonist I): Seinakinnitusrakist saate joonisel kujutatud viisil kinnitada ka tavalise kleplindiga (ei sisaldu tarne-komplektis).

Kõikide kinnitusviiside puhul veenduge, et seinakinni-tusrakis **1** on kindlalt kinnitatud. Seinakinnitusrakise paigastnihkumise tagajärvel võivad mõötetulemused osutuda ebaõigeks.

Asetage seade magnetitega **14** metallplaadile **3**, mis asub seinakinnitusrakisel **1**.

Vööklamber

Vööklambriga **5** saate seadet riputada näiteks vööle, nii on seade alati haardeulatuses.



Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

► **Kontrollige seade iga kord enne kasutamist üle.**




Nähtavate vigastuste või lahtiste detailide puhul seadme sisemuses ei ole seadme täpne töö enam tagatud.

Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade alati puhas ja kuiv.

Pühkige seade puhtaks niiske, pehme lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Mõõteseade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada Bosch elektriliste tööriistade volitatud remonditöökojas. Ärge avage mõõteseadet ise.

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

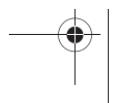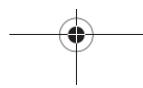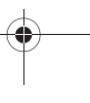

Müügijärgne teenindus ja nõustamine

Müügiesindajad annavad vastused toote paranduse ja hooldusega ning varuosadega seotud küsimustele. Joonised ja lisateabe varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:

www.bosch-pt.com

Boschi müügiesindajad nõustavad Teid toodete ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja seadistamisega seotud küsimustes.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: + 372 (0679) 1122

Fax: + 372 (0679) 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus

Mõõtseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Üksnes EL liikmesriikidele:



Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega!

Vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldismise liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Akud/patareid:

Ärge visake akuelemente/patareisid olmejäätmete hulka, tulle ega vette. Akuelementid/patareid tuleb võimaluse korral kokku koguda, ringlusse võtta või keskkonnahoidlikul viisil hävitada.

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/patareid ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Drošības noteikumi



Lai varētu droši un netraucēti strādāt ar mērinstrumentu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus šeit sniegtos norādījumus. Sekojiet, lai brīdinošās uzlimes uz mērinstrumenta būtu labi salasāmas. **PĒC IZLASĪŠANAS SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.**

- ▶ **Ievēribai!** Veicot citas, nekā lietošanas pamācībā aprakstītās apkalpošanas vai regulēšanas operācijas vai rikojoties ar mērinstrumentu lietošanas pamācībā neparedzētā veidā, lietotājs var saņemt veselībai kaitīgu starojuma devu.
- ▶ Mērinstruments tiek piegādāts kopā ar brīdinošo uzlīmi vācu valodā (grafikas lappusē parādītajā mērinstrumenta attēlā tā ir apzīmēta ar numuru 13).



- ▶ Uzsākot lietošanu, pārlimējiet pāri vācu tekstam kopā ar mērinstrumentu piegādāto brīdinošo uzlīmi jūsu valsts valodā.
- ▶ Nevērsiet läzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties läzera starā. Šis mērinstruments izstrādā 2. klases läzera starojumu atbilstoši standartam IEC 60825-1. Ar to var nejauši apžilbināt citas personas.

160 | Latviešu

- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā aizsargbrilles.** Lāzera skatbrilles kalpo, lai uzlabotu lāzera stara redzamību, taču tās nespēj pasargāt no lāzera starojuma.
- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā saulesbrilles un kā aizsargbrilles, vadot satiksmes līdzekļus.** Lāzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu redzes aizsardzību no ultravioletā starojuma, taču pasliktina krāsu izšķirtspēju.
- ▶ **Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu tikai kvalificēts speciālists, nomaiņai izmantojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Tas ļaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- ▶ **Neļaujiet bērniem lietot lāzera mērinstrumentu bez uzraudzības.** Viņi var nejauši apžilbināt citas personas.
- ▶ **Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādziebīstamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Mērinstrumentā var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.



Neturiet mērinstrumentu sirds stimulatoru tuvumā. Magnēti **14** rada magnētisko lauku, kas var ietekmēt sirds stimulatoru darbību.

- ▶ **Netuviniet mērinstrumentu magnētiskajiem datu nesējiem un ierīcēm, ko spēj ietekmēt magnētiskais laiks.** Magnētu **14** iedarbība var izraisīt neatgriezenisku informācijas zudumu.

Funkciju apraksts

Pielietojums

Mērinstruments ir paredzēts precīzu līmenisku un statenisku līniju iezīmēšanai un parādīšanai. Tas ir īpaši piemērots vertikālu un līmenisku augstuma atzīmju vai virsmu pārbaudei.

Mērinstruments ir paredzēts darbam vienīgi slēgtās telpās.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegs grafiskajā lappusē.

- 1 Turētājs stiprināšanai pie sienas
 - 2 Piespraude
 - 3 Turētāja metāla plāksne
 - 4 Līmsloksne*
 - 5 Turētājs stiprināšanai pie jostas
 - 6 Līmeņrādis stateniskai izlīdzināšanai
 - 7 Līmeņrādis līmeniskai izlīdzināšanai
 - 8 Alumīnija balstviršma
 - 9 Lāzera stara izvadlūka
 - 10 Baterijas nodalījuma vāciņa fiksators
 - 11 Baterijas nodalījuma vāciņš
 - 12 Balstpunkti
 - 13 Brīdināšā uzlīme
 - 14 Magnēti
 - 15 Ieslēdzējs
- *Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegs mūsu piederumu katalogā.




Tehniskie parametri

Liniju lāzers	PLL 5
Izstrādājuma numurs	3 603 K15 000
Darbības tālums līdz apt.*	5 m
Izlīdzināšanas precizitāte**	±1 mm/m
Darba temperatūra	+5 °C...+40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 °C...+70 °C
Maks. relatīvais gaisa mitrums	90 %
Lāzera klase	2
Lāzera starojums	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Baterijas	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	0,12 kg
Izmēri	142 x 27 x 30 mm

* Mazākais darbības tālums, lietojot turētāju stiprināšanai pie sienas 1 vai strādājot nelabvēlīgos apstākļos, piemēram, stiprā saules gaismā

** Pie pareiza mērinstrumenta stāvokļa (skatīt sadaļu „Mērinstrumenta novietošana“ lappusē 165)

Lūdzam vadīties pēc izstrādājuma numura, kas atrodams uz mērinstrumenta marķējuma plāksnītes, jo tā tirdzniecības apzīmējums var mainīties.

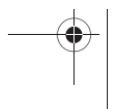

Montāža

Bateriju ievietošana/nomaiņa (attēls A)

Mērinstrumenta darbināšanai ieteicams izmantot sārma-mangāna baterijas.

Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāciņu **11**, pabīdīt fiksatoru **10** bultas virzienā un noņemiet vāciņu.

Novietojiet bateriju izvilkšanas lenti zem pirmās ievietojamās baterijas. Ievietojiet kopā ar mērinstrumentu piegādātās baterijas attēlā parādītajā secībā, ievērojot pareizu pievienošanas polaritāti.

Vienlaicīgi nomainiet visas nolietotās baterijas. Nomaiņai izmantojiet vienā firmā ražotas baterijas ar vienādu ietilpību.

- **Ja mērinstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā baterijas.** Ilgstoši uzglabājot mērinstrumentu, tajā ievietotās baterijas var korodēt un izlādēties.

Lietošana

Uzsākot lietošanu

- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- ▶ **Nepakļaujiet instrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūrās izmaiņām.** Piemēram, neatstājiet mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašīnā. Pie straujām temperatūrās izmaiņām vispirms nogaidiet, līdz izlīdzinās temperatūras starpība, un tikai pēc tam uzsāciet mērinstrumenta lietošanu.
- ▶ **Nepieļaujiet stipru triecienu iedarbošanos uz mērinstrumentu vai tā krišanu.** Mērinstrumenta bojājumi var ietekmēt tā precīzitāti. Pēc stipra trieciena saņemšanas vai kritiena pārbaudiet mērinstrumenta precīzitāti, savietojot tā lāzera staru ar zināmu horizontālu vai vertikālu atskaites līniju.

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai **ieslēgtu** mērinstrumentu, nospiediet ieslēdzēju **15**. Tūlīt pēc ieslēgšanas mērinstruments izstaro lāzera staru caur izvadluku **9**.

- ▶ **Nevērsiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskaitieties lāzera starā pat no liela attāluma.**

Lai **izslēgtu** mērinstrumentu, vēlreiz nospiediet ieslēdzēju **15**.

- ▶ **Neatstājiet ieslēgtu mērinstrumentu bez uzraudzības un pēc lietošanas to izslēdziet.** Lāzera stars var apžilbināt citas tuvumā esošās personas.

Mērišanas režīmi

Piezīme. Norādītā izlīdzināšanas precizitāte attiecas uz gadījumu, kad lāzera starī tiek izlīdzināti ar līmeņrāžu **6** un **7** palīdzību.

Mērinstrumenta novietošana (attēls B)

Lai panāktu precīzu mērinstrumenta izlīdzināšanu ar līmeņrāžu palīdzību, liela nozīme ir tā pareizam stāvoklim.

Norādīto izlīdzināšanas precizitāti var panākt tikai tad, ja mērinstruments ir pareizi novietots.

- Veicot mērinstrumenta līmenisku izlīdzināšanu ar līmeņrāža **7** palīdzību, tā alumīnija balstvirsmai **8** jābūt vērstai lejup.
- Veicot mērinstrumenta statenisku izlīdzināšanu ar līmeņrāža **6** palīdzību, tā lāzera starī izvadlūkai **9** jābūt vērstai augšup.

Izlīdzināšana ar lāzera starī veidoto līniju palīdzību

Līmeniskā izlīdzināšana (attēli C – D): novietojiet mērinstrumentu ar trim balstpunktiem **12** uz sienas vai ar magnētu **14** palīdzību nostipriniet to uz turētāja **1** vai uz kādas citas magnētiskas virsmas. Šādā gadījumā mērinstrumenta alumīnija balstvirsmai **8** jābūt vērstai lejup. Vadoties no līmeņrāža **7** rādiņumiem, izlīdziniet mērinstrumentu tā, lai tas atrastos līmeniskā stāvoklī. Līmenisku lāzera staru var izmantot, piemēram, gleznu rāmju vai flīžu izlīdzināšanai.

166 | Latviešu

Stateniskā izlīdzināšana (attēls D): novietojiet mērinstrumentu ar trim balstpunktiem **12** uz sienas vai ar magnētu **14** palīdzību nostipriniet to uz turētāja **1** vai uz kādas citas magnētiskas virsmas. Šādā gadījumā mērinstrumenta lāzera staru izvadlūkai **9** jābūt vērstai augšup. Vadoties no līmenrāža **6** rādījumiem, izlīdziniet mērinstrumentu tā, lai tas atrastos stateniskā stāvoklī. Statenisku lāzera staru var izmantot, piemēram, augšējā un apakšējā plauktu izlīdzināšanai.

Izlīdzināšana pēc atskaites punkta (attēls E): novietojiet mērinstrumentu ar trim balstpunktiem **12** uz sienas vai ar magnētu **14** palīdzību nostipriniet to uz turētāja **1** vai uz kādas citas magnētiskas virsmas. Lai lāzera staru savietotu ar atskaites punktu, pagrieziet mērinstrumentu vēlamajā leņķi. Tā var, piemēram, piekārt gleznu rāmju paralēli kāpņu vai jumta slīpumam.

Horizontāļu un vertikāļu pārbaude ar līmenrāžu palīdzību (attēls F)

Mērinstrumentu var lietot kā līmenrādi horizontāļu un vertikāļu pārbaudei, piemēram, lai novietotu taisni mazgājamo mašīnu vai ledusskapi. Šim nolūkam novietojiet mērinstrumentu ar tā alumīnija balstvirsmu **8** uz pārbaudāmās virsmas. Novietojot mērinstrumentu uz līmeniskas virsmas, alumīnija balstvirsmai **8** jābūt vērstai lejup, bet novietojot to uz stateniskas virsmas, lāzera staru izvadlūkai **9** jābūt vērstai augšup.



Norādījumi darbam

- **Neļaujiet līmsloksnei 4 nonākt mazu bērnu rokās.**
Bērni var izmantot līmsloksni košķajamās gumijas vietā.

Stiprināšana pie sienas

Lai sienas turētāju nostiprinātu uz dažādām virsmām, var izvēlēties vienu no četriem dažādiem stiprināšanas veidiem.

- **Stiprināšana ar līmsloksni** (attēls G): lietojot atlīmējamo līmsloksni **4**, sienas turētāju var nostiprināt uz neizturīgas virsmas, to nebojājot. Šai virsmai jābūt līdenai, noturīgai, sausai, tīrai, brīvai no taukvielām un ar temperatūru vismaz 15 °C. Atraujiet no līmsloksnes vienu no aizsargfolijām (①) un pielīmējiet līmsloksni pie sienas turētāja aizmugurējās virsmas (②), sākot ar līmsloksnes brīvo galu. Atraujiet no līmsloksnes otru aizsargfoliju (③) un vismaz 5 sekundes spēcīgi pies piediet sienas turētāju pie virsmas (④). Lai noņemtu sienas turētāju, satveriet līmsloksni aiz brīvā gala un lēni velciet aiz tā, atlīmējot līmsloksni un turot to iespējami paralēli virsmai (⑤).
- **Stiprināšana ar piespraudēm** (attēls H): lietojot kopā ar mērinstrumentu piegādātās piespraudes **2**, sienas turētāju var piestiprināt pie sienām ar sauso apdari vai koka sienām. Iespiediet piespraudes sieňā caur sienas stiprinājuma atvērumiem.



168 | Latviešu

- **Stiprināšana ar skrūvi:** novietojiet sienas turētāja **1** aizmugurē izveidoto figūratvērumu uz skrūves galvas, kas atrodas nelielā attālumā no sienas.
- **Stiprināšana ar līmlenti** (attēls I): sienas turētāju var piestiprināt pie sienas arī ar parasto līmlenti (neietilpst piegādes komplektā), kā parādīts attēlā.

Pielietojot jebkuru no šeit aprakstītajiem stiprināšanas veidiem, sekojiet, lai turētājs stiprināšanai pie sienas **1** tiktu droši nostiprināts. Sienas turētāja izslidēšana var būt par cēloni kļūdainiem mēriņumiem.

Novietojiet mērinstrumentu tā, lai tā magnēti **14** piespiestos metāla plāksnei **3** uz sienas turētāja **1**.

Turētājs stiprināšanai pie jostas

Izmantojot turētāju **5**, mērinstrumentu var piekārt, pie-mēram, pie jostas, kur tas vienmēr ir ērti sasniedzams.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

- **Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet mērinstrumentu.** Ja mērinstrumentam ir ārēji redzami bojājumi vai tā iekšpusē ir nenostiprinātas daļas, vairs netiek garantēta mērinstrumenta droša un precīza funkcionēšana.

Lai mērinstruments droši un nevainojami darbotos, uzturiet to sausu un tīru.

Apslaukiet izstrādājumu korpusu ar mitru, mīkstu lupatiņu. Nelietojiet izstrādājumu apkopei ķīmiski aktīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus.

Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, mērinstrumenti tomēr sabojājas, tas jāremontē Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā. Neatveriet mērinstrumentu saviem spēkiem.

Pieprasot konsultācijas un nomainot rezerves daļas, lūdzam noteikti norādīt 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz mērinstrumenta markējuma plāksnītes.

Tehniskā apkalpošana un konsultācijas klientiem

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē: www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, atbildot uz jautājumiem par izstrādājumu un to piederumu iegādi, lietošanu un regulēšanu.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Dzelzavas ielā 120 S

LV-1021 Rīga

Tālr.: + 371 67 14 62 62

Telefakss: + 371 67 14 62 63

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com



Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie mērinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tikai ES valstīm



Neizmetiet mērinstrumentu sadzīves atkritumu tvertnē!

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2002/96/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un to pārstrādi, kā arī atbilstoši šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie mērinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā, lai tos sagatavotu otrreizējai izmantošanai.

Akumulatori un baterijas

Neizmetiet akumulatorus un baterijas sadzīves atkritumu tvertnē un nemēģiniet no tiem atbrīvoties, sadedzinot vai nogremdējot ūdenskrātuvē. Akumulatori un baterijas pēc iespējas jāizlādē un tad jāsavāc un jānogādā otrreizējai pārstrādei vai arī no tiem jāatbrīvojas apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tikai ES valstīm

Saskaņā ar direktīvu 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc un jānogādā otrreizējai pārstrādei.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.



Saugos nuorodos



Kad su matavimo prietaisu dirbtumėte nepavojingai ir saugiai, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Pasirūpinkite, kad įspėjamieji ženklai ant matavimo prietaiso visada būtų išskaitomi. IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.

- ▶ **Atsargiai – jei naudojami kitokie nei čia aprašyti valdymo ar justavimo įrenginiai arba taikomi kitokie metodai, spinduliaivimas gali būti pavojingas.**
- ▶ **Matavimo prietaisas tiekiamas su įspėjamuoju ženklu vokiečių kalba (matavimo prietaiso schemaeje pažymėta numeriu 13).**



- ▶ **Prieš pirmajį naudojimą užklijuokite ant jo komplekste esantį lipduką su tekstu jūsų šalies kalba.**
- ▶ **Nenukreipkite lazerio spindulio į žmones ar gyvūnus ir patys nežiūrėkite į lazerio spindulį.** Šis matavimo prietaisas skleidžia 2-osios lazerio klasės pagal IEC 60825-1 lazerinius spindulius. Lazeriniai spinduliai galite apakinti kitus žmones.



172 | Lietuviškai

- ▶ **Nenaudokite lazerio matymo akinių kaip apsauginių akinių.** Specialūs lazerio matymo akiniai padeda geriau matyti lazerio spindulį, tačiau jokiu būdu nėra skirti apsaugai nuo lazerio spinduliu poveikio.
- ▶ **Nenaudokite lazerio matymo akinių vietoje apsauginių akinių nuo saulės ir nedévékite vairuodam.** Lazerio matymo akiniai tinkamai neapsaugo nuo ultravioletinių spinduliu ir apsunkina spalvų matymą.
- ▶ **Matavimo prietaisą taisytį turi tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisas išliks saugus naudoti.
- ▶ **Saugokite, kad vaikai be suaugusiųjų priežiūros nenaudotą lazerinio matavimo prietaiso.** Jie gali netyčia apakinti žmones.
- ▶ **Nedirbkite su matavimo prietaisu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Matavimo prietaisui kibirkščiuojant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulkės arba susikaupė garai.



Nelaikykite prietaiso arti širdies stimulatorių. Magnetai **14** surinkia lauką, kuris gali pakentti širdies stimuliatorių veikimui.

- ▶ **Matavimo prietaisą laikykite toliau nuo magnetinių laikmenų ir magnetų poveikiui jautrių prietaisų.** Dėl magnetų **14** poveikio duomenys gali negrįžtamai dingti.

Funkcijų aprašymas

Prietaiso paskirtis

Matavimo prietaisas skirtas horizontalioms ir vertikalioms linijoms nustatyti ir pažymėti. Jis taip pat skirtas statmenims ir horizontalioms aukščio linijoms bei paviršiams tikrinti.

Matavimo prietaisas pritaikytas naudoti tik uždarose patalpose.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamujų dalių numeriai atitinka matavimo prietaiso schemas numerius.

- 1** Sieninis laikiklis
- 2** Smeigės
- 3** Sieninio laikiklio metalinė plokštélė
- 4** Dvipusė lipni juosta*
- 5** Laikiklis tvirtinti prie diržo
- 6** Vertikalioji gulsčiuko ampulė su skysčiu
- 7** Horizontalioji gulsčiuko ampulė su skysčiu
- 8** Atraminis aliuminio paviršius
- 9** Lazerio spindulio išėjimo anga
- 10** Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
- 11** Baterijų skyriaus dangtelis
- 12** Atraminiai taškai
- 13** Ispėjamasis lazerio spindulio ženklas
- 14** Magnetai
- 15** Ijungimo-išjungimo jungiklis

*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą nejeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.



Techniniai duomenys

Linijinis lazerinis nivelyras	PLL 5
Gaminio numeris	3 603 K15 000
Veikimo nuotolis iki maždaug*	5 m
Niveliavimo tikslumas**	±1 mm/m
Darbinė temperatūra	+5 °C...+40 °C
Sandėliavimo temperatūra	-20 °C...+70 °C
Maks. santykinis oro drėgnumas	90 %
Lazerio klasė	2
Lazerio tipas	635 nm, <2 mW
C ₆	9,33
Baterijos	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	0,12 kg
Matmenys	142 x 27 x 30 mm

* naudojant sieninj laikiklį 1; esant nepalankioms sąlygoms, pvz., intensyviai šviečiant saulei, veikimo nuotolis yra mažesnis

** esant tinkamai matavimo prietaiso padėčiai (žr. „Matavimo prietaiso padėties nustatymas“, 177 psl.)

Atkreipkite dėmesį į jūsų matavimo prietaiso gaminio numerį, nes atskirų matavimo prietaisų modelių pavadinimai gali skirtis.



Montavimas

Baterijų įdėjimas ir keitimas (žiūr. pav. A)

Matavimo prietaisą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis.

Norėdami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį **11**, paspauskite fiksatorių **10** rodyklės kryptimi ir nuimkite baterijų skyriaus dangtelį.

Juostelę baterijoms išimti padékite po pirmaja įdedama baterija. Kartu pateiktas baterijas įdékite paveikslėlyje nurodyta tvarka ir atkreipkite dėmesį, kad baterijų poliai atitinktų nurodytus polius.

Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas.

- **Jei ilgą laiką nenaudojate prietaiso, išimkite iš jo baterijas.** Ilgiau sandéliuojančios baterijos gali paveikti korozija arba jos gali išsikrauti.

Naudojimas

Parengimas naudoti

- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.**
- ▶ **Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros ir temperatūros svyrapimų.** Pvz., nepalikite jo ilgą laiką automobiliuje. Esant dideliems temperatūros pokyčiams, prieš naudodami prietaisą leiskite jo temperatūrai susivienodinti su aplinkos temperatūra.
- ▶ **Saugokite, kad matavimo prietaisas nenukritų ir nebūtų sutrenkiamas.** Pažeidus matavimo prietaisą gali būti pakenkiamai tikslumui. Prietaisui nukritus arba jį sutrenkus, patirkinkite lazerio spindulio liniją su žinoma horizontalia ar vertikalia atskaitos linija.

Ijungimas ir išjungimas

Norėdami matavimo prietaisą **ijungti**, paspauskite ijungimo-išjungimo jungiklį **15**. Matavimo prietaisą ižungus, per spindulio išėjimo angą **9** iškart siunčiamas lazerio spindulys.

- ▶ **Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus asmenis ar gyvūnus ir nežiurėkite į lazerio spindulį patys, net ir būdami atokiau nuo prietaiso.**

Norėdami matavimo prietaisą **išjungti**, dar kartą paspauskite ijungimo-išjungimo jungiklį **15**.

- ▶ **Nepalikite įjungto matavimo prietaiso be priežiūros, o baigę su prietaisu dirbtį, jį išjunkite.** Lazerio spindulys gali apakinti kitus žmones.

Matavimo funkcijos

Nuoroda: nurodytas niveliavimo tikslumas pasiekiamas, kai lazerio spindulys išlyginamas pagal gulsčiuko ampules **6** ir **7**.

Matavimo prietaiso padėties nustatymas (žiūr. pav. B)

Tiksliam matavimo prietaiso išlyginimui gulsčiuko ampulėmis didelės reikšmės turi prietaiso padėtis.

Nurodytas niveliavimo tikslumas pasiekiamas tik tada, kai matavimo prietaisas yra tinkamoje padėtyje.

- Horizontaliai išlyginant gulsčiuko ampule su skysčiu **7**, matavimo prietaiso atraminis aliuminio paviršius **8** turi būti nukreiptas žemyn.
- Vertikaliai išlyginant gulsčiuko ampule su skysčiu **6**, lazerio spindulio išėjimo anga **9** turi būti nukreipta aukštyn.

Išlyginimas su lazerio linija

Horizontalus išlyginimas (žr. C–D pav.): matavimo prietaisą trimis atraminiais taškais **12** pridėkite prie sienos arba pritvirtinkite jų magnetais **14** prie sieninio laikiklio **1** arba kitokio magnetinio paviršiaus. Matavimo prietaiso atraminis aliuminio paviršius **8** turi būti nukreiptas žemyn. Naudodamiesi gulsčiuko ampule su skysčiu **7** išlyginkite matavimo prietaisą horizontaliai. Palei horizontalią lazerio spindulio liniją galite, pvz., išlyginti paveikslą rémą arba plyteles.



178 | Lietuviškai

Vertikalus išlyginimas (žiūr. pav. D): matavimo prietaisą trimis atraminiais taškais **12** pridėkite prie sienos arba pritvirtinkite jį magnetais **14** prie sieninio laikiklio **1** arba kitokio magnetinio paviršiaus. Lazerio spindulio išėjimo anga **9** turi būti nukreipta aukštyn. Naudodamiesi gulsciuko ampuole su skrysciu **6** išlyginkite matavimo prietaisą vertikaliai. Palei vertikalią lazerio spindulio liniją galite, pvz., išlyginti pakabinamasias ir pastatomasias spintelės.

Išlyginimas pagal atskaitos taškus (žiūr. pav. E): matavimo prietaisą trimis atraminiais taškais **12** pridėkite prie sienos arba pritvirtinkite jį magnetais **14** prie sieninio laikiklio **1** arba kitokio magnetinio paviršiaus. Sukite matavimo prietaisą norimu kampu, kad išlygintumėte lazerio spindulį pagal atskaitos tašokus. Tokiu būdu, pvz., paveikslų rėmus galésite pakabinti lygiagrečiai laiptams arba stogo šlaitui.

Horizontalės/vertikalės tikrinimas gulsciuko ampulėmis (žiūr. pav. F)

Matavimo prietaisą galite naudoti kaip gulsciuką vertikalėms ir horizontalėms tikrinti, pvz., norédami tiesiai pastatyti skalbimo mašiną arba šaldytuvą. Matavimo prietaisą atraminiu aluminio paviršiumi **8** padékite ant tikrinamojo paviršiaus. Padedant prietaisą ant horizontalaus paviršiaus atraminis aluminio paviršius **8** turi būti nukreiptas žemyn, pridedant prie vertikalaus paviršiaus lazerio spindulio išėjimo angą **9** turi būti nukreipta aukštyn.



Darbo patarimai

- ▶ **Dvipuses lipnias juostas 4 saugokite nuo vaikų.**
Vaikai lipnias juostas gali sumaišyti su kramtomaja guma.

Tvirtinimas prie sienos

Sieninį laikiklį prie jvairių paviršių galima tvirtinti keturiais būdais:

- **Tvirtinimas dvipusėmis lipniomis juostomis**
(žr. pav. G): Nuimamomis dvipusėmis lipniomis juostomis **4** sieninį laikiklį galima tvirtinti prie jautrių paviršių ir jų nepažeisti. Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, švarus, netepaluotas ir ne mažiau kaip 15 °C šilumos. Nuo lipnios juostos nulupkite vieną apsauginę plėvelę (①) ir priklijuokite lipnią juostą, palikdami vieną galą išsikišusį, ant sieninio laikiklio užpakalinės pusės (②). Nuo lipnios juostos nulupkite kitą apsauginę plėvelę (③) ir ne mažiau kaip 5 sekundes tvirtai spauskite sieninį laikiklį su lipnia juosta prie pagrindo (④). Norėdami sieninį laikiklį nuimti, ištraukite dvipusę lipnią juostą laikydami ją už kyšančio galio ir traukdami lėtai bei kaip galima lygiagrečiau pagrindui (⑤).
- **Tvirtinimas smeigėmis** (žr. pav. H): kartu su prietaisu pateiktomis smeigėmis **2** sieninį laikiklį galite pritvirtinti prie sausosios statybos ir medinių sienų. Kaip pavaizduota paveikslėlyje, perkiškite smeiges per sieninio laikiklio kiaurymes.



180 | Lietuviškai

- **Tvirtinimas varžtu:** sieninj laikiklį **1** užpakaline puse, naudodamiesi Jame esančia kiauryme, pakabinkite ant varžto, kurj būtų galima lengvai išsukti iš sienos.
- **Tvirtinimas lipnia juoste** (žiūr. pav. I): sieninj laikiklį, kaip pavaizduota paveikslėlyje, galite pritvirtinti jprasta lipnia juoste (nejeina į tiekiamą komplektą).

Tvirtindami bet kuriuo iš šių keturių būdų stebékite, kad sieninis laikiklis **1** būtų tvirtai pritvirtintas prie pagrindo. Nuslydus sieniniam laikikliui, matavimai gali būti klaidingi.

Matavimo prietaisą magnetais **14** pridėkite prie metalinės plokštelynės **3**, esančios ant sieninio laikiklio **1**.

Laikiklis tvirtinti prie diržo

Pasinaudodami laikikliu, skirtu tvirtinti prie diržo **5**, matavimo prietaisą galite pakabinti, pvz., ant diržo, ir bet kada galésite jį pasiekti.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- **Prieš kiekvieną naudojimą matavimo prietaisą patirkinkite.** Jei matavimo prietaisais pažeistas arba jo viduje yra atsilaisvinusių dalių, jis veiks nepatikimai.

Kad galérumėte gerai ir saugiai dirbt, pasirūpinkite, kad matavimo prietaisais visada būtų švarus ir sausas.

Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštu skudurėliu.
Negalima naudoti jokių aštrių plovimo priemonių ir
skiediklių.

Jei, nepaisant kruopščios gamybos ir patikrinimo,
matavimo prietaisas sugestų, jo remontas turi būti
atliekamas įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto
dirbtuvėse. Patys neatidarykite matavimo prietaiso.

Teiraudamiesi informacijos ir užsakydami atsargines
dalis, būtinai nurodykite dešimtzenklį gaminio numerį,
nurodytą prietaiso firminėje lentelėje.

Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į
klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu,
techninė priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius
brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com

Bosch klientų konsultavimo tarnybos specialistai mielai
jums patars gaminijų ir papildomos įrangos pirkimo,
naudojimo bei nustatymo klausimais.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
Įrankių remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

182 | Lietuviškai**Šalinimas**

Matavimo prietaisai, papildoma įranga ir pakuotė turi būti surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Tik ES šalimis:

Nemeskite matavimo prietaisų į buitinių atliekų konteinerius!

Pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami matavimo prietaisai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Akumulatoriai ir baterijos

Nemeskite akumulatorių ir baterijų į buitinių atliekų konteinerius, ugnj ar vandenį. Akumulatoriai ir baterijos turi būti surenkamos ir perdirbamos arba šalinamos nekenkiant aplinkai.

Tik ES šalimis:

Susidėvėję akumulatoriai ir akumulatoriai su defektais turi būti perdirbti pagal Direktyvos 2006/66/EB reikalavimus.

Galimi pakeitimai.