






1







ОБЩИЙ ВИД РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

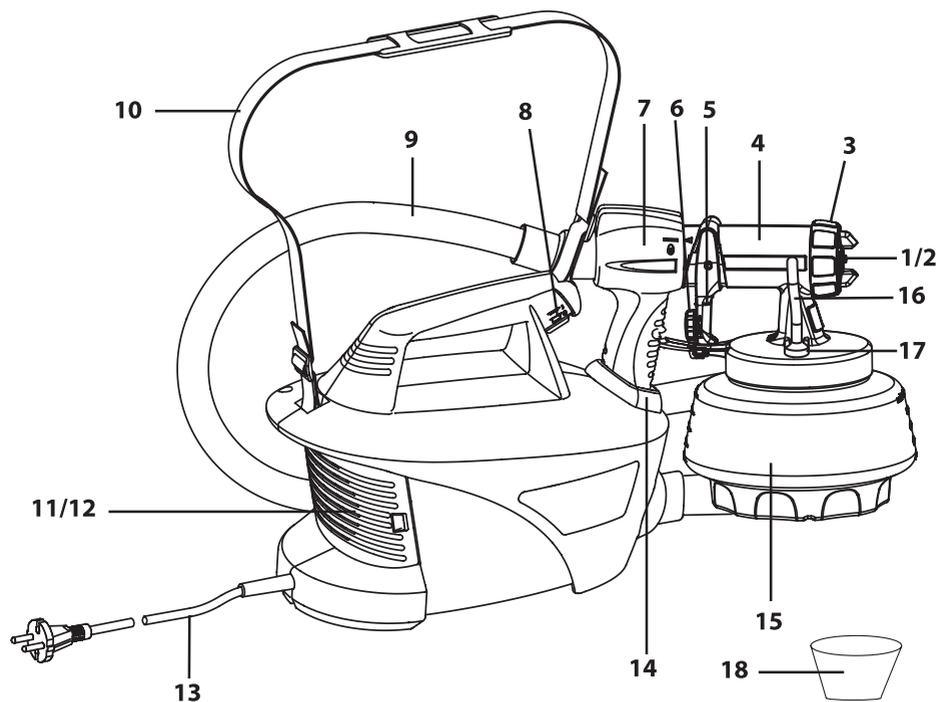

2




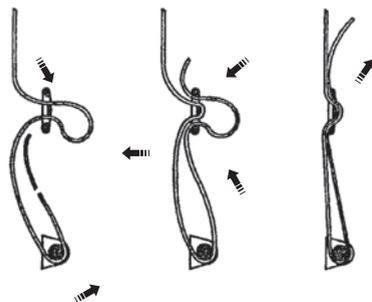


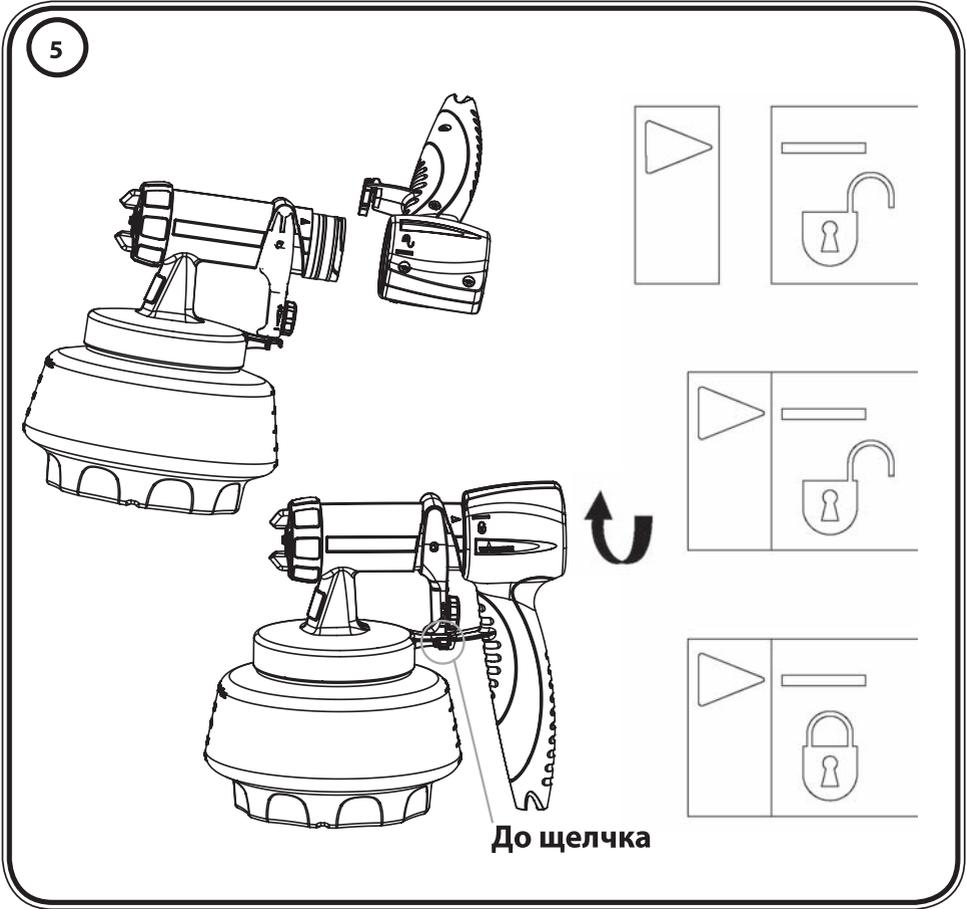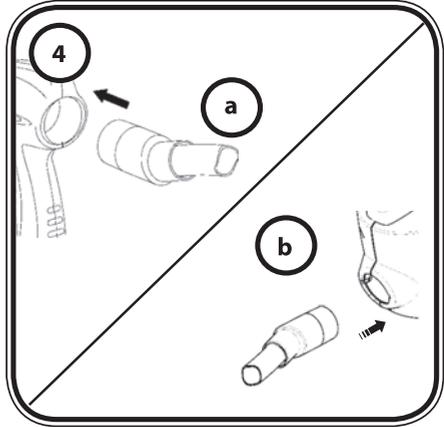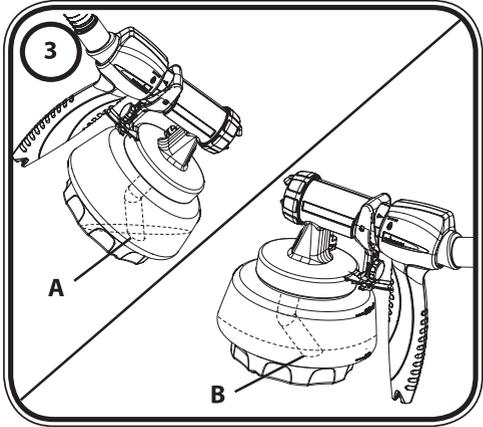


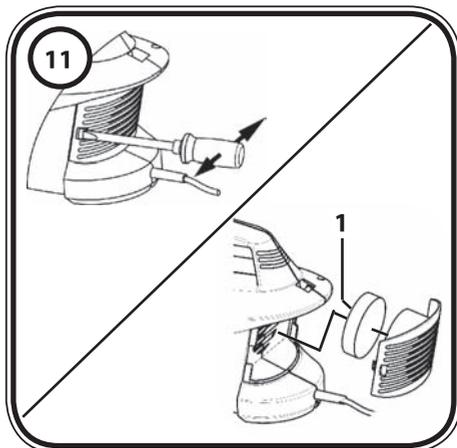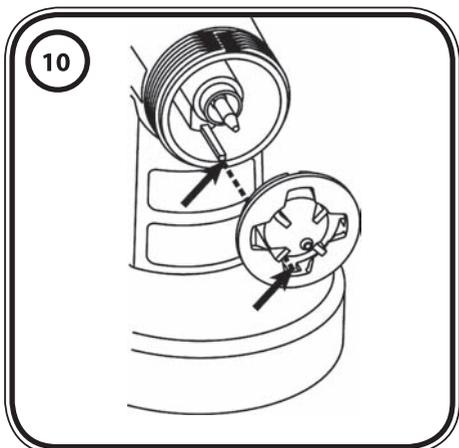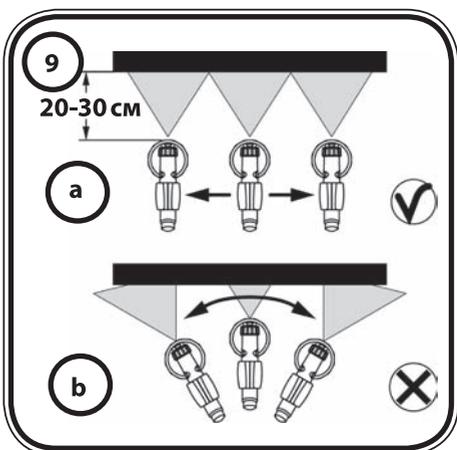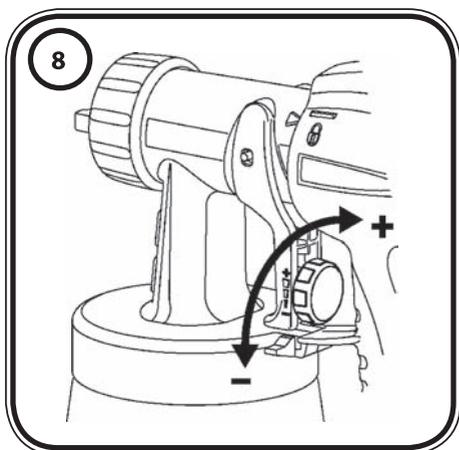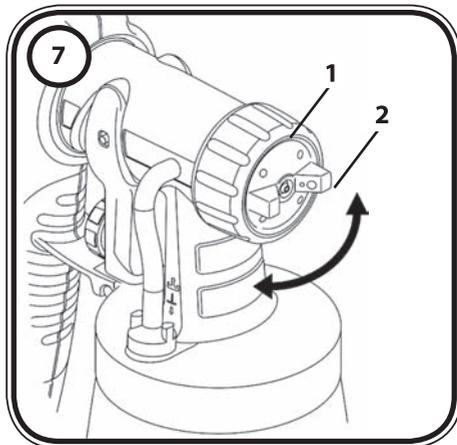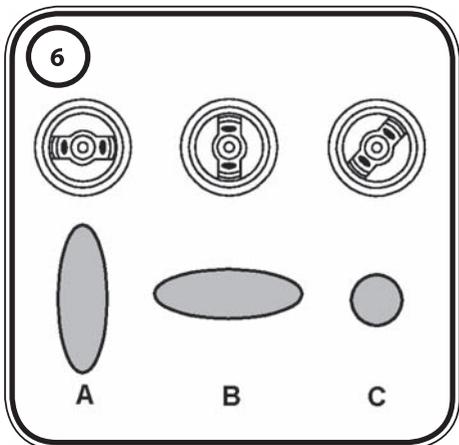

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

12

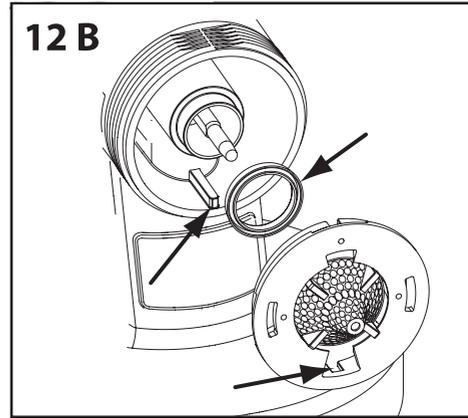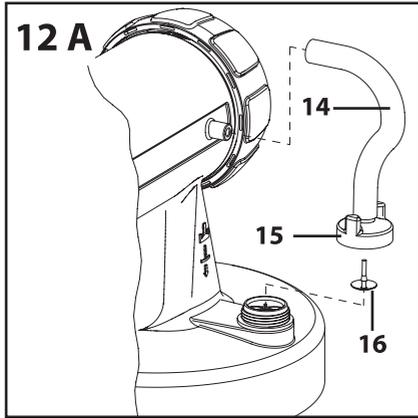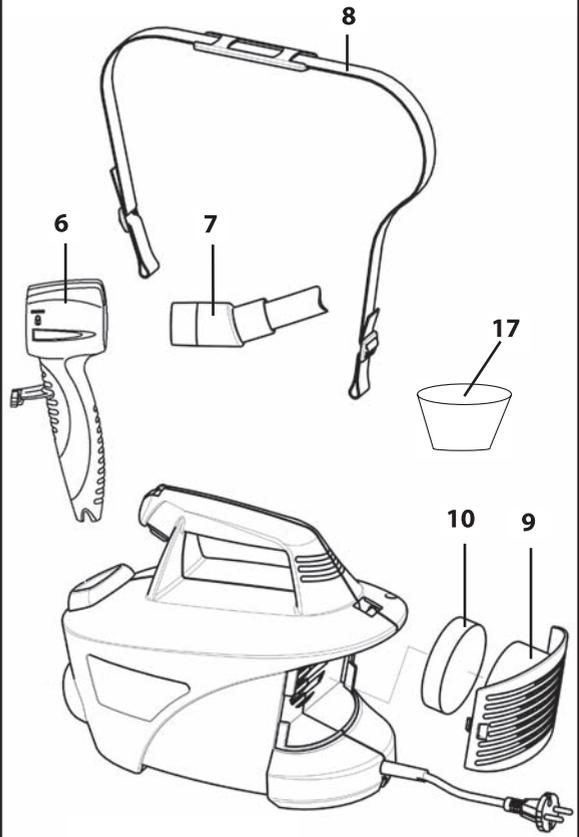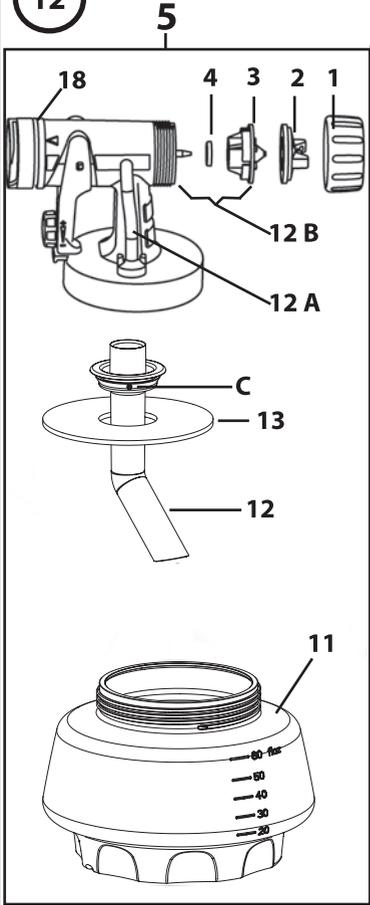

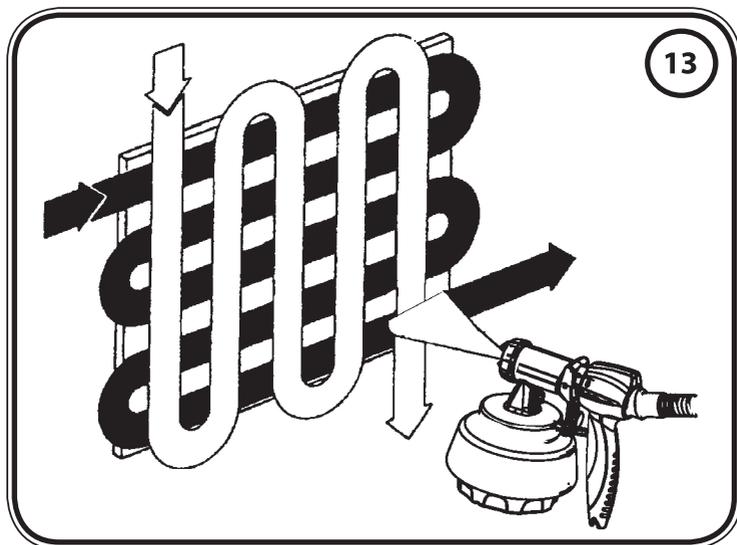

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем с приобретением пистолета-распылителя компании WAGNER.

Вы приобрели фирменное устройство, требующее тщательной очистки и ухода, что обеспечивает бесперебойное функционирование аппарата. Внимательно прочтите инструкции по эксплуатации, прежде чем начнете использовать аппарат и выполняйте все инструкции. Храните инструкции по эксплуатации в надежном месте.

Общие правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ!



Прочтите все инструкции. Невыполнение данных инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и серьезных телесных повреждений. Термин «Электроинструмент», использованный ниже, обозначает оборудование, питающееся от сети (имеющее сетевой шнур) и оборудование, питающееся от аккумулятора (без сетевого шнура).

1. Рабочее место.

а) Держите ваше рабочее место в чистоте. Неаккуратность на рабочем месте и неосвещенные рабочие пространства могут привести к несчастным случаям.

б) Запрещено использовать инструменты в опасных зонах, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. Электроинструменты могут искрить, что может воспламенить пыль или пары веществ.

в) Используя аппарат, не разрешайте детям и другим людям находиться рядом с вами. Вы можете потерять контроль над ситуацией, если вас отвлекут от работы.

2. Электробезопасность

а) Вилка аппарата должна соответствовать розетке. Вилку запрещено изменять любым образом. Не используйте вилки-адаптеры вместе с инструментами, защищенными заземлением. Не измененные вилки и подходящие розетки уменьшают риск получения электрошока.

б) Избегайте физического касания заземленных поверхностей, таких как трубы, нагревательные элементы, печи и холодильники. Риск поражения электрическим током повышается, если ваше тело заземлено.

в) Оберегайте оборудование от попадания внутрь дождя и влаги. Риск поражения электрическим током возрастает, если вода попадает в электрооборудование.

г) Не повредите розетку, перетаскивая аппарат за сетевой шнур, подвешивая его за сетевой шнур или пытаясь вытащить вилку из розетки, вытягивая ее за сетевой шнур. Оберегайте сетевой шнур от чрезмерного тепла, масла, острых краев или движущихся частей аппарата. Поврежденный или перекрученный шнур повышает риск поражения электрическим током.

д) Если вы работаете на открытом воздухе, используйте только такие удлинители, которые разрешены для использования вне помещений. Использование удлинителей, пригодных для использования вне помещений, сокращают вероятность получения электрошока.

3. Безопасность людей

а) Будьте внимательны. Обращайте внимание на то, что вы делаете, и работайте осмысленно с электроинструментом. Не используйте инструмент, если устали, или находитесь под действием лекарств или алкоголя. Невнимательность при использовании электроинструмента может стать причиной серьезных повреждений.

б) Надевайте защитные приспособления и не забывайте надевать защитные очки. Используя личное защитное оборудование, такое как противопыльная маска, нескользящие туфли, защитный шлем, или устройства защиты ушей, в зависимости от типа используемого инструмента, вы уменьшаете вероятность получения повреждений.

с) Избегайте случайного запуска аппарата. Убедитесь, что переключатель напряжения находится в положении «Выкл.»(OFF), прежде чем вы включите аппарат в сеть. Несчастный случай может произойти, если вы несете электроинструмент, держа палец на переключателе, или когда вы включаете электроинструмент в розетку. А переключатель инструмента стоит в положении «Вкл.» (ON).

д) Уберите все регулировочные инструменты или ключи перед включением напряжения. Инструмент или ключ на вращающейся части инструмента может привести к телесным повреждениям.

е) Не переоценивайте ваши возможности. Убедитесь, что вы прочно стоите и сохраняете баланс. Это значит, что вы можете лучше контролировать аппарат в неожиданных ситуациях.

ф) Надевайте подходящую одежду. Не надевайте свободную одежду или ювелирные украшения. Оберегайте ваши волосы, одежду и перчатки от попадания в движущиеся части. Свободная одежда, ювелирные украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части аппарата.

г) Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ослабленными физическими, сенсорными или умственными способностями, у которых нет опыта и знаний по обращению с аппаратом, если только они не работали под контролем, их не инструктировало лицо, отвечающее за их безопасность. Детей необходимо контролировать, чтобы они не стали играть с аппаратом.

4. Внимательное обращение и использование электроинструментов

а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, предназначенный для работы, которую вы намереваетесь выполнить. Вы будете работать лучше и более безопасно, если используете инструмент, подходящий для вашей цели.

б) Не используйте электроинструменты с испорченными выключателями. Электроинструмент, который нельзя включить или выключить, опасен, и его необходимо отремонтировать.

с) Вытащите вилку из розетки, прежде чем приступите к регулировке аппарата, смене принадлежностей или подготовке инструмента к хранению. Эта мера предосторожности предотвращает случайный запуск инструмента.

d) Храните не используемые электроинструменты, в местах, недоступных для детей. Не позволяйте использовать их людям, не знакомым с ними, или которые не читали настоящих инструкций. Электроинструменты могут быть опасны, если их используют неопытные люди.

e) Ухаживайте за вашими инструментами надлежащим образом. Убедитесь, что вращающиеся части функционируют без проблем, не стопорятся, не поломаны, и не повреждены, что ухудшает работу инструмента. Многие несчастные случаи произошли из-за того, что электроинструменты плохо обслуживали.

f) Используйте электроинструменты, их принадлежности, вставки, согласно положениям настоящих инструкций и таким образом, который определен для этого специального типа инструмента. Принимайте во внимание условия для работы. Использование электроинструментов для целей, не указанных в инструкциях по их применению, может привести к возникновению опасной ситуации

5. Обслуживание

a) Доверяйте ремонт вашего аппарата только квалифицированным специалистам, с использованием исключительно деталей, изготовленных производителем оборудования. Этим обеспечивается безопасность аппарата.

b) Если поврежден сетевой шнур, нужно, чтобы его заменил производитель оборудования, уполномоченный агент по его обслуживанию, или лицо, имеющее соответствующую квалификацию. Это необходимо, во избежание аварийных ситуаций.

Инструкции по мерам безопасности для пистолета-распылителя.

Внимание! Надевайте аппараты защиты дыхания! Туман краски и пары растворителей опасны для здоровья. Не забывайте надевать дыхательные аппараты и работайте только в хорошо проветриваемых комнатах или используйте дополнительное вентиляционное оборудование. Рекомендуется надевать рабочую одежду, защитные очки, устройства защиты ушей и перчатки.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ!****ЗАПРЕЩЕНО НАПРАВЛЯТЬ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ НА СЕБЯ, ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХ.**

- *Пистолетом-распылителем можно распылять материалы с точкой воспламенения которая равна 21 °С и выше, без дополнительного предупреждения. (Немецкая классификация материалов покрытия по классу опасности – это класс A II и A III, см. инструкцию на банке).*
- *Не используйте пистолет-распылитель для нанесения легко воспламеняющихся материалов.*
- *Запрещено прочищать пистолеты-распылители легко воспламеняющимися растворами с точкой воспламенения ниже 21 °С.*
- *Принимайте меры по предупреждению опасности, которая может возникнуть из-за распыляемых материалов покрытия, выполняйте инструкции и следуйте информации на контейнерах, или в спецификациях, предоставляемых производителем материалов.*
- *Запрещено распылять любое вещество, чей потенциал опасности неизвестен.*
- *Аппарат нельзя использовать на рабочем месте, попадающем под действие правил по защите от пожара или взрыва.*
- *Чтобы избежать риска взрыва при распылении, обеспечьте эффективную естественную или искусственную вентиляцию.*
- *Рядом с аппаратом во время процесса распыления не должны находиться источники воспламенения, такие как открытый огонь, дым зажженной сигареты, сигары и трубки, искры, тлеющие провода, горячие поверхности, и т.д.*
- *Убедитесь, что пистолет-распылитель не всасывает пары растворителя. Не распыляйте материалы на аппарат!*
- *Пистолет-распылитель не игрушка; поэтому, не позволяйте детям прикасаться к нему или играть с ним*

- Закрывайте поверхности, которые не будут покрашены. Работая, помните, что ветер, например, может относить краску на большие расстояния и стать причиной повреждений.
- Данный аппарат может быть использован только с функционирующим клапаном. Если краска поднимается в шланг вентиляции (рисунок 12А, деталь 14), немедленно прекратите использование аппарата! Открутите и прочистите вентиляционный шланг, клапан и мембрану, если необходимо – замените мембрану.
- Не кладите пистолет-распылитель на пол.
- Данный аппарат оснащен тепловым реле, которое отключает аппарат при перегреве. В этом случае, выключите аппарат, вытащите сетевой шнур и дайте аппарату остыть, по крайней мере, в течение ½ часа. Устраните причину перегрева, например, согнутый шланг, загрязненный воздушный фильтр, закрытые прорези для забора воздуха.

Использование оригинальных принадлежностей и деталей компании Wagner даст вам гарантию, что все требования по мерам безопасности были соблюдены.

Технические данные

Максимальная вязкость:	3000 mPaS
Источник питания:	230–240 В ~
Power consumption:	350 Вт
Мощность распыления на выходе:	105 Вт
Max. delivery rate	250 g/min
Двойная изоляция:	<input type="checkbox"/>
Уровень звукового давления:	80 дБ (А)
Уровень вибрации:	< 2,5 м/с ²
Длина воздушного шланга:	3,5 м
Вес:	4,0 кг

Область применения

WallPerfect W 665 был специально создан для декорации интерьера внутри помещения.

Специальная система разбрызгивания создана для работы с мяло-вязкими материалами, такими как краска, лаки и т.д. Их можно найти в разделе "Аксессуары".

Описание (Рис. 1)

1 Крышка пневмоцилиндра	10 Ремень для переноски
2 Форсунка	11 Воздушный фильтр
3 Накладная гайка	12 Воздушный экран
4 Стандартные принадлежности пистолета	13 Сетевая вилка
5 Предохранительная скоба спускового крючка	14 Ручка-держатель пистолета-распылителя
6 Регулятор объема материала	15 Контейнер
7 Ручка	16 Вентиляционный шланг
8 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	17 Клапан
9 Шланг подачи воздуха	18 Воронка

Материалы покрытия, пригодные к использованию

Краска для стен, интерьерная (ВД-краска и латексная)

Материалы покрытия, не пригодные к использованию

Материалы в состав которых входят абразивные компоненты, фасадные краски, щелочные и кислотные краски. Материалы покрытия с точкой воспламенения ниже 21 °С.

Подготовка материалов покрытия

Прилагаемые принадлежности распылителя могут быть использованы для распыления красок, лаков и полировок, растворенных или слегка растворенных. Подробную информацию можно получить в листках технических данных производителей (загрузка из Интернета).

- 1. Помешайте материал и залейте необходимое количество в контейнер.*
- 2. Если интенсивность распыления слишком низкая, постепенно разбавьте материал на 5–10%. Пока интенсивность распыления не будет отвечать вашим требованиям.*

Рекомендации по разбавлению материалов

Материал покрытия	
<i>Краски для стен, интерьерные (ВД-краски и латексные).</i>	<i>Разбавлены на 10%</i>

Запуск аппарата

Прежде чем подсоединить аппарат к сети, убедитесь, что сетевое напряжение соответствует значениям, указанным на паспортной табличке.

- *Подсоедините ремень для переноски к аппарату (Рисунок 2)*
- *Отсоедините контейнер от пистолета-распылителя*
- *Выровняйте трубку для всасывания материала (Рисунок 3)*

Если трубка всасывания размещена правильно, содержимое контейнера можно распылить практически без остатка.

При работе с горизонтальными поверхностями: поверните всасывающую трубку вперед (Рисунок 3А).

При работе с подвесными объектами: поверните всасывающую трубку назад (Рисунок 3В).

- *Поставьте контейнер на лист бумаги, налейте подготовленный материал покрытия и плотно закрутите контейнер на пистолет-распылитель.*
- *Подсоедините шланг подачи воздуха (Рисунок 4, а+в). Вставьте плотно шланг в соединение аппарата и ручку пистолета. Положение шланга не важно.*
- *Вставьте переднюю часть пистолета в основную часть пистолета-распылителя до щелчка (Рисунок 5).*
- *Поставьте машину на ровную, чистую поверхность. Иначе аппарат может втянуть пыль, и т.д.*

- *Повесьте через плечо ремень для переноски*
- *Вытащите пистолет – распылитель из держателя и направьте на объект, предназначенный для покраски.*
- *Рекомендуется проверить работу пистолета-распылителя на куске картона или подобного материала, чтобы определить качество материала и тип распыления.*
- *Поставьте переключатель в положение «Вкл.» (ON).*

Можно выбрать три различных уровня настройки распыления, в зависимости от типа применения и объекта покрытия.

Выбор установок распыления

Рисунок 6А – горизонтальное плоскоструйное распыление – для горизонтальных поверхностей

Рисунок 6В – вертикальное плоскоструйное распыление – для вертикальных поверхностей

Рисунок 6С – круглая струя – для углов, краев и трудно доступных зон.

Установка необходимого режима распыления (Рисунок 7)

Слегка открутите накидную гайку (1), поверните крышку пневмоцилиндра (2) в необходимое положение (стрелка показывает режим). После этого, затяните накидную гайку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ! ЗАПРЕЩЕНО НАЖИМАТЬ СКОБУ СПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ КРЫШКИ ПНЕВМОЦИЛИНДРА.

Регулировка объема материала покрытия (Рисунок 8).

Установите объем материала, поворачивая регулятор на скобе спускового устройства пистолета-распылителя.

- поворот влево – понижение интенсивности распыления материала

+ поворот вправо – повышение интенсивности распыления материала

Технология распыления

- Результат операции в первую очередь зависит от гладкости и чистоты поверхности, которую надлежит покрыть материалом. Поэтому, поверхность необходимо тщательно подготовить и оберегать от попадания пыли.
- Закройте все поверхности, которые не будут покрыты материалом.
- Закройте головки винтов или подобные части объекта покраски.
- Рекомендуется проверить действие пистолета-распылителя на куске картона или схожей поверхности, чтобы найти правильную установку параметров.

ВАЖНО:

Начинайте распылять за пределами объекта и не останавливайтесь внутри области распыления.

Пистолет-распылитель должен перемещаться движениями руки, а не просто кисти. Это обеспечивает сохранения одинакового расстояния между пистолетом и обрабатываемой поверхностью. Выберите расстояние в 20–30 см, в зависимости от желаемой ширины распыления.

- Правильное положение (Рисунок 9a). Равномерное расстояние до объекта обработки.
- Неправильное положение (Рисунок 9b). Неодинаковое расстояние до объекта обработки.

- *Передвигайте пистолет-распылитель ровными движениями вдоль всей поверхности, вперед-назад или вверх-вниз, в зависимости от установки параметров распыления.*
- *Ровные движения пистолета-распылителя приводят в результате к одинаковому качеству покрытия поверхности.*
- *Когда материал покрытия накапливается на форсунке и крышке пневмоцилиндра, почистите обе части растворителем или водой.*

Перерыв в работе

- *Выключите машину.*
- *при длительных перерывах, откройте контейнер для проветривания, потом закройте его снова.*
- *Очистите отверстие сопла, после перерыва в работе.*

Действия после работы и очистка

ВНИМАНИЕ!!!

Надлежащая очистка аппарата после каждого использования – это необходимое условие для бесперебойной работы оборудования. В случае ненадлежащей очистки аппарата или игнорирования требования по очистке, производитель не принимает требования по гарантии.

- 1) *Отключите аппарат. Проветрите контейнер, если предстоит длительный перерыв в работе и по окончании работы. Проветривание можно выполнить, быстро открыв и закрыв контейнер или нажав скобу спускового устройства и выпустив краску в ее емкость.*
- 2) *Разъедините пистолет-распылитель. Нажмите на крючок (Рисунок 5 “До щелчка”) слегка вниз. Поверните переднюю и заднюю части пистолета, чтобы они смотрели друг на друга.*
- 3) *Открутите контейнер. Удалите любой оставшийся материал покрытия в емкость материала.*

- 4) Почистите контейнер и всасывающую трубку щеткой. Почистите вентиляционное отверстие (Рисунок 12 С).
- 5) Налейте растворитель или воду в контейнер. Закрутите контейнер на место. Используйте исключительно растворители с точкой воспламенения выше 21° С.
- 6) Снова соберите пистолет (Рисунок 5).
- 7) Включите машину и распыляйте растворитель или воду в контейнер или на тряпку.
- 8) Повторите вышеуказанную процедуру, до тех пор, пока вода или растворитель, вытекающие из форсунки, не станут прозрачными.
- 9) Отключите аппарат и разъедините пистолет-распылитель.
- 10) Отсоедините контейнер и освободите его от жидкости. Вытащите всасывающую трубку с сальником контейнера.
- 11) Вытяните вентиляционный шланг (Рисунок 12А, 14) за верхушку из корпуса пистолета- распылителя. Открутите крышку клапана (15). Снимите мембрану (16). Тщательно почистите все детали.
- 12) Открутите накидную гайку и снимите крышку пневмоцилиндра и форсунки. Почистите крышку пневмоцилиндра и форсунку щеткой, используя растворитель или воду (Рисунок 12, 5)

ВНИМАНИЕ!

Запрещено чистить сальники, мембраны и форсунки или воздушные отверстия металлическими предметами

- 13) Почистите наружную поверхность пистолета-распылителя и контейнер тряпкой, смоченной в растворителе или воде
- 14) Соберите снова все части аппарата (См. раздел «Сборка»).

СБОРКА

Аппарат может работать только с неповрежденной мембраной. (Рисунок 12 А, 16). Установите мембрану так, чтобы шплинт смотрел вверх, на нижнюю часть клапана. Соблюдайте также направления, указанные отметками на корпусе пистолета-распылителя. Поставьте на место крышку клапана и плотно затяните ее. Установите вентиляционный шланг на крышку клапана и на ниппель на корпусе пистолета.

Продвиньте сальник форсунки (деталь №4) так, чтобы канавка (прорезь) смотрела вперед, в форсунку (Рисунок 12 В). Наденьте форсунку на корпус пистолета и найдите правильное положение, поворачивая ее. Поставьте крышку пневмоцилиндра на форсунку и затяните ее, используя накидную гайку.

Установите сальник контейнера изнутри на всасывающую трубку и накатите ее по венчику, одновременно слегка поворачивая сальник контейнера. Вставьте всасывающую трубку с сальником контейнера в корпус пистолета-распылителя.

Обслуживание

Замените воздушный фильтр, если он загрязнился, используя отвертку вытащите крепления крышки из аппарата (Рисунок 11, стрелка). Гладкая сторона воздушного фильтра должна смотреть в сторону аппарата. (Рисунок 11, 1). Верните крышку на аппарат, нажимая до щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ БЕЗ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА; ГРЯЗЬ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ВНУТРИ АППАРАТА И ЗАТРУДНИТЬ ЕГО ФУНКЦИИ.

Для того, чтобы собрать пистолет более легко, нанесите смазку (поставляется в комплекте) на кольцевую прокладку на передней части пистолета-распылителя (Рисунок 12, 18).

Список составных частей аппарата (Рисунок 12)

Позиция	Наименование	Заказ №
1	Накидная гайка	0417 471
2	Крышка пневмоцилиндра	0417 470
3	Форсунка	0417 468
4	Сальник форсунки	0417 465
5	Передняя часть пистолета-распылителя в сборке, включая контейнер емкостью 1800 мл	2301 734
6	Ручка	2303 300
7	Воздушный шланг	2303 410
8	Транспортировочный ремень	0414 204
9	Крышка	0414 302
10	Воздушный фильтр	0414 700
11	Контейнер с крышкой 1800 мл	2304 025
12	Всасывающая трубка	0417 473
13	Сальник контейнера	0417 474
14	Вентиляционный шланг	2304 027
15	Крышка клапана	2304 027
16	Мембрана	2304 027
17	Воздушная форсунка	2304 028
18	Смазка	9892 550

Новая система CLICK & PAINT с дополнительными принадлежностями распылителя предлагает инструмент, пригодный для любого вида работы.

***Дополнительную информацию относительно ассортимента продукции компании WAGNER можно получить по адресу:
www.wagner-group.com***

Принадлежности (не включены в комплект поставки)	
Наименование	Заказ №
Принадлежность Brilliant spray, включая контейнер емкостью 600 мл Наконечник и система подачи воздуха оптимизирована для исключительно качественных поверхностей	0417 932
Принадлежность Perfect Spray включая контейнер емкостью 800 мл Для быстрой смены краски. Для объектов среднего – большого размера и мебели	0417 914
Принадлежность для объектов небольшого размера, включая контейнер емкостью 250 мл Для филигранных объектов, детализированных деталей и творческой работы	0417 918
Принадлежность Perfect Spray, включая контейнер емкостью 1400 мл Быстрая работа с объектами большого размера, такими как дома из бруса, двери гаражей, и т.д.	0417 917
Принадлежность для деталей/радиаторов, включая контейнер емкостью 600 мл Для труднодоступных мест, таких как радиаторы, углы буфетов и разных полостей.	0417 915
Принадлежность WallPerfect Spray, включая контейнер емкостью 1800 мл Для работы с интерьерными красками Мы не рекомендуем использовать принадлежности WallPerfect Spray с W550	2301 734

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Аппарат и его принадлежности необходимо подвергать переработке способом, не причиняющим ущерба окружающей среде. Не выбрасывайте аппарат вместе с бытовым мусором. Поддерживайте процесс защиты окружающей среды, доставив аппарат в места сбора, или получите информацию от специалиста по розничной торговле.

Важные замечания относительно ответственности производителя за качество продукции!

Согласно указу ЕС, действующему с 1 января 1990 года, производитель будет нести ответственность за качество продукции только, если все детали были изготовлены им самим, или были одобрены производителем, и оборудование было собрано

и работает правильно. Использование других принадлежностей и запасных частей может частично или полностью аннулировать право на гарантию.

УДАЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ решения
Из форсунки не выходит материал покрытия	<ul style="list-style-type: none"> •Форсунка заблокирована •Регулятор объема материала слишком далеко повернут влево (-) •В контейнере не создается давление •Контейнер пустой •Отсоединилась трубка подачи •Труба подачи забита 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Почистите ⇒ Поверните регулятор вправо (+) ⇒ Затяните контейнер ⇒ Заполните его материалом ⇒ Вставьте надлежащим образом ⇒ Почистите ее
Материал покрытия капает из форсунки	<ul style="list-style-type: none"> •Материал покрытия накопился на крышке пневмоцилиндра, форсунки или игольчатом клапане. •Отсоединилась форсунка •Износился сальник форсунки •Форсунка изношена 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Почистите эти детали ⇒ Затяните накидной гайкой ⇒ Замените ⇒ Замените
Слишком крупные частицы краски при распылении	<ul style="list-style-type: none"> •Объем материала слишком большой •Регулятор объема материала повернут слишком далеко вправо •Засорилась форсунка •Вязкость материала покрытия слишком высокая •В контейнере слишком маленькое давление •Слишком загрязнился воздушный фильтр 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Поверните регулятор объема материала влево (-) ⇒ Поверните регулятор объема материала влево (-) ⇒ Почистите ⇒ Разбавьте его ⇒ Затяните крышку контейнера ⇒ Замените фильтр
Распылитель пульсирует при работе	<ul style="list-style-type: none"> •Материал покрытия закончился в контейнере •Изношен сальник форсунки •Воздушный фильтр слишком загрязнился 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Заполните заново ⇒ Замените ⇒ Замените
Материал покрытия вызывает «слезы краски»	<ul style="list-style-type: none"> •Слишком высок уровень вязкости материала 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Проверьте уровень вязкости


Проблема	Причина	Способ решения
Слишком большой объем взвеси материала покрытия	<ul style="list-style-type: none"> • Расстояние до объекта слишком велико • Слишком большой объем материала 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Сократите расстояние ⇒ Поверните регулятор объема материала влево (-)
Аппарат не функционирует	<ul style="list-style-type: none"> • Аппарат перегрелся 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Отсоедините сетевой шнур, дайте аппарату остыть в течение, примерно, 30 минут, не сгибайте шнур, проверьте воздушный фильтр, не закрывайте вентиляционные отверстия
Краска в вентиляционном шланге	<ul style="list-style-type: none"> • Загрязнилась мембрана • Мембрана с дефектом 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Почистите мембрану ⇒ Замените мембрану
Поверхность недостаточно укрыта материалом	<ul style="list-style-type: none"> • Распыляемый материал слишком холодный • Высоко поглощающая поверхность или краски с низким потенциалом покрытия • Расстояние до объекта слишком велико 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Нагрейте распыляемый материал (мах до 40° C) ⇒ Попробуйте распылять как показано на рис.13 ⇒ Сократите расстояние

ВНИМАНИЕ!

В случае повреждения этого устройства, оно должно быть заменено только уполномоченным сервис центром завода-изготовителя, так как для замены требуются специальные инструменты.

ВНИМАНИЕ!

Не соединяйте синий или коричневый провод с заземлением. Провода в этой сети окрашены в соответствии со следующим кодом:

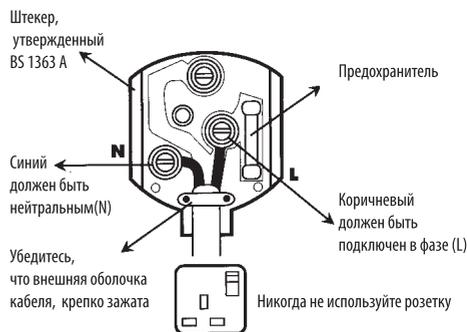

Синий = нейтральный

Коричневый = фазный

Цветам проводов в кабеле питания этого устройства может не соответствовать цветная маркировка терминалов в подключаемом модуле, поэтому необходимо выполнить следующее:

- *Если литой штекер должен быть заменен, никогда не используйте его повторно. Это может привести к поражению электрическим током.*
- *В случае необходимости обмена предохранителя в пробке использовать только предохранители утвержденные.*

АСТА в соответствии с BS 1362. 5 Атр предохранители могут быть использованы.

- *Для того, чтобы предохранитель и предохранитель перевозчик были правильно установлены, просьба соблюдать условия маркировки или цветовое кодирование в пробке.*
- *После замены предохранителя, убедитесь, что предохранитель перевозчик правильно вставлен, не допускается использование штекера.*

Гарантия 1 год

Гарантия действует в течение 1 года, начиная с даты покупки (по квитанции о продаже). Она предполагает и ограничена бесплатным устранением неполадок, которые явно показывают использование дефектных материалов при производстве, или ошибки в сборке; или же бесплатную замену дефектных деталей. Гарантия не покрывает неправильное использование или пуско-наладку или монтаж, или ремонт, которые не указаны в нашем Руководстве по эксплуатации. Изношенные части и расходные материалы также исключаются из гарантии. Гарантия исключает коммерческое использование оборудования. Мы оставляем за собой право выполнять гарантию. Гарантия аннулируется, если аппарат открывают специалисты, не являющиеся представителями фирмы WAGNER. Повреждения при транспортировке, работы по обслуживанию, а также потерю и повреждение аппарата из-за неправильного обслуживания не покрываются данной гарантией. В случае любого требования выполнения требований гарантии, пользователь должен представить доказательство покупки аппарата, т.е. оригинал чека. Если юридически возможно, мы исключаем любую ответственность за повреждения, повреждения или финансовые потери в результате этого, особенно если аппарат использовали для целей, для которых он не был предназначен, был запущен или отремонтирован лицом, не имеющим для этого должной квалификации. Мы оставляем за собой право выполнять любой ремонт в дополнение к вышеуказанному в Руководстве по использованию. В случае требования оплаты по гарантии или ремонта, пожалуйста, укажите место покупки оборудования.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ (CE)

Мы заявляем под нашу ответственность, что данный продукт отвечает требованиям следующих положений:

98/37/EG; 2006/95/EG; 2004/108 EG; 2002/95/EG; 2002/96/EG

Применялись следующие согласованные нормы:

**EN 55014-1: 2006, EN 55014-2: 2001, EN 61000-3-2: 2006,
EN 61000-3-3: 2005, EN 60335-1: 2006, EN 50366: 2006;
EN 50144-2-7: 2000**

WAGNER



Дж Вагнер ГмБХ
Отто-Лириенталь
Штрассе 18
D-88677 Маркдорф

В. Ван дер Хойвен
Генеральный
директор

Дж. Ульбрих
Менеджер
по развитию