

Robert Bosch GmbH

Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 609 929 Y14 (2011.08) PS / 194 UNI



1 609 929 Y14

PFS 105 E

 **BOSCH**


de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet

el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция






sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija









| | |
|-------------------|--------------|
| Deutsch | Seite 7 |
| English | Page 14 |
| Français | Page 21 |
| Español | Página 28 |
| Português..... | Página 36 |
| Italiano | Página 43 |
| Nederlands | Página 50 |
| Dansk | Side 57 |
| Svenska | Sida 63 |
| Norsk | Side 70 |
| Suomi | Sivu 76 |
| Ελληνικά | Σελίδα 82 |
| Türkçe | Sayfa 90 |
| Polski | Strona 96 |
| Česky | Strana 104 |
| Slovensky..... | Strana 110 |
| Magyar | Oldal 117 |
| Русский | Страница 124 |
| Українська..... | Сторінка 132 |
| Română | Página 139 |
| Български | Страница 146 |
| Srpski | Strana 154 |
| Slovensko | Stran 160 |
| Hrvatski | Stranica 167 |
| Eesti | Lehekülj 173 |
| Latviešu | Lappuse 180 |
| Lietuviškai | Puslapis 187 |




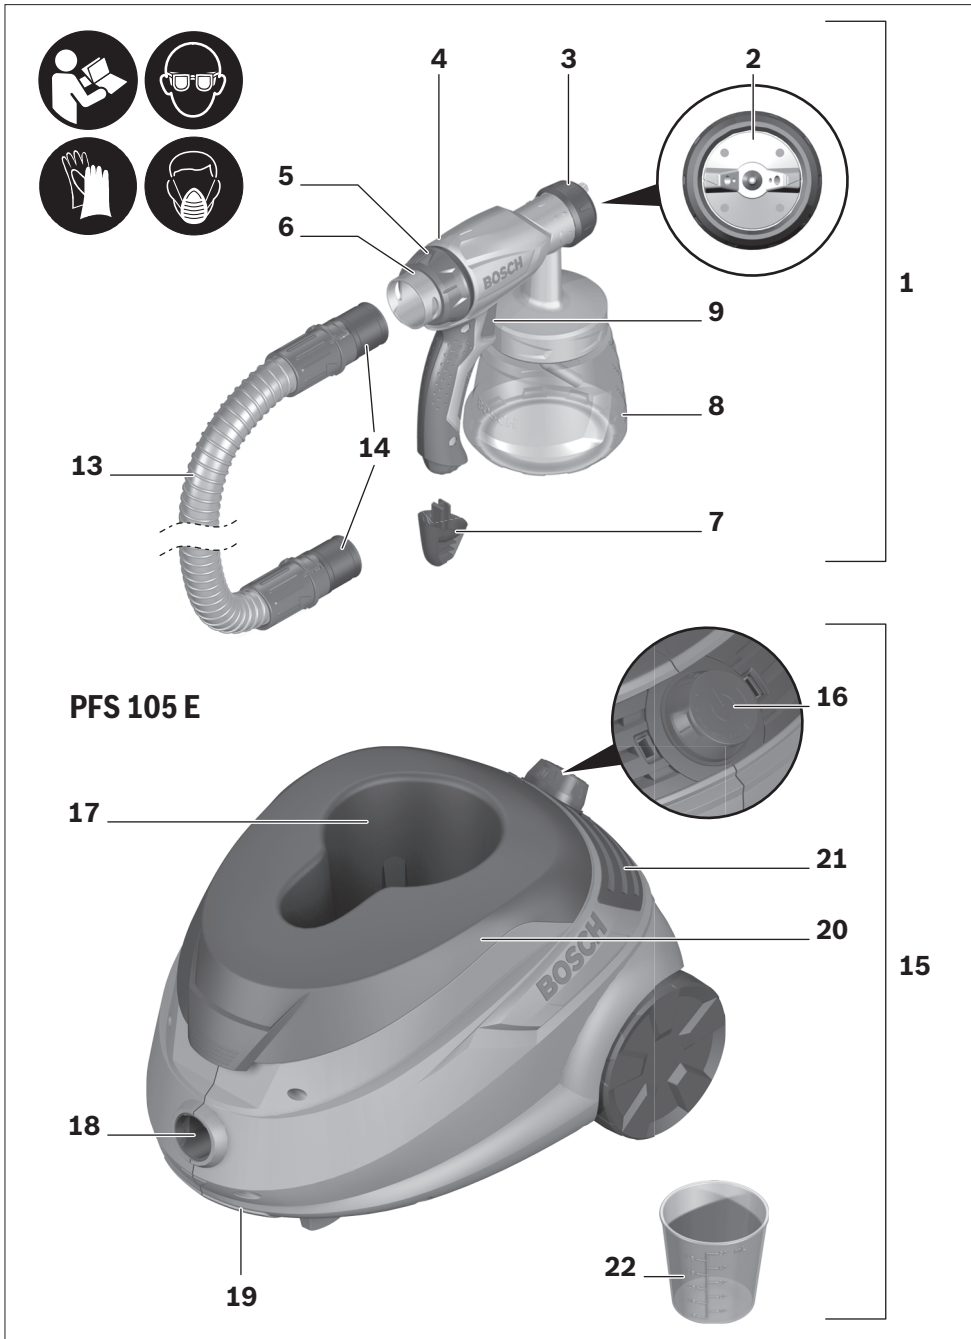


4 |

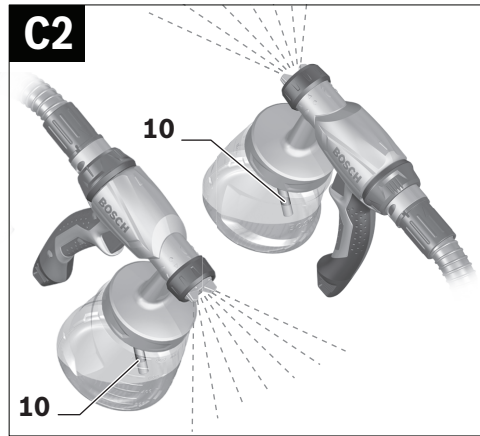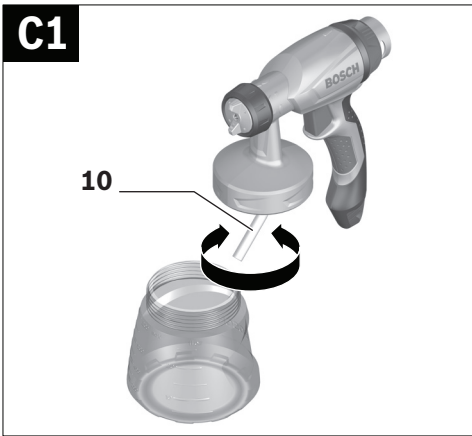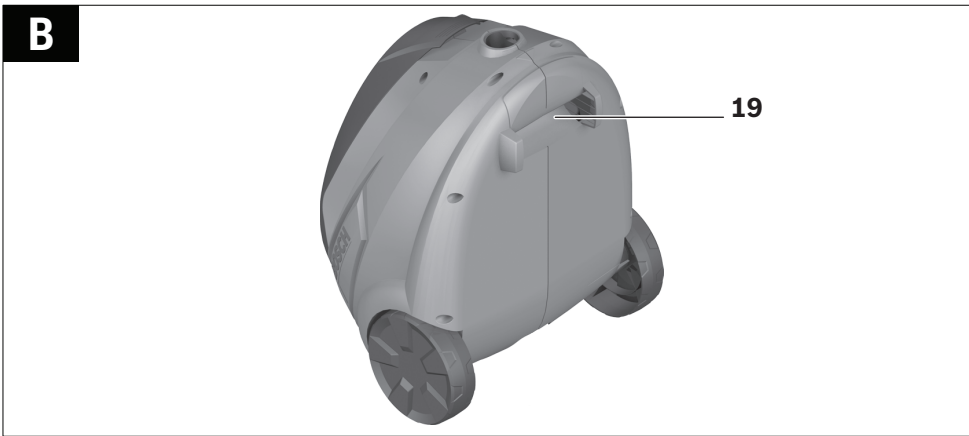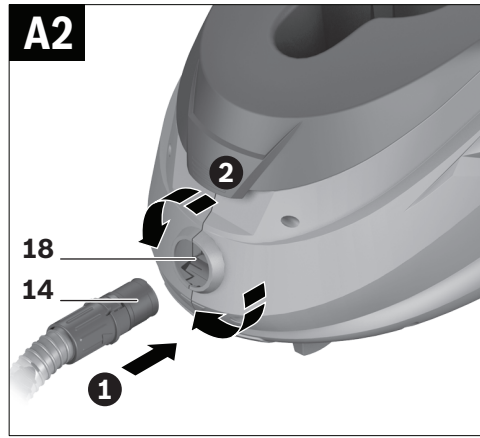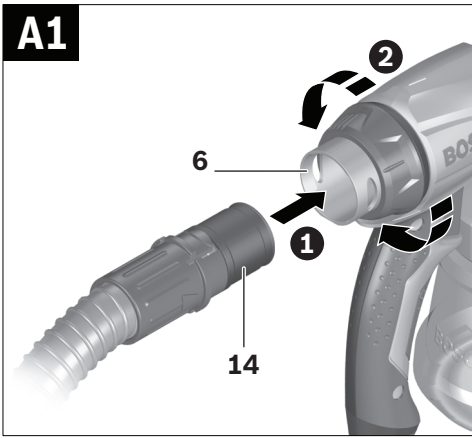

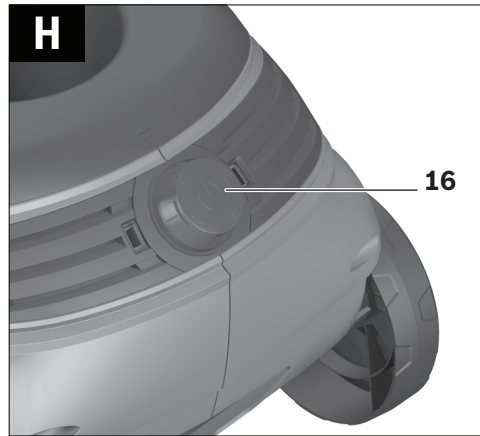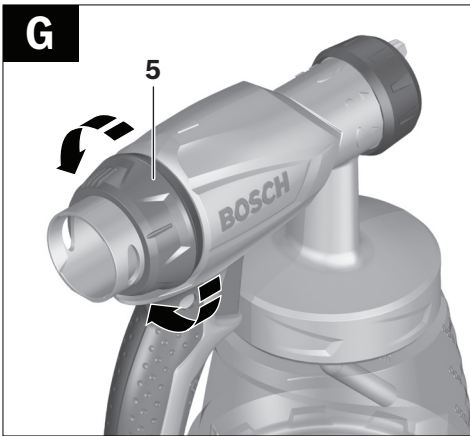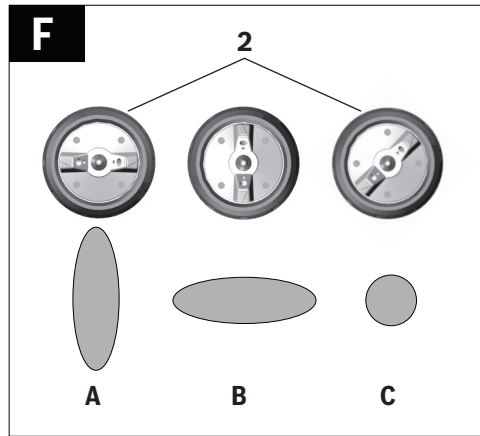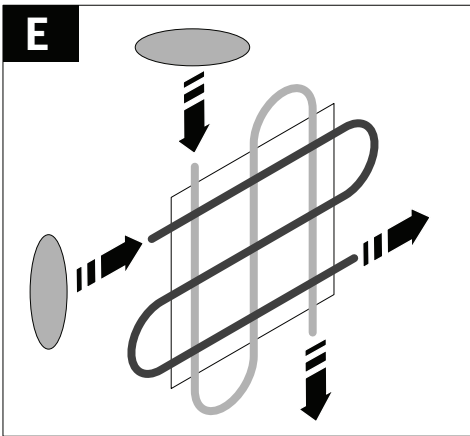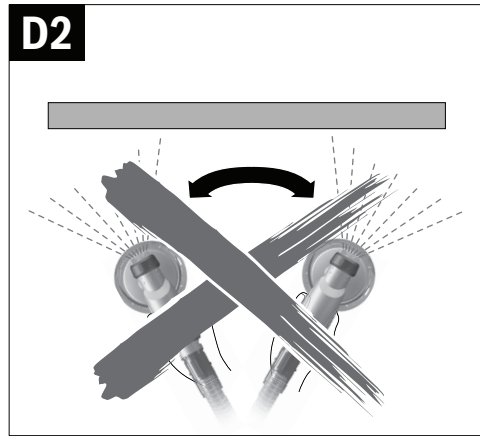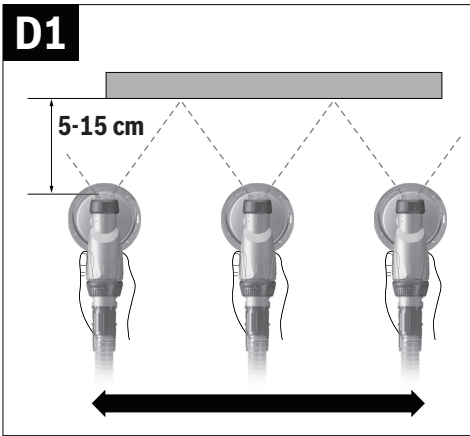

6 |

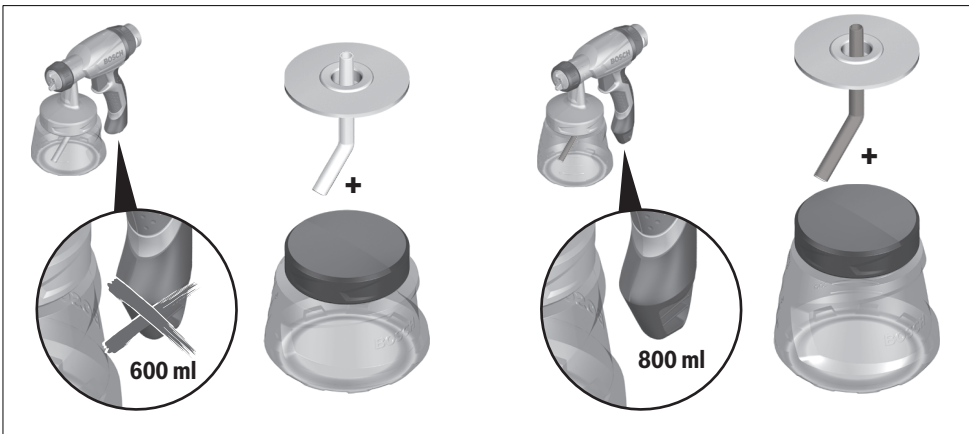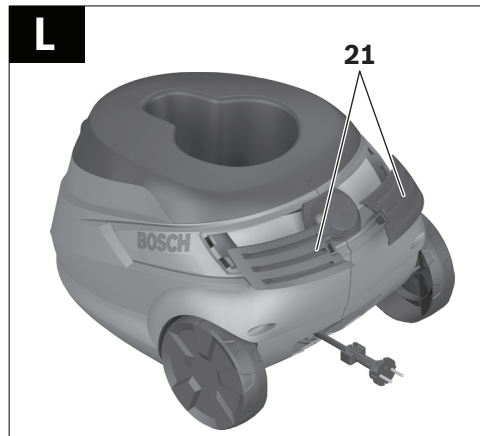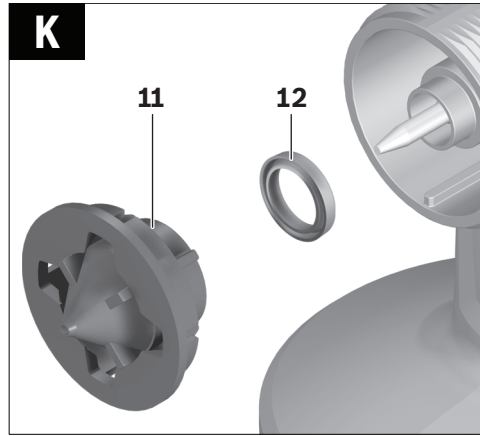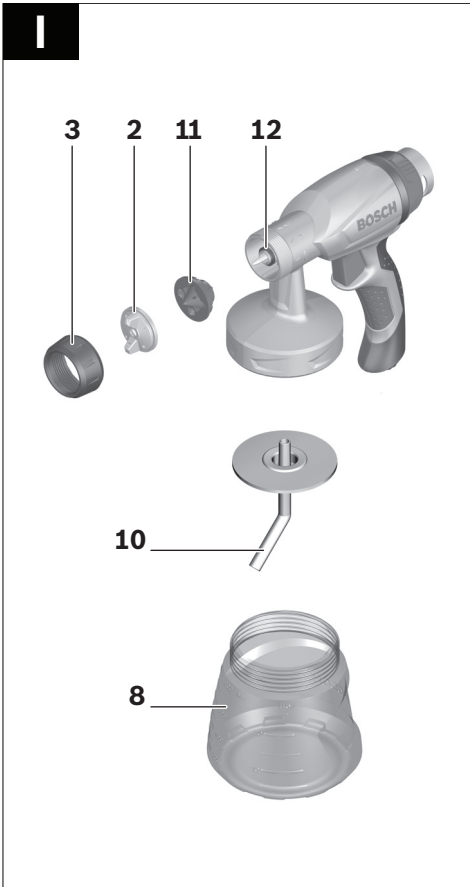

Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, einschließlich der zu den Farben und Lösemitteln gelieferten Sicherheitsdatenblätter und Warnschilder auf den Behältern. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

- ▶ **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- ▶ **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- ▶ **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des

Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- ▶ **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- ▶ **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Service

- ▶ **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme

- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Farb- oder Lösemittelbehältern, Lappen und sonstigen brennbaren Materialien.** Mögliche Gefahr der Selbstentzündung. Halten Sie funktionsfähige Feuerlöscher/Löschgeräte zu jeder Zeit verfügbar.
- ▶ **Sorgen Sie für gute Belüftung im Sprühbereich und für ausreichend Frischluft im gesamten Raum.** Verdunstende brennbare Lösemittel schaffen eine explosive Umgebung.
- ▶ **Sprühen und reinigen Sie nicht mit Materialien, deren Flammpunkt unterhalb von 21 °C liegt. Verwenden Sie Materialien auf der Basis von Wasser, schwerflüchtigen Kohlenwasserstoffen oder ähnlichen Materialien.** Leichtflüchtige verdunstende Lösemittel schaffen eine explosive Umgebung.
- ▶ **Sprühen Sie nicht im Bereich von Zündquellen wie statischen Elektrizitätsfunken, offenen Flammen, Zündflammen, heißen Gegenständen, Motoren, Zigaretten und Funken vom Ein- und Ausstecken von Stromkabeln oder der Bedienung von Schaltern.** Derartige Funkenquellen können zu einer Entzündung der Umgebung führen.
- ▶ **Versprühen Sie keine Materialien bei denen nicht bekannt ist, ob sie eine Gefahr darstellen.** Unbekannte Materialien können gefährdende Bedingungen schaffen.
- ▶ **Tragen Sie zusätzliche persönliche Schutzausrüstung wie entsprechende Schutzhandschuhe und Schutz- oder Atemschutzmaske beim Sprühen oder der Handhabung von Chemikalien.** Das Tragen von Schutzausrüstung für entsprechende Bedingungen verringert die Aussetzung gegenüber gefährdenden Substanzen.



- ▶ **Sprühen Sie nicht auf sich selbst, auf andere Personen oder Tiere. Halten Sie Ihre Hände und sonstige Körperteile fern vom Sprühstrahl. Falls der Sprühstrahl die Haut durchdringt, nehmen Sie umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch.** Das Sprühgut kann selbst durch einen Handschuh hindurch die Haut durchdringen und in Ihren Körper eingespritzt werden.
- ▶ **Behandeln Sie eine Einspritzung nicht als einfachen Schnitt.** Ein Hochdruckstrahl kann Giftstoffe in den Körper einspritzen und zu ernsthaften Verletzungen führen. Im Falle einer Hauteinspritzung nehmen Sie umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch.
- ▶ **Geben Sie acht auf etwaige Gefahren des Sprühguts. Beachten Sie die Markierungen auf dem Behälter oder die Herstellerinformationen des Sprühguts, einschließlich der Aufforderung zur Verwendung persönlicher Schutzausrüstung.** Den Herstelleranweisungen ist Folge zu leisten um das Risiko von Feuer sowie durch Gifte, Karzinogene, etc. hervorgerufenen Verletzungen zu verringern.
- ▶ **Verwenden Sie nur durch den Hersteller spezifizierte Düseneinsätze. Sprühen Sie niemals ohne montierten Düsenschutz.** Die Verwendung eines speziellen Düseneinsatzes mit dem passenden Düsenschutz vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hochdruckstrahl die Haut durchdringt und Gifte in den Körper einspritzt.
- ▶ **Vorsicht beim Reinigen und Wechseln von Düseneinsätzen. Falls während des Sprühens der Düseneinsatz verstopft, folgen Sie vor dem Entfernen der Düse zur Reinigung den Anweisungen des Herstellers zum Abschalten des Gerätes und Entlasten des Drucks.** Flüssigkeiten unter Hochdruck können die Haut durchdringen, Gift in den Körper einspritzen und dadurch zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ▶ **Halten Sie den Stecker des Netzkabels und den Schalterdrücker der Sprühpistole frei von Farbe und anderen Flüssigkeiten. Halten Sie nie das Kabel zur Unterstützung an den Steckverbindungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung können elektrischen Schlag zur Folge haben.
- ▶ **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Feinsprühsystem spielen.
- ▶ **Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Feinsprühsystem sicher zu bedienen, dürfen dieses Feinsprühsystem nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

Produkt- und Leistungsbeschreibung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist nur bestimmt zum Zerstäuben von lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lackfarben, Lasuren, Grundierungen, Klarlacken, Kraftfahrzeug-Decklacken, Beizen, Holzschutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln, Ölen und Desinfektionsmitteln.

Das Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Verarbeiten von Dispersions- und Latexfarben, Laugen, säurehaltigen Beschichtungsstoffen, körnigem und körperhaltigem Sprühmaterial sowie spritz- und tropfgehemmten Materialien.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf den Grafikseiten.

- 1 **Sprühpistole**
- 2 Luftkappe
- 3 Überwurfmutter
- 4 Markierung für SDS-Verschluss
- 5 Stellrad für Sprühmaterialmenge
- 6 Schlauchanschluss (Sprühpistole)
- 7 Fußverlängerung (nur für 800-ml-Behälter)
- 8 Behälter für Sprühmaterial, 800 ml
Behälter für Sprühmaterial, 600 ml *
- 9 Bedienschalter
- 10 Steigrohr mit Behälterdichtung
grün: für 800-ml-Behälter
weiß: für 600-ml-Behälter*
- 11 Düse
- 12 Düsendichtung
- 13 **Luftschlauch**
- 14 SDS-Verschluss
- 15 **Basiseinheit**
- 16 Drehknopf zum Ein-/Ausschalten und zur Luftmengenregulierung
- 17 Ablage für Sprühpistole
- 18 Schlauchanschluss (Basiseinheit)
- 19 Handgriff
- 20 Zubehörfach
- 21 Luftfilterabdeckung
- 22 Messbecher

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Technische Daten

| Feinsprühsystem | PFS 105 E | |
|---|-----------|---------------|
| Sachnummer | | 3 603 B06 2.. |
| Nennaufnahmeleistung | W | 350 |
| Förderleistung | g/min | 150 |
| Zerstäubungsleistung | W | 0 – 105 |
| Zeitaufwand für 5 m ² Farbauftrag | min | 6 |
| Volumen des Behälters für Sprühmaterial | ml | 800 |
| Luftschlauchlänge | m | 3,4 |
| Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |

Schutzklasse □/II

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Elektrowerkzeugs. Die Handelsbezeichnungen einzelner Elektrowerkzeuge können variieren.

Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745. Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise 74 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) überschreiten.

Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichsten Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten: EN 60 335 und den Richtlinien 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG einschließlich Ihrer Änderungen übereinstimmt.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification

ppa. [Signature] i.v. [Signature]

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montage

► **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**

Luftschlauch anschließen (siehe Bilder A1 – A2)

- Nehmen Sie den Luftschlauch **13** aus dem Zubehörfach **20**.
- Entfernen Sie die Schutzkappen von beiden Enden des Luftschlauchs

Anschluss an der Sprühpistole:

- Stecken Sie einen SDS-Verschluss **14** des Luftschlauchs entsprechend der Pfeilmarkierung fest in den Anschluss der Sprühpistole **6**.
- Drehen Sie den SDS-Verschluss bis die Arretierung hörbar einrastet.

Anschluss der Basiseinheit:

- Stecken Sie den zweiten SDS-Verschluss des Luftschlauchs entsprechend der Pfeilmarkierung fest in den Anschluss der Basiseinheit **18**.
- Drehen Sie den SDS-Verschluss bis die Arretierung hörbar einrastet.

Hinweis: Schützen Sie die Schlauchenden nach dem Gebrauch wieder mit den Schutzkappen.

Betrieb

Arbeitsvorbereitung

► **Sprüharbeiten am Rand von Gewässern oder auf benachbarten Flächen im unmittelbaren Einzugsbereich sind nicht zulässig.**

Achten Sie beim Kauf von Farben, Lacken und Sprühmitteln auf deren Umweltverträglichkeit.

Sprühfläche vorbereiten

Hinweis: Decken Sie die Umgebung der Sprühfläche weiträumig und gründlich ab.

10 | Deutsch

Der Sprühnebel verunreinigt die Umgebung. Beim Einsatz in Innenräumen können alle nicht abgedeckten Oberflächen verunreinigt werden.

Die Sprühfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

- Rauen Sie glatte Flächen auf und entfernen Sie danach den Schleifstaub.

Geeignete Sprühmaterialien und empfohlene Verdünnungen

- ▶ **Achten Sie beim Verdünnen darauf, dass Sprühmaterial und Verdünnung zusammenpassen.** Bei Verwendung einer falschen Verdünnung können Klumpen entstehen, die die Sprühpistole verstopfen.

| Sprühmaterial | empfohlene Verdünnung |
|--|--------------------------|
| Holzschutzmittel, Beizen, Öle, Lasuren, Imprägnierungen, Rostschutzgrundierungen | unverdünnt |
| Desinfektionsmittel, Pflanzenschutzmittel, Wasser, Tapetenablöser | unverdünnt |
| Lösemittel- oder wasserverdünnbare Lackfarben, Grundierungen, Heizkörperlacke, Kraftfahrzeug-Decklacke, Dickschichtlasuren | mindestens 10 % verdünnt |

Das Gerät ist nicht zur Verarbeitung von Dispersionsfarben (Wandfarben) geeignet.

Bitte beachten Sie auch die Anwendungshinweise der Sprühmaterialhersteller.

Sprühmaterial verdünnen

Bei Sprühmaterial, das verdünnt werden muss, gehen Sie wie folgt vor:

- Nehmen Sie den Messbecher **22**.
- Rühren Sie das Sprühmaterial gut durch.
- Füllen Sie ausreichend Sprühmaterial in den Behälter für Sprühmaterial **8**. (siehe „Sprühmaterial einfüllen“, Seite 10)
- Verdünnen Sie das Sprühmaterial um 10 % mit Verdünnungsmittel. Zum Beispiel:

| | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Sprühmaterial Ausgangsmenge [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Verdünnungsmittel [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Rühren Sie das Sprühmaterial gut durch.
- Führen Sie eine Probesprühung auf einer Testfläche durch. (siehe „Sprühen“, Seite 10)

Wenn Sie ein optimales Sprühbild erhalten, können Sie das Sprühen beginnen.

oder

Wenn das Sprühergebnis nicht zufriedenstellend ist oder keine Farbe austritt, gehen Sie vor wie bei „Behebung von Störungen“ auf Seite 12 beschrieben.

Sprühmaterial einfüllen (siehe Bilder C1 – C2)

- ▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**

- Schrauben Sie den Behälter **8** von der Sprühpistole ab.

- Drehen Sie das Steigrohr **10** so, dass das Sprühmaterial fast ohne Rest versprüht werden kann:

| | |
|--|--|
| für Sprührarbeiten an liegenden Objekten | nach vorne in Richtung Düse |
| für Sprührarbeiten über Kopf | nach hinten in Richtung Handgriff |

- Füllen Sie das Sprühmaterial in den Behälter und schrauben Sie diesen fest an die Sprühpistole.

Inbetriebnahme

- ▶ **Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge können auch an 220 V betrieben werden.**
- ▶ **Die Basiseinheit muss während des Betriebs immer waagrecht auf einer ebenen Fläche stehen. Kippen oder stellen Sie die Basiseinheit nie senkrecht auf, wenn sie eingeschaltet ist.**
- ▶ **Achten Sie darauf, dass die Basiseinheit während des Betriebs keinen Staub oder andere Verschmutzungen ansaugen kann.**
- ▶ **Achten Sie darauf, dass Sie die Basiseinheit nie besprühen.**

Einschalten

- Stellen Sie die Basiseinheit immer nur waagrecht auf eine ebene und saubere Fläche.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Nehmen Sie die Sprühpistole in die Hand und richten Sie sie auf die Sprühfläche.
- Drehen Sie zum Einschalten den Drehknopf **16** an der Basiseinheit nach rechts bis zum Anschlag. Es wird empfohlen, mit der maximalen Luftmenge zu beginnen. („Luftmenge einstellen“, siehe Seite 11)
- Drücken Sie den Bedienschalter **9** an der Sprühpistole.

Hinweis: Wenn die Basiseinheit eingeschaltet ist, strömt an der Düse **11** immer Luft aus.

Ausschalten

- Lassen Sie den Bedienschalter **9** los und drehen Sie den Drehknopf **16** nach links bis zum Anschlag.
- Stellen Sie die Sprühpistole in die Ablage **17**.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Arbeitshinweise**Sprühen (siehe Bilder D – E)**

Hinweis: Beachten Sie die Windrichtung, wenn Sie das Elektrowerkzeug im Freien benutzen.

- Führen Sie zuerst eine Probesprühung durch und stellen Sie das Sprühbild und die Sprühmaterialmenge entsprechend dem Sprühmaterial ein. (Einstellungen siehe nachfolgende Abschnitte)
- Halten Sie die Sprühpistole unbedingt in einem gleichmäßigen Abstand von 5 – 15 cm senkrecht zum Sprühobjekt.
- Beginnen Sie den Sprühvorgang außerhalb der Sprühfläche.

- Bewegen Sie die Sprühpistole je nach Sprühbild-Einstellung gleichmäßig quer oder auf und ab. Eine gleichmäßige Oberflächenqualität entsteht, wenn sich die Bahnen um 4 – 5 cm überlappen.
- Vermeiden Sie Unterbrechungen innerhalb der Sprühfläche.

Eine gleichmäßige Führung der Sprühpistole ergibt eine einheitliche Oberflächenqualität.

Ein ungleichmäßiger Abstand und Sprühwinkel führt zu starker Farbnebelbildung und damit zu einer ungleichmäßigen Oberfläche.

- Beenden Sie den Sprühvorgang außerhalb der Sprühfläche.







Sprühen Sie den Behälter für das Sprühmaterial nie ganz leer. Wenn das Steigrohr nicht mehr in das Sprühgut taucht, bricht der Sprühnebel ab und eine uneinheitliche Oberfläche entsteht.

Wenn sich das Sprühmaterial an der Düse und der Luftkappe ablagert, reinigen Sie beide Teile mit dem verwendeten Verdünnungsmittel.

Sprühbild einstellen (siehe Bild F)



► **Betätigen Sie nie den Bedienschalter 9 während Sie die Luftkappe 2 verstellen.**



- Lockern Sie die Überwurfmutter 3.
- Drehen sie die Luftkappe 2 in die gewünschte Position.
- Ziehen Sie die Überwurfmutter wieder fest an.

| Luftkappe | Strahl | Anwendung |
|---|---|---|
|  |  | A senkrechter Flachstrahl für horizontale Arbeitsrichtung |
|  |  | B waagrechter Flachstrahl für vertikale Arbeitsrichtung |
|  |  | C Rundstrahl für Ecken, Kanten und schwer zugängliche Stellen |

Sprühmaterialmenge einstellen (siehe Bild G)


- Drehen Sie das Stellrad 5, um die gewünschte Sprühmaterialmenge einzustellen:
I: minimale Sprühmaterialmenge,
III: maximale Sprühmaterialmenge.

| Sprühmaterialmenge | Einstellung |
|---|--|
| Zu viel Sprühmaterial auf der Sprühfläche:  | Die Sprühmaterialmenge muss verringert werden. - Drehen Sie das Stellrad 5 Richtung I .  |



| Sprühmaterialmenge | Einstellung |
|--|--|
| Zu wenig Sprühmaterial auf der Sprühfläche:  | Die Sprühmaterialmenge muss erhöht werden. - Drehen Sie das Stellrad 5 Richtung III .  |

Luftmenge einstellen (siehe Bild H)

- Drehen Sie den Drehknopf 16, um die Luftmenge und den Druck für das verwendete Sprühmaterial einzustellen.
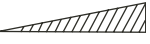
| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| minimale Luftmenge |  | maximale Luftmenge |
|--------------------|--|--------------------|

Es wird empfohlen, mit der maximalen Luftmenge zu beginnen.
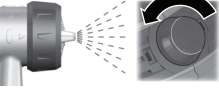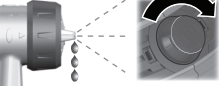
| Luftmenge | Einstellung |
|--|--|
| Zu starker Farbnebel:  | Die Luftmenge muss verringert werden. - Drehen Sie den Drehknopf 16 nach links. |
| Zu grobe Zerstäubung:  | Die Luftmenge muss erhöht werden. - Drehen Sie den Drehknopf 16 nach rechts. |

Transport

Zum Transport kann die Sprühpistole oder ein verschlossener Behälter für das Sprühmaterial in der Ablage 17 abgestellt werden. Durch die Haltevorrichtung sitzt die Sprühpistole fest in der Ablage. Es kann kein Sprühmaterial auslaufen.

- Stellen Sie die Sprühpistole auf die Ablage und drücken Sie sie gegen den Widerstand, bis sie fest in der Ablage sitzt.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

► **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**

Reinigung (siehe Bilder I – K)

Eine sachgemäße Reinigung ist Voraussetzung für den einwandfreien Betrieb der Sprühpistole. Bei fehlender oder unsachgemäßer Reinigung werden keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Reinigen Sie die Sprühpistole und den Behälter für das Sprühmaterial immer mit dem entsprechenden Verdünnungsmittel (Lösemittel oder Wasser) für das verwendete Sprühmaterial.

Tauchen Sie nie die ganze Sprühpistole in das Reinigungsmittel.

12 | Deutsch

Reinigen Sie die Düsen- und Luftbohrungen der Sprühpistole niemals mit spitzen metallischen Gegenständen.

Geben Sie verdünntes Sprühmaterial zur Aufbewahrung nicht wieder zum Original-Sprühmaterial zurück.

Reinigen Sie die Sprühpistole sehr gründlich, wenn Sie gesundheitsschädliche Sprühmittel verwendet haben.

- Schalten Sie die Basiseinheit aus und drücken Sie den Bedienschalter **9** der Sprühpistole, damit das Sprühmaterial in den Behälter zurücklaufen kann.
- Schrauben Sie den Behälter **8** ab und leeren Sie das restliche Sprühmaterial aus.
- Füllen Sie das Verdünnungsmittel (Lösemittel oder Wasser) in den Behälter und schrauben Sie ihn an der Sprühpistole fest.
- Schütteln Sie die Sprühpistole mehrmals.
- Schalten Sie die Basiseinheit ein und sprühen Sie das Verdünnungsmittel in eine leere Materialdose.
- Wiederholen Sie die letzten drei Schritte so oft, bis aus der Sprühpistole klares Verdünnungsmittel austritt.
- Schalten Sie die Basiseinheit wieder aus.
- Entleeren Sie den Behälter **8** vollständig.
- Kontrollieren Sie, ob das Steigrohr mit der Behälterdichtung **10** frei von Sprühmaterial und unbeschädigt ist.
- Reinigen Sie den Behälter und die Sprühpistole außen mit einem mit Verdünnungsmittel befeuchteten Tuch.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter **3** und die Luftkappe **2** ab.
- Reinigen Sie die Düse **11** und die Düsennadel mit Verdünnungsmittel.

Gelegentlich muss zusätzlich die Düsendichtung **12** gereinigt werden.

- Nehmen Sie die Düse **11** und die Düsendichtung **12** ab. Nehmen Sie eventuell einen spitzen Gegenstand zur Hilfe, da die Düsendichtung fest an der Sprühpistole sitzt.
- Reinigen Sie die Düsendichtung mit Verdünnungsmittel.
- Fügen Sie die Düsendichtung wieder in die Sprühpistole ein. Achten Sie darauf, dass die Nut von der Sprühpistole weg zeigt.
- Stecken Sie die Düse auf den Sprühpistolenkörper und drehen Sie sie in die richtige Position.
- Stecken Sie die Luftkappe **2** auf die Düse und ziehen Sie sie mit der Überwurfmutter **3** fest.

Luftfilter wechseln (siehe Bild L)

Wenn der Luftfilter verschmutzt ist, muss er gewechselt werden.

- Nehmen Sie die Luftfilterabdeckung **21** ab.
- Wechseln Sie den Luftfilter aus.
- Setzen Sie die Luftfilterabdeckung wieder ein.

Materialentsorgung

Verdünnungsmittel und Sprühmaterialreste müssen umweltgerecht entsorgt werden. Beachten Sie die Entsorgungshinweise des Herstellers und die örtlichen Vorschriften zur Sondermüllentsorgung.

Umweltschädliche Chemikalien dürfen nicht ins Erdreich, ins Grundwasser oder in Gewässer gelangen. Schütten Sie umweltschädliche Chemikalien nie in die Kanalisation!

Behebung von Störungen

| Problem | Ursache | Abhilfe |
|---------------------------------------|---|--|
| Sprühmaterial deckt nicht richtig | Sprühmaterialmenge zu gering | Stellrad 5 Richtung III drehen |
| | Abstand zur Sprühfläche zu groß | Sprühabstand verringern |
| | Zu wenig Sprühmaterial auf der Sprühfläche, zu selten über die Sprühfläche gesprüht | Öfter über die Sprühfläche sprühen |
| | Sprühmaterial zu dickflüssig | Sprühmaterial erneut um 10 % verdünnen und Probesprühung durchführen |
| Sprühmaterial verläuft nach Auftragen | Zu viel Sprühmaterial aufgetragen | Stellrad 5 Richtung I drehen |
| | Abstand zur Sprühfläche zu gering | Sprühabstand vergrößern |
| | Sprühmaterial zu dünnflüssig | Original-Sprühmaterial zugeben |
| | Zu oft über dieselbe Stelle gesprüht | Farbe abtragen und beim zweiten Sprühversuch nicht so oft über eine Stelle sprühen |
| Zu grobe Zerstäubung | Sprühmaterialmenge zu hoch | Stellrad 5 Richtung I drehen |
| | Zu wenig Luftmenge | Drehknopf für Luftmenge 16 nach rechts drehen |
| | Düse 11 verschmutzt | Düse reinigen |
| | Zu geringer Druckaufbau im Behälter 8 | Behälter für Sprühmaterial richtig an der Sprühpistole festschrauben |
| | Sprühmaterial zu dickflüssig | Sprühmaterial erneut um 10 % verdünnen und Probesprühung durchführen |
| | Luftfilter stark verschmutzt | Luftfilter wechseln |

| Problem | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Zu starker Farbnebel | Zu viel Sprühmaterial aufgetragen | Stellrad 5 Richtung I drehen |
| | Abstand zur Sprühfläche zu groß | Sprühabstand verringern |
| | Sprühmaterial zu dünnflüssig | Luftmenge verringern, Drehknopf für Luftmenge 16 nach links drehen |
| Sprühstrahl pulsiert | Zu wenig Sprühmaterial im Behälter | Sprühmaterial nachfüllen |
| | Entlüftungsbohrung am Steigrohr 10 verstopft | Steigrohr und Bohrung reinigen |
| | Luftfilter stark verschmutzt | Luftfilter wechseln |
| | Sprühmaterial zu dickflüssig | Sprühmaterial erneut um 10 % verdünnen und Probesprühung durchführen |
| Sprühmaterial tropft an der Düse nach | Ablagerung von Sprühmaterial an Düse 11 und Luftkappe 2 | Düse und Luftkappe reinigen |
| | Düse 11 verschlissen | Düse auswechseln |
| | Düse 11 lose | Überwurfmutter 3 anziehen |
| Aus der Düse tritt kein Sprühmaterial aus | Drehknopf für Luftmenge 16 zu weit nach links gedreht | Drehknopf für Luftmenge 16 nach rechts drehen |
| | Kein Druckaufbau im Behälter 8 | Behälter für Sprühmaterial richtig an der Sprühpistole festschrauben |
| | Steigrohr 10 lose | Steigrohr feststecken |
| | Düse 11 verstopft | Düse reinigen |
| | Steigrohr 10 verstopft | Steigrohr reinigen |
| | Entlüftungsbohrung am Steigrohr 10 verstopft | Steigrohr und Bohrung reinigen |
| | Sprühmaterial zu dickflüssig | Sprühmaterial erneut um 10 % verdünnen und Probesprühung durchführen |

Wartung

Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges an.

Kundendienst und Kundenberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstellung von Produkten und Zubehör.

www.bosch-do-it.de, das Internetportal für Heimwerker und Gartenfreunde.

www.dha.de, das komplette Service-Angebot der Deutschen Heimwerker Akademie.

Deutschland

Robert Bosch GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen
Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10*
Fax: +49 (1805) 70 74 11*
(* Festnetzpreis 14 ct/min, höchstens 42 ct/min aus Mobilfunknetzen)
E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Tel. Kundenberatung: +49 (1803) 33 57 99
(Festnetzpreis 9 ct/min, höchstens 42 ct/min aus Mobilfunknetzen)
Fax: +49 (711) 7 58 19 30
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Österreich

Tel.: +43 (01) 7 97 22 20 10
Fax: +43 (01) 7 97 22 20 11
E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Tel.: +41 (044) 8 47 15 11
Fax: +41 (044) 8 47 15 51

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589
Fax: +32 2 588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

14 | English

Entsorgung

Sprühpistole, Elektroeinheit, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

English**Safety Notes****General Power Tool Safety Warnings**

⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions including Material Safety Data Sheets (MSDS), and container labels provided with the paints and solvents. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Workplace safety

▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

- ▶ **The plugs of power tools must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
- ▶ **Protect the machine from rain and moisture.** The penetration of water in a power tool increases the risk of electric shock.
- ▶ **Do not misuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **When operating the power tool in damp/moist environments is unavoidable, use a residual current device**

(RCD). Use of a residual current device reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Safety equipment such as dusk mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Use and care of the power tool

- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Use the power tool, accessories and application tools etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of power tools for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Fine-spray Systems

- ▶ **Keep area clean well lit and free of paint or solvent containers, rags, and other flammable materials.** Spontaneous combustion may occur. Fire extinguisher equipment shall be present and working at all times.
- ▶ **Provide for good ventilation in the spraying area and for sufficient fresh air in the complete room.** Evaporating inflammable solvents create an explosive environment.
- ▶ **Do not use materials with a flashpoint below 21 °C for spraying and cleaning. Use water-based materials, non-volatile hydrocarbons or similar materials.** Fast evaporating solvents create an explosive environment.
- ▶ **Do not spray in the vicinity of ignition sources, such as static electricity sparks, open flames, pilot lights, hot objects, engines/motors, cigarettes and sparks from plugging in or unplugging power cords or operating switches.** Such spark sources can ignite the spraying vicinity/environment.
- ▶ **Do not spray any liquid of unknown hazard potential.** Unknown materials can create hazardous conditions.
- ▶ **Wear additional protective equipment such as appropriate protective gloves and protective masks or respirators when spraying or handling chemicals.** Wearing protective equipment for the appropriate conditions reduces the exposure to hazardous substances.



- ▶ **Never point the spray jet against yourself, towards other persons or animals. Keep your hands and other body parts away from the spray jet. If the spray jet should penetrate the skin, seek medical attention immediately from a doctor.** The material being sprayed can even penetrate the skin through a glove and be injected into your body.
- ▶ **Do not treat an injection as a simple cut.** A high-pressure spray is able to inject toxins into the body and cause serious bodily injury. In the event that an injection occurs, seek medical attention immediately.
- ▶ **Be aware of possible hazards from the spray material. Observe the information on drums/tanks/tins as well as manufacturer information of the spray material, including the request to wear personal protective equipment.** The manufacturer's instructions are to be observed in order to reduce the risk of fire as well as injuries caused through toxins, carcinogens, etc.
- ▶ **Use only nozzles/nozzle inserts specified by the manufacturer. Never spray without the nozzle protection mounted.** Use of a special nozzle insert with the corresponding nozzle protection reduces the probability that a high-pressure jet penetrates the skin and injects toxins into the body.
- ▶ **Exercise caution when cleaning and changing nozzle inserts. If the nozzle insert should become clogged during spraying, follow the manufacturer's instructions for switching off the system and relieving the pressure before removing the nozzle.** Fluids under high pressure can penetrate the skin, inject toxins into the body and lead to serious injury.
- ▶ **Keep the plug of the mains cord and the trigger switch of the spray gun clear of paint and other fluids. Never hold the cord by its connectors to support it.** Failure to follow the instruction can lead to electric shock.
- ▶ **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the fine-spray system.
- ▶ **Children or persons that owing to their physical, sensory or mental limitations or to their lack of experience or knowledge, are not capable of securely operating the fine-spray system, may only use this fine-spray system under supervision or after having been instructed by a responsible person.** Otherwise, there is danger of operating errors and injuries.

Products sold in GB only: Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The power tool is intended for atomising solvent-based and water-dilutable paints, finishes, primers, clear finishes, automotive finishes, staining sealers, wood sealer-preservatives, plant protectives, oil and disinfection agents.

The power tool is not suitable for spraying dispersions and latex paint, caustic solutions, acidic coating materials, coating materials with granules or solids as well as spray and drip-impeding materials.

Product Features

The numbering of the components shown refers to the representation of the power tool on the graphic pages.

- 1 Spray gun
- 2 Air cap
- 3 Union nut
- 4 Mark for SDS connection
- 5 Thumbwheel for spraying capacity
- 6 Hose port (spray gun)
- 7 Handle extension (only for 800 ml container)
- 8 Container for spray material, 800 ml
Container for spray material, 600 ml*
- 9 Trigger switch
- 10 Suction tube with container seal
green: for 800 ml container
white: for 600 ml container*
- 11 Nozzle
- 12 Nozzle seal
- 13 Air hose
- 14 SDS connector
- 15 Base unit
- 16 Control knob for On/Off and air-flow control
- 17 Set-down port for spray gun
- 18 Hose connection (base unit)
- 19 Handle
- 20 Accessory compartment
- 21 Air filter cover
- 22 Measuring cup

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

16 | English

Technical Data

| Fine-spray System | | PFS 105 E |
|--|-------|---------------|
| Article number | | 3 603 B06 2.. |
| Rated power input | W | 350 |
| Spraying capacity | g/min | 150 |
| Atomising output | W | 0 – 105 |
| Required time for application of paint on 5 m ² | min | 6 |
| Container capacity for spray material | ml | 800 |
| Length of air hose | m | 3.4 |
| Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4.9 |
| Protection class | | □/II |

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary. Please observe the article number on the type plate of your machine. The trade names of the individual machines may vary.

Noise/Vibration Information

Measured sound values determined according to EN 60745.

Typically the A-weighted sound pressure level of the product is 74 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

The noise level when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection!

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745:

$$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2, K = 1.5 \text{ m/s}^2.$$

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep hands warm, organise work patterns.


Declaration of Conformity 

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical data" is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60335 and the directives 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC including their amendments.

Technical file (2006/42/EC) at:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

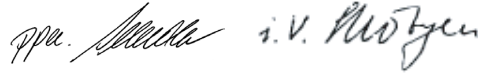

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Assembly

► **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

Connecting the Air hose (see figures A1 – A2)

- Take the air hose **13** out of the accessory compartment **20**.
- Remove the protective caps from both ends of the air hose.

Connecting to the spray gun:

- Firmly insert an SDS connector **14** of the air hose in alignment with the arrow mark into the hose port of the spray gun **6**.
- Turn the SDS connector until the lock can be heard to latch.

Connecting the base unit:

- Firmly insert the second SDS connector of the air hose in alignment with the arrow mark into the port of the base unit **18**.
- Turn the SDS connector until the lock can be heard to latch.

Note: After use, reattach the protective hose caps to the hose ends.

Operation**Preparing for Operation**

► **Spraying on the sides of water bodies (lakes, rivers, etc.) or neighbouring surfaces in the direct catchment area is not permitted.**

When purchasing paint, varnish and spray material, pay attention to their environmental compatibility.

Preparing the Spray Surface

Note: Cover off the vicinity of the spray surface thoroughly and generously.

The spray mist contaminates the environment. When spraying in enclosures, surfaces not covered can become contaminated.

The spray surface must be clean, dry and grease-free.

- Roughen smooth surfaces and then remove the sanding dust.

Suitable spray materials and recommended diluting agents

- ▶ **When diluting, pay attention that the spray material and the diluting agent correspond.** When using a faulty diluting agent, lumps can develop that can lead to clogging of the spray gun.

| Spray material | Recommended dilution |
|---|-----------------------|
| Wood preservatives, mordants/strip-pers, oils, varnishes, impregnations, rust-protection primers | undiluted |
| Disinfectants, plant protectants, water, wallpaper stripper | undiluted |
| Solvent or water-dilutable paints, primers, radiator paint, automotive top coats, thick-coat finishes | At least 10 % diluted |

The tool is not suitable for processing dispersion paint (wall paint/latex).

Please also observe the practical advice/tips of the spray material manufacturers.

Diluting Spray Material

For spray material that needs to be diluted, proceed as follows:

- Take the measuring cup **22**.
- Stir the spray material thoroughly.
- Fill a sufficient quantity of spray material into the spray-material container **8**. (see “Filling in Spray Material”, page 17)
- Dilute the spray material by 10 % with paint thinner. Examples:

| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Amount of spray material [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Paint thinner [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Stir the spray material thoroughly.
- Carry out a test-spray run on a test surface. (see “Spraying”, page 17)

When the spraying pattern is perfect, start the spray job.

or

When the spraying result is not satisfactory or when no paint comes out, please continue as described under “Correction of Malfunctions” on page 19.

Filling in Spray Material (see figures C1 – C2)

- ▶ **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

- Unscrew the container **8** from the spray gun.
- Turn the suction tube **10** so that the spray material can be sprayed with almost no residue:

| | |
|---|---|
| For spray jobs on horizontal surfaces/objects | toward the front in nozzle direction |
| For spray jobs overhead | toward the rear in handle direction |

- Fill the spray material into the container and screw the container firmly to the spray gun.

Starting Operation

- ▶ **Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.**
- ▶ **During operation, the base unit must always stand horizontally on a level surface. Never tilt the base unit or set it upright when switched on.**
- ▶ **Pay attention that the base unit cannot draw in dust or other contamination during operation.**
- ▶ **Make sure never to spray on the base unit.**

Switching On

- Always place the base unit horizontally on a level and clean surface.
- Plug the mains plug into a socket outlet.
- Grasp the spray gun by the handle and point it at the spray surface.
- For switching on, turn the control knob **16** on the base unit toward the right to the stop. It is recommended to start with the maximum air flow. (“Adjusting the Air Flow”, see page 18)
- Pull the trigger switch **9** on the spray gun.

Note: When the base unit is switched on, air always flows out at the nozzle **11**.

Switching Off

- Release the trigger switch **9** and turn the control knob **16** toward the left to the stop.
- Place down the spray gun in the set-down port **17**.
- Pull the mains plug from the socket outlet.

Working Advice

Spraying (see figures D – E)

Note: Observe the wind direction when operating the power tool outdoors.

- Firstly, carry out a test-spray run and adjust the spray pattern and the spray material quantity according to the spray material. (For adjustments, see the following sections)
- Make sure to hold the spray gun vertical to the spray object at a uniform clearance between 5 – 15 cm.
- Begin the spraying procedure outside the target area.
- Move the spray gun evenly cross-wise or up-and-down, depending on the spray pattern setting. An even surface quality is achieved when the paths overlap by 4 – 5 cm.
- Avoid interruptions within the spray surface. Guiding the spray gun evenly will provide uniform surface quality.

Non-uniform clearance and spray angle lead to heavy formation of paint mist and thus to an uneven surface.

- End the spraying procedure outside the target area.

Never spray the container completely empty. When the suction tube no longer immerses in the spray material, the spray jet will break off, resulting in a non-uniform surface.







When coating material builds up on the nozzle and air cap, clean both parts with the corresponding solvent.

18 | English

Adjusting the Spray Pattern (see figure F)

► **Never actuate the trigger switch 9 while adjusting the air cap 2.**





- Loosen the union nut 3.
- Turn the air cap 2 to the requested position.
- Firmly retighten the union nut.

| Air cap | Jet | Application |
|---|---|--|
|  |  | A Vertical flat jet for horizontal working direction |
|  |  | B Horizontal flat jet for vertical working direction |
|  |  | C Round jet for corners, edges and hard to reach locations |

Adjusting the Spraying Capacity (see figure G)


- To adjust the requested spraying capacity, turn the thumbwheel 5:

- I:** Min. spraying capacity,
- III:** Max. spraying capacity.



| Spraying capacity | Adjustment |
|--|--|
| Too much material on target area:  | The spraying capacity must be reduced. - Turn the thumbwheel 5 in direction I .  |
| Not enough material on target area:  | The spraying capacity must be increased. - Turn the thumbwheel 5 in direction III .  |

Adjusting the Air Flow (see figure H)

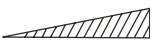- Turn control knob 16 to adjust the air flow and the pressure for the spray material being used.


| | | |
|------------------|---|------------------|
| Minimal air flow |  | Maximum air flow |
|------------------|---|------------------|

It is recommended to start with the maximum air flow.

| Air Flow | Adjustment |
|--|---|
| Too much fog of coating material:  | The air flow must be reduced. - Turn control knob 16 toward the left.  |

Air Flow

Atomisation too coarse:



Adjustment

The air flow must be increased.

- Turn control knob 16 toward the right.

Transport

The filled spray gun or a closed container with spray material can be placed in the set-down port 17 for transport. The holding fixture retains the spray gun firmly in the set-down port. Spray material cannot run out.

- Place down the spray gun on the set-down port and push in against the resistance until tightly seated.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

► **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

Cleaning (see figures I – K)

Proper cleaning is the requirement for flawless operation of the spray gun. Improper or lack of cleaning voids warranty claims.

Always clean the spray gun and the container with the respective diluting agent (paint thinner or water) for the spray material being used.

Never immerse the complete spray gun into the cleaning agent.

Never clean the nozzle and air holes of the spray gun with pointed metal objects.

Do not pour diluted spray material back into the original spray material drum/tin for storage.

Clean the spray gun thoroughly after having sprayed material hazardous to one's health.

- Switch the base unit off and pull the trigger switch 9 of the spray gun so that the spray material can flow back into the container.
- Unscrew the container 8 and empty the remaining spray material.
- Fill diluting agent (paint thinner or water) into the container and screw it to the spray gun.
- Shake the spray gun several times.
- Switch the base unit on and spray the diluting agent into an empty material tin.
- Repeat the last three steps until clear diluting agent emerges from the spray gun.
- Switch the base unit off again.
- Completely empty the container 8.
- Check if the suction tube with the container seal 10 is free of spray material and undamaged.
- Clean the outside of the container and the spray gun with a cloth moistened in paint thinner.
- Unscrew the union nut 3 and the air cap 2.

- Clean the nozzle **11** and the nozzle needle with diluting agent.
- From time to time, the nozzle seal **12** must also be cleaned.
- Remove the nozzle **11** and the nozzle seal **12**.
If required, use a pointed object, as the nozzle seal is seated firmly to the spray gun.
 - Clean the nozzle seal with diluting agent.
 - Reinstall the nozzle seal in the spray gun. Pay attention that the groove points away from the spray gun.
 - Mount the nozzle onto the spray gun body and turn it to the correct position.
 - Mount the air cap **2** onto the nozzle and tighten with the union nut **3**.

Changing the Air Filter (see figure L)

The air filter must be replaced when soiled.

- Remove the air filter cover **21**.
- Change the air filter.
- Remount the air filter cover.

Material Disposal

Diluting agent and remainders of spray material must be disposed of in an environmentally-friendly manner. Observe the manufacturer's disposal information and the local regulations for disposal of hazardous waste.

Chemicals harmful to the environment may not be disposed of into soil, groundwater or bodies of water. Never pour chemicals harmful to the environment into the sewerage system!

Correction of Malfunctions

| Problem | Cause | Corrective Measure |
|--|--|--|
| Spray material does not cover properly | Spraying capacity too low | Turn thumbwheel 5 in direction III |
| | Clearance to target area too large | Reduce spray distance |
| | Not enough spray material on target area, too few spray paths sprayed over target area | Apply more spray paths over target area |
| | Spray material too viscous | Thin down the spray material by 10% again and carry out a test-spray run |
| Spray material runs off after coating | Too much spray material applied | Turn thumbwheel 5 in direction I |
| | Clearance to target area too close | Increase spray distance |
| | Viscosity of spray material too low | Add original spray material |
| | Spray material applied too often over same spot | Remove spray material; reduce number of spray paths over same spot |
| Atomisation too coarse | Spraying capacity too high | Turn thumbwheel 5 in direction I |
| | Air flow too low | Turn control knob 16 toward the right |
| | Nozzle 11 soiled | Clean nozzle |
| | Too little pressure build-up in container 8 | Screw container firmly against spray gun |
| | Spray material too viscous | Thin down the spray material by 10% again and carry out a test-spray run |
| | Air filter heavily soiled | Changing the Air Filter |
| Excessive paint mist | Too much spray material applied | Turn thumbwheel 5 in direction I |
| | Clearance to spray surface too large | Reduce spray distance |
| | Viscosity of spray material too low | Reduce air flow; turn control knob 16 toward the left |
| Spray jet pulsates | Not enough spray material in container | Refill spray material |
| | Venting hole on suction tube 10 clogged | Clean suction tube and hole |
| | Air filter heavily soiled | Changing the Air Filter |
| | Spray material too viscous | Thin down the spray material by 10% again and carry out a test-spray run |
| Spray material drips from the nozzle | Build-up of spray material on nozzle 11 and air cap 2 | Clean nozzle and air cap |
| | Nozzle 11 worn | Replace nozzle |
| | Nozzle 11 loose | Tighten union nut 3 |

20 | English

| Problem | Cause | Corrective Measure |
|---|--|--|
| No spray material emerges from the nozzle | Control knob 16 for air-flow control turned too far to the left | Turn control knob 16 toward the right |
| | No pressure build-up in container 8 | Screw container firmly against spray gun |
| | Suction tube 10 loose | Insert suction tube properly |
| | Nozzle 11 clogged | Clean nozzle |
| | Suction tube 10 clogged | Clean suction tube |
| | Venting hole on suction tube 10 clogged | Clean suction tube and hole |
| | Spray material too viscous | Thin down the spray material by 10% again and carry out a test-spray run |

Maintenance

If the machine should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine.

After-sales Service and Customer Assistance

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Our customer service representatives can answer your questions concerning possible applications and adjustment of products and accessories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ
Tel. Service: +44 (0844) 736 0109
Fax: +44 (0844) 736 0146
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: +353 (01) 4 66 67 00
Fax: +353 (01) 4 66 68 88

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: +61 (01300) 307 044
Fax: +61 (01300) 307 045
Inside New Zealand:
Phone: +64 (0800) 543 353
Fax: +64 (0800) 428 570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 (03) 9541 5555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: +27 (011) 6 51 96 00

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: +27 (011) 4 93 93 75
Fax: +27 (011) 4 93 01 26
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: +27 (031) 7 01 21 20
Fax: +27 (031) 7 01 24 46
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: +27 (021) 5 51 25 77
Fax: +27 (021) 5 51 32 23
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
Tel.: +27 (011) 6 51 96 00
Fax: +27 (011) 6 51 98 80
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

Spray gun, electrical unit, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:



According to the European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

⚠ AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions, y compris les fiches techniques fournies avec les peintures et solvants et les plaques d'avertissement se trouvant sur les récipients. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou blessure sérieuse.

Conservé tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- ▶ **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- ▶ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

- ▶ **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur agréé pour l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- ▶ **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel réduit (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- ▶ **Porter des équipements de protection. Porter toujours des lunettes de protection.** Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer avec l'outil électroportatif, réduit le risque de blessures.

Maintenance et entretien de l'outil

- ▶ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Conservé les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants. Ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les outils de travail etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. Tenir compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

- ▶ **Ne faire réparer l'outil électrique que par une personne qualifiée et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.

Consignes de sécurité pour les systèmes de pulvérisation fine

- ▶ **Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée et exempte de pots de peinture ou de solvants, de torchons et d'autres matériaux inflammables.** Danger possible d'auto-inflammation. Tenir à tout temps à disposition des extincteurs/des équipements et matériels de sapeurs-pompiers prêts à être mis en service.
- ▶ **Veiller à garantir une bonne aération dans la zone de pulvérisation et assez d'air frais dans le local entier.** Les solvants inflammables qui se volatilisent génèrent une ambiance explosive.
- ▶ **Ne pas pulvériser et ne pas nettoyer avec des matériaux dont le point d'inflammation est inférieur à 21 °C. Utiliser des matériaux à base d'eau, d'hydrocarbures à faible teneur en matières volatiles ou d'autres matériaux similaires.** Les solvants inflammables volatils génèrent une ambiance explosive.

22 | Français

- ▶ **Ne pas pulvériser à proximité de sources d'allumage telles qu'étincelles d'électricité statique, feux ouverts, flammes pilotes, objets chauds, moteurs, cigarettes et étincelles générées par la connexion et déconnexion de câbles électriques ou la commande d'interrupteurs.** De tels sources d'étincelles peuvent causer un incendie dans les zones avoisinantes.
- ▶ **Ne pas pulvériser de matériaux dont vous ne savez pas s'ils présentent un danger.** Les matériaux inconnus peuvent causer des conditions dangereuses.
- ▶ **Porter en plus un équipement de protection individuel tels que gants et masques anti-poussières ou respirateur lors de la pulvérisation ou de la manipulation de produits chimiques.** Les équipements de sécurité pour certaines conditions réduisent l'exposition des personnes aux substances dangereuses.



- ▶ **Ne pas pulvériser vers soi-même ou vers d'autres personnes ou des animaux. Tenir vos mains et toute autre partie de votre corps à l'écart du jet. Au cas où le jet pénétrerait dans la peau, consulter immédiatement un médecin.** Le produit peut pénétrer dans la peau même à travers un gant et être injecté dans votre corps.
- ▶ **Ne pas traiter une injection comme une simple blessure.** Le jet à haute pression peut injecter des produits toxiques dans votre corps et causer de graves blessures. Dans le cas d'une injection dans la peau, consulter immédiatement un médecin.
- ▶ **Tenir compte des dangers éventuels du produit. Tenir compte des repères sur le pot ou des informations du fabricant du produit, y compris de la nécessité de porter un équipement de protection personnel.** Respecter impérativement les indications du fabricant pour réduire le danger d'incendie ou les blessures causées par les toxiques, les carcinogènes etc.
- ▶ **N'utiliser que des inserts de buse spécifiés par le fabricant. Ne jamais pulvériser sans protection de buse.** L'utilisation d'un insert de buse spécial équipé de la protection de buse appropriée réduit la probabilité qu'un jet haute pression ne pénètre dans la peau et injecte des toxiques dans le corps.
- ▶ **Attention lors du nettoyage ou remplacement des inserts de buse. Au cas où l'insert de buse se boucherait pendant la pulvérisation, suivre les indications du fabricant pour arrêter l'appareil ou pour détendre la pression avant d'enlever la buse pour la nettoyer.** Les liquides sous haute pression peuvent passer à travers la peau, injecter des produits toxiques dans le corps et causer ainsi des blessures graves.
- ▶ **Maintenir la fiche du câble de secteur et l'interrupteur du pistolet-pulvérisateur exempts de peinture et d'autres liquides. Ne jamais tenir le câble pour soutenir les connexions.** Ne pas suivre les avertissements peut donner lieu un choc électrique.

- ▶ **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le système de pulvérisation fine.
- ▶ **Les enfants et les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires, ne doivent pas utiliser le système de pulvérisation fine à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient été instruites quant au maniement du système de pulvérisation fine.** Autrement, il y a un risque de mauvaise utilisation et de blessures.

Description et performances du produit



Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Utilisation conforme

L'outil électrique n'est conçu que pour la pulvérisation de peintures contenant des solvants et diluables à l'eau, de glacis, de vernis transparents, de couches de finition de véhicules, de décapants, de lasures, de produits phytosanitaires, d'huiles et de produits de désinfection. L'outil électrique n'est pas approprié pour traiter les peintures de dispersion ou au latex, les lessives alcalines, les produits de revêtement acides, les produits de pulvérisation granuleux ou contenant des substances solides ni pour les matériaux anti-écaboussure et anti-goutte.

Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur les pages graphiques.

- 1 Pistolet-pulvérisateur
- 2 Clapet à air
- 3 Ecrou-raccord
- 4 Repère pour la fermeture SDS
- 5 Molette de présélection de la quantité du produit de pulvérisation
- 6 Raccord de tuyau (pistolet-pulvérisateur)
- 7 Rallonge pour pied (seulement pour le récipient de 800 ml)
- 8 Récipient pour le produit de pulvérisation, 800 ml
Récipient pour le produit de pulvérisation, 600 ml*
- 9 Interrupteur
- 10 Tuyau de montée avec joint de récipient
vert : pour le récipient de 800 ml
blanc : pour le récipient de 600 ml*
- 11 Buse
- 12 Joint de buse

- 13 Tuyau flexible**
- 14** Fermeture SDS
- 15 Unité de base**
- 16** Bouton de réglage pour la mise en marche/l'arrêt et pour la régulation du débit d'air
- 17** Dépose du pistolet-pulvérisateur
- 18** Raccord de tuyau (unité de base)
- 19** Poignée
- 20** Compartiment pour accessoires
- 21** Couvercle du filtre à air
- 22** Gobelet gradué

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

| Système de pulvérisation fine | | PFS 105 E |
|---|-------|---------------|
| N° d'article | | 3 603 B06 2.. |
| Puissance nominale absorbée | W | 350 |
| Débit | g/min | 150 |
| Puissance de pulvérisation | W | 0 – 105 |
| Temps nécessaire pour 5 m ² l'application de la peinture | min | 6 |
| Volume du récipient pour produit de pulvérisation | ml | 800 |
| Longueur du tuyau flexible | m | 3,4 |
| Poids suivant EPTA-Procédure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Classe de protection | | □/II |

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays. Respectez impérativement le numéro d'article se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les désignations commerciales des différents outils électroportatifs peuvent varier.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément à la norme EN 60745.

Les mesures réelles (A) du niveau de pression acoustique de l'appareil sont de 74 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Lors du travail, le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A).

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a_h (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme EN 60745 :

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Le niveau d'oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisation a été mesuré conformément à la norme EN 60745 et peut être utilisé pour une comparaison d'outils électroportatifs. Il est également approprié pour une estimation préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est cependant utilisé pour d'autres applications, avec d'autres outils de travail ou avec un entretien non approprié, le niveau d'oscillation

peut être différent. Ceci peut augmenter considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les périodes pendant lesquelles l'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail. Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour protéger l'utilisateur des effets de vibrations, telles que par exemple : entretien de l'outil électrique et des outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation judicieuse des opérations de travail.

Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques Techniques » est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants : EN 60335 conformément aux règlements des directives 2006/42/CE, 2004/108/CE, ainsi qu'à leurs modifications.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :

Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Rp. Müller i.v. Strötgen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montage

- ▶ **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

Raccordement du tuyau flexible (voir figures A1 – A2)

- Retirez le tuyau d'aération **13** du compartiment pour accessoires **20**.
- Enlevez les capots de protection des deux extrémités du tuyau flexible.

Raccordement au pistolet-pulvérisateur :

- Bien enfoncer une fermeture SDS **14** du tuyau flexible conformément à la flèche bien dans le raccord du pistolet-pulvérisateur **6**.
- Tournez la fermeture SDS jusqu'à ce que le blocage s'encliquette de façon perceptible.

Raccordement de l'unité de base :

- Bien enfoncer la deuxième fermeture SDS du tuyau flexible conformément à la flèche dans le raccord de l'unité de base **18**.
- Tournez la fermeture SDS jusqu'à ce que le blocage s'encliquette de façon perceptible.

Note : Après l'utilisation, protégez les extrémités du tuyau à nouveau avec les capots de protection.

Fonctionnement

Préparation du travail

- **Il est strictement interdit d'effectuer des travaux de pulvérisation au bord de cours d'eau ou sur des terrains directement attenants à ceux-ci.**

Faites attention quand vous achetez des peintures, laques ou autres produits de pulvérisation à ne prendre que des produits non polluants.

Préparation de la surface à pulvériser

Note : Couvrez largement et soigneusement l'espace avoisinant de la surface à pulvériser.

Le brouillard de pulvérisation pollue l'espace avoisinant. Lors de l'utilisation à l'intérieur, toutes les surfaces non couvertes peuvent être contaminées.

La surface à pulvériser doit être propre, sèche et exempte de gras.

- Poncez les surfaces lisses et enlevez ensuite la poussière de ponçage.

Produits de pulvérisation appropriés et dilutions recommandées

- **Lors du processus de dilution, veillez à ce que le produit de pulvérisation et le diluant correspondent.** L'utilisation d'un diluant non approprié provoque la formation de grumeaux bouchant le pistolet-pulvérisateur.

| Produit de pulvérisation | Degré de dilution recommandé |
|--|------------------------------|
| Lazures, décapants, huiles, glacis, imprégnations, fond anti-rouille | non dilués |
| Produits de désinfection, produits phytosanitaires, eau, décolleuse de papiers peints | non dilués |
| Peintures diluables par solvants ou à l'eau, couches de fond, laques pour radiateurs, couches de finition pour véhicules, glacis de couches épaisses | dilués de 10 % min. |

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation avec des peintures à dispersion (peinture murale).

Veillez également prendre en compte les instructions d'utilisation des fabricants des produits de pulvérisation.

Diluer le produit de pulvérisation

Pour du produit de pulvérisation qui doit être dilué, procédez de la manière suivante :

- Prenez le gobelet gradué **22**.
- Agitez bien le produit de pulvérisation.
- Remplissez le récipient pour le produit de pulvérisation **8** avec suffisamment de produit de pulvérisation. (voir « Remplir le produit de pulvérisation », page 24)
- Diluez le produit de pulvérisation de 10 % avec du diluant. Par exemple :

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| produit de pulvérisation quantité originale [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| diluant [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Agitez bien le produit de pulvérisation.
- Effectuez une pulvérisation d'essai sur une surface-témoin. (voir « Pulvérisation », page 25)

Si vous obtenez une diffusion optimale, vous pouvez commencer à pulvériser.

ou

Si le résultat n'est pas satisfaisant ou que la peinture ne sort pas, procédez conformément à la description « Guide de dépannage » à la page 26.

Remplir le produit de pulvérisation (voir figures C1 – C2)

- **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

- Dévissez le récipient **8** du pistolet-pulvérisateur.
- Tournez le tuyau de montée **10** de sorte que le produit de pulvérisation puisse être pulvérisé presque sans résidus :

| | |
|---|--|
| pour les travaux de pulvérisation auprès d'objets disposés à plat | vers l' avant dans le sens de la buse |
|---|--|

| | |
|--|---|
| pour les travaux de pulvérisation au-dessus de la tête | vers l' arrière dans le sens de la poignée |
|--|---|

- Remplissez le récipient du produit de pulvérisation et vissez le récipient fermement sur le pistolet-pulvérisateur.

Mise en service

- **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.**

- **Durant l'utilisation, l'unité de base doit toujours être placée horizontalement sur une surface plane. Ne basculez jamais l'unité de base et ne la placez jamais verticalement lorsqu'elle est mise en marche.**

- **Veillez à ce que l'unité de base ne puisse pas aspirer de la poussière ou d'autres encrassements pendant la mise en service.**

- **Veillez à ne jamais pulvériser l'unité de base.**

Mise en marche

- Placez l'unité de base toujours horizontalement sur une surface plane et propre.
- Branchez la fiche dans la prise.
- Prenez le pistolet-pulvérisateur en main et dirigez-le vers la surface à pulvériser.
- Pour la mise en marche, tournez le bouton de réglage **16** se trouvant sur l'unité de base à fond vers la droite. Il est recommandé de commencer avec le débit d'air maximal. (« Réglage du débit d'air », voir page 25)
- Appuyez sur l'interrupteur **9** du pistolet-pulvérisateur.

Note : Si l'unité de base est mise en marche, de l'air s'échappe toujours de la buse **11**.

Arrêt

- Relâchez l'interrupteur **9** et tournez le bouton de réglage **16** à fond vers la gauche.
- Placez le pistolet-pulvérisateur dans la dépose **17**.
- Retirez la fiche de la prise de courant.

Instructions d'utilisation

Pulvérisation (voir figures D – E)

Note : Tenez compte de la direction du vent si vous utilisez l'outil électroportatif à l'extérieur.

- Effectuez d'abord une pulvérisation d'essai et réglez la diffusion et la quantité du produit de pulvérisation conformément au produit de pulvérisation. (pour les réglages, voir les chapitres suivants)
- Tenez impérativement le pistolet-pulvérisateur à une distance régulière de 5 – 15 cm verticalement par rapport à l'objet à pulvériser.
- Commencez le processus de pulvérisation à l'extérieur de la surface à pulvériser.
- En fonction du réglage de la diffusion, faites passer le pistolet-pulvérisateur régulièrement de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas.
On obtient une surface régulière si les bandes se chevauchent de 4 – 5 cm.
- Évitez les interruptions sur la surface à pulvériser.

Un guidage régulier du pistolet-pulvérisateur résulte en une qualité de surface uniforme.

Une distance et un angle de pulvérisation irréguliers entraînent une formation élevée de brouillards de peinture et ainsi une surface non uniforme.

- Terminez le processus de pulvérisation en dehors de la surface à pulvériser.




Ne videz jamais complètement le récipient du produit de pulvérisation. Si le tuyau de montée ne se trouve plus dans le produit de pulvérisation, le brouillard de peinture est interrompu ce qui entraîne une surface non uniforme.

Si le produit de pulvérisation se dépose auprès de la buse et du clapet à air, nettoyez les deux éléments au moyen du diluant utilisé.

Réglage de la diffusion (voir figure F)

► **N'actionnez jamais l'interrupteur 9 pendant que vous réglez le clapet à air 2.**

- Desserrez l'écrou-raccord **3**.
- Tournez le clapet à air **2** dans la position souhaitée.
- Resserrez l'écrou-raccord.


| Clapet à air Jet | Utilisation |
|---|---|
|  | A jet plat vertical pour sens de travail horizontal |
|  | B jet plat horizontal pour sens de travail vertical |
|  | C jet rond pour angles, bords et endroits d'accès difficile |

Réglage de la quantité du produit de pulvérisation (voir figure G)

- Tournez la molette de réglage **5** pour régler la quantité de produit de pulvérisation souhaitée :
I : quantité minimale du produit de pulvérisation,
IIII : quantité maximale du produit de pulvérisation.


| Quantité du produit de pulvérisation | Réglage |
|--------------------------------------|---------|
|--------------------------------------|---------|

Trop de produit de pulvérisation sur la surface à pulvériser : produit de pulvérisation.



- Tournez la molette **5** dans le sens **I**.


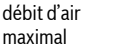
Pas assez de produit de pulvérisation sur la surface à pulvériser :



- Il faut augmenter la quantité de produit de pulvérisation.
– Tournez la molette **5** dans le sens **IIII**.

Réglage du débit d'air (voir figure H)


- Tournez le bouton de réglage **16** pour régler le débit d'air et la pression du produit de pulvérisation utilisé.

| débit d'air minimal | débit d'air maximal |
|--|---|
|  |  |

Il est recommandé de commencer avec le débit d'air maximal.

| Débit d'air | Réglage |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

Le brouillard de peinture est trop fort :



- Il faut réduire le débit d'air.
– Tournez le bouton de réglage **16** vers la gauche.

Pulvérisation trop grosse :



- Il faut augmenter le débit d'air.
– Tournez le bouton de réglage **16** vers la droite.

Transport

Pour le transport, il est possible de déposer le pistolet-pulvérisateur ou un récipient fermé pour le produit de pulvérisation dans la dépose **17**. Le dispositif de fixation maintient le pistolet-pulvérisateur bien dans la dépose. Le produit de pulvérisation ne peut pas s'écouler.

- Mettez le pistolet-pulvérisateur sur la dépose et appuyez-le contre la résistance jusqu'à ce qu'il se trouve fermement dans la dépose.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien

► **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

Nettoyage (voir figures I – K)

Un nettoyage soigné est indispensable pour un fonctionnement impeccable du pistolet-pulvérisateur. Dans le cas d'un nettoyage non effectué ou non conforme, aucune garantie n'est assurée.

Nettoyez toujours le pistolet-pulvérisateur et le récipient du produit de pulvérisation avec le diluant correspondant (solvant ou eau) pour le produit de pulvérisation utilisé.

Ne plongez jamais le pistolet-pulvérisateur complet dans le détergent.

Ne nettoyez jamais les alésages des buses et d'air du pistolet-pulvérisateur avec des objets métalliques aigus.

Ne remettez pas le produit de pulvérisation dilué dans le produit de pulvérisation original pour le stockage.

Nettoyez très soigneusement le pistolet-pulvérisateur si vous avez utilisé des produits de pulvérisation nocifs pour la santé.

- Eteignez l'unité de base et appuyez sur l'interrupteur **9** du pistolet-pulvérisateur pour que le produit de pulvérisation puisse recouler dans le récipient.
- Dévissez le récipient **8** et purgez le produit de pulvérisation restant.
- Remplissez le diluant (solvant ou eau) dans le récipient et revissez-le sur le pistolet-pulvérisateur.
- Secouez plusieurs fois le pistolet-pulvérisateur.
- Remettez en marche l'unité de base et pulvérisez le diluant dans un pot de matériau vide.
- Répétez les trois dernières opérations jusqu'à ce que du diluant clair sorte du pistolet-pulvérisateur.
- Eteignez à nouveau l'unité de base.
- Videz complètement le récipient **8**.

Guide de dépannage

| Problème | Cause | Remède |
|--|--|---|
| Le produit de pulvérisation ne recouvre pas correctement | La quantité de produit de pulvérisation est trop basse | Tourner la molette 5 dans le sens IIII |
| | La distance vers la surface à pulvériser est trop grande | Réduire la distance |
| | Pas assez de produit de pulvérisation sur la surface à pulvériser, la surface n'a pas été pulvérisée assez souvent | Pulvériser plus souvent la surface |
| | Le produit de pulvérisation est trop visqueux | Diluer à nouveau le produit de pulvérisation de 10 % et effectuer une pulvérisation d'essai |
| Le produit de pulvérisation s'écoule après l'application | Trop de produit de pulvérisation appliqué | Tourner la molette 5 dans le sens I |
| | La distance vers la surface à pulvériser est trop petite | Augmenter la distance |
| | Le produit de pulvérisation est trop liquide | Ajouter du produit de pulvérisation original |
| | Le même endroit a été trop souvent pulvérisé | Enlever la peinture et pulvériser moins souvent lors du deuxième essai |

- Contrôlez si le tuyau de montée avec le joint de récipient **10** est exempt de produit de pulvérisation et sans dommages.
 - Nettoyez l'extérieur du récipient et du pistolet-pulvérisateur au moyen d'un chiffon humidifié avec du diluant.
 - Dévissez l'écrou-raccord **3** et le clapet à air **2**.
 - Nettoyez la buse **11** et l'aiguille de la buse avec du diluant.
- De temps en temps, il est en outre nécessaire de nettoyer le joint de la buse **12**.
- Retirez la buse **11** et le joint de la buse **12**.
Le cas échéant, utilisez un objet aigu parce que le joint de la buse repose fermement sur le pistolet-pulvérisateur.
 - Nettoyez le joint de la buse avec du diluant.
 - Remettez le joint de la buse dans le pistolet-pulvérisateur. Assurez-vous que la rainure est tournée dans le sens opposé du pistolet-pulvérisateur.
 - Enfoncez la buse sur le corps du pistolet-pulvérisateur et tournez-la dans la bonne position.
 - Montez le clapet à air **2** sur la buse et serrez-le à l'aide de l'écrou-raccord **3**.

Remplacement du filtre à air (voir figure L)

Si le filtre à air est encrassé, il doit être remplacé.

- Retirez le couvercle du filtre à air **21**.
- Remplacez le filtre à air.
- Remettez en place le couvercle du filtre à air.

Élimination du produit

Les diluants et restes du produit de pulvérisation doivent être éliminés en respectant les directives relatives à la protection de l'environnement. Respectez les consignes d'élimination indiquées par le fabricant et les prescriptions locales concernant l'élimination de déchets spéciaux.

Les produits chimiques polluants ne doivent pas pénétrer dans la terre, les nappes phréatiques ou les cours d'eau. Ne jetez jamais des produits chimiques polluants dans les canalisations !

| Problème | Cause | Remède |
|---|---|--|
| Pulvérisation trop grosse | Quantité de produit de pulvérisation trop haute | Tourner la molette 5 dans le sens I |
| | Pas assez de débit d'air | Tourner le bouton de réglage du débit d'air 16 vers la droite |
| | La buse 11 est encrassée | Nettoyer la buse |
| | Pression trop basse dans le récipient 8 | Visser le récipient du produit de pulvérisation correctement sur le pistolet-pulvérisateur |
| | Le produit de pulvérisation est trop visqueux | Diluer à nouveau le produit de pulvérisation de 10 % et effectuer une pulvérisation d'essai |
| | Le filtre à air est fortement encrassé | Remplacement du filtre à air |
| Le brouillard de peinture est trop fort | Trop de produit de pulvérisation appliqué | Tourner la molette 5 dans le sens I |
| | La distance vers la surface à pulvériser est trop grande | Réduire la distance |
| | Le produit de pulvérisation est trop liquide | Réduire le débit d'air, tourner le bouton de réglage du débit d'air 16 vers la gauche |
| Le jet produit des pulsations | Pas assez de produit de pulvérisation dans le récipient | Rajouter du produit de pulvérisation |
| | L'alésage de ventilation du tuyau de montée 10 est obturé | Nettoyer le tuyau de montée et l'alésage |
| | Le filtre à air est fortement encrassé | Remplacement du filtre à air |
| | Le produit de pulvérisation est trop visqueux | Diluer à nouveau le produit de pulvérisation de 10 % et effectuer une pulvérisation d'essai |
| Le produit de pulvérisation continue à couler auprès de la buse | Dépôt de produit de pulvérisation auprès de la buse 11 et du clapet à air 2 | Nettoyer la buse et le clapet à air |
| | La buse 11 est usée | Remplacer la buse |
| | La buse 11 est desserrée | Serrer 3 l'écrou-raccord |
| Aucun produit de pulvérisation ne sort de la buse | Le bouton de réglage du débit d'air 16 a été tourné trop vers la gauche | Tourner le bouton de réglage du débit d'air 16 vers la droite |
| | Aucune pression dans le récipient 8 | Visser le récipient du produit de pulvérisation correctement sur le pistolet-pulvérisateur |
| | Le tuyau de montée 10 est desserré | Serrer le tuyau de montée |
| | La buse 11 est bouchée | Nettoyer la buse |
| | Le tuyau de montée 10 est bouché | Nettoyer le tuyau de montée |
| | L'alésage de ventilation du tuyau de montée 10 est obturé | Nettoyer le tuyau de montée et l'alésage |
| | Le produit de pulvérisation est trop visqueux | Diluer à nouveau le produit de pulvérisation de 10 % et effectuer une pulvérisation d'essai |

Entretien

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'appareil, celui-ci présentait un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la plaque signalétique.

Service Après-Vente et Assistance Des Clients

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous : www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'achat, l'utilisation et le réglage de vos produits et de leurs accessoires.

28 | Español

France

Vous êtes un utilisateur, contactez :
 Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
 Tel. : 0 811 36 01 22 (coût d'une communication locale)
 Fax : +33 (0) 1 49 45 47 67
 E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :
 Robert Bosch (France) S.A.S.
 Service Après-Vente Electroportatif
 126, rue de Stalingrad
 93705 DRANCY Cédex
 Tel. : +33 (0) 1 43 11 90 06
 Fax : +33 (0) 1 43 11 90 33
 E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589
 Fax : +32 2 588 0595
 E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Tel. : +41 (044) 8 47 15 12
 Fax : +41 (044) 8 47 15 52

Elimination des déchets

Le pistolet-pulvérisateur, l'unité électrique ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être

isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Español**Instrucciones de seguridad****Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas**

⚠ ADVERTENCIA Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones, inclusive las fichas de datos de seguridad que se adjuntan con las pinturas y disolventes, así como las señales de aviso en sus envases. En caso de no atenderse a las indicaciones de seguridad e instrucciones, ello puede ocasionar una electrocución, un incendio y/o lesión grave.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para posibles consultas futuras.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes instrucciones de seguridad se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad en el puesto de trabajo

- ▶ **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre el aparato.

Seguridad eléctrica

- ▶ **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **No exponga el aparato a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- ▶ **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- ▶ **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación homologados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

- ▶ **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.

Aplicación y trato de la herramienta eléctrica

- ▶ **No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- ▶ **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización del aparato a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Puede re-

sultar peligrosa la utilización de herramientas eléctricas por personas inexpertas.

- ▶ **Emplee esta herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones. Considere en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

Servicio

- ▶ **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad del aparato.

Instrucciones de seguridad para equipos aerográficos

- ▶ **Mantenga limpia y bien iluminada la zona de trabajo, no debiendo encontrarse en ella envases de pintura ni de disolvente, trapos, ni demás materiales combustibles.** Peligro de autoinflamación. Cuidado que en todo momento estén disponibles, y en condiciones para funcionar, extintores/aparatos de extinción.
- ▶ **Ventile bien el área de trabajo y procure la entrada de suficiente aire fresco en todo el local.** La evaporación de disolventes combustibles crea un ambiente explosivo.
- ▶ **No pulverice ni utilice para limpiar materiales cuyo punto de inflamación sea inferior a 21 °C. Emplee materiales a base de agua, hidrocarburos poco volátiles o materiales similares.** La evaporación de disolventes fácilmente volátiles crea un ambiente explosivo.
- ▶ **No pulverice en las proximidades de focos de ignición como chispas producidas por descarga electrostática, llamas abiertas, llamas piloto, objetos calientes, motores, cigarrillos, chispas producidas por la conexión y desconexión de cables eléctricos o por la operación de conmutadores.** Las chispas producidas en estos casos pueden provocar la inflamación del ambiente.
- ▶ **No pulverice materiales sobre los que no tenga conocimiento de que puedan ser peligrosos.** Los materiales desconocidos pueden constituir unas condiciones peligrosas.
- ▶ **Utilice un equipo de protección personal adicional, como guantes de protección y una mascarilla protectora respiratoria adecuados, al pulverizar o manipular productos químicos.** La utilización de un equipo de protección adecuado reduce la exposición a sustancias peligrosas.



- ▶ **No dirija el chorro de pulverización contra Ud. mismo, contra otras personas, ni contra animales. Mantenga alejadas del chorro de pulverización las manos y demás partes del cuerpo. En el caso de que el chorro de pulverización llegue a traspasar su piel acuda inmediatamente**

te a un médico. El material pulverizado puede incluso llegar a traspasar un guante y su piel, llegando a infiltrarse en su cuerpo.

- ▶ **Una infiltración de material no deberá tratarse como un simple corte.** Un chorro a alta presión puede infiltrar sustancias tóxicas en su cuerpo y comportar serias lesiones. En el caso de una infiltración a través de la piel recurra inmediatamente a un médico.
- ▶ **Preste atención a los posibles peligros que pudiera albergar el material a pulverizar. Observe las señales en el envase y las informaciones del fabricante del material a pulverizar, así como la posible solicitud de utilizar un equipo de protección personal al procesar el producto.** Deberán respetarse las instrucciones del fabricante con el fin de reducir el riesgo de incendio, o a accidentarse con sustancias tóxicas, cancerígenas, etc.
- ▶ **Únicamente utilice los insertos de boquilla especificados por el fabricante. Jamás pulverice si tener montada la protección de boquillas.** La utilización combinada de un inserto de boquilla especial con una protección de boquilla adecuada reduce la probabilidad de que el chorro de alta presión traspase la piel e infiltren sustancias tóxicas en el cuerpo.
- ▶ **Cuidado al limpiar y cambiar los insertos de boquilla. Si durante la aplicación el inserto de boquilla llegase a obstruirse, antes de desmontar la boquilla para su limpieza, observe las instrucciones del fabricante para desconectar el aparato y dejarlo sin presión.** Los líquidos a alta presión pueden traspasar la piel e infiltrar sustancias tóxicas en el cuerpo acarreado así serias lesiones.
- ▶ **Mantenga libre de pintura y demás líquidos el enchufe de red y el gatillo de accionamiento de la pistola. Jamás soporte el cable sujetándolo por las conexiones enchufables.** En caso de no atenerse a ello puede quedar expuesto a una descarga eléctrica.
- ▶ **Vigile a los niños.** Con ello se evita que los niños jueguen con el equipo aerográfico.
- ▶ **Los niños y personas que por sus condiciones físicas, sensoriales o mentales, o por su falta de experiencia o conocimientos no estén en disposición de manejar el equipo aerográfico de forma segura, no deberán utilizar el mismo sin ser supervisados o instruidos por una persona responsable.** En caso contrario existe el riesgo de un manejo incorrecto y de lesión.

Descripción y prestaciones del producto



Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

30 | Español

Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido diseñada exclusivamente para pulverizar pintura a base de disolvente o diluible en agua, veladuras, imprimaciones, barnices, pinturas para carrocería, tintes, conservadores de la madera, productos fitosanitarios, aceites y desinfectantes.

La herramienta eléctrica no es apropiada para procesar pinturas dispersantes, pinturas de látex, soluciones cáusticas, recubrimientos que contengan ácido, material pulverizable que contenga granulados u otras partículas sólidas, así como materiales con inhibidores para la pulverización o goteo.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en las páginas ilustradas.

- 1 **Pistola de pulverización**
- 2 Tapa de aire
- 3 Tuerca de sujeción
- 4 Marca para el racor SDS
- 5 Regulador de material pulverizado
- 6 Conexión para manguera (pistola de pulverización)
- 7 Prolongador del pie (sólo para depósito de 800 ml)
- 8 Depósito de material, 800 ml
Depósito de material, 600 ml*
- 9 Gatillo
- 10 Tubo de aspiración con junta del depósito verde: para depósito de 800 ml
blanco: para depósito de 600 ml*
- 11 Boquilla
- 12 Junta de la boquilla
- 13 **Manguera de aire**
- 14 Racor SDS
- 15 **Unidad base**
- 16 Mando giratorio de conexión/desconexión y de ajuste del caudal de aire
- 17 Alojamiento para la pistola de pulverización
- 18 Conexión para manguera (unidad base)
- 19 Empuñadura
- 20 Compartimento para accesorios
- 21 Tapa del filtro de aire
- 22 Copa viscosimétrica

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Información sobre ruidos y vibraciones

Ruido determinado según EN 60745.

El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, es de 74 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.

El nivel de ruido al trabajar puede llegar a superar 80 dB(A).

Utilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a_{Hv} (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 60745:

$$a_{Hv} < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado según el procedimiento de medición fijado en la norma EN 60745 y puede servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para estimar provisionalmente la sollicitación experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la sollicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la sollicitación experimentada por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de la sollicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

Datos técnicos

| Equipo aerográfico | | PFS 105 E |
|---|-------|---------------|
| Nº de artículo | | 3 603 B06 2.. |
| Potencia absorbida nominal | W | 350 |
| Caudal | g/min | 150 |
| Potencia de pulverización | W | 0 – 105 |
| Tiempo precisado para pintar 5 m ² | min | 6 |
| Capacidad del depósito de material | ml | 800 |
| Longitud de la manguera de aire | m | 3,4 |
| Peso según EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Clase de protección | | □/II |

Estos datos son válidos para una tensión nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones específicas para ciertos países.

Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato, ya que las denominaciones comerciales de algunos aparatos pueden variar.

Declaración de conformidad 

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60335 y las directivas 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE, modificaciones inclusive.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montaje

- ▶ **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

Conexión de la manguera de aire (ver figuras A1 - A2)

- Saque la manguera de aire **13** del compartimento para accesorios **20**.
- Desprenda los tapones de ambos extremos de la manguera de aire.

Conexión a la pistola de pulverización:

- Conecte firmemente uno de los racores SDS **14** de la manguera de aire en la conexión de la pistola de pulverización **6** siguiendo la indicación de la flecha.
- Gire el racor SDS hasta enclavarlo perceptiblemente.

Conexión a la unidad base:

- Inserte firmemente el segundo racor SDS de la manguera de aire en la conexión de la unidad base **18** siguiendo la indicación de la flecha.
- Gire el racor SDS hasta enclavarlo perceptiblemente.

Observación: Tras su uso, proteja nuevamente los extremos de la manguera cerrándolos con los tapones.

Operación

Preparativos para el trabajo

- ▶ **No está permitido realizar trabajos de pulverización al borde de las aguas, o en áreas adyacentes en las inmediaciones del área de aprovechamiento.**

Al comprar pinturas, barnices y sustancias para pulverización observar su compatibilidad con el medio ambiente.

Preparación de la superficie a tratar

Observación: Cubra amplia y meticulosamente el entorno del área a tratar.

La niebla pulverizada ensucia el entorno. Al aplicarse en interiores pueden llegar a ensuciarse todas las superficies sin cubrir.

El área a tratar deberá estar limpia, seca y exenta de grasa.

- Lije las superficies lisas para darles mayor aspereza y elimine después el polvo producido.

Productos que pueden pulverizarse y diluyentes recomendados

- ▶ **Al efectuar la dilución deberá observarse que sean compatibles el material y la dilución.** Si se aplica un diluyente inapropiado pueden formarse grumos que harían que se atasque la pistola de pulverización.

| Material a pulverizar | Dilución recomendada |
|---|---------------------------|
| Conservantes de madera, tintes, aceites, veladuras, impregnaciones, imprimaciones anticorrosivas | sin diluir |
| Desinfectantes, productos fitosanitarios, agua, desprendedor de empapelados | sin diluir |
| Pinturas diluibles en disolvente o agua, imprimaciones, esmaltes para radiadores, pinturas para carrocería y veladuras de capa gruesa | dilución del 10 %, mínimo |

El aparato no es adecuado para procesar pinturas de dispersión (pinturas para pared).

Observe también las instrucciones de aplicación del fabricante del producto a pulverizar.

Dilución del material a pulverizar

En caso de tener que diluir el material a pulverizar, proceda de la siguiente manera:

- Tome la copa viscosimétrica **22**.
- Remueva bien el material.
- Llene el depósito **8** con una cantidad suficiente de material. (ver "Llenado del material a pulverizar", página 31)
- Diluya con un 10 % de diluyente el material a pulverizar. Por ejemplo:

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Material a pulverizar sin rebajar [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Diluyente [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Remueva bien el material.
- Pulverice sobre una superficie de prueba para comprobar el resultado obtenido. (ver "Pulverización", página 32)

Si el resultado obtenido es óptimo, puede Ud. comenzar a pintar.

o

Si el resultado obtenido al pulverizar el material no fuese satisfactorio, o si no saliese pintura, proceda según se describe en "Eliminación de fallos" en la página 34.

Llenado del material a pulverizar (ver figuras C1 - C2)

- ▶ **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

- Desenosque el depósito **8** de la pistola de pulverización.
- Oriente el tubo de aspiración **10** de manera que le sea posible pulverizar casi todo el material:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pulverización inclinada hacia abajo | Hacia delante en dirección a la boquilla |
| Pulverización por encima de la cabeza | Hacia atrás en dirección a la empuñadura |

32 | Español

- Llene el depósito con material y enrósquelo firmemente en la pistola.

Puesta en marcha

- ▶ **¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.**
- ▶ **La unidad base deberá funcionar siempre teniéndola colocada horizontalmente sobre una superficie plana. Jamás incline o ponga en posición vertical la unidad base estando ésta conectada.**
- ▶ **Preste atención a que la unidad base no pueda aspirar polvo u otras suciedades durante el funcionamiento.**
- ▶ **Tenga cuidado de no pulverizar jamás material contra la unidad base.**

Conexión

- Siempre coloque horizontalmente la unidad base sobre una superficie plana y limpia.
- Conecte el enchufe a la red.
- Agarre la pistola de pulverización con la mano y diríjala contra la superficie a tratar.
- Para conectar la unidad base gire hacia la derecha, hasta el tope, el mando giratorio **16**.
Se recomienda comenzar ajustando el caudal de aire máximo. (“Ajuste del caudal de aire”, ver página 33)
- Accione el gatillo **9** de la pistola de pulverización.

Observación: Estando conectada la unidad base sale continuamente aire por la boquilla **11**.

Desconexión

- Suelte el gatillo **9** y gire hacia la izquierda, hasta el tope, el mando giratorio **16**.
- Deposite la pistola de pulverización en el alojamiento **17**.
- Saque el enchufe de la toma de corriente.

Instrucciones para la operación**Pulverización (ver figuras D – E)**

Observación: Tenga en cuenta la dirección del viento si emplea la herramienta eléctrica al aire libre.

- Efectúe primero una pulverización de prueba y ajuste la forma del chorro y la cantidad pulverizada de acuerdo al material empleado. (ajuste según párrafos siguientes)
- Mantenga la pistola de pulverización perpendicularmente y con una separación uniforme entre 5 – 15 cm respecto al área a pulverizar.
- Comience a pulverizar un poco antes de comenzar el área a tratar.
- Guíe uniformemente la pistola de pulverización, ya sea horizontalmente o verticalmente, de acuerdo a la forma del chorro seleccionada.
La calidad de acabado de la superficie resulta uniforme si las franjas se solapan unos 4 – 5 cm.
- No interrumpa su trabajo dentro del área que está tratando.

El guiado uniforme de la pistola de pulverización permite obtener una calidad homogénea de la superficie.

Una separación y un ángulo de pulverización desiguales provocan neblina de pintura en exceso y a raíz de ello una superficie irregular.







- Termine de pulverizar fuera del área que acaba de tratar. Jamás pulverice hasta vaciar completamente el depósito. Si el tubo de aspiración no queda sumergido en el material se interrumpe el chorro de pulverización y el acabado de la superficie es irregular.

Si el material a pulverizar se deposita sobre la boquilla y la tapa de aire, limpie ambas piezas con el diluyente empleado.

Ajuste de la forma del chorro (ver figura F)

- ▶ **Nunca accione el gatillo 9 mientras esté ajustando la tapa de aire 2.**



- Afloje la tuerca de sujeción **3**.
- Gire la tapa de aire **2** a la posición deseada.
- Apriete firmemente de nuevo la tuerca de sujeción.

| Tapa de aire | Chorro | Aplicación |
|--|---|--|
|  |  | A Chorro elíptico vertical para guiado horizontal |
|  |  | B Chorro elíptico horizontal para guiado vertical |
|  |  | C Chorro circular para esquinas, cantos y puntos difícilmente accesibles |

Ajuste de la cantidad pulverizada (ver figura G)


- Gire el regulador **5** para ajustar la cantidad que desee pulverizar:

I: cantidad mínima,
IIII: cantidad máxima.

| Cantidad pulverizada | Ajuste |
|---|--|
| La cantidad pulverizada es excesiva:  | Reducir la cantidad pulverizada. – Gire el regulador 5 en dirección I . |
| La cantidad pulverizada es insuficiente:  | Aumentar la cantidad pulverizada. – Gire el regulador 5 en dirección IIII . |

Ajuste del caudal de aire (ver figura H)

- Gire el mando **16** para adaptar el caudal de aire y la presión al material a pulverizar empleado.


| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| caudal de aire mínimo |  | caudal de aire máximo |
|-----------------------|---|-----------------------|

Se recomienda comenzar ajustando el caudal de aire máximo.

Caudal de aire**Ajuste**

Neblina de pintura excesiva:


Reducir el caudal de aire.



- Gire hacia la izquierda el mando giratorio **16**.

Pulverización demasiado basta:

Aumentar el caudal de aire.
– Gire hacia la derecha el mando giratorio **16**.

**Transporte**

Para el transporte puede depositarse la pistola de pulverización, o un envase cerrado del material a pulverizar, en el alojamiento **17**. El sistema de sujeción que incorpora permite una firme sujeción de la pistola de pulverización en el alojamiento. El material no puede derramarse.

- Coloque la pistola de pulverización en el alojamiento y presiónela hacia abajo hasta vencer el punto de resistencia, de manera que quede firmemente sujeta.

Mantenimiento y servicio**Mantenimiento y limpieza**

- **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

Limpieza (ver figuras I – K)

Es imprescindible limpiar de forma apropiada la pistola de pulverización para lograr que funcione correctamente. El derecho a garantía se denegará en caso de no haberse efectuado una limpieza o si ésta fuese deficiente.

Siempre limpie la pistola de pulverización y el depósito de material con el diluyente correspondiente (disolvente o agua) con arreglo al material empleado.

Jamás sumerja la pistola de pulverización completa en el diluyente.

En ningún caso limpie los orificios de la boquilla y de aire de la pistola de pulverización con objetos metálicos en punta.

No vacíe el sobrante del material ya diluido en el envase del material original.

Limpie meticulosamente la pistola si ha pulverizado con ella sustancias nocivas para la salud.

- Desconecte la unidad base y accione el gatillo **9** de la pistola de pulverización para que el material pueda retornar al depósito.
- Desenrosque el depósito **8** y vacíe el sobrante de material.
- Eche algo de diluyente (disolvente o agua, según el caso) en el depósito y enrósquelo firmemente en la pistola.
- Agite varias veces la pistola de pulverización.
- Conecte la unidad base y pulverice el diluyente dentro de un envase de material vacío.
- Repita los últimos tres pasos tantas veces como sea necesario hasta conseguir que salga diluyente limpio de la pistola de pulverización.
- Desconecte nuevamente la unidad base.
- Vacíe completamente el depósito **8**.
- Verifique que el tubo de aspiración y la junta del depósito **10** estén libres de material y en buen estado.
- Limpie exteriormente el depósito y la pistola de pulverización con un paño humedecido con diluyente.
- Desenrosque la tuerca de sujeción **3** y la tapa de aire **2**.
- Limpie la boquilla **11** y la aguja de la boquilla con diluyente.

De vez en cuando deberá limpiarse también la junta de la boquilla **12**.

- Desmonte la boquilla **11** y la junta de la boquilla **12**. Si la junta de la boquilla se resistiese a ser desmontada de la pistola de pulverización, desprenda la misma empleando un objeto con punta.
- Limpie la junta de la boquilla con diluyente.
- Vuelva a montar la junta de la boquilla en la pistola de pulverización. Observe en ello que la cara con la ranura mire hacia fuera.
- Inserte la boquilla en el cuerpo de la pistola y gírela a la posición correcta.
- Coloque la tapa de aire **2** sobre la boquilla y fjela con la tuerca de sujeción **3**.

Cambiar filtro de aire (ver figura L)

Si el filtro de aire está sucio, deberá cambiarse.

- Desmonte la tapa del filtro de aire **21**.
- Sustituya el filtro de aire.
- Vuelva a montar la tapa del filtro de aire.

Eliminación del material

El diluyente y los restos de material a pulverizar deberán deshacerse de manera ecológica. Observe las indicaciones del fabricante para la eliminación y las prescripciones locales sobre la eliminación de residuos peligrosos.

Los productos químicos perjudiciales para el medio ambiente no deberán acceder a la tierra, ni a las aguas subterráneas ni de superficie. ¡Jamás vierta en la canalización productos químicos perjudiciales para el medio ambiente!

Eliminación de fallos

| Problema | Causa | Solución |
|--|--|--|
| El material pulverizado no cubre bien | Cantidad de material demasiado pequeña | Girar el regulador 5 en dirección IIII |
| | Separación excesiva respecto al área a tratar | Reducir la separación |
| | Cantidad de material pulverizado insuficiente por haberse aplicado pocas capas de pintura. | Aplicar más capas de pintura |
| El material pulverizado forma goterones al aplicarlo | Material demasiado espeso | Diluir nuevamente en un 10 % el material a pulverizar y efectuar una pulverización de prueba |
| | Se ha aplicado demasiado material | Girar el regulador 5 en dirección I |
| | Separación demasiado pequeña respecto al área a tratar | Aumentar la separación |
| | Material demasiado líquido | Agregar material del envase original (sin diluir) |
| Pulverización demasiado basta | El material se ha pulverizado demasiadas veces contra el mismo punto | Decapar la pintura y no pulverizar tantas veces contra el mismo punto en el segundo intento |
| | La cantidad de material pulverizado es excesiva | Girar el regulador 5 en dirección I |
| | Caudal de aire demasiado bajo | Girar hacia la derecha el mando giratorio del caudal de aire 16 |
| | Boquilla 11 sucia | Limpiar boquilla |
| | La presión generada en el depósito 8 es demasiado baja | Enrosacar a fondo el depósito de material en la pistola de pulverización |
| | Material demasiado espeso | Diluir nuevamente en un 10 % el material a pulverizar y efectuar una pulverización de prueba |
| Neblina de pintura excesiva | Filtro de aire muy sucio | Cambiar filtro de aire |
| | Se ha aplicado demasiado material | Girar el regulador 5 en dirección I |
| | Separación excesiva respecto al área a tratar | Reducir la separación |
| El chorro pulverizado es pulsante | Material demasiado líquido | Reducir el caudal de aire girando hacia la izquierda el mando giratorio del caudal de aire 16 |
| | Muy poco material en el depósito | Rellenar material |
| | Orificio de salida de aire del tubo de aspiración 10 obturado | Limpiar el tubo de aspiración y el orificio |
| | Filtro de aire muy sucio | Cambiar filtro de aire |
| El material pulverizado gotea por la boquilla | Material demasiado espeso | Diluir nuevamente en un 10 % el material a pulverizar y efectuar una pulverización de prueba |
| | Material adherido a la boquilla 11 y a la tapa de aire 2 | Limpiar la boquilla y la tapa de aire |
| | Boquilla 11 desgastada | Cambiar la boquilla |
| | Boquilla 11 floja | Apretar la tuerca de sujeción 3 |

| Problema | Causa | Solución |
|----------------------------------|---|--|
| No sale material por la boquilla | El mando giratorio del caudal de aire 16 se ha girado demasiado hacia la izquierda | Girar hacia la derecha el mando giratorio del caudal de aire 16 |
| | No se genera presión en el depósito 8 | Enroscar a fondo el depósito de material en la pistola de pulverización |
| | Tubo de aspiración 10 flojo | Meter a presión el tubo de aspiración |
| | Boquilla 11 obstruida | Limpiar boquilla |
| | Tubo de aspiración 10 obstruido | Limpiar el tubo de aspiración |
| | Orificio de salida de aire del tubo de aspiración 10 obturado | Limpiar el tubo de aspiración y el orificio |
| | Material demasiado espeso | Diluir nuevamente en un 10 % el material a pulverizar y efectuar una pulverización de prueba |

Mantenimiento

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta eléctrica llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características de la herramienta eléctrica.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

España

Robert Bosch Espana S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel. Asesoramiento al cliente: +34 902 53 15 53
Fax: +34 902 53 15 54

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleíta Norte
Caracas 107
Tel.: +58 (02) 207 45 11

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Sierra Gamón 120
Colonia Lomas de Chapultepec - 11 000 - Mexico DF
Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286
Tel. D.F.: +52 (01) 52 84 30 62
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Atención al Cliente
Tel.: +54 (0810) 555 2020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú

Robert Bosch S.A.
Av. Republica de Panama 4045
Buzón Postal Lima 34 (Surquillo) - Lima
Tel.: +51 1706 1100

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle San Eugenio, 40
Ñuñoa - Santiago
Buzón Postal 7750000
Tel.: +56 (02) 520 3100
E-Mail: emasa@emasa.cl

Eliminación

La pistola de pulverización, unidad eléctrica, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sólo para los países de la UE:



Conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

Reservado el derecho de modificación.



Português

Indicações de segurança

Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas

⚠ ATENÇÃO Leia todas as indicações de segurança e as instruções, inclusive as folhas de dados de segurança fornecidas com as tintas e solventes e as placas de advertência sobre os recipientes. O desrespeito das indicações de segurança e das instruções pode causar choque eléctrico, queimaduras e/ou graves lesões.

Guardar todas as indicações de segurança e as instruções para futuras consultas.

O termo "Ferramenta eléctrica" utilizado nas indicações de segurança refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente eléctrica (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança no local de trabalho

▶ **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que seja perdido o controle sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- ▶ **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Manter o aparelho afastado de chuva ou de humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- ▶ **Não usar o cabo de forma indevida, como para por exemplo transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la ou para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes do aparelho em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão homologados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

▶ **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** Utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de pó e sapatos de segurança antiderrapantes. Capacete de segurança ou protec-

ção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduzem o risco de lesões.

Utilização e tratamento da ferramenta eléctrica

- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Guardar ferramentas eléctricas, não utilizadas, fora do alcance das crianças. Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, os acessórios e as ferramentas de trabalho, etc. de acordo com as instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

Assistência

▶ **Só permita que a sua ferramenta eléctrica seja reparada por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aparelho.

Indicações de segurança para sistemas de pulverização fina

- ▶ **Manter o seu lugar de trabalho sempre limpo, bem iluminado e livre de recipientes de tintas e de solventes, panos e outros materiais inflamáveis.** Possível perigo de combustão instantânea. Mantenha extintores/aparelhos extintores operacionais sempre à disposição.
- ▶ **Assegure uma boa ventilação na área de pulverização e suficiente ar fresco em todo o recinto.** Solventes inflamáveis evaporados criam um ambiente explosivo.
- ▶ **Não pulverizar nem limpar com materiais com um ponto de inflamação inferior a 21 °C. Utilizar materiais de base aquosa, de hidrocarbonetos não voláteis ou materiais semelhantes.** Solventes inflamáveis voláteis criam um ambiente explosivo.
- ▶ **Não pulverizar nas proximidades de fontes de ignição, como faíscas electrostáticas, chamas abertas, objectos quentes, motores, cigarros, e faúlhas produzidas ao conectar e desconectar cabos eléctricos ou durante o comando de interruptores.** Estas fontes de faúlhas podem levar a uma inflamação do ambiente.
- ▶ **Não pulverizar materiais dos quais não esteja certo de que apresentem perigo ou não.** Materiais desconhecidos podem criar ambientes perigosos.
- ▶ **Ao pulverizar, ou durante o manuseio com produtos químicos, deveria usar adicionalmente um equipamento de protecção pessoal, como respectivas luvas protectoras e máscara protectora ou máscara de protecção respiratória.** O uso de equipamentos de protecção para as respectivas condições reduz a exposição a substâncias nocivas.



- ▶ **Não pulverize sobre si mesmo nem sobre outras pessoas nem animais. Mantenha as suas mãos e as outras partes do corpo afastadas do jacto de pulverização. Se o jacto de pulverização penetrar na pele, deverá consultar imediatamente um médico.** O material pulverizado pode penetrar na pele, até mesmo através de uma luva, e ser injectado no seu corpo.
- ▶ **Não trate da injeção como se fosse um simples corte.** Um jacto de alta pressão pode injectar substâncias venenosas no corpo e levar a graves lesões. No caso de uma injeção na pele, entre imediatamente em contacto com um médico.
- ▶ **Tenha atenção para eventuais perigos do material de pulverização. Observe as marcações no recipiente ou as informações do fabricante do material de pulverização, inclusive a solicitação de uso de um equipamento de protecção pessoal.** As instruções do fabricante devem ser seguidas para reduzir o risco de lesões provocadas por fogo, assim como por venenos, e substâncias cancerígenas, etc.
- ▶ **Só utilizar os bocais especificados pelo fabricante. Jamais pulverizar sem a protecção de bocal montada.** A utilização de um bocal especial, com uma protecção de bocal apropriada, reduz a possibilidade de um jacto de alta pressão penetrar na pele e injectar venenos no corpo.
- ▶ **Cuidado ao limpar e substituir os bocais. Se um bocal for obstruído durante a pulverização, deverá seguir as instruções do fabricante para desligar o aparelho e descarregar a pressão antes de remover e limpar o bocal.** Líquidos sob alta pressão podem penetrar na pele, injectar veneno no corpo e portanto causar graves lesões.
- ▶ **Manter a ficha do cabo de rede e o gatilho da pistola de pulverização livres de tintas e de outros líquidos. Jamais segurar o cabo pelas tomadas de ligação para apoiá-lo.** O desrespeito pode ter um choque eléctrico como consequência.
- ▶ **Supervisionar as crianças.** Assim é assegurado que as crianças não brinquem com o sistema de pulverização fina.
- ▶ **Crianças e pessoas que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de operar o sistema de pulverização fina com segurança, não devem usar este sistema de pulverização fina sem supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.** Caso contrário há perigo de um erro de operação e de lesões.

Descrição do produto e da potência



Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Utilização conforme as disposições

A ferramenta eléctrica é exclusivamente destinada para pulverizar tintas, cores transluzentes, cores de fundo, vernizes, vernizes de acabamento para veículos, mordentes, produtos de preservação de madeira, produtos fitossanitários, óleos e desinfectantes.

A ferramenta eléctrica não é apropriada para a aplicação de tintas de latex, lixívia, materiais de revestimento ácidos, materiais de pulverização granulados e que contenham partículas sólidas nem de materiais com inibição de pulverização e de gotejamento.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta eléctrica na página de esquemas.

1 Pistola de pulverização

- 2 Tampa de ar
- 3 Porca de capa
- 4 Marcação para o fecho SDS
- 5 Roda de ajuste para a quantidade do material de pulverização
- 6 Conexão da mangueira (Pistola de pulverização)
- 7 Extensão dos pés (só para recipiente de 800 ml)
- 8 Recipiente para material de pulverização, 800 ml
Recipiente para material de pulverização, 600 ml*
- 9 Interruptor de comando
- 10 Tubo montante com vedação do recipiente
verde: só para recipiente de 800-ml
branco: só para recipiente de 600-ml*
- 11 Bocal
- 12 Vedação do bocal
- 13 Mangueira de ar
- 14 Fecho SDS
- 15 Unidade de base
- 16 Botão giratório para ligar-desligar e para a regulação da quantidade de ar
- 17 Apoio para a pistola de pulverização
- 18 Conexão da mangueira (Unidade de base)
- 19 Punho
- 20 Compartimento de acessórios
- 21 Cobertura do filtro de ar
- 22 Copo graduado

*Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Informação sobre ruídos/vibrações

Valores de medição para ruídos, averiguados conforme EN 60745.

O nível de pressão acústica avaliado como A do aparelho é tipicamente 74 dB(A). Incerteza K = 3 dB.

O nível de ruído durante o trabalho pode ultrapassar 80 dB(A).

Usar protecção auricular!

38 | Português

Totais valores de vibrações a_h (soma dos vectores de três direcções) e incerteza K averiguada conforme EN 60745:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

O nível de oscilações indicado nestas instruções de serviço foi medido de acordo com um processo de medição normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta eléctrica. Se a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de vibrações para o período completo de trabalho. Para uma estimação exacta da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de vibrações durante o completo período de trabalho.


Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: Manutenção de ferramentas eléctricas e de ferramentas de trabalho, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

Dados técnicos

| Sistema de pulverização fina | | PFS 105 E |
|---|-------|---------------|
| Nº do produto | | 3 603 B06 2.. |
| Potência nominal consumida | W | 350 |
| Potência de fluxo | g/min | 150 |
| Potência de pulverização | W | 0 – 105 |
| Tempo necessário para aplicar 5 m ² de tinta | min | 6 |
| Volume do recipiente para o material de pulverização | ml | 800 |
| Comprimento da mangueira de ar | m | 3,4 |
| Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Classe de protecção | | □/II |

As indicações valem para tensões nominais [U] de 230 V. Estas indicações podem variar dependendo de tensões inferiores e dos modelos específicos dos países.

Observar o número de produto na placa de características da sua ferramenta eléctrica. A designação comercial das ferramentas eléctricas individuais pode variar.


Declaração de conformidade 

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito nos “Dados técnicos” cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60335 e as directivas 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE inclusive todas as suas alterações.

Processo técnico (2006/42/CE) em:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

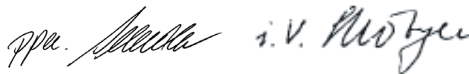

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montagem

► **Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

Conectar a mangueira de ar (veja figuras A1 – A2)

- Retirar a mangueira de ar **13** do compartimento de acessórios **20**.
- Remover as tampas de protecção das duas extremidades da mangueira de ar

Conexão a uma pistola de pulverização:

- Encaixar um fecho SDS **14** da mangueira de ar firmemente na conexão da pistola de pulverização **6**, de acordo com a marcação de seta.
- Girar o fecho SDS até o travamento engatar audivelmente.

Conexão da unidade de base:

- Encaixar o segundo fecho SDS da mangueira de ar na conexão da unidade de base **18**, de acordo com a marcação de seta.
- Girar o fecho SDS até o travamento engatar audivelmente.

Nota: Após a utilização é necessário proteger novamente as extremidades com as capas de protecção.

Serviço**Preparação de trabalho**

► **Não são admissíveis trabalhos de pulverização perto de águas nem nas respectivas superfícies vizinhas.**

Observe a compatibilidade com o meio ambiente ao comprar tintas, vernizes e produtos de pulverização.

Preparar a superfície a ser pulverizada

Nota: Cobrir bem e amplamente a área em volta da superfície a ser pulverizada.

A névoa de pulverização contamina o meio-ambiente. Aquando da utilização em interiores é possível que todas as superfícies não cobertas sejam sujas.

A superfície de pulverização deve estar limpa, seca e desengordurada.

- Superfícies lisas devem ser tornadas ásperas e em seguida será necessário remover o pó.

Materiais apropriados para a pulverização e diluições recomendadas

► **Ao pulverizar deverá observar que o material de pulverização e o diluente correspondam.** Se for utilizada uma diluição errada, poderão se formar grumos que podem entupir a pistola de pulverização.

| Material de pulverização | diluição recomendada |
|--|------------------------|
| Produtos de preservação de madeira, mordentes, óleos, cores transluzentes, impregnações, cor de fundo para protecção contra ferrugem | não diluídos |
| Desinfetantes, produtos de protecção fitossanitária, água, removedores de papel de parede | não diluídos |
| Vernizes a base de solvente ou a base de água, aplicações de primário, vernizes para aquecedores, vernizes de protecção para automóveis, cores transluzentes de película espessa | diluído no mínimo 10 % |

O aparelho não é apropriado para o processamento de cores de dispersão (tintas de parede).

Também devem ser observadas as indicações de aplicação do fabricante do material a ser pulverizado.

Diluir o material de pulverização

Para material de pulverização que deve ser diluído, proceda da seguinte maneira:

- Pegue o copo graduado **22**.
- Misturar bem o material de pulverização.
- Encher suficiente material de pulverização no recipiente para o material para pulverização **8**. (veja “Encher material de pulverização”, página 39)
- Diluir o material de pulverização por 10 % com produto diluente. P. ex.:

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Quantidade de saída do material de pulverização [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Produto diluente [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Misturar bem o material de pulverização.
- Executar uma pulverização de ensaio sobre uma superfície de teste. (veja “Pulverizar”, página 39)

Se for obtido um óptimo resultado de pulverização, poderá começar a pulverizar.

ou

Se o resultado de pulverização não for satisfatório ou se não sair tinta nenhuma, proceda como descrito em “Eliminação de avarias” na página 41.

Encher material de pulverização (veja figuras C1 – C2)

▶ **Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

- Desatarraxar o recipiente **8** da pistola de pulverização.
- Girar o tubo montante **10** de modo que o material de pulverização possa ser pulverizado quase sem deixar restos:

| | |
|--|--|
| para trabalhos de pulverização em objectos horizontais | para frente no sentido do bocal |
| para trabalhos de pulverização por cima da cabeça | para trás no sentido do punho |

- Encher material de pulverização no recipiente e aparafusá-lo firmemente na pistola de pulverização.

Colocação em serviço

- ▶ **Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a indicada na chapa de identificação da ferramenta eléctrica. Ferramentas eléctricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.**
- ▶ **Durante o funcionamento, a unidade de base de sempre estar na posição horizontal sobre uma superfície plana. A unidade de base não deve ser inclinada nem posta na posição vertical quando estiver ligada.**
- ▶ **Observe que a unidade de base não possa aspirar pó nem outras sujidades durante o funcionamento.**
- ▶ **Observe que a unidade de base nunca seja pulverizada.**

Ligar

- Só coloque a unidade de base na posição horizontal sobre uma superfície plana e limpa.
- Introduzir a ficha de rede na tomada.
- Segurar a pistola de pulverização com a mão e apontá-la na direcção da superfície a ser pulverizada.
- Para ligar a unidade de base é necessário girar o botão giratório **16** completamente para a direita. É recomendável iniciar com a máxima quantidade de ar. (“Ajustar a quantidade de ar”, veja página 40)
- Premir o interruptor de comando **9** da pistola de pulverização.

Nota: Quando a unidade de base está ligada, sai sempre ar do bocal **11**.

Desligar

- Soltar o interruptor de comando **9** e girar o botão giratório **16** completamente para a esquerda.
- Colocar a pistola de pulverização no apoio **17**.
- Puxar a ficha de rede da tomada.

Indicações de trabalho

Pulverizar (ver figuras D – E)

Nota: Observe a direcção do vento ao utilizar a ferramenta eléctrica ao ar livre.

- Sempre realizar uma pulverização de teste e ajustar a pulverização e a quantidade do material de pulverização de acordo com o material de pulverização. (Os ajustes encontram-se nos trechos a seguir)
- É imprescindível segurar a pistola de pulverização numa distância uniforme de 5 – 15 cm verticalmente ao objecto a ser pulverizado.
- Começar o processo de pulverização fora da superfície a ser pulverizada.
- Movimentar a pistola de pulverização uniformemente na transversal ou para cima e para baixo de acordo com o ajuste da pulverização. Uma qualidade uniforme da superfície é alcançada se as pistas forem sobrepostas por 4 – 5 cm.
- Evitar interrupções dentro da superfície a ser pulverizada. Uma condução uniforme da pistola de pulverização produz uma qualidade uniforme da superfície.

40 | Português

Uma distância e um ângulo de pulverização irregulares levam a uma forte formação de neblina de tinta e portanto a uma superfície irregular.

- Terminar o processo de pulverização fora da superfície a ser pulverizada.


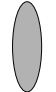




Nunca pulverizar o material de pulverização até o recipiente estar completamente vazio. Quando o tubo montante não estiver mais mergulhado no material de pulverização, a neblina de pulverização é interrompida e o resultado é uma superfície irregular.

Se o material de pulverização se depositar no bocal e na tampa de ar, deverá limpar ambas as peças com o solvente utilizado.

Ajustar a pulverização (veja figura F)

► **Jamais accionar o interruptor de comando 9 enquanto estiver a ajustar a tampa de ar 2.**

- Afrouxar a porca de capa 3.
- Girar a capa de ar 2 para a posição desejada.
- Reapertar bem a porca de capa.

| Tampa de ar | Jacto | Aplicação |
|--|--|---|
|  |  | A Jacto plano vertical para o sentido horizontal de trabalho |
|  |  | B Jacto plano horizontal para o sentido vertical de trabalho |
|  |  | C Jacto cilíndrico para cantos, bordas e locais de difícil acesso |

Ajustar a quantidade do material de pulverização (veja figura G)


- Girar a roda de ajuste 5 para ajustar a quantidade desejada do material de pulverização:

I: mínima quantidade do material de pulverização,
III: máxima quantidade do material de pulverização.

| Quantidade do material de pulverização | Ajuste |
|--|---|
| Demasiado material de pulverização na superfície a ser pulverizada:  | A quantidade de material de pulverização deve ser reduzida. – Girar a roda de ajuste 5 no sentido I . |

Quantidade do material de pulverização

Muito pouco material de pulverização na superfície a ser pulverizada:

**Ajuste**

A quantidade de material de pulverização deve ser aumentada.

- Girar a roda de ajuste 5 no sentido **III**.

Ajustar a quantidade de ar (veja figura H)

- Girar o botão giratório 16, para ajustar a quantidade de ar e a pressão para o material de pulverização utilizado.

mínima quantidade de ar




máxima quantidade de ar

É recomendável iniciar com a máxima quantidade de ar.

Fluxo de ar


Neblina de tinta demasiado forte:

**Ajuste**

A quantidade de ar deve ser reduzida.

- Girar o botão giratório 16 para a esquerda.

Pulverização muito grosseira:



A quantidade de ar deve ser aumentada.

- Girar o botão giratório 16 para a direita.

Transporte

Para o transporte é possível depositar a pistola de pulverização ou um recipiente fechado para o material de pulverização no apoio 17. Devido ao dispositivo de fixação, a pistola de pulverização está firme no apoio. Não vaza material de pulverização.

- Colocar a pistola de pulverização sobre o apoio e premi-la contra a resistência, até estar firme no apoio.

Manutenção e serviço**Manutenção e limpeza**

► **Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

Limpeza (veja figuras I – K)

Uma limpeza correcta é condição preliminar para o funcionamento impecável da pistola de pulverização. No caso de uma limpeza incorrecta ou de falta de limpeza, não haverá quaisquer direitos de garantia.

Limpar a pistola de pulverização e o recipiente do material de pulverização sempre com o respectivo diluente (solvente ou água) do material de pulverização utilizado.

Jamais mergulhar a completa pistola de pulverização no produto de limpeza.

Limpar os orifícios de bocal e os orifícios de ar da pistola de pulverização com objectos metálicos pontudos.

Jamais juntar material de pulverização diluído ao material de pulverização original.

Limpar bem a pistola de pulverização se tiver utilizado produtos de pulverização nocivos à saúde.

- Desligar a unidade de base e premir o interruptor de comando **9** da pistola de pulverização, para que o material de pulverização possa escorrer de volta para dentro do recipiente.
- Desatarraxar o recipiente **8** e esvaziar o resto do material de pulverização.
- Encher o produto diluente (solvente ou água) no recipiente e atarraxá-lo firmemente na pistola de pulverização.
- Sacudir várias vezes a pistola de pulverização.
- Ligar a unidade de base e pulverizar o produto diluente numa lata de material vazia.
- Repetir os últimos três passos até sair produto diluente claro da pistola de pulverização.
- Desligar novamente a unidade de base.
- Esvaziar completamente o recipiente **8**.
- Controlar se o tubo montante, com a vedação do recipiente **10**, está livre de material de pulverização e não está danificado.
- Limpar o recipiente e a pistola de pulverização por fora com um pano humedecido com um diluente.
- Desatarraxar a porca de capa **3** e a tampa de ar **2**.
- Limpar o bocal **11** e a agulha do bocal com produto diluente.

De vez em quando também deverá limpar a vedação do bocal **12**.

- Retirar o bocal **11** e a vedação do bocal **12**. Se necessário poderá usar um objecto pontudo como ajuda, já que a vedação do bocal está firmemente posicionada.
- Limpar a vedação do bocal com um produto diluente.
- Recolocar a vedação do bocal na pistola de pulverização. Observe que a ranhura mostre no sentido contrário da pistola de pulverização.
- Colocar o bocal no corpo da pistola de pulverização e girá-lo na posição correcta.
- Colocar a tampa de ar **2** no bocal e atarraxá-la firmemente com a porca de capa **3**.

Substituir o filtro de ar (veja figura L)

O filtro de ar deve ser trocado se estiver sujo.

- Retirar a cobertura do filtro de ar **21**.
- Substituir o filtro de ar.
- Recolocar a cobertura do filtro de ar.

Eliminação de material

Os produtos diluentes e os restos de material de pulverização devem ser eliminados de forma compatível com o meio ambiente. Observe as indicações de eliminação do fabricante e as directivas locais para a eliminação de resíduos perigosos.

Produtos químicos nocivos ao meio ambiente não devem entrar em contacto com o solo, com lençóis freáticos nem com águas. Jamais deitar produtos químicos nocivos ao meio ambiente na canalização!

Eliminação de avarias

| Problema | Causa | Solução |
|---|---|--|
| O material de pulverização não cobre correctamente | A quantidade de material de pulverização é pequena demais | Girar a roda de ajuste 5 no sentido IIII |
| | A distância da superfície a ser pulverizada é grande demais | Reduzir a distância de pulverização |
| | Insuficiente quantidade de material de pulverização na superfície a ser pulverizada, raramente é pulverizado sobre a superfície a ser pulverizada | Pulverizar mais frequentemente sobre a superfície a ser pulverizada |
| | O material de pulverização é viscoso demais | Diluir o material de pulverização por mais outros 10 % e executar uma pulverização de ensaio |
| O material de pulverização escorre após a aplicação | Foi aplicado demasiado material de pulverização | Girar a roda de ajuste 5 no sentido I |
| | A distância da superfície a ser pulverizada é curta demais | Aumentar a distância de pulverização |
| | O material de pulverização é líquido demais | Adicionar material de pulverização original |
| | Foi pulverizado muitas vezes no mesmo lugar | Remover a tinta e da segunda tentativa de pulverização, não pulverize tantas vezes sobre o mesmo lugar |

42 | Português

| Problema | Causa | Solução |
|---|--|---|
| Pulverização muito grosseira | Demasiada quantidade de material de pulverização | Girar a roda de ajuste 5 no sentido I |
| | Muito pouca quantidade de ar | Girar o botão para a quantidade de ar 16 para a direita |
| | Bocal 11 sujo | Limpar o bocal |
| | Pressão insuficiente no recipiente 8 | Atarraxar o recipiente com o material de pulverização correctamente na pistola de pulverização |
| | O material de pulverização é viscoso demais | Diluir o material de pulverização por mais outros 10 % e executar uma pulverização de ensaio |
| | Filtro de ar muito sujo | Substituir o filtro de ar |
| Neblina de tinta demasiado forte | Foi aplicado demasiado material de pulverização | Girar a roda de ajuste 5 no sentido I |
| | A distância da superfície a ser pulverizada é grande demais | Reduzir a distância de pulverização |
| | O material de pulverização é líquido demais | Reduzir a quantidade de ar, girar o botão giratório para a quantidade de ar 16 para a esquerda |
| O jacto de pulverização pulsa | Quantidade insuficiente de material de pulverização no recipiente | Encher mais material de pulverização |
| | O orifício de evacuação de ar no tubo montante 10 está obstruído | Limpar o tubo montante e o orifício |
| | Filtro de ar muito sujo | Substituir o filtro de ar |
| | O material de pulverização é viscoso demais | Diluir o material de pulverização por mais outros 10 % e executar uma pulverização de ensaio |
| O material de pulverização pinga do bocal | Depósito de material de pulverização no bocal 11 e na tampa de ar 2 | Limpar o bocal e a tampa de ar |
| | Bocal 11 gasto | Substituir o bocal |
| | O bocal 11 está frouxo | Apertar a porca de capa 3 |
| Não sai material de pulverização do bocal | O botão giratório para a quantidade de ar 16 foi girado muito para a esquerda | Girar o botão para a quantidade de ar 16 para a direita |
| | Pressão insuficiente no recipiente 8 | Atarraxar o recipiente com o material de pulverização correctamente na pistola de pulverização |
| | Tubo montante 10 frouxo | Encaixar o tubo montante |
| | Bocal 11 obstruído | Limpar o bocal |
| | Tubo montante 10 obstruído | Limpar o tubo montante |
| | O orifício de evacuação de ar no tubo montante 10 está obstruído | Limpar o tubo montante e o orifício |
| | O material de pulverização é viscoso demais | Diluir o material de pulverização por mais outros 10 % e executar uma pulverização de ensaio |

Manutenção

Se a ferramenta eléctrica falhar apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas eléctricas Bosch.

Para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes é imprescindível indicar o número de produto de

10 dígitos como consta na placa de características da ferramenta eléctrica.

Serviço pós-venda e assistência ao cliente

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajustes dos produtos e acessórios.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E - 3E
1800 Lisboa
Tel.: +351 (021) 8 50 00 00
Fax: +351 (021) 8 51 10 96

Brasil

Robert Bosch Ltda.
Caixa postal 1195
13065-900 Campinas
Tel.: +55 (0800) 70 45446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminação

A pistola de pulverização, a unidade eléctrica, os acessórios e as embalagens devem ser dispostos para uma reciclagem de matéria prima de forma ecológica.

Não deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:



De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, as ferramentas eléctricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

Sob reserva de alterações.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettro utensili

AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative, comprese le schede tecniche di sicurezza fornite relative alle vernici ed ai solventi nonché le indicazioni di pericolo riportate sui contenitori. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettro utensile» utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

► **Tenere lontano i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettro utensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettro utensile.

Sicurezza elettrica

► **La spina di allacciamento alla rete dell'elettro utensile deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare adattatori insieme ad elettro utensili dotati di collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese adatte riducono il rischio di scosse elettriche.

► **Custodire l'apparecchio al riparo dalla pioggia e dall'umidità.** La penetrazione di acqua in un elettro utensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

► **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l'elettro utensile oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti di apparecchi in movimento.** Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

► **Qualora si desideri usare l'elettro utensile all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scossa elettrica.

► **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettro utensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza.** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

► **Indossare sempre equipaggiamento protettivo personale nonché occhiali protettivi.** Indossare equipaggiamento protettivo personale come mascherina per la polvere, scarpe protettive antiscivolo, elmo di protezione o protezione per l'udito, a seconda del tipo e di impiego dell'elettro utensile, riduce il rischio di infortuni.

Trattamento accurato ed uso corretto dell'elettro utensile

► **Non utilizzare mai elettro utensili con interruttori difettosi.** Un elettro utensile che non può più essere acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato.

► **Quando gli elettro utensili non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di accesso dei bambini. Non fare usare l'apparecchio a persone che non siano abituate ad utilizzarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettro utensili sono pericolosi quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.

► **Utilizzare l'elettro utensile, gli accessori, gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzioni, tenendo sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da effettuare.** L'impiego di elettro utensili per usi diversi da quelli esplicitamente previsti può causare situazioni di pericolo.

44 | Italiano

Assistenza

- **Fare riparare l'elettrotensile esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'apparecchio.

Istruzioni di sicurezza per sistemi a microspruzzo

- **Tenere la postazione di lavoro sempre pulita, ben illuminata e sgombera da contenitori di vernici oppure di solventi, stracci ed altri materiali infiammabili.** Possibile pericolo di autoaccensione. Tenere a disposizione in ogni momento un estintore funzionante.
- **Provvedere ad una buona aerazione nel settore di spruzzo ed a sufficiente aria fresca nell'intero ambiente.** Solventi infiammabili che evaporano creano un ambiente esplosivo.
- **Non spruzzare e pulire con materiali il cui punto di infiammabilità è al di sotto di 21 °C. Utilizzare materiali a base di acqua, di idrocarburi non volatili o materiali simili.** Solventi volatili che evaporano facilmente creano un ambiente esplosivo.
- **Non spruzzare in ambienti con fonti di elettricità statica, fiamme non protette, fiamme di accensione, oggetti bollenti, motori, sigarette e scintille provenienti dall'inserimento e disinserimento di cavi elettrici oppure dall'uso di interruttori.** Fonti di scintille di questo tipo possono causare un'accensione dell'ambiente.
- **Non spruzzare materiali per i quali non si è a conoscenza se gli stessi rappresentano un pericolo.** Materiali sconosciuti possono creare condizioni pericolose.
- **Durante l'operazione di spruzzo oppure l'uso di prodotti chimici indossare sempre un equipaggiamento protettivo individuale supplementare come guanti di protezione adatti e maschera di protezione.** Indossando abbigliamento di protezione per le relative condizioni si riduce l'esposizione nei confronti delle sostanze pericolose.



- **Non spruzzare su se stessi, su altre persone oppure animali. Tenere lontano dal getto polverizzato le mani ed altre parti del corpo. Qualora il getto polverizzato dovesse penetrare nella pelle, fare intervenire immediatamente un medico.** Il liquido da spruzzare può penetrare da solo nella pelle attraverso un guanto ed essere iniettato nel corpo.
- **Non trattare la penetrazione di liquido spruzzato come un semplice taglio.** Un getto ad alta pressione può iniettare nel corpo sostanze tossiche e causare lesioni serie. In caso di una penetrazione nella pelle consultare immediatamente un medico.
- **Prestare attenzione ad eventuali pericoli del liquido da spruzzare. Osservare i contrassegni riportati sul contenitore oppure le informazioni del produttore del liquido da spruzzare, comprese le richieste relative all'impiego di equipaggiamento protettivo individuale.** Le istruzioni

del produttore devono essere assolutamente osservate per ridurre il rischio di incendio nonché lesioni provocate da veleni, materiali cancerogeni ecc.

- **Utilizzare esclusivamente inserti bocchetta specificati da parte del produttore. Non spruzzare mai senza protezione della bocchetta montata.** L'impiego di un inserto bocchetta speciale con la relativa protezione della bocchetta riduce la probabilità che un getto ad alta pressione penetri nella pelle e inietti veleni nel corpo.
- **Prestare attenzione durante la pulizia ed il cambio degli inserti bocchetta. Qualora durante lo spruzzo l'inserto bocchetta dovesse ostruirsi, prima della rimozione della bocchetta per la pulizia seguire le istruzioni del produttore per lo spegnimento dell'apparecchio e lo scarico della pressione.** Liquidi sotto alta pressione possono penetrare nella pelle, iniettare veleno nel corpo e conseguentemente causare lesioni serie.
- **Mantenere libera da vernice e da altri liquidi la spina del cavo di rete ed il grilletto dell'interruttore della pistola a spruzzo. Non tenere mai il cavo per supporto ai collegamenti a spina.** Il mancato rispetto potrà creare il pericolo di scosse elettriche.
- **Sorvegliare i bambini.** In questo modo viene assicurato che i bambini non giocano con il sistema a microspruzzo.
- **Bambini e persone che a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure a cui manchi esperienza o conoscenza non sono in grado di utilizzare il sistema a microspruzzo in modo sicuro, non devono utilizzare questo sistema a microspruzzo senza la sorveglianza oppure l'istruzione da parte di una persona responsabile.** In caso contrario esiste il pericolo di impiego errato e di lesioni.

Descrizione del prodotto e caratteristiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Uso conforme alle norme

L'elettrotensile è idoneo esclusivamente per la polverizzazione di vernici contenenti solventi e diluibili con acqua, vernici incolori, mani di fondo, vernici trasparenti, vernici coprenti per autovetture, coloriture, protezioni per legno, protezioni per piante, oli e disinfettanti. L'elettrotensile non è adatto per la lavorazione di vernici a dispersione e vernici di lattice, soluzioni alcaline, emulsioni contenenti acidi, liquido da spruzzare granuloso e contenente corpuscoli nonché materiali che bloccano lo spruzzo e la formazione di gocce.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dell'elettrotensile sulle pagine con le rappresentazioni grafiche.

- 1 **Pistola a spruzzo**
- 2 Coperchio dell'aria
- 3 Dado a risvolto
- 4 Marcatura per chiusura SDS
- 5 Rotellina di regolazione per quantità liquido da spruzzare
- 6 Collegamento tubo flessibile (pistola a spruzzo)
- 7 Prolungamento del piedino (solo per serbatoio da 800 ml)
- 8 Serbatoio per liquido da spruzzare, 800 ml
Serbatoio per liquido da spruzzare, 600 ml*
- 9 Interruttore di comando
- 10 Tubo montante con guarnizione del serbatoio
verde: per serbatoio da 800 ml
bianco: per serbatoio da 600 ml*
- 11 Bocchetta
- 12 Guarnizione della bocchetta
- 13 **Tubo flessibile dell'aria**
- 14 Chiusura SDS
- 15 **Unità di base**
- 16 Manopola per avvio/arresto e per la regolazione del flusso d'aria
- 17 Supporto per pistola a spruzzo
- 18 Collegamento tubo flessibile (unità di base)
- 19 Impugnatura
- 20 Scomparto per accessori
- 21 Copertura del filtro dell'aria
- 22 Recipiente graduato

*L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori misurati per rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60745.

Il livello di pressione acustica stimato A della macchina ammonta a 74 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB.

Il livello di rumore durante il lavoro può superare 80 dB(A).

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a_{hv} (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60745:

$a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s^2 .

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme alla norma EN 60745 e può essere utilizzato per confrontare gli elettrotensili. Lo stesso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell'elettrotensile. Qualora l'elettrotensile venisse utilizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni

può differire. Questo può aumentare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo. Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio è spento oppure è acceso ma non è utilizzato effettivamente. Questo può ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni come p.es.: manutenzione dell'elettrotensile e degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dati tecnici

| Sistema a microspruzzo | PFS 105 E | |
|--|-----------|---------------|
| Codice prodotto | | 3 603 B06 2.. |
| Potenza nominale assorbita | W | 350 |
| Potenza di alimentazione | g/min | 150 |
| Potenza di polverizzazione | W | 0 - 105 |
| Tempo richiesto per 5 m ² mano di colore | min | 6 |
| Volume del serbatoio per il liquido da spruzzare | ml | 800 |
| Lunghezza del tubo flessibile dell'aria | m | 3,4 |
| Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Classe di sicurezza | | II/II |
| I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono variare. | | |
| Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta di costruzione del Vostro elettrotensile. Le descrizioni commerciali di singoli elettrotensili possono variare. | | |

Dichiarazione di conformità

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici» è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 60335 e le direttive 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE comprese le loro modifiche.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Egbert Schneider *Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montaggio

- **Prima di qualunque intervento sull'elettrotensile estrarre la spina di rete dalla presa.**

Collegamento del tubo flessibile dell'aria (vedi figure A1 - A2)

- Prendere il tubo flessibile dell'aria **13** dallo scomparto per accessori **20**.
- Rimuovere i cappucci di protezione da entrambe le estremità del tubo flessibile dell'aria

Collegamento alla pistola a spruzzo:

- Inserire saldamente una chiusura SDS **14** del tubo flessibile dell'aria conformemente alla marcatura con freccia nel collegamento della pistola a spruzzo **6**.
- Ruotare la chiusura SDS fino a quando il bloccaggio scatta in posizione in modo percettibile.

Collegamento dell'unità di base:

- Inserire saldamente la seconda chiusura SDS del tubo flessibile dell'aria conformemente alla marcatura con freccia nel collegamento dell'unità di base **18**.
- Ruotare la chiusura SDS fino a quando il bloccaggio scatta in posizione in modo percettibile.

Nota bene: Al termine dell'uso proteggere nuovamente le estremità del tubo flessibile con i cappucci di protezione.

Uso

Pianificazione operativa

- **Non sono permessi lavori di spruzzatura al bordo di acque oppure su superfici limitrofe in bacino d'utenza nelle immediate vicinanze.**

Comperando colori, vernici e liquidi da spruzzare prestare attenzione alla loro compatibilità ambientale.

Preparazione della superficie da spruzzare

Nota bene: Coprire ampiamente e accuratamente l'area adiacente alla superficie da spruzzare.

La nebbia polverizzata inquina l'ambiente. In caso di impiego in ambienti interni, tutte le superfici non coperte possono essere sporcate.

La superficie da spruzzare deve essere pulita, asciutta e sgrassata.

- Granulare superfici lisce e rimuovere successivamente la polvere abrasiva.

Liquidi da spruzzare adatti e diluizioni consigliate

- **In fase di diluizione prestare attenzione affinché il liquido da spruzzare e la diluizione siano compatibili.** In caso di impiego di una diluizione sbagliata possono formarsi grumi che ostruiscono la pistola a spruzzo.

Liquido da spruzzare

Diluizione consigliata

Protezione per legno, coloriture, oli, vernici incolore, impregnature, mani di fondo antiruggine

non diluiti

Disinfettanti, fitofarmaci, acqua, liquidi per distacco carta da parati

non diluiti

Vernici diluibili con solventi oppure con acqua, mani di fondo, vernici per calori-feri, vernici coprenti per autovetture, velature a strato denso

diluito almeno del 10 %

L'apparecchio non è adatto per la lavorazione di colori a dispersione (pitture per pareti).

Vi preghiamo di osservare anche le istruzioni di impiego del produttore del liquido da spruzzare.

Diluizione del liquido da spruzzare

In caso di liquido da spruzzare che deve essere diluito procedere come segue:

- Prendere il recipiente graduato **22**.
- Rimescolare bene il liquido da spruzzare.
- Riempire di sufficiente liquido da spruzzare il serbatoio per liquido da spruzzare **8**. (vedi «Riempimento del liquido da spruzzare», pagina 46)
- Diluire il liquido da spruzzare del 10 % con diluente. Per esempio:

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Quantità d'uscita liquido da spruzzare [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Diluente [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Rimescolare bene il liquido da spruzzare.
- Effettuare uno spruzzo di controllo su una superficie di prova. (vedi «Spruzzatura», pagina 47)

Se viene ottenuto un tipo di spruzzo ottimale è possibile iniziare a spruzzare.

oppure

Qualora il risultato dello spruzzo non dovesse essere soddisfacente oppure se non dovesse fuoriuscire alcun colore, procedere come descritto nel paragrafo «Eliminazione di guasti» a pagina 49.

Riempimento del liquido da spruzzare (vedi figura C1 - C2)

- **Prima di qualunque intervento sull'elettrotensile estrarre la spina di rete dalla presa.**

- Svitare il serbatoio **8** dalla pistola a spruzzo.
- Ruotare il tubo montante **10** in modo che il liquido da spruzzare possa essere spruzzato quasi senza residui:

| | |
|---|--|
| per lavori di spruzzatura ad oggetti in posizione orizzontale | in avanti in direzione della bocchetta |
| per lavori di spruzzatura sopra la testa | indietro in direzione dell'impugnatura |

- Riempire il serbatoio con il liquido da spruzzare ed avvitare saldamente lo stesso alla pistola a spruzzo.

Avviamento

- **Osservare la tensione di rete! La tensione della rete deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'elettrotensile. Gli elettrotensili con l'indicazione di 230 V possono essere collegati anche alla rete di 220 V.**
- **Durante il funzionamento l'unità di base deve essere sempre orizzontale su una superficie piana. Non ribaltare o mettere in posizione verticale in nessun caso l'unità di base se la stessa è in funzione.**
- **Prestare attenzione affinché durante il funzionamento l'unità di base non possa aspirare polvere o altra sporcizia.**
- **Fare attenzione a non spruzzare mai l'unità di base.**

Accensione

- Posizionare sempre l'unità di base solamente in modo orizzontale su una superficie piana e pulita.
- Inserire la spina di rete nella presa.
- Prendere in mano la pistola a spruzzo ed orientarla sulla superficie da spruzzare.
- Per l'accensione ruotare la manopola **16** sull'unità di base verso destra fino all'arresto.
Si consiglia di iniziare con il flusso d'aria massimo. («Regolazione del flusso d'aria» vedi pagina 48)
- Premere l'interruttore di comando **9** sulla pistola a spruzzo.

Nota bene: Se l'unità di base è accesa, dalla bocchetta **11** uscirà sempre aria.

Spegnimento

- Rilasciare l'interruttore di comando **9** e ruotare la manopola **16** verso sinistra fino all'arresto.
- Mettere la pistola a spruzzo nel supporto **17**.
- Staccare la spina di rete della presa.

Indicazioni operative

Spruzzatura (vedi figure D – E)

Nota bene: Se l'elettrotensile viene utilizzato all'aperto osservare la direzione del vento.

- Effettuare innanzitutto uno spruzzo di prova e regolare il tipo di spruzzo e la quantità di liquido da spruzzare conformemente al liquido da spruzzare. (Per quanto riguarda le regolazioni vedi i paragrafi che seguono)
- Tenere assolutamente la pistola a spruzzo ad una distanza regolare di 5 – 15 cm in modo verticale rispetto all'oggetto da spruzzare.
- Iniziare l'operazione di spruzzo al di fuori della superficie da spruzzare.
- Muovere uniformemente la pistola a spruzzo a seconda della regolazione del tipo di spruzzo in modo trasversale oppure in alto ed in basso.
Una qualità uniforme della superficie si ottiene se i passaggi si sovrappongono di 4 – 5 cm.
- Evitare interruzioni all'interno della superficie da spruzzare.

Una conduzione uniforme della pistola a spruzzo consente una qualità uniforme della superficie.

Una distanza ed un angolo di spruzzo irregolari causano formazione di nebbia di colore troppo elevata e conseguentemente una superficie irregolare.

- Terminare l'operazione di spruzzo al di fuori della superficie da spruzzare.







Non svuotare completamente con lo spruzzo il serbatoio per il liquido da spruzzare. Quando il tubo montante non è più immerso nel liquido da spruzzare, si interrompe la nebbia di spruzzo comportando una superficie non omogenea.

Se il liquido da spruzzare dovesse depositarsi sulla bocchetta e sul coperchio dell'aria, pulire entrambi i pezzi con il diluente impiegato.

Regolazione del tipo di spruzzo (vedi figura F)

► Non azionare mai l'interruttore di comando **9** durante la regolazione del coperchio dell'aria **2**.





- Allentare il dado a risvolto **3**.
- Ruotare il coperchio dell'aria **2** nella posizione desiderata.
- Serrare di nuovo saldamente il dado a risvolto.

| Coperchio dell'ari | Getto | Applicazione |
|--|--|--|
|  |  | A Getto piatto verticale per direzione di lavoro orizzontale |
|  |  | B Getto piatto orizzontale per direzione di lavoro verticale |
|  |  | C Getto rotondo per angoli, spigoli e punti di difficile accesso |

Regolazione della quantità del liquido da spruzzare (vedi figura G)

- Ruotare la rotellina di regolazione **5** per regolare la quantità desiderata del liquido da spruzzare:


I: minima quantità di liquido da spruzzare,
IIII: massima quantità di liquido da spruzzare.

| Quantità di liquido da spruzzare | Regolazione |
|---|---|
| Troppo liquido spruzzato sulla superficie da spruzzare:  | La quantità di liquido da spruzzare deve essere ridotta. – Ruotare la rotellina di regolazione 5 direzione I .  |
| Troppo poco liquido spruzzato sulla superficie da spruzzare:  | La quantità di liquido da spruzzare deve essere aumentata. – Ruotare la rotellina di regolazione 5 direzione IIII .  |

48 | Italiano

Regolazione del flusso d'aria (vedi figura H)


- Ruotare la manopola **16** per regolare il flusso d'aria e la pressione per il liquido da spruzzare utilizzato.

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| Flusso d'aria minimo |  | Flusso d'aria massimo |
|----------------------|---|-----------------------|

Si consiglia di iniziare con il flusso d'aria massimo.


Flusso d'aria**Regolazione**

Nebbia di colore troppo forte: Il flusso d'aria deve essere ridotto.



- Ruotare la manopola **16** verso sinistra.

Polverizzazione troppo grossolana:



Il flusso d'aria deve essere aumentato.

- Ruotare la manopola **16** verso destra.

Trasporto

La pistola a spruzzo oppure un serbatoio chiuso per il liquido da spruzzare possono essere messi nel supporto **17** per il trasporto. Grazie al dispositivo di fissaggio, la pistola a spruzzo alloggia in modo fisso nel supporto. Il liquido da spruzzare non può fuoriuscire.

- Mettere la pistola a spruzzo sul supporto e premere contro la resistenza fino a quando la pistola è alloggiata in modo fisso nel supporto.

Manutenzione ed assistenza**Manutenzione e pulizia**

- **Prima di qualunque intervento sull'elettrotroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.**

Pulizia (vedi figure I–K)

Una pulizia corretta è il presupposto per un funzionamento perfetto della pistola a spruzzo. In caso di pulizia non effettuata oppure effettuata non correttamente non saranno riconosciute richieste di garanzia.

Pulire sempre la pistola a spruzzo ed il serbatoio per il liquido da spruzzare con il relativo diluente (solvente oppure acqua) utilizzato per il liquido da spruzzare.

Non immergere completamente l'intera pistola a spruzzo nel detergente.

Non pulire mai i fori della bocchetta e dell'aria della pistola a spruzzo con oggetti metallici appuntiti.

Per la conservazione non rimettere nuovamente liquido da spruzzare diluito nel liquido da spruzzare originale.

Pulire molto accuratamente la pistola a spruzzo se sono stati impiegati liquidi da spruzzare dannosi per la salute.

- Spegner l'unità di base e premere l'interruttore di comando **9** della pistola a spruzzo affinché il liquido da spruzzare possa tornare indietro nel serbatoio.
- Svitare il serbatoio **8** e svuotare il liquido da spruzzare restante.
- Versare il diluente (solvente o acqua) nel serbatoio ed avvitare lo stesso alla pistola a spruzzo.
- Scuotere più volte la pistola a spruzzo.
- Accendere l'unità di base e spruzzare il diluente in una lattina di materiale vuota.
- Ripetere le ultime tre operazioni fino a quando dalla pistola a spruzzo fuoriesce diluente limpido.
- Spegner nuovamente l'unità di base.
- Svuotare completamente il serbatoio **8**.
- Controllare che il tubo montante con la guarnizione del serbatoio **10** siano liberi da liquido da spruzzare e non siano danneggiati.
- Pulire esternamente il serbatoio e la pistola a spruzzo con un panno inumidito di diluente.
- Svitare il dado a risvolto **3** ed il coperchio dell'aria **2**.
- Pulire la bocchetta **11** e l'ago del polverizzatore con diluente.

Di tanto in tanto deve essere pulita anche la guarnizione della bocchetta **12**.

- Togliere la bocchetta **11** e la guarnizione della bocchetta **12**. Utilizzare eventualmente un oggetto appuntito in quando la guarnizione della bocchetta è alloggiata saldamente sulla pistola a spruzzo.
- Pulire la guarnizione della bocchetta con diluente.
- Inserire nuovamente la guarnizione della bocchetta nella pistola a spruzzo. Prestare attenzione affinché la scanalatura non sia rivolta verso la pistola a spruzzo.
- Inserire la bocchetta sul corpo della pistola a spruzzo e ruotarla in posizione corretta.
- Applicare il coperchio dell'aria **2** sulla bocchetta e serrarlo saldamente con il dado a risvolto **3**.

Sostituzione del filtro dell'aria (vedi figura L)

Se il filtro dell'aria è sporco, lo stesso deve essere sostituito.

- Rimuovere la copertura del filtro dell'aria **21**.
- Sostituire il filtro dell'aria.
- Inserire di nuovo la copertura del filtro dell'aria.

Smaltimento del materiale

Diluenti e resti di liquidi da spruzzare devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente. Osservare le istruzioni del produttore relative allo smaltimento e le norme locali per lo smaltimento di rifiuti speciali.

Prodotti chimici dannosi per l'ambiente non devono penetrare nel terreno, nell'acqua sotterranea oppure nelle acque. Non versare mai prodotti chimici dannosi per l'ambiente nella canalizzazione!

Eliminazione di guasti

| Problema | Causa | Rimedi |
|--|--|--|
| Il liquido spruzzato non copre correttamente | Quantità di liquido spruzzata troppo scarsa | Ruotare la rotellina di regolazione 5 direzione III |
| | Distanza dalla superficie da spruzzare troppo grande | Ridurre la distanza di spruzzo |
| | Troppo poco liquido spruzzato sulla superficie da spruzzare, spruzzato troppo raramente sopra alla superficie da spruzzare | Spruzzare più spesso sopra la superficie da spruzzare |
| | Liquido spruzzato troppo denso | Diluire nuovamente il liquido da spruzzare del 10 % ed effettuare spruzzo di prova |
| Dopo l'applicazione il liquido spruzzato cola | Spruzzato troppo liquido | Ruotare la rotellina di regolazione 5 direzione I |
| | Distanza dalla superficie da spruzzare troppo ridotta | Aumentare la distanza di spruzzo |
| | Liquido spruzzato troppo fluido | Aggiungere liquido da spruzzare originale |
| | Spruzzato troppo spesso sopra lo stesso punto | Togliere il colore e al secondo tentativo di spruzzatura non spruzzare così spesso sopra un punto |
| Polverizzazione troppo grossolana | Quantità di liquido spruzzato troppo elevata | Ruotare la rotellina di regolazione 5 direzione I |
| | Troppo poco flusso d'aria | Ruotare verso destra la manopola per il flusso d'aria 16 |
| | Boccola 11 sporca | Pulire la bocchetta |
| | Generazione di pressione troppo limitata nel serbatoio 8 | Avvitare saldamente in modo corretto il serbatoio per il liquido da spruzzare alla pistola a spruzzo |
| | Liquido spruzzato troppo denso | Diluire nuovamente il liquido da spruzzare del 10 % ed effettuare spruzzo di prova |
| | Filtro dell'aria molto sporco | Sostituzione del filtro dell'aria |
| Nebbia di colore troppo forte | Spruzzato troppo liquido | Ruotare la rotellina di regolazione 5 direzione I |
| | Distanza dalla superficie da spruzzare troppo grande | Ridurre la distanza di spruzzo |
| | Liquido spruzzato troppo fluido | Ridurre il flusso d'aria, ruotare verso sinistra la manopola per il flusso d'aria 16 |
| Getto polverizzato pulsa | Troppo poco liquido da spruzzare nel serbatoio | Riempire con liquido da spruzzare |
| | Foro di sfianto sul tubo montante 10 ostruito | Pulire il tubo montante ed il foro |
| | Filtro dell'aria molto sporco | Sostituzione del filtro dell'aria |
| | Liquido spruzzato troppo denso | Diluire nuovamente il liquido da spruzzare del 10 % ed effettuare spruzzo di prova |
| Liquido da spruzzare sgocciola dalla bocchetta | Deposito di liquido da spruzzare sulla boccola 11 e sul coperchio dell'aria 2 | Pulire la boccola ed il coperchio dell'aria |
| | Boccola 11 chiusa | Sostituire la boccola |
| | Bocchetta 11 allentata | Serrare il dado a risvolto 3 |

50 | Nederlands

| Problema | Causa | Rimedi |
|--|---|--|
| Dallo boccola non fuoriesce alcun liquido da spruzzare | Manopola per il flusso d'aria 16 ruotata troppo verso sinistra | Ruotare verso destra la manopola per il flusso d'aria 16 |
| | Mancanza di generazione di pressione nel serbatoio 8 | Avvitare saldamente in modo corretto il serbatoio per il liquido da spruzzare alla pistola a spruzzo |
| | Tubo montante 10 allentato | Inserire saldamente il tubo montante |
| | Boccola 11 ostruita | Pulire la bocchetta |
| | Tubo montante 10 ostruito | Pulire il tubo montante |
| | Foro di sfiato sul tubo montante 10 ostruito | Pulire il tubo montante ed il foro |
| | Liquido spruzzato troppo denso | Diluire nuovamente il liquido da spruzzare del 10 % ed effettuare spruzzo di prova |

Manutenzione

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo l'elettrotensile dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli elettrotensili Bosch.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotensile!

Servizio di assistenza ed assistenza clienti

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team assistenza clienti Bosch è a Vostra disposizione per rispondere alle domande relative all'acquisto, impiego e regolazione di apparecchi ed accessori.

Italia

Officina Elettrotensili
Robert Bosch S.p.A. c/o GEODIS
Viale Lombardia 18
20010 Arluno
Tel.: +39 (02) 36 96 26 63
Fax: +39 (02) 36 96 26 62
Fax: +39 (02) 36 96 86 77
E-Mail: officina.elettrotensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: +41 (044) 8 47 15 13
Fax: +41 (044) 8 47 15 53

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente pistola a spruzzo, unità elettrica, accessori ed imballaggi scartati.

Non gettare elettrotensili dismessi tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla norma della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettrotensili diventati inservibili

devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands**Veiligheidsvoorschriften****Algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrische gereedschappen**

⚠ WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen, inclusief de bij de verf en oplosmiddelen geleverde veiligheidsinformatiebladen en de waarschuwingsplaatjes op de verpakkingen. Als de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor de toekomst.

Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

Veiligheid op de werkplek

► **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

► **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot de kans op een elektrische schok.
- ▶ **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen, of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen van het gereedschap.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.** Als u een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel gebruikt, beperkt u daardoor het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

- ▶ **Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijk beschermende uitrusting zoals stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, naar gelang het type en de toepassing van het elektrische gereedschap, vermindert de kans op verwondingen.

Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap

- ▶ **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- ▶ **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk als deze door onervaren personen worden gebruikt.
- ▶ **Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen, enz. overeenkomstig deze aanwijzingen. Houd daarbij rekening met de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

- ▶ **Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd, vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor fijnspuitsystemen

- ▶ **Houd uw werkomgeving schoon, goed verlicht en vrij van verpakkingen met verf of oplosmiddelen, poetsdoeken en andere brandbare materialen.** Mogelijk gevaar van zelfontbranding. Houd goed werkende brandblusapparaten op elk moment beschikbaar.

- ▶ **Zorg voor een goede ventilatie in de spuitomgeving en voor voldoende frisse lucht in de hele ruimte.** Verdampende brandbare oplosmiddelen scheppen een explosieve omgeving.
- ▶ **Spuut en reinig niet met materialen waarvan het vlampunt onder 21 °C ligt. Gebruik materialen op basis van water, weinig vluchtige koolwaterstoffen of vergelijkbare materialen.** Vluchtige verdampende oplosmiddelen scheppen een explosieve omgeving.
- ▶ **Spuut niet in de buurt van ontstekingsbronnen zoals vonken door statische elektriciteit, open vuur, ontstekingsvlammen, hete voorwerpen, motoren, sigaretten en vonken door het insteken of lostrekken van stekkers van stroomkabels of de bediening van schakelaars.** Dergelijke vonkenbronnen kunnen tot een ontsteking van de omgeving leiden.
- ▶ **Spuut geen materialen waarvan niet bekend is of deze een gevaar vormen.** Onbekende materialen kunnen gevaarlijke omstandigheden scheppen.
- ▶ **Draag bovendien persoonlijke beschermende uitrusting zoals geschikte werkhandschoenen en een beschermings- of ademmasker bij het spuiten van of het omgaan met chemicaliën.** Het dragen van beschermende uitrusting passend bij de omstandigheden vermindert de blootstelling aan gevaarlijke substanties.



- ▶ **Spuut niet op uzelf, andere personen of dieren. Houd uw handen en overige lichaamsdelen uit de buurt van de spuitstraal. Als de spuitstraal de huid beschadigt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.** Het spuitmateriaal kan zelfs door een handschoen heen de huid beschadigen en in uw lichaam binnendringen.
- ▶ **Behandel een beschadiging van de huid door de spuitstraal niet als eenvoudige snijwond.** Een hogedrukstraal kan tot ernstig letsel leiden en kan giftige stoffen in uw lichaam doen binnendringen. In het geval van een beschadiging van de huid door de spuitstraal dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
- ▶ **Let op eventuele gevaren van het spuitmateriaal. Neem de markeringen op de verpakking of de informatie van de fabrikant van het spuitmateriaal in acht, inclusief het dringende verzoek tot het gebruik van persoonlijke beschermende uitrusting.** De aanwijzingen van de fabrikant moeten worden opgevolgd ter beperking van het risico van brand en letsel door giftige of kankerverwekkende stoffen, enz.
- ▶ **Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde sproeierinzetstukken. Spuit nooit zonder gemonteerde sproeierbescherming.** Het gebruik van een speciaal sproeierinzetstuk met de passende sproeierbescherming vermindert de waarschijnlijkheid dat een hogedrukstraal de huid beschadigt en giftige stoffen in het lichaam doet binnendringen.

52 | Nederlands

- ▶ **Voorzichtig bij het reinigen en wisselen van sproeierinzetstukken. Als tijdens het spuiten het sproeierinzetstuk verstopt raakt, dient u vóór het verwijderen van de sproeier voor de reiniging de aanwijzingen van de fabrikant over het uitschakelen van het apparaat en het ontlasten van de druk op te volgen.** Vloeistoffen onder hoge druk kunnen door de huid dringen, giftige stoffen in het lichaam spuiten en daardoor tot ernstig letsel leiden.
- ▶ **Houd de stekker van het netsnoer en de schakelaar-drukknop van het spuitpistool vrij van verf en andere vloeistoffen. Houd nooit ter ondersteuning het snoer bij de steekkers vast.** Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan een elektrische schok het gevolg zijn.
- ▶ **Houd toezicht op kinderen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat kinderen niet met het fijnspuitsysteem spelen.
- ▶ **Kinderen en personen die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervarenheid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het fijnspuitsysteem veilig te bedienen, mogen dit fijnspuitsysteem niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken.** Anders bestaat het gevaar van verkeerde bediening en lichamelijk letsel.

Product- en vermogensbeschrijving



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is alleen bestemd voor het verstuiwen van oplosmiddelhoudende en waterverdunbare lakverf, lazuurverf, grondverf, transparante lak, autolak, beits, houtschuurmiddelen, bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten, olie en desinfectiemiddelen.

Het elektrische gereedschap is niet geschikt voor het verwerken van dispersie- en latexverf, loog, zuurhoudende coatingmaterialen, korrelig spuitmateriaal of materiaal dat deeltjes bevat en spuit- of druppelgeremd materiaal.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van het elektrische gereedschap op de pagina's met afbeeldingen.

- 1 Spuitpistool
- 2 Luchtkap
- 3 Wartelmoer
- 4 Markering voor SDS-sluiting
- 5 Stelwiel voor hoeveelheid spuitmateriaal
- 6 Slangaansluiting (spuitpistool)
- 7 Voetverlenging (alleen voor reservoir van 800 ml)
- 8 Reservoir voor spuitmateriaal, 800 ml
Reservoir voor spuitmateriaal, 600 ml*
- 9 Bedieningsschakelaar

- 10 Stijgbuis met reservoirpakking
groen: voor reservoir 800 ml
wit: voor reservoir 800 ml*
- 11 Mondstuk
- 12 Sproeierpakking
- 13 Lucht slang
- 14 SDS-sluiting
- 15 Basiseenheid
- 16 Draaiknop voor in- en uitschakelen en voor regeling van luchthoeveelheid
- 17 Opbergvak voor spuitpistool
- 18 Slangaansluiting (basiseenheid)
- 19 Handgreep
- 20 Toebehorenvak
- 21 Luchtfilterafdekking
- 22 Maatbeker

* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.

Technische gegevens

| Fijnspuitsysteem | PFS 105 E | |
|--|---------------|---------|
| Zaaknummer | 3 603 B06 2.. | |
| Opgenomen vermogen | W | 350 |
| Spuitcapaciteit | g/min | 150 |
| Verstuivingscapaciteit | W | 0 – 105 |
| Benodigde tijd voor 5 m ² verf aanbrengen | min | 6 |
| Volume van reservoir voor spuitmateriaal | ml | 800 |
| Lucht slanglengte | m | 3,4 |
| Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Isolatieklasse | □/II | |

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken van de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.

Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken.

Informatie over geluid en trillingen

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.

Het A-gewogen geluidsdruk niveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend 74 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A) overschrijden.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a_{hv} (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:

$$a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-

pige inschatting van de trillingsbelasting. Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.

Conformiteitsverklaring

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60335 en de richtlijnen 2011/65/EU, 2006/42/EG en 2004/108/EG inclusief de desbetreffende wijzigingen.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montage

► Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Lucht slang aansluiten (zie afbeeldingen A1 – A2)

- Neem de lucht slang **13** uit het toebehorenvak **20**.
- Verwijder de bescherm doppen aan beide uiteinden van de lucht slang.

Aansluiting op het spuitpistool:

- Steek een SDS-sluiting **14** van de lucht slang overeenkomstig de pijlmarkering stevig in de aansluiting van het spuitpistool **6**.
- Draai de SDS-sluiting tot de vergrendeling hoorbaar vastklikt.

Aansluiting van de basiseenheid:

- Steek de tweede SDS-sluiting van de lucht slang overeenkomstig de pijlmarkering stevig in de aansluiting van de basiseenheid **18**.

- Draai de SDS-sluiting tot de vergrendeling hoorbaar vastklikt.

Opmerking: Bescherm de uiteinden van de slang na gebruik weer met de bescherm doppen.

Gebruik

Werkvoorbereiding

► Spuitwerkzaamheden langs oppervlaktewater of in de directe omgeving daarvan zijn niet toegestaan.

Let er bij aankoop van verf, lak en spuitmiddelen op dat deze niet schadelijk voor het milieu zijn.

Spuitoppervlak voorbereiden

Opmerking: Dek de omgeving van het spuitoppervlak zeer ruim en grondig af.

Door de spuitnevel wordt de omgeving vuil. Bij toepassing binnenshuis kunnen alle niet afgedekte oppervlakken vuil worden.

Het spuitoppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.

- Ruw gladde oppervlakken op en verwijder vervolgens het schuurstof.

Geschikte spuitmaterialen en geadviseerde verdunningen

► **Let er bij het verdunnen op dat spuitmateriaal en verdunning bij elkaar passen.** Bij gebruik van een verkeerde verdunner kunnen klonters ontstaan die het spuitpistool verstoppert.

| Spuitmateriaal | Geadviseerde verdunning |
|---|--------------------------|
| Houtbeschermingsmiddelen, beits, olie, lazuurverf, impregneermiddelen, roestbeschermingsgrondverf | onverdund |
| Desinfectiemiddelen, bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten, water, behanglosmaakmiddelen | onverdund |
| Met oplosmiddelen of water verdunbare lakverf, grondverf, radiatorlak, autolak, dikke lazuurverf | Minstens 10 % verdund |

Het gereedschap is niet geschikt voor het verwerken van dispersieverf (muurverf).

Neem ook de gebruiksvorschriften van de fabrikanten van de spuitmaterialen in acht.

Spuitmateriaal verdunnen

Ga als volgt te werk bij spuitmateriaal dat verdund moet worden:

- Neem de maatbeker **22**.
- Roer het spuitmateriaal goed door.
- Vul het reservoir voor spuitmateriaal **8** met voldoende spuitmateriaal. (zie „Vullen met spuitmateriaal”, pagina 54)

54 | Nederlands

- Verdun het spuitmateriaal met 10 % met verdunningsmiddel. Bijvoorbeeld:

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Spuitmateriaal beginhoeveelheid [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Verdunningsmiddel [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Roer het spuitmateriaal goed door.
- Spuit bij wijze van proef op een testoppervlak. (zie „Spuiten”, pagina 54)

Als u een optimaal spuitbeeld krijgt, kan het spuiten beginnen.

of

Als het spuitresultaat niet naar tevredenheid is of als er geen verf naar buiten komt, gaat u te werk zoals beschreven onder „Storingen verhelpen” op pagina 56.

Vullen met spuitmateriaal (zie afbeeldingen C1 – C2)

- ▶ **Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.**
- Schroef het reservoir **8** van het spuitpistool los.
- Draai de stijgbuis **10** zodanig dat het spuitmateriaal vrijwel zonder rest kan worden verspoten:

| | |
|--|---|
| voor spuitwerkzaamheden aan liggende voorwerpen | naar voren in de richting van de sproeier |
| voor spuitwerkzaamheden boven het hoofd | naar achteren in de richting van de handgreep |

- Vul het reservoir met spuitmateriaal en schroef het vast op het spuitpistool.

Ingebruikneming

- ▶ **Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden gebruikt.**
- ▶ **De basiseenheid moet tijdens het gebruik altijd horizontaal op een vlakke ondergrond staan. De basiseenheid mag nooit worden gekanteld of verticaal worden gezet wanneer deze ingeschakeld is.**
- ▶ **Let erop dat de basiseenheid tijdens het gebruik geen stof of ander vuil kan aanzuigen.**
- ▶ **Let erop dat u nooit op de basiseenheid spuit.**

Inschakelen

- Plaats de basiseenheid altijd alleen horizontaal op een vlakke en schone ondergrond.
- Steek de netstekker in het stopcontact.
- Neem het spuitpistool in uw hand en richt het op het spuitoppervlak.
- Als u het spuitsysteem wilt inschakelen, draait u de draaiknop **16** op de basiseenheid naar rechts tot deze niet meer verder kan.
Geadviseerd wordt om met de maximale luchthoeveelheid te beginnen. („Luchthoeveelheid instellen”, zie pagina 55)
- Druk de bedieningsschakelaar **9** op het spuitpistool in.

Opmerking: Als de basiseenheid ingeschakeld is, stroomt er uit de sproeier **11** altijd lucht.

Uitschakelen

- Laat de bedieningsschakelaar **9** los en draai de draaiknop **16** naar links tot deze niet meer verder kan.
- Plaats het spuitpistool in het opbergvak **17**.
- Trek de netstekker uit het stopcontact.

Tips voor de werkzaamheden**Spuiten (zie afbeeldingen D – E)**

Opmerking: Houd rekening met de windrichting wanneer u het elektrische gereedschap buitenshuis gebruikt.

- Spuit eerst bij wijze van proef en stel het spuitbeeld en de hoeveelheid spuitmateriaal in naar gelang het gebruikte spuitmateriaal (zie voor instellingen de volgende gedeelten).
- Houd het spuitpistool beslist op een gelijkmatige afstand van 5 – 15 cm haaks op het te spuiten voorwerp.
- Begin met spuiten buiten het spuitoppervlak.
- Beweeg het spuitpistool afhankelijk van de spuitbeeldinstelling gelijkmatig heen en weer of omhoog en omlaag. Er ontstaat een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit als de banen elkaar 4 – 5 cm overlappen.
- Voorkom onderbrekingen binnen het spuitoppervlak.

Een gelijkmatige beweging van het spuitpistool leidt tot een gelijkmatige kwaliteit van het oppervlak.

Een ongelijkmatige afstand en spuihoek leidt tot een sterke verfvorming en daarmee tot een ongelijkmatig oppervlak.

- Beëindig het spuiten buiten het spuitoppervlak.







Spuit het reservoir voor het spuitmateriaal nooit helemaal leeg. Als de stijgbuis niet meer in het spuitmateriaal gedompeld is, breekt de spuitniveau af en ontstaat een ongelijkmatig oppervlak.

Als er spuitmateriaal bij de sproeier en de luchtkap achterblijft, reinigt u beide delen met het gebruikte verdunningsmiddel.

Spuitbeeld instellen (zie afbeelding F)

- ▶ **Bedien nooit de bedieningsschakelaar **9** terwijl u de luchtkap **2** verstelt.**

- Draai de wartelmoer **3** los.
- Draai de luchtkap **2** in de gewenste stand.
- Draai de wartelmoer weer stevig vast.

| Luchtkap | Straal | Gebruik |
|---|---|--|
|  |  | A Verticale vlakstraal voor horizontale werkrichting |
|  |  | B Horizontale vlakstraal voor verticale werkrichting |
|  |  | C Rondstraal voor hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen |


Hoeveelheid spuitmateriaal instellen (zie afbeelding G)

- Draai het stelwiel **5** om de gewenste hoeveelheid spuitmateriaal in te stellen:

I: minimale hoeveelheid spuitmateriaal,
III: maximale hoeveelheid spuitmateriaal.

Hoeveelheid spuitmateriaal**Instelling**


Te veel spuitmateriaal op het spuitoppervlak:



De hoeveelheid spuitmateriaal moet worden vermindert.

- Draai het stelwiel **5** in de richting **I**.

Te weinig spuitmateriaal op het spuitoppervlak:




De hoeveelheid spuitmateriaal moet worden vergroot.

- Draai het stelwiel **5** in de richting **III**.

Luchthoeveelheid instellen (zie afbeelding H)

- Draai aan de draaiknop **16** om de luchthoeveelheid en de druk voor het gebruikte spuitmateriaal in te stellen.

Minimale luchthoeveelheid




Maximale luchthoeveelheid

Geadviseerd wordt om met de maximale luchthoeveelheid te beginnen.

Luchtvolume**Instelling**


Te sterke vernevel:



De luchthoeveelheid moet worden verminderd.

- Draai de draaiknop **16** naar links.

Te grove verstuiving:



De luchthoeveelheid moet worden vergroot.

- Draai de draaiknop **16** naar rechts.

Vervoer

Voordat het spuitsysteem wordt verplaatst of vervoerd, kan het spuitpistool of een gesloten verpakking met spuitmateriaal in het opbergvak **17** worden gezet. Door de bevestigingsvoorziening zit het spuitpistool vast in het opbergvak. Er kan geen spuitmateriaal naar buiten lopen.

- Zet het spuitpistool in het opbergvak en duw tegen de weerstand tot het spuitpistool vast in het opbergvak zit.

Onderhoud en service**Onderhoud en reiniging**

- **Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.**

Reiniging (zie afbeeldingen I - K)

Een goede reiniging is een voorwaarde voor het juiste gebruik van het spuitpistool. Als er geen reiniging of geen juiste reiniging plaatsvindt, vervalt de garantie.

Reinig het spuitpistool en het reservoir voor spuitmateriaal altijd met het geschikte verdunningsmiddel (oplosmiddel of water) voor het gebruikte spuitmateriaal.

Dompel nooit het hele spuitpistool in het reinigingsmiddel onder.

Reinig de sproei- en luchtgaatjes van het spuitpistool nooit met een spits metalen voorwerp.

Giet verdund spuitmateriaal dat u wilt bewaren niet terug bij het originele spuitmateriaal.

Reinig het spuitpistool grondig nadat u spuitmiddelen hebt gebruikt die schadelijk voor de gezondheid zijn.

- Schakel de baseleenheid uit en druk de bedieningsschakelaar **9** van het spuitpistool in, zodat het spuitmateriaal in het reservoir kan teruglopen.
- Schroef het reservoir **8** los en laat het resterende spuitmateriaal er uit lopen.
- Vul het reservoir met verdunningsmiddel (oplosmiddel of water) en schroef het vast op het spuitpistool.
- Schud het spuitpistool meermaals.
- Schakel de baseleenheid in en spuit het verdunningsmiddel in een leeg materiaalblik.
- Herhaal de laatste drie stappen tot er helder verdunningsmiddel uit het spuitpistool komt.
- Schakel de baseleenheid weer uit.
- Maak het reservoir **8** volledig leeg.
- Controleer of de stijgbuis met de reservoirpakking **10** vrij van spuitmateriaal en onbeschadigd is.
- Reinig het reservoir en het spuitpistool van buiten met een doek die met verdunningsmiddel is bevochtigd.
- Schroef de wartelmoer **3** en de luchtkap **2** los.
- Reinig de sproeier **11** en de sproeiernaald met verdunningsmiddel.

Van tijd tot tijd moet ook de sproeierpakking **12** worden schoongemaakt.

- Verwijder de sproeier **11** en de sproeierpakking **12**. Maak eventueel gebruik van een spits voorwerp, omdat de sproeierpakking vast op het spuitpistool zit.
- Reinig de sproeierpakking met verdunningsmiddel.
- Plaats de sproeierpakking weer in het spuitpistool. De groef moet van het spuitpistool weg wijzen.
- Steek de sproeier op het spuitpistool en draai de sproeier in de juiste stand.
- Steek de luchtkap **2** op de sproeier en draai deze met de wartelmoer **3** vast.

Luchtfilter vervangen (zie afbeelding L)

Als het luchtfilter vuil is, moet het worden vervangen.

- Verwijder de luchtfilterafscherming **21**.
- Vervang het luchtfilter.
- Breng de luchtfilterafscherming weer aan.

56 | Nederlands

Materiaal afvoeren

Verdunningsmiddel en resten van spuitmateriaal moeten op een voor het milieu niet schadelijke wijze worden afgevoerd. Neem de aanwijzingen van de fabrikant inzake afvalverwijdering en de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van speciaal afval in acht.

Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu mogen niet in de bodem, het grondwater of in oppervlaktewater terecht komen. Giet chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu niet in de riolering.

Storingen verhelpen

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|--|---|
| Spuitmateriaal dekt niet goed | Hoeveelheid spuitmateriaal te gering | Stelwiel 5 in de richting III draaien |
| | Afstand tot spuitoppervlak te groot | Spuitafstand verkleinen |
| | Te weinig spuitmateriaal op spuitoppervlak, niet genoeg over spuitoppervlak gespoten | Vaker over het spuitoppervlak spuiten |
| | Spuitmateriaal te dik | Spuitmateriaal opnieuw met 10 % verdunnen en bij wijze van proef spuiten |
| Spuitmateriaal loopt na het aanbrenge uit | Te veel spuitmateriaal aangebracht | Stelwiel 5 in de richting I draaien |
| | Afstand tot spuitoppervlak te gering | Spuitafstand vergroten |
| | Spuitmateriaal te dun | Origineel spuitmateriaal toevoegen |
| | Te vaak over dezelfde plaats gespoten | Verf verwijderen en bij tweede spuitpoging niet zo vaak op één plaats spuiten |
| Te grove verstuiving | Hoeveelheid spuitmateriaal te groot | Stelwiel 5 in de richting I draaien |
| | Luchthoeveelheid te gering | Draaiknop voor luchthoeveelheid 16 naar rechts draaien |
| | Sproeier 11 vuil | Sproeier reinigen |
| | Te weinig druk opgebouwd in reservoir 8 | Reservoir voor spuitmateriaal goed aan spuitpistool vastschroeven |
| | Spuitmateriaal te dik | Spuitmateriaal opnieuw met 10 % verdunnen en bij wijze van proef spuiten |
| | LuchtfILTER sterk vervuild | LuchtfILTER vervangen |
| Te sterke verfnevel | Te veel spuitmateriaal aangebracht | Stelwiel 5 in de richting I draaien |
| | Afstand tot spuitoppervlak te groot | Spuitafstand verkleinen |
| | Spuitmateriaal te dun | Luchthoeveelheid verminderen en draaiknop voor luchthoeveelheid 16 naar rechts draaien |
| Spuitstraal pulseert | Te weinig spuitmateriaal in reservoir | Spuitmateriaal bijvullen |
| | Ontluchttingsboorgat van stijgbuis 10 verstopt | Stijgbuis en boorgat reinigen |
| | LuchtfILTER sterk vervuild | LuchtfILTER vervangen |
| | Spuitmateriaal te dik | Spuitmateriaal opnieuw met 10 % verdunnen en bij wijze van proef spuiten |
| Spuitmateriaal druppelt uit sproeier | Achtergebleven spuitmateriaal op sproeier 11 en luchtkap 2 | Sproeier en luchtkap reinigen |
| | Sproeier 11 versleten | Sproeier vervangen |
| | Sproeier 11 los | Wartelmoer 3 vastdraaien |

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|--|--|--|
| Uit de sproeier komt geen spuitmateriaal | Draaiknop voor luchthoeveelheid 16 te ver naar links gedraaid | Draaiknop voor luchthoeveelheid 16 naar rechts draaien |
| | Geen druk opgebouwd in reservoir 8 | Reservoir voor spuitmateriaal goed aan spuitpistool vastschroeven |
| | Stijgbuis 10 los | Stijgbuis vaststeken |
| | Sproeier 11 verstopt | Sproeier reinigen |
| | Stijgbuis 10 verstopt | Stijgbuis reinigen |
| | Ontluchttingsboorgat van stijgbuis 10 verstopt | Stijgbuis en boorgat reinigen |
| | Spuitmateriaal te dik | Spuitmateriaal opnieuw met 10 % verdunnen en bij wijze van proef spuiten |

Onderhoud

Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Klantenservice en advies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van producten en toebehoren.

Nederland

Tel.: +31 (0)76 579 54 54

Fax: +31 (0)76 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: +32 2 588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Spuitpistool, elektrische eenheid, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

antwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj

⚠ ADVARSEL Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger, inkl. de sikkerhedsdatablade, der følger med farverne og opløsningsmidlerne, samt advarselsskiltene på beholderne. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden netkabel).

Sikkerhed på arbejdspladsen

► **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

► **El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.

► **Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.

► **Brug ikke kablet til formål, det ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i kablet, hænge el-værktøjet op i kablet eller rykke i kablet for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt kablet mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse.** Beskadede eller indviklede kabler øger risikoen for elektrisk stød.

► **Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er godkendt til udendørs**

58 | Dansk

brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.

- ▶ **Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

Personlig sikkerhed

- ▶ **Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på.** Som f.eks. støvmaske og skridsikkert fodtøj. Brug af beskyttelseshjelm eller høreværn (afhængigt af el-værktøjets type og anvendelsesområde) reducerer risikoen for kvæstelser.

Anvendelse og behandling af el-værktøjet

- ▶ **Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt.** Et el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farligt og skal repareres.
- ▶ **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
- ▶ **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer.

Service

- ▶ **Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser for finsprøjtesystemer

- ▶ **Hold arbejdsområdet rent, godt oplyst og fri for farve- eller opløsningsmiddelbeholdere, klude og andre brændbare materialer.** Mulig fare for selvantændelse. Sørg for, at funktionsdygtige brandslukkere/brandslukningsenheder altid står til rådighed.
- ▶ **Sørg for god ventilation i sprøjteområdet og tilstrækkelig frisk luft i hele rummet.** Fordampende, brændbare opløsningsmidler danner eksplosive omgivelser.
- ▶ **Sprøjt og rengør ikke med materialer, hvis flammepunkt ligger under 21 °C.** Anvend materialer på basis af vand, ikke-flygtig kulbrinte eller lignende materialer. Letflygtige, brændbare opløsningsmidler danner eksplosive omgivelser.
- ▶ **Sprøjt ikke i områder med antændelseskilder som f.eks. statiske elektricitetsgnister, åbne flammer, tændflammer, varme genstande, motorer, cigaretter og gnister fra isætning og udtagning af strømkabler eller betjening af kontakter.** Sådanne gnistkilder kan føre til en antændelse af omgivelserne.
- ▶ **Sprøjt ikke materialer, hvis det ikke er kendt, hvor farlige de er.** Ukendte materialer kan føre til farlige betingelser.
- ▶ **Anvend ekstra personligt beskyttelsesudstyr samt passende beskyttelseshandsker og beskyttelses- eller åndedrætsmaske, når kemikalier sprøjtes eller håndte-**

res. Brug af beskyttelsesudstyr i bestemte situationer reducerer faren for at blive udsat for farlige substanser.



- ▶ **Sprøjt ikke på dig selv, andre personer eller dyr. Hold dine hænder og andre legemsdele væk fra sprøjtestrålen. Hvis sprøjtestrålen trænger gennem huden, bedes du straks kontakte en læge.** Sprøjtematerialet kan trænge igennem huden, også selv om du bærer handsker, og sprøjte ind i din krop.
- ▶ **Behandle ikke en indsprøjtning som et enkelt snit.** En højtrykstråle kan sprøjte giftstoffer ind i legemet, hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser. Trænger materialet ind i huden, bedes du straks kontakte en læge.
- ▶ **Vær opmærksom på evt. farer fra sprøjtematerialet. Overhold markeringerne på beholderen eller fabrikantens oplysninger vedr. sprøjtematerialet, inkl. opfordringen til at anvende personligt beskyttelsesudstyr.** Fabrikantens anvisninger skal overholdes for at reducere risiko for brand samt kvæstelser som følge af gift, karcinogen osv.
- ▶ **Anvend kun de dyseindsatser, der er specificeret af fabrikanten. Sprøjt aldrig uden monteret dysebeskyttelse.** Anvendelse af en speciel dyseindsats med den passende dysebeskyttelse reducerer sandsynligheden for, at en højtrykstråle trænger gennem huden og sprøjter gift ind i huden.
- ▶ **Pas på når dyseindsatser rengøres og skiftes. Tilstop dyseindsatsen under sprøjtearbejdet, læses og overholdes fabrikantens anvisninger mht. slukning af maskinen og aflastning af trykket.** Væsker under højtryk kan trænge igennem huden, sprøjte gift ind i legemet, hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser.
- ▶ **Hold kabelstikket og kontaktrykkeren på sprøjtepi-stolen fri for farve og andre væsker. Hold aldrig i kablet til støtte ved stikforbindelserne.** En manglende overholdelse af ovenstående kan føre til elektrisk stød.
- ▶ **Sørg for, at børn er under opsyn.** Dermed sikres det, at børn ikke leger med finsprøjtesystemet.
- ▶ **Børn og personer, der på grund af deres fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller uerfarenhed eller ukendskab ikke er i stand til at betjene finsprøjtesystemet, må ikke bruge dette finsprøjtesystem uden tilsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.** Ellers er der fare for fejlbetjening og kvæstelser.

Beskrivelse af produkt og ydelse



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Beregnet anvendelse

El-værktøjet er kun beregnet til at forstøve opløsningsmiddelholdige og vandfortyndbare lakfarver, lasurer, grunderinger, klare lakker, dæklakker til biler, bejdsemidler, træbeskyttelsesmidler, plantebeskyttelsesmidler, olietyper og desinfektionsmidler.

El-værktøjet er ikke egnet til at forarbejde dispersions- og latexfarver, lud, syreholdige belægningsstoffer, korn- og partikelholdigt sprøjtemateriale samt sprøjte- og dråbeholdende materialer.

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiderne.

- 1 Sprøjtepistol
- 2 Luftkappe
- 3 Omløbermøtrik
- 4 Markering til SDS-lås
- 5 Indstillingshjul til sprøjtemateriale mængde
- 6 Slangtilslutning (sprøjtepistol)
- 7 Fodforlængerstykke (kun til 800-ml-beholder)
- 8 Beholder til sprøjtemateriale, 800 ml
Beholder til sprøjtemateriale, 600 ml*
- 9 Betjeningskontakt
- 10 Stigrør med beholdertætning
grøn: for 800-ml-beholder
hvid: for 600-ml-beholder*
- 11 Dyse
- 12 Dysetætning
- 13 Luftslange
- 14 SDS-lås
- 15 Basisenhed
- 16 Drejeknap til tænding/slukning og luftmængde-regulering
- 17 Opbevaringsrum til sprøjtepistol
- 18 Slangtilslutning (basisenhed)
- 19 Håndgreb
- 20 Tilbehørsrum
- 21 Luftfilterafdækning
- 22 Målebæger

*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

Støj-/vibrationsinformation

Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.

Maskinens A-vægtede lydtrykniveau er typisk 74 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.

Støvniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB(A).

Brug høreværn!

Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instrukser, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i

EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelastningen.

Det angivende svingningsniveau repræsenterer de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, organisation af arbejdsforløb.

Tekniske data

| Finsprøjtesystem | PFS 105 E | |
|--|-----------|---------------|
| Typenummer | | 3 603 B06 2.. |
| Nominal optagen effekt | W | 350 |
| Transportmængde | g/min | 150 |
| Forstøvningsmængde | W | 0 – 105 |
| Tidsforbrug for påføring af 5 m ² farve | min | 6 |
| Volumen for beholder til sprøjtemateriale | ml | 800 |
| Luftslangens længde | m | 3,4 |
| Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Beskyttelsesklasse | | □/II |
| Angivelserne gælder for en nominal spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser. | | |
| Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for de enkelte el-værktøjer kan variere. | | |

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60335 og direktiverne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2004/108/EF inkl. ændringer.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Rpa. Schneider i.v. Strötgen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montering

- **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejdet på el-værktøjet.**

Luftslange tilsluttes (se Fig. A1 - A2)

- Tag luftslangen **13** ud af tilbehørsrummet **20**.
 - Fjern beskyttelseskapperne fra begge ender af luftslangen
- Tilslutning til sprøjtepipistolen:
- Sæt en SDS-lås **14** til luftslangen fast i sprøjtepipistolens tilslutning iht. pilmarkeringen **6**.
 - Drej SDS-låsen, til den falder hørbart i hak.

Tilslutning af basisenheden:

- Sæt den anden SDS-lås til luftslangen fast i basisenhedens tilslutning iht. pilmarkeringen **18**.
- Drej SDS-låsen, til den falder hørbart i hak.

Bemærk: Beskyt slangens ender igen med beskyttelseskapperne efter brug.

Drift

Arbejdsforberedelse

- **Det er ikke tilladt at udføre sprøjtearbejde i nærheden af vandløb og søer eller i områder i umiddelbar nærhed af disse.**

Kontroller ved køb af farver, lakker og sprøjtemidler, at de er miljøvenlige.

Sprøjteflade forberedes

Bemærk: Beskyt omgivelserne omkring sprøjtefladen i stort omfang og grundigt.

Sprøjtetågen forurener miljøet. Anvendes maskinen inden-dørs, kan alle overflader blive snavset, hvis de ikke er tildækket.

Sprøjtefladen skal være ren, tør og fedtfri.

- Gør glatte flader ru og fjern herefter slibestøvet.

Egnede sprøjtematerialer og anbefalede fortyndinger

- **Sørg under fortyndingen for, at sprøjtemateriale og fortynding passer sammen.** Anvendes en forkert fortynding, kan der opstå klumper, der tilstopper sprøjtepipistolen.

| Sprøjtemateriale | anbefalet fortynding |
|--|-----------------------|
| Træbeskyttelsesmidler, bejdsemidler, olietyper, lasurer, imprægneringer, rustbeskyttelsesgrunderer | ufortyndet |
| Desinfektionsmidler, plantebeskyttelsesmidler, vand, midler til tapetløsning | ufortyndet |
| Opløsningsmiddel- eller vandfortyndbare lakfarver, grunderinger, radiatorlakker, motorkøretøjs-dæklakker, tyklagslasurer | fortyndet mindst 10 % |
| Maskinen er ikke egnet til at forarbejde dispersionsfarver (vægfarver). | |

Læs og overhold også brugshenvisningerne til sprøjtematerialeproducenterne.

Sprøjtemateriale fortyndes

Ved sprøjtemateriale, der skal fortyndes, skal du gøre følgende:

- Tag fat i målebægeret **22**.
- Rør sprøjtematerialet godt igennem.
- Fyld tilstrækkeligt sprøjtemateriale i beholderen til sprøjtemateriale **8**. (se „Sprøjtemateriale påfyldes“, side 60)
- Fortynd sprøjtematerialet 10 % med fortyndingsmiddel. F. eks.:

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Sprøjtemateriale udgangsmængde [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Fortyndingsmiddel [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Rør sprøjtematerialet godt igennem.
- Gennemfør en prøvesprøjtning på en testflade. (se „Sprøjtning“, side 61)

Fås et optimalt sprøjtebillede, kan sprøjtearbejdet startes.

eller

Er sprøjteresultatet ikke tilfredsstillende eller kommer der ikke farve ud, gør du som beskrevet ved „Afhjælpning af fejl“ på side 62.

Sprøjtemateriale påfyldes (se Fig. C1 - C2)

- **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejdet på el-værktøjet.**

- Skru beholderen **8** af sprøjtepipistolen.
- Drej stigrøret **10** på en sådan måde, at sprøjtematerialet kan sprøjtes næsten uden rest:

| | |
|--|-----------------------------------|
| til sprøjtearbejde på liggende genstande | fremad i retning dysse |
| til sprøjtearbejde over hovedhøjde | tilbage i retning håndgreb |

- Fyld sprøjtematerialet i beholderen og skru denne fast på sprøjtepipistolen.

Ibrugtagning

- **Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes 220 V.**
- **Basisenheden skal altid stå vandret på en lige flade, når den er i brug. Vip eller stil aldrig basisenheden lodret, når den er tændt.**
- **Sørg for, at basisenheden ikke kan opsuge hverken støv eller anden form for snavs under brug.**
- **Sørg for, at der aldrig sprøjtes på basisenheden.**

Start

- Stil altid kun basisenheden vandret på en lige og ren flade.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Tag sprøjtepipistolen i hånden og ret den mod sprøjtefladen.
- Tænd den ved at dreje drejehovedet **16** på basisenheden helt til højre.
Det anbefales at starte med den max. luftmængde. („Luftmængde indstilles“, se side 61)

- Tryk på betjeningskontakten **9** på sprøjtepipstolen.

Bemærk: Når basisenheden er tændt, strømmer der altid luft ud af dysen **11**.

Stop

- Slip betjeningskontakten **9** og drej drejeknappen **16** helt til venstre.
- Stil sprøjtepipstolen i opbevaringsrummet **17**.
- Tag stikket ud af stikkontakten.

Arbejdsvejledning

Sprøjtning (se Fig. D–E)

Bemærk: Hold øje med vindretningen, hvis el-værktøjet anvendes ude i det fri.

- Gennemfør først en prøvesprøjtning og indstil sprøjtebilledet og sprøjtemateriemængden, så begge dele passer til sprøjtematerialet. (indstillinger se efterfølgende afsnit)
- Hold ubetinget sprøjtepipstolen i en jævn afstand på 5 – 15 cm lodret i forhold til sprøjtegenstanden.
- Start sprøjtearbejdet uden for sprøjtefladen.
- Bevæg sprøjtepipstolen – afhængigt af det indstillede sprøjtebillede – jævnt på tværs eller op og ned. En jævn overfladekvalitet opstår, når banerne overlapper hinanden med 4 – 5 cm.
- Undgå afbrydelser i sprøjtefladen.

En jævn føring af sprøjtepipstolen giver en jævn overfladekvalitet.

En ujævn afstand og sprøjtevinkel fører til stærk farvetågedannelse og dermed til en ujævn overflade.

- Afslut sprøjtearbejdet uden for sprøjtefladen.




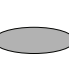


Sprøjt aldrig beholderen til sprøjtematerialet helt tom. Når stigrøret ikke længere dykker ned i sprøjtematerialet, afbrydes sprøjteågen og der opstår en ujævn overflade.

Aflejrer sprøjtematerialet sig på dysen og luftkappen, skal du rengøre begge dele med det anvendte fortyndingsmiddel.

Sprøjtebillede indstilles (se Fig. F)

► **Betjen aldrig betjeningskontakten 9, mens du indstiller på luftkappen 2.**

- Løsne omløbermøtrikken **3**.
- Drej luftkappen **2** i den ønskede position.
- Spænd omløbermøtrikken fast igen.


| Luftkappe | Stråle | Anvendelse |
|---|---|---|
|  |  | A lodret flad stråle til vandret arbejdsretning |
|  |  | B vandret flad stråle til lodret arbejdsretning |
|  |  | C rund stråle til hjørner, kanter og vanskeligt tilgængelige steder |

Sprøjtemateriemængde indstilles (se Fig. G)

- Drej indstillingshjulet **5** for at indstille den ønskede mængde sprøjtemateriale:

I: mindste sprøjtemateriemængde,
III: maximal sprøjtemateriemængde.

| Sprøjtemateriemængde | Indstilling |
|--|---------------------------------------|
| For meget sprøjtemateriale på sprøjtefladen: | Sprøjtemateriemængden skal reduceres. |



- Drej indstillingshjulet **5** i retning **I**.


| | |
|---|----------------------------------|
| For lidt sprøjtemateriale på sprøjtefladen: | Sprøjtemateriemængden skal øges. |
|---|----------------------------------|



- Drej indstillingshjulet **5** i retning **III**.


Luftmængde indstilles (se Fig. H)

- Drej drejeknappen **16** for at indstille luftmængden og tryk ket til det anvendte sprøjtemateriale.

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| minimal luftmængde |  | maximal luftmængde |
|--------------------|--|--------------------|


Det anbefales at starte med den max. luftmængde.

| Luftmængde | Indstilling |
|----------------------|-----------------------------|
| For stærk farvetåge: | Luftmængden skal reduceres. |

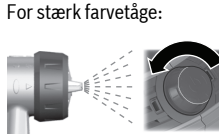

- Drej drejeknappen **16** til venstre.

| | |
|-----------------------|------------------------|
| For grov forstøvning: | Luftmængden skal øges. |
|-----------------------|------------------------|



- Drej drejeknappen **16** til højre.

Transport

Til transportformål kan sprøjtepipstolen eller en lukket beholder til sprøjtematerialet stilles fra i opbevaringsrummet **17**. Holdeanordningen sørger for, at sprøjtepipstolen sidder fast i opbevaringsrummet. Der kan ikke løbe noget sprøjtemateriale ud.

- Stil sprøjtepipstolen i opbevaringsrummet og tryk den mod modstanden, til den sidder fast i opbevaringsrummet.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

- **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.**

62 | Dansk

Rengøring (se Fig. I – K)

En korrekt rengøring er en forudsætning for, at sprøjtepistolen fungerer korrekt. Garantien bortfalder, hvis sprøjtepistolen rengøres forkert eller slet ikke.

Rengør altid sprøjtepistolen og beholderen til sprøjtematerialet med det passende fortyndingsmiddel (opløsningsmiddel eller vand) til det anvendte sprøjtemateriale.

Dyp aldrig hele sprøjtepistolen ned i rengøringsmidlet.

Rengør aldrig dyse- og luftboringerne på sprøjtepistolen med spidse, metalliske genstande.

Bland aldrig fortyndet sprøjtemateriale, der skal opbevares, med det originale sprøjtemateriale.

Rengør sprøjtepistolen meget grundigt, hvis du har anvendt sundhedsskadelige sprøjtemidler.

- Sluk for basisenheden og tryk på betjeningskontakten **9** på sprøjtepistolen, så sprøjtematerialet kan løbe tilbage i beholderen.
- Skru beholderen **8** af og tøm resten af sprøjtematerialet ud.
- Fyld fortyndingsmiddel (opløsningsmiddel eller vand) i beholderen og skru den fast på sprøjtepistolen.
- Ryst sprøjtepistolen flere gange.
- Tænd for basisenheden og sprøjt fortyndingsmidlet i en tom materialedåse.
- Gentag de sidste tre skridt igen og igen, til rent fortyndingsmiddel kommer ud af sprøjtepistolen.
- Sluk for basisenheden igen.
- Tøm beholderen **8** helt.

- Kontroller, om stigrøret med beholdertætningen **10** er fri for sprøjtemateriale og er ubeskadiget.
- Rengør beholderen og sprøjtepistolen udvendigt med en klud, der er dyppet i fortyndingsmiddel.
- Skru omløbermøtrikken **3** og luftkappen **2** af.
- Rengør dysen **11** og dysenålen med fortyndingsmiddel.

Dysetætningen **12** skal rengøres en gang imellem.

- Tag dysen **11** og dysetætningen **12** af. Brug evt. en spids genstand, da dysetætningen sidder fast på sprøjtepistolen.
- Rengør dysetætningen med fortyndingsmiddel.
- Sæt dysetætningen på plads i sprøjtepistolen igen. Kontroller, at noten peger væk fra sprøjtepistolen.
- Anbring dysen på sprøjtepilelementet og drej den i den rigtige position.
- Sæt luftkappen **2** på dysen og spænd omløbermøtrikken **3**.

Luftfilter skiftes (se Fig. L)

Når luftfilteret er snavset, skal det skiftes.

- Tag luftfilterafdækningen **21** af.
- Skift luftfilteret.
- Sæt luftfilterafdækningen på plads igen.

Materiebortskaffelse

Fortyndingsmiddel og sprøjtemateriale rester skal bortskaffes iht. gældende miljøforskrifter. Læs og overhold fabrikantens bortskaffelsesforskrifter samt de lokale forskrifter vedr. bortskaffelse af specialaffald.

Miljøskadelige kemikalier må ikke trænges ned i undergrunden, grundvandet, damme eller floder. Hæld aldrig miljøskadelige kemikalier ud i kanaliseringen!

Afhjælpning af fejl

| Problem | Årsag | Afhjælpning |
|---------------------------------------|--|---|
| Sprøjtemateriale dækker ikke rigtigt | Sprøjtemateriale mængde er for lille | Drej indstillingshjulet 5 i retning III |
| | Afstand til sprøjteflade er for stor | Reducer sprøjteafstand |
| | For lidt sprøjtemateriale på sprøjteflade, der sprøjtes for sjældent hen over sprøjteflade | Sprøjt noget oftere hen over sprøjteflade |
| | Sprøjtemateriale er for tykflydende | Fortynd sprøjtematerialet igen med 10 % og gennemfør en testsprøjtning |
| Sprøjtemateriale løber efter påføring | Der er påført for meget sprøjtemateriale | Drej indstillingshjulet 5 i retning I |
| | Afstand til sprøjteflade er for lille | Øg sprøjteafstand |
| | Sprøjtemateriale er for tyndflydende | Tilsæt originalt sprøjtemateriale |
| For grov forstøvning | Der er sprøjtet alt for ofte over det samme sted | Fjern farve og sprøjt ikke så ofte hen over et sted ved næste sprøjteforsøg |
| | Sprøjtemateriale mængde er for høj | Drej indstillingshjulet 5 i retning I |
| | For lidt luftmængde | Drej drejeknappen til luftmængde 16 til højre |
| | Dyse 11 er snavset | Rens dyse |
| | For lille trykkopbygning i beholder 8 | Skru beholder til sprøjtemateriale rigtigt fast til sprøjtepistol |
| | Sprøjtemateriale er for tykflydende | Fortynd sprøjtematerialet igen med 10 % og gennemfør en testsprøjtning |
| Luftfilter er for snavset | Luftfilter skiftes | |

| Problem | Årsag | Afhjælpning |
|---|---|---|
| For stærk farvetåge | Der er påført for meget sprøjtemateriale | Drej indstillingshjulet 5 i retning I |
| | Afstand til sprøjteflade er for stor | Reducer sprøjteafstand |
| | Sprøjtemateriale er for tyndtflydende | Reducér luftmængden, drej drejeknappen til luftmængde 16 til venstre |
| Sprøjtestråle pulserer | For lidt sprøjtemateriale i beholder | Påfyld sprøjtemateriale |
| | Udluftningsboring på stigrør 10 er tilstoppet | Rengør stigrør og boring |
| | Luftfilter er for snavset | Luftfilter skiftes |
| | Sprøjtemateriale er for tyktflydende | Fortynd sprøjtematerialet igen med 10 % og gennemfør en testsprøjtning |
| Sprøjtemateriale drypper på dyse | Aflejring af sprøjtemateriale på dyse 11 og luftkappe 2 | Rengør dyse og luftkappe |
| | Luk dyse 11 | Skift dyse |
| | Dyse 11 er løs | Spænd omløbermøtrik 3 |
| Sprøjtemateriale kommer ikke ud af dyse | Drejeknap til luftmængde 16 er drejet for langt til venstre | Drej drejeknappen til luftmængde 16 til højre |
| | Ingen trykkopbygning i beholder 8 | Skru beholder til sprøjtemateriale rigtigt fast til sprøjtepistol |
| | Stigrør 10 er løst | Fastgør stigrør |
| | Dyse 11 er tilstoppet | Rens dyse |
| | Stigrør 10 er tilstoppet | Rengør stigrør |
| | Udluftningsboring på stigrør 10 er tilstoppet | Rengør stigrør og boring |
| | Sprøjtemateriale er for tyktflydende | Fortynd sprøjtematerialet igen med 10 % og gennemfør en testsprøjtning |

Vedligeholdelse

Skulle el-værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for Bosch-elektroværktøj.

El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Kundeservice og kunderådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedelstegninger og informationer om reservedele findes også under:

www.bosch-pt.com

Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter og tilbehør.

Dansk

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

Sprøjtepistol, el-enhed, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:



Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

⚠ VARNING Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner inklusive de säkerhetsdatablad för färger och lösningsmedel som medföljer och varningsskyltarna på behållarna. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningar och instruktioner inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara säkerhetsanvisningarna och instruktionerna för senare behov.

Termen "Elverktyg" i säkerhetsanvisningarna avser både nät-drivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

Arbetsplatssäkerhet

- **Se till att barn och obehöriga personer är på säkert avstånd under arbetet med elverktyget.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet

- **Elverktygets stickpropp måste passa i vägguttaget. Stickproppen får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.** Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
- **Skydda elverktyget mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- **Använd nätsladden korrekt. Den får inte användas för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar.** Skadade eller tilltrasslade nätsladdar ökar risken för elstöt.
- **Använd endast förlängningsladdar som är godkända för utomhusbruk när elverktyget används utomhus.** Om en lämplig förlängningsladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
- **Om elverktyget måste användas i fuktig omgivning bör en jordfelsbrytare anslutas.** Jordfelsbrytaren minskar risken för elstöt.

Personssäkerhet

- **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor. Skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.

Användning och hantering av elverktyget

- **Ett elverktyg med defekt strömställare får inte användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- **Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Elverktyget får endast användas av personer som är förtrogna med dess användning och har läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- **Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg m.m. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och aktuellt arbetsmoment.** Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.

Service

- **Endast kvalificerad yrkespersonal får reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för finstrålesystem

- **Se till att arbetsplatsen är ren, väl upplyst och fri från färg- och lösningsmedelsbehållare, trasor och andra brandfarliga material.** Det finns eventuell fara för självantändning. Se till att en funktionsduglig brandsläckare/släckutrustning alltid finns tillgänglig.

- **Se till att arbetsområdet är väl ventilerat och att det finns tillräckligt med frisk luft i hela lokalen.** Brandfarliga lösningsmedel som avdunstar skapar en explosiv miljö.
- **Medel med en flampunkt under 21 °C får inte användas för sprutning och rengöring. Använd vattenbaserade ämnen, svårflyktiga kolväteföreningar eller liknande ämnen.** Lättflyktiga lösningsmedel som avdunstar skapar en explosiv miljö.
- **Använd inte sprutpistolerna inom områden med antändningskällor såsom gnistor från statisk elektricitet, öppen eld, flammor, heta föremål, motorer, cigaretter eller gnistor vid i- och urkoppling av nätkablar eller användning av strömställare.** Dessa kan orsaka antändning av miljön.
- **Spruta inte ämnen som inte är kända och kan utgöra en fara.** Okända ämnen kan skapa farliga förhållanden.
- **Använd personlig skyddsutrustning såsom lämpliga skyddshandskar och skydds- eller andningsmask under sprutarbetet och vid hantering av kemikalier.** Lämplig skyddsutrustning för de aktuella förhållandena minskar risken för exponering av farliga ämnen.



- **Rikta inte strålen mot dig själv och inte heller mot andra människor eller djur. Håll händer och kroppsdelar på avstånd från sprutstrålen. Sök omedelbart läkarhjälp om strålen tränger genom huden.** Sprutämnet kan tränga genom en handske, genom huden och in i kroppen.
- **Behandla inte en inträngning som ett enkelt skärsår.** En högtrycksstråle kan spruta in giftiga ämnen i kroppen och leda till allvarliga skador. Kontakta omedelbart läkare om en stråle tränger genom huden.
- **Ta i beaktande eventuella risker hos det sprutade ämnet. Beakta märkningarna på behållaren eller informationen från tillverkaren av sprutämnet, även med hänsyn till kraven på användning av personlig skyddsutrustning.** Följ tillverkarens anvisningar för att minska riskerna för kroppsskador orsakade av brand, gifter, cancerframkallande ämnen etc.
- **Använd endast sådana munstycksinsatser som är specificerade av tillverkaren. Använd aldrig sprutan utan munstycksskydd.** Användning av speciella munstycksinsatser med lämpliga munstycksskydd minskar sannolikheten för att högtrycksstrålen skall tränga genom huden och spruta in gift i kroppen.
- **Var försiktig vid rengöring och byte av munstycksinsatser. Följ tillverkarens anvisningar för apparatens avstängningen och tryckeliminering innan munstycket tas loss för rengöring om munstycket sätts igen under sprutarbetet.** Vätskor under högt tryck kan tränga genom huden, spruta in gift i kroppen och leda till svåra skador.
- **Håll nätkabelns stickkontakt och sprutpistolens tryckströmställare rena från färg och andra vätskor. Håll aldrig i kabeln som stöd för stickanslutningen.** Försumelse att följa detta kan leda till elstötår.

- ▶ **Håll barn under uppsikt.** Barn får inte leka med finsprutsystemet.
- ▶ **Finsprutsystemet får inte användas av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för säker hantering. Undantag görs om personen övervakas av en ansvarig person som även kan undervisa i sprutsystemets användning.** I annat fall finns risk för felhantering och personskada.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning



Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Ändamålsenlig användning

Elverkyttet är endast avsett för finfördelning av lösningsmedelhaltiga och vattenspådbara lackfärger, lasyrfärger, grundfärger, klarlack, fordonstäcklack, betser, träskyddsmedel, växtskyddsmedel, oljor och desinfektionsmedel.

Elverkyttet är inte avsett för bearbetning av dispersions- och latexfärger, lut, syrahaltiga pläteringsmaterial, korniga och pigmenthaltiga sprutämnen och inte heller för stänk- och droppfria vätskor.

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av elverkyttet på grafiksidan.

- 1 **Sprutpistol**
- 2 Luftlock
- 3 Huvmutter
- 4 Markering för SDS-låsning
- 5 Ställratt för sprutämnemängd
- 6 Slanganslutning (sprutpistol)
- 7 Fotförlängning (endast för 800-ml behållare)
- 8 Behållare för sprejmaterial, 800 ml
Behållare för sprejmaterial, 600 ml*
- 9 Manöverbrytare
- 10 Stigrör med behållartätning
grön: för 800-ml-behållare
vit: för 600-ml-behållare*
- 11 Munstycke
- 12 Munstyckstättning
- 13 **Luftslang**
- 14 SDS-låsning
- 15 **Basenhet**
- 16 Ratt för in- och urkoppling samt för luftmängdens reglering
- 17 Förvaringsfack för sprutpistol
- 18 Slanganslutning (basenhet)
- 19 Handtag
- 20 Tillbehörsfack

21 Luftfilterskydd

22 Mätglas

*I bruksanvisningen avbildad och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

| Finstrålesystem | PFS 105 E | |
|---|---------------|---------|
| Produktnummer | 3 603 B06 2.. | |
| Upptagen märkeffekt | W | 350 |
| Matningskapacitet | g/min | 150 |
| Finfördelningseffekt | W | 0 – 105 |
| Tidsåtgång för 5 m ² färgsprutning | min | 6 |
| Sprutämneshållarens volym | ml | 800 |
| Längd på luftslangen | m | 3,4 |
| Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Skyddsklass | □/II | |
| Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera. Beakta produktnumret på elverkyttets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda elverkytt kan variera. | | |

Buller-/vibrationsdata

Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.

Elverkyttens A-vägda ljudtrycksnivå når i typiska fall 74 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Ljudnivån under arbetet kan överskrida 80 dB(A).

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsemissionsvärden a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverkytt. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverkyttet. Om däremot elverkyttet används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt.

För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när elverkyttet är fränkopplat eller är igång, men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för den totala arbetsperioden.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverkyttet och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.

66 | Svenska


Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkras härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN 60335 och i direktiven 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG inklusive ändringar.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från: Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

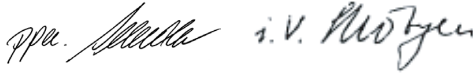

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montage

► **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

Anslut luftslangen (se bilderna A1 – A2)

- Ta luftslangen **13** ur tillbehörsfacket **20**.
- Ta bort dammskydden från slangens båda ändrar.

Anslutning till sprutpistolen:

- Anslut en SDS-låsning **14** hos luftslangen enligt pilmärkningen i sprutpistolens anslutning **6**.
- Vrid SDS-låsningen tills den låser hörbart.

Anslutning till basenheten:

- Anslut luftslangens andra SDS-låsning enligt pilmärkningen i basenhetens anslutning **18**.
- Vrid SDS-låsningen tills den låser hörbart.

Anvisning: Skydda slangändarna efter användning med dammskydden.

Drift

Förberedande arbeten

► **Sprutning är inte tillåten vid vatten eller inom dess närmaste omgivning.**

Beakta miljöegenskaperna vid inköp av målarfärger, lacker och sprutmedel.

Förberedelse av ytan som ska sprutas

Anvisning: Täck noggrant över ett stort område runt sprutytan.

Sprutdimman förorenar den omgivande miljön. Vid arbete inomhus kan alla ytor som inte är täckta förorenas.

Sprutytan måste vara ren, torr och fettfri.

- Rugga upp släta ytor och avlägsna därefter slipdammet.

Lämpliga sprutämnen och rekommenderad förtunning

► **Se till vid utspädning att sprutämnet och förtunningsmedlet passar ihop.** Om felaktigt förtunningsmedel används kan klumpar uppstå som sätter igen sprutpistolen.

| Sprutämne | rekommenderad förtunning |
|--|--------------------------|
| Träskyddsmedel, betser, oljor, lasyrfärger, impregneringar, rostskyddsgrunderingar | utspädd |
| Desinfektionsmedel, växtskyddsmedel, vatten, tapetavångare | utspädd |
| Lösningsmedelhaltiga eller vattenspädbara lack, grundfärger, radiatorlack, fordonstäcklack, tjockskiktslasyrer | minst 10 % förtunnad |

Elverktyget är inte lämpligt för dispergeringsfärger (väggfärger).

Beakta även de användningsinstruktioner som sprutämnets tillverkare gett.

Utspädning av sprutämne

Vid sprutmaterial som kräver spädning, förfar så här:

- Använd mätglaset **22**.
- Rör om sprutämnet ordentligt.
- Fyll på behållaren för sprutmaterial **8** med tillräcklig mängd sprutmaterial. (se "Fyll på sprutämne", sidan 66)
- Späd med 10 % förtunningsmedel. Exempel:

| | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Sprutmaterial utgångsmängd [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Förtunningsmedel [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Rör om sprutämnet ordentligt.
- Provspruta på en testyta. (se "Sprutning" sidan 67)

När ett optimalt sprutresultat fås, kan sprutningen startas.

eller

Om sprutresultatet inte är tillfredsställande eller färg inte matas ut, förfar enligt beskrivning "Åtgärder vid störningar" på sidan 68.

Fyll på sprutämne (se bilderna C1 – C2)

► **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

- Skruva av behållaren **8** från sprutpistolen.
- Vrid stigröret **10** så att sprutvätskan kan sprutas nästan tills den är slut:

| | |
|------------------------------------|---|
| för sprutarbete på liggande objekt | framåt i riktning mot munstycket |
| för sprutarbeten över huvudet | bakåt i riktning mot handtaget |

- Fyll behållaren med sprutämne och skruva fast behållaren på sprutpistolen.

Driftstart

► **Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.**

- **Basenheten måste under vid sprutning stå vågrätt på en plan yta. Den inkopplade basenheten får inte tippas eller ställas upprätt.**
- **Se till att basenheten inte kan suga in damm eller andra föroreningar under driften.**
- **Se till att inte spruta mot basenheten.**

Inkoppling

- Ställ alltid upp basenheten vågrätt på en plan och ren yta.
 - Sätt stickproppen i vägguttaget.
 - Ta tag i sprutpistolen och rikta den mot sprutytan.
 - För inkoppling vrids ratten **16** på basenheten åt höger mot stopp.
- Vi rekommenderar att starta med maximal luftmängd. ("Inställning av luftmängd" se sidan 67)
- Tryck på sprutpistolens manöveromkopplare **9**.

Anvisning: När basenheten är inkopplad strömmar alltid luft till munstycket **11**.

Urkoppling

- Släpp manöverbrytaren **9** och vrid ratten **16** åt vänster mot stopp.
- Placera sprutpistolen i förvaringsfacket **17**.
- Dra stickproppen ur vägguttaget.

Arbetsanvisningar

Sprutning (se bilder D – E)

Anvisning: Ta hänsyn till vindriktningen när elverkytget används utomhus.

- Utför först en provsprutning och ställ in sprutbild och mängden sprutämne enligt det sprutämne som används. (Inställningarna beskrivs i nästa avsnitt)
 - Håll sprutpistolen vinkelrätt mot sprutobjektet med ett jämnt avstånd på 5 – 15 cm.
 - Börja spruta utanför sprutytan.
 - För sprutpistolen enligt inställning av sprutbild jämnt i tvärriktningen eller fram och tillbaka.
- En enhetlig yta bildas om sprutbanorna överlappar varandra med 4 – 5 cm.
- Undvik avbrott i sprutningen inom sprutytan.

En jämn sprutpistolrörelse ger en enhetlig ytkvalitet.

Ett ojämnt avstånd och varierande sprutvinkel leder till kraftig bildning av färgdimma och därigenom till skiftande yta.

- Avsluta sprutningen utanför sprutytan.

Spruta inte tills sprutvätskan i behållaren är helt slut. När stigröret inte längre når sprutvätskan sker avbrott i sprutdimman vilket orsakar en skiftande yta.

Om sprutvätska fastnar på munstycket eller luftlocket skall båda delar rengöras med det förtunningsmedel som används.

Inställning av sprutbild (se bild F)

- **Aktivera inte manöveromkopplaren 9 medan luftlocket 2 ställs in.**
- Lossa huvmuttern **3**.
- Vrid luftlocket **2** i önskat läge.
- Dra åt huvmuttern på nytt.

| Luftlock | Stråle | Användning |
|----------|--------|---|
| | | A lodrät platt stråle för horisontell arbetsriktning |
| | | B vågrät platt stråle för vertikal arbetsriktning |
| | | C Rund stråle för hörn, kanter och svårtillgängliga platser |

Inställning av sprutvätskemängd (se bild G)

- Vrid ställratten **5** för inställning av önskad mängd av sprejmaterial:

I: minimal mängd av sprejmaterial,
IIII: maximal mängd av sprejmaterial.

| Mängd sprutämne | Inställning |
|---|---|
| För mycket sprutämne på sprutytan: | Mängden sprutämne skall minskas. – Vrid ställratten 5 i riktning I . |
| För tunnt skikt sprutämne på sprutytan: | Mängden sprutämne skall ökas. – Vrid ställratten 5 i riktning IIII . |

Inställning av luftmängd (se bild H)

- Vrid ratten **16** för inställning av luftmängd och tryck för aktuellt sprutmaterial.

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| minimal luftmängd | | maximal luftmängd |
|-------------------|--|-------------------|

Vi rekommenderar att starta med maximal luftmängd.

| Luftmängd | Inställning |
|-----------------------------|---|
| För kraftig sprutdimma: | Luftmängden måste reduceras. – Vrid ratten 16 åt vänster. |
| För grov sprutdimma: | Luftmängden måste ökas. – Vrid ratten 16 åt höger. |

Transport

För transport kan sprutpistolen eller en tillsluten behållare för sprutmaterial ställas i förvaringsfacket **17**. Tack vare hållanordningen sitter sprutpistolen stadigt i förvaringsfacket. Sprutmaterial kan inte rinna ut.

- Placera sprutpistolen på basenheten och tryck ned den tills den sitter stadigt i förvaringsfacket.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

Rengöring (se bilder I – K)

Förutsättningen för att sprutpistolen skall arbeta problemfritt är att den rengörs på korrekt sätt. Vid bristande eller felaktig rengöring gäller inga garantiåtaganden.

Rengör sprutpistolen och sprutämnesbehållaren med lämpligt förtunningsmedel (lösningsmedel eller vatten) för det använda sprutämnet.

Doppa inte hela sprutpistolen i rengöringsmedel.

Det är inte tillåtet att rengöra sprutpistolens munstycks- och lufthål med spetsiga metallföremål.

Lägg inte tillbaka utspädd sprutvätska för förvaring i den ursprungliga sprutvätskan.

Rengör sprutpistolen mycket grundligt när ett hälsofarligt sprutämne har använts.

- Slå från basenheten och tryck på sprutpistolens manöveromkopplare **9** så att sprutämnet kan strömma tillbaka till behållaren.
- Skruva av behållaren **8** och töm ur det återstående sprutämnet.
- Fyll på förtunningsmedel (lösningsmedel eller vatten) i behållaren och skruva fast behållaren på sprutpistolen.
- Skaka sprutpistolen flera gånger.

- Slå på basenheten och spruta förtunningsmedel i en tom sprutämnesburk.
- Upprepa de sista tre stegen så många gånger att rent förtunningsmedel strömmar ur sprutpistolen.
- Koppla åter från basenheten.
- Töm ur behållaren **8** fullständigt.
- Kontrollera att stigröret med behållartätningen **10** är rent (inget sprutämne) och felfritt.
- Rengör behållaren och sprutpistolen utvändigt med en trasa som fuktats med förtunningsmedel.
- Skruva av huvmuttern **3** och luftlocket **2**.
- Rengör munstycket **11** och spridarnålen med förtunningsmedel.

Då och då måste också munstyckstätningen **12** rengöras.

- Ta bort munstycket **11** och munstyckstätningen **12**. Använd eventuellt ett spetsigt föremål som hjälp eftersom munstyckstätningen sitter stadigt i sprutpistolen.
- Rengör munstyckstätningen med förtunningsmedel.
- Sätt in munstyckstätningen i sprutpistolen. Observera att spåret i sprutpistolen visar vägen.
- Placera munstycket på sprutpistolen och vrid munstycket i rätt läge.
- Placera luftlocket **2** på munstycket och dra fast luftlocket med huvmuttern **3**.

Byte av luftfilter (se bild L)

Byt luftfilter när det blir förorenat.

- Ta bort luftfilterskyddet **21**.
- Byt luftfilter.
- Lägg tillbaka luftfilterskyddet.

Avfallshantering

Förtunningsmedel och rester av sprutämnet måste omhändertas på miljövänligt sätt. Beakta tillverkarens avfallshantlingsinstruktioner och de lokala föreskrifterna för specialavfall.

Miljöskadliga kemikalier får inte komma ut på marken, i grundvatten eller vatten. Miljöfarliga kemikalier får aldrig hällas i avloppssystemet!

Åtgärder vid störningar

| Problem | Orsak | Åtgärd |
|---------------------------------------|--|--|
| Sprutämnet täcker inte korrekt | För liten mängd sprutämne | Vrid ställratten 5 i riktning III |
| | Avståndet till ytan är för stort | Minska sprutavståndet |
| | Otillräcklig mängd sprutämne på ytan, ytan sprutad för få gånger | Spruta fler gånger över ytan |
| | Sprutämnet är trögflytande | Späd sprutmaterialet ytterligare 10 % och provspruta |
| Sprutämnet rinner efter appliceringen | För mycket sprutämne appliceras | Vrid ställratten 5 i riktning I |
| | Avståndet till ytan är för litet | Öka sprutavståndet |
| | Sprutämnet är för lättflytande | Tillsätt ursprungligt sprutämne |
| | Samma ställe har sprutats för många gånger | Ta bort färgen och undvik att spruta över samma ställe lika ofta vid nästa försök. |

| Problem | Orsak | Åtgärd |
|---|---|--|
| För stor finfördelning | För mycket sprutämne | Vrid ställratten 5 i riktning I |
| | För liten luftmängd | Vrid ratten för luftmängd 16 åt höger |
| | Munstycke 11 förorenat | Rengör munstycket |
| | För låg tryckökning i behållaren 8 | Skruva fast behållaren för sprutämnet på sprutpistolen på korrekt sätt |
| | Sprutämnet är trögflytande | Späd sprutmaterialet ytterligare 10 % och provspruta |
| | Luftfiltret är mycket förorenat | Byte av luftfilter |
| För tät färgdimma | För mycket sprutämne appliceras | Vrid ställratten 5 i riktning I |
| | Avståndet till ytan är för stort | Minska sprutavståndet |
| | Sprutämnet är för lättflytande | Minska luftmängden, vrid ratten för luftmängd 16 åt vänster |
| Strålen pulserar | För låg sprutämneshöjd i behållaren | Fyll på sprutämne |
| | Avluftningshålet på stigröret 10 tilltäppt | Rengör stigrör och hål |
| | Luftfiltret är mycket förorenat | Byte av luftfilter |
| | Sprutämnet är trögflytande | Späd sprutmaterialet ytterligare 10 % och provspruta |
| Sprutämne efterdroppar ur munstycket | Beläggning av sprutämne på munstycket 11 och luftlocket 2 | Rengör munstycket och luftlocket |
| | Munstycket 11 är utslitet | Byt ut munstycket |
| | Munstycket 11 är löst | Dra åt huvmuttern 3 |
| Inget sprutämne kommer ut ur munstycket | Ratten för luftmängd 16 har vridits för långt åt vänster | Vrid ratten för luftmängd 16 åt höger |
| | Ingen tryckökning i behållaren 8 | Skruva fast behållaren för sprutämnet på sprutpistolen på korrekt sätt |
| | Stigröret 10 är löst | Fäst stigröret |
| | Munstycket 11 är tilltäppt | Rengör munstycket |
| | Stigröret 10 är tilltäppt | Rengör stigröret |
| | Avluftningshålet på stigröret 10 tilltäppt | Rengör stigrör och hål |
| | Sprutämnet är trögflytande | Späd sprutmaterialet ytterligare 10 % och provspruta |

Underhåll

Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt.

Kundservice och kundkonsulter

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och informationer om reservdelar lämnas även på adressen:

www.bosch-pt.com

Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor beträffande köp, användning och inställning av produkter och tillbehör.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark

Tel.: +46 (020) 41 44 55

Fax: +46 (011) 18 76 91

Avfallshantering

Sprutpistol, elenhet, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Släng inte elverktyg i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:



Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG för kasserade elektriska och elektroniska apparater och dess modifiering till nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Ändringar förbehålles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktøy

⚠ ADVARSEL Les gjennom alle sikkerhetsinformasjonene og instruksene, inklusive sikkerhetsdataarkene som leveres med maling og løsemidler og advarselsskiltene på beholderne. Feil ved overholdelsen av sikkerhetsinformasjonene og instruksene kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsinformasjonene og instruksene for fremtidig bruk.

Uttrykket «elektroverktøy» i sikkerhetsinformasjonene gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

Sikkerhet på arbeidsplassen

► **Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhet

- **Støpselet til el-verktøyet må passe inn i stikkkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede el-verktøy.** Bruk av støpsler som ikke er forandret på og påsende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
- **Hold maskinen unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- **Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av stikkkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg.** Med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- **Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk.** Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
- **Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

Personsikkerhet

► **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.

Bruk og behandling av elektroverktøyet

► **Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.

► **Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.

► **Bruk el-verktøy, tilbehør, innsatsverktøy osv. i samsvar med disse instruksene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

Service

► **Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes maskinens sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for finsprøytesystemer

- **Hold arbeidsområdet rent, godt belyst og fri for maling- eller løsemiddelbeholdere, kluter og andre brennbare materialer.** Mulig fare for selvantennelse. Hold funksjonsdyktige brannslukningsapparater alltid klare.
- **Sørg for god ventilasjon i sprøyteområdet og for tilstrekkelig frisk luft i rommet.** Fordunstende brennbare løsemidler skaffer eksplosive omgivelser.
- **Sprøyt eller rengjør ikke med materialer med et flammepunkt under 21 °C. Bruk materialer på basis av vann, tungt fordampelige hydrokarboner eller lignende materialer.** Lett fordampelige fordunstende løsemidler skaffer eksplosive omgivelser.
- **Ikke sprøyt i nærheten av antennelige kilder som statiske elektriske gnister, åpen ild, tennflammer, varme gjenstander, motorer, sigaretter og gnister fra inn- og utplugging av strømledninger eller betjening av brytere.** Slike gnistkilder kan føre til en antenning av omgivelse.
- **Sprøyt ikke materialer hvis du ikke vet om de medfører fare.** Ukjente materialer kan skape farlige vilkår.
- **Bruk i tillegg personlig verneutstyr slik som vernehansker eller åndedrettsvern ved sprøyting eller håndtering av kjemikalier.** Bruk av verneutstyr for tilsvarende vilkår reduserer belastning fra farlige substanser.



► **Sprøyt ikke på deg selv, andre personer eller dyr. Hold hendene og andre kroppsdeler unna sprøytestrålen. Hvis sprøytestrålen trenger inn i huden må du straks oppsøke lege.** Sprøytematerialet kan også trenge inn i huden gjennom en hanske og slik sprøytes inn i kroppen din.

► **Innsprøytingen må ikke behandles som et vanlig kutt.** En høytrykkstråle kan sprøyte giftstoffer inn i kroppen og medføre alvorlige skader. Skulle en slik hudinnsprøyting skje, må du straks oppsøke en lege.

► **Ta hensyn til eventuelle farer fra sprøytematerialet. Ta hensyn til markeringene på beholderen eller produsentens informasjon om sprøytematerialet, inklusive**

kravene om bruk av personlig verneutstyr. Følg produsentens anvisninger for å redusere faren for ild og skader som oppstår på grunn av gift, karcinogen etc..

- ▶ **Bruk kun dyseinnsatser som er spesifisert av produsenten. Sprøyt aldri uten monteret dysebeskyttelse.** Bruk av spesielle dyseinnsatser med passende dysebeskyttelse reduserer faren for at en høytrykkstråle trenger inn i huden og sprøyter gift inn i kroppen.
- ▶ **Vær forsiktig ved rengjøring og utskifting av dyseinnsatser. Hvis dyseinnsettsen tettes i løpet av sprøytingen, må du følge produsentens informasjon om utkopping av apparatet og avlastning av trykket før du fjerner dysen til rengjøring.** Væske under høytrykk kan trenge inn i huden, sprøyte gift inn i kroppen og slik medføre alvorlige skader.
- ▶ **Hold støpselet til strømledningen og trykkbryteren på sprøytepipstolen fri for maling og andre væsker. Hold aldri i ledningen for å støtte stikkforbindelsene.** Hvis dette ikke overholdes kan det medføre elektriske støt.
- ▶ **Barn må være under oppsyn.** Slik kan du sørge for at barn ikke leker med finsprøytesystemet.
- ▶ **Barn og personer, som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller sin uerfarenhet eller manglende kunnskaper ikke er i stand til å betjene finsprøytesystemet sikkert, må ikke bruke dette finsprøytesystemet uten oppsyn eller anvisning av en ansvarlig person.** Ellers er det fare for feil betjening og skader.

Produkt- og ytelsesbeskrivelse



Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Formålmessig bruk

Elektroverktøyet er kun beregnet til spraying av løsemiddelholdig og vannfortynnet lakk/maling, lasurer, grunninger, klarlakk, bil-dekkklakk, beis, trebeskyttelsesmidler, plantevernmidler, olje og desinfeksjonsmidler. Elektroverktøy er ikke egnet til bearbeidelse av dispersjons- og lateksmaling, lut, syreholdig belegg, kornet og partikkelholdig sprøytemateriale og sprøyte- og dråpehemmede materialer.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssidene.

- 1 Sprøytepipstol
- 2 Luftkappe
- 3 Overfalsmutter
- 4 Markering for SDS-lås
- 5 Stillhjul for sprøytemateriale mengde
- 6 Slangekopling (sprøytepipstol)
- 7 Fotforlengelse (kun for 800-ml-beholder)

- 8 Beholder for sprøytemateriale, 800 ml
- Beholder for sprøytemateriale, 600 ml*
- 9 Betjeningsbryter
- 10 Stigerør med beholdertetning
grønn: for 800-ml-beholder
hvit: for 600-ml-beholder*
- 11 Dyse
- 12 Dysetetning
- 13 Luftslange
- 14 SDS-lås
- 15 Basisenhet
- 16 Dreieknapp til inn-/utkopping og luftmengderegulering
- 17 Feste for sprøytepipstol
- 18 Slangekopling (basisenhet)
- 19 Håndtak
- 20 Tilbehørsrom
- 21 Luftfilterdeksel
- 22 Målebeleg

*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

Tekniske data

| Finsprøytesystem | PFS 105 E | |
|--|---------------|---------|
| Produktnummer | 3 603 B06 2.. | |
| Opptatt effekt | W | 350 |
| Transportytelse | g/min | 150 |
| Forstøvningseffekt | W | 0 – 105 |
| Beregnet tid for 5 m ² malingspåføring | min | 6 |
| Volum til sprøytemateriale-beholderen | ml | 800 |
| Luftslangelengde | m | 3,4 |
| Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Beskyttelsesklasse | □/II | |
| Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe. | | |
| Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elektroverktøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte elektroverktøyene kan variere. | | |

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.

Det typiske A-bedømte lydtryknivået for maskinen er 74 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.

Støynivået ved arbeid kan overskride 80 dB(A).

Bruk hørselvern!

Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene er målt iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre. Den egner seg til en foreløbig vurdering av svingningsbelastningen.

72 | Norsk

Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av svingningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere svingningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet. Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisere arbeidsforløpene.


Samsvarserklæring

Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives under «Tekniske data» stemmer overens med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN 60 335 og direktivene 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2004/108/EF inklusive deres endringer.

Tekniske data (2006/42/EF) hos:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

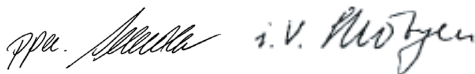

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montering

► **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.**

Tilkopling av luftslangen (se bildene A1 – A2)

- Ta luftslangen **13** ut av tilbehørsrommet **20**.
- Fjern beskyttelseskappene fra begge ender på luftslangen.

Tilkopling til sprøytepipistolen:

- Sett en SDS-lås **14** til luftslangen godt inn i koplingen på sprøytepipistolen **6** i samsvar med pilretningen.
- Drei SDS-låsen til arreteringen smekker hørbart i lås.

Tilkopling av basisenheten:

- Sett den andre SDS-låsen til luftslangen godt inn i koplingen på basisenheten **18** i samsvar med pilretningen.
- Drei SDS-låsen til arreteringen smekker hørbart i lås.

Merk: Beskytt slangeenden igjen med beskyttelseskappene etter bruk.

Drift

Arbeidsforberedelse

► **Sprøyting er ikke tillatt ved vann og vassdrag eller i områder i nærheten av vann.**

Pass på å kjøpe miljøvennlig maling, lakk og sprøytemidler.

Forberedelse av sprøyteflaten

Merk: Dekk godt til omgivelsene rundt sprøyteflaten. Sprøytetåken forurenser omgivelsene. Ved innendørs bruk kan alle overflater som ikke dekkes til tilsmusses.

Sprøyteflaten må være ren, tørr og fettfri.

- Ru opp glatte flater og fjern slipestøvet deretter.

Egnede sprøytematerialer og anbefalte fortyninger

► **Pass ved fortyning på at sprøytematerialet og fortyneren passer sammen.** Ved bruk av en gal fortyner kan det oppstå klumper som tetter sprøytepipistolen.

| Sprøytemateriale | Anbefalt fortyning |
|---|-------------------------|
| Trebeskyttelsesmiddel, beis, olje, lasur, Ufortynnet impregneringer, rustbeskyttelsesgrunninger | |
| Desinfeksjonsmidler, plantevernmidler, Ufortynnet vann, tapetfjerner | |
| Løsemiddel- eller vannfortynnbar lakk, grunning, radiatorlakk, bil-dekkklakk, tykksjiktlassur | minst 10 % fortynnet |

Produktet er ikke egnet til bearbeidelse av dispersjonsmaling (veggmaling).

Følg bruksinformasjonene til sprøytemiddelproduzentene.

Fortyning av sprøytemateriale

Med sprøytemateriell som må fortynnes gjør du følgende:

- Ta målebegeret **22**.
- Rør godt gjennom sprøytematerialet.
- Fyll tilstrekkelig sprøytemateriell i beholderen for sprøytemateriell **8**. (Se «Påfylling av sprøytematerialet», side 72)
- Fortynn sprøytematerialet 10 % med fortyningsmiddel. For eksempel:

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Sprøytemateriell utgangsmengde [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Fortynningsmiddel [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Rør godt gjennom sprøytematerialet.
- Utfør en prøvesprøyting på en testflate. (Se «Sprøyting», side 73)

Når du får et optimalt sprøytebilde kan sprøytingen begynne. **eller**

Hvis sprøyteresultatet ikke er tilfredsstillende eller det ikke kommer ut maling, gjør du som beskrevet under «Utbedring av feil» på side 74.

Påfylling av sprøytematerialet (se bildene C1 – C2)

► **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.**

- Skru beholderen **8** av fra sprøytepipistolen.
- Drei stigerøret **10** slik at sprøytematerialet kan sprøytes nesten helt tomt:

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Til sprøyting på liggende objekter | fremover i retning dysse |
| Til sprøyting over hodet | bakover i retning håndtak |

- Fyll sprøytematerialet i beholderen og skru denne fast på sprøytepipistolen.

Igangsetting

- ▶ **Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøys typeskilt. Elektroverktøy som er merket med 230 V kan også brukes med 220 V.**
- ▶ **Basisenheten må alltid stå vannrett på en plan flate under drift. Vipp eller plasser aldri basisenheten loddrett opp, når den er innkoplet.**
- ▶ **Pass på at basisenheten ikke kan suge opp støv eller annen smuss under drift.**
- ▶ **Pass på at du aldri sprøyter på basisenheten.**

Innkobling

- Sett basisenheten alltid kun vannrett på en plan og ren flate.
- Sett strømstøpelet inn i stikkkontakten.
- Ta sprøytepipistolen i hånden og rett den mot sprøyteflaten.
- Til innkopling må du skru dreieknappen **16** på basisenheten til høyre frem til anslaget.
Det anbefales å begynne med maksimal luftmengde. («Innstilling av luftmengden», se side 73)
- Trykk betjeningsbryteren **9** på sprøytepipistolen.

Merk: Når basisenheten er innkoplet, strømmer det alltid luft ut på dysen **11**.

Utkobling

- Slipp betjeningsbryteren **9** og skru dreieknappen **16** helt mot venstre.
- Sett sprøytepipistolen i festet **17**.
- Trekk støpelet ut av stikkkontakten.

Arbeidshenvisninger

Sprøyting (se bildene D – E)

Merk: Ta hensyn til vindretningen når du bruker elektroverktøyet utendørs.

- Utfør først en prøvesprøyting og innstill sprøytebildet og sprøytematerialmengden i henhold til sprøytematerialet. (Innstillinger se nedenstående avsnitt)
- Hold sprøytepipistolen absolutt i en jevn avstand på 5 – 15 cm loddrett mot sprøyteobjektet.
- Begynn sprøytingen utenfor sprøyteflaten.
- Beveg sprøytepipistolen avhengig av sprøytebilde-innstillingen jevnt på tvers eller opp og ned.
En jevn overflatekvalitet oppstår når banene overlapper hverandre 4 – 5 cm.
- Unngå avbrudd innenfor sprøyteflaten.

En jevn føring av sprøytepipistolen gir en enhetlig overflatekvalitet.

En ujevn avstand og sprøytevinkel fører til en sterk fargetåke-dannelse og dermed til en ujevn overflate.

- Avslutt sprøytingen utenfor sprøyteflaten.







Sprøyt aldri beholderen for sprøytematerialet helt tom. Når stigerøret ikke lenger dyppes ned i sprøytematerialet, avbrytes sprøyteåken og det oppstår en uenhetlig overflate.

Når sprøytematerialet setter seg på dysen og luftkappen, rengjør du begge deler med den anvendte tynneren.

Innstilling av sprøytebildet (se bilde F)

▶ Trykk aldri på betjeningsbryteren **9** mens du justerer luftkappen **2**.

- Løse mutteren **3**.
- Drei luftkappen **2** til ønsket posisjon.
- Trekk mutteren fast igjen.



| Luftkappe | Stråle | Anvendelse |
|---|---|---|
|  |  | A Loddrett flat stråle til horisontal arbeidsretning |
|  |  | B Vannrett flat stråle til vertikal arbeidsretning |
|  |  | C Rund stråle for hjørner, kanter og vanskelig tilgjengelige steder |

Innstilling av sprøytematerialmengden (se bilde G)

- Drei stillhjulet **5** til innstilling av ønsket sprøytematerialmengde:


I: minimal sprøytematerialmengde,

III: maksimal sprøytematerialmengde.

| Sprøytematerialmengde | Innstilling |
|---|--|
| For mye sprøytematerial på sprøyteflaten:  | Sprøytematerialmengden må reduseres. - Drei stillhjulet 5 i retning I . |
| For lite sprøytematerial på sprøyteflaten:  | Sprøytematerialmengden må økes. - Drei stillhjulet 5 i retning III . |

Innstilling av luftmengden (se bilde H)

- Skru på dreieknappen **16**, for å innstille luftmengden og trykket for sprøytematerialet som brukes.

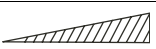
| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| minimal luftmengde |  | maksimal luftmengde |
|--------------------|--|---------------------|

Det anbefales å begynne med maksimal luftmengde.


74 | Norsk

Luftmengde

For sterk sprøytetåke:



For grov forstøvning:

**Innstilling**

Luftmengden må reduseres.

- Skru dreieknappen **16** mot venstre.

Luftmengden må økes.

- Skru dreieknappen **16** mot høyre.

Transport

Til transport kan sprøytepipstolen eller en lukket beholder for sprøytematerialet plasseres i festet **17**. Holdeinnretningen sørger for at sprøytepipstolen sitter godt fast i festet. Det kan ikke renne ut sprøytematerial.

- Sett sprøytepipstolen på festet og trykk den mot motstanden til den sitter godt fast.

Service og vedlikehold**Vedlikehold og rengjøring**

► **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.**

Rengjøring (se bildene I – K)

En sakkyndig rengjøring er forutsetningen for en feilfri drift av sprøytepipstolen. Ved manglende eller usakkyndig rengjøring overtas ingen garanti.

Rengjør sprøytepipstolen og beholderen for sprøytematerial alltid med tilsvarende tynner (løsemiddel eller vann) for anvendt sprøytematerial.

Dypp aldri hele sprøytepipstolen i rengjøringsmiddelet.

Rengjør aldri dyse- og luftboringene til sprøytepipstolen med spisse metalliske gjenstander.

Fyll aldri fortynnet sprøytematerial tilbake til original sprøytematerial.

Rengjør sprøytepipstolen svært grundig hvis du har brukt helsesfarlig sprøytemiddel.

- Slå av basisenheten og trykk på betjeningsbryteren **9** til sprøytepipstolen, slik at sprøytematerialet kan renne tilbake til beholderen.
- Skru av beholderen **8** og tøm ut resten av sprøytematerialet.
- Fyll fortynningsmiddelet (løsemiddel eller vann) i beholderen og skru den fast på sprøytepipstolen.
- Rist sprøytepipstolen flere ganger.
- Slå på basisenheten og sprøyt fortynningsmiddelet i en tom materialboks.
- Gjenta de siste tre skrittene helt til det kommer rent fortynningsmiddel ut av sprøytepipstolen.
- Slå basisenheten av igjen.
- Tøm beholderen **8** helt.
- Kontroller om stigerøret med beholdertetningen **10** er fri for sprøytematerial og ikke er skadet.
- Rengjør beholderen og sprøytepipstolen utvendig med en klut som er fuktet med et fortynningsmiddel.
- Skru av overfalsmutteren **3** og luftkappen **2**.
- Rengjør dysen **11** og dysenålene med fortynningsmiddel.

Av og til må i tillegg også dysetetningen **12** rengjøres.

- Ta av dysen **11** og dysetetningen **12**.
Bruk eventuelt en spiss gjenstand, for dysetetningen sitter godt fast på sprøytepipstolen.
- Rengjør dysetetningen med fortynningsmiddel.
- Sett dysetetningen inn i sprøytepipstolen igjen. Pass på at noten peker bort fra sprøytepipstolen.
- Sett dysen på selve sprøytepipstolen og drei den i riktig posisjon.
- Sett luftkappen **2** på dysen og trekk den fast med overfalsmutteren **3**.

Utskifting av luftfilteret (se bilde L)

Hvis luftfilteret er tilsmusset, må det skiftes ut.

- Ta av luftfilterdekselet **21**.
- Skift ut luftfilteret.
- Sett luftfilterdekselet inn igjen.

Materialdeponering

Fortynningsmiddel og sprøytematerialrester må deponeres miljøvennlig. Ta hensyn til produsentens informasjon om deponering og de lokale forskriftene om deponering av spesiellavfall.

Miljøfarlige kjemikalier må ikke komme inn i jord, grunnvann eller vassdrag. Du må aldri kaste miljøfarlige kjemikalier i avløp!

Utbedring av feil

| Problem | Årsak | Utbedring |
|--------------------------------------|--|---|
| Sprøytematerialet dekker ikke riktig | For lite sprøytematerial | Drei stillhjulet 5 i retning III |
| | For stor avstand til sprøyteflaten | Reduser sprøyteavstanden |
| | For lite sprøytematerial på sprøyteflaten, det er sprøytet for sjeldent over sprøyteflaten | Sprøyt oftere over sprøyteflaten |
| | For tykt sprøytematerial | Fortynn sprøytematerialet igjen 10 % og utfør en prøvesprøyting |

| Problem | Årsak | Utbedring |
|---|---|--|
| Sprøytematerialet renner etter påføring | For mye sprøytematerial påført | Drei stillhjulet 5 i retning I |
| | For liten avstand til sprøyteflaten | Øk sprøyteavstanden |
| | For tynt sprøytematerial | Tilfør original sprøytematerial |
| | Det er sprøytet for ofte over samme sted | Fjern malingen og sprøyt ikke så ofte over ett sted |
| For grov forstøvning | For mye sprøytematerial | Drei stillhjulet 5 i retning I |
| | For liten luftmengde | Dreieknappen for luftmengden 16 skrues mot høyre |
| | Dysen 11 er tilsmusset | Rengjør dysen |
| | For lite trykk i beholderen 8 | Skrus beholderen for sprøytematerial riktig på sprøytepipstolen |
| | For tykt sprøytematerial | Fortynn sprøytemateriellet igjen 10 % og utfør en prøvesprøyting |
| | Luftfilteret er sterkt tilsmusset | Utskifting av luftfilteret |
| For sterk sprøytetåke | For mye sprøytematerial påført | Drei stillhjulet 5 i retning I |
| | For stor avstand til sprøyteflaten | Reduser sprøyteavstanden |
| | For tynt sprøytematerial | Redusering av luftmengden, skru dreieknappen for luftmengden 16 mot venstre |
| Sprøytestrålen pulserer | For lite sprøytematerial i beholderen | Fyll på sprøytematerial |
| | Utluftingsåpningene på stigerøret 10 er tettet | Rengjør stigerør og boring |
| | Luftfilteret er sterkt tilsmusset | Utskifting av luftfilteret |
| | For tykt sprøytematerial | Fortynn sprøytemateriellet igjen 10 % og utfør en prøvesprøyting |
| Sprøytematerialet drypper på dysen | Avleiringer av sprøytematerialet på dysen 11 og luftkappe 2 | Rengjør dysen og luftkappe |
| | Dysen 11 er slitt | Skift dysen |
| | Løse dysen 11 | Trekk fast overfalsmutteren 3 |
| På dysen kommer det ikke ut sprøytematerial | Dreieknappen for luftmengden 16 er skrudd for langt mot venstre | Dreieknappen for luftmengden 16 skrues mot høyre |
| | Ingen trykkoppbygning i beholderen 8 | Skrus beholderen for sprøytematerial riktig på sprøytepipstolen |
| | Løst stigerør 10 | Fest stigerøret |
| | Tettet dysen 11 | Rengjør dysen |
| | Tettet stigerør 10 | Rengjør stigerøret |
| | Utluftingsåpningene på stigerøret 10 er tettet | Rengjør stigerør og boring |
| | For tykt sprøytematerial | Fortynn sprøytemateriellet igjen 10 % og utfør en prøvesprøyting |

Vedlikehold

Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektroverktøyetstypeskilt.

Kundeservice og kundeservice

Kundeservice hjelper deg med spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegnninger og informasjon om reservedeler finner du også under:

www.bosch-pt.com

Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp med spørsmål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og tilbehør.

76 | Suomi

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55

Deponering

Sprøytepestol, elektroenhet, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:

Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Reett til endringer forbeholdes.

Suomi**Turvallisuusohjeita****Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet**

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, myös maalien ja liuottimien mukana tulleet käyttöturvallisuustiedotteet sekä säiliöissä olevet varoituskilvet. Turvallisuusohjeiden tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.

Varo-ohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää verkko-käyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohtolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

Työpaikan turvallisuus

► **Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käytettäessä.** Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suuntautessa muualle.

Sähtöturvallisuus

- **Sähkölaitteen pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adaptoreita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.** Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.** Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- **Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista.** Vahin-

goittuneet tai sokeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.

- **Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytintä.** Vikavirtasuojakytimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

Henkilöturvallisuus

- **Käytä henkilökohtaisia suojarusteita ja aina suoja-laseja.** Henkilökohtaisen suojarusteen, kuten poly-naamarin, luisumattomien turvakengien käyttö. kypärä tai kuulo-suojaimet pienentävät, tilanteen mukaan, riippuen sähkötyökalun lajista ja käytöstä, loukkaantumiskir-kiä.

Sähkötyökalun käyttö ja käsittely

- **Älä käytä sähkötyökalua, jonka käynnistyskytkin on vi-allinen.** Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja py-säyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niit-ä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.** Sähkötyökalut ovat vaaralli-sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-olosuhteet ja suoritettava toimenpide.** Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

- **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja salli korjauksiin käytettävän vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että laite säi-lyy turvallisena.

Hienoruisutusjärjestelmän turvallisuusohjeet

- **Pidä työskentelyalueesi puhtaana, hyvin valaistuna äläkä pidä siinä maali- tai liuotinsäiliöitä, riepua tai muita palavia aineita.** On olemassa mahdollisen itesey-tyksen vaara. Pidä koko ajan toimintakykyinen sammut-tin/sammutuskalusto saatavilla.
- **Huolehdi ruiskutusalueen hyvästä tuuletuksesta ja ko-ko tilan riittävästä raitisilmasta.** Haihtuvat palavat liuot-timet muodostavat räjähdyksalttiin ympäristön.
- **Älä käytä ruiskutukseen tai puhdistukseen aineita, joi-den leimahduspiste on alle 21 °C.** Käytä vesi-, tai huo-nosti haihtuvia hiilivetyperustaisia aineita tai muita vastaavia aineita. Helposti haihtuvia liuottimet muodos-tavat räjähdyksalttiin ympäristön.
- **Älä ruiskuta lähellä syttymislähteitä, kuten staattiset sähkökipinät, avotuli, kuumat esineet, moottorit, sa-vukkeet tai kipinät, jotka syntyvät sähköjohtojen liittä-misestä tai irrottamisesta tai katkaisijoiden käytöstä.** Tällaiset kipinälähteet voivat sytyttää ympäröivän ilman.

- ▶ **Älä ruiskuta mitään aineita, joista et tiedä, voivatko ne muodostaa vaaratilanteita.** Tuntemattomat aineet voivat johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- ▶ **Käytä lisäksi henkilökohtaisia suojavarustuksia, kuten asianmukaisia suojakäsineitä ja suoja- tai hengityssuojanaamaria, kun ruiskutat tai käsittelet kemikaaleja.** Kyseisiin olosuhteisiin soveltuvan suojavarustuksen käyttö vähentää altistumisen vaarallisille aineille.



- ▶ **Älä ruiskuta itseäsi, muita henkilöitä tai eläimiä kohti. Pidä kädet ja muut kehonosat loitolla suihkusta. Jos suihku tunkeutuu ihon läpi, tulee välittömästi turvautua lääkärin apuun.** Ruiskutettava aine voi jopa käsinne läpi tunkeutua ihon läpi ja joutua kehoosi.
- ▶ **Älä käsittele ruiskutusvammaa tavallisen viillon tavoin.** Korkeapainesuihku voi ruiskuttaa myrkyaineita kehoon ja johtaa vakaviin vammoihin. Jos suihku tunkeutuu ihon läpi, tulee välittömästi turvautua lääkärin apuun.
- ▶ **Ota huomioon ruiskutettavan aineen mahdolliset vaarat. Ota huomioon säiliössä olevat merkinnät tai ruiskutettavan aineen valmistajan tiedot, mukaanlukien kehoitus käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita.** Valmistajan ohjeita on noudatettava tarkasti, tulipalon, myrkyjen, karsinogeenien jne. aiheuttamien vammojen vähentämiseksi.
- ▶ **Käytä vain valmistajan määräämiä suuttimia. Älä koskaan ruiskuta ilman asennettua suutinsuojaa.** Kun käytät erityistä suutinta ja siihen sopivaa suutinsuojaa pienee todennäköisyys, että korkeapainesuihku tunkeutuu ihon läpi ja ruiskuttaa myrkyä kehoon.
- ▶ **Ole varovainen puhdistaussasi ja vaihtaessasi suuttimia Jos suutin tukkeutuu ruiskutuksen aikana, tulee sinun noudattaa valmistajan ohjeita laitteen sammuttamiseksi ja paineine purkaukseksi ennen suuttimen irrotusta puhdistusta varten.** Korkeapaineiset nesteet voivat tunkeutua ihon läpi, ruiskuttaa myrkyaineita kehoon ja johtaa vakaviin vammoihin.
- ▶ **Pidä verkkojohdon pistotulppa ja suihkupistoolin käynnistyskytkin puhtaana maalista ja muista nesteistä. Älä koskaan tue verkkojohtoa pitämällä kiinni liitoksista.** Noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun.
- ▶ **Pidä lapsia silmällä.** Täten varmistat, että lapset eivät leiki hienoruiskutusjärjestelmän kanssa.
- ▶ **Lapset ja henkilöt, jotka fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai puuttuvan tietonsa takia eivät turvallisesti voi käyttää hienoruiskutusjärjestelmää eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai neuvontaa.** Muussa tapauksessa on olemassa väärinkäytön ja loukkaantumisen vaara.

Tuotekuvaus



Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Määräyksenmukainen käyttö

Sähkötyökalu on tarkoitettu vain ruiskuttamaan liuotinpitoisia ja vesiohenteisia maaleja, kuultovärejä, pohjavärejä, kirkaslakkaa, moottoriajoneuvojen peitemaaleja, petsivärejä, puunsuoja-aineita, kasvisuoja-aineita, öljyä ja desinfiointiainetta. Sähkötyökalu ei sovellu dispersio- ja lateksimaalien, lipeän, happopitoisten pinnoitusaineiden, rakeisten ja kiinteää ainetta sisältävien aineiden tai ruiskutusestoisten ja tikstrooppisten aineiden ruiskutukseen.

Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa olevaan sähkötyökalun kuvaan.

- 1 Suihkupistooli
- 2 Ilmakupu
- 3 Kytinmutteri
- 4 Merkki SDS-liitosta varten
- 5 Ruiskutettavan aineen määrän säätöpyörä
- 6 Letkuliitin (suihkupistooli)
- 7 Jalan jatke (vain 800 ml säiliötä varten)
- 8 Ruiskutettavan aineen säiliö, 800 ml
Ruiskutettavan aineen säiliö, 600 ml*
- 9 Käyttökytkin
- 10 Säiliötiivisteellä varustettu nousuputki vihreä: 800 ml säiliötä varten
valkoinen: 600 ml säiliötä varten*
- 11 Suutin
- 12 Suuttimen tiiviste
- 13 Ilmaletku
- 14 SDS-sulku
- 15 Perusyksikkö
- 16 Kiertonuppi käynnistykseen ja pysäytykseen sekä ilmamäärän säätöön
- 17 Suihkupistoolin säilytystila
- 18 Letkuliitin (perusyksikkö)
- 19 Kahva
- 20 Tarvikelokero
- 21 Ilmansuodattimen kansi
- 22 Mitta-astia

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotuotteen mukaiseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelma-

78 | Suomi

Tekniset tiedot

| Hienoruisutusjärjestelmä | | PFS 105 E |
|--|-------|---------------|
| Tuotenumero | | 3 603 B06 2.. |
| Ottoteho | W | 350 |
| Tuottoteho | g/min | 150 |
| Sumutusteho | W | 0 – 105 |
| Ajan kulutus 5 m ² :n maalaukseen | min | 6 |
| Ruiskutettavan aineen säiliön tilavuus | ml | 800 |
| Ilmaletkun pituus | m | 3,4 |
| Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Suojausluokka | | □/II |

Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella. Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten koneiden kaupanimitys saattaa vaihdella.

Melu-/värinäätiedot

Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.

Sähkötyökalun tyyppilinen A-painotettu äänenpainetaso on 74 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB.

Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).

Käytä kuulonsuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.

Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.

Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiaa käytetä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasitusta.

Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus 

Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335 ja direktiivien 2011/65/EU, 2006/42/EY, 2004/108/EY sekä niiden muutoksien määräysten mukaan.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Asennus

► **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.**

Ilmaletkun liitäntä (katso kuvat A1 – A2)

- Ota ilmaletku **13** tarvikelokerosta **20**.
- Poista suojakannet ilmaletkun kummastakin päästä.

Suihkupistoolin liitäntä:

- Työnnä ilmaletkun SDS-liitin **14** nuolimerkin mukaisesti tiukasti suihkupistoolin liittimeen **6**.
- Kierrä SDS-liitäntä, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti.

Perusyksikön liitäntä:

- Työnnä ilmaletkun toinen SDS-liitin nuolimerkin mukaisesti tiukasti perusyksikön liittimeen **18**.
- Kierrä SDS-liitäntä, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti.

Huomio: Suojaa letkun päät suojakansilla käytön jälkeen.

Käyttöohjeet**Työn valmistelu**

► **Ruiskutustyöt ovat kiellettyjä vesistöjen rannoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä olevilla pinnoilla.**

Kiinnitä maaleja, lakkaa ja ruiskutettavia aineita käytettäessä huomiota niiden ekologiseen kestävytyteen.

Ruiskutettavan pinnan esikäsitely

Huomio: Peitä ruiskutuspinnan ympäristö laajalti ja perusteellisesti.

Ruiskutussumu liikaa ympäristöä. Käytettäessä sisätilassa saattavat kaikki peittämättömät pinnat likaantua.

Ruiskutettavien pintojen tulee olla puhtaita, kuivia ja rasvattomia.

- Karhenna sileitä pintoja ja poista tämän jälkeen hiomapöly.

Soveltuvat ruiskutettavat aineet ja suositeltavat ohennukset

► **Tarkista ohennettaessa, että ruiskutettava aine ja ohenne sopivat yhteen.** Jos käytät väärää ohennetta syntyy paakkuja, jotka tukkivat suihkupistoolin.

| Ruiskutettava aine | suositeltava ohennus |
|--|----------------------|
| puunsuoja-aineet, petsit, öljyt, kuultolakat, kyllästysaineet, ruosteensuojapohjusteet | ohentamaton |
| desinfointiaineet, kasvinsuoja-aineet, vesi, tapetin irrotusaineet | ohentamaton |

Ruiskutettava aine**suositeltava ohennus**

liuotin- tai vesiohenteiset lakkavärit, pohja- vähintään 10 %
värit, lämpöpatterimaalit, ajoneuvon peite- ohennettuna
lakat, paksukalvokultovärit

Laite ei sovellu dispersiovärien (seinämaalien) käsittelyyn.
Ota myös huomioon ruiskutettavan aineen valmistajan käyttö-
ohjeet.

Ruiskutettavan aineen ohennus

Menettele seuraavasti ruiskutettavan aineen kanssa, jota tulee ohentaa:

- Ota mitta-astia **22**.
- Sekoita ruiskutettava aine hyvin.
- Täytä riittävästi ruiskutettavaa ainetta ruiskutettavan aineen säiliöön **8**. (katso "Ruiskutettavan aineen täyttö", sivu 79)
- Ohenna ruiskutettavaa ainetta 10 % ohenteen avulla. Esi-merkiksi:

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ruiskutettavan aineen lähtömäärä [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Ohennusaine [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Sekoita ruiskutettava aine hyvin.
- Suorita koeruiskutus koepinnalle. (katso "Ruiskutus", sivu 79)

Kun saat optimaalisen ruiskutusjäljen voit aloittaa ruiskutuksen.

tai

Jos ruiskutustulos ei ole tyydyttävä tai jos suihkupistoolista ei tule väriä, tulee menetellä kohdan "Häiriöiden korjaus" sivulla 81 mukaan.

Ruiskutettavan aineen täyttö (katso kuvat C1 – C2)

- ▶ **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.**
- Kierrä irti säiliö **8** suihkupistoolista.
- Käännä nousuputki **10** niin, että ruiskutettava aine voidaan käyttää lähes loppuun asti:

| | |
|--|-------------------------------------|
| makaavien kohteiden ruiskutusta varten | eteenpäin suuttimen suuntaan |
| yli pään ruiskutusta varten | taaksepäin kahvan suuntaan |

- Täytä ruiskutettavaa ainetta säiliöön ja kierrä se kiinni suihkupistooliin.

Käyttöönotto

- ▶ **Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.**
- ▶ **Perusyksikön tulee aina käytön aikana seistä vaakasuorassa tasaisella pinnalla. Älä koskaan kallista tai aseta perusyksikköä pystysuoraan asentoon, sen ollessa käynnissä.**

- ▶ **Varmista, että perusyksikkö ei käytön aikana voi imeä pölyä tai muuta likaa.**

- ▶ **Älä koskaa ruiskuta perusyksikköä.**

Käynnistys

- Aseta aina perusyksikkö vaakasuoraan tasaiselle ja puhtaalle pinnalle.
- Liitä nyt pistotulppa pistorasiaan.
- Ota suihkupistooli käteen ja suuntaa se ruiskutettavaa pintaa kohti.
- Käynnistä kiertämällä perusyksikön kiertonuppia **16** oikealle vasteeseen asti.
On suositeltavaa aloittaa suurimmalla ilmamäärällä. ("Ilmamäärän asetus", katso sivu 80)
- Paina suihkupistoolin käyttökytkintä **9**.

Huomio: Perusyksikön ollessa käynnissä, suuttimesta **11** virtaa aina ilmaa.

Poiskytkentä

- Päästä käyttökytkin **9** vapaaksi ja kierrä kiertonuppia **16** vasemmalle vasteeseen asti.
- Aseta suihkupistooli säilytyspaikkaan **17**.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Työskentelyohjeita**Ruiskutus (katso kuvat D – E)**

Huomio: Ota tuulensuunta huomioon, kun käytät sähkötyökalu ulkona.

- Suorita ensin koeruiskutus ja säädä suihkun muoto ja ruiskutettavan aineen määrä vastaamaan ruiskutettavaa ainetta. (Katso asetukset seuraavat luvut)
- Pidä suihkupistooli ehdottomasti samalla 5 – 15 cm etäisyydellä ja pystysuorassa kohdetta kohden.
- Aloita ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.
- Liikuta suihkupistoolia, suihkumuodon asetukselta riippuen tasaisesti poikittain tai ylös ja alas.
Saat tasaisen pinnan, kun ruiskutusradat limittävät toisiinsa 4 – 5 cm.
- Vältä keskeytyksiä ruiskutettavassa pinnassa.

Suihkipistoolin tasainen liike aikaansaa yhtenäisen pintalaa-

dun. Muuttuva etäisyys ja ruiskutuskulma johtaa värin voimakkaaseen sumunmuodostukseen ja siten epätasalaatuiseen pintaan.

- Lopeta ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.

Älä ruiskuta säiliötä aivan tyhjäksi. Jos nousuputki ei enää ylety ruiskutettavaan aineeseen, suihku katkeaa ja syntyy epäyhtenäinen pinta.







Jos ruiskutettavaa ainetta kerrostuu suuttimeen ja ilmaku-

puun tulee molemmat osat puhdistaa käytetyllä ohenteella.

Suihkun muodon säätö (katso kuva F)

- ▶ **Älä koskaan paina käyttökytkintä **9**, kun säädät ilmakupua **2**.**
- Höllää kytkinmutteria **3**.
- Käännä ilmakupu **2** haluttuun asentoon.
- Kiristä kytkinmutteri uudelleen.

80 | Suomi





| Ilmakupu | Suihku | Käyttö |
|---|---|--|
|  |  | A pystysuora litteä suihku vaakasuoraa työsuuntaa varten |
|  |  | B vaakasuora litteä suihku pystysuoraa työsuuntaa varten |
|  |  | C Pyöreä suihku kulmia, reunoja ja vaikeasti päästäviä kohteita varten |

Ruiskutusainemäärän asetus (katso kuva G)

- Kierrä säätöpyörä **5** halutun ruiskutusainemäärän säätämiseksi:

I: pieni ruiskutusainemäärä,

III: suurin ruiskutusainemäärä.



| Ruiskutettavan aineen määrä | Asetus |
|---|--|
| Liian paljon ruiskutusainetta ruiskutettavaa ainetta pinnalla:  | Ruiskutettavan aineen määrää tulee pienentää. – Kierrä säätöpyörää 5 suuntaan I .  |
| Liian vähän ruiskutusainetta ruiskutettavaa ainetta pinnalla:  | Ruiskutettavan aineen määrää tulee suurentaa. – Kierrä säätöpyörää 5 suuntaan III .  |

Ilmamäärän asetus (katso kuva H)

- Kierrä kiertonuppia **16**, käytettävän ruiskutettavan aineen ilmamäärän ja paineen asettamiseksi.

pienin ilmamäärä  suurin ilmamäärä

On suositeltavaa aloittaa suurimmalla ilmamäärällä.
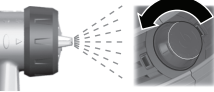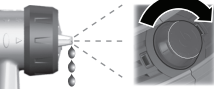
| Ilmamäärä | Asetus |
|--|---|
| Liian voimakas värissumu:  | Ilmamäärää tulee pienentää. – Kierrä säätönuppia 16 vasemmalle. |
| Liian voimakas sumutus:  | Ilmamäärää tulee suurentaa. – Kierrä säätönuppia 16 oikealle. |

Kuljetus

Kuljetusta varten voidaan suihkupistooli tai ruiskutettavan aineen suljettu säiliö sijoittaa säilytystilaan **17**. Pidätinlaitteen ansiosta suihkupistooli pysyy säilytystilassa. Ruiskutettavaa ainetta ei pääse valumaan ulos.

- Aseta suihkupistooli säilytystilaan ja paina vastusta vasten, kunnes se asettuu tilaan tiukasti.

Hoito ja huolto**Huolto ja puhdistus****► Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.****Puhdistus (katso kuvat I – K)**

Asianmukainen puhdistus on suihkupistoolin moitteettoman käytön edellytys. Jos puhdistus puuttuu tai on asiastonta, ei taikuuvaatimuksia voida esittää.

Puhdista aina suihkupistooli ja ruiskutettavan aineen säiliö kyseisellä ohenteella (liuottimella tai vedellä), jota käytetään ruiskutettavaan aineeseen.

Älä koskaan upota suihkupistoolia kokonaan puhdistusaineeseen.

Älä koskaan puhdista suihkupistoolin suutin- tai ilma-aukkoja terävillä metalliesineillä.

Älä kaada ohennettua ruiskutettavaa ainetta takaisin alkupe räisen ruiskutettavan aineen joukkoon.

Puhdista suihkupistoolia hyvin tarkasti, jos olet käyttänyt terveydelle haitallista ruiskutettavaa ainetta.

- Kytke perusyksikkö pois päältä ja paina suihkupistoolin käyttökytkintä **9**, jotta ruiskutettava aine pääsee valumaan takaisin säiliöön.
 - Kierrä säiliö **8** irti ja kaada ulos loput ruiskutettavasta aineesta.
 - Täytä ohennetta (liuotinta tai vettä) säiliöön ja kierrä se kiinni suihkupistooliin.
 - Ravistele suihkupistoolia perusteellisesti.
 - Kytke perusyksikkö päälle ja ruiskuta ohennetta tyhjiin purkkiin.
 - Toista viimeiset kolme vaihetta, kunnes suihkupistoolista tulee puhdasta ohennetta.
 - Kytke taas perusyksikkö pois päältä.
 - Tyhjennä säiliö **8** kokonaan.
 - Tarkista, että nousuputki ja säiliön tiiviste **10** ovat puhtaita ja ehjiä.
 - Puhdista säiliö ja suihkupistooli ulkoa ohenteeseen kostutetulla liinalla.
 - Kierrä irti kytkinmutteri **3** ja ilmakupu **2**.
 - Puhdista suutin **11** ja suutinneula ohenteella.
- Silloin tällöin on lisäksi suuttimen tiiviste **12** puhdistettava.
- Irrota suutin **11** ja suuttimen tiiviste **12**.
 - Ota tarvittaessa terävä esine avuksi, koska suuttimen tiiviste on kiinni suihkupistoolissa.
 - Puhdista suuttimen tiiviste ohenteella.
 - Asenna suuttimen tiiviste takaisin suihkupistooliin. Tarkista, että uurre osoittaa suihkupistoolista pois päin.

- Työnä suutin suihkupistoolin runkoon ja kierrä se oikeaan asentoon.
- Työnä ilmakupu **2** suuttimen päälle ja kiristä se paikoilleen kytkinmutterilla **3**.

Ilmansuodattimen vaihto (katso kuva L)

Ilmansuodattimen ollessa likainen, se on vaihdettava.

- Poista ilmansuodattimen kansi **21**.
- Vaihda ilmansuodatin.
- Asenna ilmansuodattimen kansi takaisin paikoilleen.

Materiaalin hävittäminen

Ohenteesta ja ruiskutettavan aineen jäännöksistä on huolehdittava ympäristöystävällisesti. Ota huomioon valmistajan hävitysohjeet ja paikalliset ongelmajätteen hävitysohjeet.

Ympäristöä saastuttavia kemikaaleja ei saa päästää maahan, pohjaveteen tai vesistöön. Älä koskaan kaada ympäristöä vahingoittavia kemikaaleja viemäriin!

Häiriöiden korjaus

| Ongelma | Syy | Korjaus |
|---|--|--|
| Ruiskutettava aine ei peitä kunnolla | Ruiskutettava ainemäärä on liian pieni | Kierrä säätöpyörää 5 suuntaan III |
| | Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian suuri | Pienennä ruiskutusetäisyyttä |
| | Liian vähän ruiskutettavaa ainetta pinnalla, pintaa ruiskutettu liian vähän | Ruiskuta ruiskutettavaa pintaa enemmän |
| Ruiskutettava aine on liian sakeaa | Ruiskutettava aine on liian sakeaa | Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen 10 % ja suorita koeruiskutus |
| | Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta | Käännä säätöpyörää 5 suuntaan I |
| | Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian pieni | Suurena ruiskutusetäisyyttä |
| Ruiskutettava aine on liian juoksevaa | Ruiskutettava aine on liian juoksevaa | Lisää alkuperäistä ruiskutettavaa ainetta |
| | Ruiskutettu liian monta kertaa samaan kohtaan | Poista maali, äläkä ruiskuta seuraavalla kerralla niin monta kertaa samaan kohtaan |
| | Liian voimakas sumutus | Käännä säätöpyörää 5 suuntaan I |
| Liian pieni ilmamäärä | Liian pieni ilmamäärä | Kierrä ilmamäärän säätönuppia 16 oikealle |
| | suutin 11 on likaantunut | Puhdista suutin |
| | Säiliössä 8 on liian pieni paine | Kiinnitä ruiskutettavan aineen säiliö kunnolla suihkupistooliin |
| Ruiskutettava aine on liian sakeaa | Ruiskutettava aine on liian sakeaa | Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen 10 % ja suorita koeruiskutus |
| | Ilmansuodatin on hyvin likainen | Ilmansuodattimen vaihto |
| | Liian voimakas värисumu | Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta |
| Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian suuri | Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian suuri | Pienennä ruiskutusetäisyyttä |
| | Ruiskutettava aine on liian juoksevaa | Pienennä ilmamäärä, kierrä ilmamäärän säätönuppia 16 vasemmalle |
| | Suihku sykkii | Säiliössä on liian vähän ruiskutettavaa ainetta |
| Nousuputken 10 tuuletusreikä on tukossa | Nousuputken 10 tuuletusreikä on tukossa | Puhdista nousuputki ja reikä |
| | Ilmansuodatin on hyvin likainen | Ilmansuodattimen vaihto |
| | Ruiskutettava aine on liian sakeaa | Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen 10 % ja suorita koeruiskutus |
| Ruiskutettavaa ainetta tippuu suuttimesta jälkeensä | Ruiskutettavan aineen kerrostuma suuttimessa 11 ja ilmavuvussa 2 | Puhdista suutin ja ilmakupu |
| | Suutin 11 on tukkeutunut | Vaihda suutin |
| | Suutin 11 on löysällä | Kiristä kytkinmutteri 3 |

82 | Ελληνικά

| Ongelma | Syy | Korjaus |
|--|--|---|
| Suuttimesta ei tule ruiskutettavaa ainetta | Ilmamäärän säätönuppi 16 on kierretty liian pitkälle vasemmalle | Kierrä ilmamäärän säätönuppia 16 oikealle |
| | Säiliöön 8 ei muodostu painetta | Kiinnitä ruiskutettavan aineen säiliö kunnolla suihkupistooliin |
| | Nousuputki 10 on löysässä | Kiinnitä nousuputki hyvin |
| | Suutin 11 on tukossa | Puhdista suutin |
| | Nousuputki 10 on tukossa | Puhdista nousuputki |
| | Nousuputken 10 tuuletusreikä on tukossa | Puhdista nousuputki ja reikä |
| | Ruiskutettava aine on liian sakeaa | Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen 10 % ja suorita koeruiskutus |

Huolto

Jos sähkötyökaluissa huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch-keskushuollon tehtäväksi.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.

Huolto ja asiakasneuvonta

Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyssiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskeissa kysymyksissä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi

Hävitys

Suihkupistooli, sähköyksikkö, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstävälliseen uusiokäyttöön.

Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalat kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstävälliseen uusiokäyttöön.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Ελληνικά**Υποδειξεις ασφαλειας****Γενικές υποδειξεις ασφαλειας για ηλεκτρικά εργαλεία**

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις υποδειξεις ασφαλειας και τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με τα χρώματα και τους διαλύτες φύλλων δεδομένων ασφαλειας που συνοδεύουν το μηχάνημα, καθώς τις προειδοποιητικές πινακίδες επάνω στα δοχεία. Αμέλειες στην τήρηση των υποδειξεων ασφαλειας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξια, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις υποδειξεις ασφαλειας και τις οδηγίες για να μπορέστε να τις χρησιμοποιήσετε και στο μέλλον.

Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» αναφέρετε σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

► **Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο να κρατάτε μακριά απ' αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.** Σε περίπτωση που αποσπαστεί η προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- **Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πράξη.** Απαγορεύεται κάθε μετατροπή του φως. Μην χρησιμοποιήσετε προσαρμοστικά φως σε συνδυασμό με γεωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Μη μεταποιημένα φως και κατάλληλες πρίζες ελαττώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξιας.
- **Να μην εκθέτετε το μηχάνημα στη βροχή ή/και την υγρασία.** Η διείσδυση νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξιας.
- **Να μην χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή για να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φως από την πρίζα. Να προφυλάγετε το ηλεκτρικό καλώδιο από υπερβολικές θερμοκρασίες, από λάδια, από κοφτερές ακμές καθώς και από κινητά εξαρτήματα.** Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξιας.

- ▶ **Όταν εργάζεστε με ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) που είναι εγκριμένα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.** Εργασίες σε και έτσι ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε να χρησιμοποιήσετε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής [διακόπτη FI].** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει των κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ασφάλεια προσώπων

- ▶ **Να φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιλιοθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

Χρήση και χειρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου

- ▶ **Να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν ο διακόπτης του είναι χαλασμένος.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ή/και εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- ▶ **Να διαφυλάξετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά.** Να μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτό ή όταν δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα.
- ▶ **Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα, τα παρελκόμενα κτλ. Σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συνθήκες εργασίας και την υπό εκτέλεση εργασία.** Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Service

- ▶ **Να δίνετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο για επισκευή μόνο από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.

Υποδείξεις ασφαλείας για συστήματα λεπτού ψεκασμού

- ▶ **Να διατηρείτε την περιοχή που εργάζεστε καθαρή, καλά φωτισμένη και να φροντίζετε να μην υπάρχουν σ' αυτήν δοχεία με χρώματα ή διαλύτες, πανιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.** Κίνδυνος αυτανάφλεξης. Φροντίστε να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι πυροσβεστήρες/συσκευές πυρόσβεσης.
- ▶ **Να φροντίζετε για την ύπαρξη καλού αερισμού στην περιοχή ψεκασμού καθώς και για επαρκή φρέσκο αέρα σε ολόκληρο τον αντίστοιχο χώρο.** Εξατμιζόμενοι διαλύτες δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον.

- ▶ **Να μην ψεκάσετε και να μην καθαρίζετε με υλικά που έχουν θερμοκρασία ανάφλεξης χαμηλότερη από 21 °C.** Να χρησιμοποιείτε υλικά σε βάση νερού, δύσκολα εξατμιζόμενους υδρογονάνθρακες ή παρόμοια υλικά. Εύκολα εξατμιζόμενοι, πτηνικοί διαλύτες δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον.
- ▶ **Να μην ψεκάσετε σε περιοχές που υπάρχουν πηγές ανάφλεξης, π.χ. σπινθηρισμοί από ηλεκτρικά πεδία, ακάλυπτες φλόγες, φλόγες ανάφλεξης, καυτά αντικείμενα, κινητήρες, αναμμένα τσιγάρα, σπινθηρισμοί από εισαγωγή/εξαγωγή φως ηλεκτρικών καλωδίων σε/από πρίζες καθώς και από το ανοιγόκλεισμα διακοπών.** Τέτοιες πηγές σπινθηρισμού μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη του περιβάλλοντος.
- ▶ **Να μην ψεκάσετε υλικά για τα οποία δεν γνωρίζετε αν αποτελούν κίνδυνο.** Άγνωστα υλικά μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις.
- ▶ **Όταν ψεκάσετε ή εργάζεστε με χημικές ουσίες να φοράτε έναν κατάλληλο για σας προσωπικό εξοπλισμό, π.χ. κατάλληλα προστατευτικά γάντια και μια προστατευτική ή αναπνευστική μάσκα.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο για τις εκάστοτε συνθήκες προστατευτικό εξοπλισμό ελαττώνεται ή έκθεσή σας στις επικίνδυνες ουσίες.



- ▶ **Να μην ψεκάσετε τον ίδιο τον εαυτό σας ή άλλα άτομα ή ζώα. Να κρατάτε τα χέρια σας ή άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τη δέσμη ψεκασμού. Σε περίπτωση που η δέσμη ψεκασμού εισχωρήσει στο δέρμα σας, τότε να ζητήσετε αμέσως τη βοήθεια ενός γιατρού.** Το υλικό ψεκασμού μπορεί να διαπεράσει το δέρμα σας και να διεισδύσει στο σώμα σας ακόμη και δια μέσου ενός γαντιού.
- ▶ **Να μην περιποιηθείτε μια έγχυση σαν απλό κόψιμο.** Μια δέσμη υψηλής πίεσης μπορεί να εγχύσει δηλητηριώδεις ουσίες στο σώμα σας και να προκαλέσει έτσι σοβαρούς τραυματισμούς. Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που το υπό ψεκασμό υλικό θα διεισδύσει στο δέρμα σας.
- ▶ **Να λαμβάνετε υπόψη σας τυχόν κινδύνους από το υπό ψεκασμό υλικό. Να προσέχετε τα σημάδια επάνω στο δοχείο ή της πληροφορίες του κατασκευαστή του υπό ψεκασμό υλικού, συμπεριλαμβανομένης και της εντολής να φορέσετε έναν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό.** Να τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή ή να ελαττώσετε τον κίνδυνο πραγματικά καθώς τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμών από δηλητήρια, καρκινογόνες ουσίες κτλ.
- ▶ **Να χρησιμοποιείτε μόνο σεντ ακροφυσιών που έχουν προσδιοριστεί από τον κατασκευαστή. Να μην ψεκάσετε ποτέ χωρίς συναρμολογημένο το προστατευτικό ακροφυσιού.** Η χρήση ενός εξειδικευμένου σεντ ακροφυσιών με το κατάλληλο προστατευτικό ακροφυσιού μειώνει τις πιθανότητες να διεισδύσει στο δέρμα σας μια δέσμη υψηλής πίεσης και να εγχύσει έτσι στο σώμα σας δηλητηριώδεις ουσίες.

84 | Ελληνικά

- ▶ **Προσοχή όταν καθαρίζετε ή/και αλλάζετε τα σελ ακροφυσίων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ψεκασμού βουλώσει το τοποθετημένο ακροφύσιο, τότε για να το καθαρίσετε πρέπει να τηρήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την απόξεση του μηχανήματος και την αποσυμπίεση.** Όταν τα υγρά βρίσκονται υπό πίεση μπορεί να διεισδύσουν στο δέρμα σας και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.
- ▶ **Να διατηρείτε το φως του ηλεκτρικού καλωδίου και τη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού χωρίς χρώματα και άλλα υγρά. Μην κρατήσετε ποτέ το καλώδιο από τα βύσματα για να το υποστηρίξετε.** Τυχόν αμέλειες κατά τη σύζευξη μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
- ▶ **Να επιτηρείτε τα παιδιά.** Έτσι εξασφαλίζετε ότι τα παιδιά δεν θα παίξουν με το σύστημα λεπτού ψεκασμού.
- ▶ **Παιδιά και άτομα που εξαιτίας περιορισμένων σωματικών, αισθητηρίων ή πνευματικών ικανοτήτων ή λόγω απειρίας ή έλλειψης γνώσεων δεν είναι σε θέση να χειριστούν ασφαλώς το σύστημα λεπτού ψεκασμού, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα λεπτού ψεκασμού, εκτός αν επιτηρούνται και καθοδηγούνται από ένα υπεύθυνο πρόσωπο.** Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εσφαλμένου χειρισμού και τραυματισμών.

- 7 Επιμήκυνση πέλματος (μόνο για δοχείο 800 ml)
- 8 Δοχείο για υλικό ψεκασμού, 800 ml
Δοχείο για υλικό ψεκασμού, 600 ml*
- 9 Διακόπτης χειρισμού/Σκανδάλη
- 10 Κατακόρυφος σωλήνας με φλάντζα δοχείου
πράσινο: για δοχείο 800 ml
άσπρο: για δοχείο 600 ml*
- 11 Ακροφύσιο
- 12 Φλάντζα ακροφυσίου
- 13 Σωλήνας αέρα
- 14 Σύνδεσμος SDS
- 15 Βασική μονάδα
- 16 Περιοτρεφόμενος διακόπτης ON/OFF και για ρύθμιση ποσότητας αέρα
- 17 Βάση για πιστόλι ψεκασμού
- 18 Σύνδεση σωλήνα (βασική μονάδα)
- 19 Λαβή
- 20 Θήκη εξαρτημάτων
- 21 Καπάκι φίλτρου αέρα
- 22 Δοσομετρικό κύπελλο

*Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη σπάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτά το πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται μόνο για τον ψεκασμό αραιούμενων στο νερό βερνικιών (λακών), εφωαλωμάτων, ασταρωμάτων, διαφανών βερνικιών, αδιαφανών βερνικιών οχημάτων, προστυμάτων, ξυλοπροστατευτικών μέσων, φυτοφαρμάκων, λαδιών και απολυμαντικών μέσων που περιέχουν διαλύτες.

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για την κατεργασία χρωμάτων διασποράς και Latex, αλκαλικών διαλυμάτων, υλικών επίστρωσης που περιέχουν οξέα, υλικά ψεκασμού που περιέχουν κοκκώδη ή άλλα σώματα καθώς και ούτε για υλικά που δε σχηματίζουν νέφους ή σταγονίδια ψεκασμού.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αριθμοδότηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στις σελίδες με τα γραφικά.

- 1 Πιστόλι ψεκασμού
- 2 Πώμα αέρα
- 3 Παξιμάδι με επικάλυμμα
- 4 Σημάδι για σύνδεσμο SDS
- 5 Τροχίσκος ρύθμισης ποσότητας υλικού ψεκασμού
- 6 Σύνδεση σωλήνα (πιστόλι ψεκασμού)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Σύστημα λεπτού ψεκασμού | PFS 105 E | |
|---|-----------|---------------|
| Αριθμός ευρετηρίου | | 3 603 B06 2.. |
| Ονομαστική ισχύς | W | 350 |
| Ισχύς εκτόξευσης | g/min | 150 |
| Ισχύς ψεκασμού | W | 0 – 105 |
| Χρόνος για επίστρωση με χρώμα επιφάνειας 5 m ² | min | 6 |
| Χωρητικότητα δοχείου για υλικό ψεκασμού | ml | 800 |
| Μήκος σωλήνα αέρα | m | 3,4 |
| Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |

Κατηγορία μόνωσης □/II
Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό διαφορετικές τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτά μπορεί να διαφέρουν.
Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό ευρετηρίου στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου σας. Οι εμπορικοί χαρακτηρισμοί ορισμένων ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να διαφέρουν.

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Οι τιμές μέτρησης του θορύβου εξακριβώθηκαν κατά EN 60745.

Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης του μηχανήματος εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε 74 dB(A). Ανασφάλεια K = 3 dB.

Όταν εργάζεσθε η στάθμη θορύβου μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB(A).

Φοράτε ωτασπίδες!

Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη στο πλαίσιο του προτύπου EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύγκριση των διάφορων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλη για έναν προσωρινό υπολογισμό της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς.

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται αντιπροσωπεύει τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση, όμως, που το ηλεκτρικό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, με μη προτεινόμενα εργαλεία ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών μπορεί να είναι κι αυτή διαφορετική. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη συνολική διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Για την ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το μηχάνημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Γ' αυτό, πριν αρχίσει η δράση των κραδασμών, να καθορίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή όπως: συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εργαλείων που χρησιμοποιείτε, ζέσταμα των χεριών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.

Δήλωση συμβατότητας

Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60335 και τις οδηγίες 2011/65/EE, 2006/42/EK, 2004/108/EK συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεών των.

Τεχνικός φάκελος (2006/42/EK) από:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Ροβ. Μπόσχι *i.v. Μπόσχι*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Συναρμολόγηση

► **Βγάξτε το φινι από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**

Σύνδεση σωλήνα αέρα (βλέπε εικόνες A1 - A2)

- Βγάλτε το σωλήνα αέρα **13** από τη θήκη εξαρτημάτων **20**.
- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπάκια από τα δυο άκρα του σωλήνα αέρα.

Σύνδεση στο πιστόλι ψεκασμού:

- Τοποθετήστε ένα σύνδεσμο SDS **14** του σωλήνα αέρα γερά στο σύνδεσμο του πιστολιού ψεκασμού **6**, όπως δείχνει το βέλος-σημάδι.
- Γυρίστε το σύνδεσμο SDS μέχρι να ακούσετε ότι μανδάλωσε.

Σύνδεση στη βασική μονάδα:

- Τοποθετήστε το δεύτερο σύνδεσμο SDS του σωλήνα αέρα γερά στο σύνδεσμο της βασικής μονάδας **18**, όπως δείχνει το βέλος-σημάδι.
- Γυρίστε το σύνδεσμο SDS μέχρι να ακούσετε ότι μανδάλωσε.

Υπόδειξη: Μετά από κάθε χρήση να τοποθετείτε πάλι τα προστατευτικά καπάκια στα άκρα του σωλήνα αέρα.

Λειτουργία

Προετοιμασία της εργασίας

► **Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ψεκασμού στις όθρες υδατικών περιοχών ή σε γειτονικές επιφάνειες, που συμπεριλαμβάνονται άμεσα σ' αυτές.**

Όταν αγοράζετε χρώματα, βερνίκια και μέσα ψεκασμού να λαμβάνετε υπόψη σας την περιβαλλοντική τους συμβατότητα.

Προετοιμασία της υπό ψεκασμό επιφάνειας

Υπόδειξη: Να σκεπάζετε καλά και εκτενώς το γύρω χώρο της υπό ψεκασμό επιφάνειας.

Το νέφος ψεκασμού ρυπαίνει το περιβάλλον. Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να λερωθούν οι ακάλυπτες επιφάνειες.

Η υπό ψεκασμό επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λίπη.

- Λείες υπό κατεργασία επιφάνειες πρέπει πρώτα να εκτραχύνονται και να καθαρίζονται από τη σκόνη που παράγεται κατά την εκτραχύωση.

Κατάλληλα υλικά ψεκασμού και προτεινόμενοι διαλύτες

► **Προσέξτε, να ταιριάζουν μεταξύ τους το προς ψεκασμό υλικό και το αραιωτικό.** Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε λάθος αραιωτικό μπορεί να δημιουργηθούν σβόλοι οι οποίοι θα βουλώσουν το πιστόλι ψεκασμού.

| Υλικό ψεκασμού | προτεινόμενη αραιώση |
|--|-------------------------------|
| Ξυλοπροστατευτικά υλικά, στύμματα, λάδια, εφυσάλωματα, αδιαβροχοποιήσεις, αντισκωρικά ασταρώματα | μη αραιωμένα |
| Απολυμαντικά, φυτοφάρμακα, νερό, αποκολλητές ταπετσαριών | μη αραιωμένα |
| Λάκες με αραιώση διαλυτών ή νερού, ασταρώματα, λάκες για συμπαγή ξύλα αδιαφανείς λάκες οχημάτων, παχύρρευστα εφυσάλωματα | αραιώση τουλάχιστον κατά 10 % |

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την κατεργασία χρωμάτων διασποράς (μπογιές τοίχων).

86 | Ελληνικά

Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας τις υποδείξεις χρήσης των κατασκευαστών των υλικών ψεκασμού.

Αραιώση του υλικού ψεκασμού

Για υπό ψεκασμό υλικό που πρέπει να αραιωθεί ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Πάρτε το δοσομετρικό κύπελλο **22**.
- Ανακατέψτε καλά το υλικό ψεκασμού.
- Γεμίστε με επαρκές υπό ψεκασμό υλικό το δοχείο του υπό ψεκασμό υλικού **8**. (βλέπε «Γέμισμα με υλικό ψεκασμού», σελίδα 86)
- Να αραιώνετε το υπό ψεκασμό υλικό κατά 10 % με αραιωτικό. Για παράδειγμα:

| Υπό ψεκασμό υλικό Ποσότητα εκτόξευσης [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Αραιωτικό [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Ανακατέψτε καλά το υλικό ψεκασμού.
- Ψεκάστε δοκιμαστικά μια κατάλληλη επιφάνεια. (βλέπε «Ψεκασμός», σελίδα 86)

Αρχίστε τον ψεκασμό μόλις πετύχετε μια άριστη εικόνα ψεκασμού της δοκιμαστικής επιφάνειας.

ή

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ψεκασμού δεν είναι ικανοποιητικό ή όταν δεν εξέρχεται μπλογιά, τότε ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εξουδετέρωση βλαβών» στη σελίδα 88.

Γέμισμα με υλικό ψεκασμού (βλέπε εικόνες C1 – C2)**► Βγάξτε το φιν από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**

- Ξεβιδώστε το δοχείο **8** από το πιστόλι ψεκασμού.
- Γυρίστε το κατακόρυφο σωλήνα **10** κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκτοξευθεί όλο το υλικό ψεκασμού, σχεδόν χωρίς υπολείμματα:

| | |
|---|--|
| για ψεκασμό αντικειμένων στο έδαφος | προς τα εμπρός με κατεύθυνση προς το ακροφύσιο |
| για ψεκασμό αντικειμένων πάνω από το κεφάλι | προς τα πίσω με κατεύθυνση προς τη λαβή |

- Γεμίστε το δοχείο με υλικό ψεκασμού και ακολουθήστε βιδώστε το στο πιστόλι ψεκασμού.

Εκκίνηση

► Δώστε προσοχή στην τάση δικτύου! Η τάση της ηλεκτρικής πηγής πρέπει να ταυτίζεται με την τάση που είναι αναγραφμένη στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου. Ηλεκτρικά εργαλεία με χαρακτηριστική τάση 230 V λειτουργούν και με τάση 220 V.

► Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η βασική μονάδα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε οριζόντια επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Όταν η βασική μονάδα είναι ενεργοποιημένη δεν πρέπει ούτε να την γείρετε ή να την τοποθετήσετε κάθετα.

► Όταν εργάζεστε να φροντίζετε, η βασική μονάδα να μην αναρροφά σκόνης ή άλλες βρωμιές.

► Να δίνετε προσοχή για να μην ψεκάζεται η βασική μονάδα.**Θέση σε λειτουργία**

- Να τοποθετείτε τη βασική μονάδα πάντοτε οριζόντια επάνω σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το φιν δικτύου στην πρίζα.
- Πάρτε το πιστόλι ψεκασμού στο χέρι σας και κατευθύνετε το επάνω στην υπό ψεκασμό επιφάνεια.
- Για τη θέση σε λειτουργία γυρίστε στη βασική μονάδα το περιστρεφόμενο κουμπί **16** τέρμα δεξιά. Σας συμβουλευόμαστε να αρχίζετε με το μέγιστο όγκο αέρα. («Ρύθμιση όγκου αέρα», βλέπε σελίδα 87)
- Πατήστε τη σκανδάλη **9** του πιστολιού ψεκασμού.

Υπόδειξη: Όταν η βασική μονάδα είναι ενεργοποιημένη, από το ακροφύσιο **11** εξέρχεται συνεχώς αέρας.

Θέση εκτός λειτουργίας

- Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη χειρισμού **9** και γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί **16** τέρμα αριστερά.
- Τοποθετήστε το πιστόλι ψεκασμού στη βάση **17**.
- Βγάλτε το φιν δικτύου από την πρίζα.

Υποδείξεις εργασίας**Ψεκασμός (βλέπε εικόνες D – E)**

Υπόδειξη: Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς χώρους να δίνετε προσοχή στην κατεύθυνση του ανέμου.

- Να διεξάγετε πρώτα έναν δοκιμαστικό ψεκασμό και να ρυθμίζετε την εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας και την ποσότητα του μέσου ψεκασμού ανάλογα με το υλικό ψεκασμού. (Για ρυθμίσεις βλέπε τα κεφάλαια που ακολουθούν)
- Να κρατάτε το πιστόλι ψεκασμού οπωσδήποτε κάθετα ως προς το υπό ψεκασμό αντικείμενο και σε απόσταση μεταξύ 5 – 15 cm απ' αυτό.
- Να αρχίζετε τον ψεκασμό εκτός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.
- Να κινείτε το πιστόλι ψεκασμού ομοιόμορφα και, ανάλογα με την εκάστοτε κατάλληλη ρύθμιση ψεκασμού, οριζόντια ή κάθετα. Για να επιτύχετε μια ποιοτική ομοιόμορφη εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας πρέπει οι λωρίδες που ψεκάζετε να επικαλύπτονται κατά 4 – 5 cm.
- Να αποφεύγετε τις διακοπές του ψεκασμού εντός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.

Με ομοιόμορφη οδήγηση του πιστολιού ψεκασμού πετυχαίνετε μια επίσης ομοιόμορφη εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας.

Μια μη σταθερή απόσταση ή/και μια μη σταθερή γωνία ψεκασμού οδηγούν σε έναν ισχυρό σχηματισμό νέφους ψεκασμού και σε ανομοιομορφία της εικόνας ψεκασμένης επιφάνειας.

- Να τερματίζετε τη διαδικασία ψεκασμού εκτός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.

Να μην ψεκάζετε μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο για το υλικό ψεκασμού. Όταν ο κατακόρυφος σωλήνας δεν βυθίζεται μέσα στο υπό ψεκασμό υλικό, τότε το νέφος ψεκασμού «σπάει» κι έτσι δημιουργείται μια ανομοιόμορφη ψεκασμένη επιφάνεια.

Σε περίπτωση που στο ακροφύσιο ή/και στο καπάκι αέρα δημιουργηθούν ιζήματα από το υλικό ψεκασμού, τότε καθαρίστε και τα δυο εξαρτήματα με τον χρησιμοποιούμενο διαλύτη.

Ρύθμιση της εμφάνισης της ψεκασμένης επιφάνειας (βλέπε εικόνα F)



► Μην πατήσετε ποτέ τη σκανδάλη 9 όσο ρυθμίζετε το πώμα αέρα 2.

- Χαλαρώστε το παξιμάδι με επικάλυμμα 3.
- Γυρίστε το πώμα αέρα 2 στην επιθυμητή θέση.
- Σφίξτε πάλι το παξιμάδι με επικάλυμμα.

| Πώμα αέρα | Δέση | Χρήση |
|---|---|---|
|  |  | A κάθετη επίπεδη δέση για οριζόντια κατεύθυνση εργασίας |
|  |  | B οριζόντια επίπεδη δέση για κάθετη κατεύθυνση εργασίας |
|  |  | C στρογγυλή δέση για γωνίες, ακμές και δυσπρόσιτες θέσεις |


Ρύθμιση ποσότητας υλικού ψεκασμού (βλέπε εικόνα G)

- Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης 5 για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ποσότητα υλικού ψεκασμού:
I: ελάχιστη ποσότητα ψεκασμού,
IIII: μέγιστη ποσότητα ψεκασμού.

| Ποσότητα υλικού ψεκασμού | Ρύθμιση |
|---|--|
| Πάρα πολύ υλικό ψεκασμού στην υπό ψεκασμό επιφάνεια:  | Η ποσότητα του υλικού ψεκασμού πρέπει να μειωθεί. – Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης 5 με φορά I . |
| Πολύ λίγο υλικό ψεκασμού στην υπό ψεκασμό επιφάνεια:  | Η ποσότητα του υλικού ψεκασμού πρέπει να αυξηθεί. – Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης 5 με φορά IIII . |

Ρύθμιση όγκου αέρα (βλέπε εικόνα H)


- Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί 16 για να ρυθμίσετε τον όγκο αέρα και την πίεση για το υλικό ψεκασμού που χρησιμοποιείτε.

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ελάχιστος όγκος αέρα |  | μέγιστος όγκος αέρα |
|----------------------|---|---------------------|

Σας συμβουλεύουμε να αρχίζετε με το μέγιστο όγκο αέρα.

Όγκος αέρα

Πολύ ισχυρό νέφος μογιάς:




Ρύθμιση

Ο όγκος αέρα πρέπει να μειωθεί.

- Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί 16 προς τα αριστερά.

Πολύ χονδροειδής διασπορά:



Ο όγκος αέρα πρέπει να αυξηθεί.

- Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί 16 προς τα δεξιά.

Μεταφορά

Για να μεταφέρετε το πιστόλι ψεκασμού μπορείτε να το τοποθετήσετε μέσα στη βάση 17. Το ίδιο ισχύει και για ένα κλειστό δοχείο για υλικό ψεκασμού. Έτσι το υλικό ψεκασμού δεν μπορεί να χυθεί.

- Θέστε το πιστόλι ψεκασμού επάνω στη βάση και πατήστε το μέχρι να καθίσει γερά μέσα στη βάση, ξεπερνώντας την αντίστασή της.

Συντήρηση και Service

Συντήρηση και καθαρισμός

► Βγάξτε το φιν από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Καθαρισμός (βλέπε εικόνες I – K)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άριστη λειτουργία του πιστολιού ψεκασμού είναι ο κανονικός καθαρισμός του. Σε περίπτωση έλλειψης ή αντικανονικού καθαρισμού δεν αναγνωρίζεται καμιά αξίωση ικανοποίησης από την εγγύηση. Να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασμού και το δοχείο για το υλικό ψεκασμού πάντοτε με το διαλύτη (μέσο διάλυσης ή νερό) που χρησιμοποιείτε για το υλικό ψεκασμού.

Μη βυθίσετε ποτέ ολόκληρο το πιστόλι ψεκασμού στο διαλύτη. Μην καθαρίζετε ποτέ τις τρύπες των ακροφυσίων και αέρα του πιστολιού ψεκασμού με αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα.

Μην αναμείξετε το αραιωμένο υλικό ψεκασμού με το μη αραιωμένο γνήσιο υλικό αλλά διαφυλάξτε το ξεχωριστά.

Να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασμού πάντοτε με ιδιαίτερη επιμέλεια, όταν το είχατε χρησιμοποιήσει για τον ψεκασμό ανθυγιεινών υλικών.

- Απενεργοποιήστε τη βασική μονάδα και πατήστε τη σκανδάλη 9 του πιστολιού ψεκασμού για να επανέλθει το υλικό ψεκασμού στο δοχείο.
- Ξεβιδώστε το δοχείο 8 και αδειάστε το υπόλοιπο υλικό ψεκασμού.
- Γεμίστε το δοχείο με διαλύτη (μέσο διάλυσης ή νερό) και βιδώστε το δοχείο στο πιστόλι ψεκασμού.
- Κουνηστε πολλές φορές το πιστόλι ψεκασμού.
- Ενεργοποιήστε τη βασική μονάδα και ψεκάστε το διαλύτη σε ένα άδαιο κουτί υλικού.
- Να επαναλάβετε τα τελευταία τρία βήματα μέχρι από το πιστόλι ψεκασμού να βγαίνει μόνο καθαρός διαλύτης.
- Απενεργοποιήστε εκ νέου τη βασική μονάδα.

88 | Ελληνικά

- Αδειάστε τελείως το δοχείο **8**.
- Ελέγξτε, αν ο κατακόρυφος σωλήνας με τη φλάντζα δοχείου **10** είναι χωρίς υπολείμματα και δεν έχει υποστεί βλάβη.
- Να καθαρίζετε το δοχείο και το πιστόλι ψεκασμού εξωτερικά με ένα πανί βουτηγμένο στο διαλύτη.
- Ξεβιδώστε το παξιμάδι με επικάλυμμα **3** και το πάμα αέρα **2**.
- Καθαρίστε το ακροφύσιο **11** και τη βελόνα του ακροφυσίου με διαλύτη.

Κάπου-κάπου πρέπει να καθαρίζετε επίσης και τη φλάντζα **12** του ακροφυσίου.

- Αφαιρέστε το ακροφύσιο **11** και τη φλάντζα **12** του ακροφυσίου.
Σε περίπτωση που η φλάντζα ακροφυσίου είναι γερά κολλημένη στο πιστόλι ψεκασμού χρησιμοποιήστε για βοήθεια ένα αιχμηρό αντικείμενο.
- Καθαρίστε τη φλάντζα ακροφυσίου με διαλύτη.
- Τοποθετήστε πάλι τη φλάντζα ακροφυσίου στο πιστόλι ψεκασμού. Δώστε προσοχή ώστε η εγκοπή να δείχνει κόντρα στο πιστόλι ψεκασμού.

- Περάστε το ακροφύσιο στο πιστόλι ψεκασμού και γυρίστε το στη σωστή θέση.
- Τοποθετήστε το πάμα αέρα **2** επάνω στο ακροφύσιο και σφίξτε το καλά με το παξιμάδι με επικάλυμμα **3**.

Αλλαγή φίλτρου αέρα (βλέπε εικόνα L)

Το φίλτρο αέρα πρέπει να αλλάγεται όταν βρωμίσει.

- Αφαιρέστε το καπάκι φίλτρου αέρα **21**.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο.
- Τοποθετήστε πάλι το καπάκι φίλτρου αέρα.

Απόσυρση υλικών

Τα αραιωτικά και τα κατάλοιπα του υλικού ψεκασμού πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Να τηρείτε τις υποδείξεις απόσυρσης του κατασκευαστή καθώς και τις εκάστοτε τοπικές διατάξεις για την απόσυρση ειδικών απορριμμάτων.

Ρυπογόνες χημικές ουσίες δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στη γη, στα υπόγεια ή/και τα επιγεια ύδατα. Μη χύνετε ρυπογόνες χημικές ουσίες στην αποχέτευση!

Εξουδετέρωση βλαβών

| Πρόβλημα | Αιτία | Θεραπεία |
|--|--|---|
| Το υλικό ψεκασμού δεν σκεπάζει σωστά την επιφάνεια | Ανεπαρκής ποσότητα υλικού ψεκασμού | Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης 5 με φορά III |
| | Πολύ μεγάλη απόσταση από την υπό ψεκασμό επιφάνεια | Ελαττώστε την απόσταση ψεκασμού |
| | Ανεπαρκές υλικό ψεκασμού επάνω στην επιφάνεια ψεκασμού, ψεκάσατε πολύ λίγες φορές πάνω από την επιφάνεια | Ψεκάστε πιο συχνά πάνω από την επιφάνεια |
| Το υλικό ψεκασμού «τρέχει» μετά τον ψεκασμό | Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού | Αραιώστε το εκ νέου υπό ψεκασμό υλικό κατά 10 % και ακολούθως διεξάγετε έναν δοκιμαστικό ψεκασμό |
| | Ψεκάσατε με πολύ υλικό | Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης 5 με φορά I |
| | Πολύ μικρή απόσταση από την υπό ψεκασμό επιφάνεια | Αυξήστε την απόσταση ψεκασμού |
| | Υλικό ψεκασμού πολύ αραιό | Συμπληρώστε με γνήσιο, μη αραιωμένο υλικό |
| Πολύ μεγάλη διασπορά | Ψεκάσατε πολλές φορές πάνω από την ίδια επιφάνεια | Αφαιρέστε το ψεκασμένο χρώμα και κατά το δεύτερο ψεκασμό να μην ψεκάσατε τόσο πολλές φορές πάνω από την ίδια θέση |
| | Πολύ υψηλή ποσότητα υλικού ψεκασμού | Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης 5 με φορά I |
| | Πολύ μικρός όγκος αέρα | Γυρίστε προς τα δεξιά το περιστρεφόμενο κουμπί για τον όγκο αέρα 16 |
| | Λερωμένο ακροφύσιο 11 | Καθαρίστε το ακροφύσιο |
| | Ανεπαρκής πίεση στο δοχείο 8 | Βιδώστε το δοχείο για το υλικό ψεκασμού σωστά στο πιστόλι ψεκασμού |
| | Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού | Αραιώστε το εκ νέου υπό ψεκασμό υλικό κατά 10 % και ακολούθως διεξάγετε έναν δοκιμαστικό ψεκασμό |
| Πολύ ισχυρό νέφος ψεκασμού | Πολύ λερωμένο φίλτρο αέρα | Αλλαγή φίλτρου αέρα |
| | Ψεκάσατε με πολύ υλικό | Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης 5 με φορά I |
| | Πολύ μεγάλη απόσταση από την υπό ψεκασμό επιφάνεια | Ελαττώστε την απόσταση ψεκασμού |
| | Υλικό ψεκασμού πολύ αραιό | Μειώστε τον όγκο αέρα, γυρίστε προς τα αριστερά το περιστρεφόμενο κουμπί για τον όγκο αέρα 16 |

| Πρόβλημα | Αιτία | Θεραπεία |
|---|---|--|
| Η δόση ψεκασμού πάλλει | Πολύ λίγο υλικό ψεκασμού στο δοχείο | Γεμίστε υλικό ψεκασμού |
| | Βούλωσε η τρύπα εξαερισμού στον κατακόρυφο σωλήνα 10 | Καθαρίστε τον κατακόρυφο σωλήνα και την τρύπα |
| | Πολύ λερωμένο φίλτρο αέρα | Αλλαγή φίλτρου αέρα |
| | Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού | Αραιώστε το εκ νέου υπό ψεκασμό υλικό κατά 10 % και ακολουθήστε διεξάγετε έναν δοκιμαστικό ψεκασμό |
| Στο ακροφύσιο σπάζει υλικό ψεκασμού | Ιζήματα υλικού ψεκασμού στο ακροφύσιο 11 και πώμα αέρα 2 | Καθαρίστε το ακροφύσιο και το πώμα αέρα |
| | Φθαρμένο ακροφύσιο 11 | Αλλάξτε ακροφύσιο |
| | Χαλαρό ακροφύσιο 11 | Σφίξτε το παξιμάδι με επικάλυμμα 3 |
| Δεν εξέρχεται υλικό ψεκασμού από το ακροφύσιο | Το περιστρεφόμενο κουμπί για τον όγκο αέρα 16 γυρίστηκε πάρα πολύ προς τα αριστερά | Γυρίστε προς τα δεξιά το περιστρεφόμενο κουμπί για τον όγκο αέρα 16 |
| | Ανεπαρκής πίεση στο δοχείο 8 | Βιδώστε το δοχείο για το υλικό ψεκασμού σωστά στο πιστόλι ψεκασμού |
| | Χαλαρός κατακόρυφος σωλήνας 10 | Στερεώστε τον κατακόρυφο σωλήνα |
| | Βουλωμένο ακροφύσιο 11 | Καθαρίστε το ακροφύσιο |
| | Βουλωμένος κατακόρυφος σωλήνας 10 | Καθαρίστε τον κατακόρυφο σωλήνα |
| | Βούλωσε η τρύπα εξαερισμού στον κατακόρυφο σωλήνα 10 | Καθαρίστε τον κατακόρυφο σωλήνα και την τρύπα |
| | Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού | Αραιώστε το εκ νέου υπό ψεκασμό υλικό κατά 10 % και ακολουθήστε διεξάγετε έναν δοκιμαστικό ψεκασμό |

Συντήρηση

Αν παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής κι ελέγχου το ηλεκτρικό εργαλείο σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch.

Όταν ζητάτε διασφαητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή.

Service και σύμβουλος πελατών

Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Λεπτομερή σχέδια και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.bosch-pt.com

Η ομάδα συμβούλων της Bosch σας υποστηρίζει ευχαρίστως όταν έχετε ερωτήσεις σχετικές με την αγορά, τη χρήση και τη ρύθμιση των προϊόντων και ανταλλακτικών.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.

Ερχείας 37

19400 Κορωπί – Αθήνα

Tel.: +30 (0210) 57 01 270

Fax: +30 (0210) 57 01 283

www.bosch.com

www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.

Tel.: +30 (0210) 57 01 380

Fax: +30 (0210) 57 01 607

Απόσυρση

Το πιστόλι ψεκασμού, η ηλεκτρική μονάδα, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:



Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2002/96/EK σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται

ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Türkçe

Güvenlik Talimatı

Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı

⚠ UYARI Boya ve çözü maddelere ait güvenlik yaprakları ve haznelere üzerindeki uyarı etiketleri dahil olmak üzere bütün güvenlik talimatını okuyun. Uyarılara ve güvenlik talimatı hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmaları, yangın ve/veya yaralanmalar olabilir.

Bütün uyarıları ve güvenlik talimatını ilerde kullanmak üzere saklayın.

Güvenlik talimatında kullanılan "Elektrikli el aleti" kavramı akım şebekesine bağlanan (şebeke kablolu) elektrikli el aletleri ile akü ile çalışan (şebeke kablosu olmayan) elektrikli el aletlerini ifade etmektedir.

Çalışma yeri güvenliği

► **Elektrikli el aletini kullanırken çocukları ve başkalarını uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

Elektrik güvenliği

- **Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fiş hiçbir zaman değiştirilmemelidir. Korumucu topraklamalı elektrikli el aletleri ile adaptör fiş kullanmayın.** Değiştirilmemiş fiş ve uygun prizler elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.
- **Aleti yağmur ve nemden koruyun.** Elektrikli el aletinin içine su sızması elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.
- **Kabloyu elektrikli el aletini taşımak, asmak veya fişi prizden çekmek için kullanmayın. Kabloyu aşırı ısıktan, yağdan koruyun ve keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Hasar görmüş veya sarılmış kablo elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.
- **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken açık havada kullanılmaya müsadeleli uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.
- **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda kullanılması şartsa hatalı akım koruma şalteri kullanın.** Hatalı akım koruma şalterinin kullanılması elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.

Kişilerin güvenliği

- **Her zaman kişisel koruyucu donanım ve koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletinin türüne ve kullanım durumuna göre toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask ve kulaklık gibi kişisel koruyucu donanımın kullanılması yaralanma tehlikesini azaltır.

Elektrikli el aletinin kullanımı ve bakımı

- **Şalteri bozuk elektrikli el aletlerini kullanmayın.** Açılıp kapanamayan elektrikli el aletleri tehlikelidir ve onarılmalıdır.

► **Elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Kullanımını bilmeyen veya bu güvenlik talimatını okumayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldıklarında elektrikli el aletleri tehlikelidir.

► **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini bu güvenlik talimatı hükümlerine uygun olarak kullanın. Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.** Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen işlerin dışında kullanımı tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Servis

► **Elektrikli el aletinizi sadece kalifiye uzmanlara, orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.

İnce püskürtme sistemlerine ait güvenlik talimatı

- **Çalışma yerinizi temiz tutun, iyi havalandırın ve boya veya çözücü madde kaplarını, bez parçalarını ve diğer yanabilen maddeleri kaldırın.** Kendi kendine tutuşma tehlikesi. Çalışır durumdaki yangın söndürücülerini her zaman hazır bulundurun.
- **Püskürtme yapılan alanın iyi havalandırılmasını ve bütün mekana yeterli temiz hava girmesini sağlayın.** Buharlaştıran yanıcı çözücü maddeler ortamı patlamaya hazır hale getirir.
- **Alevlenme noktası 21 °C'nin altında olan maddelerle püskürtme ve temizlik yapmayın. Su bazlı, uçucu olmayan hidrokarbon veya benzeri maddeleri kullanın.** Uçucu çözücü maddeler patlamaya hazır bir ortam yaratır.
- **Statik elektrik kıvılcıklarının, açık alevlerin, kıvılcıkların, kızgın nesnelerin, motorların, sigaraların bulunduğu ve akım kablolarının takılıp söküldüğü veya şalterlerin kullanıldığı yerlerde püskürtme yapmayın.** Bu tür kıvılcım kaynakları ortamın alevlenmesine neden olabilir.
- **Tehlike oluşturup oluşturmadığı bilinmeyen maddeleri püskürtmeyin.** Özellikleri bilinmeyen maddeler tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
- **Püskürtme yaparken veya kimyasal maddelerle çalışırken kuruyucu eldiven ve koruyucu maske gibi ek kişisel güvenlik donanımı kullanın.** Çalışılan koşullara uygun koruyucu donanımın kullanılması tehlikeli maddelere karşı güvenlik sağlar.



- **Kendi üstünüze, başkalarına veya hayvanlar üzerine püskürtme yapmayın. Ellerinizi ve bedeninizin diğer bölgelerini püskürtme huzmesinden uzak tutun. Püskürtme huzmesi cildinize temas edecek olursa hemen bir hekime başvurun.** Püskürtülen madde eldivenlerden içeri sızabilir ve cildinize temas edebilir.

- **Püskürtme işlemini basit bir iş gibi görmeyin.** Yüksek basınçlı huzme zehirli maddeleri bedeninize püskürtebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Cildinize püskürtme huzmesi temas ettiğinde hemen bir hekime başvurun.
- **Püskürtülen maddenin diğer tehlikelerini de dikkate alın. Kişisel koruyucu donanıma ait talimat da dahil olmak üzere kap üzerindeki işarete veya püskürtülen maddenin üretici bilgilerine dikkat edin.** Üretici talimatına uyulduğu takdirde yangın, zehirlenme, kanserojen maddeler ve benzerlerinden kaynaklanacak riskler azalır.
- **Sadece üretici tarafından özel olarak üretilmiş uçlar (memeler) kullanın. Uç muhafazası olmadan hiçbir zaman püskürtme yapmayın.** Özel olarak üretilmiş uçlar ve bunlara uygun uç muhafazaları kullanıldığı takdirde püskürtme huzmesizin cilde temas olasılığı ve zehirli maddelerin bedene girme tehlikesi azalır.
- **Uçları temizlerken ve değiştirirken dikkatli olun. Püskürtme işlemi esnasında uç tıkanacak olursa, temizleme yapmak için ucu çıkarmadan önce üreticinin talimatına uyun, aleti kapatın ve basıncı kaldırın.** Basınç altındaki sıvılar cilt gözeneklerinden içeri girebilir, zehirli maddeleri bedene sokabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- **Şebeke kablosunun fişini, püskürtme tabancasının şalterini boya ve sıvılardan uzak tutun. Fiş bağlantısını desteklemek için hiçbir zaman kablodan tutmayın.** Bu uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpması olabilir.
- **Çocuklara göz kulak olun.** Bu yolla çocukların ince (hassas) püskürtme sistemi ile oynamalarını önlersiniz.
- **Çocuklar ve fiziksel, duyuşal ve zihinsel yetenekleri veya deneyimsizlikleri ve bilgisizlikleri nedeniyle ince (hassas) püskürtme sistemini güvenli biçimde kullanabilecek durumda olmayan kişiler, sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmaksızın veya bu kişinin talimatı olmadan ince (hassas) püskürtme sistemini kullanamazlar.** Aksi takdirde hatalı kullanım veya yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Ürün ve işlev tanımı



Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Usulüne uygun kullanım

Bu elektrikli el aleti; sadece çözücü madde içerikli ve su ile inceltililebilen lakların, verniklerin, astar boyaalarının, saydam lakların, oto boyaalarının, ahşap boyaalarının, ahşap koruyucu maddelerin, bitki koruyucu maddelerin, yağların ve dezenfekte maddelerinin pulvarize edilerek püskürtülmesi için geliştirilmiştir.

Bu elektrikli el aleti; dispersiyon ve lateks boyaalarının, bazların, asit içerikli kaplama maddelerinin, taneli püskürtme maddelerinin ve koyu kıvamlı maddelerin püskürtülmesine uygundur.

Şekli gösterilen elemanlar

Şekil gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti şeklinde görülmektedir.

- 1 **Püskürtme tabancası**
- 2 Hava kapağı
- 3 Başlık somunu
- 4 SDS-kapağı işareti
- 5 Püskürtme maddesi miktarı ayar düğmesi
- 6 Hortum bağlantısı (püskürtme tabancası)
- 7 Ayak uzatması (sadece 800-ml-kap için)
- 8 Püskürtme malzemesi kabı, 800 ml
Püskürtme malzemesi kabı, 600 ml*
- 9 Kumanda şalteri
- 10 Kap contalı ve hatveli boru
Yeşil: 800-ml-Kap için
Beyaz: 600-ml-Kap için*
- 11 Meme
- 12 Uç (meme) contası
- 13 Hava hortumu
- 14 SDS-Kapağı
- 15 **Temel birim**
- 16 Açma/kapama ve hava miktarı ayarı için döner düğme
- 17 Püskürtme tabancası bırakma yüzeyi
- 18 Hortum bağlantısı (temel birim)
- 19 Tutamak
- 20 Aksesuar gözü
- 21 Hava filtresi kapağı
- 22 Ölçme kabı

*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

| İnce (hassas) püskürtme sistemi | PFS 105 E |
|--|---------------|
| Ürün kodu | 3 603 B06 2.. |
| Giriş gücü | W 350 |
| Sevk performansı | g/min 150 |
| Pulvarizasyon performansı | W 0 – 105 |
| 5 m ² boyama için gerekli süre | dak 6 |
| Püskürtme maddesi kabı hacmi | ml 800 |
| Hava hortumu uzunluğu | m 3,4 |
| Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre | kg 4,9 |
| Koruma sınıfı | □/II |
| Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelerde özgü tiplerde bu veriler değişebilir. | |
| Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodları değişik olabilir. | |

92 | Türkçe

Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745'e göre tespit edilmektedir.

Aletin A-değerlendirmeli gürültü basınç seviyesi tipik olarak 74 dB(A)'dır. Tolerans K = 3 dB.

Çalışma sırasında gürültü seviyesi 80 dB(A)'yı aşabilir.

Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60745 uyarınca:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745'e göre normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve elektrikli el aletlerinin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım alanlarında kullanılırken, farklı uçlarla kullanılırken veya yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen değerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.

Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapalı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.

Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.

Uygunluk beyanı **CE**

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki norm ve/veya normatif belgelere ve bunların değişikliklerine uygun olduğunu beyan ederiz: EN 60335 ve 2011/65/AB, 2006/42/AT, 2004/108/AT yönetmelikleri.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/AT):
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montaj

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.

Hava hortumunun bağlanması (Bakınız: Şekiller A1 - A2)

- Hava hortumunu **13** aksesuar gözünden **20** alın.
- Hava hortumunun her iki ucundaki koruyucu kapağı çıkarın.

Püskürtme tabancasına bağlantı:

- Hava hortumunun bir SDS-kapağını **14** ok işaretine uygun olarak püskürtme tabancasının bağlantısına **6** takın.
- İhtilir biçimde kilitleme yapmaya kadar SDS-kapağını çevirin.

Temel birimin bağlantısı:

- Hava hortumunun ikinci SDS-kapağını ok işaretine uygun olarak temel birim bağlantısına **18** takın.
- İhtilir biçimde kilitleme yapmaya kadar SDS-kapağını çevirin.

Açıklama: Kullanımdan sonra hortum uçlarını tekrar koruyucu kapakla koruma altına alın.

İşletim**Çalışmaya hazırlık**

- **Su kaynaklarının kenarında veya bunların yakınında püskürtme çalışması yapılmasına müsaade yoktur.**

Boyaları, lakları ve püskürtme maddelerini satın alırken bunların çevre dostu olup olmadıklarına dikkat edin.

Püskürtme yapılacak yüzeydeki ön hazırlık

Açıklama: Püskürtme yapılan yüzeyin çevresini geniş bir biçimde açın.

Püskürtme işlemi esnasında ortaya çıkan sis çevreyi kirletir. Kapalı mekanlarda püskürtme yapılırken üstü kapanmamış her şey kirler.

Püskürtme yüzeyi temiz, kuru ve yağsız olmalıdır.

- Yüzeyleri zımparalayın ve sonra zımpara tozunu temizleyin.

Uygun püskürtme malzemesi ve tavsiye edilen inceltmeler

- **İnceltme yaparken püskürtme malzemesi ile incelticinin birbirine uygun olmasına dikkat edin.** Yanlış inceltici kullanıldığında küçük topakçıklar oluşur ve bunlar püskürtme tabancasını tıkayabilir.

| Püskürtme malzemesi | Tavsiye edilen inceltme |
|--|----------------------------|
| Ahşap koruyucu malzeme, yağlar, vernikler, empiyenye malzemesi, pas koruyucu astarlar | İnceltilmemiş |
| Dezenfektanlar, bitki koruyucu malmeler, su, duvar kağıdı sökücüler | İnceltilmemiş |
| Çözücüler veya su ile inceltilebilen boyalar, astarlar, radyatör boyalari, otomobil boyalari, kalın katmanlı cilalar | En azından %10 inceltilmiş |

Bu alet dispersiyon boyalariının (duvar boyalariının) işlenmesine uygun değildir.

Lütfen püskürtme malzemesi üreticisinin uygulama talimatı hükümlerine de uyun.

Püskürtme malzemesinin inceltilmesi

İnceltilmesi gereken püskürtme malzemesinde şu işlemleri yapın:

- Ölçme kabını **22** alın.
- Püskürtme malzemesini iyice karıştırın.

- Püskürtme malzemesi kabının **8** içine yeterli ölçüde püskürtme malzemesi doldurun. (Bakınız: “Püskürtme malzemesinin doldurulması”, sayfa 93)
- Püskürtülecek malzemenin %10 oranında inceltici madde ile inceltin. Örneğin:

| | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Püskürtme malzemesi miktarı [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| İnceltici madde miktarı [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Püskürtme malzemesini iyice karıştırın.
- Uygun bir yüzeyde deneme püskürtmesi yapın. (Bakınız: “Püskürtme”, sayfa 93)

Optimum püskürtme görüntüsü elde ettikten sonra püskürtme işlemine başlayabilirsiniz.

veya

Püskürtme sonucu tatmin edici değilse veya boya çıkmıyorsa, “Arızaların giderilmesi” bölümünde ve sayfada 95 belirtildiği gibi hareket edin.

Püskürtme malzemesinin doldurulması (Bakınız: Şekiller C1 – C2)

► Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.

- Kabı **8** püskürtme tabancasından sökün.
- Hatveli boruyu **10** püskürtme malzemesi tümüyle püskürtülecek ölçüde çevirin:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Zeminde duran nesnelere püskürtme yapmak için | Uç (meme) yönünde öne doğru |
| Baş üzerinde püskürtme yapmak için | Tutamak yönünde arkaya doğru |

- Püskürtme malzemesini kaba doldurun ve kabı püskürtme tabancasına sıkıca vidalayın.

İşletime alma

- **Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki verilere uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.**
- **Temel birim işletim esnasında daima düz bir zemin üzerinde yatay konumda durmalıdır. Çalışır durumdaki temel birimi hiçbir zaman dik konuma getirmeyin.**
- **Temel birimin çalışma sırasında toz veya kirleri emmesine dikkat edin.**
- **Temel birim üzerine püskürtme yapmamaya dikkat edin.**

Açma

- Temel birimi daima düz ve temiz bir yüzeye yatay konumda yerleştirin.
- Şebeke fişini prize takın.
- Püskürtme tabancasını elinize alın ve püskürtme yapılacak yüzeye doğrultun.
- Çalıştırmak için temel birimdeki döner düğmeyi **16** sonuna kadar sağa çevirin.
- Çalışmaya maksimum hava miktarı ile başlanması tavsiye olunur. (“Hava miktarının ayarlanması”, bakınız: sayfa 94)
- Püskürtme tabancasındaki kumanda şalterine **9** basın.

Açıklama: Temel birim açıldıktan sonra uçtan (memeden) **11** daima hava çıkar.

Kapama

- Kumanda şalterini **9** bırakın ve döner düğmeyi **16** sonuna kadar sola çevirin.
- Püskürtme tabancasını bırakma yuvasına **17** bırakın.
- Şebeke fişini prizden çekin.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Püskürtme (Bakınız resimler D – E)

Not: Elektrikli el aletini açık havada kullanırken rüzgarın yönüne dikkat edin.

- Önce bir deneme püskürtmesi yapın ve püskürtme malzemesine göre püskürtme miktarını ayarlayın. (Ayarlamalar için aşağıdaki bölümlere bakın)
- Püskürtme tabancasını püskürtme yapılan nesneden daima 5 – 15 cm uzaklıkta tutun.
- Püskürtme işlemine püskürtme yapılacak yüzeyin dışında başlayın.
- Püskürtme tabancasını yaptığınız ayara uygun olarak enine veya uzunlamasına ileri geri hareket ettirin. İşlenen şeritler 4 – 5 cm üst üste geldiğinde eşit ve düzenli bir yüzey kalitesi sağlanır.
- Püskürtme yapılan yüzeyde kesinti yapmaktan kaçının.

Püskürtme tabancasının düzgün hareketlerle yönlendirilmesi üst yüzeyde istikrarlı bir kalite sağlar.

Yüzeye eşit olmayan uzaklıklardan yapılan püskürtme ve püskürtme açısının değiştirilmesi yoğun bir boya sisinin oluşmasına ve dolayısıyla üst yüzeyin kalitesiz görünmesine neden olur.

- Püskürtme işlemi püskürtme yapılan yüzeyin dışında bitirin.





Püskürtme kabı tam olarak boşalncaya kadar püskürtme yapmayın. Hatveli boru püskürtme malzemesi içinde bulunmazsa püskürtme sisi kesilir ve kalitesiz bir yüzey elde edilir.

Püskürtme malzemesi uçta ve hava kapağında birikince her iki parçayı da kullandığınız çözücü madde ile temizleyin.

Püskürtme profilinin ayarlanması (Bakınız: Şekil F)

► Kumanda şalterini 9 hava kapağını 2 ayarlarken kullanmayın.

- Başlık somununu **3** gevşetin.
- Hava kapağını **2** istediğiniz pozisyona çevirin.
- Başlık somununu tekrar sıkın.

| Hava kapağı | Huzme | Kullanım |
|---|---|--|
|  |  | A Yatay çalışma için dikey yassı huzme |
|  |  | B Dikey çalışma için yatay yassı huzme |

94 | Türkçe

| Hava kapağı | Huzme | Kullanım |
|-------------|-------|----------|
|-------------|-------|----------|




C
Köşe, kenar ve ulaşılması zor olan yerler için noktasal huzme

Püskürtme malzemesi miktarının ayarlanması (Bakınız: Şekil G)

- İstedığınız püskürtme malzemesi miktarını ayarlamak için ayar düğmesini **5** çevirin:
I: minimum püskürtme malzemesi miktarı,
III: maksimum püskürtme malzemesi miktarı.

| Püskürtme malzemesi miktarı | Ayar |
|-----------------------------|------|
|-----------------------------|------|

Püskürtme yapılan yüzeyde çok fazla püskürtme malzemesi miktarı:



Püskürtme malzemesi miktarı azaltılmalıdır.
– Ayar düğmesini **5 I** yönünde çevirin.

Püskürtme yapılan yüzeyde çok az püskürtme malzemesi miktarı:



Püskürtme malzemesi miktarı artırılmalıdır.
– Ayar düğmesini **5 III** yönünde çevirin.

Hava miktarının ayarlanması (Bakınız: Şekil H)


- Kullanılan püskürtme malzemesine uygun hava miktarını ve basıncı ayarlamak için döner düğmeyi **16** çevirin.

| Minimum hava miktarı | | Maksimum hava miktarı |
|----------------------|--|-----------------------|
|----------------------|--|-----------------------|

Çalışmaya maksimum hava miktarı ile başlanması tavsiye olunur.


| Hava miktarı | Ayar |
|--------------|------|
|--------------|------|

Aşırı boya sisi:



Hava miktarı azaltılmalıdır.
– Döner düğmeyi **16** sola çevirin.

Aşırı pulvarizasyon:



Hava miktarı artırılmalıdır.
– Döner düğmeyi **16** sağa çevirin.

Nakliye

Taşıma için püskürtme tabancası veya kapalı bir kap bırakma yuvasına **17** bırakılabilir. Tutma donanımı sayesinde püskürtme tabancası bırakma yuvasında sıkı biçimde durur. Püskürtme malzemesi dışarı sızmaz.

- Püskürtme tabancasını bırakma yuvasına yerleştirin ve yerine tam olarak oturuncaya kadar bastırın.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

Temizlik (Bakınız: Şekiller I – K)

Püskürtme tabancasının kusursuz işlev görmesi için usulüne uygun bir temizlik ön koşuldur. Temizlik yapılmadığı veya usulüne uygun olarak yapılmadığı takdirde garanti talepleri kabul edilmez.

Püskürtme tabancasının ve püskürtme malzemesi kabını daima kullanılan püskürtme malzemesine ait inceltme maddesi ile (çözücü madde veya su) temizleyin.

Püskürtme tabancasının tamamını hiçbir zaman temizlik maddesi içine daldırmayın.

Püskürtme tabancasının uçlarını ve hava borularını hiçbir zaman sivri uçlu nesnelere temizlemeyin.

İnceltilmiş püskürtme malzemesini saklamak üzere tekrar orijinal püskürtme malzemesine ilave etmeyin.

Sağlığa zararlı püskürtme maddesi kullandıktan sonra püskürtme tabancasını esaslı biçimde temizleyin.

- Temel birimi kapatın ve püskürtme malzemesinin kaba geri akabilmesi için kumanda şalterine **9** basın.
 - Kabı **8** sökün ve geri kalan püskürtme malzemesini boşaltın.
 - İnceltici maddeyi (çözücü madde veya su) kaba doldurun ve kabı püskürtme tabancasına vidalayın.
 - Püskürtme tabancasını birçok kez sallayın.
 - Temel birimi açın ve inceltici maddeyi boş bir kutuya püskürtün.
 - Püskürtme tabancasından berrak inceltici madde çıkıncaya kadar son üç adımı tekrarlayın.
 - Temel birimi tekrar kapatın.
 - Kabı **8** tam olarak boşaltın.
 - Hatveli boru **10** ile kap contasında püskürtme malzemesi kalıntısının kalıp kalmadığını ve bunların hasar görüp görmediğini kontrol edin.
 - Kabı ve püskürtme tabancasının dışını inceltici madde emdirilmiş bir bezle temizleyin.
 - Başlık somununu **3** ve hava kapağını **2** sökün.
 - Ucu **11** ve uç ünitesini inceltici madde ile temizleyin.
- Arada bir uç contasının **12** temizlenmesi gerekir.
- Ucu **11** ve uç contasını **12** çıkarın.
 - Uç contası püskürtme tabancasına sıkı bir biçimde yapışmışsa sivri uçlu bir nesne ile çıkarın.
 - Uç contasını inceltici madde ile temizleyin.
 - Uç contasını tekrar püskürtme tabancasına takın. Oluşan püskürtme tabancasının tersini görtermesine dikkat edin.

- Ucu püskürtme tabancası gövdesine takın ve doğru yöne çevirin.
- Hava kapağını **2** uca takın ve başlık somununu **3** sıkın.

Hava filtresinin değiştirilmesi (Bakınız: Şekil L)

Hava filtresi kirlenince değiştirilmelidir.

- Hava filtresi kapağını **21** çıkarın.
- Hava filtresini değiştirin.
- Hava filtresi kapağını tekrar takın.

Malzemenin atılması

İnceltici maddeler ve püskürtme malzemesi artıkta çevreye zarar vermeyecek biçimde atılmalıdır. Üreticinin tasfiye konusundaki uyarılarına ve mahalli çevre koruma yönetmeliği hükümlerine uyun.

Çevreye zararlı kimyasal maddeler toprağa, temel suyuna, su birikintilerine veya akarsulara atılmamalıdır. Çevreye zararlı kimyasal maddeleri kanalizasyona atmayın!

Arızaların giderilmesi

| Problem | Nedeni | Giderilmesi |
|--|--|---|
| Püskürtme malzemesi yüzeyi tam olarak kapatmıyor | Püskürtme malzemesi miktarı çok az | Ayar düğmesini 5 IIII yönünde çevirin |
| | Püskürtme yüzeyine olan mesafe çok büyük | Püskürtme mesafesini küçültün |
| | Püskürtme yapılan yüzeyde çok az püskürtme malzemesi, yüzeyde sekrek püskürtme malzemesi | Püskürtme yapılan yüzeye daha fazla püskürtme yapın |
| | Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın | Püskürtme malzemesini yeniden % 10 inceltin ve bir deneme püskürtmesi yapın |
| Püskürtme malzemesi yüzeyde akıyor | Çok fazla püskürtme malzemesi püskürtülmüş durumda | Ayar düğmesini 5 I yönünde çevirin |
| | Püskürtme yapılan yüzeye mesafe çok az | Püskürtme mesafesini büyütün |
| | Püskürtme malzemesinin kıvamı çok ince | Orijinal püskürtme malzemesi ilave edin |
| | Aynı yere çok fazla püskürtme yapılmış | Boyayı alın ve ikinci püskürtme işleminde aynı yerden daha fazla geçmeyin |
| Çok fazla tozlanma | Püskürtme malzemesi miktarı çok yüksek | Ayar düğmesini 5 I yönünde çevirin |
| | Hava miktarı çok az | Hava miktarı döner düğmesini 16 sağa çevirin |
| | Uç 11 kirlenmiş durumda | Ucu temizleyin |
| | Püskürtme malzemesi kabında 8 düşük basınç. | Püskürtme malzemesi kabını püskürtme tabancasına doğru olarak vidalayın |
| | Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın | Püskürtme malzemesini yeniden % 10 inceltin ve bir deneme püskürtmesi yapın |
| | Hava filtresi çok kirli | Hava filtresinin değiştirilmesi |
| Aşırı boya sisi | Çok fazla püskürtme malzemesi püskürtülmüş durumda | Ayar düğmesini 5 I yönünde çevirin |
| | Püskürtme yapılan yüzeye mesafe çok büyük | Püskürtme mesafesini küçültün |
| | Püskürtme malzemesinin kıvamı çok ince | Hava miktarını azaltın, hava miktarı döner düğmesini 16 sola çevirin |
| Püskürtme huzmesi darbeli çıkıyor | Kabta çok az püskürtme malzemesi | Kaba püskürtme malzemesi ilave edin |
| | Hatveli borudaki 10 havalandırma deliği tıkalı | Hatveli boruyu ve deliği temizleyin |
| | Hava filtresi çok kirli | Hava filtresinin değiştirilmesi |
| | Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın | Püskürtme malzemesini yeniden % 10 inceltin ve bir deneme püskürtmesi yapın |
| Püskürtme malzemesi uçtan damlıyor | Püskürtme malzemesi uçta 11 ve hava kapağında 2 birikiyor | Ucu ve hava kapağını temizleyin |
| | Uç 11 aşınmış | Ucu değiştirin |
| | Uç 11 gevşek | Başlık somununu 3 sıkın |

96 | Polski

| Problem | Nedeni | Giderilmesi |
|--|---|---|
| Uçtan hiç püskürtme malzemesi çıkmıyor | Hava miktarı döner düğmesi 16 çok fazla sola çevrilmiş durumda | Hava miktarı döner düğmesini 16 sağa çevirin |
| | Kabta 8 basınç oluşmuyor | Püskürtme malzemesi kabını püskürtme tabancasına doğru olarak vidalayın |
| | Hatveli boru 10 gevşek | Hatveli boruyu sıkıca takın |
| | Uç 11 tıkalı | Ucu temizleyin |
| | Hatveli boru 10 tıkalı | Hatveli boruyu temizleyin |
| | Hatveli borudaki 10 havalandırma deliği tıkalı | Hatveli boruyu ve deliği temizleyin |
| | Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın | Püskürtme malzemesini yeniden % 10 inceltin ve bir deneme püskürtmesi yapın |

Bakım

Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine rağmen elektrikli el aleti arıza yapacak olursa, onarım Bosch elektrikli aletleri için yetkili bir serviste yapılmalıdır.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.

Müşteri servisi ve müşteri danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzün onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlamaktadır. Demonte görüşler ve yedek parçalara ait bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch müşteri servisi timi satın alacağınız ürünün özellikleri, bu ürünün kullanımı ve ayar işlemleri hakkındaki sorularınız ile yedek parçalarına ait sorularınızı memnuniyetle yanıtlamaktadır.

Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.Ş.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/İstanbul

Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88

Tasfiye

Püskürtme tabancası, elektronik birim, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre koruma hükümlerine uygun olarak yeniden dönüşüm merkezine gönderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:



Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin 2002/96/AT sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu

bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Ógólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

⚠ OSTRZEŻENIE Należy w całości przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i

instrukcje, łącznie z Kartami Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych, dostarczonymi z farbami i rozpuszczalnikami, a także tabliczki ostrzegawcze na pojemnikach. Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji i zaleceń mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Należy starannie przechowywać wszystkie instrukcje i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Używane we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie „elektonarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi, zasilanych z sieci (z przewodem sieciowym) oraz do elektronarzędzi, zasilanych akumulatorami (bez przewodu sieciowego).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

► **Podczas użytkowania elektronarzędzia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości.** Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

► **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.**

Nie wolno w żaden sposób zmieniać wtyczki. Do elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym nie wolno używać żadnych wtyków adapterowych. Użycie oryginalnych wtyczek i pasujących gniazd zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

► **Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią.** Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.

► **Nie wolno używać przewodu do innych czynności. Nie wolno przenosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód. Nie wolno też używać przewodu do zawieszania urządzenia. Przewód należy chronić przed**

wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- ▶ **Na otwartej przestrzeni (poza pomieszczeniem zamkniętym) używać należy wyłącznie zewnętrznych przewodów przedłużających.** Użycie przedłużacza dostosowanego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

- ▶ **Należy stosować indywidualne wyposażenie ochronne i zawsze nosić okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia o podszewkach przeciwpoślizgowych, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

Zastosowanie i obsługa elektronarzędzia

- ▶ **Nie należy używać elektronarzędzia, którego wyłącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- ▶ **Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać urządzenia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów.** Używane przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- ▶ **Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia robocze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Należy przy tym uwzględnić warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

- ▶ **Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki bezpieczeństwa dla systemów precyzyjnego rozpylania

- ▶ **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości, dobrze oświetlone. W pobliżu miejsca pracy nie powinny się znajdować pojemniki po farbie i rozpuszczalnikach, szmaty i inne palne materiały.** Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu. Należy zawsze trzymać sprawne gaśnice lub inny sprzęt gaśniczy w pogotowiu.

- ▶ **Należy zawsze dbać o dobrą wentylację w miejscu rozpylania i o wystarczającą ilość świeżego powietrza w całym pomieszczeniu.** Ulatniające się palne rozpuszczalniki powodują zagrożone wybuchem.
- ▶ **Ani do rozpylania, ani do czyszczenia nie należy używać substancji, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 21 °C. Stosować należy substancje na bazie wody, trudno lotnych węglowodorów lub podobnych materiałów.** Łatwo lotne, ulatniające się rozpuszczalniki powodują zagrożone wybuchem.
- ▶ **Nie należy rozpylać w pobliżu źródeł zapłonu, takich jak iskry elektrostatyczne, otwarty ogień, płomień palnika spawalniczego, gorące przedmioty, silniki, papierosy czy iskry, powstające przy wkładaniu i wyjmowaniu kabli elektrycznych lub przy obsłudze przełączników.** Tego rodzaju źródła iskieł mogą spowodować zapłon.
- ▶ **Nie należy rozpylać materiałów, o których nie wiadomo, czy stanowią jakieś zagrożenie.** Nieznane substancje mogą spowodować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu.
- ▶ **Podczas rozpylania chemikaliów, lub kontaktu z nimi należy użyć dodatkowego osobistego wyposażenia ochronnego: rękawic ochronnych i osłony twarzy lub ochrony układu oddechowego.** Noszenie wyposażenia ochronnego (jego dobór jest uzależniony od rodzaju pracy) zmniejsza ryzyko obrażeń przez niebezpieczne substancje.



- ▶ **Nigdy nie kierować rozpylanego medium w swoim kierunku, w kierunku innych osób lub w kierunku zwierząt. Ręce, a także pozostałe części ciała należy trzymać z dala od strumienia rozpylanego medium. W razie kontaktu medium ze skórą, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.** Rozpylane medium może przedostać się pod skórę (a tym samym wniknąć do organizmu) nawet przez rękawice ochronne.
- ▶ **Obrażenia spowodowanego rozpylanym medium nie należy traktować jak prostego skaleczenia.** Strumień cieczy o wysokim ciśnieniu może spowodować przeniknięcie trujących substancji do organizmu i wywołać poważne obrażenia. W razie kontaktu medium ze skórą, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
- ▶ **Należy zwrócić uwagę na wszystkie możliwe niebezpieczeństwa, związane z rozpylanym medium. Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje, umieszczone na zbiorniku lub na informacje producenta medium, łącznie z zaleceniami dotyczącymi użycia osobistego wyposażenia ochronnego.** Należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, a także obrażeń, spowodowanych trującymi, rakotwórczymi itp. substancjami.

- ▶ **Stosować wolno tylko wkłady, które zostały wyszczególnione przez producenta. Nie należy nigdy pracować bez zamontowanej osłony dyszy.** Użycie specjalnej wkładki do dysz z odpowiednią osłoną dyszy zmniejsza prawdopodobieństwo, że wysokociśnieniowy strumień spowoduje przeniknięcie medium przez skórę i przedostanie się trucizn do organizmu.
- ▶ **Przy czyszczeniu i wymianie wkładów do dysz należy zachować ostrożność. Jeżeli podczas rozpylania wkład do dyszy zatka się, przed wyjęciem dyszy do czyszczenia należy uprzednio wyłączyć urządzenie i zredukować ciśnienie zgodnie z zaleceniami producenta.** Ciecze znajdujące się pod wysokim ciśnieniu mogą przeniknąć przez skórę, spowodować przeniknięcie trujących substancji do organizmu i stać się w ten sposób przyczyną poważnych obrażeń.
- ▶ **Należy dbać o to, aby wtyczka przewodu sieciowego i przycisk spustowy pistoletu natryskowego nie były zanieczyszczone farbą lub innymi cieczami. Nie wolno nigdy stosować przewodu jako podpory na połączeniach wtykowych.** Zaniedbania w przestrzeganiu powyższych zaleceń mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bawiły jednostką precyzyjnego rozpylania.
- ▶ **Dzieci i osoby niepełnosprawne fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także inne osoby, których doświadczenie i/lub wiedza jest niewystarczająca, aby obsługiwać system precyzyjnego rozpylania przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, nie powinny go obsługiwać bez nadzoru sprawowanego przez odpowiedzialną osobę.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, iż urządzenie zostanie niewłaściwie zastosowane, a także może dojść do obrażeń.

Opis urządzenia i jego zastosowania



Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do rozpylania lakierów na bazie rozpuszczalników i lakierów rozpuszczalnych w wodzie, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, lakierów samochodowych, bejc, substancji ochronnych do drewna, środków ochrony roślin, olejów i środków dezynfekcyjnych. Elektronarzędzie nie jest przeznaczone do pracy z farbami dyspersyjnymi i lateksowymi, tęgim, substancjami powłokowymi zawierającymi kwasy, gruboziarnistymi substancjami i substancjami zawierającymi ciała obce, a także z materiałami o właściwościach tiksotropowych.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku elektronarzędzia na stronie graficznej.

- 1 **Pistolet natryskowy**
- 2 Zatyczka
- 3 Nakrętka złączkowa
- 4 Oznaczenie podłączenia SDS
- 5 Pokrętko do regulacji ilości rozpylanego medium
- 6 Przyłącze węża (pistolet natryskowy)
- 7 Przedłużka stopki (tylko dla zbiorników 800 ml)
- 8 Zbiornik na medium, 800 ml
Zbiornik na medium, 600 ml*
- 9 Przełącznik funkcyjny
- 10 Rurka pionowa z uszczelką zbiornika
zielony: dla zbiorników 800 ml
biały: dla zbiorników 600 ml*
- 11 Dysza
- 12 Uszczelka dyszy
- 13 **Przewód powietrzny**
- 14 Podłączenie SDS
- 15 **Jednostka podstawowa**
- 16 Pokrętko do włączania/wyłączania i do regulacji wydatku powietrza
- 17 Uchwyt przeznaczony do odkładania pistoletu natryskowego
- 18 Przyłącze dla węża (jednostka podstawowa)
- 19 Uchwyt
- 20 Schowek na akcesoria
- 21 Pokrywa filtra powietrza
- 22 Lepkościomierz

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

Informacja na temat hałasu i wibracji

Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745.

Mierzony wg skali A poziom ciśnienia akustycznego, emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo 74 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB. Poziom hałas na stanowisku pracy może przekroczyć 80 dB(A).

Stosować środki ochrony słuchu!

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań pomierzony został zgodnie z określoną przez normę EN 60745 procedurą pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z

innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.

Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

Dane techniczne

| System precyzyjnego rozpylania | | PFS 105 E |
|---|-------|---------------|
| Numer katalogowy | | 3 603 B06 2.. |
| Moc znamionowa | W | 350 |
| Wydajność tłoczenia medium | g/min | 150 |
| Wydajność rozpylania | W | 0 – 105 |
| Czas zużyty na nakładanie powłok malarskich na 5 m ² | min | 6 |
| Pojemność zbiornika na medium | ml | 800 |
| Długość elastycznego przewodu powietrznego | m | 3,4 |
| Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |

Klasa ochrony □/II
 Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić. Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego elektronarzędzia. Nazwy handlowe poszczególnych elektronarzędzi mogą się różnić.

Deklaracja zgodności **CE**

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne”, odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60335 oraz dyrektywom 2011/65/UE, 2006/42/WE, 2004/108/WE wraz ze zmianami użytkownika.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
 Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
 Senior Vice President
 Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
 Head of Product
 Certification

ppa. [Signature] i.v. [Signature]

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 Leinfelden, 22.08.2011

Montaż

- ▶ **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

Podłączanie przewodu powietrznego (zob. rys. A1 – A2)

- Wyjąć przewód powietrzny **13** ze schowka na akcesoria **20**.

- Usunąć zatyczki z obu końców przewodu powietrznego.

Podłączenie do pistoletu natryskowego:

- Mocno wsunąć podłączenie SDS **14** przewodu powietrznego do przyłącza pistoletu natryskowego **6**, zgodnie z narysowanymi strzałkami.
- Obracać zamknięcie SDS, aż do słyszalnego zaskoczenia w zapadce.

Podłączenie jednostki podstawowej:

- Mocno wsunąć drugie podłączenie SDS przewodu powietrznego do przyłącza jednostki podstawowej **18**, zgodnie z narysowanymi strzałkami.
- Obracać zamknięcie SDS, aż do słyszalnego zaskoczenia w zapadce.

Wskazówka: Po zakończeniu eksploatacji urządzenia należy zabezpieczyć końcówki przewodu zatyczkami.

Praca

Przygotowanie pracy

- ▶ **Nie wolno wykonywać prac lakierniczych, malarskich itp. w pobliżu wód powierzchniowych lub w ich dorzeczu.**

Kupując farby, lakiery i pozostałe media do rozpylania, należy zwrócić uwagę na ich przyjazność dla środowiska.

Przygotowywanie powierzchni pod obróbkę

Wskazówka: Otoczenie miejsca obróbki należy dokładnie przykryć.

Mgła natryskowa zanieczyszcza otoczenie. Przy zastosowaniu urządzenia we wnętrzach wszystkie nie zakryte powierzchnie mogą ulec zabrudzeniu.

Powierzchnia pod obróbkę musi być czysta, sucha i niezatłuszczona.

- W przypadku gładkich powierzchni konieczne jest ich szorstkowanie - następnie należy usunąć pył szlifierski.

Odpowiednie media i zalecane rozcieńczalniki

- ▶ **Podczas rozcieńczania należy zwrócić uwagę na to, by medium i rozcieńczalnik pasowały do siebie.** Po zastosowaniu niewłaściwego rozcieńczalnika mogą powstać grudki, które spowodują zatkanie się pistoletu natryskowego.

| Medium | zalecane rozcieńczenie |
|--|----------------------------|
| Substancje ochronne do drewna, bejce, oleje, lazury, środki impregnujące, podkłady antykorozyjne | w postaci nierozcieńczonej |

100 | Polski

| Medium | zalecane rozcieńczenie |
|---|----------------------------------|
| Środki dezynfekcyjne, środki ochrony roślin, woda, zmywacze do tapet | w postaci nierozcieńczonej |
| Lakiery na bazie rozpuszczalników lub lakiery rozpuszczalne w wodzie, preparaty gruntujące, lakiery do grzejników, lakiery samochodowe, grubowarstwowe lazury | rozcieńczenie o co najmniej 10 % |

Urządzenie to nie nadaje się do rozpylania dyspersyjnych farb (farb do wnętrz).

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami użytkownika producentów rozpylanych substancji.

Rozcieńczanie medium

Z medium przeznaczonym do rozcieńczenia należy postępować w następujący sposób:

- Wziąć lepkościomierz **22**.
- Dobrze przemieszać medium.
- Napełnić pojemnik na medium **8** cieczą. (zob. „Napełnianie medium”, str. 100)
- Rozcieńczyć medium o 10 % za pomocą rozcieńczalnika. Na przykład:

| | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ilość wyjściowa medium [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Rozcieńczalnik [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Dobrze przemieszać medium.
- Przeprowadzić próbne natryskiwanie na powierzchni testowej. (zob. „Natryskiwanie”, str. 100)

Po uzyskaniu optymalnego kształtu strumienia, można rozpocząć natryskiwanie.

lub

Jeżeli kształt strumienia nie jest zadawalający, lub nie dochodzi do wytrysku farby, należy postępować jak opisano w przypadku „Usuwanie usterek” na stronie 102.

Napełnianie medium (zob. rys. C1 – C2)

▶ **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

- Odkręcić zbiornik **8** i zdjąć go z pistoletu natryskowego.
- Obrócić rurkę pionową **10** tak, aby medium można było rozpylić, nie pozostawiając żadnych resztek:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| do prac z obiektami leżącymi | do przodu, w kierunku dyszy |
| do prac ponad głową | do tyłu, w kierunku uchwytu ręcznego |

- Napełnić zbiornik medium i mocno nakręcić go na pistolecie natryskowym.

Uruchomienie

▶ **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V można przyłączyć również do sieci 220 V.**

- ▶ **Jednostka podstawowa powinna zawsze podczas pracy urządzenia stać w pozycji poziomej na równej płaszczyźnie. Jeżeli jednostka podstawowa jest włączona, nie wolno jej przechylać lub ustawiać w pozycji pionowej.**
- ▶ **Zwrócić uwagę, by jednostka podstawowa nie zassała pyłu lub innych zanieczyszczeń podczas pracy.**
- ▶ **Zwrócić uwagę, aby nie zanieczyścić jednostki podstawowej podczas rozpylania.**

Uruchomienie

- Jednostkę podstawową należy ustawiać zawsze w pozycji poziomej na równej i czystej powierzchni.
- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
- Ująć pistolet natryskowy w rękę i skierować go na powierzchnię przeznaczoną do obróbki.
- W celu włączenia należy przekręcić pokrętkę **16**, znajdującą się na jednostce podstawowej aż do oporu w prawo. Zaleca się, aby rozpocząć pracę przy maksymalnym wydatku powietrza. („Regulacja wydatku powietrza”, zob. str. 101)
- Nacisnąć przełącznik funkcyjny **9** na pistolecie natryskowym.

Wskazówka: Gdy jednostka podstawowa jest włączona, z dyszy **11** wypływa zawsze powietrze.

Wyłączenie

- Zwolnić przełącznik funkcyjny **9** i przekręcić pokrętkę **16** w lewo aż do oporu.
- Odstawić pistolet natryskowy do przeznaczonego do tego celu uchwytu **17**.
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Wskazówki dotyczące pracy

Natryskiwanie (zob. rys. D – E)

Wskazówka: W przypadku pracy elektronarzędziem na zewnątrz, należy wziąć pod uwagę kierunek wiatru.

- Najpierw należy wykonać krótką próbę natryskiwania i ustawić kształt strumienia i ilość nakładanego medium, kierując się rodzajem materiału malowanego obiektu. (ustawienia zob. poniższe rozdziały)
- Pistolet natryskowy należy trzymać prostopadle do malowanej powierzchni, zachowując równomierny odstęp (5 – 15 cm).
- Proces natryskiwania należy rozpocząć poza malowanym obiektem.
- Pistolet należy przesuwac równomiernie w poprzek lub w górę-dół malowanej powierzchni – w zależności od ustawionego kształtu strumienia. Powłokę malarską o wysokiej jakości uzyskuje się wówczas, gdy tory malowania nałożą się na siebie o 4 – 5 cm (tzw. malowanie „na zakładkę”).
- Pokrywając powierzchnię farbą lub lakierem, nie należy robić przerw.

Jednorodną powierzchnię uzyskuje się przez równomierne prowadzenie pistoletu natryskowego.

Nierównomierne odstępki, a także natrykiwanie pod kątem powoduje silniejsze wytwarzanie się mgły lakierniczej, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

- Proces natrykiwania należy zakończyć poza malowanym obiektem.


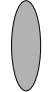




Nie należy rozpylać medium aż do zakończenia się pojemnika. Gdy pionowa rurka nie jest zanurzona w medium, ustaje wytwarzanie się mgły natryskowej, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

Gdy medium zaczyna się gromadzić na dyszy i zatyczce, należy przeczyścić oba elementy używanym uprzednio rozcieńczalnikiem.

Regulacja kształtu strumienia natrysku (zob. rys. F)





► Nie wolno nigdy uruchamiać przycisku funkcyjnego 9 podczas przestawiania zatyczki 2.

- Poluzować nakrętkę złączkową 3.
- Przekręcić zatyczkę 2, ustawiając ją w odpowiedniej pozycji.
- Ponownie dokręcić Nakrętkę złączkową.

| Zatyczka | Strumień | Zastosowanie |
|--|--|--|
|  |  | A Pionowy strumień do obróbki poziomych powierzchni |
|  |  | B Poziomy strumień do obróbki pionowych powierzchni |
|  |  | C Strumień okrągły do malowania naroży, krawędzi i trudno dostępnych miejsc. |


Regulacja ilości dostarczanego medium (zob. rys. G)

- Przekręcić pokrętkę 5, aby ustawić pożądaną ilość rozpylanego medium:
I: minimalna ilość medium,
III: maksymalna ilość medium.



| Ilość rozpylanego medium | Ustawianie |
|---|---|
| Zbyt duża ilość medium na malowanej powierzchni:  | Zredukować ilość rozpylanego medium. – Przekręcić pokrętkę 5 w kierunku I.  |
| Zbyt mała ilość medium na malowanej powierzchni:  | Zwiększyć ilość rozpylanego medium. – Przekręcić pokrętkę 5 w kierunku III.  |

Regulacja wydatku powietrza (zob. rys. H)

- Przekręcić pokrętkę 16, aby ustawić wydatek powietrza i ciśnienie pod jakim medium ma być rozpylane.
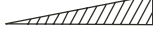
| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| minimalny wydatek powietrza |  | maksymalny wydatek powietrza |
|-----------------------------|--|------------------------------|

Zaleca się, aby rozpoczynać pracę przy maksymalnym wydatku powietrza.
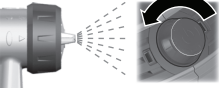
| Wydatek powietrza | Ustawianie |
|---|---|
| Zbyt silna mgła lakiernicza:  | Zredukować wydatek powietrza. – Przekręcić pokrętkę 16 w lewo. |
| Zbyt niski stopień rozdrobnienia medium:  | Zwiększyć wydatek powietrza. – Przekręcić pokrętkę 16 w prawo. |

Transport

Przed transportem pistolet natryskowy lub zamknięty pojemnik na medium można umieścić w uchwycie przeznaczonym do odkładania pistoletu 17. Dzięki specjalnemu urządzeniu wspierającemu, pistolet natryskowy jest dobrze osadzony w uchwycie. Wyciek medium nie jest możliwy.

- Odstawić pistolet natryskowy do uchwytu i docisnąć go do oporu, tak aby był on mocno osadzony w uchwycie.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

Czyszczenie (zob. rys. I – K)

Właściwe czyszczenie pistoletu natryskowego jest warunkiem jego bezbłędnego funkcjonowania. Szkody spowodowane nieczyszczeniem lub niewłaściwym czyszczeniem sprzętu nie są objęte gwarancją.

Pistolet natryskowy i pojemnik na medium należy zawsze czyścić odpowiednim dla danego medium rozcieńczalnikiem (rozpuszczalnikiem lub wodą).

Nie zanurzać nigdy całego pistoletu w środku czyszczącym.

Nigdy nie czyścić otworów w dyszy, ani otworów wentylacyjnych pistoletu za pomocą ostrych metalowych przedmiotów.

Rozcieńczonego medium nie należy przechowywać, mieszając je z oryginalnym (nierozcieńczonym) medium.

Jeżeli użyte medium zawierało substancje niebezpieczne dla zdrowia, pistolet natryskowy należy oczyścić bardzo dokładnie.

102 | Polski

- Wyłączyć jednostkę podstawową i wcisnąć przełącznik funkcyjny **9** pistoletu - aby medium powróciło do zbiornika.
- Odkręcić pojemnik **8** opróżnić go z resztek medium.
- Napełnić zbiornik rozcieńczalnikiem (rozpuszczalnikiem lub wodą) i mocno nakręcić go na pistolet natryskowy.
- Wielokrotnie potrząsnąć pistoletem.
- Włączyć jednostkę podstawową i rozpylić rozcieńczalnik, kierując go do pustej puszki po farbie lub lakierze.
- Powtarzać ostatnie trzy czynności dopóty, dopóki z pistoletu nie zacznie wydostawać się czysty rozcieńczalnik.
- Ponownie wyłączyć jednostkę podstawową.
- Całkowicie opróżnić pojemnik **8**.
- Skontrolować, czy pionowa rurka i uszczelka **10** są czyste i nieuszkodzone.
- Pistolet i zbiornik oczyścić z zewnątrz szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku.
- Odkręcić i zdjąć nakrętkę złączkową **3** i zatyczkę **2**.
- Oczyścić dyszę **11** i iglicę za pomocą rozcieńczalnika.

Od czasu do czasu należy też oczyścić uszczelkę dyszy **12**.

- Zdjąć dyszę **11** i uszczelkę **12**.
W razie potrzeby można posłużyć się jakimś ostro zakończonym przedmiotem, gdyż uszczelka dyszy jest mocno osadzona na pistolecie.

- Oczyścić uszczelkę za pomocą rozcieńczalnika.
- Ponownie umieścić uszczelkę w pistolecie. Należy zwrócić uwagę na to, by rowek nie był zwrócony w stronę pistoletu.
- Nasunąć dyszę na pistolet i obracając, ustawić we właściwym położeniu.
- Nałożyć zatyczkę **2** na dyszę i mocno dokręcić nakrętkę **3**.

Wymiana filtra powietrza (zob. rys. L)

W razie zanieczyszczenia filtra powietrza, należy go wymienić.

- Zdjąć osłonę filtra **21**.
- Wymienić filtr.
- Ponownie nałożyć osłonę filtra.

Likwidacja materiałów

Rozcieńczalniki i resztki medium muszą zostać zlikwidowane w sposób przyjazny dla środowiska. Należy wziąć pod uwagę instrukcje producenta oraz lokalne przepisy dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Należy zdecydowanie zapobiec temu, by szkodliwe dla środowiska chemikalia mogły przedostać się do gleby, wód gruntowych, rzek i zbiorników wodnych. Nie wolno wylewać substancji, szkodliwych dla środowiska naturalnego do kanalizacji!

Usuwanie usterek

| Problem | Przyczyna | Usuwanie błędu |
|--|--|--|
| Medium nie kryje | Zbyt mała ilość medium | Przekręcić pokrętko 5 w kierunku III |
| | Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni | Zmniejszyć odstęp |
| | Zbyt cienka powłoka malarska; natryskiwano niedostateczną ilość razy | Powtórzyć natryskiwanie |
| | Za gęste medium | Ponownie rozcieńczyć medium o 10 % i przeprowadzić próbne natryskiwanie |
| Medium rozplywa się na pomalowanej powierzchni | Nałożono za dużo medium | Przekręcić pokrętko 5 w kierunku I |
| | Zbyt mała odległość od malowanej powierzchni | Zwiększyć odstęp od malowanej powierzchni |
| | Za rzadkie medium | Dodać medium do mieszanki |
| | Zbyt często natryskiwano | Usunąć całkowicie farbę i powtórzyć obróbkę, natryskując mniejszą ilość razy |
| Zbyt niski stopień rozdrobnienia medium | Zbyt wysoka ilość medium | Przekręcić pokrętko 5 w kierunku I |
| | Za słaby wydatek powietrza | Przekręcić pokrętko do regulacji wydatku powietrza 16 w prawo |
| | Zanieczyszczona dysza 11 | Oczyścić dyszę |
| | Zbyt niskie ciśnienie w pojemniku 8 | Mocno nakręcić pojemnik na medium na pistolet natryskowy |
| | Za gęste medium | Ponownie rozcieńczyć medium o 10 % i przeprowadzić próbne natryskiwanie |
| | Mocno zanieczyszczony filtr powietrza | Wymiana filtra powietrza |

| Problem | Przyczyna | Usuwanie błędu |
|-----------------------------|---|---|
| Zbyt silna mgła lakiernicza | Nałożono za dużo medium | Przekręcić pokrętkę 5 w kierunku I |
| | Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni | Zmniejszyć odstęp |
| | Za rzadkie medium | Zmniejszyć wydatek powietrza, przekręcić pokrętkę do regulacji wydatku powietrza 16 w lewo |
| Pulsujący strumień medium | Za mało medium w pojemniku | Uzupełnić medium |
| | Zatkany otwór wentylacyjny przy pionowej rurce 10 | Oczyścić rurkę i otwór |
| | Mocno zanieczyszczony filtr powietrza | Wymiana filtra powietrza |
| | Za gęste medium | Ponownie rozcieńczyć medium o 10 % i przeprowadzić próbne natryskiwanie |
| Medium wycieka przy dyszy | Osady medium przy dyszy 11 i zatyczce 2 | Oczyścić dyszę i zatyczkę |
| | Uszkodzona dysza 11 | Wymienić dyszę |
| | Poluzowana dysza 11 | Dociągnąć nakrętkę złączkową 3 |
| Z dyszy nie wypływa medium | Pokrętkę do regulacji wydatku powietrza 16 zostało zbyt mocno przekręcone w lewo | Przekręcić pokrętkę do regulacji wydatku powietrza 16 w prawo |
| | Brak ciśnienia w pojemniku 8 | Mocno nakręcić pojemnik na medium na pistolet natryskowy |
| | Poluzowana rurka 10 | Umocować rurkę |
| | Zatkana dysza 11 | Oczyścić dyszę |
| | Zatkana rurka 10 | Oczyścić rurkę |
| | Zatkany otwór wentylacyjny przy pionowej rurce 10 | Oczyścić rurkę i otwór |
| | Za gęste medium | Ponownie rozcieńczyć medium o 10 % i przeprowadzić próbne natryskiwanie |

Konserwacja

Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.

Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem:

www.bosch-pt.com

Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch służy pomocą w razie pytań związanych z zakupem produktu, jego zastosowaniem oraz regulacją urządzeń i osprzętu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

Tel.: +48 (022) 715 44 60

Faks: +48 (022) 715 44 41

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com

www.bosch.pl

Usuwanie odpadów

Pistolet natryskowy, jednostkę elektryczną, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodarstwa domowego!

Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/WE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Česky

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí

VAROVÁNÍ Čtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, včetně bezpečnostních informačních listů dodaných k barvám a rozpouštědlům a varovných štítků na nádobách.

Zanedbání při dodržování bezpečnostních upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

V bezpečnostních upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované na elektrické síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

Bezpečnost místa práce

- ▶ Děti a další osoby zadržujte během používání elektronářadí v povzdálí. Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu na strojem.

Elektrická bezpečnost

- ▶ Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úderu elektrickým proudem.
- ▶ Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
- ▶ Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úderu elektrickým proudem.
- ▶ Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou přípustné i pro venkovní prostředí. Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro venkovní prostředí, snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
- ▶ Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení proudového chrániče snižuje riziko úderu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- ▶ Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné brýle. Nošení osobního ochranného vybavení, jako masky proti prachu, neklouzavé bezpečnostní obuvi, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a nasazení elektronářadí, snižuje riziko poranění.

Používání elektronářadí a zacházení s ním

- ▶ Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný. Elektronářadí, které už nelze zapnout či vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
- ▶ Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- ▶ Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Zohledněte přítom pracovní podmínky a vykonávanou činnost. Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

Servis

- ▶ Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

Bezpečnostní upozornění pro jemné stříkací systémy

- ▶ Udržujte Váš pracovní prostor čistý, dobře osvětlený a bez nádob s barvami nebo rozpouštědly, bez hadrů a jiných hořlavých materiálů. Možné nebezpečí samovznícení. Mějte pokaždé v pohotovosti funkční hasicí přístroje/hasicí zařízení.
- ▶ Pečujte o dobré větrání v oblasti stříkání a o dostatek čerstvého vzduchu v celém prostoru. Odpařená hořlavá rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.
- ▶ Nestříkejte a nečistěte s látkami, jejichž bod vzplanutí leží pod 21 °C. Používejte látky na bázi vody, málotěkavé uhlovodíky nebo podobné látky. Lehcetěkavá odpařená rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.
- ▶ Nestříkejte v místech zápalných zdrojů jako jsou jiskry statické elektřiny, otevřené plameny, zapalovací plamínky, horké předměty, motory, cigarety a jiskry od zastrčení a vytažení elektrických kabelů nebo obsluhování vypínačů. Takové zdroje jisker mohou vést ke vznícení okolí.
- ▶ Nestříkejte žádné látky, u kterých není známo, zda představují nebezpečí. Neznámé látky mohou vytvářet nebezpečné podmínky.
- ▶ Při stříkání nebo manipulaci s chemikáliemi noste dodatečné osobní ochranné vybavení jako odpovídající ochranné rukavice a ochrannou masku nebo masku pro ochranu dýchacích cest. Nošení ochranného vybavení pro příslušné podmínky snižuje vystavení se ohrožujícím látkám.



- ▶ Nestříkejte na sebe, na jiné osoby či zvířata. Mějte své ruce a ostatní části těla vzdálené od rozprašovaného

proudu. Jestliže rozprašovaný proud pronikne pokožkou, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Rozprašovaný materiál může proniknout dokonce i skrz rukavice do pokožky a může tak být vstříknut do těla.

- ▶ **Neošetřujte vstříknutí jako prosté říznutí.** Vysokotlaký proud může do těla vstříknout jedovaté látky a vést k vážným zraněním. V případě vstříknutí do pokožky vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
- ▶ **Dávejte pozor na případná rizika rozprašovaného materiálu. Dbejte označení na nádobě či informací výrobce rozprašovaného materiálu, včetně požadavku na používání osobního ochranného vybavení.** Pokynů výrobce je třeba uposlechnout, aby se snížilo riziko požáru a riziko zranění vyvolané jedy, karcinogeny atd.
- ▶ **Používejte pouze výrobem specifikované vložky trysek. Nikdy nestříkejte bez namontované ochrany trysky.** Používání speciální vložky trysky s líčující ochranou trysky zmenšuje pravděpodobnost, že vysokotlaký proud pronikne pokožkou a vstříkne do těla jedy.
- ▶ **Pozor při čištění a výměně vložek trysky. Jestliže se během stříkání vložka trysky ucpe, uposlechněte před odstraněním trysky kvůli vyčištění pokynů výrobce k vypnutí stroje a zbavení se tlaku.** Kapaliny pod vysokým tlakem mohou proniknout pokožkou, vstříknout do těla jed a tím vést k vážným zraněním.
- ▶ **Udržujte zástrčku síťového kabelu a spínací tlačítko stříkací pistole bez barvy a jiných kapalin. Nikdy nedržte kabel kvůli podpoře na konektorech.** Zanedbání při dodržování mohou mít za následek úder elektrickým proudem.
- ▶ **Dohlížejte na děti.** Tím bude zajištěno, aby si děti s jemně stříkacím systémem nehrály.
- ▶ **Děti a osoby, které na základě svých tělesných, smyslových nebo duševních schopností či své nezkušenosti nebo neznalosti, nejsou ve stavu jemně stříkací systém bezpečně obsluhovat, nesmějí tento jemně stříkací systém bez dozoru nebo pokynu zodpovědné osoby používat.** V opačném případě existuje nebezpečí nesprávné obsluhy a poranění.

Popis výrobku a specifikací



Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Určené použití

Elektronářadí je určeno ke stříkání s obsahem rozpouštědel a vodou ředitelných lakovacích barev, lazur, základních nátěrů, bezbarvých laků, krycích laků motorových vozidel, mořidel, prostředků na ochranu dřeva, prostředků na ochranu rostlin, olejů a dezinfekčních prostředků.

Elektronářadí není vhodné pro zpracování disperzních a latexových barev, louchů, nanášených látek s obsahem kyselin, zrnitých a tělískaobsahujících stříkacích materiálů a též materiálů zadržujících kroupy a kapky.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení elektronářadí na obrázkových stranách.

- 1 **Stříkací pistole**
- 2 Vzduchové víčko
- 3 Převlečná matice
- 4 Ryska uzávěru SDS
- 5 Nastavovací kolečko množství stříkaného materiálu
- 6 Přípojka hadice (stříkací pistole)
- 7 Prodloužení patky (jen pro nádobku 800 ml)
- 8 Nádobka na stříkaný materiál, 800 ml
Nádobka na stříkaný materiál, 600 ml*
- 9 Ovládací spínač
- 10 Nasávací trubka s těsněním nádoby
zelená: pro nádobku 800 ml
bílá: pro nádobku 600 ml*
- 11 Tryska
- 12 Těsnění trysky
- 13 Vzduchová hadice
- 14 Uzávěr SDS
- 15 Základní jednotka
- 16 Otočný knoflík pro zapnutí/vypnutí a pro regulaci množství vzduchu
- 17 Místo pro odkládání stříkací pistole
- 18 Přípojka hadice (základní jednotka)
- 19 Rukojeť
- 20 Přihrádka na příslušenství
- 21 Kryt vzduchového filtru
- 22 Odměrná nádobka

*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technická data

| Jemně stříkací systém | | PFS 105 E |
|---|-------|---------------|
| Objednací číslo | | 3 603 B06 2.. |
| Jmenovitý příkon | W | 350 |
| Dopravní výkon | g/min | 150 |
| Rozprašovací výkon | W | 0 – 105 |
| Spotřeba času pro nanesení 5 m ² barvy | min | 6 |
| Objem nádoby na stříkaný materiál | ml | 800 |
| Délka vzduchové hadice | m | 3,4 |
| Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Třída ochrany | | □/II |
| Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit. | | |
| Dbejte prosím objednačního čísla na typovém štítku Vašeho elektronářadí. Obchodní označení jednotlivých elektronářadí se mohou měnit. | | |

106 | Česky

Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745.

Hodnocená hladina akustického tlaku A stroje činí typicky 74 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.

Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A).

Noste ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrací a_{h} (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 60745:

$a_{\text{h}} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřících metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.

Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud ovšem bude elektronářadí nasazeno pro jiná použití, s odlišnými nasazovacími nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit. Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby, v nichž je stroj vypnutý nebo sice běží, ale fakticky není nasazen. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací jako např.: údržba elektronářadí a nasazovacích nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.

Prohlášení o shodě 

Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že v odstavci „Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60335 a směrnici 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2004/108/ES včetně jejich změn.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider i.v. Strötgen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montáž

► **Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

Připojení vzduchové hadice (viz obrázky A1 - A2)

– Vyjměte vzduchovou hadici **13** z příhrádky na příslušenství **20**.

– Odstraňte ochranná víčka z obou konců vzduchové hadice

Připojení na stříkací pistoli:

– Nastrčte uzávěr SDS **14** vzduchové hadice podle označení šipkou pevně do přípojky stříkací pistole **6**.

– Otočte uzávěr SDS až aretace slyšitelně zaskočí.

Připojení základní jednotky:

- Nastrčte druhý uzávěr SDS vzduchové hadice podle označení šipkou pevně do přípojky základní jednotky **18**.
- Otočte uzávěr SDS až aretace slyšitelně zaskočí.

Upozornění: Konce hadice chraňte po použití opět pomocí ochranných víček.

Provoz**Příprava práce**

► **Stříkání na okraji vodních zdrojů nebo na sousedních plochách v bezprostředních přístupových místech je nepřípustné.**

Při nákupu barev, laků a stříkaných prostředků dbejte na jejich snášenlivost se životním prostředím.

Příprava stříkané plochy

Upozornění: Okolí stříkané plochy dalekosáhle a důkladně zakryjte.

Rozprašovaná mlha znečišťuje okolí. Při nasazení v interiérech mohou být všechny nezakryté plochy znečištěny. Stříkaná plocha musí být čistá, suchá a bez mastnoty.

– Hladké plochy zdrsňte a brusný prach poté odstraňte.

Vhodné stříkané materiály a doporučená ředění

► **Při ředění dbejte na to, aby se stříkaný materiál a ředidlo k sobě hodily.** Při použití nesprávného ředidla mohou vzniknout hrudky, které ucpou stříkací pistoli.

| Stříkaný materiál | doporučené rozředění |
|---|----------------------|
| Prostředky na ochranu dřeva, mořidla, oleje, lazury, impregnace, protikorozní základní nátěry | neředěné |
| Dezinfekční prostředky, prostředky na ochranu rostlin, voda, odstraňovač tapet | neředěné |
| Rozpouštědlem či vodou ředitelné laky, základní nátěry, laky na topná tělesa, krycí laky motorových vozidel, silnovrstvé lazury | nejméně 10 % ředěné |

Stroj není vhodný pro zpracování disperzních barev (náterové barvy na stěny).

Dbejte prosím i upozornění k používání výrobce stříkaného materiálu.

Ředění stříkaného materiálu

U stříkaného materiálu, jež musí být rozředěný, postupujte následovně:

- Vezměte odměrnou nádobku **22**.
- Stříkaný materiál dobře promíchejte.
- Naplňte dostatek stříkaného materiálu do nádobky na stříkaný materiál **8**. (viz „Plnění stříkaného materiálu“, strana 107)
- Rozředte stříkaný materiál ředidlem o 10 %. Například:

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Výchozí množství stříkaného materiálu [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Ředidlo [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Stříkaný materiál dobře promíchejte.
- Provedte na testovací ploše zkušební nastříkání. (viz „Stříkání“, strana 107)

Pokud získáte optimální rozprašovací obraz, můžete začít stříkání.

nebo

Pokud není výsledek stříkání uspokojivý nebo nevytéká žádná barva, postupujte jak je popsáno u „Odstranění poruch“ na straně 109.

Plnění stříkaného materiálu (viz obr. C1 – C2)

► Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Odšroubujte nádobku **8** ze stříkací pistole.
- Otočte nasávací trubku **10** tak, aby mohl být stříkaný materiál takřka beze zbytku vystříkán:

| | |
|--|--------------------------------|
| pro stříkací práce na ležících objektech | dopředu ve směru trysky |
|--|--------------------------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| pro stříkací práce nad hlavou | dozadu ve směru rukojeti |
|-------------------------------|---------------------------------|

- Naplňte stříkaný materiál do nádobky a tuto pevně našroubujte na stříkací pistoli.

Uvedení do provozu

- **Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí. Elektronářadí označené 230 V smí být provozováno i na 220 V.**
- **Základní jednotka musí během provozu stát vždy vodorovně na rovné ploše. Základní jednotku, je-li zapnutá, nikdy nenakláňejte ani nestavte svisle.**
- **Dbejte na to, aby základní jednotka nemohla během provozu nasát žádný prach nebo jiné nečistoty.**
- **Dbejte na to, abyste základní jednotku nikdy nepostříkali.**

Zapnutí

- Základní jednotku postavte vždy pouze vodorovně na rovnou a čistou plochu.
- Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Vezměte stříkací pistoli do ruky a nasměrujte ji na stříkanou plochu.
- Pro zapnutí otočte otočný knoflík **16** na základní jednotce až na doraz doprava.
Je doporučeno začínat s maximálním množstvím vzduchu. („Nastavení množství vzduchu“, viz strana 108)
- Stlačte ovládací spínač **9** na stříkací pistoli.

Upozornění: Pokud je základní jednotka zapnutá, na trysce **11** stále uniká vzduch.

Vypnutí

- Ovládací spínač **9** uvolněte a otočte otočný knoflík **16** až na doraz doleva.
- Stříkací pistoli umístěte do místa pro odkládání **17**.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Pracovní pokyny

Stříkání (viz obr. D – E)

Upozornění: Pokud elektronářadí používáte venku, dbejte směru větru.

- Provedte nejprve zkušební nastříkání a nastavte rozprašovací obraz a množství stříkaného materiálu adekvátně stříkanému materiálu. (Nastavení viz následující odstavce)
- Nezbytně držte stříkací pistoli v rovnoměrné vzdálenosti 5 – 15 cm kolmo ke stříkanému objektu.
- Proces stříkání začněte mimo stříkanou plochu.
- Stříkací pistolí pohybujte podle nastaveného rozprašovacího obrazu rovnoměrně napříč nebo sem a tam.
Stejněměrná kvalita povrchu vznikne, pokud se pruhy o 4 – 5 cm překrývají.
- Vyhněte se přerušení uvnitř stříkané plochy.

Rovnoměrné vedení stříkací pistole poskytuje jednotlitou kvalitu povrchu.

Nestejněměrná vzdálenost a úhel stříkání vedou k silné tvorbě mlhy z barvy a tím nestejněměrnému povrchu.

- Proces stříkání ukončete mimo stříkanou plochu.

Nádobku na stříkaný materiál nikdy zcela nevystříkejte.







Pokud už není nasávací trubka ponořená do stříkané látky, dojde k přerušení stříkané mlhy a vznikne nejednotlivý povrch.

Pokud se na trysce a na vzduchovém víčku usadí stříkaný materiál, vyčistěte oba díly používaným ředidlem.

Nastavení rozprašovacího obrazu (viz obr. F)

► Nikdy neobsluhujte ovládací spínač **9** zatímco přestavujete vzduchové víčko **2**.

- Povolte převlečnou matici **3**.
- Otočte vzduchové víčko **2** do požadované polohy.
- Přelevčnou matici opět utáhněte.

| Vzduchové víčko | Proud | Použití |
|---|---|---|
|  |  | A Svislý plochý proud pro horizontální směr práce |
|  |  | B Vodorovný plochý proud pro vertikální směr práce |
|  |  | C Kruhový proud pro rohy, hrany a těžko přístupná místa |


Nastavení množství stříkaného materiálu (viz obrázek G)

- Pro nastavení požadovaného množství stříkaného materiálu otáčejte nastavovací kolečko **5**:
I: minimální množství stříkaného materiálu,
IIII: maximální množství stříkaného materiálu.

108 | Česky

Množství stříkaného materiálu


Příliš mnoho stříkaného materiálu na stříkané ploše:

**Nastavení**

Množství stříkaného materiálu musí být sníženo.

- Otočte nastavovací kolečko **5** směr **I**.

Příliš málo stříkaného materiálu na stříkané ploše:



Množství stříkaného materiálu musí být zvýšeno.

- Otočte nastavovací kolečko **5** směr **III**.

Nastavení množství vzduchu (viz obr. H)


- Pro nastavení množství vzduchu a tlaku pro použití stříkaný materiál otáčejte otočný knoflík **16**.

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------|
| minimální množství vzduchu | | maximální množství vzduchu |
|----------------------------|--|----------------------------|

Je doporučeno začínat s maximálním množstvím vzduchu.

Množství vzduchu



Příliš silná mlha barvy:

**Nastavení**

Množství vzduchu musí být sníženo.

- Otáčejte otočný knoflík **16** doleva.

Příliš hrubé rozprašování:



Množství vzduchu musí být zvýšeno.

- Otáčejte otočný knoflík **16** doprava.

Přeprava

Pro přepravu lze stříkací pistolí nebo uzavřenou nádobku na stříkaný materiál odložit do místa pro odkládání **17**. Díky přidržovacímu přípravku sedí stříkací pistole pevně na místě pro odkládání. Žádný stříkaný materiál nemůže vytéct.

- Stříkací pistolí dejte na místo pro odkládání a zatlačte ji proti odporu až sedí pevně na odkládacím místě.

Údržba a servis**Údržba a čištění**

- **Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

Čištění (viz obrázky I – K)

Priměřené čištění je předpokladem pro bezvadný provoz stříkací pistole. Při chybějícím nebo nepřiměřeném čištění nebudou převzaty žádné záruční nároky.

Čistěte stříkací pistolí a nádobku na stříkaný materiál vždy příslušným ředidlem (rozpuštědlo nebo voda) pro použitý stříkaný materiál.

Nikdy neponořujte celou stříkací pistolí do čistícího prostředku.

Nikdy nečistěte tryskové a vzduchové otvory stříkací pistole špičatými kovovými předměty.

Rozředěný stříkaný materiál kvůli uskladnění nedávejte opět zpátky k původnímu stříkanému materiálu.

Pokud jste použili zdraví škodlivý stříkaný materiál, vyčistěte stříkací pistolí velmi důkladně.

- Vypněte základní jednotku a stlačte ovládací spínač **9** stříkací pistole, aby mohl stříkaný materiál stéct zpátky do nádobky.
 - Nádobku **8** odšroubujte a zbývající stříkaný materiál vyprázdněte.
 - Naplňte ředidlo (rozpuštědlo nebo vodu) do nádobky a našroubujte ji pevně na stříkací pistolí.
 - Několikrát stříkací pistolí zatřeste.
 - Zapněte základní jednotku a vystříkejte ředidlo do prázdné nádoby od materiálu.
 - Opakujte poslední tři kroky tolikrát, až ze stříkací pistole prýští čisté ředidlo.
 - Základní jednotku opět vypněte.
 - Nádobku **8** zcela vyprázdněte.
 - Zkontrolujte, zda je nasávací trubka s těsněním nádoby **10** prostá stříkaného materiálu a nepoškozená.
 - Vyčistěte nádobku a stříkací pistolí vně hadříkem navlhčeným v ředidle.
 - Odšroubujte převlečnou matici **3** a vzduchové víčko **2**.
 - Ředidlem vyčistěte trysku **11** a jehlu trysky.
- Příležitostně musí být navíc vyčištěno těsnění trysky **12**.
- Odejměte trysku **11** a těsnění trysky **12**. Když těsnění trysky pevně sedí na stříkací pistolí, vezměte si případně na pomoc špičatý předmět.
 - Těsnění trysky vyčistěte ředidlem.
 - Těsnění trysky vložte opět do stříkací pistole. Dbejte na to, aby drážka ukazovala od stříkací pistole pryč.
 - Vsaďte trysku na těleso stříkací pistole a otočte ji do správné polohy.
 - Vsaďte vzduchové víčko **2** na trysku a pevně jej utáhněte pomocí převlečné matice **3**.

Výměna vzduchového filtru (viz obr. L)

Pokud je vzduchový filtr zanesený, musí se vyměnit.

- Sejměte kryt vzduchového filtru **21**.
- Vzduchový filtr vyměňte.
- Kryt vzduchového filtru opět nasadte.

Likvidace materiálu

Ředidla a zbytky stříkaného materiálu se musí likvidovat v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Dbejte upozornění výrobce k likvidaci a místních předpisů k likvidaci zvláštních odpadů.

Chemikálie poškozující životní prostředí nesmějí proniknout do půdy, do spodních vod nebo do vody. Nikdy nevylévejte chemikálie poškozující životní prostředí do kanalizace!

Odstranění poruch

| Problém | Příčina | Řešení |
|---|---|--|
| Stříkaný materiál správně nekryje | Příliš malé množství stříkaného materiálu | Otočte nastavovací kolečko 5 směr III |
| | Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše | Zmenšete stříkací vzdálenost |
| | Příliš málo stříkaného materiálu na stříkanou plochu, příliš řídké stříkání přes stříkanou plochu | Stříkejte přes stříkanou plochu vícekrát |
| | Stříkaný materiál příliš hustý | Stříkaný materiál znovu rozředte o 10 % a proveďte zkušební nastříkání |
| Stříkaný materiál se roztéká po nánosech | Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu | Otočte nastavovací kolečko 5 směr I . |
| | Příliš malá vzdálenost ke stříkané ploše | Zvětšete stříkací vzdálenost |
| | Stříkaný materiál příliš řídký | Přidejte původní stříkaný materiál |
| | Příliš často stříkáno přes totéž místo | Odstraňte barvu a při druhém pokusu nestříkejte tak často přes jedno místo |
| Příliš velké rozprášení | Příliš veliké množství stříkaného materiálu | Otočte nastavovací kolečko 5 směr I . |
| | Příliš malé množství vzduchu | Otočný knoflík množství vzduchu 16 otočte doprava |
| | Znečištěná tryska 11 | Trysku očistěte |
| | Příliš malé vytvoření tlaku v nádobce 8 | Nádobku na stříkaný materiál správně našroubujte na stříkací pistoli |
| | Stříkaný materiál příliš hustý | Stříkaný materiál znovu rozředte o 10 % a proveďte zkušební nastříkání |
| | Silně znečištěný vzduchový filtr | Výměna vzduchového filtru |
| Příliš silná mlha barvy | Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu | Otočte nastavovací kolečko 5 směr I . |
| | Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše | Zmenšete stříkací vzdálenost |
| | Stříkaný materiál příliš řídký | Snižte množství vzduchu, otočný knoflík množství vzduchu 16 otočte doleva |
| Stříkaný proud pulzuje | Příliš málo stříkaného materiálu v nádobce | Stříkaný materiál doplňte |
| | Ucpaný odvodušňovací otvor na nasávací trubce 10 | Nasávací trubku a otvor vyčistěte |
| | Silně znečištěný vzduchový filtr | Výměna vzduchového filtru |
| | Stříkaný materiál příliš hustý | Stříkaný materiál znovu rozředte o 10 % a proveďte zkušební nastříkání |
| Stříkaný materiál na trysce kape | Usazenina stříkaného materiálu na trysce 11 a vzduchovém víčku 2 | Trysku a vzduchové víčko vyčistěte |
| | Opořezaná tryska 11 | Trysku vyměňte |
| | Uvolněná tryska 11 | Dotáhněte převlečnou matici 3 |
| Z trysky nevytéká žádný stříkaný materiál | Otočný knoflík množství vzduchu 16 je otočený příliš daleko doleva | Otočný knoflík množství vzduchu 16 otočte doprava |
| | Žádné vytvoření tlaku v nádobce 8 | Nádobku na stříkaný materiál správně našroubujte na stříkací pistoli |
| | Uvolněná nasávací trubka 10 | Nasávací trubku pevně nastrčte |
| | Ucpaná tryska 11 | Trysku očistěte |
| | Ucpaná nasávací trubka 10 | Nasávací trubku vyčistěte |
| | Ucpaný odvodušňovací otvor na nasávací trubce 10 | Nasávací trubku a otvor vyčistěte |
| | Stříkaný materiál příliš hustý | Stříkaný materiál znovu rozředte o 10 % a proveďte zkušební nastříkání |

110 | Slovensky

Údržba

Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše stroje, svěťte provedení opravy autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí firmy Bosch.

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednávací číslo podle typového štítku elektronářadí.

Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

www.bosch-pt.com

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách ke koupi, používání a nastavení výrobků a příslušenství.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: +420 (519) 305 700

Fax: +420 (519) 305 705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Zpracování odpadů

Stříkací pistole, elektrojednotka, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Změny vyhrazeny.

Slovensky**Bezpečnostné pokyny****Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny**

⚠ POZOR **Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny, vrátane**

priložených bezpečnostných listov a výstražných štítkov umiestnených na nádobách s farbami a rozpúšťadlami.

Chyby pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo spôsobiť vážne poranenia osôb.

Ušochovajte všetky Bezpečnostné pokyny a upozornenia na používanie v budúcnosti.

Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v texte Bezpečnostných pokynov sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (pomocou sieťovej šnúry) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez sieťovej šnúry).

Bezpečnosť na pracovisku

► **Nedovoľte deťom a iným nepovolánym osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržiavali v blízkosti pracoviska.** Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby by ste mohli stratiť kontrolu nad náradím.

Elektrická bezpečnosť

► **Zástrčka prírodnej šnúry náradia sa musí hodiť do použitej elektrickej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nesmiete nejakým spôsobom zmeniť. S**

uzemnenými druhmi ručného elektrického náradia nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Chráňte ručné elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti.** Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Nepoužívajte prírodnú šnúru na iný účel, ako je určená, napríklad na prenášanie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prírodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčiastkami náradia.** Poškodené alebo zauzlené prírodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.** Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch.** Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

► **Noste osobné ochranné pomôcky a vždy používajte ochranné okuliare.** Nosenie ochranných pomôcok ako sú ochranná prilba alebo chrániče sluchu podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižujú riziko poranenia.

Používanie a ošetrovanie ručného elektrického náradia



► **Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Ručné elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.

- ▶ **Nepoužívajte ručné elektrické náradie uschovávať tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať výrobok osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.** Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- ▶ **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje a pod. v súlade s týmito pokynmi. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať.** Použitie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.

Servis

- ▶ **Náradie nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.

Bezpečnostné pokyny pre systémy s jemným rozprašovaním

- ▶ **Svoje pracovisko udržiavajte čisté, majte ho vždy dobre osvetlené a zabezpečte, aby sa ňom nenachádzali nádoby od farieb a rozpúšťadiel, handry alebo iné horľavé materiály.** Hrozí prípadné nebezpečenstvo samovznietenia. Majte v každom čase k dispozícii nejaké funkčné hasiace zariadenie/hasiace prístroje.
 - ▶ **Postarajte sa o dobré vetranie v priestore rozprašovania, aj o dostatok čerstvého vzduchu v celej miestnosti.** Vyparené horľavé rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.
 - ▶ **Nestriekajte ani nečistite takými látkami, ktorých bod vzplanutia sa nachádza pod hodnotou 21 °C.** Používajte materiály na báze vody, ťažko odparovateľných uhľovodíkov alebo nejaké podobné materiály. Lahko sa vyparujúce (prchavé) horľavé rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.
 - ▶ **Nestriekajte v takom priestore, kde sa nachádzajú zápalné zdroje, ako sú elektrické iskry statickej elektriny, otvorené plamene, zapal'ovacie plamene, horúce predmety, motory, cigarety a iskry vznikajúce pri zasúvaní a vyberaní sieťových šnúr alebo pri obsluhu vypínačov.** Takéto zdroje iskier môžu spôsobiť zapálenie prostredia.
 - ▶ **Nikdy nestriekajte také látky, ktoré nepoznáte a o ktorých neviete, či predstavujú nejaké nebezpečenstvo.** Neznáme látky môžu vytvoriť ohrozujúce podmienky.
 - ▶ **Pri striekaní alebo pri manipulácii s chemikáliami používajte doplnkové osobné ochranné prostriedky ako primerané rukavice a ochrannú alebo dýchaciu masku.** Nosenie ochranných pomôcok, ktoré zodpovedajú príslušným pracovným podmienkam, znižuje riziko vystavenia Vášho zdravia účinkom škodlivých látok.
- 


- ▶ **Nestriekajte nikdy sami na seba, ani na iné osoby alebo na zvieratá. Svoje ruky a ostatné časti tela majte vždy v dostatočnej vzdialenosti od lúča rozprašovanej látky. Ak sa dostane lúč rozprašovanej látky na pokožku, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.** Rozprašovaná látka môže preniknúť dokonca aj cez rukavicu a dostať sa takýmto spôsobom do Vášho tela.
 - ▶ **Neošetrujte postriekanie svojho tela ako jednoduché porezanie.** Vysokotlakový lúč môže nastriekať do Vášho tela jedovaté látky a spôsobiť Vám vážne poranenie. V prípade vystreknutia na kožu neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
 - ▶ **Dávajte pozor na prípadné nebezpečenstvá striekanej látky. Všimnite si značky na nádobe alebo informácie výrobcu striekanej látky, vrátane upozornení na povinnosť používania osobných ochranných pomôcok.** Pokyny výrobcu musíte bezpodmienečne dodržiavať, aby ste znížili riziko požiaru ako aj poškodenie zdravia spôsobené jedmi, karcinogénnymi látkami a pod.
 - ▶ **Používajte len dýzové nástavce špecifikované výrobcom. Nikdy nestriekajte bez namontovaného dýzového chrániča.** Používanie špeciálneho dýzového nástavca s vhodným dýzovým chráničom znižuje pravdepodobnosť, že vysokotlakový lúč prenikne cez Vašu pokožku a do tela Vám vstrekne nejaké jedovaté látky.
 - ▶ **Pri čistení a výmene dýzových nástavcov postupujte opatrne. Keď sa počas striekania dýzový nástavec upchá, ešte predtým, ako demontujete dýzu, aby ste ju vyčistili, postupujte podľa pokynov výrobcu a vypnite náradie a uvoľnite vytvorený tlak.** Kvapaliny pod vysokým tlakom môžu preniknúť cez pokožku, takto sa môže jed dostať do tela a spôsobiť vážne poškodenie zdravia.
 - ▶ **Chráňte zástrčku sieťovej šnúry a vypínač striekacej pištole pred znečistením farou alebo inými kvapalinami. Nikdy nepodopierajte sieťovú šnúru pri zástrčkovom spojení.** Chyby pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom.
 - ▶ **Dávajte pozor na deti.** Takýmto spôsobom zabezpečíte, aby sa deti so systémom s jemným rozprašovaním nemohli hrať.
 - ▶ **Deti a osoby, ktoré na základe svojich fyzických, senzorických alebo duševných schopností alebo kvôli nedostatku skúseností alebo vedomostí nie sú v stave spoľahlivo obsluhovať tento systém s jemným rozprašovaním, nesmú používať tento systém s jemným rozprašovaním bez dozoru alebo pokynov nejakej zodpovednej osoby.** V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nesprávnej obsluhy alebo poranenia.

Popis produktu a výkonu



Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny.

Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým

prúdom, spôsobí požiar a/alebo ťažké poranenie.

Používanie podľa určenia

Toto ručné elektrické náradie je určené na rozprašovanie lakových farieb obsahujúcich rozpúšťadlá a lakových farieb riediteľných vodou, lazúrovacích náterov, základných farieb, priehľadných lakov, krycích lakov na motorové vozidlá, moridiel, prostriedkov na ochranu dreva, prostriedkov na ochranu rastlín, olejov a dezinfekčných prostriedkov.

Toto ručné elektrické náradie nie je vhodné na spracovanie disperzných a latexových farieb, lúhov, krycích materiálov obsahujúcich kyseliny, zrnitých materiálov a materiálov obsahujúcich drobné telieska a tiež nie na striekanie ťažko rozprašujúcich materiálov ani takých, ktoré ťažko kvapkajú.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu.

- 1 Striekacia pištoľ
- 2 Vzduchový uzáver
- 3 Presuvná matica
- 4 Značka pre uzáver SDS
- 5 Nastavovacie koliesko pre množstvo rozstrekovanej látky
- 6 Hadicová prípojka (striekacia pištoľ)
- 7 Predĺženie pätky (len pre nádržku s objemom 800 ml)
- 8 Nádržka na striekanú látku, 800 ml
- 8 Nádržka na striekanú látku, 600 ml*
- 9 Pracovný vypínač
- 10 Nasávacía rúrka s tesnením nádržky
zelená: pre 800 ml nádržku
biela: pre 600 ml nádržku*
- 11 Dýza
- 12 Tesnenie dýzy
- 13 Vzduchová hadica
- 14 Uzáver SDS
- 15 Základná jednotka
- 16 Otočný gombík na zapínanie a vypínanie a na reguláciu množstva vzduchu
- 17 Odkladací priestor pre striekaciu pištoľ
- 18 Hadicová prípojka (základná jednotka)
- 19 Rukoväť
- 20 Priestor na príslušenstvo
- 21 Kryt vzduchového filtra
- 22 Odmerka

*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

Technické údaje

| Systém s jemným rozprašovaním | | PFS 105 E |
|---|-------|---------------|
| Vecné číslo | | 3 603 B06 2.. |
| Menovitý príkon | W | 350 |
| Dopravný výkon | g/min | 150 |
| Rozprašovací výkon | W | 0 – 105 |
| Časová náročnosť na nanosenie farby na 5 m ² | min | 6 |
| Objem nádržky na striekaný materiál | ml | 800 |
| Dĺžka vzduchovej hadice | m | 3,4 |
| Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Trieda ochrany | | □/II |
| Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať. | | |
| Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho ručného elektrického náradia. Obchodné názvy jednotlivých produktov sa môžu odlišovať. | | |

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745.

Hodnotená hladina akustického tlaku A tohto náradia je typicky 74 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB. Hladina hluku môže pri práci dosahovať hodnotu nad 80 dB(A).

Používajte chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií a_{hv} (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60745: $a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnanie rôznych typov ručného elektrického náradia medzi sebou. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami.

Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používania tohto ručného elektrického náradia. Avšak v takých prípadoch, keď sa toto ručné elektrické náradie použije na iné druhy použitia, s odlišnými pracovnými nástrojmi alebo sa podrobuje nedostatočnej údržbe, môže sa hladina zaťaženia vibráciami od týchto hodnôt odlišovať. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne redukovat zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.

Vyhľadanie o konformite


Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok, popísaný nižšie v časti „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentami: EN 60335 a so smernicami 2011/65/EÚ, 2006/42/ES, 2004/108/ES vrátane ich zmien.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:

Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

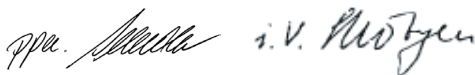

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montáž

- **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vyťahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**

Pripojenie vzduchovej hadice (pozri obrázky A1 - A2)

- Vyberte vzduchovú hadicu **13** z priestoru na príslušenstvo **20**.
- Demontujte oba ochranné kryty z oboch koncov vzduchovej hadice.

Pripojenie na striekaciu pištoľ:

- Nasuňte uzáver SDS **14** vzduchovej hadice podľa označenia šípku pevne do prípojky striekacej pištole **6**.
- Otočte uzáver SDS až po aretáciu tak, aby počuteľne zaskočil.

Pripojenie základnej jednotky:

- Nasuňte druhý uzáver SDS vzduchovej hadice podľa označenia šípku pevne do prípojky základnej jednotky **18**.
- Otočte uzáver SDS až po aretáciu tak, aby počuteľne zaskočil.

Upozornenie: Po použití opäť chráňte konce hadice nasadením ochranných krytov.

Používanie

Príprava práce

- **Vykonávanie striekacích prác v blízkosti vodných zdrojov alebo na susedných plochách v bezprostrednej spádovej oblasti vodných zdrojov nie je dovolené.**

Pri kupovaní farieb, lakov a iných materiálov na striekanie si všimajte ich vlastnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Príprava striekanej plochy

Upozornenie: V dostatočnom rozsahu a dôkladne pozakrývajte okolie striekanej plochy.

Rozstrekovaná hmla znečisťuje životné prostredie. Pri práci s náradím vo vnútorných priestoroch sa môžu všetky nezakryté povrchové plochy znečistiť.

Plocha, na ktorú budete striekať, musí byť čistá, suchá a zbavená masťoty.

- Hladké plochy zdrsňte a potom z nich odstráňte jemný prach.

Materiály vhodné na striekanie – rozprašovanie a odporúčané zriadenie

- **Pri riedení dávajte pozor na to, aby bolo použité riedidlo pre daný striekací materiál vhodné.** Pri použití nesprávneho riedidla (riedidla) môžu vzniknúť hrudky, ktoré spôsobia upchatie striekacej pištole.

| Striekací (rozprašovaný) materiál | odporúčané zriadenie |
|---|-------------------------|
| Prostriedky na ochranu dreva, moridlá, oleje, lazúrové farby, impregnačné materiály, základné nátery na ochranu proti hrdzi | neriedené |
| Dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ochranu rastlín, voda, prostriedky na odstraňovanie tapiet | neriedené |
| Lakovacie farby riediteľné rozpúšťadlom alebo vodou, základné farby, farby na vykurovacie telesá, krycie laky na motorové vozidlá a lazúrovacie laky nanášané v hrubej vrstve | zriedený minimálne 10 % |

Tento výrobok nie je vhodný na spracovávanie disperzných farieb (farieb na steny).

Dodržiavajte pokyny na používanie výrobcu striekacieho materiálu.

Riedenie striekacieho materiálu

Ak je potrebné striekací materiál zriediť, postupujte nasledovne:

- Vezmite odmerku **22**.
- Striekací materiál dobre premiešajte.
- Naplňte dostatok striekacieho materiálu do nádržky na rozstrekovanú látku **8**. (pozri „Plnenie striekacieho materiálu“, strana 114)
- Striekací materiál zriedte rozpúšťadlom o 10 %.
Napríklad:

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Striekací materiál s pôvodným objemom [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| riedidlo [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Striekací materiál dobre premiešajte.
- Na nejakej testovacej ploche vykonajte skúšobný nástrek. (pozri „Striekanie“, strana 114)

Keď dosiahnete optimálnu kvalitu striekania, môžete začať so striekaním obrobku.

alebo

114 | Slovensky

Ak nie je kvalita striekania uspokojivá, alebo ak farba vôbec nevychádza von, postupujte podľa pokynov v odseku „Odstraňovanie porúch“ na strane 116.

Plnenie striekaného materiálu (pozri obrázky C1 – C2)**► Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**

- Odskrutkujte nádržku **8** zo striekacej pištole.
- Nasávaciu rúrku **10** otočte tak, aby sa dal striekaný materiál vystriekať takmer bez akéhokoľvek zvyšku:

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| na striekanie ležiacich objektov | smerom dopredu k dýze |
| na striekacie práce nad hlavou | smerom dozadu k rukoväti |

- Naplňte striekaný materiál do nádržky a dobre ju priskrutkujte k striekacej pištole.

Uvedenie do prevádzky

- **Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku ručného elektrického náradia. Výrobky označené pre napätie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V.**
- **Základná jednotka sa musí počas prevádzky nachádzať vždy vo vodorovnej polohe a musí stáť na nejakej rovnej ploche. Keď je základná jednotka zapnutá, nikdy ju neprekĺpajte ani nedávajte do zvislej polohy.**
- **Dávajte pritom pozor na to, aby základná jednotka nemohla počas prevádzky nasaf žiaden prach alebo nejaké iné nečistoty.**
- **Dávajte pozor na to, aby ste základnú jednotku nikdy neostriekali.**

Zapnutie

- Základnú jednotku postavte vždy len vodorovne na nejakú rovnú a čistú plochu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Vezmite striekaciu pištoľ do ruky a nasmerujte ju na plochu, ktorú budete striekať.
- Na zapnutie otočte otočný gombík **16** na bázovej jednotke doprava až na doraz.
Odporúča sa začať pracovať s maximálnym množstvom vzduchu. („Nastavenie množstva vzduchu“, pozri strana 115)
- Stlačte pracovný vypínač **9** na striekacej pištole.

Upozornenie: Keď je základná jednotka zapnutá, vychádza z dýzy **11** neustále vzduch.

Vypnutie

- Uvoľnite pracovný vypínač **9** a otočný gombík **16** otočte doľava až na doraz.
- Striekaciu pištoľ postavte do odkladacieho priestoru **17**.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pokyny na používanie**Striekanie (pozri obrázky D – E)**

Upozornenie: Všimajte si smer vetra, keď budete používať toto ručné elektrické náradie mimo miestnosti vonku.

- Najprv uskutočnite skúšobné striekanie a nastavte kvalitu rozprašovania a množstvo striekaného materiálu podľa

druhu striekaného materiálu. (Nastavenie pozri nasledujúce odseky)

- Striekaciu pištoľ držte bezpodmienečne v zvislej polohe a v rovnomernej vzdialenosti 5 – 15 cm od striekaného objektu.
- Začnite so striekaním mimo striekanej plochy.
- Podľa nastavenia rozprašovania pohybujte striekacou pištoľou rovnomerne priečne sem a tam alebo hore a dole. Rovnomerná kvalita povrchovej plochy vzniká vtedy, keď sa stopy prekrývajú približne v šírke 4 – 5 cm.
- Vyhýbajte sa prerušeniu striekania v rámci striekanej plochy.

Rovnomerné vedenie striekacej pištole zabezpečuje jednotnú kvalitu povrchu striekanej plochy.

Nerovnomerná vzdialenosť od striekanej plochy a nerovnaký uhol striekacej pištole majú za následok vytváranie príliš silnej hmyľ rozprašovanej látky a tým vytváranie nerovnomernej povrchovej plochy.

- Striekanie vždy ukončujte mimo striekanej plochy.







Nikdy nevystriekajte nádobku na striekaný materiál celkom doprázdna. Keď sa nasávací rúrka prestane ponárať do striekaného materiálu, vytváranie rozprašovanej hmyľ sa preruší a výsledkom je nerovnomerná povrchová plocha.

Keď sa striekaný materiál usadil na dýze a vzduchom uzáver, vyčistite obe súčiastky pomocou rozpúšťadla, ktoré ste použili na riedenie striekaného materiálu.

Nastavenie kvality rozprašovania (pozri obrázok F)**► Nikdy nestláčajte pracovný vypínač 9 počas prestavovania vzduchového uzáveru 2.**

- Uvoľnite presuvnú maticu **3**.
- Vzduchový uzáver **2** nastavte otočením do požadovanej polohy.
- Presuvnú maticu potom opäť utiahnite.

Vzduchový uzáver Rozprašov aný lúč Použitie


| | | |
|---|---|--|
|  |  | A zvislý plochý lúč pre horizontálny smer práce |
|  |  | B vodorovný plochý lúč pre vertikálny smer práce |
|  |  | C okružný lúč pre kúty, hrany a ťažko prístupné miesta |

Nastavenie množstva striekaného materiálu (pozri obrázok G)

- Otáčajte nastavovacie koliesko **5** tak, aby ste nastavili požadované množstvo rozprašovanej látky:
I: minimálne množstvo rozprašovanej látky,
IIII: maximálne množstvo rozprašovanej látky.

| Množstvo striekaného materiálu | Nastavenie |
|--------------------------------|------------|
|--------------------------------|------------|


Priveľa striekaného materiálu na striekanej ploche:



Množstvo striekaného materiálu treba zmenšiť.

- Otáčajte nastavovacie koliesko **5** v smere **I**.

Príliš málo striekaného materiálu na striekanej ploche:




Množstvo striekaného materiálu treba zväčšiť.

- Otáčajte nastavovacie koliesko **5** v smere **III**.

Nastavenie množstva vzduchu (pozri obrázok H)

- Otáčajte otočný gombík **16**, aby ste nastavili množstvo vzduchu a tlak zodpovedajúci príslušnému rozstrekovanému materiálu.

minimálne množstvo vzduchu



maximálne množstvo vzduchu

Odporúča sa začať pracovať s maximálnym množstvom vzduchu.

| Množstvo vzduchu | Nastavenie |
|------------------|------------|
|------------------|------------|


Príliš silná rozprašovaná farebná hmľa:



Množstvo vzduchu treba zmenšiť.

- Otočte otočný gombík **16** smerom doľava.

Nedostatočne jemné rozprašovanie:



Množstvo vzduchu treba zväčšiť.

- Otočte otočný gombík **16** smerom doprava.

Transport

Pri transporte sa dá striekacia pištoľ alebo uzavretá nádržka na striekaný materiál postaviť do odkladacieho priestoru **17**. Vďaka upevňovaciemu mechanizmu bude striekacia pištoľ v odkladacom priestore pevne sedieť. Žiaden striekaný materiál nebude môcť vytečť.

- Postavte striekaciu pištoľ do odkladacieho priestoru a zatlačte ju tak, aby ste prekonalí odpor, aby pevne sedela v odkladacom priestore.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**

Čistenie (pozri obrázky I – K)

Vecne správne a dôkladné vyčistenie striekacej pištole je zásadným predpokladom jej bezchybného fungovania. Ak je čistenie pištole chybné alebo vecne nesprávne, výrobca nepreberá žiadne nároky užívateľa na záruku výrobcu.

Striekaciu pištoľ aj nádržku na striekaný materiál vždy vyčistite so zreteľom na použitý striekaný materiál príslušným riedidlom (rozpušťadlom alebo vodou).

Nikdy neponárajte do rozpúšťadla celú pištoľ.

Nikdy nečistite otvory pre dýzy a vzduchové otvory pomocou špicatých kovových predmetov.

Nikdy nevracajte zriedený striekaný materiál späť k originálnemu (neriedenému) striekanému materiálu.

Keď ste boli nútený použiť zdraviu škodlivé striekané materiály, striekaciu pištoľ vyčistite mimoriadne dôkladne.

- Vypnite základnú jednotku a stlačte pracovný vypínač **9** striekacej pištole, aby sa striekaný materiál mohol vrátiť späť do nádržky.
- Vyskrutkujte nádržku na striekaný materiál **8** zvyšok striekaného materiálu z nej vylejte.
- Do nádržky naplňte rozpúšťadlo (riedidlo alebo vodu) a dobre ju naskrutkujte na striekaciu pištoľ.
- Striekaciu pištoľ niekoľkokrát dobre potraсте.
- Zapnite základnú jednotku a vystriekajte riedidlo do nejakej prázdnej plechovice od materiálu.
- Posledné tri kroky opakujte dovtedy, kým nebude so striekacej pištole vychádzať čisté riedidlo.
- Potom základnú jednotku opäť vypnite.
- Nádržku **8** celkom vyprázdňte.
- Skontrolujte, či sa v nasávacej rúrke s tesnením nádržky **10** nenachádza nejaký striekaný materiál, alebo či nie je poškodená.
- Vyčistite nádržku a striekaciu pištoľ zvonku pomocou handričky namočenej do príslušného riedidla.
- Odskrutkujte prevlečnú maticu **3** a vzduchový uzáver **2**.
- Vyčistite dýzu **11** a ihlu dýzy pomocou použitého riedidla.

Príležitostne treba okrem toho vyčistiť aj tesnenie dýzy **12**.

Demontujte dýzu **11** a tesnenie dýzy **12**. V prípade potreby si vezmite na pomoc nejaký zahrotený predmet, pretože tesnenie dýzy sa zvykne na striekaciu pištoľ prilepiť.

- Vyčistite tesnenie dýzy použitým riedidlom (rozpušťadlom).
- Tesnenie dýzy vložte opäť do striekacej pištole na pôvodné miesto. Dajte pozor na to, aby drážka v striekacej pištoľi smerovala von.
- Nasuňte dýzu na telo striekacej pištole a otočte ju do správnej polohy.
- Nasad'te vzduchový uzáver **2** na dýzu a dobre ju utiahnite prevlečnou maticou **3**.

Výmena vzduchového filtra (pozri obrázok L)

Keď je vzduchový filter znečistený, treba ho vymeniť za nový.

- Demontujte kryt vzduchového filtra **21**.
- Vymeňte vzduchový filter.
- Kryt vzduchového filtra dajte na pôvodné miesto.

116 | Slovensky

Likvidácia materiálu

Rozpušťačlá a zvyšky striekaného materiálu je potrebné zlikvidovať tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie. Dodržiavajte pokyny výrobcu o likvidácii a domáce predpisy o likvidácii špeciálneho odpadu.

Chemikálie, ktoré ohrozujú životné prostredie, sa nesmú dostať do pôdy, do spodnej vody ani do vodných tokov. Nikdy nevyliavajte chemikálie, ktoré poškodzujú životné prostredie, do kanalizácie!

Odstraňovanie porúch

| Problém | Príčina | Odstránenie |
|---|--|--|
| Striekaný materiál nevytvára správne pokrytie | Množstvo striekaného materiálu príliš malé | Nastavovacie koliesko 5 otáčajte v smere III |
| | Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká | Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy |
| | Na striekanej ploche je príliš málo rozprášeného materiálu, po ploche ste prešli príliš málokrát | Postriekajte plochu viackrát |
| | Striekaný materiál je príliš hustý | Striekaný materiál znova zriedte o 10 % a vykonajte skúšobný nástrek |
| Po nanosení sa striekaný materiál rozteká | Bolo nanesené priveľa striekaného materiálu | Otočiť nastavovacie koliesko 5 v smere I |
| | Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš malá | Zväčšite vzdialenosť od striekanej plochy |
| | Striekaný materiál je príliš riedky | Pridajte originálny (neriedený) striekací materiál |
| | Striekali ste príliš často na to isté miesto | Farbu odstráňte a pri druhom pokuse nestriekajte tak často na to isté miesto |
| Príliš veľké rozprašovanie materiálu | Množstvo striekaného materiálu je príliš veľké | Otočiť nastavovacie koliesko 5 v smere I |
| | Príliš malé množstvo vzduchu | Otočný gombík pre množstvo vzduchu 16 otočte smerom doprava |
| | Dýza 11 je znečistená | Vyčistite dýzu |
| | Tlak vytvorený v nádržke je príliš malý 8 | Nádržku na striekací materiál správne priskrutkujte k striekacej pištoľi |
| | Striekaný materiál je príliš hustý | Striekaný materiál znova zriedte o 10 % a vykonajte skúšobný nástrek |
| | Vzduchový filter je veľmi znečistený | Výmena vzduchového filtra |
| Príliš silná rozprašovaná hmľa | Bolo nanesené priveľa striekaného materiálu | Otočiť nastavovacie koliesko 5 v smere I |
| | Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká | Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy |
| | Striekaný materiál je príliš riedky | Zredukujte množstvo vzduchu, otočný gombík pre množstvo vzduchu 16 otočte smerom doľava |
| Lúč rozstrekovaného materiálu pulzuje | V nádržke je príliš málo striekaného materiálu | Doplňte striekací materiál |
| | Odvzdušňovací otvor na nasávacej rúrke 10 je upchatý | Vyčistite nasávaciu rúrku aj otvor |
| | Vzduchový filter je veľmi znečistený | Výmena vzduchového filtra |
| | Striekaný materiál je príliš hustý | Striekaný materiál znova zriedte o 10 % a vykonajte skúšobný nástrek |
| Striekaný materiál vykvapkáva z dýzy | Usadeniny striekaného materiálu na dýze 11 a na vzduchovom uzávere 2 | Dýzu aj vzduchový uzáver vyčistite |
| | Dýza 11 je opotrebovaná | Dýzu vymeňte |
| | Dýza 11 je uvoľnená | Prevlečnú maticu 3 utiahnite |

| Problém | Príčina | Odstránenie |
|--|--|--|
| Z dýzy nevychádza žiaden rozprašovaný materiál | Otočný gombík pre množstvo vzduchu 16 je otočený príliš ďaleko doľava | Otočný gombík pre množstvo vzduchu 16 otočte smerom doprava |
| | Nevytvára sa žiaden tlak v nádržke na striekaný materiál 8 | Nádržku na striekaný materiál správne priskrutkujte k striekacej pištoľi |
| | Nasávacía rúrka 10 je uvoľnená | Nasávaciu rúrku dobre zastrčte |
| | Dýza 11 je upchatá | Vyčistite dýzu |
| | Nasávacía rúrka 10 je upchatá | Vyčistite nasávaciu rúrku |
| | Odvzdušňovací otvor na nasávacej rúrke 10 je upchatý | Vyčistite nasávaciu rúrku aj otvor |
| | Striekaný materiál je príliš hustý | Striekaný materiál znova zriedte o 10 % a vykonajte skúšobný nástrek |

Údržba

Ak by prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia Bosch.

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Servisné stredisko a poradenská služba pre zákazníkov

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

www.bosch-pt.com

Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva.

Slovenčina

Tel.: +421 (02) 48 703 800

Fax: +421 (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidácia

Striekaciu pištoľ, základnú jednotku, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu požadovanej ochrane životného prostredia.

Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu!

Len pre krajinu EÚ:



Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separovane a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

FIGYELMEZTETÉS Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és tájékoztatót, beleértve a festékekhez és oldószerkezhöz szállított biztonsági adatlapokat és a tartályokon elhelyezett figyelmeztető táblákat. A biztonsági tájékoztatók és előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Őrizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi biztonsági előírást és utasítást.

A biztonsági tájékoztatókban alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság

- ▶ **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások

- ▶ **Az elektromos kéziszerszám csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokkal kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert.** A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- ▶ **Tartsa távol az készüléket az esőtől és a nedvesség hatásaitól.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a**

118 | Magyar

hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól és mozgó géppalkatrészekről. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

- ▶ **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, munkák, csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- ▶ **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.

Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése

- ▶ **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
- ▶ **A használaton kívüli elektromos szerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá.** Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a készüléket, akik azt nem ismerik, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat, a betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak megfelelően használja.** Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerviz

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.

Finom szórórendszerekre vonatkozó biztonsági előírások

- ▶ **Tartsa a munkaterületét tisztán, gondoskodjon a jó megvilágításról, és ügyeljen arra, hogy ne legyenek a munkaterületen festék- vagy oldószertartályok, rongyok és egyéb éghető anyagok.** Ilyenkor fennáll az öngyulladás veszélye. Tartsan minden időpontban egy működőképes türeltőlőkészüléket készenlétben.
- ▶ **A szórási területen gondoskodjon jó szellőztetésről és biztosítson az egész helyiségben elegendő friss**

levegőt. Az elpárolgó éghető oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.

- ▶ **Ne szórjon olyan anyagokat és ne végezzen tisztítást olyan anyagokkal, amelyek gyúléspontja 21 °C alatt van.** Csak víz, nehezen illó szénhidrogén, vagy hasonló anyag alapú szórt anyagokat használjon. Az illékony elpárolgó oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.
- ▶ **Ne szórjon anyagot szikraforrások közelében, mint például sztatikus elektromosságból származó szikrák, nyílt láng, gyújtólángok, forró tárgyak, motorok, cigaretták és az áramvezető kábelek összekötésekor és megszakításakor, vagy kapcsolók ki- és bekapcsolásakor keletkező szikrák.** Az ilyen szikraforrások a környezet kigyulladásához vezethetnek.
- ▶ **Ne szórjon olyan anyagot, amelyről nem tudja, veszélyes-e.** Az ismeretlen anyagok könnyen hozhatnak létre veszélyes körülményeket.
- ▶ **Vegyszerek szórása vagy kezelése közben viseljen kiegészítő személyi védőfelszerelést, például megfelelő védő kesztyűt és védőálarcot.** A feltételeknek megfelelő védőfelszerelés viselése lerövidíti azt az időtartamot, amíg veszélyes anyagok hatásának lehet kitéve.



- ▶ **Ne szórjon anyagot saját magára, más személyekre vagy állatokra.** Tartsa távol a kezét és egyéb testrészeit a szórósugártól. Ha a szórósugár áthat a bőrén, forduljon azonnal orvoshoz. A szórt termék még egy kesztyűn át is áthatolhat a bőrön és bejuthat a testébe.
- ▶ **Ne kezelje az ilyen befecskendezéses sérüléseket egyszerű vágásos sérülésként.** A nagy nyomású sugár mérgező anyagokat fecskendezhet a testébe és súlyos sérüléseket okozhat. Ha a szórt anyag a bőre alá jutott, forduljon azonnal orvoshoz.
- ▶ **Ügyeljen a szórt termék által kiváltott veszélyekre. Ügyeljen a tartályon található jelölésekre, vagy a szórt termék gyártója által kiadott információkra, beleértve a személyi védőfelszerelés alkalmazására való felszólításokat.** A gyártó cég utasításait be kell tartani, hogy elkerülje a tűzveszélyt, valamint a mérgek, rákkeltő anyagok, stb. által kiváltott személyi sérüléseket.
- ▶ **Csak a gyártó által megadott fúvókabetéteket használja. Sohasem szórjon fúvókavédőlap nélkül.** Egy különleges fúvókabetétnél a hozzáillő fúvókavédőlappal kombinált alkalmazása csökkenti annak valószínűségét, hogy a nagy nyomású sugár áthatol a bőrén és mérgeket fecskendez a testébe.
- ▶ **A fúvókabetétek tisztításakor és kicserélésekor óvatosan dolgozzon. Ha egy fúvókabetét a szórás során eldugul, akkor a fúvókának a tisztításhoz való eltávolítása előtt hajtsa végre a gyártó utasításait, amelyben leírja, hogyan kell kikapcsolni a berendezést és megszüntetni a nyomást.** A nagy nyomás alatt álló

folyadékok áthatolhatnak a bőrön, mérgeket fecskendezhetnek a testbe és így súlyos sérüléseket okozhatnak.

- ▶ **Tartsa szabadon mindenféle festéktől és folyadéktól a hálózati tápvezeték csatlakozó dugóját és a szórópisztoly nyomó kapcsolóját. A kábeleket alátámasztásra sohasem csatlakozásoknál fogva fogja meg.** Ellenkező esetben áramütést kaphat.
- ▶ **Ügyeljen a gyerekekre.** Ez biztosítja, hogy a gyerekek ne játszhassanak a finom szórórendszerrel.
- ▶ **Ezt a finom szórórendszert gyerekek és olyan személyek nem használhatják, akik a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik miatt, vagy a tapasztalatok vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek a finom szórórendszert biztonságosan használni, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a finom szórórendszert.** Ellenkező esetben hibás kezelés és sérülések veszélye áll fenn.

A termék és alkalmazási lehetőségei leírása



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.

A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Rendeltetésszerű használat

Az elektromos kéziszerszám csak oldószertartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek, zománcok, alapozó rétegek, transzparenslakk, gépkocsi-fedőlakkok, maratószer, favedőszer, növényvédő szer, olajok és fertőtlenítőszer szórására szolgál.

Az elektromos kéziszerszámot diszperziós és latex-festékek, lúgok, savtartalmú bevonószer, szemcsés és szilárd anyagokat tartalmazó szórt anyagok, valamint korlátozott szórhatóságú vagy cseppenésű anyagok feldolgozására nem alkalmas.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábráldalokon található képére vonatkozik.

- 1 Szórópisztoly
- 2 Légszelep
- 3 Hollandi anya
- 4 SDS-zárószerveket jele
- 5 Szórási anyagmennyiség szabályozókerék
- 6 Tömlőcsatlakozás (szórópisztoly)
- 7 Lábhosszabbítás (csak a 800-ml-es tartályhoz)
- 8 Permetező anyag tartály, 800 ml
Permetező anyag tartály, 600 ml*
- 9 Kezelő kapcsoló

- 10 Felszállócső tartály tömítéssel
zöld: a 800-ml-es tartályhoz
fehér: a 600-ml-es tartályhoz*

- 11 Fúvóka
- 12 Fúvóka tömítés
- 13 Levegőtömlő
- 14 SDS-zárószerveket
- 15 Alapegység
- 16 Be- és kikapcsoló és levegő mennyiség szabályozó forgatógomb
- 17 Lerakóállvány a szórópisztoly számára
- 18 Tömlőcsatlakozás (alapegység)
- 19 Fogantyú
- 20 Tartozékátroló fiók
- 21 Légszűrő fedél
- 22 Mérőedény

*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

| Finom szórórendszer | PFS 105 E | |
|---|---------------|---------|
| Cikkszám | 3 603 B06 2.. | |
| Névleges felvett teljesítmény | W | 350 |
| Szállítási teljesítmény | g/perc | 150 |
| Porlasztási teljesítmény | W | 0 – 105 |
| 5 m ² felülethez szükséges festék felvitelének időtartama | perc | 6 |
| Szórt anyag tartály térfogata | ml | 800 |
| Levegőtömlő hossza | m | 3,4 |
| Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint | kg | 4,9 |
| Érintésvédelmi osztály | □/II | |
| Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak. Kérjük vegye figyelembe az elektromos kéziszerszáma típusabláján található cikkszámot. Egyes elektromos kéziszerszámoknak több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet. | | |

Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű tipikus hangnyomásszintje 74 dB(A). Szórás K = 3 dB.

A munkavégzés alatti zajszint túllépheti a 80 dB(A)-t.

Viseljen fülvédőt!

a_h rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K szórás az EN 60745 szabvány szerint:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a

120 | Magyar

rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas. A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, eltérő betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.

Megfelelőségi nyilatkozat


Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60 335 és a 2011/65/EU, 2006/42/EK, 2004/108/EK irányelveknek, beleértve azok változtatásait is.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

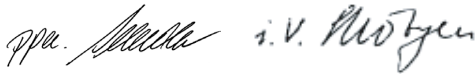

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Összeszerelés

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**

A levegőtömlő csatlakoztatása (lásd az „A1 – A2” ábrát)

- Vegye ki a **13** levegőtömlőt a **20** tartozéktároló fiókból.
 - Távolítsa el a védősapkát a levegőtömlő mindkét végéről
- Csatlakozás a szórópisztolyhoz:
- Dugja bele a levegőtömlő egyik **14** SDS-zárószerkezetét a nyílra megfelelően szorosan a **6** szórópisztoly csatlakozóba.
 - Forgassa el az SDS-zárószerkezetet, amíg a reteszelés jól hallhatóan bepattan.

Az alapegység csatlakoztatása:

- Dugja bele a levegőtömlő második SDS-zárószerkezetét a nyílra megfelelően a **18** alapegység csatlakozóba.
- Forgassa el az SDS-zárószerkezetet, amíg a reteszelés jól hallhatóan bepattan.

Megjegyzés: Használat után lássa el ismét a tömlő végeit védősapkával.

Üzemeltetés

A munka előkészítése

- ▶ **Folyó és állóvizek közvetlen közelében, vagy azok közvetlen vízgyűjtő területén szórópisztollyal dolgozni tilos.**

Ügyeljen a festékek, lakkok és egyéb szórt anyagok beszerzések azok környezetbarát voltára.

A szórási felület előkészítése

Megjegyzés: Minél nagyobb távolságig takarja le alaposan a szórási felület környezetét.

A ködpermet elszennyezi a környezetet. Zárt helyiségekben végzett munka esetén minden le nem fedett felület beszennyeződhet.

A szórási felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie.

- A sima felületeket érdesítse fel, majd távolítsa el azokról a csiszolás során keletkezett port.

A szórásra alkalmas anyagok és a javasolt hígítások

- ▶ **A hígítás során ügyeljen arra, hogy a szórt anyag és a hígító egymásnak megfeleljenek.** Helytelen hígító alkalmazása esetén összeálló darabok jöhetnek létre, amelyekről a szórópisztoly eldugul.

| Szórt anyag | javasolt hígítás |
|--|-------------------|
| Favédőszerek, maratószerkezetek, olajok, zománcok, impregnáló szerek, rozsdavédő alapozó anyagok | tömény |
| Fertőtlenítőszerkezetek, növényvédő szerek, víz, tapéta leoldó szerek | tömény |
| Oldószerben vagy vízben oldódó lakkfestékek, alapozók, fűtőtest lakkok, hígítva gépjármű-fedőlakkok, vastagrétegű zománcok | legalább 10 %-kal |

A készülék diszperziós festékek (falfestékek) feldolgozására nem alkalmas.

Kérjük tartsa be a szóróanyag gyártójának Használati útmutatóját is.

A szórt anyag hígítása

Az olyan szórásra kerülő anyagoknál, amelyeket fel kell hígítani, a következőképpen járjon el:

- Vegye a **22** mérőedényt.
- Alaposan keverje össze a szórt anyagot.
- Töltsön elegendő szórásra kerülő anyagot a **8** tartályba. (lásd „A szórt anyag betöltése”, a 121. oldalon)
- Hígítsa a szórt anyagot 10 %-kal a hígítószerezettel. Példa:

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Szórt anyag kiindulási mennyiség [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Hígítószer [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Alaposan keverje össze a szórt anyagot.
- Hajtson végre egy tesztfelületen egy próbaszórászt. (lásd „Permetezés”, a 121. oldalon)

Ha optimális szórási mintát kap, akkor megkezdheti a szórászt. **vagy**

Ha a szórási eredmény nem kielégítő, vagy nem lép ki a pisztolyból festék, járjon el úgy, amint az „Az üzemzavarok elhárítása” alatt, a 123. oldalon leírásra került.

A szórt anyag betöltése (lásd a C1 – C2 ábrát)

► Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

- Csavarja le a **8** tartályt a szórópisztolyról.
- Forgassa el úgy a **10** felszállócsövet, hogy a szórt anyagot majdnem maradéktalanul szét lehessen szórni.

| | |
|--|------------------------------|
| fekvő tárgyakon végzett szórási munkákhoz | előre a fúvóka felé |
| a fej feletti helyzetben végzett szórási munkákhoz | hátra a fogantyú felé |

- Töltse be a szórt anyag a tartályba és csavarozza ezt szorosan rá a szórópisztolyra.

Üzembe helyezés

► Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típus tábláján található adatokkal. A 230 V-os berendezéseket 220 V hálózati feszültségről is szabad üzemeltetni.

- Az alapegységnek az üzemeltetés során mindig vízszintes helyzetben, egy sík felületen kell állnia. Bekapcsolt állapotban soha ne döntse meg, vagy állítsa függőleges helyzetbe az alapegységet.
- Ügyeljen arra, hogy az alapegység üzem közben ne szívhasson be port, vagy más szennyeződések.
- Ügyeljen arra, hogy soha ne szórjon anyagot az alapegységre.

Bekapcsolás

- Az alapegységet csak vízszintes helyzetben és csak egy egyenletes, tiszta felületre szabad felállítani.
- Dugja be a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba.
- Vegye a kezébe a szórópisztolyt és irányítsa a szórási felületre.
- A bekapcsoláshoz forgassa el jobbra ütközésig az alapegységen elhelyezett **16** forgatógombot. A munkát célszerű a maximális levegőmennyiséggel kezdeni. („A levegőmennyiség beállítása”, lásd a 122. oldalon)
- Ezután nyomja meg a szórópisztolyon elhelyezett **9** kezelő kapcsolót.

Megjegyzés: Ha az alapegység be van kapcsolva, a **11** fúvókából mindig levegő áramlik ki.

Kikapcsolás

- Engedje el a **9** kezelő kapcsolót és forgassa el balra ütközésig a **16** forgatógombot.
- Tegye le a szórópisztolyt a **17** állványra.
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

Munkavégzési tanácsok

Permetezés (lásd a D – E ábrát)

Megjegyzés: Ügyeljen a szélirányra, ha az elektromos kéziszerszámot szabad ég alatt használja.

- Először hajtson végre egy próbaszórászt, és állítsa be a szórt anyagnak megfelelően a szórási mintát és a szórt anyag mennyiségét. (A beállításokat lásd a következő szakaszokban)
- A szórópisztolyt okvetlenül a szórt tárgyra merőlegesen, attól 5 – 15 cm egyenletes távolságra tartsa.
- A szórási eljárást a szórási felületen kívül kezdje el.
- A szórópisztolyt a beállított szórási mintától függően egyenletesen keresztben, vagy fel- és lefelé mozgassa. Egyenletes felületi minőséget úgy lehet elérni, hogy az egyes nyomok 4 – 5 cm-re átfedik egymást.
- Kerülje el a szórási területen belül a megszakításokat.

A szórópisztoly egyenletes vezetése egységes felületi minőséget eredményez.

Egy egyenetlen távolság és szórási szög erős festékkódpermet képződéshez, és ezzel egyenetlen felülethez vezet.

- A szórási eljárást a szórási felületen kívül fejezze be.




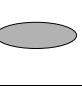


Sohase szórjon annyi anyagot, hogy a szórt anyag tartály teljesen kiürüljön. Ha a felszállócső már nem merül bele a szórt termékbe, a kódpermet megszakad és egyenetlen felület jön létre.

Ha a szórt anyag lerakódik a fúvókára és a légszelepre, tisztítsa meg a szórt anyagban használt hígítóval mindkét alkatrészt.

A szórási minta beállítása (lásd az „F” ábrát)

► Sohase nyúljon a **9** kezelő kapcsolóhoz, mialatt a **2** légszelepet beállítja.

- Lazítsa ki a **3** hollandianyát
- Fordítsa el a kívánt helyzetbe a **2** légszelepet.
- Húzza meg ismét szorosa a hollandianyát.

| Légszelep | Sugár | Alkalmazás |
|---|---|--|
|  |  | A függőleges lapos sugár vízszintes irányban végzett munkákhoz |
|  |  | B vízszintes lapos sugár függőleges irányban végzett munkákhoz |
|  |  | C Kör keresztmetszetű sugár a sarkokhoz, élekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez |


122 | Magyar

**A szórt anyag mennyiségének beállítása
(lásd a „G” ábrát)**

- Forgassa el az **5** szabályozókereket, hogy beállítsa a kívánt szórt anyagmennyiséget:
I: minimális szórási anyagmennyiség,
III: maximális szórt anyagmennyiség.

A szórt anyag mennyisége Beszabályozás


Túl sok a szórt anyag a szórási felületen:



A szórt anyagmennyiséget csökkenteni kell.

- Forgassa el a **I** irányba az **5** szabályozókereket.

Túl kevés a szórt anyag a szórási felületen:




A szórt anyagmennyiséget meg kell növelni.

- Forgassa el a **III** irányba az **5** szabályozókereket.

A levegőmennyiség beállítása (lásd a „H” ábrát)

- Az alkalmazott szórt anyaghoz szükséges levegőmennyiség és nyomás beállításához forgassa a megfelelő helyzetbe a **16** forgatógombot.

minimális
levegő-
mennyiség




maximális
levegő-
mennyiség

A munkát célszerű a maximális levegőmennyiséggel kezdeni.

Levegőtáramlás Beszabályozás


Túl erős festékköd:



A levegőmennyiséget csökkenteni kell.

- Forgassa balra a **16** forgatógombot.

Túl durva a porlasztás:



A levegőmennyiséget meg kell növelni.

- Forgassa jobbra a **16** forgatógombot.

Szállítás

A szállításhoz a szórópisztolyt vagy egy permetezőanyagot tartalmazó zárt tartályt bele lehet állítani a **17** állványba. A tartószerkezet a szórópisztolyt az állványban szorosan rögzítve tartja. A permetezőanyag nem léphet ki.

- Tegye be a szórópisztolyt az állványba és nyomja be az ellenállás ellen, amíg az ott szorosan rögzítésre nem kerül.

Karbantartás és szerviz**Karbantartás és tisztítás**

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**

Tisztítás (lásd az I – K ábrát)

A szakszerű tisztítás a szórópisztoly kifogástalan üzemelésének okvetlenül szükséges előfeltétele. Hiányos vagy szakszerűtlen tisztítás esetén a garancia igényeket nem vesszük figyelembe.

A szórópisztolyt és a szórt anyag tartályt mindig a felhasználásra kerülő szórt anyagnak megfelelő hígítóval (oldószer vagy víz) tisztítsa.

Sohase merítse teljesen bele a szórópisztolyt a tisztítószembe.

Sohase tisztítsa a szórópisztoly fúvókafuratát és légvezetőfuratát hegyes fémtárgyakkal.

Sohase öntse vissza a hígított szórt anyagot a tároláshoz az eredeti szórt anyaghoz.

Nagyon alaposan tisztítsa meg a szórópisztolyt, ha egészségkárosító hatású szórt anyagot használ.

- Kapcsolja ki az alapegységet és nyomja meg a szórópisztoly **9** kezelő kapcsolóját, hogy a szórt anyag visszafolyhasson a tartályba.
- Csavarja le a **8** tartályt és ürítse ki abból a maradék szórt anyagot.
- Töltsön be hígítót (oldószer vagy víz) a tartályba és csavarja azt szorosan rá a szórópisztolyra.
- Rázza fel többször a szórópisztolyt.
- Kapcsolja be az alapegységet és szórja bele a pisztollyal a hígítót egy üres dobozba.
- Addig ismétlje meg az utóbbi három lépést, amíg a szórópisztolyból tiszta hígító lép ki.
- Ismét kapcsolja ki az alapegységet.
- Ürítse ki teljesen a **8** tartályt.
- Ellenőrizze, hogy a **10** felszállócső a tartály tömítéssel szabad-e minden szórt anyagtól és hibátlan-e.
- Egy hígítóval benedvesített kendővel tisztítsa meg kívülről a tartályt és a szórópisztolyt.
- Csavarja le a **3** hollandianyt és a **2** légszelepet.
- Tisztítsa meg hígítóval a **11** fúvókát és a fúvókátút.

Alkalmilag ezen kívül a **12** fúvóka tömítést is meg kell tisztítani.

- Vegye le a **11** fúvókát és a **12** fúvóka tömítést. Esetleg használjon egy hegyes tárgyat segédeszközként, mivel a fúvóka tömítés igen szorosan ül a szórópisztolyon.
- Tisztítsa meg hígítóval a fúvóka tömítést.
- Ismét tegye be a fúvóka tömítést a szórópisztolyba. Ügyeljen arra, hogy a horony a szórópisztollyal ellentétes irányba mutasson.
- Dugja fel a fúvókát a szórópisztolytestre és fordítsa el a helyes helyzetbe.
- Dugja fel a **2** légszelepet a fúvókára és a **3** hollandianyával húzza meg szorosan.

A légszűrő kicserélése (lásd az „L” ábrát)

Ha a légszűrő elszennyeződött, ki kell cserélni.

- Vegye le a **21** légszűrő fedelet.
- Cserélje ki a légszűrőt.
- Tegye ismét be a helyére a légszűrő fedelet.

A használt anyagok hulladékkezelése

A hígítók és a szórt anyag maradékát a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell eltávolítani. Tartsa be a különleges hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat: a gyártó által kiadott előírásokat és a helyi előírásokat.

A környezetkárosító hatású anyagoknak nem szabad a földbe, a talajvízbe, vagy álló vagy folyóvízbe kerülniük. A környezetre káros vegyszereket ne öntse ki a csatornába!

Az üzemzavarok elhárítása

| Probléma | A hiba oka | Elhárítás módja |
|--|--|---|
| A szórt anyag nem fedi be helyesen a felületet | A szórt anyag mennyisége túl alacsony | Forgassa el a IIII irányba az 5 szabályozókereket |
| | A felülettől való távolság túl nagy | Csökkentse a felülettől való távolságot |
| | Túl kevés a szórt anyag a szórási felületen, túl kevésszer szórt anyagot a szórási felületre | Szórjon többször anyagot a szórási felületre |
| | A szórt anyag túl sűrű | Hígítsa fel még egyszer 10 %-kal a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást. |
| A szórt anyag a felvitel után szétfut | Túl sok szórt anyagot vitt fel a felületre | Forgassa el a I irányba az 5 szabályozókereket |
| | A felülettől való távolság túl kicsi | Növelje meg a felülettől való távolságot |
| | A szórt anyag túl híg | Adjon hozzá eredeti (nem hígított) szórt anyagot |
| | Túl sokszor szórt anyagot ugyanarra a pontra | Távolítsa el a festéket és a második kísérletnél ne szórjon annyiszor festéket ugyanarra a pontra |
| Túl durva a porlasztás | A szórt anyag mennyisége túl magas | Forgassa el a I irányba az 5 szabályozókereket |
| | Túl kevés a levegőmennyiség | Forgassa jobbra a 16 levegőáramlás szabályozó gombot |
| | A 11 fúvóka elszennyeződött | Tisztítsa meg a fúvókát |
| | Túl alacsony a 8 tartályban felépülő nyomás | Csavarozza helyesen rá a szórt anyag tartályt a szórópisztolyra |
| | A szórt anyag túl sűrű | Hígítsa fel még egyszer 10 %-kal a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást. |
| | A légszűrő erősen elszennyeződött | A légszűrő kicserélése |
| Túl erős festékköd | Túl sok szórt anyagot vitt fel a felületre | Forgassa el a I irányba az 5 szabályozókereket |
| | A felülettől való távolság túl nagy | Csökkentse a felülettől való távolságot |
| | A szórt anyag túl híg | A levegőmennyiség csökkentéséhez forgassa balra a 16 levegőáramlás szabályozó gombot |
| A szórósugár pulzál | Túl kevés a szórt anyag a tartályban | Töltsön utána szórt anyagot |
| | A 10 felszállócső szellőztető furata eldugult | Tisztítsa meg a felszállócsövet és a furatot |
| | A légszűrő erősen elszennyeződött | A légszűrő kicserélése |
| | A szórt anyag túl sűrű | Hígítsa fel még egyszer 10 %-kal a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást. |
| A szórt anyag a fúvókánál kicsöpög | Szórt anyag rakódott le a 11 fúvókára és a 2 légszelepre | Tisztítsa meg a fúvókát és a légszelepet |
| | A 11 fúvóka elkopott | Cserélje ki a fúvókát |
| | A 11 fúvóka meglazult | Húzza meg szorosra a 3 hollandianyát |

124 | Русский

| Probléma | A hiba oka | Elhárítás módja |
|------------------------------------|--|---|
| Nem lép ki szórt anyag a fúvókából | A 16 levegőáramlás szabályozó gomb túlságosan balra van beállítva | Forgassa jobbra a 16 levegőáramlás szabályozó gombot |
| | Nem épül fel a nyomás a 8 tartályban | Csavarozza helyesen rá a szórt anyag tartályt a szórópisztolyra |
| | A 10 felszállócső kilazult | Nyomja be szorosan a felszállócsövet |
| | A 11 fúvóka eldugult | Tisztítsa meg a fúvókát |
| | A 10 felszállócső eldugult | Tisztítsa meg a felszállócsövet |
| | A 10 felszállócső szellőztető furata eldugult | Tisztítsa meg a felszállócsövet és a furatot |
| | A szórt anyag túl sűrű | Hígítsa fel még egyszer 10 %-kal a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást. |

Karbantartás

Ha az elektromos kéziszerszám a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám típusabláján található 10-jegyű cikkszámot.

Vevőszolgálat és tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információ a következő címen található:

www.bosch-pt.com

A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha a termékek és tartozékok vásárlásával, alkalmazásával és beállításával kapcsolatos kérdései vannak.

Magyarország

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltávolítás

A szórópisztolyt, az elektromos egységet, a tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétebe!

Csak az EU-tagországok számára:

A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EK sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell

gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

A változtatások joga fenntartva.**Русский**

Сертификаты соответствия хранятся по адресу:
ООО «Роберт Босх»
ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5
Россия, 129515, Москва

Указания по безопасности**Общие указания по технике безопасности для электроинструментов**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все указания по технике безопасности и инструкции, включая памятки по безопасности, поставленные для красок и растворителей, и предупредительные таблички на емкостях. Упущения, допущенные при соблюдении указаний по технике безопасности и инструкций могут вызвать поражение электротоком, пожар и/или привести к тяжелым травмам.

Сохраняйте эти указания по безопасности и инструкции для будущего.

Использованное в указаниях по технике безопасности понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с шнуром питания от сети) и на аккумуляторный электроинструмент (без шнура питания от сети).

Безопасность рабочего места

▶ **При работе с электроинструментом не допускайте близко детей и других лиц.** При отвлечении Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

▶ **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.

- ▶ **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспорта или подвески электроинструмента или для вытягивания вилки из розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей инструмента.** Поврежденный или схлестнутый шнур повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте кабели-удлинители, допущенные также для таких работ.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ▶ **Если невозможно избежать применение электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения.** Выключатель защиты от токов повреждения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- ▶ **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Применяйте средства индивидуальной защиты, как то, защитную маску и спецобувь. Защитная каска и средства защиты органов слуха, согласно виду работы, снижают риск травмирования.

Применение и обходование с электроинструментом

- ▶ **Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться этим инструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Сервис

- ▶ **Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с подлинными запасными частями.** Этим обеспечивается сохранность безопасности инструмента.

Указания по безопасности для систем тонкого распыления

- ▶ **Содержите Ваш рабочий участок в чистоте и хорошо освещенным. Убирайте емкости для краски или растворителя, ветошь и все горючие материалы.**

Возможная опасность самовоспламенения. Постоянно держите в готовности работоспособные огнетушители и устройства пожаротушения.

- ▶ **Обеспечивайте хорошую вентиляцию на участке распыления и достаточную подачу свежего воздуха во всем помещении.** Испарения горючих растворителей создают взрывоопасную атмосферу.
- ▶ **Не применяйте для распыления и очистки материалы с температурой воспламенения ниже 21 °С. Применяйте материалы на основе воды, труднолетучих углеводородов или подобные материалы.** Легколетучие, испаряющиеся растворители создают взрывоопасную атмосферу.
- ▶ **Не распыляйте в пределах источников воспламенения, как то, статических электроискр, открытого пламени, инициирующего пламени, горячих предметов, двигателей, сигарет и искр от сочленения и расчленения электрокабелей или задействования выключателей.** Такие источники искр могут привести к воспламенению атмосферы.
- ▶ **Не распыляйте материалы, опасность которых неизвестна.** Незнакомые материалы могут создать опасные условия.
- ▶ **Применяйте дополнительные, индивидуальные, защитные средства, как то, соответствующие защитные перчатки и защитные или дыхательные фильтр-маски при распылении химических веществ и работе с ними.** Применение защитных средств для соответствующих условий снижает возможность воздействия опасных веществ.



- ▶ **Не направляйте распыляющую струю на себя, других лиц или животных. Держитесь вдали от распыляющей струи. Если распыляющая струя пробьет кожу, то сразу обратитесь к врачу.** Струя может пробить кожу даже через перчатки и впрыснуть Вам распыляемое вещество.
- ▶ **Не рассматривайте такое впрыскивание как простое ранение кожи.** Струя высокого давления может впрыснуть Вам ядовитые вещества и привести к серьезным ранениям. В случае впрыска через кожу немедленно обратитесь к врачу за помощью.
- ▶ **Учитывайте возможные опасности, исходящие от распыляемого вещества. Учитывайте маркировку на емкостях или информации изготовителя распыляемого вещества, включая требование применения индивидуальных защитных средств.** Выполняйте указания изготовителя, чтобы снизить риск получения травм, вызванных пожаром, ядами, канцерогенами и т. п.
- ▶ **Применяйте только специфицированные изготовителем наборы сопел. Никогда не работайте с распылителем без установленной сопловой защиты.** Применение специального соплового набора с

126 | Русский

соответствующей сопловой защитой снижает вероятность пробоя кожи струей высокого давления и впрыскивания ядов.

- ▶ **Осторожно при очистке и смене сопловых наборов.** Если при распылении засорится сопловый набор, то перед удалением сопла для очистки выполните указания изготовителя по выключению инструмента и снятию давления. Под высоким давлением жидкости могут пробить кожу и впрыснуть яд в тело, что ведет к серьезным ранениям.
- ▶ **Держите вилку шнура сети и кнопку выключателя пистолета-распылителя в чистоте от краски и других жидкостей. Не держите шнур для поддержки на штепсельном соединении.** Упущения при соблюдении могут повлечь за собой электрическое поражение.
- ▶ **Смотрите за детьми.** Дети не должны играть с системой тонкого распыления.
- ▶ **Детям или лицам, которые в силу их физических, сенсорных или умственных способностей или отсутствия опыта или знаний не в состоянии безопасно работать с системой тонкого распыления, запрещается пользоваться системой без присмотра или инструктажа ответственного лица.** Иначе может возникнуть опасность неправильного использования или получения травм.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Применение по назначению

Настоящий электроинструмент предназначен только для распыления эмалевых и лессирующих красок, грунтовок, прозрачных лаков, автомобильных покровных лаков, морилок, средств защиты древесины и растений, масел, дезинфицирующих средств на основе растворителей и воды.

Настоящий электроинструмент не пригоден для распыления дисперсионных и латексных красок, щелочей, кислотосодержащих материалов покрытия, материалов с твердыми составляющими и также материалов с затрудненным распылением и каплеобразованием.

Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1 Пистолет-распылитель
- 2 Воздушный колпачок
- 3 Накладная гайка
- 4 Маркировка для замка SDS
- 5 Установочное колесико распыляемого количества краски
- 6 Присоединение шланга (пистолет-распылитель)

- 7 Удлинитель опоры (только для стакана 800 мл)
- 8 Стакан для распыляемого материала, 800 мл
Стакан для распыляемого материала, 600 мл*
- 9 Пусковой курок
- 10 Стояк с уплотнением стакана
зеленый: для стакана 800 мл
белый: для стакана* 600 мл
- 11 Сопло
- 12 Уплотнение сопла
- 13 Воздушный шланг
- 14 Замок SDS
- 15 Базовый узел
- 16 Ручка для включения и выключения и для регулирования расхода воздуха
- 17 Подставка для пистолета-распылителя
- 18 Присоединение шланга (базовый блок)
- 19 Рукоятка
- 20 Отсек для принадлежностей
- 21 Крышка воздушного фильтра
- 22 Мерный стакан

*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

| Система тонкого распыления | | PFS 105 E |
|--|-------|---------------|
| Товарный № | | 3 603 B06 2.. |
| Ном. потребляемая мощность | Вт | 350 |
| Производительность | г/мин | 150 |
| Мощность распыления | Вт | 0 – 105 |
| Затраты времени на покраску 5 м ² | мин | 6 |
| Объем стакана для краски | мл | 800 |
| Длина воздушного шланга | м | 3,4 |
| Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003 | кг | 4,9 |
| Класс защиты | | IP20 |
| Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры. Пожалуйста, учитывайте товарный номер на заводской табличке Вашего электроинструмента. Торговые названия отдельных электроинструментов могут различаться. | | |

Данные по шуму и вибрации

Уровень шума определен в соответствии с европейской нормой EN 60745.

Измеренный A-взвешенный уровень звукового давления электроинструмента составляет, как правило, 74 дБ(A). Недостоверность измерения K = 3 дБ. Уровень шума на рабочем месте может превышать 80 дБ(A).

Пользуйтесь средствами защиты органов слуха!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ м/с}^2, K = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации измерен по методике измерения, прописанной в стандарте EN 60745, и может быть использован для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки. Уровень вибрации указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы. Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.


Заявление о соответствии

Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в «Технических данных» продукт отвечает следующим стандартам и нормативам: EN 60335 и директивам 2011/65/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC, включая изменения в этих документах.

Техническая документация (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

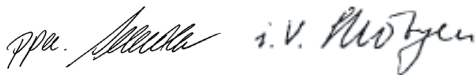

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Сборка

- ▶ **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**

Присоединение воздушного шланга (см. рис. A1 – A2)

- Выньте воздушный шланг **13** из отсека для принадлежностей **20**.

- Снимите защитные колпачки с обоих концов воздушного шланга.

Присоединение к пистолету-распылителю:

- Вставьте патрубок воздушного шланга для SDS замка **14** согласно маркировке в присоединение пистолета-распылителя **6**.
- Поверните патрубок до заметного фиксирования замка SDS.

Присоединение базового блока:

- Вставьте второй патрубок воздушного шланга для SDS замка согласно маркировке в присоединение базового блока **18**.
- Поверните патрубок до заметного фиксирования замка SDS.

Указание: Закрывайте концы шланга после использования защитными колпачками.

Работа с инструментом

Подготовка эксплуатации

- ▶ **Не допускается выполнять работы по окраске распылением рядом с водными резервуарами или на соседних площадях непосредственно в водосборном бассейне.**

При приобретении красок, лаков и распыляемых средств обращайте внимание на их экологичность.

Подготовка поверхности для нанесения краски

Указание: Окружение обрабатываемой поверхности следует тщательно защитить.

Аэрозольный туман загрязняет окружение. При работе в закрытых помещениях могут быть загрязнены все не защищенные поверхности.

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

- Гладким поверхностям придайте шероховатость и затем очистите их от шлифовальной пыли.

Пригодные распыляемые материалы и рекомендованные разбавители

- ▶ **При разжижении обращайте внимание на сочетание распыляемого материала с растворителем.** При применении неправильного растворителя возможно возникновение комков, которые засоряют пистолет-распылитель.

| Распыляемый материал | Рекомендуемое разбавление |
|---|---------------------------|
| Средства для защиты древесины, морилки, масла, глазури, средства для пропитки, грунтовки для защиты от ржавчины | неразбавленные |
| Дезинфицирующие средства, средства для защиты растений, вода, средства для снятия обоев | неразбавленные |

128 | Русский

| Распыляемый материал | Рекомендуемое разбавление |
|---|--------------------------------|
| Эмалевые краски, разбавляемые растворителями или водой, грунтовки, лаки для батарей отопления, автомобильные эмали, толстослойные глазури | разбавлен не менее как на 10 % |

Прибор не предназначен для дисперсионных красок (красок для стен).

Соблюдайте, пожалуйста, также инструкцию производителя распыляемого материала.

Разжижение распыляемого материала

Разбавление материала для распыления выполнить следующим образом:

- Возьмите мерный стакан **22**.
- Хорошо перемешайте краску.
- Залейте в емкость достаточное для распыления количество материала **8**. (см. «Заливка распыляемого материала», стр. 128)
- Разбавьте распыляемый материал на 10 % разбавителем. Например:

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Исходное к-во распыляемого материала [мл] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Растворитель [мл] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Хорошо перемешайте краску.
- Выполните пробное распыления на тестовой поверхности. (см. «Распыление», стр. 128)

При получении оптимального рисунка распыления Вы можете начать с распылением.

или

При неудовлетворительном результате распыления или если краска не выходит, выполнить операции согласно «Устранение неисправностей», описанные на стр. 130.

Заливка распыляемого материала (см. рис. C1 – C2)**► Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**

- Отвинтите стакан **8** от пистолета-распылителя.
- Поверните стояк **10** так, чтобы материал можно было распылить почти без остатков:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| для распыления на лежащие объекты | вперед в направлении сопла |
| для распыления над головой | назад в направлении ручки |

- Залейте распыляемый материал в стакан и привинтите его к пистолету-распылителю.

Включение

- **Учитывайте напряжение сети! Напряжение источника тока должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента. Электроинструменты на 230 В могут работать также и при напряжении 220 В.**

- **Во время эксплуатации базовый блок должен постоянно стоять горизонтально на ровной поверхности. Не наклоняйте и не ставьте базовый блок вертикально при включенном состоянии.**
- **Следите за тем, чтобы базовый блок не засасывал пыль и загрязнения во время работы.**
- **Осторожно, не опрыскивайте базовый блок.**

Включение

- Всегда ставьте базовый блок горизонтально на равной и чистой поверхности.
- Вставьте вилку шнура сети в штепсельную розетку.
- Возьмите пистолет-распылитель в руку и направьте его на поверхность для обработки.
- Для включения поверните ручку **16** на базовом блоке направо до упора.
Рекомендуется начинать с максимальным расходом воздуха. (см. «Настройка расхода воздуха», стр. 129)
- Нажмите на пусковой курок **9** пистолета-распылителя.

Указание: При включенном базовом блоке из сопла **11** постоянно выходит воздух.

Выключение

- Отпустите выключатель управления **9** и поверните ручку **16** налево до упора.
- Установите пистолет-распылитель в подставку **17**.
- Выньте вилку шнура сети из штепсельной розетки.

Указания по применению**Распыление (см. рис. D – E)**

Указание: При использовании электроинструмента под открытым небом учитывайте направление ветра.

- Сначала выполните пробное распыление и настройте рисунок распыления и подачу распыляемого материала. (Значения настройки приведены в следующих разделах.)
- Держите пистолет-распылитель обязательно на определенном расстоянии от 5 – 15 см вертикально к поверхности окрашивания.
- Процесс распыления начинайте за пределами обрабатываемой поверхности.
- Перемещайте пистолет-распылитель в зависимости от рисунка распыления равномерно поперек или вверх и вниз.
Равномерное качество поверхности возникает при выполнении ходов внахлестку в 4 – 5 см.
- Не прерывайте распыление в пределах обрабатываемой площади.

Равномерное ведение пистолета-распылителя обеспечивает одинаковое качество поверхности.

Неравномерное расстояние и угол распыления ведут к сильному образованию тумана и в результате к неравномерной поверхности.

- Процесс распыления заканчивайте за пределами обрабатываемой поверхности.

Не расходуйте полностью распыляемый материал из стакана. Если стояк не погружен в распыляемый материал,

то распыляемый туман прерывается и возникает неравномерная поверхность.

Скопления распыляемого материала на сопле и воздушном колпачке удалите использованным разжижителем.

Настройка рисунка распыления (см. рис. F)

► Не приводите в действие пусковой курок 9 при настройке воздушного колпачка 2.

- Отпустите накидную гайку 3.
- Поверните воздушный колпачок 2 в желаемое положение.
- Крепко затяните накидную гайку.

| Воздушный колпачок | Струя | Применение |
|---|---|---|
|  |  | A Вертикальная плоская струя для горизонтального направления работы |
|  |  | B Горизонтальная плоская струя для вертикального направления работы |
|  |  | C Круглая струя для углов, кромок и труднодоступных мест |


Настройка количества распыляемого материала (см. рис. G)

- Вращайте установочное колесико 5 до установки желаемого количества распыляемого материала:
I: минимальное количество,
III: максимальное количество.



| К-во распыляемого материала | Настройка |
|---|---|
| Слишком много материала на обработанной площади:  | Уменьшить количество распыляемого материала. – Повернуть установочное колесико 5 в направление I .  |
| Слишком мало материала на обработанной площади:  | Увеличить количество распыляемого материала. – Поверните колесико 5 в направлении III .  |

Настройка расхода воздуха (см. рис. H)

- Вращайте ручку 16 для установка расхода воздуха и давления для применяемого материала распыления.

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| минимальный поток воздуха |  | максимальный поток воздуха |
|---------------------------|---|----------------------------|

Рекомендуется начинать с максимальным расходом воздуха.
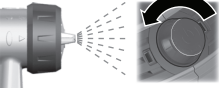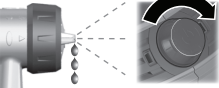
| Расход воздуха | Настройка |
|--|--|
| Сильный туман краски:  | Уменьшить расход воздуха. – Поверните ручку 16 налево. |
| Грубое распыление:  | Увеличить расход воздуха. – Поверните ручку 16 направо. |

Транспортировка

Для транспортировки пистолет-распылитель или закрытая емкость для распыляемого материала 17 может быть установлен в подставку. Устройство крепления держит пистолет-распылитель прочно в подставке. Распыляемый материал не вытекает.

- Установить пистолет-распылитель на подставку и вдавите его до прочного положения в подставке.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

► Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Очистка (см. рис. I–K)

Правильная очистка является предпосылкой безупречной работы пистолета-распылителя. При недостаточной или неправильной очистке отклоняются все гарантийные притязания.

Очищайте пистолет-распылитель и стакан для краски всегда с соответствующим разжижителем (растворитель или вода) для использованного материала.

Не погружайте весь пистолет-распылитель в средство для очистки.

Не применяйте острые металлические предметы для очистки сопел и воздушных отверстий пистолета-распылителя.

Разжиженный распыляемый материал не следует добавлять в подлинный материал для хранения.

Очень тщательно очищайте пистолет-распылитель после использования вредного для здоровья распыляемого средства.

- Выключите базовый блок и нажмите пусковой курок 9 пистолета-распылителя, чтобы распыляемый материал мог стечь обратно в емкость.
- Отвинтите стакан 8 и опорожните ее от остатков распыляемого материала.
- Залейте в стакан разжижитель (растворитель или воду) и привинтите его к пистолету-распылителю.

130 | Русский

- Встряхните несколько раз пистолет-распылитель.
- Включите базовый блок и распылите разжижитель в пустую банку от краски.
- Повторите последние три процесса до полной очистки пистолета-распылителя.
- Выключите базовый блок.
- Полностью опорожните стакан **8**.
- Проверьте стояк и уплотнение емкости **10** на чистоту и наличие повреждений.
- Очистить стакан и пистолет-распылитель снаружи салфеткой, увлажненной растворителем.
- Отвинтите накидную гайку **3** и воздушный колпачок **2**.
- Разжижителем очистить сопло **11** и иглу сопла.

Время от времени следует дополнительно очищать уплотнение сопла **12**.

- Снимите сопло **11** и уплотнение сопла **12**.
При надобности воспользуйтесь острым предметом, так как уплотнение сопла прочно сидит в пистолете-распылителе.
- Очистить уплотнение разжижителем.

- Вставьте уплотнение сопла в пистолет-распылитель. Следите за тем, чтобы паз был обращен наружу.
- Насадите сопло на пистолет-распылитель и поверните его в правильное положение.
- Насадите воздушный колпачок **2** на сопло и затяните накидную гайку **3**.

Смена воздушного фильтра (см. рис. L)

Загрязненный воздушный фильтр должен быть заменен.

- Снимите крышку воздушного фильтра **21**.
- Замените воздушный фильтр.
- Установите крышку фильтра на место.

Утилизация материала

Разжижитель и остатки распыляемого материала должны быть экологично утилизированы. Учитывайте указания изготовителя и местные предписания по утилизации специальных отходов.

Вредные для окружающей среды реактивы не должны попадать в грунтовые воды или в водоемы. Не выливайте вредные для окружающей среды реактивы в канализацию!

Устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Устранение |
|------------------------------------|--|---|
| Краска плохо покрывает поверхность | Недостаточное количество краски | Поверните колесико 5 в направлении III |
| | Большое расстояние к обрабатываемой площади | Уменьшить расстояние распыления |
| | Мало краски на площади, недостаточное число ходов распыления | Увеличить число ходов распыления |
| Распыление краски после нанесения | Вязкая краска | Снова разбавить распыляемый материал на 10 % и выполнить пробное распыление |
| | Слишком много краски нанесено | Повернуть установочное колесико 5 в направление I |
| | Маленькое расстояние к обрабатываемой площади | Увеличить расстояние распыления |
| | Жидкая краска | Добавить подлинную краску |
| Слишком грубое распыление | Слишком часто покрывали одно и то же место краской | Снять краску и при второй попытке реже распылять на одном и том же месте |
| | Большое количество краски | Повернуть установочное колесико 5 в направление I |
| | Недостаточный расход воздуха | Повернуть ручку расхода воздуха 16 направо |
| | Сопло 11 загрязнено | Прочистить сопло |
| | Недостаточное давление в емкости 8 | Правильно привинтить стакан к пистолету-распылителю |
| | Вязкая краска | Снова разбавить распыляемый материал на 10 % и выполнить пробное распыление |
| Сильный красочный туман | Сильно загрязнен воздушный фильтр | Смена воздушного фильтра |
| | Слишком много краски нанесено | Повернуть установочное колесико 5 в направление I |
| | Большое расстояние к обрабатываемой площади | Уменьшить расстояние распыления |
| | Жидкая краска | Уменьшить расход воздуха, повернуть ручку 16 налево |

| Проблема | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| Пulsация струи распыления | Мало краски в стакане | Залить краску |
| | Забито вентиляционное отверстие в стояке 10 | Очистить стояк и отверстие |
| | Сильно загрязнен воздушный фильтр | Смена воздушного фильтра |
| | Вязкая краска | Снова разбавить распыляемый материал на 10 % и выполнить пробное распыление |
| Из сопла капает краска после выключения | Отложения краски на сопле 11 и воздушном колпачке 2 | Очистить сопло и воздушный колпачок |
| | Сопло 11 изношено | Замените сопло |
| | Крепление сопла 11 разболталось | Подтянуть накидную гайку 3 |
| Краска не выходит из сопла | Ручка расхода воздуха 16 повернута слишком много налево | Повернуть ручку расхода воздуха 16 направо |
| | Нет давления в стакане 8 | Правильно привинтить стакан к пистолету-распылителю |
| | Крепление стояка 10 разболталось | Закрепить стояк |
| | Сопло 11 забито | Прочистить сопло |
| | Стояк 10 засорился | Очистить стояк |
| | Забито вентиляционное отверстие в стояке 10 | Очистить стояк и отверстие |
| | Вязкая краска | Снова разбавить распыляемый материал на 10 % и выполнить пробное распыление |

Техническое обслуживание

Если электроинструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы Bosch.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке электроинструмента.

Сервисное обслуживание и консультация покупателей

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив консультантов Bosch охотно поможет Вам в вопросах покупки, применения и настройки продуктов и принадлежностей.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва
Россия
Тел.: +7 (800) 100 800 7
E-Mail: pt-service.ru@bosch.com

Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете получить на официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
пр. Райымбека/ул. Коммунальная, 169/1
050050 г. Алматы
Казахстан

132 | Українська

Тел.: +7 (727) 232 37 07
 Факс: +7 (727) 233 07 87
 E-Mail: pt-service.ka@bosch.com
 Официальный сайт: www.bosch-pt.kz

Утилізація

Отслуживши свой срок пистолет-распылитель, электроузел, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

Тільки для стран-членів ЄС:

Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старых электрических и электронных инструментах и приборах и адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок электроинструменты должны

отдельно собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

Возможны изменения.

Українська**Вказівки з техніки безпеки****Загальні застереження для електроприладів**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Прочитайте правила з техніки безпеки і вказівки, включаючи додані до фарб і розчинників паспорта безпеки речовин і попереджувальні таблички на ємностях. Невиконання правил з техніки безпеки і вказівок може призводити до удару електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

Зберігайте всі правила з техніки безпеки і вказівки на майбутнє.

Під поняттям «електроприлад», що використовується в правилах з техніки безпеки, мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

Безпека на робочому місці

▶ Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей і інших осіб. Якщо Ваша увага буде відвернута, Ви можете втратити контроль над приладом.

Електрична безпека

- ▶ Штепсель електроприладу повинен пасувати до розетки. Не дозволяється що-небудь міняти в штепселі. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик удару електричним струмом.
- ▶ Захищайте прилад від дощу та вологи. Потрапляння води в електроприлад збільшує ризик удару електричним струмом.

▶ Не використовуйте кабель для перенесення і підвішування електроприладу або витягування штепселя з розетки. Захищайте шнур від високої температури, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений шнур збільшує ризик удару електричним струмом.

▶ Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що допущений для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик удару електричним струмом.

▶ Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте захисний автомат (FI). Використання захисного автомата (FI) зменшує ризик удару електричним струмом.

Безпека людей

▶ Вдягайте робочий одяг та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Особисте захисне спорядження, як напр., пілозахисна маска, захисне взуття, що не ковзається, захисна каска або навушники, – в залежності від виду та застосування електроприладу – зменшує ризик травм.

Використання і обслуговування електроприладу

- ▶ Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим вимикачем. Прилад, що не вмикається або не вимикається, є небезпечним і потребує ремонту.
- ▶ Зберігайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтеся, далеко від дітей. Не дозволяйте користуватися приладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали цю інструкцію. У разі застосування недосвідченими особами електроприлади несуть в собі небезпеку.
- ▶ Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти тощо відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для цілей, що відрізняються від їхнього призначення, може призводити до небезпечних ситуацій.

Сервіс

▶ Віддавайте свій електроприлад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям з використанням обов'язково оригінальних запчастин. Лише за таких умов прилад не буде містити в собі небезпеки.

Правила з техніки безпеки для мікророзпилювальних систем

- ▶ Тримайте робоче місце у чистоті, слідкуйте за його добрим освітленням і за тим, щоб на ньому не було ємностей з фарбою або розчинником, ганчірок та інших горючих матеріалів. Можлива небезпека самозаймання. Завжди тримайте напоготові справні вогнегасники/пожежне обладнання.
- ▶ Слідкуйте за доброю вентиляцією в зоні розпилення і за достатньою кількістю свіжого повітря у всьому

приміщенні. Горючі розчинники, що випарувалися, створюють вибухонебезпечне середовище.

- ▶ **Не розпилюйте і не використовуйте для очищення матеріали, точка запалення яких нижче 21 °С. Не використовуйте матеріали на основі води, важколетучих вуглеводнів або аналогічних матеріалів.** Легколетучі розчинники, що випарувалися, створюють вибухонебезпечне середовище.
- ▶ **Не розпилюйте близько до джерел запалення, як напр., статичних електричних іскор, відкритого вогню, факелів запалювання, гарячих предметів, моторів, сигарет і іскор від встромляння/виймання електрокабелів або вмикання/вимкання вимикачів.** Такі джерела іскор можуть призводити до займання оточення.
- ▶ **Не розпилюйте матеріали, про які Вам не відомо, чи являють вони собою небезпеку.** Невідомі матеріали можуть створювати небезпечні умови.
- ▶ **При розпиленні або роботі з хімікатами вдягайте особисте захисне спорядження, як напр., відповідні захисні рукавиці і захисну або респіраторну маску.** Захисне спорядження для відповідних умов зменшує вплив небезпечних речовин.



- ▶ **Не розпилюйте на себе, інших осіб або тварин. Не підставляйте руки або інші частини тіла під розприскуваний струмінь. Якщо розприскуваний струмінь пропалить шкіру, негайно зверніться до лікаря.** Розприскуваний матеріал може пропалити шкіру навіть крізь рукавицю і потрапити у Ваш організм.
- ▶ **Не ставтеся до опіку як начебто це був простий поріз.** Разом із струменем під високим тиском в організм можуть потрапляти отрутні речовини і призводити до серйозних травм. У випадку опіку шкіри негайно зверніться до лікаря.
- ▶ **Зважайте на можливі небезпеки розприскуваного матеріалу. Зважайте на позначки на ємності або на інформацію виробника розприскуваного матеріалу, включаючи вимогу користування особистим захисним спорядженням.** Дотримуйтесь вказівок виробника, щоб зменшити ризик пожежі, а також травм, що можуть викликатися отрутними речовинами, канцерогенами тощо.
- ▶ **Використовуйте лише сопла, що специфіковані виробником. Ніколи не розпилюйте без монтованого захисту для сопла.** Використання спеціального сопла з придатним захистом для сопла зменшує імовірність проникнення струменю під високим тиском крізь шкіру і потрапляння отрути в організм.
- ▶ **Будьте обережні при очищенні та заміні сопел. Якщо під час розпилення сопло заб'ється, перш ніж зняти сопло для прочистки, виконайте вказівки виробника щодо вимкнення пристрою і зменшення тиску.** Рідини під високим тиском можуть проникати крізь шкіру,

заносити отруту в організм і, тим самим, призводити до серйозних травм.

- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб на штепсель шнура живлення і вимикач пістолета-розпилювача не потрапляла фарба або інші рідини. Ніколи не тримайте шнур додатково також і за штепсельний роз'єм.** Невиконання цих вказівок може призводити до ураження електричним струмом.
- ▶ **Дивіться за дітьми.** Діти не повинні гратися з мікророзпилювальною системою.
- ▶ **Дітям та особам, які в силу їх фізичних, сенсорних або розумових здібностей чи за відсутністю досвіду або знань не в стані безпечно працювати з мікророзпилювальною системою, забороняється користуватися мікророзпилювальною системою без нагляду або інструктажу відповідальної особи.** Інакше може виникнути небезпека неправильного користування та одержання травм.

Опис продукту і послуг



Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Призначення пристрою

Електроприлад призначений лише для розприскування лакових фарб, глазурей, ґрунтовок, прозорих лаків, автомобільних покривних лаків, морилок, засобів для захисту деревини, засобів для захисту рослин, олій і дезінфекційних засобів, що містять розчинники і можуть розбавлятися водою.

Електроприлад не придатний для розприскування дисперсних і латексних фарб, лугів, матеріалів для нанесення покриття, що містять кислоту, рідин, що містять зернисті/тверді речовини, а також матеріалів з інгібітором розпилення або інгібітором утворення крапель.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінках з малюнками.

- 1 Пістолет-розпилювач
- 2 Повітряний ковпачок
- 3 Накидна гайка
- 4 Позначка для під'єднувача SDS
- 5 Коліщатко для регулювання кількості розприскуваного матеріалу
- 6 Під'єднувач шланга (пістолет-розприскувач)
- 7 Подовжувач ніжки (тільки для бачків на 800 мл)
- 8 Бачок для розприскуваного матеріалу, 800 мл
Бачок для розприскуваного матеріалу, 600 мл*
- 9 Перемикач
- 10 Трубка для засмокування рідини з ущільнювачем бачка
зелений: для бачків на 800 мл
білий: для бачків на 600 мл*

134 | Українська

- 11 Сопло
- 12 Ущільнювач сопла
- 13 Повітряний шланг
- 14 Під'єднувач SDS
- 15 Базовий вузол
- 16 Поворотна ручка для вмикання/вимикання та для регулювання кількості повітря
- 17 Гніздо для зберігання пістолета-розприскувача
- 18 Роз'єм для шланга (базовий вузол)
- 19 Рукотка
- 20 Секція для приладдя
- 21 Кришка повітряного фільтра
- 22 Мірна склянка

*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Технічні дані

| Мікророзпилювальна система | | PFS 105 E |
|---|---------|---------------|
| Товарний номер | | 3 603 B06 2.. |
| Ном. споживана потужність | Вт | 350 |
| Потужність подачі | г/хвил. | 150 |
| Потужність розпилення | Вт | 0 – 105 |
| Витрати часу на 5 м ² фарбового покриття | хвил. | 6 |
| Об'єм бачка для розприскуваного матеріалу | мл | 800 |
| Довжина повітряного шланга | м | 3,4 |
| Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 | кг | 4,9 |
| Клас захисту | | □/II |

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри. Будь ласка, зважайте на товарний номер, зазначений на заводській таблиці Вашого електроприладу. Торговельна назва деяких приладів може розрізнятися.

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до європейської норми EN 60745.

Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу становить, як правило 74 дБ(А). Похибка К = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(А).

Вдайте навушники!

Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка К визначені відповідно до EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації вимірювався за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна користуватися для порівняння приладів. Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження. Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроприладу для інших робіт, роботі з

іншими робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати.

Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнтий або, хоч і увімкнтий, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

Заява про відповідність **CE**

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічних даних» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60335 та директивам 2011/65/ЄС, 2006/42/ЄС, 2004/108/ЄС, включаючи зміни в цих документах.

Технічна документація (2006/42/ЄС):

Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Монтаж

- ▶ Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.

Підключення повітряного шланга (див. мал. А1 – А2)

- Вийміть повітряний шланг **13** із секції для приладдя **20**.
- Зніміть захисні ковпачки з обох кінців повітряного шланга.

Підключення до пістолета-розприскувача:

- Добре встроміть один під'єднувач SDS **14** повітряного шланга відповідно до стрілки у роз'єм пістолета-розприскувача **6**.
- Поверніть під'єднувач SDS, щоб фіксатор відчутно зайшов у зачеплення.

Підключення базового вузла:

- Добре встроміть другий під'єднувач SDS повітряного шланга відповідно до стрілки у роз'єм базового вузла **18**.
- Поверніть під'єднувач SDS, щоб фіксатор відчутно зайшов у зачеплення.

Вказівка: Після використання знову закрийте кінці шланга за допомогою захисних ковпачків.

Експлуатація

Підготовка до роботи

- ▶ **Працювати з розпилювачем коло водоймищ або на сусідніх до них площах безпосередньо у водозбірному басейні не дозволяється.**

Коли будете купувати фарби, лаки і розприскувані речовини, звертайте увагу на їхню екологічність.

Підготовка обприскуваної поверхні

Вказівка: Ґрунтовно і з запасом прикрийте оточення обприскуваної поверхні.

Туман від розприскуваної речовини забруднює оточення робочого місця. При використанні у внутрішніх приміщеннях можуть забруднитися всі не закриті поверхні. Обприскувана поверхня має бути чистою, сухою і нежирною.

- Надайте шорсткість гладким поверхням і після цього витріть пил, що утворився від шліфування.

Придатні розприскувані матеріали та рекомендовані розріджувачі

- ▶ **При розбавленні слідкуйте за тим, щоб розприскуваний матеріал і розріджувач підходили один до одного.** При використанні непридатного розріджувача можливе утворення ґрудок, що будуть забивати пістолет-розприскувач.

| Розприскуваний матеріал | Рекомендована концентрація розчину |
|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------------|------------------------------------|

Засоби для захисту деревини, морилки, олії, глазури, засоби для просочування, ґрунтовки для захисту від іржі

нерозбавлені

Дезінфекційні засоби, засоби для захисту рослин, вода, засоби для зняття шпалер

нерозбавлені

Лакові фарби, що можуть розбавлятися розчинниками або водою, ґрунтовки, лаки для обігрівальних приладів, автомобільні покривні лаки, товстшарові глазури

мінімальне розчинення 10 %

Прилад не призначений для обробки дисперсійних фарб (фарб для стін).

Дотримуйтеся, будь ласка, також інструкцій виробника розприскуваного матеріалу.

Розбавлення розприскуваного матеріалу

Здійсніть розрідження розприскуваного матеріалу наступним чином:

- Візьміть мірну склянку **22**.
- Добре перемішайте розприскуваний матеріал.
- Залийте достатньо розприскуваного матеріалу у бачок для розприскуваного матеріалу **8**. (див. «Заливання розприскуваного матеріалу», стор. 135)

- Розбавте розприскуваний матеріал розріджувачем на 10 %. Наприклад:

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Вихідна кількість розприскуваного матеріалу [мл] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Розріджувач [мл] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Добре перемішайте розприскуваний матеріал.
- Здійсніть пробне розприскування на тестовій поверхні. (див. «Розприскування», стор. 136)

Якщо Ви отримали оптимальну геометрію струменя, можете розпочинати розприскування.

або

Якщо результат розприскування незадовільний або фарба не виходить, зробіть, як описано в «Усунення несправностей» на стор. 138.

Заливання розприскуваного матеріалу (див. малюнки С1 – С2)

- ▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**

- Відкрутіть бачок **8** з пістолета-розприскувача.
- Поверніть трубку для засмокування рідини **10** так, щоб розприскуваний матеріал можна було розприскати майже без залишку:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| для розприскування на лежачі об'єкти | вперед в напрямку сопла |
| для розприскування над головою | назад в напрямку рукоятки |

- Залийте розприскуваний матеріал у бачок і добре прикрутіть його до пістолета-розприскувача.

Початок роботи

- ▶ **Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела струму повинна відповідати значенню, що зазначене на таблиці з характеристиками електроприладу. Електроприлад, що розрахований на напругу 230 В, може працювати також і при 220 В.**
- ▶ **Під час роботи базовий вузол повинен завжди стояти в горизонтальному положенні на рівній поверхні. Ніколи не нахиляйте та не ставте увімкнений базовий вузол у вертикальному положенні.**
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб базовий вузол протягом роботи не міг всмокотати пил або інші забруднення.**
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб ніколи не розприскувати на базовий вузол.**

Вмикання

- Завжди ставте базовий вузол лише в горизонтальному положенні на рівну і чисту поверхню.
- Встроміть штепсель в розетку.
- Візьміть пістолет-розприскувач в руку і спрямуйте його на обприскувану поверхню.
- Щоб увімкнути прилад, поверніть поворотну ручку **16** на базовому вузлі праворуч до упору. Рекомендується починати з максимальної кількості повітря. («Встановлення кількості повітря», див. стор. 136)
- Натисніть на перемикач **9** на пістолеті-розприскувачі.

136 | Українська

Вказівка: Коли увімкнений базовий вузол, з сопла **11** завжди виходить повітря.

Вимикання

- Відпустіть перемикач **9** і поверніть поворотну ручку **16** ліворуч до упору.
- Поставте пістолет-розприскувач у гніздо для зберігання **17**.
- Витягніть штепсель з розетки.

Вказівки щодо роботи**Розприскування (див. мал. D – E)**

Вказівка: Зважайте на напрямок вітру при використанні електроприладу надворі.

- Спочатку здійсніть пробне розприскування і приведіть геометрію струменя і кількість розприскуваного матеріалу у відповідність до розприскуваного матеріалу. (настройки див. у наступних розділах)
- Обов'язково тримайте пістолет-розприскувач на рівномірній відстані 5 – 15 см перпендикулярно до обприскуваної поверхні.
- Починайте розприскування поза обприскуваною поверхнею.
- В залежності від геометрії струменя рівномірно водіть пістолетом-розприскувачем з боку в бік або догори і донизу.
Рівномірна якість поверхні утворюється, якщо смуги заходять одна на одну на 4 – 5 см.
- Уникайте зупинок на обприскуваній поверхні.

При рівномірному веденні пістолета-розприскувача утворюється рівномірна якість поверхні.

Нерівномірні відстані і кут розприскування призводять до утворення сильного фарбового тумана і, таким чином, до нерівномірної поверхні.

- Закінчіть розприскування поза обприскуваною поверхнею.

Ніколи не витрачайте бачок для розприскуваного матеріалу до дна. Якщо трубка для засмокування рідини не буде занурена у розприскувану рідину, туман від розприскуваної рідини перерветься і утвориться нерівномірна поверхня.

Якщо розприскуваний матеріал збереться на соплі і на повітряному ковпачку, прочистіть обидві деталі за допомогою використаного розріджувача.

Настроювання геометрії струменя (див. мал. F)

- ▶ **Ніколи не натискайте на перемикач 9 під час переміщення повітряного ковпачка 2.**

- Послабте накидну гайку **3**.
- Поверніть повітряний ковпачок **2** у бажане положення.
- Знову затягніть накидну гайку.

**Повітряні Струмінь Використання
й ковпачок**

A
вертикальний плоский струмінь для горизонтального напрямку роботи



B
горизонтальний плоский струмінь для вертикального напрямку роботи




C
круглий струмінь для кутів, країв і важкодоступних місць

Настроювання кількості розприскуваного матеріалу (див. мал. G)

- Поверніть коліщатко **5**, щоб настроїти бажану кількість розприскуваного матеріалу:
I: мінімальна кількість розприскуваного матеріалу,
III: максимальна кількість розприскуваного матеріалу.

Кількість розприскуваного матеріалу Настроювання

Забгато розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:



Необхідно зменшити кількість розприскуваного матеріалу.

- Поверніть коліщатко **5** у напрямку **I**.

Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:




Необхідно збільшити кількість розприскуваного матеріалу.

- Поверніть коліщатко **5** у напрямку **III**.

Встановлення кількості повітря (див. мал. H)

- Поверніть поворотну ручку **16**, щоб встановити кількість повітря та тиск для використовуваного розприскуваного матеріалу.

мінімальна
кількість
повітря




максимальна
кількість
повітря


Рекомендується починати з максимальної кількості повітря.

Кількість повітря

Занадто сильний фарбовий туман:



Занадто грубе розприскування:

**Настроювання**

Необхідно зменшити кількість повітря.

- Поверніть поворотну ручку **16** ліворуч.

Необхідно збільшити кількість повітря.

- Поверніть поворотну ручку **16** праворуч.

Транспортування

Для транспортування пістолет-розприскувач або закритий бачок для розприскуваного матеріалу можна поставити в гніздо для зберігання **17**. Завдяки кріпленню пістолет-розприскувач міцно сидітиме в гнізді для зберігання. Розприскуваний матеріал не зможе витекти.

- Поставте пістолет-розприскувач в гніздо для зберігання і натисніть з силою, щоб він міцно сів у гніздо.

Технічне обслуговування і сервіс**Технічне обслуговування і очищення**

- **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**

Очищення (див. мал. I–K)

Належне очищення є обов'язковою умовою для бездоганної роботи пістолета-розприскувача. При неналежному очищенні або його відсутності гарантійні претензії не приймаються.

Завжди очищуйте пістолет-розприскувач і бачок для розприскуваного матеріалу за допомогою відповідного розріджувача (розчинника або води), що пасує до використаного розприскуваного матеріалу.

Ніколи не занурюйте весь пістолет-розприскувач у засіб для очищення.

Ніколи не очищуйте отвори сопла і отвори для повітря пістолета-розприскувача гострими металевими предметами.

Не переливайте з метою зберігання розріджений розприскуваний матеріал назад до оригінального розприскуваного матеріалу.

Дуже ретельно очищуйте пістолет-розприскувач, якщо Ви використовували шкідливі для здоров'я розприскувані речовини.

- Вимкніть базовий вузол і натисніть на перемикач **9** пістолета-розприскувача, щоб розприскуваний матеріал міг перетекти назад в бачок.
- Відкрутіть бачок **8** і вилийте залишки розприскуваного матеріалу.
- Залийте розріджувач (розчинник або воду) в бачок і добре прикрутіть його до пістолета-розприскувача.
- Декілька разів струсіть пістолет-розприскувач.
- Увімкніть базовий вузол і розприскайте розріджувач у порожню банку з-під матеріалу.
- Повторіть останні три дії необхідну кількість разів, поки аз пістолета-розприскувача не виходитиме прозорий розріджувач.
- Знову вимкніть базовий вузол.
- Повністю спорожніть бачок **8**.
- Перевірте, чи не містить трубка для засмокування рідини з ущільнювачем бачка **10** розприскуваного матеріалу і чи не пошкоджена вона.
- Протріть бачок і пістолет-розприскувач ззовні ганчіркою, змоченою у розріджувачі.
- Відкрутіть накидну гайку **3** і повітряний ковпачок **2**.
- Прочистіть сопло **11** і голки сопла за допомогою розріджувача.

Час від часу необхідно додатково очищати ущільнювач сопла **12**.

- Зніміть сопло **11** і ущільнювач сопла **12**. За необхідністю скористайтеся гострим предметом, оскільки ущільнювач сопла міцно сидить на пістолеті-розприскувачі.
- Очистіть ущільнювач сопла за допомогою розріджувача.
- Знову встроміть ущільнювач сопла у пістолет-розприскувач. Слідкуйте за тим, щоб паз дивився у напрямку від пістолета-розприскувача.
- Надіньте сопло на пістолет-розприскувач і поверніть його в правильне положення.
- Надіньте повітряний ковпачок **2** на сопло і міцно затягніть його за допомогою накидної гайки **3**.

Заміна повітряного фільтра (див. мал. L)

Якщо повітряний фільтр забруднився, його треба поміняти.

- Зніміть кришку повітряного фільтра **21**.
- Поміняйте повітряний фільтр.
- Знову надіньте кришку повітряного фільтра.

Видалення матеріалів

Розріджувачі і залишки розприскуваних матеріалів треба видаляти екологічно чистим способом. Зважайте на вказівки виробника щодо видалення і місцеві приписи щодо видалення особливого сміття.

Хімікати, шкідливі для навколишнього середовища, не повинні потрапляти в землю, ґрунтові води і у водоймища. Ніколи не зливайте хімікати, шкідливі для навколишнього середовища, в каналізацію!

138 | Українська

Усунення несправностей

| Проблема | Причина | Що робити |
|--|---|---|
| Розприскуваний матеріал не покриває поверхню, як треба | Замало розприскуваного матеріалу | Поверніть коліщатко 5 в напрямку III |
| | Завелика відстань до обприскуваної поверхні | Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні |
| | Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні, матеріал занадто рідко розприскується над обприскуваною поверхнею | Густише розприскуйте матеріал над обприскуваною поверхнею |
| | Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий | Ще раз розбавте розприскуваний матеріал на 10 % і здійсніть пробне розприскування |
| Розприскуваний матеріал розтікається після нанесення | Нанесено забагато розприскуваного матеріалу | Поверніть коліщатко 5 в напрямку I |
| | Замала відстань від обприскуваної поверхні | Збільшіть відстань до обприскуваної поверхні |
| | Розприскуваний матеріал занадто рідкотекучий | Додайте оригінальний розприскуваний матеріал |
| | Матеріал занадто густо розприскується над одним і тим же місцем | Зніміть фарбу і під час другої спроби розприскування не розприскуйте матеріал так густо над одним і тим же місцем |
| Занадто грубе розприскування | Завелика кількість розприскуваного матеріалу | Поверніть коліщатко 5 в напрямку I |
| | Занадто мала кількість повітря | Поверніть поворотну ручку для регулювання кількості повітря 16 праворуч |
| | Забруднилося сопло 11 | Прочистіть сопло |
| | Занадто малий тиск у бачку 8 | Правильно прикрутіть бачок для розприскуваного матеріалу до пістолета-розприскувача |
| | Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий | Ще раз розбавте розприскуваний матеріал на 10 % і здійсніть пробне розприскування |
| | Сильно забруднився повітряний фільтр | Заміна повітряного фільтра |
| Занадто сильний фарбовий туман | Нанесено забагато розприскуваного матеріалу | Поверніть коліщатко 5 в напрямку I |
| | Завелика відстань до обприскуваної поверхні | Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні |
| | Розприскуваний матеріал занадто рідкотекучий | Зменшіть кількість повітря, поверніть поворотну ручку для регулювання кількості повітря 16 ліворуч |
| | Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий | Ще раз розбавте розприскуваний матеріал на 10 % і здійсніть пробне розприскування |
| Розприскуваний струмінь пульсує | Замало розприскуваного матеріалу у бачку | Долейте розприскуваний матеріал |
| | Забився вентиляційний отвір на трубці для засмоктування рідини 10 | Прочистіть трубку для засмоктування рідини і отвір |
| | Сильно забруднився повітряний фільтр | Заміна повітряного фільтра |
| | Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий | Ще раз розбавте розприскуваний матеріал на 10 % і здійсніть пробне розприскування |
| Розприскуваний матеріал капає з сопла | Скопичення розприскуваного матеріалу на соплі 11 і повітряному ковпачку 2 | Прочистіть сопло і повітряний ковпачок |
| | Сопло 11 спрацювалося | Замініть сопло |
| | Сопло 11 розхиталося | Затягніть накидну гайку 3 |

| Проблема | Причина | Що робити |
|---|--|---|
| З сопла не виходить розприскуваний матеріал | Поворотна ручка для регулювання кількості повітря 16 занадто сильно повернута ліворуч | Поверніть поворотну ручку для регулювання кількості повітря 16 праворуч |
| | Відсутній тиск у бачку 8 | Правильно прикрутіть бачок для розприскуваного матеріалу до пістолета-розприскувача |
| | Розхиталася трубка для засмокування рідини 10 | Добре встроміть трубку для засмокування рідини |
| | Забилоса сопло 11 | Прочистіть сопло |
| | Забилоса трубка для засмокування рідини 10 | Прочистіть трубку для засмокування рідини |
| | Забився вентиляційний отвір на трубці для засмокування рідини 10 | Прочистіть трубку для засмокування рідини і отвір |
| | Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий | Ще раз розбавте розприскуваний матеріал на 10 % і здійсніть пробне розприскування |

Технічне обслуговування

Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки прилад все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні для електроприладів Bosch.

При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначаєте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській табличці електроприладу.

Сервісна майстерня і обслуговування клієнтів

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

www.bosch-pt.com

Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам при запитаннях стосовно купівлі, застосування і налагодження продуктів і приладдя до них.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

вул. Крайна, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: +38 (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Пістолет-розприскувач, електричну вузол, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2002/96/ЄС про відпрацьовані електро- і електронні прилади і її перетворення в національному законодавстві електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

Indicații generale de avertizare pentru scule electrice

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate instrucțiunile și indicațiile privind siguranța

inclusiv specificațiile privind siguranța care însoțesc vopselele și solvenții precum și etichetele de avertizare de pe recipiente. Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor privind siguranța poate avea drept consecință electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Păstrați instrucțiunile și indicațiile privind siguranța în scopul unei utilizări viitoare.

Termenul de „sculă electrică” utilizat în instrucțiunile privind siguranța se referă atât la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) cât și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

140 | Română

Siguranța la locul de muncă

- ▶ **Țineți copiii și alte persoane departe în timpul utilizării sculei electrice.** În caz de distragere puteți pierde controlul asupra sculei electrice.

Siguranță electrică

- ▶ **Ștecherul de racordare al sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de curent. Nu este permisă sub nicio formă modificarea ștecherului. Nu folosiți fișe adaptoare împreună cu scule electrice împământate de protecție.** Ștecherile nemodificate și prizele de curent potrivite reduc riscul de electrocutare.
- ▶ **Nu expuneți scula electrică acțiunii ploii sau umezelii.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.
- ▶ **Nu schimbați destinația cablului și nu-l folosiți pentru a transporta, a suspenda scula electrică sau a extrage ștecherul din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, mυχii ascuțiți sau componente ale sculei electrice aflate în mișcare.** Cablurile deteriorate sau răsucite măresc riscul de electrocutare.
- ▶ **Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber folosiți numai cabluri prelungitoare autorizate și pentru mediul exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior reduce riscul de electrocutare.
- ▶ **Dacă nu poate fi evitată exploatarea sculei electrice în mediu umed folosiți un întrerupător automat de protecție.** Folosirea unui întrerupător automat de protecție reduce riscul de electrocutare.

Siguranța persoanelor

- ▶ **Folosiți echipament personal de protecție și purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție cum ar fi masca împotriva prafului, încălțăminte de protecție și antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul de utilizare al sculei electrice, reduce riscul de vătămare corporală.

Utilizarea și manevrarea sculei electrice

- ▶ **Nu folosiți o scula electrică care prezintă întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.
- ▶ **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau care nu au citit prezentele instrucțiuni să folosească scula electrică.** Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane neexperimentate.
- ▶ **Folosiți scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni. Luați în considerare condițiile de lucru și activitatea ce urmează a fi desfășurată.** Întrebuițarea sculelor electrice pentru alte aplicații decât cele prevăzute pentru acestea, poate duce la situații periculoase.

Service

- ▶ **Nu permiteți repararea sculei dumneavoastră electrice decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.** Astfel este garantată menținerea siguranței sculei electrice.

Indicații privind siguranța pentru sistemele de pulverizare fină

- ▶ **Păstrați-vă sectorul de lucru curat, bine iluminat și fără recipiente cu vopsea sau solvenți, lavete sau alte materiale inflamabile.** Pericol posibil de autoaprindere. Țineți la îndemână extingtoare/stingătoare funcționale disponibile în orice moment.
- ▶ **Asigurați o ventilație bună în sectorul de pulverizare și aer proaspăt suficient în întreaga încăpere.** Solvenții inflamabili care se evaporă generează un mediu exploziv.
- ▶ **Nu pulverizați și nu curățați cu produse al căror punct de aprindere se situează sub 21 °C. Folosiți produse pe bază de apă, hidrocarburi greu volatile sau produse asemănătoare.** Solvenții ușor volatili care se evaporă generează un mediu inflamabil.
- ▶ **Nu pulverizați în zona surselor de aprindere precum scânteele electrice, flăcările deschise, flăcările de aprindere, obiectele fierbinți, motoarele, țigările și scânteele produse de introducerea/scoateră din priză a cablurilor de curent sau de acționarea întrerupătoarelor.** Astfel de surse de scântee pot duce la aprinderea mediului de lucru.
- ▶ **Nu pulverizați cu produse, despre care nu se știe dacă sunt periculoase.** Produsele necunoscute pot genera condiții periculoase.
- ▶ **În timpul pulverizării sau manevrării de produse chimice purtați echipament personal de protecție suplimentar cum sunt mănuși de protecție corespunzătoare și protecție sau mască de protecție a respirației.** Folosirea echipamentului de protecție în condiții adecvate reduce expunerea la substanțe periculoase.



- ▶ **Nu pulverizați spre dumneavoastră, spre alte persoane sau animale. Țineți-vă mâinile sau alte părți ale corpului departe de jetul de pulverizare. În cazul în care jetul de pulverizare vă pătrunde prin piele solicitați neîntârziat asistență medicală.** Substanța pulverizată poate trece prin piele chiar și printr-o mănușă, fiind injectată în corpul dumneavoastră.
- ▶ **Nu tratați injectarea ca pe o simplă tăietură.** Un jet de presiune ridicată poate injecta în corp substanțe toxice și duce la răni grave. În cazul unei injecții în piele solicitați neîntârziat asistență medicală.

- ▶ **Țineți seama de toate pericolele pe care le prezintă produsul pulverizat. Respectați marcajele de pe recipiente sau informațiile producătorului despre produsul pulverizat, inclusiv obligativitatea folosirii echipamentului personal de protecție.** Pentru a reduce riscul de incendiu și cel de vătămări corporale provocate substanțe toxice, carcinogene, etc. trebuie respectate instrucțiunile producătorului.
- ▶ **Folosiți jicloarele de duze specificate de producător. Nu pulverizați niciodată fără protecția de duză montată.** Utilizarea unui jiclor de duză special împreună cu protecția de duză corespunzătoare reduce probabilitatea ca un jet de înaltă presiune să pătrundă prin piele și să injecteze substanțe toxice în corp.
- ▶ **Atenție la curățarea și schimbarea jicloarelor de duze. În cazul în care în timpul pulverizării jiclorul de duză se înfundă, înainte de îndepărtarea duzei în vederea curățării acesteia, respectați instrucțiunile producătorului privind oprirea sculei electrice și decompresie.** Lichidele sub înaltă presiune pot pătrunde prin piele, injecta substanțe toxice în corp și produce prin aceasta răni grave.
- ▶ **Nu murdăriți cu vopsea și alte lichide ștecherul cablului de alimentare și trăgaciul pistolului de stropit. Nu apucați niciodată cablul de contacte cu fișă, pentru sprijin suplimentar.** Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare.
- ▶ **Supravegheați copiii.** Astfel vă veți asigura că, copiii nu se joacă cu sistemul de pulverizare fină.
- ▶ **Copiii și persoanele care, din cauza deficiențelor fizice, senzoriale sau intelectuale sau din cauza lipsei lor de experiență sau din neștiință, nu sunt în măsură să manevreze în condiții de siguranță sistemul de pulverizare fină, nu au voie să folosească acest sistem de pulverizare fină fără supravegherea sau instruirea prealabilă din partea unei persoane responsabile.** În caz contrar există pericol de manevrare greșită și vătămări corporale.

Descrierea produsului și a performanțelor



Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Utilizare conform destinației

Scula electrică este destinată exclusiv pentru pulverizarea de vopsele-lacuri care conțin solvenți și pot fi diluate cu apă, emailuri, vopsele de grund, lacuri incolore, lacuri de acoperire auto, baițuri, substanțe de protecție a lemnului, erbicide, uleiuri și produse dezinfectante.

Scula electrică nu este adecvată pentru prelucrarea vopselelor de dispersie și a celor care conțin latex, a leșilor, a produselor de încărcare care conțin acizi, a produselor de stropit granulate și care conțin substanțe solide și inhibitori care împiedică stropirea și picurarea.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la schițele sculei electrice de la paginile grafice.

- 1 Pistol de stropit
- 2 Clapetă de aer
- 3 Piuliță olandeză
- 4 Marcaj pentru închizătorul SDS
- 5 Rozetă de reglare pentru ajustarea debitului de pulverizare
- 6 Racord furtun (pistol de stropit)
- 7 Prelungire picior (numai pentru recipientul de 800 ml)
- 8 Recipient material de pulverizat, 800 ml
Recipient material de pulverizat, 600 ml*
- 9 Trăgaci
- 10 Tub de refulare cu garnitură de etanșare recipient verde: pentru recipientul de 800 ml
alb: pentru recipientul de 600 ml*
- 11 Duză
- 12 Garnitură duză
- 13 Furtun de aer
- 14 Închizător SDS
- 15 Unitate de bază
- 16 Buton rotativ pentru pornire/oprire și reglarea debitului de aer
- 17 Spațiu de depozitare pentru pistolul de stropit
- 18 Racord furtun (unitatea de bază)
- 19 Mâner
- 20 Compartiment pentru accesorii
- 21 Capac filtru de aer
- 22 Vâscozimetru

*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriile complete în programul nostru de accesorii.

Informație privind zgomotul/vibrațiile

Valorile măsurate pentru zgomot au fost determinate conform EN 60745.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în mod normal de 74 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Nivelul zgomotului poate depăși 80 dB(A) în timpul lucrului.

Purtați aparat de protecție auditivă!

Valorile totale ale vibrațiilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivelul vibrațiilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 60745 și poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a solicitării vibratorii.

Nivelul specificat al vibrațiilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu alte accesorii decât cele indicate sau nu beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul vibrațiilor se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil

142 | Română

solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval de lucru. Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de lucru.

Stabiliți măsuri de siguranță suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibrațiilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

Date tehnice

| Sistem de pulverizare fină | | PFS 105 E |
|---|-------|---------------|
| Număr de identificare | | 3 603 B06 2.. |
| Putere nominală | W | 350 |
| Debit de pompare | g/min | 150 |
| Putere de pulverizare | W | 0 – 105 |
| Timp necesar pentru vopsirea unei suprafețe de 5 m ² | min | 6 |
| Volum recipient produs de pulverizat | ml | 800 |
| Lungime furtun de aer | m | 3,4 |
| Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Clasa de protecție | | □/II |
| Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite și al unor modele de execuție specifice anumitor țări, aceste specificații pot varia. | | |
| Vă rugăm să rețineți numărul de identificare de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei dumneavoastră electrice. Denumirile comerciale ale sculelor electrice pot varia. | | |

Declarație de conformitate **CE**

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la secțiunea „Date tehnice” corespunde următoarelor standarde sau documente normative: EN 60335 și Directivele 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE, inclusiv modificărilor acestora.

Documentație tehnică (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montare

- **Înainte oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.**

Racordarea furtunului de aer
(vezi figurile A1 - A2)

- Scoateți furtunul de aer **13** din compartimentul pentru accesorii **20**.
- Îndepărtați dopurile de protecție din cele două capete ale furtunului de aer.

Racordarea pistolului de stropit:

- Introduceți și fixați unul din închizătoarele SDS **14** ale furtunului de aer conform marcajului de săgeată în racordul pistolului de stropit **6**.
- Răsuciți închizătorul SDS până când dispozitivul de blocare se închetează perceptibil.

Racordarea unității de bază:

- Introduceți și fixați cel de-al doilea închizător SDS al furtunului de aer conform marcajului de săgeată în racordul unității de bază **18**.
- Răsuciți închizătorul SDS până când dispozitivul de blocare se închetează perceptibil.

Indicație: După utilizare protejați din nou capetele de furtun cu dopurile de protecție.

Funcționare

Pregătirea lucrului

- **Nu sunt permise operații de pulverizare pe malul apelor sau pe suprafețele învecinate, direct în zona de prelevare a apei.**

La cumpărarea vopselelor, lacurilor și produselor de pulverizat țineți seama de compatibilitatea acestora cu mediul ambiant.

Pregătirea suprafeței de pulverizat

Indicație: Protejați bine și în totalitate zonele învecinate suprafeței de pulverizat.

Burnița de pulverizare poluează mediul. În caz de folosire în incinte, suprafețele neprotejate pot fi murdărite.

Suprafața de pulverizat trebuie să fie curată, uscată și degresată.

- Însăși suprafețele netede și îndepărtați apoi praful de șlefuire.

Produse pulverizabile adecvate și diluanți recomandați

- **La diluare aveți grijă ca produsul de pulverizat și diluantul să fie compatibile.** În cazul adăugării unui diluant greșit se pot forma glomerule care produc înfundarea pistolului de stropit.

| Produs de pulverizat | Diluare recomandată |
|--|---------------------------------------|
| Agenți de protecție a lemnului, băiuri, lubrifianți, lazuri, agenți de impregnare, grunduri de protecție împotriva ruginii | nediluate |
| Dezinfecțanți, pesticide, apă, soluții de desprins tapetul | nediluate |
| Solvenți sau vopsele diluabile cu apă, grunduri, vopsele pentru calorifere, emailuri auto, lazuri în strat gros | diluat cel puțin în proporție de 10 % |

Scula electrică nu este destinată pulverizării vopselelor de dispersie (vopsele lavabile).

Vă rugăm să respectați și instrucțiunile de folosire ale fabricantului produsului de pulverizat.

Diluarea produsului ce trebuie pulverizat

În cazul materialului de pulverizat care trebuie diluat, procedați după cum urmează:

- Luați vâscozimetru **22**.
- Agitați bine produsul ce trebuie pulverizat.
- Turnați suficient material de pulverizat în recipientul pentru material de pulverizat **8**. (vezi „Umplerea recipientului cu produsul ce trebuie pulverizat”, pagina 143)
- Diluați materialul de pulverizat în proporție de 10 % cu diluant. De exemplu:

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Cantitate inițială material de pulverizat [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Diluant [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Agitați bine produsul ce trebuie pulverizat.
- Efectuați o pulverizare de probă pe o suprafață de testare. (vezi „Pulverizare”, pagina 143)

Dacă ați obținut un aspect optim de pulverizare, puteți începe pulverizarea propriuzisă.

sau

Dacă rezultatul pulverizării nu este satisfăcător sau dacă nu iese deloc vopsea, procedați conform celor descrise la „Remediarea deranjamentelor” de la pagina 145.

Umplerea recipientului cu produsul ce trebuie pulverizat (vezi figurile C1 – C2)

► Înaintea oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.

- Deșurubați recipientul **8** de pe pistolul de stropit.
- Răsuciți astfel tubul de refulare **10**, încât produsul să poată fi pulverizat aproape fără resturi:

| | |
|--|----------------------------------|
| pentru operațiile de pulverizare a obiectelor aflate în poziție orizontală | spre înainte în direcția duzei |
| pentru operații de pulverizare deasupra capului | spre spate în direcția mânerului |

- Turnați produsul ce trebuie pulverizat în recipient și fixați-l strâns prin înșurubare pe pistolul de stropit.

Punere în funcțiune

► **Atenție la tensiunea rețelei de alimentare! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele electrice inscripționate cu 230 V pot funcționa și racordate la 220 V.**

► **Unitatea de bază trebuie întotdeauna să fie așezată orizontal pe o suprafață plană. Nu răsturnați sau nu puneți niciodată unitatea de bază în poziție verticală cât timp aceasta este pornită.**

► **Aveți grijă ca unitatea de bază să nu poată absorbi praf sau alte murdării în timpul funcționării.**

► **Aveți grijă să nu pulverizați niciodată unitatea de bază.**

Pornire

- Așezați întotdeauna unitatea de bază numai în poziție orizontală pe o suprafață plană și curată.
- Introduceți în priză ștecherul de la rețea.
- Apucați pistolul de stropit și îndreptați-l asupra suprafeței de pulverizat.
- Pentru pornire, rotiți spre dreapta, până la punctul de oprire, butonul rotativ **16** al unității de bază. Este recomandabil să se înceapă cu debitul maxim de aer. („Reglarea debitului de aer”, vezi pagina 144)
- Apăsăți trăgaciul **9** pistolului de stropit.

Indicație: Dacă unitatea de bază este pornită, din duza **11** iese întotdeauna aer.

Oprire

- Eliberați trăgaciul **9** și rotiți spre stânga, până la punctul de oprire, butonul rotativ **16**.
- Puneți pistolul de stropit în spațiul de depozitare **17**.
- Scoateți din priză ștecherul de la rețea.

Instrucțiuni de lucru

Pulverizare (vezi figurile D – E)

Indicație: Țineți seama de direcția vântului atunci când folosiți scula electrică în aer liber.

- Executați mai întâi o pulverizare de probă și ajustați aspectul pulverizării și debitul de pulverizare în funcție de produsul folosit la pulverizare. (Reglaje vezi paragrafele următoare)
- Țineți pistolul de stropit neapărat la o distanță uniformă de 5 – 15 cm perpendicular pe obiectul ce urmează a fi pulverizat.
- Începeți operația de pulverizare dinspre partea exterioară a suprafeței ce trebuie pulverizată.
- Deplasați pistolul de stropit, în funcție de reglajul de ajustare a aspectului stropirii, uniform transversal sau înainte și înapoi. Veți obține o suprafață pulverizată uniform dacă straturile de pulverizare se suprapun pe o lățime de 4 – 5 cm.
- Evitați întreruperile în zona suprafeței de pulverizare.

Conducerea uniformă a pistolului de stropit duce la obținerea unei suprafețe pulverizate de calitate unitară.

O distanță și un unghi de stropire neuniforme duc la formarea unei burnițe groase de vopsea și prin aceasta la obținerea unei suprafețe pulverizate neregulate.

- Încheiați operația de pulverizare în exteriorul suprafeței ce trebuie pulverizate.

Nu pulverizați niciodată până la golirea completă a recipientului cu produs de pulverizat. Atunci când tubul de refulare nu se mai cufundă în produsul ce trebuie pulverizat, burnița de pulverizare se rupe și suprafața este pulverizată neuniform.

Când se produc depuneri de produs de pulverizat pe duză și pe clapeta de aer, curățați ambele componente cu diluantul indicat.

Ajustarea aspectului de pulverizare (vezi figura F)**► Nu acționați niciodată trăgaciul 9 în timpul reglării clapetei de aer 2.**

- Slăbiți piulița olandeză 3.
- Rotiți clapeta de aer 2 pentru a o aduce în poziția dorită.
- Strângeți din nou bine piulița olandeză.

Clapetă de aer Jet**Utilizare****A**

jet plat vertical pentru direcțe de lucru orizontală

**B**

jet plat orizontal pentru direcție de lucru verticală

**C**


jet rotund pentru colțuri, margini și locuri greu accesibile

Reglarea debitului de pulverizare (vezi figura G)

- Răsuciți rozeta de reglare 5, pentru a regla debitul de pulverizare dorit:
 - I: debit minim de pulverizare,
 - IIII: debit maxim de pulverizare.

Debit de pulverizare**Reglaj**


Prea mult produs pulverizat pe suprafața care trebuie pulverizată:



Trebuie redus debitul de pulverizare.

- Rotiți rozeta de reglare 5 în direcția I.

Prea puțin produs pulverizat pe suprafața care trebuie pulverizată:




Trebuie mărit debitul de pulverizare.

- Rotiți rozeta de reglare 5 în direcția IIII.

Reglarea debitului de aer (vezi figura H)

- Rotiți butonul rotativ 16, pentru a regla debitul de aer și presiunea materialului de pulverizat.

debit de aer
minim




debit de aer
maxim

Este recomandabil să se înceapă cu debitul maxim de aer.

Debit de aer**Reglaj**

Burnița de pulverizare este prea grosă:




Trebuie redus debitul de aer.

- Rotiți spre stânga butonul rotativ 16.

Debit de aer

Pulverizare prea grosieră:

**Reglaj**

Trebuie mărit debitul de aer.

- Rotiți spre dreapta butonul rotativ 16.

Transport

În vederea transportului, pistolul de stropit sau un recipient închis poate fi așezat în spațiul de depozitare 17. Pistolul de stropit este fixat în spațiul de depozitare cu ajutorul dispozitivului de fixare. Este exclusă posibilitatea ca din acesta să se scurgă material de pulverizat.

- Puneți pistolul de stropit în spațiul de depozitare și împingeți-l înăuntru pînă când se fixează în acesta.

Întreținere și service**Întreținere și curățare****► Înaintea oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.****Curățare (vezi figurile I – K)**

Curățarea corespunzătoare este premisa unei funcționări impecabile a pistolului de stropit. În cazul în care pistolul nu se curăță deloc sau este curățat necorespunzător se respinge orice pretenție de acordare a garanției.

Curățați întotdeauna pistolul de stropit și recipientul pentru produs de pulverizat cu diluantul adecvat (solvent sau apă) produsului utilizat la pulverizare.

Nu cufundați niciodată pistolul de stropit în întregime în agentul de curățare.

Nu curățați în niciun caz duzele și orificiile de aerisire ale pistolului de stropit cu obiecte metalice ascuțite.

Nu turnați produsul de pulverizat deja diluat înapoi în cutia originală cu produs de pulverizat.

Curățați foarte temeinic pistolul de stropit, dacă ați folosit produs de pulverizat dăunător sănătății.

- Deconectați unitatea de bază și apăsați trăgaciul 9 pistolului de stropit, pentru ca produsul ce trebuie pulverizat să poată curge înapoi în recipient.
- Deșurubați recipientul 8 și goliți restul de produs de pulverizat.
- Turnați diluant (solvent sau apă) în recipient și înșurubați-l strâns pe pistolul de stropit.
- Scuturați de mai multe ori pistolul de stropit.
- Conectați unitatea de bază și pulverizați diluantul într-o cutie goală de produs de stropit.
- Repetați ultimii trei pași de atâtea ori, până când din pistol curge diluant curat.
- Deconectați din nou unitatea de bază.
- Goliți complet recipientul 8.
- Controlați dacă tubul de refulare și garnitura recipientului 10 nu prezintă urme de produs de pulverizat și dacă sunt în perfectă stare.

- Curățați în aer liber recipientul și pistolul de stropit cu o lavetă umezită în diluant.
- Deșurubați piulița olandeză **3** și clapeta de aer **2**.
- Curățați duza **11** și acul duzei cu diluant.

Ocazional trebuie curățată în mod suplimentar și garnitura duzei **12**.

- Demontați duza **11** și garnitura duzei **12**.
Eventual folosiți un obiect ascuțit pentru a desprinde o garnitură de duză rămasă blocată pe pistolul de stropit.
- Curățați garnitura duzei cu diluant.
- Montați din nou garnitura de duză în pistolul de stropit. Aveți grijă ca, canelura să fie orientată spre partea opusă pistolului de stropit.
- Montați duza pe corpul pistolului de stropit și rotiți-o pentru a o aduce în poziția corectă.
- Montați clapeta de aer **2** pe duză și strângeți-o bine cu piulița olandeză **3**.

Schimbara filtrului de aer (vezi figura L)

Dacă filtrul de aer este murdar, atunci el trebuie schimbat.

- Demontați capacul de filtru **21**.
- Schimbați filtrul de aer.
- Puneți din nou la loc capacul de filtru.

Eliminarea produselor

Diluantul și resturile de produs de pulverizat trebuie eliminate ecologic. Respectați indicațiile privind eliminarea ale producătorului și prescripțiile locale privind eliminarea reziduurilor speciale.

Chimicalele care dăunează mediului înconjurător nu trebuie să ajungă în sol, în apă freatică sau în apele de suprafață. Nu deversați chimicalele care dăunează mediului înconjurător în canalizare!

Remediarea deranjamentelor

| Problemă | Cauză | Remediere |
|--|--|---|
| Produsul ce trebuie pulverizat nu acoperă bine | Debitul de pulverizare este prea mic | Se rotește rozeta de reglare 5 în direcția III |
| | Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare | A se reduce distanța de pulverizare |
| | Prea puțin produs pulverizat pe suprafața ce trebuie pulverizată, s-a pulverizat în treceri prea rare pe suprafața de pulverizat | A se pulveriza în treceri mai dese pe deasupra suprafeței de stropit |
| După aplicare, produsul stropit se scurge | Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos | Diluati din nou cu 10 % materialul de pulverizat și executați o pulverizare de probă |
| | S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat | Se rotește rozeta de reglare 5 în direcția I |
| | Distanța la suprafața de pulverizat este prea mică | A se mări distanța de pulverizare |
| | Produsul de pulverizat este prea fluid | A se adăuga produs de pulverizat original |
| Pulverizare prea grosieră | S-a pulverizat de prea multe ori în același loc | A se îndepărta stratul de vopsea iar la a doua încercare de pulverizare, a nu se pulveriza atât de multe ori în același loc |
| | Debitul de pulverizare este prea mare | Se rotește rozeta de reglare 5 în direcția I |
| | Debit de aer prea mic | A se roti spre dreapta butonul rotativ de reglare a debitului de aer 16 |
| | Duză 11 murdară | A se curăța duza |
| | Se formează prea puțină presiune în recipientul 8 | A se înșuruba corect recipientul pentru material de pulverizat pe pistolul de stropit |
| | Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos | Diluati din nou cu 10 % materialul de pulverizat și executați o pulverizare de probă |
| Burnița de pulverizare este prea groasă | Filtrul de aer este foarte murdar | Schimbara filtrului de aer |
| | S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat | Se rotește rozeta de reglare 5 în direcția I |
| | Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare | A se reduce distanța de pulverizare |
| Produsul de pulverizat este prea fluid | Produsul de pulverizat este prea fluid | A se reduce debitul de aer, a se roti spre stânga butonul rotativ de reglare a debitului de aer 16 |

146 | Български

| Problemă | Cauză | Remediere |
|---|---|---|
| Jetul pulverizat pulsează | Prea puțin produs de pulverizat în recipient | A se completa cu produs de pulverizat |
| | Orificiul de aerisire de pe tubul de refulare 10 este înfundat | A se curăța tubul de refulare și orificiul |
| | Filtrul de aer este foarte murdar | Schimbara filtrului de aer |
| | Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos | Diluțați din nou cu 10 % materialul de pulverizat și executați o pulverizare de probă |
| Produsul de pulverizat picură pe lângă duză | Depuneri de produs de pulverizat în duza 11 și pe clapeta de aer 2 | A se curăța duza și clapeta de aer |
| | Duza 11 este uzată | A se schimba duza |
| | Duza 11 este desprinsă | A se strânge piulița olandeză 3 |
| Din duză nu iese produs de pulverizat | Butonul rotativ de reglare a debitului de aer 16 a fost rotit prea multe spre stânga | A se roti spre dreapta butonul rotativ de reglare a debitului de aer 16 |
| | Nu se formează presiune în recipientul 8 | A se înșuruba corect recipientul pentru material de pulverizat pe pistolul de stropit |
| | Tubul de refulare 10 este desprins | A se fixa bine tubul de refulare |
| | Duza 11 este înfundată | A se curăța duza |
| | Tubul de refulare 10 este înfundat | A se curăța tubul de refulare |
| | Orificiul de aerisire de pe tubul de refulare 10 este înfundat | A se curăța tubul de refulare și orificiul |
| | Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos | Diluțați din nou cu 10 % materialul de pulverizat și executați o pulverizare de probă |

Întreținere

Dacă în ciuda procedurilor de fabricație și control riguroase mașina are totuși o pană, repararea acesteia se va face numai la un atelier de asistență service autorizat pentru scule electrice Bosch.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului sculei electrice.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzări răspunde întrebărilor dumneavoastră privind întreținerea și repararea produsului dumneavoastră cât și privitor la piesele de schimb. Desene descompuse ale ansamblor cât și informații privind piesele de schimb găsiți și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță clienți Bosch răspunde cu plăcere la întrebările privind cumpărarea, utilizarea și reglarea produselor și accesoriilor lor.

România

Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34
013937 București
Tel. service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanță clienți: +40 (021) 4 05 75 00
Fax: +40 (021) 2 33 13 13

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare

Pistolul de stropit, blocul electric, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de reciclare ecologică.

Nu aruncați sculele electrice în gunoii menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind mașinile și aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български**Указания за безопасна работа****Общи указания за безопасна работа**

⚠ ВНИМАНИЕ Прочетете указанията и правилата за безопасна работа, включително указанията за безопасна работа с ползваните бои и разтворители и предупрежденията, изписани на кутиите им. Неспазването на указанията за безопасна работа може да има за следствие токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте всички указания за безопасна работа за ползване в бъдеще.

Използваният в указанията за безопасна работа термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от мрежата електроинструменти (със захранващ кабел) и до акумулаторни електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

- ▶ **Дръжте деца и други лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако отклоните вниманието си, можете да загубите контрол над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

- ▶ **Щепселът трябва да е подходящ за ползвания контакт. Не се допуска никакво изменение на конструкцията на щепсела.** При работа с електроинструменти със защитен заземяващ проводник не използвайте адаптери за контактите. Оригинални щепсели и подходящи контакти намаляват риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Пазете електроинструмента от дъжд и го предпазвайте от овлажняване.** Проникването на вода в електроинструмент увеличава опасността от токов удар.
- ▶ **Не използвайте кабела за дейности, за които той не е предвиден, напр. да носите електроинструмента, като го държите за него, да го окачвате или да изваждате щепсела от контакта.** Предпазвайте кабела от нагряване, омасяване, допир до остри ръбове или движещи се звена на електроинструменти. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са предназначени и допуснати за работа на открито.** Използването на захранващ кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от токов удар.
- ▶ **Ако използването на електроинструмента във влажна среда не може да бъде избягнато, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на прекъсвач за утечни токове намалява риска от токов удар.

Безопасност на хора

- ▶ **Работете с лични предпазни средства и винаги със защитни очила.** Носенето на лични предпазни средства, напр. противопрахова маска, обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони в зависимост от характера на извършваната с електроинструмента дейност намалява риска от наранявания.

Използване и работа с електроинструмента

- ▶ **Не използвайте електроинструмент, чийто пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде включен или изключен по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

- ▶ **Съхранявайте електроинструментите, които не използвате, на места, недостъпни за деца. Не допускайте с електроинструмента да работят хора, които не го познават или не са прочели тези указания.** Когато се използват от неопитни лица, електроинструментите са опасни.
- ▶ **Използвайте електроинструмента, допълнителните му приспособления, работните инструменти и т.н. само по начина, описан в това ръководство за експлоатация.** При това се съобразявайте с работните условия и конкретно изпълняваната дейност. Използването на електроинструмента за дейности, различни от предназначението му, може да предизвика опасни ситуации.

Сервизно обслужване

- ▶ **Допускайте електроинструментът Ви да бъде ремонтиран само от квалифицирани специалисти и с използване само на оригинални резервни части.** Това гарантира запазване на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с диспергиращи системи

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто, добре осветено и свободно от съдове, съдържащи бои или разтворители, парцали/платове и други леснозапалими материали.** Възможно е да има повишена опасност от самовъзпламеняване. Поддържайте по всяко време изправни пожарогасители на леснодостъпни места.
- ▶ **Осигурявайте добро проветрение в зоната на пръскане и достатъчно свеж въздух в цялото помещение.** При изпаряването си разреждателите създават взривоопасна среда.
- ▶ **Не пръскайте и не почистявайте с материали, чиято температура на самовъзпламеняване е под 21 °C.** Използвайте материали на водна основа, въгледороди, които не се изпаряват лесно или други подобни материали. Лесно летливи разтворители създават взривоопасна среда.
- ▶ **Не пръскайте в зони, близки до източници на искри от статично електричество, открит пламък, горещи предмети, двигатели, цигари и искри от включване и изключване на захранващи кабели или шалтери.** Подобни източници на искри могат да предизвикат възпламеняване на парите.
- ▶ **Не пръскайте материали, за които не Ви е известно, дали не представляват опасност.** Непознати материали могат да създадат опасни условия.
- ▶ **При пръскане или при работа с химикали освен това работете с лични предпазни средства, като подходящи предпазни ръкавици и дихателна маска.** Носенето на лични предпазни средства, съобразени с опасностите от конкретно извършваната дейност, ограничава излагането на вредни за здравето субстанции.



- ▶ **Не пръскайте срещу себе си, срещу други лица или животни. Дръжте ръцете си и други части на тялото на разстояние от струята. Ако струята нарани кожата Ви, незабавно потърсете лекарска помощ.**

Разпръскването може в някои случаи да премине през ръкавицата и през кожата и да проникне в тялото Ви.

- ▶ **Не третирайте раните от струята като обиквено порязване.** При нараняване със струя под високо налягане в тялото Ви могат да проникнат отровни вещества, които да причинят тежки здравословни проблеми. В случай на нараняване на кожата незабавно потърсете лекарска помощ.

- ▶ **Съобразявайте се с всички опасности, предизвикани от пръсканото вещество. Съобразявайте се с предупредителните маркировки на тубата на веществото или данните на производителя за него, включително изискванията за използване на лични предпазни средства.**

Указанията на производителя трябва да се спазват, за да бъде намалена опасността от пожар, както и от увреждане на здравето вследствие на натравяне, контактуване с канцерогенни вещества и т.н.

- ▶ **Използвайте само дюзи, препоръчвани от производителя. Никога не пръскайте без монтиран предпазител на дюзата.** Използването на специално разработени дюзи с подходящ предпазител намалява вероятността струята под високо налягане да нарани кожата Ви и в тялото Ви да бъдат впръскани отровни вещества.

- ▶ **Внимавайте при почистване и смяна на дюзите. Ако при пръскане дюзата се запуши, преди демонтирането ѝ за почистване спазвайте указанията на производителя за изключване на електроинструмента и за изпускане на налягането.** Течности под високо налягане могат да проникнат през кожата, да вкарат отровни вещества в тялото и с това да предизвикат тежки увреждания на здравето.

- ▶ **Поддържайте щепсела на захранващия кабел и спусъка на пистолета за пръскане чисти от боя и други течности. Никога не ползвайте кабела за повдигане на връзката с удължител.** Неспазването на тези правила могат да имат за следствие токов удар.

- ▶ **Контролирайте децата.** Така се предотвратява опасността децата да играят с разпръскващата система.

- ▶ **Деца и лица, които въз основа на физическото, сензорно-моторното или душевното си състояние не са в състояние да обслужват пистолета за пръскане сигурно, не трябва да работят с него без пряк надзор или без инструктиране от отговорно лице.** В противен случай съществува опасност от неправилна употреба и травми.

Описание на продукта и възможностите му



Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен само за пръскане на съдържащи разтворител и разреждани с вода бои, лазурни лакове, грунд, безцветни лакове, автомобилна боя, байц, препарати за консервиране на дървесина, препарати за растителна защита, масла и дезинфектиращи препарати. Електроинструментът не е подходящ за работа с дисперсионни и латексни бои, основи, съдържащи киселини вещества за напастяване, зърнест и съдържащ твърди частички материал, както и дисперсионни материали.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените модули се отнася до фигурите на електроинструмента на графичните страници.

- 1 Пистолет за пръскане
- 2 Мембрана за въздуха
- 3 Холендрова гайка
- 4 Маркировка за щуцера SDS
- 5 Регулатор за количеството разпръскван материал
- 6 Щуцер за включване на маркуча (на пистолета за пръскане)
- 7 Удължител на крака (само за резервоар 800 ml)
- 8 Резервоар за боя, 800 ml
Резервоар за боя, 600 ml*
- 9 Спусък
- 10 Засмукваща тръба с уплътнител за резервоара зелен: за резервоар 800 ml
бял: за резервоар 600 ml*
- 11 Дюза
- 12 Уплътнител на дюзата
- 13 Маркуч за въздух
- 14 Щуцер със захващане SDS
- 15 Основен модул
- 16 Въртяща се ръкохватка за включване и изключване и за регулиране на дебита на въздуха
- 17 Гнездо за поставяне на пистолета за пръскане
- 18 Щуцер за включване на маркуча (на основния модул)
- 19 Ръкохватка
- 20 Гнездо за допълнителни приспособления
- 21 Капак на въздушния филтър
- 22 Мерителна чашка

*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

| Система за фино разпръскване | | PFS 105 E | |
|---|-------|---------------|--|
| Каталожен номер | | 3 603 B06 2.. | |
| Номинална консумирана мощност | W | 350 | |
| Производителност на засмукване | g/min | 150 | |
| Производителност на разпръскване | W | 0 – 105 | |
| Време за боядисване на 5 m ² | min | 6 | |
| Обем на резервоара за боя | ml | 800 | |
| Дължина на маркуча за въздух | m | 3,4 | |
| Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 | |

Клас на защита □/II
 Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни данните могат да се различават.
 Моля, обърнете внимание на каталожния номер на Вашия електроинструмент, написан на табелката му. Търговските наименования на някои електроинструменти могат да бъдат променяни.

Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите за шума са определени съгласно EN 60745.

Равнището A на звуковото налягане обикновено е 74 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

По време на работа равнището на излъчвания шум може да надхвърли 80 dB(A).

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрации a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Равнището на генерираните вибрации, посочено в това Ръководство за експлоатация, е определено съгласно процедурата, дефинирана в EN 60745, и може да бъде използвано за сравняване с други електроинструменти. То е подходящо също и за предварителна ориентировъчна преценка на натоварването от вибрации.

Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Все пак, ако електроинструментът се използва за други дейности, с други работни инструменти или ако не бъде поддържан, както е предписано, равнището на генерираните вибрации може да се промени. Това би могло да увеличи значително сумарното натоварване от вибрации в процеса на работа.

За точната преценка на натоварването от вибрации трябва да бъдат взимани предвид и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. Това би могло значително да намали сумарното натоварване от вибрации.

Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на

електроинструмента и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.

Декларация за съответствие 

С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела «Технически данни» продукт съответства на следните стандарти и нормативни документи, включително на техните изменения: EN 60335 и Директиви 2011/65/EC, 2006/42/EO, 2004/108/EO.

Техническа документация (2006/42/EO) при:
 Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
 Senior Vice President Head of Product
 Engineering Certification



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 Leinfelden, 22.08.2011

Монтиране

► **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.**

Включване на маркуча за въздух (вижте фигури A1 – A2)

- Извадете маркуча за въздух **13** от гнездото за допълнителни приспособления **20**.
- Махнете предпазните капачки от двете страни на маркуча за въздух.

Включване към пистолета за пръскане:

- Вкарайте единия щуцер със захващане SDS **14** на маркуча за въздух в щуцера на пистолета **6**, като се водите от маркировъчната стрелка.
- Завъртете щуцера SDS, докато чуete прещракването на захващания механизъм.

Включване към основния модул:

- Вкарайте втория щуцер SDS на маркуча в щуцера на базовия модул **18**, като се водите от маркировъчната стрелка.
- Завъртете щуцера SDS, докато чуete прещракването на захващания механизъм.

Упътване: След като приключите, отново затворете щуцерите с капачките, за да ги предпазите от замърсяване.

Работа**Подготовка за работа**

► **Не се допуска пръскане на брега на водоизточници или във вододайни зони.**

150 | Български

При купуване на бои, лакове и материали за пръскане обръщайте внимание на поносимостта им с околната среда.

Подготвяне на повърхността за напръскване

Упътване: Покрийте старателно широка зона около повърхността, която пръскате.

Разнасяният се около зоната на пръскане облак замърсява околната среда. При работа в затворени помещения е възможно зацапването на всички непокрити повърхности.

Пръсканата повърхност трябва да е чиста, суха и обезмаслена.

- Ако повърхността е твърде гладка, увеличете грапавостта я чрез шлифване и след това я почистете.

Подходящи материали за пръскане и препоръчителни разреждатели

- ▶ **При разреждане внимавайте да използвате подходящ за съответната боя разреждател.** При използване на неподходящ разреждател боята може да се пресече и пистолетът да се запуши.

| Пръскан материал | препоръчително разреждане |
|------------------|---------------------------|
|------------------|---------------------------|

| | |
|---|-------------|
| Материали за обработка на дървесина, байц, масло, лазурен лак, материали за импрегниране, антикорозионна основа | неразредени |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Дезинфекционни средства, препарати за растителна защита, вода, препарати за сваляне на тапети | неразредени |
|---|-------------|

| | |
|--|------------------------|
| Бои на водна или друга основа, лакове за отоплителни тела, автомобилни бои | разреден малко до 10 % |
|--|------------------------|

Уредът не е подходящ за дисперсионни бои (бои за стени).

Моля, спазвайте също и указанията на производителя на нанасяния материал.

Разреждане на пръсканата течност

Когато трябва да разреждате боята, която ще пръскате:

- Извадете мерителната чашка **22**.
- Разбъркайте пръсканата течност добре.
- Сипете достатъчно от боята в резервоара **8**. (вижте «Сипване на пръсканата течност», страница 150)
- Разрежете боята с 10 % с разреждател. Например:

| | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Начално количество боя [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Разреждател [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Разбъркайте пръсканата течност добре.
- Напръскайте пробна повърхност. (вижте «Пръскане», страница 151)

Когато постигнете оптималното качество на напръскване, можете да започнете с пръскането на детайлите.

или

Ако резултатът от пръскането не е доволен или от пистолета не излиза боя, изпълнете операциите, описани в «Отстраняване на повреди» на страница 152.

Сипване на пръсканата течност (вижте фигури C1 – C2)

- ▶ **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроринструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.**

- Развийте резервоара **8** от пистолета.
- Завъртете засмукващата тръба **10** така, че пръсканата течност да може да бъде изразходвана почти докрай:

| | |
|--------------------------------|--|
| за пръскане на лежащи предмети | напред по посока на дюзата |
| за пръскане нагоре | назад по посока на ръкохватката |

- Налейте течността в резервоара и го навийте и затегнете здраво към пистолета.

Включване

- ▶ **Внимавайте за напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, посочени на табелката на електроринструмента. Уреди, обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.**
- ▶ **По време на работа основният модул трябва да бъде държан хоризонтално на равна повърхност. Не накланяйте и не поставяйте основния модул вертикално, докато е включен.**
- ▶ **Вземете мерки да няма опасност по време на работа основният модул да засмуква прах или други замърсявания.**
- ▶ **Внимавайте да не напръскате основния модул.**

Включване

- Винаги поставяйте основния модул хоризонтално на равна и чиста повърхност.
- Включете щепсела в контакта.
- Вземете пистолета и го насочете към пръсканата повърхност.
- За включване завъртете надясно до упор ръкохватката **16** на основния модул. Препоръчва се да започнете с максимален дебит на въздуха. («Регулиране на дебита на въздуха», вижте страница 151)
- Натиснете спусъка **9** на пистолета.

Упътване: Когато основният модул е включен, през дюзата **11** постоянно изтича въздух.

Изключване

- Отпуснете спусъка **9** и завъртете ръкохватката **16** наляво до упор.
- Поставете пистолета за пръскане в гнездото **17**.
- Изключете щепсела от контакта.

Указания за работа

Пръскане (вижте фигури D – E)

Упътване: Когато използвате електроинструмента на открито, отчитайте и силата и посоката на вятъра.

- Първо извършете пробно пръскане и настройте формата и интензивността на пръскане съобразно използвания материал за пръскане. (за правилните настройки вижте следващите раздели)
- Винаги дръжте пистолета на постоянно разстояние от 5 – 15 cm перпендикулярно на пръсканата повърхност.
- Започнете пръскането извън повърхността, която обработвате.
- В зависимост от настройката на формата на струята движете пистолета равномерно напречно или нагоре и надолу. Равномерен повърхностен слой се образува, когато следите се припокриват прил 4 – 5 cm.
- Избягвайте прекъсванията на процеса върху обработваната повърхност.

Повърхност с постоянно качество се постига при равномерно водене на пистолета.

Неравномерно разстояние и наклон на пръскане водят до силна промяна на струята и с това до различия в качеството на обработваната повърхност.

- Завършвайте пръскането извън обработваната повърхност.

Никога не изразходвайте резервоара докрай. Когато засмукващата тръба не е изцяло потопена в течността, струята се прекъсва и разваля качеството на пръсканата повърхност.

Ако по дюзата и въздушната мембрана се отложи боя, ги почистете с използвания разреждател.

Настройване на формата на струята (вижте фигура F)

► Никога не натискайте спусъка 9, докато регулирате мембраната за въздуха 2.



- Разхлабете холендровата гайка 3.
- Завъртете мембраната за въздуха 2 в желаната позиция.
- Отново затегнете здраво холендровата гайка.

| Мембрана за въздуха | Форма на струята | Приложение |
|---|---|---|
|  |  | A вертикална плоска струя за хоризонтално направление на пръскане |
|  |  | B хоризонтална плоска струя за вертикално направление на пръскане |
|  |  | C конична струя за ъгли, ръбове и труднодостъпни места |

Регулиране на количеството пръскана течност (вижте фигура G)


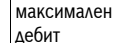
- За да настроите желаното количество боя, която пистолетът пръска, завъртете потенциометъра 5:
 - I:** минимално количество боя,
 - III:** максимално количество боя.

| Количество течност | Настройка |
|---|---|
| Твърде много материал на пръсканата повърхност: | Количеството трябва да бъде намалено. <ul style="list-style-type: none"> – Завъртете регулатора 5 в посока I. |
| Твърде малко материал на пръсканата повърхност: | Количеството трябва да бъде увеличено. <ul style="list-style-type: none"> – Завъртете регулатора 5 в посоката III. |



Регулиране на дебита на въздуха (вижте фигура H)



- За да настроите дебита и налягането на въздуха спрямо течността, която пръскате, завъртете ръкохватката 16.

| минимален дебит | максимален дебит |
|--|---|
|  |  |



Препоръчва се да започнете с максимален дебит на въздуха.

| Дебит | Настройка |
|----------------------------------|--|
| Твърде интензивна суспензия: | Дебитът на въздуха трябва да бъде намален. <ul style="list-style-type: none"> – Завъртете ръкохватката 16 наляво. |
| Твърде едрокапково разпръскване: | Дебитът на въздуха трябва да бъде увеличен. <ul style="list-style-type: none"> – Завъртете ръкохватката 16 надясно. |



Транспортиране

При пренасяне пистолетът за пръскане или затворен съд може да бъде поставен в гнездото 17. Благодарение на застопоряващия механизъм той е захванат в гнездото сигурно. Няма опасност от изтичане на боя.

- Поставете пистолета за пръскане в гнездото и го притиснете, докато бъде захванат здраво.

Поддържане и сервис

Поддържане и почистване

- **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроринструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.**

Почистване (вижте фигури I – K)

Качественото почистване е задължителна предпоставка за безпроблемната работа с пистолета за пръскане. Ако пистолетът не е бил почистен или не е бил почистен добре, рекламации не се приемат.

Винаги почиствайте пистолета за пръскане и резервоара с подходящия разредител (разтворител или вода) за използваната боя.

Никога не потапяйте целия пистолет в разредителя.

Никога не почиствайте отворите на дюзата и отворите за въздух на пистолета с остри метални предмети.

При съхраняване не изсипвайте разредената течност обратно при неразредената.

Ако сте пръскали материали, вредни за здравето, почистете пистолета особено старателно.

- Изключете основния модул и натиснете спусъка **9** на пистолета, за да може засмуканата течност да се върне обратно в резервоара.
- Развийте резервоара **8** и изсипете останалата в него течност.
- Сипете в резервоара разредител (разтворител или вода) и го навийте на пистолета.
- Разклатете пистолета неколккратно.
- Включете основния модул и изпръскайте разредителя в празна кутия от боя.
- Повторете последните три стъпки, докато от пистолета започне да изтича бистър разредител.
- Изключете основния модул.

Отстраняване на повреди

| Проблем | Причина | Отстраняване |
|--------------------------------|--|---|
| Боята не покрива достатъчно | Количеството на пръсканата боя е малко | Завъртете регулатора 5 в посоката III |
| | Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде голямо | Скъсете разстоянието до пръсканата повърхност |
| | Твърде малко боя попада на пръсканата повърхност, пръските са твърде нарядко | Преминете повече пъти по пръсканата повърхност |
| | Пръсканата течност е твърде гъста | Отново разредете боята с 10 % и извършете пробно пръскане |
| След напръскване боята протича | Количеството пръскана боя е твърде голямо | Завъртете регулатора 5 в посока I |
| | Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде малко | Увеличете разстоянието |
| | Боята е разредена повече от нужното | Добавете неразредена боя |
| | Пръскали сте повече от нужното на едно и също място | Почистете боята и при следващото пръскане не пръскайте толкова много на едно и също място |

- Изпразнете резервоара **8** напълно.
- Уверете се, че в засмукващата тръба с уплътнението **10** на резервоара няма остатъци от пръскания материал.
- Почистете резервоара и пистолета за пръскане отвън с намокрена с разтворител кърпа.
- Развийте холендровата гайка **3** и мембраната за въздуха **2**.
- Почистете дюзата **11** и иглата на дюзата с разредител.

При необходимост трябва да се почисти и уплътнението на дюзата **12**.

- Демонтирайте дюзата **11** и уплътнението **12**.
При необходимост използвайте остър предмет, тъй като уплътнението на дюзата е захванато плътно в пистолета.
- Почистете уплътнението на дюзата с разредител.
- Вкарайте отново уплътнението на дюзата в пистолета. Внимавайте каналът да е обърнат навън от пистолета.
- Вкарайте дюзата в тялото на пистолета и я завъртете в правилната позиция.
- Поставете мембраната за въздуха **2** на дюзата и я затегнете с холендровата гайка **3**.

Смяна на въздушния филтър (вижте фиг. L)

Когато въздушният филтър се замърси, трябва да бъде сменен.

- Демонтирайте капака на въздушния филтър **21**.
- Заменете въздушния филтър.
- Отново поставете капака на въздушния филтър.

Изхвърляне на използваните материали

При изхвърлянето на разредителя и остатъците от пръскания материал не трябва да бъде замърсявана околната среда.

Вредни за околната среда химикали не трябва да проникват в почвата, подпочвените води или в открити водни басейни. Никога не изсипвайте вредни за околната среда химикали в битовата канализация!

| Проблем | Причина | Отстраняване |
|---|--|--|
| Боята се разпръсква на твърде едри капки | Количеството боя е твърде голямо | Завъртете регулатора 5 в посока I |
| | Твърде малък дебит на въздуха | Завъртете ръкохватката за регулиране на дебита 16 надясно |
| | Дюзата 11 е зацапана | Почистете дюзата |
| | Налягането в резервоара 8 се увеличава твърде много | Навийте правилно резервоара към пистолета |
| | Пръсканата течност е твърде гъста | Отново разреждете боята с 10 % и извършете пробно пръскане |
| | Въздушният филтър е силно замърсен | Смяна на въздушния филтър |
| Образува се твърде голям облак | Количеството пръскана боя е твърде голямо | Завъртете регулатора 5 в посока I |
| | Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде голямо | Скъсете разстоянието до пръсканата повърхност |
| | Боята е разреждана повече от нужното | Намалете дебита, завъртете ръкохватката за регулиране на дебита 16 наляво |
| Струята пулсира | В резервоара е останала твърде малко течност | Допълнете резервоара |
| | Отворът за обезвъздушаване на засмукващата тръба 10 се е запушил | Почистете засмукващата тръба и отвора |
| | Въздушният филтър е силно замърсен | Смяна на въздушния филтър |
| | Пръсканата течност е твърде гъста | Отново разреждете боята с 10 % и извършете пробно пръскане |
| Боята капе от дюзата | Има отлагания от пръскания материал по дюзата 11 и мембраната за въздуха 2 | Почистете дюзата и мембраната за въздуха |
| | Дюзата 11 е износена | Заменете дюзата |
| | Дюзата 11 не е затегната | Затегнете холендровата гайка 3 |
| През дюзата не излиза от пръскания материал | Ръкохватката за регулиране на дебита 16 е завъртяна твърде много наляво | Завъртете ръкохватката за регулиране на дебита 16 надясно |
| | В резервоара 8 не се образува свръхналягане | Навийте правилно резервоара към пистолета |
| | Засмукващата тръба 10 не е затегната | Вкарайте засмукващата тръба добре |
| | Дюзата 11 е запушена | Почистете дюзата |
| | Засмукващата тръба 10 е запушена | Почистете засмукващата тръба |
| | Отворът за обезвъздушаване на засмукващата тръба 10 се е запушил | Почистете засмукващата тръба и отвора |
| | Пръсканата течност е твърде гъста | Отново разреждете боята с 10 % и извършете пробно пръскане |

Поддръжане

Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне повреда, електроинструментът трябва да се занесе за ремонт в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля, непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер, означен на табелката на електроинструмента.

Сервиз и консултации

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също и на www.bosch-pt.com

Екипът от консултанти на Бош ще Ви помогне с удоволствие при въпроси относно закупуване, приложение и възможности за настройване на различни продукти от производствената гама на Бош и допълнителни приспособления за тях.

154 | Srpski

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бул. Черни връх 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: +359 (02) 960 10 61
Тел.: +359 (02) 960 10 79
Факс: +359 (02) 962 53 02
www.bosch.bg

Бракуване

С оглед опазване на околната среда пистолетът за пръскане, електрическият модул и допълнителните приспособления трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно Директивата на ЕС 2002/96/ЕО относно бракувани електрически и електронни устройства и утвърждаването й като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират

отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Правата за изменения запазени.

Srpski**Uputstva o sigurnosti****Opšta upozorenja za električne alate**

⚠ UPOZORENJE Pročitajte sve napomene o sigurnosti i uputstva, kao i listove o sigurnosti i natpise upozorenja na ambalaži boja i rastvarača. Ako se ne bi poštovalе napomene o sigurnosti i uputstva, to bi moglo uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozlede.

Sve napomene o sigurnosti i uputstva spremite za buduću primenu.

U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kablom) i na električne alate s napajanjem iz akumulatorske baterije (bez mrežnog kabla).

Sigurnost na radnom mestu

- ▶ **Tokom upotrebe električnog alata deca i ostale osobe neka se drže podalje od mesta rada.** U slučaju skretanja pažnje, mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

Električna sigurnost

- ▶ **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smeju izvoditi izmene. Ne koristiti adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatom.** Utikač na kojem nisu vršene izmene i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od električnog udara.
- ▶ **Uređaj držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
- ▶ **Ne koristite priključni kabl za nošenje, vešanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pomičnih delova uređaja.** Oštećen ili usukan priključni kabl povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabl koji je pogodan za upotrebu na otvorenom prostoru.** Primenom produžnog kabla pogodnog za rad na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
- ▶ **Ako se ne može izbeći upotreba električnog alata u vlažnom prostoru, koristite zaštitnu sklopku struje u kvaru.** Primenom zaštitne sklopke struje u kvaru smanjuje se opasnost od električnog udara.

Sigurnost ljudi

- ▶ **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenjem lične zaštitne opreme kao maske za prašinu, sigurnosnih cipela koje ne klizaju, zaštitnog šlema ili zaštite za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje se rizik od povreda.

Upotreba i rad sa električnim alatom

- ▶ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
- ▶ **Električni alat koji ne koristite čuvajte izvan domašaja dece. Ne dozvolite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate ili nisu pročitale ova uputstva.** Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- ▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputstvima i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvedene radove.** Upotreba električnih alata za druge primene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ▶ **Vaš električni alat dajte na popravak samo stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Na taj će način električni alat i dalje ostati siguran.

Uputstva za sigurnost za sisteme finog prskanja

- ▶ **Održavajte vaše radno mesto čisto, dobro osvetljeno, bez posuda sa bojom i rastvaračima i bez krpa i ostalih zapaljivih materijala.** Moguća opasnost od samozapaljenja. U svakom momentu trebaju biti pristupačni funkcionalno ispravni aparati za gašenje požara.

- ▶ **Osigurajte dobro provetranje u području prskanja i dovoljno svežeg vazduha u čitavom prostoru.** Ispareni zapaljivi rastvarači stvaraju eksplozivnu sredinu.
- ▶ **Ne prskajte niti čistite sa materijalima čija je tačka paljenja ispod 21 °C. Koristite materijale na bazi vode, teško isparljive ili slične materijale.** Lako hlapivi rastvarači stvaraju eksplozivnu sredinu.
- ▶ **Ne prskajte u području izvora paljenja kao i varničenog statičkog elektriciteta, otvorenog plamena, plamena paljenja, zagrejanih predmeta, motora, upaljenih cigareta i kod izvlačenja i uvlačenja utikača iz utičnice ili kod rukovanja električnim prekidačima.** Takvi izvori varničenja mogu dovesti do zapaljenja okoline.
- ▶ **Ne prskajte po materijalima za koje nije poznato da li predstavljaju opasnost.** Nepoznati materijali mogu stvoriti opasne radne uslove.
- ▶ **Kod prskanja ili rukovanja hemikalijama nosite dodatnu ličnu zaštitnu opremu, kao što su odgovarajuće rukavice i zaštitne maske.** Nošenjem zaštitne opreme za odgovarajuće radne uslove smanjuje se izlaganje opasnim hemikalijama.



- ▶ **Ne prskajte po sebi, po drugim ljudima ili životinjama. Držite ruke i ostale delove tela dalje od mlaza prskanja. Ako bi se mlaz prskanja probio u kožu, odmah zatražite lekarsku pomoć.** Sredstvo za prskanje može čak probiti rukavice i dospeti do vaše kože.
- ▶ **Probijeni mlaz se ne sme uzimati kao jednostavni proboj.** Mlaz pod visokim pritiskom može u vaše telo ubrizgati otrovni materijal i dovesti do ozbiljnih ozleđa. Ako bi došlo do takvog probijanja u vašu kožu, odmah zatražite lekarsku pomoć.
- ▶ **Pazite na moguće opasnosti od sredstva za prskanje. Obratite pažnju na oznake i natpise na ambalaži takvih sredstava ili na informacije proizvođača, kao i zahteve za nošenje ličnih zaštitnih sredstava.** Treba obratiti pažnju na takva uputstva proizvođača, kako bi se izbegle opasnosti od požara, a otrovna i kancerogena sredstva mogu prouzrokovati ozlede.
- ▶ **Koristite samo originalne mlaznice proizvođača uređaja. Nikada ne prskajte bez ugrađene zaštite mlaznice.** Primenom specijalnih umetaka mlaznice sa odgovarajućom zaštitom mlaznice, smanjuje se verovatnoća da će mlaz pod visokim pritiskom prodrati u kožu i ubrizgati otrove u vaše telo.
- ▶ **Oprez kod čišćenja i zamene umetaka mlaznice. Ako bi se tokom prskanja umetak mlaznice zapušio, tada pre odstranjivanja mlaznice za čišćenje trebate slediti uputstva proizvođača za isključivanje uređaja i smanjivanje pritiska.** Tekućine pod visokim pritiskom mogu prodrati u kožu, u vaše telo se može ubrizgati otrov i time može doći do ozbiljnih ozleđa.

- ▶ **Utikač mrežnog kablja i okidač prekidača pištolja za prskanje držite podalje od boja i drugih tekućina. Nikada ne vadite utikač iz utičnice potezanjem za kabl.** Zbog toga bi moglo doći do električnog udara.
- ▶ **Pazite na decu.** Time se obezbeđuje, da se deca ne igraju sa sistemom za fino raspršivanje.
- ▶ **Deca i osobe koje nisu u mogućnosti na osnovu svojih fizičkih, osećajnih ili psihičkih sposobnosti ili njihovog neiskustva ili neznanja da bezbedno rade sa sistemom za fino raspršivanje, ne smeju koristiti sistem finog raspršivanja bez nadzora ili uputstva neke odgovorne osobe.** U drugom slučaju postoji opasnost od pogrešnog rada i povreda.

Opis proizvoda i rada



Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Upotreba prema svrsi

Električni alat je predviđen samo za raspršivanje lak boja, prozračnih boja, temeljnih boja, bezbojnog laka, autolaka, sredstava za bajcovanje, sredstava za zaštitu drveta, sredstava za zaštitu biljaka, ulja i sredstava za dezinfekciju, sa sadržajem rastvarača i koja se razređuju u vodi. Električni alat nije pogodan za prskanje dispergovanih i latex boja, lužina, sredstava sa sadržajem kiseline, zrnatog materijala, kao niti materijala nepogodnog za prskanje.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkim stranama.

- 1 Pištolj za prskanje
- 2 Vazдушna kapa
- 3 Završna navrtka
- 4 Oznaka za SDS-zatvarač
- 5 Točkić za podešavanje količine prskanog materijala
- 6 Priključak creva (pištolja za prskanje)
- 7 Produžetak podnožja (samo za posudu od 800 ml)
- 8 Rezervoar za materijal za prskanje, 800 ml
Rezervoar za materijal za prskanje, 600 ml*
- 9 Prekidač
- 10 Cev sa usponom i zaptivkom posude
zeleno: za 800-ml-rezervoar
belo: za 600-ml- rezervoar*
- 11 Mlaznica
- 12 Zaptivka mlaznice
- 13 Crevo za vazduh
- 14 SDS-zatvarač
- 15 Bazna jedinica
- 16 Rotirajuće dugme za uključivanje/isključivanje i za regulaciju količine vazduha.
- 17 Spremište za pištolj za prskanje

156 | Srpski

- 18** Priključak creva (bazne jedinice)
- 19** Drška
- 20** Prostor za pribor
- 21** Poklopac filtera za vazduh
- 22** Merna kofica

*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.
Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.

Tehnički podaci

| Sistem za fino prskanje | | PFS 105 E |
|--|-------|---------------|
| Broj predmeta | | 3 603 B06 2.. |
| Nominalna primljena snaga | W | 350 |
| Kapacitet transporta | g/min | 150 |
| Kapacitet raspršivanja | W | 0 – 105 |
| Utrošak vremena na 5 m ² nanos boje | min | 6 |
| Zapremnina posude materijala za prskanje | ml | 800 |
| Dužina creva za vazduh | m | 3,4 |
| Težina prema EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |

Klasa zaštite □/II

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati. Molimo da obratite pažnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vašeg električnog alata. Trgovačke oznake pojedinih električnih alata mogu varirati.

Informacije o šumovima/vibracijama

Izmerene vrednosti buke utvrđene su u skladu sa EN 60745.

Nivo pritiska zvuka uređaja vrednovan sa A tipično iznosi 74 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nivo buke pri radu može prekoračiti 80 dB(A).

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može da se koristi za poredjenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama. Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava za druge namene sa drugim upotrebjenim alatima ili nedovoljno održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena. Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog alata i upotrebjeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.


Izjava o usaglašenosti 

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60 335 i smernicama 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG uključujući Vaše promene.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EG) kod:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

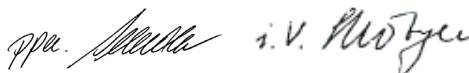

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montaža

► **Izvcite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**

Priključak creva (pogledajte slike A1 – A2)

- Izvadite crevo za vazduh **13** iz prostora za pribor **20**.
- Skinite zaštitne kape na oba kraja creva za vazduh.

Priključak na pištolj za prskanje:

- Čvrsto utaknite prvi SDS-zatvarač **14** creva za vazduh prema oznaci strelice u priključak pištolja za prskanje **6**.
- Okrenite SDS-zatvarač sve dok blokada ne uskoči čujno.

Priključak bazne jedinice:

- Čvrsto utaknite drugi SDS-zatvarač creva za vazduh prema oznaci strelice u priključak bazne jedinice **18**.
- Okrenite SDS-zatvarač sve dok blokada ne uskoči čujno.

Pažnja: Nakon upotrebe, krajeve creva ponovno zaštitite sa zaštitnim kapama.

Rad**Priprema za rad**

► **Ne dozvoljavaju se radovi prskanja na rubu površinskih voda ili na susednim površinama u blizini područja uvlačenja.**

Kod kupovine boja, lakova i sredstava za prskanje obratite pažnju na njihovu ekološku pogodnost.

Priprema flaše za prskanje

Pažnja: Oko površine prskanja treba pokriti u širokom području i temeljito.

Magla od prskanja zagaduje našu sredinu. Kod primene u zatvorenim prostorima mogu se zagaditi sve nepokrivene površine.

Površina prskanja mora biti čista, suva i bez masnoća.

- Glatke površine ohrapavite i nakon toga odstranite prašinu od brušenja.

Pogodni materijali za raspršivanje i preporučeno razredjivanje

- **Pre razredjivanja proverite da li je materijal za prskanje i razredivač međusobno usklađeni.** Kod primene pogrešnog razredivača mogu nastati grumenčici koji mogu zapušiti pištolj za prskanje.

| Materijal za prskanje | preporučeno razredjivanje |
|---|---------------------------|
| Zaštitna sredstva za drvo, sredstva za bajcovanje, ulja, lazure, impregniranja, grundiranja kao zaštita od rdje | nerazredena |
| Sredstva za dezinfekciju, sredstva za zaštitu bilja, voda, odvajач tapeta | nerazredena |
| Lak boje koje se razredjuju sa rastvaračima ili vodom, grundiranja, lakovi za grejna tela, prekrivni lakovi za vozila, lazure sa debelim slojem | najmanje 10 % razblaženo |

Uredjaj nije pogodan za preradu disperzionih boja (zidnih boja).

Molimo da obratite pažnju na uputstva za primenu proizvođača materijala za prskanje.

Razredjivanje materijala za prskanje

Kod materijala za prskanje, koji mora da se razblaži, postupajte na sledeći način:

- Uzmite mernu posudu **22**.
- Dobro promešajte materijal za prskanje.
- Napunite dovoljno materijala za prskanje u rezervar za materijal **8**. (pogledajte „Punjenje materijala za prskanje“, stranicu 157)
- Razblažite materijal za prskanje sa 10 % sredstva za razblaživanje. Na primer:

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Materijal za prskanje polazna količina [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Sredstvo za razblaživanje [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Dobro promešajte materijal za prskanje.
- Izvedite probno prskanje na test površini. (pogledajte „Prskanje“, stranicu 157)

Ako dobijete optimalnu sliku nanošenja, možete početi sa prskanjem.

ili

Ako rezultat prskanja nije zadovoljavajući ili ne izlazi boja, postupajte kao i kod „Otklanjanje smetnji u radu“ na stranici 159 što je opisano.

Punjenje materijala za prskanje (pogledajte slike C1 – C2)

- **Izvcite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**

- Odvrnite posudu **8** sa pištolja za prskanje.
- Okrenite cev sa usponom **10** tako da se materijal za prskanje može prskati gotovo bez ostatka:

| | |
|---|--------------------------------------|
| za radove prskanja na položenim objektima | prema napred u smeru mlaznice |
| za radove prskanja iznad glave | prema nazad u smeru ručke |

- Napunite materijal za prskanje u posudu i čvrsto ga navrnite na pištolj za prskanje.

Puštanje u rad

- **Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima tipske tablice električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.**

- **Bazna jedinica mora uvek stajati za vreme rada u horizontali na ravnoj površini. Nikada ne iskrećite ili stavljajte u vertikalni položaj baznu jedinicu kada je uključena.**

- **Pazite da bazna jedinica tokom rada ne usiše prašinu ili ostale nečistoće.**

- **Pazite da ne prskate po baznoj jedinici.**

Uključivanje

- Stavljajte baznu jedinicu uvek samo horizontalno na neku ravnu i čistu površinu.
- Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
- Uzmite pištolj za prskanje u ruku i usmerite ga na površinu za prskanje.
- Okrenite za uključivanje rotirajuće dugme **16** na baznoj jedinici u desno do graničnika. Preporučuje se da počnete sa maksimalnom količinom vazduha. („Podešavanje količine vazduha“, pogledajte stranicu 158)
- Pritisnite prekidač **9** na pištolju za prskanje.

Pažnja: Kada je bazna jedinica uključena, na mlaznici **11** uvek izlazi vazduh.

Isključivanje

- Pustite prekidač za rad **9** i okrenite rotirajuće dugme **16** u levo do graničnika.
- Ostavite pištolj za prskanje u spremište **17**.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Uputstva za rad

Prskanje (pogledajte slike D – E)

Uputstvo: Kada električni alat koristite na otvorenom prostoru pazite na smer vetra.

- Načinite najpre probno prskanje i namestite sliku mlaza i količinu prskanog materijala prema prskanom materijalu. (Za podešavanja videti u sledećim poglavljima)
- Pištolj za prskanje obavezno držite na podjednakoj razdaljini 5 – 15 cm, vertikalno prema prskanom objektu.
- Sa prskanjem počnite izvan površine koja se prska.
- Pištolj za prskanje, zavisno od podešene slike prskanja, pomerajte jednoliko poprečno ili prema gore i dole. Podjednak kvalitet prskane površine postiće će se kada se putanje prskanja preklapaju za 4 – 5 cm.
- Izbegavajte prekide prskanja unutar prskane površine.

Jednolično vođenje pištolja za prskanje daje uniformni kvalitet prskane površine.

Neravnomerna razdaljina i ugao prskanja vodiće do jakog stvaranja magle boje, a zbog toga i do neravnomerne površine.

- Postupak prskanja završite izvan površine prskanja.







158 | Srpski

Posudu sa materijalom za prskanje ne iscrpите do kraja. Kada usponska cev više nije uronjena u materijal za prskanje, prekinut će se magla prskanja i nastati će površina koja nije uniformna.

Kada se materijal za prskanje nakupi na mlaznici i vazdušnoj kapi, oba dela očistite sa korištenim razređivačem.



Nameštanje slike prskanja (pogledajte sliku F)**► Nikada ne pritiskajte prekidač 9 dok regulišete vazdušnu kapu 2.**

- Otpustite završnu navrtku 3.
- Okrenite vazdušnu kapu 2 u željeni položaj.
- Ponovo stegnite završnu navrtku.

| Vazdušna kapa | Mlaz | Primena |
|---|---|--|
|  |  | A vertikalni pljosnati mlaz za horizontalni smer rada |
|  |  | B horizontalni pljosnati mlaz za vertikalni smer rada |
|  |  | C okrugli mlaz za uglove, ivice i teško dostupna mesta |


Nameštanje količine prskanog materijala (pogledajte sliku G)

- Okrećite točkić za podešavanje 5, da bi podesili željenu količinu materijala za prskanje:
I: minimalna količina materijala za prskanje,
III: maksimalna količina materijala za prskanje.



| Količina prskanog materijala | Nameštanje |
|--|---|
| Previše prskanog materijala na površini prskanja:  | Količina prskanog materijala mora se smanjiti. – Okrenite servo točkić 5 pravac I . |
| Premalo prskanog materijala na površini prskanja:  | Količina prskanog materijala mora se povećati. – Okrenite servo točkić 5 pravac III . |

Podešavanje količine vazduha (pogledajte sliku H)

- Okrenite rotirajuće dugme 16, da bi podesili količinu vazduha i pritisak za upotrebljeni materijal za prskanje.
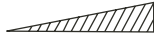
| | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| minimalna količina vazduha |  | maksimalna količina vazduha |
|----------------------------|---|-----------------------------|

Preporučuje se da počnete sa maksimalnom količinom vazduha.
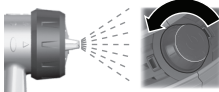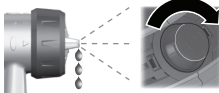
| Količina vazduha | Nameštanje |
|--|---|
| Suviše jaka magla boje:  | Količina vazduha se mora smanjiti. – Okrenite rotirajuće dugme 16 u levo. |
| Suviše grubo prskanje:  | Količina vazduha se mora povećati. – Okrenite rotirajuće dugme 16 u desno. |

Transport

Za transport se može pištolj za prskanje ili zatvoreni rezervoar za materijal za prskanje ostaviti u spremište 17. Sa uredjajem za držanje stoji pištolj za prskanje čvrsto u spremištu. Ne može izlaziti napolje materijal za prskanje.

- Stavite pištolj za prskanje na spremište i pritisnite ga sve dok ne „sedne“ čvrsto u spremištu.

Održavanje i servis**Održavanje i čišćenje**

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

Čišćenje (pogledajte slike I – K)

Stručno čišćenje je preduslov za besprekoran rad pištolja za prskanje. U slučaju nedovoljnog ili nestručnog čišćenja, proizvođač uređaja ne može dati nikakvu garanciju.

Pištolj za prskanje i posudu za prskani materijal čistite uvek sa odgovarajućim sredstvom za razređivanje (rastvarač ili voda) za upotrebljavani materijal prskanja.

Čitavi pištolj za prskanje uronite u sredstvo za čišćenje.

Mlaznice i otvore za vazduh pištolja za prskanje nikada ne čistite sa zašiljenim metalnim predmetima.

Razređeni materijal za prskanje za spremanje nikada ne vraćajte ponovno u ambalažu sa originalnim materijalom za prskanje.

Pištolj za prskanje temeljito očistite kada se koristi sredstvo za prskanje štetno za zdravlje.

- Isključite baznu jedinicu i pritisnite prekidač 9 pištolja za prskanje, da bi se materijal za prskanje mogao vratiti u posudu.
- Odvrnite posudu 8 i u pravo vreme iz nje ispraznite preostali materijal za prskanje.
- Napunite u posudu razređivač (rastvarač ili vodu) i čvrsto ga navrnite na pištolj za prskanje.
- Više puta protresite pištolj za prskanje.
- Uključite baznu jedinicu i poprskajte razređivač u praznu dozu materijala.
- Poslednja tri koraka ponavljajte toliko često dok iz pištolja za prskanje ne počne izlaziti čisti razređivač.

- Ponovo isključite baznu jedinicu.
- Do kraja ispraznite posudu **8**.
- Kontrolišite da li je cev pod usponom i zaptivkom posude **10** bez materijala za prskanje neoštećena.
- Očistite rezervar i pištolj za prskanje spolja sa nekom krpom natopljenom razredjivačem.
- Odvrtite završnu navrtku **3** i vazдушnu kapu **2**.
- Razredjivačem očistite mlaznicu **11** i iglu mlaznice.

S vremena na vreme mora se dodatno očistiti zaptivka mlaznice **12**.

- Odstranite mlaznicu **11** i zaptivku mlaznice **12**.
Eventualno si pomognite sa zašiljenim predmetom, jer zaptivka mlaznice čvrsto sedi na pištolju za prskanje.
- Zaptivku mlaznice očistite sa razredjivačem.
- Ugradite zaptivku mlaznice ponovno u pištolj za prskanje. Kod toga pazite na položaj žljeba pištolja za prskanje da pokazuje napolje.

- Natakните mlaznicu na telo pištolja za prskanje i okrenite je u ispravan položaj.
- Natakните kapu za vazduh **2** na mlaznicu i stegnite je sa završnom navrtkom **3**.

Zamena filtera za vazduh (pogledajte sliku L)

Kada je filter za vazduh zaprljan, on se mora zameniti.

- Skinite poklopac filtera za vazduh **21**.
- Zamenite filter za vazduh.
- Ponovno ugradite poklopac filtera za vazduh.

Uklanjanje materijala u otpad

Razredjivač i ostaci prskanog materijala moraju se ukloniti kao otpad na ekološki prihvatljiv način. Kod toga poštujujte uputstva za uklanjanje otpada od proizvođača i propise koji vrede za uklanjanje posebnog otpada.

Hemikalije štetne za sredinu ne smeju dospeti u zemlju, u podzemne vode ili u površinske vode. Ekološki štetne hemikalije ne sipajte u kanalizaciju!

Otklanjanje smetnji u radu

| Problem | Uzrok | Pomoć |
|--|---|---|
| Materijal za prskanje ne pokriva pravilno | Količina prskanog materijala je premala | Okrenuti servo točkić 5 Pravac III |
| | Preveliko rastojanje do površine prskanja | Smanjiti rastojanje prskanja |
| | Premala količina prskanog materijala na površini prskanja, retko raspršena po površini prskanja | Češće prskati po površini prskanja |
| | Materijal za prskanje je previše gust | Materijal za prskanje ponovo razblažiti sa 10 % i izvesti probno prskanje |
| Materijal za prskanje teče nakon nanošenja | Nanesena prevelika količina materijala za prskanje | Okrenite servo točkić 5 pravac I |
| | Premalo rastojanje do površine prskanja | Povećati rastojanje prskanja |
| | Materijal za prskanje je previše redak | Dodati originalni materijal za prskanje |
| | Previše često se prska po istom mestu | Skinuti boju i kod drugog pokušaja prskanja ne prskati prečesto po istom mestu |
| Previše grubo raspršivanje | Prevelika količina prskanog materijala | Okrenite servo točkić 5 pravac I |
| | Suviše malo vazduha | Okrenite rotirajuće dugme za vazduh 16 u desno |
| | Mlaznica 11 je zaprljana | Očistiti mlaznicu |
| | Premali porast pritiska u posudi 8 | Posudu materijala za prskanje ispravno navrnuti i stegnuti na pištolj za prskanje |
| | Materijal za prskanje je previše gust | Materijal za prskanje ponovo razblažiti sa 10 % i izvesti probno prskanje |
| | Filter za vazduh je jako zaprljan | Zamena filtera za vazduh |
| Prejaka magla od boje | Nanesena prevelika količina materijala za prskanje | Okrenite servo točkić 5 pravac I |
| | Preveliko rastojanje do površine prskanja | Smanjiti rastojanje prskanja |
| | Materijal za prskanje je previše redak | Smanjiti količinu vazduha Rotirajuće dugme za vazduh 16 okrenuti u levo |
| Mlaz prskanja pulsira | Premala količina materijala za prskanje u posudi | Dopuniti materijal za prskanje |
| | Zapušen izduvni otvor na cevi sa usponom 10 | Očistiti cev sa usponom i otvor |
| | Filter za vazduh je jako zaprljan | Zamena filtera za vazduh |
| | Materijal za prskanje je previše gust | Materijal za prskanje ponovo razblažiti sa 10 % i izvesti probno prskanje |

160 | Slovensko

| Problem | Uzrok | Pomoć |
|---|---|---|
| Materijal za prskanje kaplje na mlaznici | Naslage prskanog materijala na mlaznici 11 i vazdušnoj kapi 2 | Očistiti mlaznicu i vazdušnu kapu |
| | Mlaznica 11 je zatvorena | Zameniti mlaznicu |
| | Mlaznica 11 je otpuštena | Stegnuti završnu navrtku 3 |
| Iz mlaznice ne izlazi materijal za prskanje | Rotirajuće dugme za vazduh okrenuti 16 jako u levo | Okrenite rotirajuće dugme za vazduh 16 u desno |
| | Nema porasta pritiska u posudi 8 | Posudu materijala za prskanje ispravno navrnuti i stegnuti na pištolj za prskanje |
| | Otpuštena je cev sa usponom 10 | Stegnuti cev sa usponom |
| | Zapušena je mlaznica 11 | Očistiti mlaznicu |
| | Zapušena je cev sa usponom 10 | Očistiti cev sa usponom |
| | Zapušen izduvni otvor na cevi sa usponom 10 | Očistiti cev sa usponom i otvor |
| | Materijal za prskanje je previše gust | Materijal za prskanje ponovo razblažiti sa 10 % i izvesti probno prskanje |

Održavanje

Ako bi električni alat i pored brižljivog postupka izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki autorizovani servis za Bosch-električne alate.

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici električnog alata.

Servis i savetovanja kupaca

Servis odgovara na Vaša pitanja u vezi popravke i održavanja Vašeg proizvoda kao i u vezi rezervnih delova. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod:

www.bosch-pt.com

Bosch-ov tim savetnika će Vam pomoći kod pitanja u vezi kupovine, primene i podešavanja proizvoda i pribora.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 (011) 244 85 46
Fax: +381 (011) 241 62 93
E-Mail: asbosch@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Pištrolj za prskanje, električna jedinica, pribor i pakovanja treba da se odvoze na reciklaži koja odgovara zaštititi čovekove okoline.

Ne bacajte električni alat u kućno djubre!

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskim smernicama 2002/96/EG o starim električnim i elektronskim uređajima i njihovim pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaži koja odgovara zaštititi čovekove okoline.

Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko**Varnostna navodila****Splošna varnostna navodila za električna orodja**

⚠ OPOZORILO Preberite si vsa varnostna opozorila in navodila, vključno z varnostnimi listi, ki so priloženi barvam in topilom ter opozorilne tablice na zabojih. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko posledično povzroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe.

Vsa varnostna opozorila in navodila shranite.

Izraz „električno orodje“, ki se pojavlja v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje, ki ga napaja elektrika iz omrežje (z omrežnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez omrežnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

- ▶ **Pazite na to, da se otroci in druge osebe med uporabo električnega orodja ne nahajajo v neposredni bližini.** Če zmotijo vašo pozornost lahko izgubite nadzor nad aparatom.

Električna varnost

- ▶ **Priključni vtič električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Vtiča na noben način ne smete spremeniti. Ne uporabljajte prilagodilnih vtičev skupaj z zaščitno ozemljenimi električnimi orodji.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara.
- ▶ **Aparat zaščitite pred dežjem in vlago.** Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.
- ▶ **Ne uporabite kabla za druge namene, npr. za nošenje ali obešanje električnega orodja ali da bi s potegom za kabel odstranili vtič iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.** Poškodovani ali zamotani kabli povečajo tveganje električnega udara.

- ▶ **Kadar uporabljate električno orodje na prostem, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so namenjeni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- ▶ **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred jalovim tokom.** Uporaba stikala za zaščito pred jalovim tokom zmanjša tveganje električnega udara.

Osebnostna varnost

- ▶ **Nosite osebno zaščitno opremo ter vedno tudi zaščitna očala.** Glede na vrsto in uporabo orodja s stisnjanim zrakom risko poškodb zmanjša nošenje osebne zaščitne opreme kot maske proti prahu, nezdrljivih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade ali zaščitne sluha.

Uporaba in ravnanje z električnimi orodji

- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki ga ni več moč vklopiti ali izklopiti, je nevarno in je potrebno popraviti.
- ▶ **Električna orodja, ki niso v uporabi, morate hraniti izven dosega rok otrok. Ne dovolite, da bi napravo uporabljale osebe, ki niso večje uporabe ali ki niso prebrale teh navodil.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Električno orodje in pribor uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga želite opraviti.** Uporaba električnega orodja v namene, ki se razlikujejo od predvidenih lahko privede do nevarnih situacij.

Servis

- ▶ **Vaše električno orodje naj popravljajo samo pooblaščenim servisem. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.** S tem boste zagotovili varno delovanje naprave.

Varnostna opozorila za sisteme za fino pršenje

- ▶ **Poskrbite za to, da bo vaše delovno območje čisto, dobro osvetljeno in da se tam ne nahajajo posode za barvo ali topila ter drugi gorljivi materiali.** Obstaja nevarnost samovžiga. V bližini morajo vedno biti na razpolago brezhibno delujoči gasilni aparati.
- ▶ **Poskrbite za dobro zračenje tako v delovnem območju kot tudi v celotnem prostoru.** Izhlapelajoča gorljiva topila ustvarjajo eksplozivno okolico.
- ▶ **Ni dovoljeno pršenje in čiščenje z materiali, ki imajo vnetišče pod 21 °C. Uporabljajte materiale na osnovi vode, težko hlapljive ogljikovodike ali podobne materiale.** Lahko hlapljiva izparevalna topila ustvarjajo eksplozivno okolico.
- ▶ **Ne pršite na območju vžigalnih virov kot so statične električne iskre, odprti plameni, vžigalni plameni, vroči predmeti, motorji, cigarete in iskre, ki nastanejo pri vtiku in izvleku električnih kablov ali pri uporabi stikal.** Takšni viri isker lahko povzročijo vžig okolice.

- ▶ **Ne pršite materialov, če niste prepričani, da so nenevarni.** Neznani materiali lahko povzročijo nevarne pogoje.
- ▶ **Pri pršenju ali rokanju s kemikalijami nosite dodatno osebno zaščitno opremo kot npr. ustrezne zaščitne rokavice in zaščitne maske ali zaščitne maske dihal.** Nošenje zaščitne opreme za ustrezne pogoje zmanjša izpostavljenost pri stiku z nevarnimi snovmi.



- ▶ **Ne pršite po svojem telesu ali telesu drugih oseb ali živali. Držite roke in druge dele telesa tako, da ne bodo izpostavljeni pršilnemu curku. Če se zgodi, da pršilni curek prodre skozi kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč.** Pršilna snov lahko prodre tudi skozi rokavice v kožo in v telo.
- ▶ **Vbrizga v kožo ne obravnavajte kot preprosto ureznilno.** Visokotlačni curek lahko vbrizga strupene snovi v telo in tako povzroči resne poškodbe. V primeru vbrizga v kožo takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ **Pri tem bodite pozorni na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz pršilne snovi. Upoštevajte označbe na posodi ali informacije proizvajalca pršilne snovi, vključno z zahtevo glede uporabe osebne varnostne opreme.** Upoštevajte navodila proizvajalca, da bi zmanjšali tveganje zaradi ognja ter poškodbe zaradi strupenih in rakotvornih snovi, ipd.
- ▶ **Uporabljajte le tiste šobe, ki jih je predpisal proizvajalec. Nikoli ne pršite brez nameščene zaščitne šobe.** Uporaba posebne šobe s primerno zaščito zmanjša verjetnost, da bi visokotlačni curek prodrl skozi kožo in vbrizgal strupe v telo.
- ▶ **Bodite previdni pri čiščenju in menjavi šob. Če se med pršenjem šoba zamaši, morate pred odstranitvijo šobe zaradi čiščenja slediti navodilom proizvajalca glede izklopa naprave in razbremenitve tlaka.** Tekočine pod visokim tlakom lahko prodrejo skozi kožo, vbrizgajo strup v telo in tako povzročijo hude poškodbe.
- ▶ **Poskrbite za to, da na vtiču omrežnega kabla in gumbu stikala pršilne pištole ni barve in/ali drugih tekočin. Nikoli ne držite omrežnega kabla na stiku s podaljškom.** Neupoštevanje navodil lahko posledično povzroči električni udar.
- ▶ **Nadzorujte otroke.** S tem boste zagotovili, da se otroci ne bodo igrali s sistemom za fino pršenje.
- ▶ **Otroci in osebe, ki zaradi svojih psihičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti ali njihove neizkušenosti ter nepoznavanja niso sposobne, da bi pravilno uporabljale sistem za fino pršenje, tega sistema za fino pršenje ne smejo uporabljati brez nadzora ali navodila s strani odgovorne osebe.** V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.

Opis in zmogljivost izdelka



Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Uporaba v skladu z namenom

Z električnim orodjem lahko razpršujete le barvne lake, lazure, temeljne premaze, prozorne lake, prekrivne lake za motorna vozila, lužila, zaščitna sredstva za les, sredstva za varstvo rastlin, olja in razkužila.

Električno orodje ni namenjeno razprševanju disperzijskih in lateks barv, lugov, kislinskih premazov, premazov, ki vsebujejo zrna ali druge delce ter materialov z večjo specifično gostoto.

Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev orodja na strani z grafiko.

- 1 Pršilna pištola
- 2 Pokrov šobe
- 3 Prekrivna matica
- 4 Označba za SDS-zapiralo
- 5 Vrtljivi gumb za nastavitev količine pršilnega materiala
- 6 Priključek gibke cevi (pršilne pištole)
- 7 Podaljšek noge (le za posodo 800-ml)
- 8 Posoda za pršilni material, 800 ml
Posoda za pršilni material, 600 ml*
- 9 Stikalo za upravljanje
- 10 Potopna cev s tesnilom posode
zelena: za 800-ml-posodo
bela: za 600-ml-posodo*
- 11 Šoba
- 12 Tesnilo šobe
- 13 Gibka cev za dovod zraka
- 14 SDS-zapiralo
- 15 Osnovna enota
- 16 Vrtljiv gumb za vklop/izklop in za regulacijo količine zraka
- 17 Odlagališče za pršilno pištolo
- 18 Priključek gibke cevi (osnovna enota)
- 19 Ročaj
- 20 Predal za pribor
- 21 Pokrov zračnega filtra
- 22 Merilna čaša

*Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745.

Nivo zvočnega tlaka naprave po vrednotenju A znaša tipično 74 dB(A). Netočnost K = 3 dB.

Nivo hrupa lahko pri delu preseže 80 dB(A).

Uporabljajte zaščitne glušnike!

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se izmerile v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obremenjenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električnega orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge namene, z odstopajočimi vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdobjem uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša. Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in vstavnih orodij, zregrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.

Tehnični podatki

| Sistem za fino pršenje | | PFS 105 E |
|---|-------|---------------|
| Številka artikla | | 3 603 B06 2.. |
| Nazivna odjemna moč | W | 350 |
| Črpalna zmogljivost | g/min | 150 |
| Razpršilna moč | W | 0 - 105 |
| Čas za nanos 5 m ² barve | min | 6 |
| Prostornina posode za pršilni material | ml | 800 |
| Dolžina gibke cevi za dovod zraka | m | 3,4 |
| Teža po EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Zaščitni razred | | II/II |
| Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo. Prosimo, da upoštevate številko artikla na tipski ploščici Vašega električnega orodja. Trgovske oznake posameznih električnih orodij so lahko drugačne. | | |

Izjava o skladnosti

Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod, ki je opisan pod „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60335 in Direktivam 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2004/108/ES, vključno z njihovimi spremembami.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:

Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montaža

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtičnik iz vtičnice.**

Priključitev gibke cevi za dovod zraka (glejte slike A1 – A2)

- Vzemite gibko cev za dovod zraka **13** iz predala za pribor **20**.
- Odstranite zaščitne pokrove z obeh koncev gibke cevi za dovod zraka.

Priključitev na pršilno pištolo:

- Trdno namestite SDS-zapiralo **14** gibke cevi za dovod zraka v skladu z označeno puščico trdno v priključek pršilne pištole **6**.
- Obračajte SDS-zapiralo tako dolgo, dokler se slišno ne zaskoči.

Priključitev osnovne enote:

- Namestite drugo SDS-zapiralo gibke cevi za dovod zraka v skladu z označeno puščico trdno v priključek osnovne enote **18**.
- Obračajte SDS-zapiralo tako dolgo, dokler se slišno ne zaskoči.

Opozorilo: Po končani uporabi morate konice gibke cevi ponovno zaščititi z zaščitnimi pokrovi.

Obratovanje

Priprava dela

- **Ob robu vodotokov ali na površinah v neposredni bližini pršilna dela niso dovoljena.**

Pri nakupu barv, lakov in pršilnih snovi pazite na to, da bodo okolju prijazna.

Predpriprava pršilne površine

Opozorilo: Okolico pršilne površine morate obsežno in temeljito prekriti.

Pršilna meglica onesnažuje okolico. Pri uporabi v notranjih prostorih lahko onesnažite vse nepokrite površine.

Pršilna površina mora biti čista, suha in brez maščobe.

- Na grobo zbrusite površine in nato odstranite brusilni prah.

Primerni materiali za pršenje in priporočeno razredčilo

- **Pri redčenju pazite na to, razredčilo ustreza pršilnemu materialu.** Pri uporabi napačnega razredčila lahko nastanejo grudice, ki zamašijo pršilno pištolo.

Pršilni material

Priporočeno razredčenje

Zaščitna sredstva za les, lužila, olja, lazure, impregnacije, temeljni premaz proti rji

nerazredčeno

Dezinfekcijska sredstva, sredstva za varstvo rastlin, voda, odstranjevalec tapet

nerazredčeno

Barvni laki, ki jih je možno razredčiti s topli ali vodo, temeljni premazi, prekrivni laki za radiatorje, prekrivni laki za motorna vozila, debeloplastne lazure

najmanj 10 % razredčeno

Naprava ni primerna za uporabo disperzijskih barv (za stenske površine).

Prosimo upoštevajte tudi navodila za uporabo proizvajalca pršilnega materiala.

Redčenje pršilnega materiala

Pri pršilnem materialu, ki ga morate razredčiti, postopajte kot sledi:

- Vzemite merilno čašo **22**.
- Dobro premešajte pršilni material.
- Napolnite zadostno količino pršilnega materiala in v posodo za pršilni material **8** (glejte „Napolnjevanje pršilnega materiala“, stran 163)
- Razredčite pršilni material 10 % z razredčilom. Primer:

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Izhodiščna količina pršilnega materiala [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Razredčilo [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Dobro premešajte pršilni material.
- Opravite preizkus pršenja na testni površini. (glejte „Pršenje“, stran 164)

Ko nastane optimalna pršilna slika, lahko pričnete s pršenjem. **ali**

Če z rezultatom pršenja niste zadovoljni ali pa v primeru, da barva ne izstopa, postopajte kot je opisano v poglavju „Odprava motenj“ na strani 165.

Napolnjevanje pršilnega materiala (glejte slike C1 – C2)

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtičnik iz vtičnice.**

- Odvijte posodo **8** s pršilne pištole.
- Zasukajte potopno cevko **10** tako, da boste lahko pršilni material skoraj v celoti izčrpali:

| | |
|-----------------------------|--|
| za pršenje ležečih objektov | jo morate zasukati naprej v smeri šobe |
| za pršenje nad glavo | jo morate zasukati nazaj v smeri ročaja |

- Napolnite pršilni material v posodo, ki jo nato trdno privijte na pršilno pištolo.

Zagon

- **Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja. Orodje, ki je označeno z 230 V, lahko priključite tudi na napetost 220 V.**

164 | Slovensko

- **Osnovna enota mora med obratovanjem vedno stati na ravni površini. Ko je osnovna enota vklopljena, je nikoli ne prevrnite in je nikoli ne postavite navpično.**
- **Pazite na to, da osnovna enota med delovanjem ne more vsesavati prahu ali druge nečistoče.**
- **Pazite na to, da ne pršite po osnovni enoti.**

Vklop

- Osnovno enoto postavite vedno le vodoravno na ravno in čisto površino.
- Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
- Vzemite pršilno pištolo v roko in jo naravnajte v smeri na pršilno površino.
- Za vklop zavrtite vrtljiv gumb **16** na osnovni enoti v smeri desno do prislona. Priporočamo, da pričnete z maksimalno količino zraka. („Nastavitev količine zraka“, glejte stran 164)
- Na pršilni pištoli pritisnite stikalo za upravljanje **9**.

Opozorilo: Ko je osnovna enota vklopljena, na šobi **11** vedno uhaja zrak.

Izklop

- Spustite stikalo za upravljanje **9** in zavrtite vrtljiv gumb **16** v smeri levo do prislona.
- Postavite pršilno pištolo v odlagalnišče **17**.
- Potegnite vtič iz vtičnice.

Navodila za delo**Pršenje (glejte slike D – E)**

Opozorilo: Če električno orodje uporabljate na prostem, upoštevajte smer vetra.

- Najprej izvedite preizkus pršenja in nastavite način in količino pršilnega materiala v skladu s pršilnim materialom. (Postopke nastavljanja si preberite v nadaljnjem besedilu)
- Pršilno pištolo morate držati v enakomerni razdalji 5 – 15 cm pravokotno na objekt pršenja.
- Najprej pršite izven pršilne površine.
- Premikajte pršilno pištolo glede na nastavitev pršilne slike enakomerno prečno ali navzgor in navzdol. Enakomerno kakovost površinskega nanosa dosežete, če nanos prekrivate za 4 – 5 cm.
- Izogibajte se prekinitvam znotraj pršilne slike.

Z enakomernim vodenjem pršilne pištole dosežete enakomerno kakovost površinskega nanosa.

Zaradi neenakomerna razdalje in neenakomernega kota med pršenjem se tvorijo barvne meglice in to pomeni posledično neenakomerno površino nanosa.

- Pršenje končajte izven pršilne površine.







Posode za pršilni material nikoli ne izpraznite v celoti. Če dvizna cevka ni več v celoti potopljena v pršilno snov, se pršilna meglica prekine in to posledično pomeni neenakomerno površino nanosa.

Če se pršilni material odlaga na šobi in na razprševalnem pokrovu, očistite oba dela z uporabljenim topilom.

Nastavitev pršilne slike (glejte sliko F)

- **Nikoli ne pritisnite stikala za upravljanje 9 med nastavljanjem razprševalnega pokrova 2.**



- Popustite prekrivno matico **3**.
- Zasukajte razprševalni pokrov **2** v željeno pozicijo.
- Ponovno zategnite prekrivno matico.

| Razprševalni pokrov | Curek | Uporaba |
|---|---|--|
|  |  | A navpičen ploščat curek za vodoravno smer dela |
|  |  | B vodoraven ploščat curek za navpično smer dela |
|  |  | C okrogel curek za pršenje v kotih, na robovih in težko dostopnih mestih |

Nastavitev količine pršilnega materiala (glejte sliko G)


- Zasukajte nastavno kolo **5** za nastavitev željene količine pršilnega materiala:

- I:** minimalna količina pršilnega materiala,
- IIII:** maksimalna količina pršilnega materiala.

| Količina pršilnega materiala | Nastavitev |
|---|--|
| Preveč pršilnega materiala na pršilni površini:  | Količino pršilnega materiala morate zmanjšati. – Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri I . |
| Premalo pršilnega materiala na pršilni površini:  | Količino pršilnega materiala morate povečati. – Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri IIII . |

Nastavitev količine zraka (glejte sliko H)

- Zavrtite vrtljiv gumb **16** za nastavitev količine zraka in tlaka za pršilni material, ki je v uporabi.

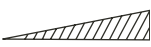
| | | |
|--------------------------|--|---------------------------|
| minimalna količina zraka |  | maksimalna količina zraka |
|--------------------------|--|---------------------------|

Priporočamo, da pričnete z maksimalno količino zraka.

| Količina zraka | Nastavitev |
|---|---|
| Premočna barvna meglica:  | Zmanjšajte količino zraka. – Zavrtite vrtljiv gumb 16 v smeri levo. |

Količina zraka

Preveč grobo razprševanje:

**Nastavitev**

Povečajte količino zraka.

- Zavrtite vrtljiv gumb **16** v smeri desno.

Transport

V namen transporta lahko pršilno pištolo ali zaprto posodo za pršilni material odložite v odlagališče **17**. Zaradi vpenjalne priprave je pršilna pištola v odlagališču tudi trdno pritrjena. Iztekanje pršilnega materiala ni mogoče.

- Pri postavitvi pršilne pištole v odlagališče se bo najprej upirala, zato jo potisnite proti uporju do trdnega naseda v odlagališču.

Vzdrževanje in servisiranje**Vzdrževanje in čiščenje**

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlcite omrežni vtičnik iz vtičnice.**

Čiščenje (glejte slike I – K)

Pravilno čiščenje je predpogoj za neoporečno delovanje pršilne pištole. V primeru nepravilnega ali nestrokovnega čiščenja ne priznavamo reklamacij.

Pršilno pištolo in posodo za pršilni material morate vedno očistiti z ustreznim razredčilom (topilo ali voda), ki ga uporabljate tudi za razredčevanje pršilnega materiala.

Pršilne pištole ne smete nikoli v celoti potopiti v čistilno sredstvo.

Odprtine na šobi in za zrak na pršilni pištoli nikoli ne čistite s koničastimi kovinskimi predmeti.

Razredčenega pršilnega materiala ne smete več shraniti v posodi, kjer se nahaja že originalni pršilni material.

Če ste uporabili zdravju nevarno pršilno snov, morate pršilno pištolo temeljito očistiti.

- Izklopite osnovno enoto in pritisnite stikalo za upravljanje **9** pršilne pištole, tako da se lahko pršilni material izteče nazaj v posodo.

Odprava motenj

| Problem | Vzrok | Pomoč |
|---|---|--|
| Pršilni material ne prekriva dovolj dobro | Premajhna količina pršilnega materiala | Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri IIII |
| | Razmak k pršilni površini je prevelik | Zmanjšajte razmak pršenja |
| | Premalo pršilnega materiala na pršilni površini; niste dovolj krat pršili po pršilni površini | Pršite večkrat po pršilni površini |
| | Pršilni material je pregost | Ponovno razredčite pršilni material za 10 % in izvedite preizkusno pršenje |

- Odvijte posodo **8** in izpraznite preostali pršilni material.
- Napolnite razredčilo (topilo ali voda) v posodo in ga nato privijte na pršilno pištolo.
- Dobro pretresite pršilno pištolo.
- Vključite osnovno enoto in izpršite razredčilo v prazno pločevinko.
- Zadnje tri korake ponavljajte tako dolgo, da bo iz pršilne pištole izhajalo čisto razredčilo.
- Ponovno izklopite osnovno enoto.
- V celoti izklopite posodo **8**.
- Preverite, ali sta potopna cevka in tesnilo posode **10** Očiščeni in ali ni morda prišlo do poškodbe na teh delih.
- Posodo in pršilno pištolo z zunanje strani čistite s krpo, ki ste jo navlažili z razredčilom.
- Odvijte prekrivno matico **3** in razprševalni pokrov **2**.
- Z razredčilom očistite šobo **11** in šobno iglo.

Po potrebi se mora očistiti tudi tesnilo šobe **12**.

- Snemite šobo **11** in tesnilo šobe **12**. Po potrebi si pomagajte s koničastim predmetom, saj se tesnilo šobe tesno prilega pršilni pištoli.
- Tesnilo šobe očistite z razredčilom.
- Ponovno namestite tesnilo šobe v pršilno pištolo. Pazite na to, da je utor obrnjem stran od pršilne pištole.
- Šobo ponovno namestite na telo pršilne pištole in jo zavrtite v pravilno pozicijo.
- Natakните razprševalni pokrov **2** na šobo in ga ponovno privijte s prekrivno matico **3**.

Zamenjava zračnega filtra (glejte sliko L)

Če je zračni filter umazan, ga morate zamenjati.

- Snemite pokrov zračnega filtra **21**.
- Zamenjajte zračni filter.
- Ponovno namestite pokrov zračnega filtra.

Odstranjevanje

Razredčilo in ostanke pršilnega materiala morate odstraniti v skladu s pravili o varstvu okolja. Upoštevajte proizvajalčeva navodila za odstranjevanje odpadkov in krajevne predpise za odstranjevanje posebnih odpadkov.

Okolju nevarne kemikalije ne smejo prodreti v tla, v podtalnico ali v druge vode. Okolju nevarne kemikalije nikoli ne izlijte v kanalizacijo!

166 | Slovensko

| Problem | Vzrok | Pomoč |
|---|---|---|
| Pršilni material se po končanem nanašanju razliva | Nanesli ste preveč pršilnega materiala | Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri I |
| | Razmak k pršilni površini je premajhen | Povečajte razmak pršenja |
| | Pršilni material je redko tekoč | Dodajte originalni pršilni material |
| | Prevečkrat ste pršili po istem mestu | Odstranite barvo in pri drugem preizkusu pršenja ne pršite tolikokrat po enem mestu |
| Preveč grobo razprševanje | Prevelika količina pršilnega materiala | Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri I |
| | Premajhna količina zraka | Vrtljiv gumb za nastavev količine zraka 16 potisnite na desno |
| | Šoba 11 je umazana | Očistite šobo |
| | Prenizek tlak v posodi 8 | Posodo za pršilni material pravilno privijte na pršilni pištoli |
| | Pršilni material je pregost | Ponovno razredčite pršilni material za 10 % in izvedite preizkusno pršenje |
| | Zračni filter je močno umazan | Zamenjava zračnega filtra |
| Premočna barvna meglica | Nanesli ste preveč pršilnega materiala | Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri I |
| | Razmak k pršilni površini je prevelik | Zmanjšajte razmak pršenja |
| | Pršilni material je redko tekoč | Zmanjšajte količino zraka, vrtljiv gumb za nastavev količine zraka 16 morate zavrteti v levo |
| Pršilni curek pulzira | Premalo pršilnega materiala v posodi | Dolijte pršilni material |
| | Prezračevalna odprtina na potopni cevki 10 je zamašena | Očistite potopno cevko in odprtino |
| | Zračni filter je močno umazan | Zamenjava zračnega filtra |
| | Pršilni material je pregost | Ponovno razredčite pršilni material za 10 % in izvedite preizkusno pršenje |
| Pršilni material kaplja s šobe | Odlaganje pršilnega materiala na šobi 11 in razprševalnem pokrovu 2 | Očistite šobo in razprševalni pokrov |
| | Šoba 11 je obrabljena | Zamenjajte šobo |
| | Šoba 11 se je razrahljala | Privijte prekrivno matico 3 |
| Pršilni material ne izhaja iz šobe | Vrtljiv gumb za nastavev količine zraka 16 ste zavrteli preveč v levo | Vrtljiv gumb za nastavev količine zraka 16 potisnite na desno |
| | Ni tlaka v posodi 8 | Posodo za pršilni material pravilno privijte na pršilni pištoli |
| | Dvižna cevka 10 se je razrahljala | Zatakните dvižno cevko |
| | Šoba 11 je zamašena | Očistite šobo |
| | Dvižna cevka 10 je zamašena | Očistite dvižno cevko |
| | Prezračevalna odprtina na potopni cevki 10 je zamašena | Očistite potopno cevko in odprtino |
| | Pršilni material je pregost | Ponovno razredčite pršilni material za 10 % in izvedite preizkusno pršenje |

Vzdrževanje

Če bi kljub skrbnim postopkom izdelave in preizkušanja prišlo do izpada delovanja električnega orodja, naj popravilo opravi servisna delavnica, pooblaščen za popravila Boschevih električnih orodij.

V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici naprave.

Servis in svetovanje

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Prikaze razstavljenega stanja in informacije glede nadomestnih delov se nahajajo tudi na internetnem naslovu:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z veseljem na voljo pri vprašanjih glede nakupa, uporabe in nastavitve izdelka in pribora.

Slovensko

Top Service d.o.o.
 Celovška 172
 1000 Ljubljana
 Tel.: +386 (01) 5194 225
 Tel.: +386 (01) 5194 205
 Fax: +386 (01) 5193 407

Odlaganje

Pršilna pištola, električno enoto, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.

Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:

V skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski**Upute za sigurnost****Opće upute za sigurnost za električne alate**

⚠ UPOZORENJE Pročitajte sve napomene o sigurnosti i upute, uključujući listove o sigurnosti i natpise upozorenja na ambalaži boja i otapala. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute, to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Spremite sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kablom) i na električne alate s napajanjem iz aku-baterije (bez mrežnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

- ▶ Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada. U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

Električna sigurnost

- ▶ Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristiti adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatom. Utikač na kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.
- ▶ Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.

- ▶ Ne koristite priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomičnih dijelova uređaja. Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od električnog udara.
- ▶ Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel odobren za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
- ▶ Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara. Primjenom zaštitne sklopke struje kvara smanjuje se opasnost od strujnog udara.

Sigurnost ljudi

- ▶ Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuča koja ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.

Uporaba i ophođenje sa električnim alatom

- ▶ Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan. Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
- ▶ Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- ▶ Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ▶ Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.

Upute za sigurnost za sustave finog prskanja

- ▶ Održavajte vaše radno mjesto čistim, dobro osvijetljenim, bez posuda sa bojom ili otapalima i bez krpa i ostalih zapaljivih materijala. Moguća opasnost samozapaljenja. U svakom trenutku trebaju biti dostupni funkcionalno ispravni aparati za gašenje požara.
- ▶ Osigurajte dobro provjetranje u području prskanja i dovoljno svježeg zraka u čitavom prostoru. Isparena zapaljiva otapala stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ Ne prskajte niti čistite sa materijalima čije je plamište ispod 21 °C. Koristite materijale na bazi vode, teško hlapive ili slične materijale. Lako hlapiva otapala stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ Ne prskajte u području izvora zapaljenja kao i iskrenja od statičkog elektriciteta, otvorenog plamena, plamena zapaljenja, zagrijanih predmeta, motora,

upaljenih cigareta i kod izvlačenja i uvlačenja utikača iz utičnice ili kod rukovanja električnim prekidačima.

Takvi izvori iskre mogu dovesti do zapaljenja okoline.

- ▶ **Ne prskajte po materijalima za koje nije poznato da li predstavljaju opasnost.** Nepoznati materijali mogu stvoriti opasne uvjete.
- ▶ **Kod prskanja ili rukovanja kemikalijama nosite dodatnu osobnu zaštitnu opremu, kao što su odgovarajuće rukavice i zaštitne maske.** Nošenjem zaštitne opreme za odgovarajuće radne uvjete smanjuje se izlaganje opasnim kemikalijama.



- ▶ **Ne prskajte po sebi, po drugim osobama ili životinjama. Držite ruke i ostale dijelove tijela dalje od mlaza prskanja. Ukoliko bi mlaz prskanja prodro u kožu, odmah zatražite liječničku pomoć.** Sredstvo za prskanje može čak prodrijeti kroz rukavice i dospjeti do vaše kože.
- ▶ **Ne tretirajte probijeni mlaz kao jednostavni prodor.** Mlaz pod visokim tlakom može u vaše tijelo ubrizgati otrovne tvari i dovesti do ozbiljnih ozljeda. Ako bi došlo do takvog ubrizgavanja u kožu, odmah zatražite liječničku pomoć.
- ▶ **Pazite na eventualne opasnosti od sredstva za prskanje. Obratite pažnju na oznake i natpise na ambalaži takvih sredstava ili na informacije proizvođača, uključujući zahtjeve za nošenje osobne zaštitne opreme.** Treba paziti na takve upute proizvođača, kako bi se izbjegle opasnosti od požara, a otrovna i kancerogena sredstva mogu prouzročiti ozljede.
- ▶ **Koristite samo originalne sapnice proizvođača uređaja. Nikada ne prskajte bez ugrađene zaštite sapnice.** Primjenom specijalnih umetaka sapnice sa odgovarajućom zaštitom sapnice, smanjuje se vjerojatnost da će mlaz pod visokim tlakom prodrijeti u kožu i ubrizgati otrove u tijelo.
- ▶ **Oprez kod čišćenja i zamjene umetaka sapnice. Ukoliko bi se tijekom prskanja umetak sapnice začepio, tada se prije uklanjanja sapnice za čišćenje pridržavajte uputa proizvođača za isključivanje uređaja i rasterećenje tlaka.** Tekućine pod visokim tlakom mogu prodrijeti u kožu, u tijelo se može ubrizgati otrov i time može doći do ozbiljnih ozljeda.
- ▶ **Utikač mrežnog kabela i okidač prekidača pištolja za prskanje držite dalje od boja i drugih tekućina. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice potezanjem za kabel.** Inače bi moglo doći do strujnog udara.
- ▶ **Djecu držite pod nadzorom.** Na taj ćete način biti sigurni da se djeca neće igrati sa sustavom za fino prskanje.
- ▶ **Djeca i osobe koje zbog svojih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili svojeg neiskustva ili neznanja nisu u stanju sigurno rukovati sustavom za fino prskanje, ovaj sustav za fino prskanje ne smiju koristiti bez nadzora ili uputa od strane odgovorne osobe.** Inače postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

Opis proizvoda i radova



Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Uporaba za određenu namjenu

Električni alat je predviđen samo za raspršivanje lak boja, prozračnih boja, temeljnih boja, bezbojnog laka, autolaka, sredstava za bajcanje, sredstava za zaštitu drva, sredstava za zaštitu bilja, ulja i sredstava za dezinfekciju, sa sadržajem otapala i koja se razrjeđuju sa vodom.

Električni alat nije prikladan za prskanje disperzijskih i latex boja. lužina, sredstava sa sadržajem kiseline, zrnatog materijala, kao niti materijala neprikladnog za prskanje.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz električnog alata na stranicama sa slikama.

- 1 Pištolj za prskanje
- 2 Zračna kapa
- 3 Završna matica
- 4 Oznaka za SDS-zatvarač
- 5 Kotačić za namještanje količine prskanog materijala
- 6 Priključak crijeva (pištolja za prskanje)
- 7 Produžetak podnožja (samo za spremnik od 800 ml)
- 8 Spremnik materijala za prskanje, 800 ml
Spremnik materijala za prskanje, 600 ml*
- 9 Prekidač
- 10 Uzlazna cijev sa brtvom spremnika
zeleni: za spremnik od 800 ml
bijeli: za spremnik od 600 ml*
- 11 Sapnica
- 12 Brtva sapnice
- 13 Crijevo za zrak
- 14 SDS-zatvarač
- 15 Bazna jedinica
- 16 Okretni gumb za uključivanje/isključivanje i za reguliranje količine zraka
- 17 Oslonac za odlaganje pištolja za prskanje
- 18 Priključak crijeva (bazne jedinice)
- 19 Ručka
- 20 Pretinac za pribor
- 21 Poklopac filtera za zrak
- 22 Mjerna čaša

*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Tehnički podaci

| Sustav za fino prskanje | PFS 105 E | |
|--|-----------|---------------|
| Kataložni br. | | 3 603 B06 2.. |
| Nazivna primljena snaga | W | 350 |
| Dobavni učinak | g/min | 150 |
| Učinak raspršivanja | W | 0 – 105 |
| Utrošeno vrijeme za prskanje površine od 5 m ² | min | 6 |
| Volumen spremnika materijala za prskanje | ml | 800 |
| Dužina crijeva za zrak | m | 3,4 |
| Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Klasa zaštite | □/II | |
| Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati. | | |
| Molimo pridržavajte se kataložnog broja sa tipske pločice vašeg električnog alata. Trgovачke oznake pojedinih električnih alata mogu varirati. | | |

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN 60745. Prag zvučnog tlaka uređaja vrednovan sa A obično iznosi 74 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB. Prag buke kod rada može premašiti 80 dB(A).

Nositi štitnike za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren je postupkom mjerenja propisanom u EN 60745 i može se primijeniti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladan je i za privremenu procjenu opterećenja od vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari električni alat koristi za druge primjene sa radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.

Izjava o usklađenosti 

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod opisan u „Tehničkim podacima“ usklađen sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60335 i Smjernicama 2011/65/EU, 2006/42/EZ, 2004/108/EZ uključujući vaše promjene.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EZ) može se dobiti kod: Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montaža

▶ **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

Priključak crijeva (vidjeti slike A1 – A2)

- Izvadite crijeva za zrak **13** iz pretinca za pribor **20**.
- Skinite zaštitne kape na oba kraja crijeva za zrak.

Priključak na pištolj za prskanje:

- Čvrsto utaknite prvi SDS-zatvarač **14** crijeva za zrak prema oznaci strelicom, u priključak pištolja za prskanje **6**.
- Okrenite SDS-zatvarač sve dok blokada čujno ne uskoči.

Priključak bazne jedinice:

- Čvrsto utaknite drugi SDS-zatvarač crijeva za zrak prema oznaci strelicom, u priključak bazne jedinice **18**.
- Okrenite SDS-zatvarač sve dok blokada čujno ne uskoči.

Napomena: Nakon uporabe, krajeve crijeva ponovno zaštitite sa zaštitnim kapama.

Rad**Priprema za rad**

▶ **Ne dopuštaju se radovi prskanja na rubu površinskih voda ili na susjednim površinama u neposrednom području uvlačenja.**

Kod kupnje boja, lakova i sredstava za prskanje obratite pažnju na njihovu ekološku prihvatljivost.

Priprema boce za prskanje

Napomena: Okolinu površine prskanja pokrije u širokom opsegu i temeljito.

Magla od prskanja zagađuje okolinu. Kod primjene u zatvorenim prostorima mogu se zagaditi sve nepokrivene površine.

Površina prskanja mora biti čista, suha i bez masnoća.

- Glatke površine ohrapavite i nakon toga uklonite prašinu od brušenja.

Prikladni materijali za prskanje i preporučeno razrjeđivanje

▶ **Prije razrjeđivanja provjerite da li je materijal za prskanje i razrjeđivač međusobno usklađen.** Kod primjene pogrešnog razrjeđivača mogu nastati grudice koje mogu začepiti pištolj za prskanje.

170 | Hrvatski

| Materijal za prskanje | preporučeno razrjeđivanje |
|-----------------------|---------------------------|
|-----------------------|---------------------------|

| | |
|--|---------------|
| Sredstva za zaštitu drva, sredstva za bajcanje, ulja, prozirni premazi, sredstva za impregniranje, temeljni premazi za zaštitu od korozije | nerazrijeđena |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Dezinfekcijska sredstva, sredstva za zaštitu bilja, voda, sredstva za skidanje tapeta | nerazrijeđena |
|---|---------------|

| | |
|--|---------------------------|
| Lak boje razrijeđene s razrjeđivačima ili vodom, temeljni premazi, lak boje za radijatore, završni premazi lak bojom za motorna vozila, prozirni premazi debelog sloja | razrijeđeno najmanje 10 % |
|--|---------------------------|

Uredaj nije prikladan za nanošenje disperzijskih boja (boja za zidove).

Molimo pridržavajte se uputa za uporabu od proizvođača materijala za prskanje.

Razrjeđivanje materijala za prskanje

Kod materijala za prskanje koji se mora razrijediti, postupite kako slijedi:

- Uzmite mjernu čašu **22**.
- Dobro promiješajte materijal za prskanje.
- Napunite dovoljno materijala za prskanje u spremnik materijala za prskanje **8**. (vidjeti „Punjenje materijala za prskanje“, stranica 170)
- Materijal za prskanje razrijedite za 10 % sa razrjeđivačem. Na primjer:

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Izlazna količina materijala za prskanje [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Razrjeđivač [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Dobro promiješajte materijal za prskanje.
- Provedite probno prskanje na kontrolnoj površini. (vidjeti „Prskanje“, stranica 170)

Kada dobijete optimalnu sliku prskanja, možete započeti sa prskanjem.

ili

Ako rezultat prskanja nije zadovoljavajući ili ne izlazi nikakva boja, postupite kao kod „Otklanjanje smetnji u radu“, kao što je opisano na stranici 172.

Punjenje materijala za prskanje (vidjeti slike C1 – C2)

► Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

- Odvijte spremnik **8** sa pištolja za prskanje.
- Okrenite uzlaznu cijev **10** tako da se materijal za prskanje može prskati gotovo bez ostatka:

| | |
|---|--|
| za radove prskanja na ležećim objektima | prema naprijed u smjeru sapnice |
| za radove prskanja iznad glave | prema natrag u smjeru ručice |

- Napunite materijal za prskanje u spremnik i čvrsto ga navrnite na pištolj za prskanje.

Puštanje u rad

- **Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata. Električni alati označeni s 230 V mogu raditi i na 220 V.**
- **Bazna jedinica mora se tijekom rada uvijek nalaziti u vodoravnom položaju, na ravnoj površini. Dok je uključena, baznu jedinicu nikada ne naginjite niti postavljate okomito.**
- **Pazite da bazna jedinica tijekom rada ne usisa prašinu ili ostalu prljavštinu.**
- **Pazite da ne prskate po baznoj jedinici.**

Uključivanje

- Baznu jedinicu uvijek postavite samo u vodoravni položaj, na ravnu i čistu površinu.
- Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
- Uzmite pištolj za prskanje u ruku i usmjerite ga na površinu za prskanje.
- Za uključivanje okrenite okretni gumb **16** na baznoj jedinici u desno do graničnika. Preporučuje se početi sa maksimalnom količinom zraka. („Namještanje količine zraka“, vidjeti str. 171)
- Pritisnite prekidač **9** na pištolju za prskanje.

Napomena: Kada je bazna jedinica uključena, na sapnici **11** uvijek istrujava zrak.

Isključivanje

- Otpustite radni prekidač **9** i okrenite okretni gumb **16** u lijevo do graničnika.
- Stavite pištolj za prskanje u oslonac za odlaganje **17**.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Upute za rad

Prskanje (vidjeti slike D – E)

Napomena: Kada električni alat koristite na otvorenom prostoru pazite na smjer vjetra.

- Izvršite najprije probno prskanje i namjestite sliku mlaza i količinu prskanog materijala prema prskanom materijalu. (Za namještanja vidjeti u sljedećim poglavljima)
- Pištolj za prskanje neizostavno držite na podjednakom razmaku 5 – 15 cm, okomito prema prskanom objektu.
- Sa prskanjem počnite izvan površine koja se prska.
- Pištolj za prskanje, ovisno od namještene slike prskanja, pomičite jednolično poprečno ili prema gore i dolje. Podjednaka kvaliteta prskane površine će se dobiti kada se putanje prskanja preklapaju za 4 – 5 cm.
- Izbjegavajte prekide prskanja unutar prskane površine.

Jednolično vođenje pištolja za prskanje daje unificiranu kvalitetu prskane površine.

Neravnomjeran razmak i kut prskanja uzrokovat će pretjerano stvaranje maglice boje, a time i nejednoliku površinu.







- Postupak prskanja završite izvan površine prskanja. Spremnik sa materijalom za prskanje ne iscrpiti do kraja. Kada uzlazna cijev više nije uronjena u materijal za prskanje, prekinut će se magla prskanja i nastati će površina koja nije unificirana.

Kada se materijal za prskanje nakupi na sapnici i zračnoj kapi, oba dijela očistite sa korištenim razrjeđivačem.

Namještanje slike prskanja (vidjeti sliku F)

► Nikada ne pritisnite prekidač 9 dok regulirate zračnu kapu 2.



- Otpustite završnu maticu 3.
- Okrenite zračnu kapu 2 u željeni položaj.
- Ponovno stegnite završnu maticu.

| Zračna kapa | Mlaz | Primjena |
|---|---|--|
|  |  | A okomiti plosnati mlaz za horizontalni smjer rada |
|  |  | B vodoravni plosnati mlaz za vertikalni smjer rada |
|  |  | C okrugli mlaz za uglove, rubove i teško dostupna mjesta |

Namještanje količine prskanog materijala (vidjeti sliku G)


- Okrenite kotačić za namještanje 5, za namještanje željene količine prskanog materijala:

I: minimalna količina prskanog materijala,
III: maksimalna količina prskanog materijala.
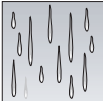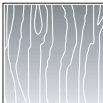
| Količina prskanog materijala | Namještanje |
|--|---|
| Previše prskanog materijala na površini prskanja:  | Količina prskanog materijala mora se smanjiti. – Okrenite kotačić za namještanje 5 u smjeru I . |
| Premalo prskanog materijala na površini prskanja:  | Količina prskanog materijala mora se povećati. – Okrenite kotačić za namještanje 5 u smjeru III . |

Namještanje količine zraka (vidjeti sliku H)


- Okrenite okretni gumb 16 za namještanje količine zraka i tlaka za korištenje prskani materijal.
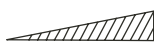
| | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| minimalna količina zraka |  | maksimalna količina zraka |
|--------------------------|---|---------------------------|


Preporučuje se početi sa maksimalnom količinom zraka.

Količina zraka

Prejaka magla od boje:



Suviše grubo raspršivanje:



Namještanje

Količina zraka mora se smanjiti.

- Okretni gumb 16 okrenite u lijevo.

Količina zraka mora se povećati.

- Okretni gumb 16 okrenite u desno.

Transport

Prije transporta se pištolj za prskanje ili zatvoren spremnik za prskani materijal može spremiti u oslonac za odlaganje 17. Preko naprave za držanje pištolj za prskanje sjedi čvrsto u osloncu za odlaganje. Zbog toga ne može isteći prskani materijal.

- Stavite pištolj za prskanje na oslonac za odlaganje i pritisnite suprotno otporu, sve dok čvrsto ne sjedne u oslonac.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

► Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Čišćenje (vidjeti slike I – K)

Stručno čišćenje je preduvjet za besprijekoran rad pištolja za prskanje. U slučaju manjkavog ili nestručnog čišćenja, proizvođač uređaja ne može dati nikakvo jamstvo.

Pištolj za prskanje i spremnik prskanog materijala čistite uvijek sa odgovarajućim sredstvom za razrjeđivanje (otapalo ili voda) za korištenje materijal prskanja.

Čitavi pištolj za prskanje uronite u sredstvo za čišćenje.

Sapnice i otvore za zrak pištolja za prskanje nikada ne čistite sa šiljatim metalnim predmetima.

Razrijeđeni materijal za prskanje za spremanje nikada ponovno ne vraćajte u ambalažu sa originalnim materijalom za prskanje.

Pištolj za prskanje temeljito očistite kada se koristi sredstvo za prskanje štetno za zdravlje.

- Isključite baznu jedinicu i pritisnite prekidač 9 pištolja za prskanje, da bi se materijal za prskanje mogao vratiti u spremnik.
- Odvijte spremnik 8 i pravovremeno iz njega ispraznite preostali materijal za prskanje.
- Napunite u spremnik razrjeđivač (otapalo ili vodu) i čvrsto ga navrnite na pištolj za prskanje.
- Više puta protresite pištolj za prskanje.
- Uključite baznu jedinicu i poprsajte razrjeđivač u praznu dozu materijala.
- Zadnja tri koraka ponavljajte toliko često dok iz pištolja za prskanje ne počne izlaziti čisti razrjeđivač.
- Ponovno isključite baznu jedinicu.

172 | Hrvatski

- Do kraja ispraznite spremnik **8**.
- Kontrolirajte da li je uzlazna cijev sa brtvom spremnika **10** bez materijala za prskanje i neoštećena.
- Očistite spremnik i pištolj za prskanje sa vanjske strane sa krpom namočenom u razrjeđivač.
- Odvijte završnu maticu **3** i zračnu kapu **2**.
- Razrjeđivačem očistite sapnicu **11** i iglu sapnice.

Povremeno se mora dodatno očistiti brtva sapnice **12**.

- Skinite sapnicu **11** i brtvu sapnice **12**.
Eventualno si pomognite sa šiljatim predmetom, jer brtva sapnice čvrsto sjedi na pištolju za prskanje.
- Brtvu sapnice očistite sa razrjeđivačem.
- Ugradite brtvu sapnice ponovno u pištolj za prskanje. Kod toga pazite na položaj utora pištolja za prskanje.
- Natakните sapnicu na tijelo pištolja za prskanje i okrenite je u ispravan položaj.

- Natakните kapu za zrak **2** na sapnicu i stegnite je sa završnom maticom **3**.

Zamjena filtera za zrak (vidjeti sliku L)

Kada je filter za zrak zaprljan, on se mora zamijeniti.

- Skinite poklopac filtera za zrak **21**.
- Zamijenite filter za zrak.
- Ponovno ugradite poklopac filtera za zrak.

Zbrinjavanje materijala

Razrjeđivač i ostaci prskanog materijala moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Kod toga se pridržavajte uputa za zbrinjavanje od proizvođača i važećih propisa za zbrinjavanje posebnog otpada.

Kemikalije štetne za okoliš ne smiju dospjeti u tlo, u podzemne vode ili u površinske vode. Ekološki štetne kemikalije ne izlijevajte u kanalizaciju!

Otklanjanje smetnji u radu

| Smetnja | Uzrok | Otklanjanje |
|--|---|---|
| Materijal za prskanje ne pokriva pravilno | Količina prskanog materijala je premala | Kotačić za namještanje 5 okrenite u smjeru III |
| | Preveliki razmak do površine prskanja | Smanjiti razmak prskanja |
| | Premala količina prskanog materijala na površini prskanja, rijetko raspršena po površini prskanja | Češće prskati po površini prskanja |
| | Materijal za prskanje je suviše gust | Materijal za prskanje ponovno razrijediti za 10 % i provesti probno prskanje |
| Materijal za prskanje teče nakon nanošenja | Nanesena prevelika količina materijala za prskanje | Kotačić za namještanje 5 okrenuti u smjeru I |
| | Premali razmak do površine prskanja | Povećati razmak prskanja |
| | Materijal za prskanje je suviše rijedak | Dodati originalni materijal za prskanje |
| | Suviše često se prska po istom mjestu | Skinuti boju i kod drugog pokušaja prskanja ne prskati suviše često po istom mjestu |
| Suviše grubo raspršivanje | Prevelika količina prskanog materijala | Kotačić za namještanje 5 okrenuti u smjeru I |
| | Premala količina zraka | Okretni gumb za količinu zraka 16 okrenuti u desno |
| | Sapnica 11 je zaprljana | Očistiti sapnicu |
| | Premalo povišenje tlaka u spremniku 8 | Spremnik materijala za prskanje ispravno navrnuti i stegnuti na pištolj za prskanje |
| | Materijal za prskanje je suviše gust | Materijal za prskanje ponovno razrijediti za 10 % i provesti probno prskanje |
| | Filter za zrak je jako zaprljan | Zamjena filtera za zrak |
| Prejaka magla od boje | Nanesena prevelika količina materijala za prskanje | Kotačić za namještanje 5 okrenuti u smjeru I |
| | Preveliki razmak do površine prskanja | Smanjiti razmak prskanja |
| | Materijal za prskanje je suviše rijedak | Smanjiti količinu zraka, okretni gumb za količinu zraka 16 okrenuti u lijevo |
| Mlaz prskanja pulzira | Premala količina materijala za prskanje u spremniku | Dopuniti materijal za prskanje |
| | Začepljen odzračni otvor na uzlaznoj cijevi 10 | Očistiti uzlaznu cijev i otvor |
| | Filter za zrak je jako zaprljan | Zamjena filtera za zrak |
| | Materijal za prskanje je suviše gust | Materijal za prskanje ponovno razrijediti za 10 % i provesti probno prskanje |

| Smetnja | Uzrok | Otklanjanje |
|--|--|---|
| Materijal za prskanje kapa na sapnici | Naslage prskanog materijala na sapnici 11 i zračnoj kapi 2 | Očistiti sapnicu i zračnu kapu |
| | Sapnica 11 je zatvorena | Zamijeniti sapnicu |
| | Sapnica 11 je otpuštena | Stegnuti završnu maticu 3 |
| Iz sapnice ne izlazi materijal za prskanje | Okretni gumb za količinu zraka 16 previše je okrenut u lijevo | Okretni gumb za količinu zraka 16 okrenuti u desno |
| | Nema porasta tlaka u spremniku 8 | Spremnik materijala za prskanje ispravno navrnuti i stegnuti na pištolj za prskanje |
| | Otpuštena je uzlazna cijev 10 | Stegnuti uzlaznu cijev |
| | Začepljena je sapnica 11 | Očistiti sapnicu |
| | Začepljena je uzlazna cijev 10 | Očistiti uzlaznu cijev |
| | Začepljen odzračni otvor na uzlaznoj cijevi 10 | Očistiti uzlaznu cijev i otvor |
| | Materijal za prskanje je suviše gust | Materijal za prskanje ponovno razrijediti za 10 % i provesti probno prskanje |

Održavanje

Ako bi električni alat unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenasti kataloški broj sa tipske pločice električnog alata.

Servis za kupce i savjetovanje kupaca

Naš servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika za kupce rado će odgovoriti na vaša pitanja o kupnji, primjeni i podešavanju proizvoda i pribora.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407

Zbrinjavanje

Pištolj za prskanje, električnu jedinicu, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Električne alate ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2002/96/EZ za električne i elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded

Üldised ohutusjuhised

⚠ TÄHELEPANU Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised, sealhulgas värvide ja lahustitega kaasasolevad ohutuskardid ning mahutitel olevad hoiatussildid. Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutusnõuetes kasutatud mõiste „elektriline tööriist“ käib võrgutoitega (toitejuhtmega) ning akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

Ohutus töökohal

► **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised inimesed tööpiirkonnast eemal.** Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võite kaotada tööriista üle kontrolli.

Elektriline ohutus

- **Elektrilise tööriista toitepistik peab pistikupesast sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil modifitseerida. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid.** Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- **Ärge jätke seadet vihma ega niiskuse kätte.** Vee sissetungimine elektrilisse tööriista suurendab elektrilöögi ohtu.
- **Ärge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks ega ülesriputamiseks. Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake toitejuhtmest. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osadega kokku puute eest.** Vigastatud või keerduläänud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- **Kui töötate elektrilise tööriistaga väljas, kasutage üksnes pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud**

174 | Eesti

kasutamiseks välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks sobiv pikendusjuhe vähendab elektrilöögi ohtu.

- ▶ **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas ei ole välditav, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Inimeste ohutus

- ▶ **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Sobivate isikukaitsevahendite, näiteks tolmukaitsesemski, mittelibisevate turvajalatsite, kaitsekiivri ja kuulmis-kaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.

Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine

- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mida ei saa lülitist korralikult sisse ja välja lülitada.** Elektriline tööriist, mida ei saa enam sisse ja välja lülitada, on ohtlik ja tuleb toimetada parandusse.
- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne ega ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit.** Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- ▶ **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jm käesolevate juhiste kohaselt. Arvestage seejuures töötingimusi ja sooritatavat tegevust.** Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

Teenindus

- ▶ **Laske elektrilist tööriista parandada üksnes vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.

Ohutusnõuded peenpihustussüsteemide kasutamisel

- ▶ **Hoidke tööpiirkond puhas ning hästi valgustatud. Eemaldage tööpiirkonnast värvi- ja lahustipurgid, lapid ja muud süttivad materjalid.** Iseenesliku süttimise oht. Hoidke pidevalt käepärast töökorras tulekustutid/kustutusseadmed.
- ▶ **Tagage pihustuspiirkonnas hea ventilatsioon ning piisava hulga värske õhu juurdevoolu tööruumi.** Aurustuvad süttivad lahustid tekitavad plahvatusohtliku keskkonna.
- ▶ **Ärge pihustage ega kasutage puhastamiseks aineid, mille leekpunkt on kõrgem kui 21 °C. Kasutage aineid, mis põhinevad veel, raskesti lenduvatel süsivesinikel või teistel sarnastel ainetel.** Kergesti lenduvad aurustuvad lahustid tekitavad plahvatusohtliku keskkonna.
- ▶ **Ärge pihustage tuleallikate, näiteks staatiliste sädemete, lahtise leegi, süütleegi, kuumade esemete, mootorite, sigarettide läheduses, samuti elektrijuhtmete ühendamise või lahutamise või lülite käsitsemise tekkivate sädemete läheduses.** Taolised sädemed võivad põhjustada ümbritseva keskkonna süttimise.

- ▶ **Ärge pihustage aineid, mille puhul ei ole teada, kas need on ohtlikud.** Tundmatud ained võivad tekitada ohtlikke olukordi.
- ▶ **Kemikaalide pihustamisel kasutage lisaks isikukaitsevahendeid, näiteks sobivaid kaitsekindaid ja kaitse- või hingamisteede kaitsemaski.** Sobivate kaitsevahendite kasutamine vähendab ohtlike ainetega kokkupuutumise võimalust.



- ▶ **Ärge pihustage iseenda, teiste inimeste ja loomade suunas. Hoidke oma käsi ja teisi kehaosi pihustatud aineest eemal. Kui pihustatud aine tungib läbi naha, pöörduge kohe arsti poole.** Pihustatud aine võib nahka tungida isegi läbi kinda ja sattuda nii Teie organismi.
- ▶ **Ärge käsitlege vigastatud kohta tavalise sisselõikena.** Kõrgsurve tõttu võivad organismi sattuda mürgised ained, mis tekitavad tõsiseid vigastusi. Kui aine tungib nahka sisse, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- ▶ **Pöörake tähelepanu pihustatava aine võimalikele ohtudele. Lugege läbi mahutil olevad märgistused ja tootja teave, sealhulgas nõue kasutada isikukaitsevahendeid.** Tuleohu ning toksilistest, kantserogeensetest jms ainetest põhjustatud ohtude vältimiseks järgige tootja juhiseid.
- ▶ **Kasutage üksnes tootja poolt ette nähtud otsakuid. Ärge kunagi pihustage ilma külgemonteeritud otsakukaitsmeta.** Spetsiaalse otsaku ja sobiva otsakukaitsme kasutamine vähendab võimalust, et kõrgsurvejuga tungib läbi naha ja et organismi satub mürke.
- ▶ **Olge ettevaatlik otsakute puhastamisel ja vahetamisel. Kui otsak puhastamise ajal ummistub, lülitage enne otsaku puhastamist seade ja rõhk vastavalt tootja juhistele välja.** Kõrgsurve all olevad vedelikud võivad tungida läbi naha, viia organismi mürgi ja põhjustada seetõttu tõsiseid vigastusi.
- ▶ **Hoidke toitejuhtme pistik ja pihustipüstoli lüliti puhas värvist ja teistest vedelikest. Ärge kunagi hoidke juhete toetuseks pistikühendusest.** Juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilööki.
- ▶ **Ärge jätke lapsi järelevalveta.** Seeläbi tagate, et lapsed ei hakka värvipüstoliga mängima.
- ▶ **Lapsed ja isikud, kes ei ole oma füüsiliste või vaimsete võimete tõttu suutelised värvipüstolit ohutult käsitsema või kellel puuduvad selleks vajalikud teadmised või kogemused, ei tohi värvipüstolit kasutada, välja arvatud juhul, kui nende üle teostab järelevalvet või neid juhendab nende eest vastutav isik.** Vastasel korral tekib vale käsitsemise ja sellest tingitud vigastuste oht.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Nõuetekohane kasutamine

Seade on ette nähtud üksnes lahustisidusega ja veeslahustuvate värvide, lasuuride, kruntvärvide, lakkide, autovärvide, peitside, puidukaitsevahendite, taimekaitsevahendite, õlide ja desinfitseerimisvahendite pihustamiseks.

Seade ei sobi dispersioon- ja lateksvärvide, leelislahuste, happeliste viimistlusmaterjalide, teraliste ja osakesi sisaldavate ainete ning raskesti pihustatavate ja mittetilukuvate ainete pihustamiseks.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekülgedel toodud numbrid.

- 1 Pihustuspüstol
- 2 Õhuregulaator
- 3 Ülemutter
- 4 Märgis SDS-kinnituse jaoks
- 5 Pihustatava aine koguse regulaator
- 6 Voolikuliitmik (pihustuspüstol)
- 7 Jalapikendus (üksnes 800 ml mahuti jaoks)
- 8 Pihustatava aine mahuti, 800 ml
Pihustatava aine mahuti, 600 ml*
- 9 Käitsuslüüti
- 10 Toru mahuti tihendiga
roheline: 800-ml-mahuti jaoks
valge: 600-ml-mahuti jaoks*
- 11 Otsak
- 12 Otsaku tihend
- 13 Õhuvoolik
- 14 SDS-kinnitus
- 15 Põhirakis
- 16 Pöördnupp sisse- ja väljalülitamiseks ja õhukoguse reguleerimiseks
- 17 Pihustuspüstoli alus
- 18 Voolikuliitmik (põhirakis)
- 19 Käepide
- 20 Tarvikute hoidik
- 21 Õhufiltri kate
- 22 Mõõteanum

*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid.
Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Tehnilised andmed

| Peenpihustussüsteem | PFS 105 E | |
|--|---------------|---------|
| Tootenumbr | 3 603 B06 2.. | |
| Nimivõimsus | W | 350 |
| Pihustusjõudlus | g/min | 150 |
| Pihustamisvõimsus | W | 0 – 105 |
| Ajakulu 5 m ² katmiseks värviga | min | 6 |
| Pihustatava aine mahuti maht | ml | 800 |
| Õhuvooliku pikkus | m | 3,4 |
| Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi | kg | 4,9 |
| Kaitseaste | □/II | |
| Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda. | | |
| Pöörake palun tähelepanu oma tööriista andmesildil toodud tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik tähistus võib olla erinev. | | |

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.

Seadme A-karakteristikuga mõõdetud helirõhu tase on üldjuhul 74 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Müratase võib töötamisel ületada 80 dB(A).

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Käesolevas juhendis toodud vibratsioon on mõõdetud standardi EN 60745 kohase mõõtemetodi järgi ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase kõikuda. See võib vibratsiooni tööperioodi jooksul tunduvalt suurendada.

Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni tööperioodi jooksul tunduvalt vähendada. Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriista ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökorraldus.

Vastavus normidele **CE**

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või õigusaktidele: EN 60335 ja direktiivid 2011/65/EL, 2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ ning nende muudetud redaktsioonid.

176 | Eesti

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montaaž

- ▶ **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**

Õhuvooliku külgeühendamine (vt jooniseid A1 – A2)

- Võtke õhuvoolik **13** tarvikute hoidikust **20** välja.
- Eemaldage õhuvooliku mõlemast otsast kaitsekatted

Pihustuspüstoli külge ühendamine:

- Ühendage õhuvooliku SDS-kinnitus **14** vastavalt märgisnoolele tugevasti pihustuspüstoliga **6**.
- Keerake SDS-kinnitust seni, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.

Põhirakise ühendamine:

- Ühendage õhuvooliku teine SDS-kinnitus vastavalt märgisnoolele tugevasti põhirakisega **18**.
- Keerake SDS-kinnitust seni, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.

Märkus: Katke vooliku otsad pärast kasutamist uuesti kaitsekattedega.

Kasutamine

Töö ettevalmistus

- ▶ **Pihustustööde tegemine on keelatud veekogude ääres ja veekogude valgaladega vahetult külgnvates piirkondades.**

Värvide, lakkide ja pihustatavate ainete ostmisel pöörake tähelepanu nende keskkonnasõbralikkusele.

Pinna ettevalmistus

Märkus: Katke töödeldava pinnaga külgnev ala korralikult kinni.

Pihus saastab keskkonda. Siseroomides pihustamisel võivad saastuda kõik katmata pinnad.

Töödeldav pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba.

- Siledad pinnad karestage ja eemaldage lihvimestolm.

Sobivad ained ja soovitusliikud lahused

- ▶ **Lahendamisel veenduge, et pihustatav aine ja lahusti sobivad omavahel kokku.** Vale lahusti kasutamisel võivad tekkida tükid, mis pihustuspüstoli ummistavad.

| Pihustatav aine | Soovituslik lahusti |
|---|----------------------|
| Puidukaitsevahendid, peitsid, õlid, lasuurid, immutusvahendid, kruntvärvid korrosiooni kaitseks | lahjendamata |
| Desinfitseerimisvahendid, taimekaitsevahendid, vesi, tapeedieemaldi | lahjendamata |
| Lahustipõhised või vesialuselised värvid, kruntvärvid, radiaatorivärvid, autovärvid, lasuurvärvid | vähemalt 10 % lahust |

Seade ei ole ette nähtud dispersioonivärvide (seinavärvide) pihustamiseks.

Pidage kinni värvi tootja juhustest.

Pihustatava aine lahjendamine

Lahjendamist vajava pihustatava aine puhul toimige järgnevalt:

- Võtke mõõteanum **22**.
- Segage pihustatav aine korralikult läbi.
- Täike pihustatava aine mahuti **8** piisava hulga pihustatava ainega. (vt „Mahuti täitmise pihustatava ainega“, lk 176)
- Lisage pihustatavale ainele 10 % lahustit. Näiteks:

| Pihustatava aine algkogus [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Lahusti [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Segage pihustatav aine korralikult läbi.
- Pihustage ainet proovipinnale. (vt „Pihustamine“, lk 177)

Kui pihustustulemus on optimaalne, võite pihustamisega alustada.

või

Kui pihustustulemus ei ole rahuldav või kui värvi ei tule püstolist välja, toimige nagu kirjeldatud punktis „Häirete kõrvaldamine“ lk 178.

Mahuti täitmise pihustatava ainega (vt jooniseid C1 – C2)

- ▶ **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**

- Krugi mahuti **8** pihustuspüstoli küljest lahti.
- Keerake toru **10** nii, et pihustatavat ainet saaks pihustada peaaegu jääkideta:

| | |
|---|------------------------------|
| horisontaalsetele pinda-dele pihustamisel | ette otsaku suunas |
| üle pea pihustamisel | taha käepideme suunas |

- Täitke mahuti pihustatava ainega ja krugi tugevasti pihustuspüstoli külge.

Kasutuselevõtt

- ▶ **Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab ühtima tööriista andmesildil märgitud pingega. Andmesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka 220 V võrgupinge korral.**

- ▶ **Põhirakis peab töötamise ajal olema alati siledal pinnal horisontaalses asendis. Sisseliitatud põhirakist ei tohi kunagi seada vertikaalsesse asendisse.**

► **Veenduge, et põhirakis ei saa töötamise ajal külge imeda tolmu ega muud mustust.**

► **Veenduge, et Te ei pihusta ainet kunagi põhirakisele.**

Sisselülitamine

- Asetage põhirakis alati horisontaalses asendis siledale ja puhtale pinnale.
- Ühendage võrgupistik pistikupesassa.
- Võtke pihustuspüstol kätte ja suunake see töödeldavale pinnale.
- Sisselülitamiseks keerake põhirakise pöördnupp **16** lõpuni paremale.
- Soovitame alustada maksimaalse õhukogusega. (vt „Õhukoguse reguleerimine“, lk 177)
- Vajutage pihustuspüstoli käitsuslülitile **9**.

Märkus: Kui põhirakis on sisse lülitatud, tuleb otsakust **11** alati õhku.

Väljalülitamine

- Vabastage käitsuslülitit **9** ja pöörake pöördnupp **16** lõpuni paremale.
- Asetage pihustuspüstol alusele **17**.
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

Tööjuhised

Pihustamine (vt jooniseid D – E)

Märkus: Jälgige tuule suunda, kui kasutate seadet väljas.

- Kõigepealt tehke proovipihustamine ja reguleerige pihustatava aine joa kuju ja kogust vastavalt. (Reguleerimisjuhised on toodud järgmistes punktides)
- Hoidke pihustuspüstolit töödeldavast pinnast kogu aeg ühtlaselt 5 – 15 cm kaugusel.
- Alustage pihustamist väljaspool töödeldavat pinda.
- Liigutage pihustuspüstolit vastavalt pihustatava aine joa kujule ühtlaselt paremale-vasakule või üles-alla. Ühtlane pinnakvaliteet saavutatakse siis, kui paanid 4 – 5 cm kattuvad.
- Vältige pihustamise katkestamist töödeldava pinna piires.

Pihustuspüstoli ühtlane juhtimine tagab ühtlase pinnakvaliteedi.

Ebaühtlane vahekaugus ja pihustusnurk tekitavad liiga palju pihust ning pinnakvaliteet muutub ebaühtlaseks.

- Lõpetage pihustamine väljaspool töödeldavat pinda.

Ärge pihustage pihustatava aine mahutit kunagi täiesti tühjaks. Kui toru ei ulatu enam pihustatavasse ainesse, siis pihus katkeb ja tulemuseks on ebaühtlane pind.

Kui pihustatav aine sadestub otsaku ja õhuregulaatori külge, puhastage mõlemad detailid kasutatud lahjendiga.

Joa kuju reguleerimine (vt joonist F)

► **Ärge kunagi vajutage käitsuslülitile 9, kui muudate õhuregulaatori 2 asendit.**

- Keerake lahti ülemutter **3**.
- Keerake õhuregulaator **2** soovitud asendisse.
- Pingutage ülemutter uuesti tugevasti kinni.

Õhuregulaator

Joa kuju

Kasutusala



A
vertikaalne joga horisontaalse töösuuna jaoks



B
horisontaalne joga vertikaalse töösuuna jaoks



C
ümar joga nurkade, servade ja raskesti ligipääsetavate kohtade töötlemiseks

Pihustatava aine koguse reguleerimine (vt joonist G)


– Keerake regulaatorit **5**, et reguleerida välja pihustatava aine kogust:

- I**: minimaalne kogus,
- IIII**: maksimaalne kogus.

Pihustatava aine kogus

Reguleerimine

Pinnal on liiga palju pihustatavat ainet:



Pihustatava aine kogust tuleb vähendada.

- Keerake regulaatorit **5** suunas **I**.

Pinnal on liiga vähe pihustatavat ainet:




Pihustatava aine kogust tuleb suurendada.

- Keerake regulaatorit **5** suunas **IIII**.

Õhukoguse reguleerimine (vt joonist H)

– Keerake pöördnuppu **16**, et reguleerida õhukogust ja rõhku pihustatava materjaliga sobivaks.

minimaalne õhukogus




maksimaalne õhukogus

Soovitame alustada maksimaalse õhukogusega.

Õhukogus

Reguleerimine


Pihus on liiga peen:



Õhukogust tuleb vähendada.

- Keerake pöördnuppu **16** vasakule.

Pihus ei ole piisavalt peen:



Õhukogust tuleb suurendada.

- Keerake pöördnuppu **16** paremale.

178 | Eesti

Transport

Transportimiseks saab pihustuspüstoli või suletud mahuti asetada alusesse **17**. Kinnitusseadis hoiab pihustuspüstolit kindlalt aluses. Pihustatav aine ei voola välja.

- Asetage pihustuspüstol alusesse ja suruge seda seni, kuni see kindlalt kinnitub.

Hooldus ja teenindus**Hooldus ja puhastus**

- ▶ **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**

Puhastus (vt jooniseid I – K)

Pihustuspüstoli veatu töö aluseks on nõuetekohane puhastamine. Puuduliku või asjatundmatu puhastamise korral kustub õigus garantiinõuete esitamiseks.

Puhastage pihustuspüstolit ja pihustatava aine mahutit alati sobiva lahjendiga (lahusti või veega).

Ärge kunagi kastke pihustuspüstolit üleni puhastusvahendisse.

Ärge kunagi puhastage pihustuspüstoli otsaku avasid ja ventilatsiooniavasid teravate metalliesemetega.

Ärge valage lahjendatud pihustatavat ainet lahjendamata aine juurde tagasi.

Kui olete kasutanud tervistkahjustavaid pihustatavaid aineid, puhastage pihustuspüstolit väga põhjalikult.

- Lülitage põhirakis välja ja vajutage pihustuspüstoli käitsuslülitile **9**, et pihustatav aine saaks mahutisse tagasi voolata.
- Kruvige mahuti **8** maha ja valage ülejäänud pihustatav aine välja.
- Valage lahjendi (lahusti või vesi) mahutisse ja kruvige see pihustuspüstoli külge.
- Raputage pihustuspüstolit mitu korda.

Häirete kõrvaldamine

| Probleem | Põhjus | Vea kõrvaldamine |
|--|--|--|
| Pihustatav aine ei kata korralikult | Pihustatava aine kogus on liiga väike | Keerake regulaatorit 5 suunas IIII |
| | Kaugus töödeldavast pinnast on liiga suur | Vähendage kaugust |
| | Töödeldaval pinnal on liiga vähe pihustatavat ainet, pihustussagedus ei ole piisav | Suurendage pihustussagedust |
| | Pihustatav aine on liiga paks | Lisage pihustatavale ainele 10 % lahustit ja puhastage ainet proovipinnale |
| Pihustatav aine voolab pärast pealekandmist laiali | Pihustatud on liiga palju ainet | Keerake regulaatorit 5 suunas I |
| | Kaugus töödeldavast pinnast on liiga väike | Suurendage kaugust |
| | Pihustatav aine on liiga vedel | Lisage juurde lahjendamata ainet |
| | Aine pihustussagedus on liiga suur | Eemaldage värv ja teisel pihustuskatsel vähendage pihustussagedust |

- Lülitage põhirakis sisse ja pihustage lahjendit tühja purki.
- Korrake kolme viimast sammu seni, kuni pihustuspüstolist tuleb välja puhas lahjendi.
- Lülitage põhirakis uuesti välja.
- Tühjendage mahuti **8** täielikult.
- Kontrollige, kas toru koos mahuti tihendiga **10** on pihustatavast ainest puhas ja kahjustamata.
- Puhastage mahuti ja pihustuspüstoli välispinnal lahjendisse kastetud lapiga.
- Keerake maha ülemutter **3** ja õhuregulaator **2**.
- Puhastage otsak **11** ja otsaku nöelad lahjendiga.

Aeg-ajalt tuleb puhastada ka otsaku tihendit **12**.

- Eemaldage otsak **11** ja otsaku tihend **12**. Vajaduse korral võtke abiks terav ese, sest otsaku tihend on pihustuspüstoli küljes kõvasti kinni.
- Puhastage otsaku tihendit lahjendiga.
- Asetage otsaku tihend pihustuspüstolisse tagasi. Veenduge, et soon on suunatud pihustuspüstolist eemale.
- Asetage otsak pihustuspüstolile ja keerake õigesse asendisse.
- Asetage kohale õhuregulaator **2** ja keerake see ülemutriga **3** kinni.

Õhufiltri vahetamine (vt joonist L)

Kui õhufilter on määrdunud, tuleb see välja vahetada.

- Võtke maha õhufiltri kate **21**.
- Vahetage õhufilter välja.
- Asetage õhufiltri kate tagasi kohale.

Aine kõrvaldamine

Lahustid ja pihustatava aine jäägid tuleb keskkonnasäästlikult kõrvaldada. Järgige tootja juhiseid ja kehtivaid ohtlike jäätmete kõrvaldamise eeskirju.

Keskkonnaohtlikud kemikaalid ei tohi sattuda pinnasesse, põhjavette ega veekogudesse. Ärge kunagi valage keskkonnaohtlike kemikaale kanalisatsiooni!

| Probleem | Põhjus | Vea kõrvaldamine |
|---|---|--|
| Pihus ei ole piisavalt peen | Pihustatava aine kogus on liiga suur | Keerake regulaatorit 5 suunas I |
| | Õhukogus on liiga väike | Pöörake õhukoguse pöördnupu 16 paremale |
| | Otsak 11 on määrdunud | Puhastage otsakut |
| | Rõhk mahutis 8 on liiga madal | Kruvige pihustatava aine mahuti tugevasti pihustuspüstoli külge |
| | Pihustatav aine on liiga paks | Lisage pihustatavale ainele 10 % lahustit ja pihustage ainet proovipinnale |
| | Õhufilter on väga määrdunud | Õhufiltri vahetamine |
| Pihus on liiga peen | Pihustatud on liiga palju ainet | Keerake regulaatorit 5 suunas I |
| | Kaugus töödeldavast pinnast on liiga suur | Vähendage kaugust |
| | Pihustatav aine on liiga vedel | Vähendage õhukogust, keerake õhukoguse pöördnupu 16 vasakule |
| Pihustusjuga on katkendlik | Mahutis on liiga vähe pihustatavat ainet | Lisage pihustatavat ainet juurde |
| | Toru 10 ventilatsiooniava on ummistunud | Puhastage toru ja ava |
| | Õhufilter on väga määrdunud | Õhufiltri vahetamine |
| | Pihustatav aine on liiga paks | Lisage pihustatavale ainele 10 % lahustit ja pihustage ainet proovipinnale |
| Pihustatav aine tilgub otsakult | Pihustatav aine on sadestunud otsakule 11 ja õhuregulaatorile 2 | Puhastage otsakut ja õhuregulaatorit |
| | Otsak 11 on kulunud | Vahetage otsak välja |
| | Otsak 11 on lahti | Pingutage kinni ülemutter 3 |
| Pihustatavat ainet ei tule otsakust välja | Õhukoguse pöördnupp 16 on keeratud liiga kaugele vasakule | Pöörake õhukoguse pöördnupu 16 paremale |
| | Mahutis 8 puudub rõhk | Kruvige pihustatava aine mahuti tugevasti pihustuspüstoli külge |
| | Toru 10 on lahti | Ühendage toru korralikult |
| | Otsak 11 on ummistunud | Puhastage otsakut |
| | Toru 10 on ummistunud | Puhastage toru |
| | Toru 10 ventilatsiooniava on ummistunud | Puhastage toru ja ava |
| | Pihustatav aine on liiga paks | Lisage pihustatavale ainele 10 % lahustit ja pihustage ainet proovipinnale |

Hooldus

Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada Boschi elektriliste käsitööriistade volitatud remonditöökojas. Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Müüjajärgne teenindus ja nõustamine

Müügiesindajad annavad vastused toote paranduse ja hooldusega ning varuosadega seotud küsimustele. Joonised ja lisateabe varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt: **www.bosch-pt.com**
Boschi müügiesindajad nõustavad Teid toodete ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja seadistamisega seotud küsimustes.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Faks: + 372 (0679) 1129

Kasutuskõlbatuks muutunud seadmete käitlus

Pihustuspüstol, mootoriosa, lisatarvikud ja pakend tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu olmejäätmete hulka!

180 | Latviešu

Ūksnes EL liкмesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamenti ja нoуkogu direktiivile 2002/96/EУ elektri- ja elektroonikaseadmete jааtmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskolbmatuks muutunud elektrilised tооriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastlikult korduskasutada vоi ringlusse votta.

Tootja jааb endale oiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi

Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

▲ BRĪDINĀJUMS Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus darbam, tai skaitā arī kopā ar krāsām un šķīdināšanas līdzekļiem piegādātās drošības instrukcijas un brīdinošās uzlīmes uz to tvertnēm. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai smagam savainojumam.

Uzglabājiet drošības noteikumus un norādījumus turpmākai izmantošanai.

Drošības noteikumus lietotais apzīmējums „Elektroinstrumenti” attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeļi), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).

Drošība darba vietā

- ▶ **Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet bērniem un citām nepiederošām personām tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst lietotāja uzmanību, kā rezultātā var tikt zaudēta kontrole pār instrumentu.

Elektriskā drošība

- ▶ **Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstrumentus caur kabeļi tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi.** Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota elektrotīkla kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Neizmantojiet elektrokabeļi elektroinstrumenta pārnesšanai un piekāršanai, neraujiet aiz elektrokabeļa, ja vēlaties atvienot tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeļi no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām.** Bojāts vai samezģojies elektrokabeļis paaugstina elektriskā trieciena risku.

- ▶ **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādu pagarinātājkaheļi, kura lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot pagarinātājkaheļus, kas piemēroti darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noņļudes strāvas aizsargreļeju.** Lietojot noņļudes strāvas aizsargreļeju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

Personiskā drošība

- ▶ **Lietojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un noteikti nēsājiet aizsargbrilles.** Lietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu aizsargmasku, neslidošus apavus, aizsargķiveri un ausu aizsargus, atbilstoši elektroinstrumenta tipam un pielietojuma veidam, samazinās nelaimes gadījumu izcelšanās risks.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstrumenti, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- ▶ **Ja elektroinstrumenti netiek lietoti, uzglabājiet to vietā, kas nav pieejama bērniem. Neļaujiet elektroinstrumentu lietot personām, kuras neprot ar rīkoties vai nav iepazīnušas ar šiem noteikumiem.** Ja elektroinstrumentus lieto nekompetentas personas, tie var apdraudēt cilvēku veselību.
- ▶ **Lietojiet elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt. atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem. Ņemiet vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem tos ir paredzējis ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

Apkalpošana

- ▶ **Nodrošiniet, lai elektroinstrumentam nepieciešamo remontu veiktu kvalificēts speciālists, nomainīai lietojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Tikai tā iespējams saglabāt nepieciešamo darba drošības līmeni.

Drošības noteikumi smalkās izsmidzināšanas sistēmai

- ▶ **Nodrošiniet darba vietā labu apgaismojumu, uzturiet to tīru un atbrīvojiet no tukšām krāsas un šķīdināšanas līdzekļu tvertnēm, lupatām un citiem ugunsnedrošiem priekšmetiem.** Piesārņotā darba vietā pastāv pašzādegšanās iespējas. Vienmēr turiet viegli pieejamā vietā darbspējīgu ugunsdzēsamo aparātu.
- ▶ **Nodrošiniet labu ventilāciju izsmidzināšanas vietā un parūpējieties, lai telpai tiktu pietiekamā daudzumā pievadīts svaigs gaiss.** Iztvaikojot viegli deģošiem šķīdināšanas līdzekļiem, telpā rodas ugunsnedroša situācija.

- ▶ **Neizsmidziniet un nelietojiet tīrīšanai vielas, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 21 °C. Lietojiet šim nolūkam uz ūdens bāzes pagatavotus šķīdumus, slikti iztvaikojošus ogļūdeņražus vai citas līdzīgas vielas.** Viegli iztvaikojoši šķīdināšanas līdzekļi var radīt paaugstinātu sprādzienbīstamību.
- ▶ **Neveiciet izsmidzināšanu tuvu aizdegšanās avotiem, piemēram, elektrostatisko dzirksteļu avotiem, atklātām liesmām, degļiem, karstiem priekšmetiem, dzinējiem, cigaretēm un dzirkstelēm, kas rodas, pievienojot vai atvienojot elektrokabeļus un ieslēdzot vai ieslēdzot elektriskos slēdzus.** Šāda veida dzirksteļu avoti var izraisīt ugunsnedrošo tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Neizsmidziniet vielas, par kuru iespējamo bīstamību trūkst informācijas.** Nepazīstamu vielu lietošana var radīt bīstamus darba apstākļus.
- ▶ **Izsmidzinot ķīmikālijas vai citādi rīkojoties ar tām, nēsājiet personiskos aizsarglīdzekļus, piemēram, darbam atbilstošus aizsargcimdus un aizsargmasku.** Darba apstākļiem atbilstošu personisko aizsarglīdzekļu lietošana ļauj vājināt bīstamo vielu kaitīgo iedarbību.



- ▶ **Neveiciet izsmidzināšanu pret sevi, kā arī citu personu vai mājdzīvnieku virzienā. Netuviniet rokas un citas ķermeņa daļas izsmidzināmās vielas strūkļai. Ja izsmidzināmās vielas strūkļa iespiežas ādā, griezieties pie ārsta.** Izsmidzināmā viela var iekļūt caur cilvēka ādu un iespieties audos pat caur aizsargcimdus.
- ▶ **Neuzskatiet izsmidzināmās vielas iespiešanos audos par vienkāršu savainojumu.** Augstspiediena strūkļa var veicināt indīgu vielu iekļūšanu ķermeņa audos, kas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus. Ja izsmidzināmās vielas strūkļa iespiežas ādā, griezieties pie ārsta.
- ▶ **Nemiet vērā izsmidzināmās vielas iespējamo bīstamību. Ievērojiet marķējumus uz izsmidzināmās vielas tvertnes, kā arī vielas ražotājfirmas piegādāto informāciju, tai skaitā arī norādījumus par personisko aizsarglīdzekļu lietošanu.** Ražotājfirmas sniegto norādījumu mērķis ir samazināt aizdegšanās iespēju, kā arī risku saindēties vai saslimt ar vēzi.
- ▶ **Veiciet izsmidzināšanu tikai caur ražotājfirmas ieteiktajām sprauslām. Nekādā gadījumā neveiciet izsmidzināšanu bez nostiprinātas sprauslu aizsardzības ierīces.** Lietojot īpašas sprauslas ar tām piemērotām sprauslu aizsardzības ierīcēm, samazinās augstspiediena strūkļa iespiešanās iespēja ādā un līdz ar to arī indīgu vielu iekļūšanas iespēja audos.
- ▶ **Ievērojiet piesardzību, veicot sprauslu tīrīšanu un nomaiņu. Ja izsmidzināšanas laikā nosprostojas sprausla, tad, noņemot to tīrīšanai, ievērojiet ražotājfirmas ieteikumus par elektroinstrumenta izslēgšanu un spiediena samazināšanu tajā.** Augstspiediena šķidrums strūkļa var iespieties ādā un ievadīt audos indīgas vielas, kas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.

- ▶ **Sargājiet izsmidzināšanas pistoles elektrokabeļa kontaktdakšu un ieslēdzēju no krāsas un citiem šķīdriem. Neturiet elektrokabeļi ar roku, lai nodrošinātu elektriskos savienojumus.** Šā norādījuma neievērošana var radīt priekšnoteikumus elektriskā trieciena saņemšanai.
- ▶ **Uzraugiet bērnus.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļātos ar smalkās izsmidzināšanas sistēmu.
- ▶ **Bērni un personas, kas savu ierobežoto psihisko, sensoro vai garīgo spēju un pieredzes vai zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši apkalpot smalkās izsmidzināšanas sistēmu, nedrīkst šo smalkās izsmidzināšanas sistēmu lietot bez atbildīgās personas uzraudzības un norādījumu saņemšanas no tās.** Pretējā gadījumā pastāv savainojumu rašanās risks nepareizas apiešanās dēļ.

Izstrādājuma un tā darbības apraksts



Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pielietojums

Elektroinstruments ir paredzēts vienīgi šķīdināšanas līdzekļu saturošu un ar ūdeni atšķaidāmu krāsu, laku, lazūru, gruntēšanas līdzekļu, caurspidīgu laku, automašīnu laku, kodinātāju, koksnes un augu aizsardzības līdzekļu, eļļu un dezinfekcijas līdzekļu izsmidzināšanai. Elektroinstruments nav piemērots disperso un lateksa krāsu, sārmus un skābes saturošu pārklājuma vielu un cietas daļiņas saturošu šķīdumu izsmidzināšanai, kā arī tādu vielu izsmidzināšanai, kas slukti veido aerosolus un pilienus.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst elektroinstrumenta attēliem, kas sniegti lietošanas pamācības grafiskajā daļā.

- 1 Izsmidzināšanas pistole
- 2 Sprauslas nosegvāciņš
- 3 Virsuzgrieznis
- 4 SDS savienotāja marķējums
- 5 Izsmidzināmās vielas padeves regulators
- 6 Šļūtenes savienotājs (izsmidzināšanas pistolei)
- 7 Balsta pagarinātājs (tikai 800 ml tvertnei)
- 8 Izsmidzināmās vielas tvertne, 800 ml
Izsmidzināmās vielas tvertne, 600 ml*
- 9 Palaišanas slēgs
- 10 Stāvcaurule ar tvertnes blīvi
zaļš: 800 ml tvertnei
balts: 600 ml tvertnei*
- 11 Sprausla
- 12 Sprauslas blīve
- 13 Gaisa padeves šļūtene
- 14 SDS savienotājs

182 | Latviešu

- 15 Bāzes bloks
- 16 Rokturis ieslēgšanai un gaisa plūsmas regulēšanai
- 17 Padziļinājums izsmidzināšanas pistoles ievietošanai
- 18 Šļūtenes savienotājs (bāzes blokam)
- 19 Rokturis
- 20 Nodalījums piederumu ievietošanai
- 21 Gaisa filtra pārsegs
- 22 Mērglāze

*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

Tehniskie parametri

| Smalkās izsmidzināšanas sistēma | | PFS 105 E |
|--|--------|---------------|
| Izstrādājuma numurs | | 3 603 B06 2.. |
| Nominālā patērējamā jauda | W | 350 |
| Izsmidzināmās vielas padeves ātrums | g/min. | 150 |
| Atomizācijas jauda | W | 0 – 105 |
| Laika patēriņš 5 m ² virsmas pārklāšanai ar krāsu | min. | 6 |
| Izsmidzināmās vielas tvertnes tilpums | ml | 800 |
| Gaisa šļūtenes garums | m | 3,4 |
| Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 4,9 |
| Elektroaizsardzības klase | | □/II |

Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modificētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Lūdzam vadīties pēc elektroinstrumenta izstrādājuma numura.

Atsevišķiem izstrādājumiem tirdzniecības apzīmējumi var mainīties.

Informācija par troksni un vibrāciju

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745.

Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlienes A izsvērtā trokšņa skaņas spiediena tipiskais līmenis ir 74 dB(A). Izkliede K = 3 dB.

Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt 80 dB(A).

Izmantojiet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_n (vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745.

$$a_n < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Šajā pamācībā sniegtais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartam EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots instrumentu salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Šeit sniegtais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstrumenti tiek lietoti netipiskiem mērķiem, kopā ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadzīgajā veidā apkalpots, tā vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit sniegtās vērtības.

Tas var ievērojami palielināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.

Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstrumenti ir izslēgti vai arī darbojas, taču reāli netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var ievērojami samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam. Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novērsiet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.


Atbilstības deklarācija

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri” aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem: EN 60335, kā arī direktīvām 2011/65/ES, 2006/42/EK un 2004/108/EK, ieskaitot Jūsu veiktās izmaiņas.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

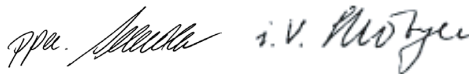

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montāža

► **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barjošā elektrotīkla kontaktlīdždas.**

Gaisa šļūtenes pievienošana (attēli A1 – A2)

- Izņemiet gaisa padeves šļūteni **13** no piederumu nodalījuma **20**.
- Noņemiet aizsargvāciņus no abiem gaisa šļūtenes galiem.

Pievienošana izsmidzināšanas pistolei

- Stingri iebīdīet gaisa šļūtenes SDS savienotāju **14** izsmidzināšanas pistoles **6** savienotājā atbilstoši marķējuma bultas stāvoklim.
- Pagrieziet SDS savienotāju, līdz tā stiprinājums fiksējas ar skaidri sadzirdamu klikšķi.

Pievienošana bāzes blokam

- Stingri iebīdīet otru gaisa šļūtenes SDS savienotāju bāzes bloka **18** savienotājā atbilstoši marķējuma bultas stāvoklim.
- Pagrieziet SDS savienotāju, līdz tā stiprinājums fiksējas ar skaidri sadzirdamu klikšķi.

Piezīme. Pēc elektroinstrumenta lietošanas nosedziet abus gaisa šļūtenes galus ar aizsargvāciņiem.

Lietošana

Sagatavošana darbam

- **Nav pieļaujama ķīmisko vielu izsmidzināšana ūdenskrātuvju malās un to tuvumā, kā arī ūdens iesūkņēšanas vietu tiešā tuvumā.**

Iegādājoties krāsas, lakas un citas izsmidzināmās vielas, ņemiet vērā to iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Apsmidzināmās virsmas sagatavošana

Piezīme. rūpīgi nosedziet priekšmetus apsmidzināmās virsmas tuvumā.

Izsmidzināmās vielas aerosols piesārņo apkārtējo vidi. Veicot izsmidzināšanu telpās, var tikt piesārņotas visas nenosēgtās virsmas.

Apsmidzināmajai virsmai jābūt sausai un brīvai no eļļas un smērvielām.

- Gludas virsmas padariet raupjas rupjās slīpēšanas ceļā un tad attīriet tās no slīpēšanas putekļiem.

Izsmidzināšanai piemērotās vielas un ieteicamie šķīdinātāji

- **Veicot atšķaidīšanu, nodrošiniet izsmidzināmās vielas un atšķaidīšanas līdzekļa savstarpējo atbilstību.**

Lietojot nepiemērotu atšķaidīšanas līdzekli, dažkārt veidojas sabiezējumi, kas var nosprostot izsmidzināšanas pistoli.

| Izsmidzināmā viela | Ieteicamā atšķaidīšanas pakāpe |
|--|--------------------------------|
| Koksnes aizsardzības līdzekļi, kodinātāji, eļļas, lazūras, impregnējoši līdzekļi, pret rūsu aizsargājošas gruntis | neatšķaidīts |
| Dezinfekcijas līdzekļi, augu aizsardzības līdzekļi, ūdens, tapešu atlimēšanas līdzekļi | neatšķaidīts |
| Ar šķīdinātāju vai ūdeni atšķaidāmas krāsas un lakas, gruntis, sildķermeņu krāsas, automašīnu krāsas, biezi uzklājamās lazūras | atšķaidīts vismaz par 10 % |

Instrumenti nav piemēroti disperso krāsu (sienu krāsu) apstrādei.

Lūdzam ievērot arī izsmidzināmās vielas ražotājfirmas sniegtos lietošanas norādījumus.

Izsmidzināmo vielu atšķaidīšana

Ja izsmidzināmo vielu nepieciešams atšķaidīt, rīkojieties šādi.

- Paņemiet mērglāzi **22**.
- Labi samaisiet izsmidzināmo vielu.
- Iepildiet pieteikto izsmidzināmās vielas daudzumu izsmidzināmās vielas tvertnē **8**. (skatīt sadaļu „Izsmidzināmās vielas iepildīšana”, lappusē 183)
- Ar šķīdinātāju atšķaidiet izsmidzināmo vielu par 10 %. Piemērs.

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Izsmidzināmās vielas iegūstamais daudzums [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Šķīdinātāja daudzums [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Labi samaisiet izsmidzināmo vielu.
- Veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu uz kontrolvirsmas. (skatīt sadaļu „Izsmidzināšana” lappusē 184)

Ja ir vērojama optimāla apsmidzināšanas kvalitāte, var sākt izsmidzināšanu.

vai

Ja izsmidzināšanas rezultāts nav apmierinošs vai krāsa neizplūst, rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā „Kļūmju novēršana” lappusē 185.

Izsmidzināmās vielas iepildīšana (attēli C1 – C2)

- **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**

- Noskrūvējiet tvertnei **8** no izsmidzināšanas pistoles.
- Pagrieziet stāvcauruli **10** tā, lai vielu būtu iespējams izsmidzināt bez pārpalikuma.

Veicot guļošu objektu apsmidzināšanu

uz priekšu, sprauslas vriezēnā

Veicot izsmidzināšanu virs galvas

uz aizmuguri, roktura vriezēnā

- Iepildiet izsmidzināmo vielu tvertnē un uzskrūvējiet to uz izsmidzināšanas pistoles.

Uzsākot lietošanu

- **Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! Spriegumam elektrotīklā jāatbilst vērtībai, kas norādīta instrumenta marķējuma plāksnītē. Elektroinstrumenti, kas paredzēti 230 V spriegumam, var darboties arī no 220 V elektrotīkla.**

- **Darba laikā bāzes blokam jābūt novietotam horizontāli uz līdzenas virsmas. Neapgāziet un nenovietojiet slīpi bāzes bloku laikā, kad tas ir ieslēgts.**

- **Sekoņiet, lai elektroinstrumenta lietošanas laikā tā bāzes blokā netiktu iesūkta putekļi vai citi netīrumi.**

- **Darba laikā ievērojiet piesardzību, lai netiktu apsmidzināts bāzes bloks.**

Ieslēgšana

- Vienmēr novietojiet bāzes bloku horizontāli uz līdzenas, tīras virsmas.
- Pievienojiet elektroinstrumenta kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
- Satveriet izsmidzināšanas pistoli rokā un vēršiet to uz apsmidzināmo virsmu.
- Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, pagrieziet rokturi **16** uz bāzes bloka līdz galam pa labi. Darbu ieteicams sākt ar maksimālo gaisa plūsmu. („Gaisa plūsmas iestādīšana”, skatīt lappusi 184)
- Nospiediet palaišanas slēgu **9** uz izsmidzināšanas pistoles.

Piezīme. Laikā, kad bāzes bloks darbojas, no sprauslas **11** pastāvīgi izplūst gaiss.

184 | Latviešu

Izslēgšana

- Atļaidiet palaišanas slēgu **9** un pagrieziet rokturi **16** līdz galam pa kreisi.
- Ievietojiet izsmidzināšanas pistoli padziļinājumā **17**.
- Atvienojiet elektroinstrumenta kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

Norādījumi darbam**Izsmidzināšana (attēli D – E)**

Piezīme. Lietojot elektroinstrumentu ārpus telpām, ņemiet vērā vēja virzienu.

- Vispirms veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu un izvēlieties tādu izsmidzināšanas aerosola konusa formu un izsmidzināmās vielas padevi, kas atbilst apsmidzināmajam materiālam. (par iestādījumiem lasiet nākošajā sadaļā)
- Turiet izsmidzināšanas pistoli perpendikulāri apsmidzināmā objekta virsmai, ieturot 5 – 15 cm attālumu no tās.
- Uzsāciet apsmidzināšanu ārpus apsmidzināmā virsmas sektora.
- Pārvietojiet izsmidzināšanas pistoli ar vienmērīgu ātrumu šķērsām apsmidzināmajai virsmai vai arī augšup un lejup, atbilstoši izvēlētajai aerosola konusa formai. Vienmērīgs virsmas pārklājums veidojas tad, ja izsmidzināmās vielas joslu malas savstarpēji pārklājas par 4 – 5 cm.
- Nepieļaujiet pārtraukumus laikā, kad izsmidzināmās vielas aerosols skar apsmidzināmo virsmu.

Pārvietojot izsmidzināšanas pistoli ar pastāvīgu ātrumu, tiek nodrošināts vienmērīgs virsmas pārklājums un augsta apstrādes kvalitāte.

Ja netiek nodrošināts pastāvīgs attālums un apsmidzināšanas leņķis, tas veicina pastiprinātu krāsas aerosola izsēšanos uz virsmas un rada nevienmērīgu virsmas pārklājumu.



- Nobeidziet apsmidzināšanu ārpus apsmidzināmā virsmas sektora.





Nepieļaujiet izsmidzināmās vielas tvertnes pilnīgu iztukšošanu. Ja stāvcaurule vairs neskar izsmidzināmo vielu, tiek pārtraukta aerosola veidošanās, radot nevienmērīgu virsmas pārklājumu.

Ja izsmidzināmā viela izsēžas uz sprauslas un sprauslas nosegvāciņa, notīriet šīs abas daļas ar izmantojamo atšķaidīšanas līdzekli.

Aerosola konusa formas iestādīšana (attēls F)**► Nenospiediet palaišanas slēgu 9 laikā, kamēr tiek regulēts sprauslas nosegvāciņš 2.**

- Atskrūvējiet virsuzgriezni **3**.
- Pagrieziet sprauslas nosegvāciņu **2** vēlamajā stāvoklī.
- Stingri pieskrūvējiet virsuzgriezni.

| Sprauslas nosegvāciņš | Aerosola konusa forma | Pielietojums |
|---|---|--|
|  |  | A Vertikāls, plakans konuss horizontālam apstrādes virzienam |

| Sprauslas nosegvāciņš | Aerosola konusa forma | Pielietojums |
|---|---|--|
|  |  | B Horizontāls, plakans konuss vertikālam apstrādes virzienam |
|  |  | C Apaļš konuss stūru, malu un grūti pieejamu vietu apstrādei |

Izsmidzināmās vielas padeves regulēšana (attēls G)

- Lai iestādītu vēlamu izsmidzināmās vielas padevi, lietojiet regulatoru **5**:

- I**: minimālā izsmidzināmās vielas padeve,
- IIII**: maksimālā izsmidzināmās vielas padeve.

Izsmidzināmās vielas padeve iestādījums


Uz virsmas nonāk pārāk daudz izsmidzināmās vielas.



Izsmidzināmās vielas padeve jāsamazina.

- Pagrieziet regulatoru **5** virzienā **I**.

Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas.




Izsmidzināmās vielas padeve jāpalielina.

- Pagrieziet regulatoru **5** virzienā **IIII**.

Gaisa plūsmas iestādīšana (attēls H)



- Lai iestādītu vēlamu gaisa padevi, izvēloties izsmidzināmajam materiālam atbilstošu gaisa spiedienu, lietojiet rokturi **16**.

minimālā gaisa plūsma



maksimālā gaisa plūsma

Darbu ieteicams sākt ar maksimālo gaisa plūsmu.
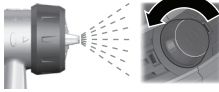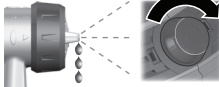
| Gaisa plūsma | Iestādījums |
|---|---|
| Pārāk stipra krāsas atomizācija. | Gaisa plūsma jāsamazina. – Pagrieziet rokturi 16 pa kreisi. |
|  | |
| Atomizācija ir pārāk rupja. | Gaisa plūsma jāpalielina. – Pagrieziet rokturi 16 pa labi. |
|  | |

Transportēšana

Transportēšanas laikā izsmidzināšanas pistoli vai noslēgtu izsmidzināmās vielas tvertni var ievietot padziļinājumā **17**. Pateicoties īpašam turētājam, izsmidzināšanas pistole stingri turas padziļinājumā. No tās nevar izlīst izsmidzināmā viela.

- Ievietojiet izsmidzināšanas pistoli padziļinājumā un nedaudz piespiediet, līdz tā stingri fiksējas.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

- **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**

Tīrīšana (attēli I–K)

Pienācīga tīrīšana garantē izsmidzināšanas pistoles nevainojamu darbību. Nepareizas vai nepietiekamas tīrīšanas gadījumā garantijas saistības zaudē spēku.

Vienmēr tīriet izsmidzināšanas pistoli un izsmidzināmās vielas tvertni ar piemērotu atšķaidīšanas līdzekli (šķīdinātāju vai ūdeni), kas tiek lietots izsmidzināmās vielas atšķaidīšanai.

Neiegremdējiet visu izsmidzināšanas pistoli tīrīšanas līdzekli.

Nelietojiet izsmidzināšanas pistoles sprauslas un aerācijas atvērumu tīrīšanai smailus metāla priekšmetus.

Neatļaujiet atšķaidīto izsmidzināmo vielu atpakaļ oriģinālajā izsmidzināmās vielas tvertnē.

Ja izsmidzināšanai tiek lietota veselībai kaitīga viela, veiciet izsmidzināšanas pistoles tīrīšanu īpaši rūpīgi.

- Izslēdziet bāzes bloku un nospiediet izsmidzināšanas pistoles palaišanas slēgu **9**, ļaujot izsmidzināmajai vielai ietecēt atpakaļ tvertnē.
- Noskrūvējiet tvertni **8** un izlejiet no tās atlikušo izsmidzināmo vielu.
- Iepildiet tvertnē atšķaidīšanas līdzekli (šķīdinātāju vai ūdeni) un stingri uzskrūvējiet tvertni uz izsmidzināšanas pistoles.
- Vairākkārt saskalojiet izsmidzināšanas pistoli.
- Ieslēdziet bāzes bloku un izsmidziniet atšķaidīšanas līdzekli tukšā traukā.

Kļūmju novēršana

| Kļūme | Kļūmes cēlonis | Novēršana |
|---|---|---|
| Izsmidzināmā viela slikti uzklājas uz virsmas | Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk maza | Pagrieziet regulatoru 5 virzienā IIII |
| | Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk liels | Samaziniet apsmidzināšanas attālumu |
| | Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas vai tā tiek uzsmidzināta pārāk reti | Biežāk pārvietojiet izsmidzināšanas pistoli pār apsmidzināmo virsmu |
| Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza | | No jauna atšķaidiet izsmidzināmo vielu par 10 % un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu |

- Atkārtojiet pēdējos trīs soļus, līdz no izsmidzināšanas pistoles izplūst tīrs atšķaidīšanas līdzeklis.
- Izslēdziet bāzes bloku.
- Pilnīgi iztukšojiet tvertni **8**.
- Pārļiecinieties, ka stāvcaurule ar tvertnes blīvi **10** ir attīrīta no izsmidzināmās vielas un nav bojāta.
- No ārpuses aplaukiet tvertni un izsmidzināšanas pistoli ar atšķaidīšanas līdzekli samērcētu auduma gabaliņu.
- Noskrūvējiet virsuzgriezni **3** un noņemiet sprauslas nosegvāciņu **2**.
- Ar atšķaidīšanas līdzekli iztīriet sprauslu **11** un notīriet sprauslas adatu.

Laiku pa laiku nepieciešams notīrīt arī sprauslas blīvi **12**.

- Noņemiet sprauslu **11** un sprauslas blīvi **12**.
Ja sprauslas blīve stingri turas izsmidzināšanas pistolē, lietojiet tās izņemšanai piemērotu smailu priekšmetu.
- Notīriet sprauslas blīvi ar atšķaidīšanas līdzekli.
- No jauna ievietojiet sprauslas blīvi izsmidzināšanas pistolē. Sekojiet, lai grope būtu vērsta prom no izsmidzināšanas pistoles.
- Ievietojiet sprauslu izsmidzināšanas pistoles korpusā un pagrieziet to pareizā stāvoklī.
- Novietojiet uz sprauslas nosegvāciņu **2** un nostipriniet to, stingri pieskrūvējot virsuzgriezni **3**.

Gaisa filtra nomaņa (attēls L)

Ja gaisa filtrs ir piesārņots, tas jānomaina.

- Noņemiet gaisa filtra pārsegu **21**.
- Nomainiet gaisa filtru.
- Nostipriniet gaisa filtra pārsegu tam paredzētajā vietā.

Atbrīvošanās no izlietotajām vielām

No atšķaidīšanas līdzekļa un izsmidzināmās vielas paliekām nepieciešams atbrīvoties apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Atbrīvojoties no pāri palikušajām vielām, ievērojiet to ražotājfirmiti norādījumus, kā arī vietējos noteikumus par atbrīvošanos no īpaši kaitīgajām atkritumvielām.

Nepieļaujiet, lai apkārtējai videi kaitīgās ķīmikālijas nokļūst augsnē, iesūcas gruntsūdeņos vai iekļūst ūdenskrātuvēs. Neizlejiet apkārtējai videi kaitīgās ķīmikālijas kanalizācijas sistēmā!

186 | Latviešu

| Kļūme | Kļūmes cēlonis | Novēršana |
|---|---|--|
| Uzsmidzinātā viela notek no virsmas | Tiek uzsmidzināts pārāk daudz vielas | Pagrieziet regulatoru 5 virzienā I |
| | Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk mazs | Palieliniet apsmidzināšanas attālumu |
| | Izsmidzināmā viela ir pārāk šķidra | Pievienojiet izsmidzināmajai vielai neatšķaidītu vielu no oriģinālās tvertnes |
| | Viena un tā pati vieta tiek apsmidzināta pārāk bieži | Noņemiet krāsu un atkārtojiet izsmidzināšanu, neapsmidzinot tik bieži vienu un to pašu vietu |
| Atomizācija ir pārāk rupja | Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk liela | Pagrieziet regulatoru 5 virzienā I |
| | Gaisa plūsma ir pārāk maza | Pagrieziet gaisa plūsmas regulēšanas rokturi 16 pa labi |
| | Sprausla 11 ir netīra | Iztīriet sprauslu |
| | Spiediens tvertnē 8 ir pārāk mazs | Pareizi uzskrūvējiet izsmidzināmās vielas tvertni uz izsmidzināšanas pistoles |
| | Izsmidzināmā viela ir pārāk bieža | No jauna atšķaidiet izsmidzināmo vielu par 10 % un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu |
| | Gaisa filtrs ir stipri piesārņots | Gaisa filtra nomainīšana |
| Pārāk stipra krāsas atomizācija | Tiek uzsmidzināts pārāk daudz vielas | Pagrieziet regulatoru 5 virzienā I |
| | Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk liels | Samaziniet apsmidzināšanas attālumu |
| | Izsmidzināmā viela ir pārāk šķidra | Samaziniet gaisa plūsmu, pagriežot regulēšanas rokturi 16 pa kreisi |
| Izsmidzināmās vielas aerosola konuss pulsē | Tvertnē ir pārāk maz izsmidzināmās vielas | Iepildiet tvertnē izsmidzināmo vielu |
| | Aerācijas atvērums stāvcaurulē 10 ir nosprostojies | Iztīriet stāvcauruli un aerācijas atvērumu |
| | Gaisa filtrs ir stipri piesārņots | Gaisa filtra nomainīšana |
| | Izsmidzināmā viela ir pārāk bieža | No jauna atšķaidiet izsmidzināmo vielu par 10 % un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu |
| Izsmidzināmā viela pil no sprauslas | Sprauslā 11 un sprauslas nosegvāciņā 2 ir nogulsņusies izsmidzināmā viela | Iztīriet sprauslu un nosegvāciņu |
| | Sprausla 11 ir nolietojusies | Nomainiet sprauslu |
| | Sprausla 11 ir pārāk vaļīga | Pieskrūvējiet virsuzgriezni 3 |
| No sprauslas nenotiek vielas izsmidzināšana | Gaisa padeves regulēšanas rokturis 16 ir pārāk tālu pagriezts pa kreisi | Pagrieziet gaisa plūsmas regulēšanas rokturi 16 pa labi |
| | Tvertnē 8 neveidojas spiediens | Pareizi uzskrūvējiet izsmidzināmās vielas tvertni uz izsmidzināšanas pistoles |
| | Stāvcaurule 10 ir vaļīga | Stingrāk iespiediet stāvcauruli aptverē |
| | Sprausla 11 ir nosprostojusies | Iztīriet sprauslu |
| | Stāvcaurule 10 ir nosprostojusies | Iztīriet stāvcauruli |
| | Aerācijas atvērums stāvcaurulē 10 ir nosprostojies | Iztīriet stāvcauruli un aerācijas atvērumu |
| | Izsmidzināmā viela ir pārāk bieža | No jauna atšķaidiet izsmidzināmo vielu par 10 % un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu |

Apkalpošana

Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, elektroinstruments tomēr sabojājas, tas nogādājams remontam firmas Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

Tehniskā apkalpošana un konsultācijas klientiem

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, atbildot uz jautājumiem par izstrādājumu un to piederumu iegādi, lietošanu un regulēšanu.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Dzelzavas ielā 120 S

LV-1021 Rīga

Tālr.: + 371 67 14 62 62

Telefakss: + 371 67 14 62 63

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Izsmidzināšanas pistole, elektriskais bloks, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves atkritumu tvērtņē!

Tikai ES valstīm



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2002/96/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos

⚠ ĮSPĖJIMAS Perskaitykite saugos nuorodas ir reikalavimus, taip pat kartu su dažais ir tirpikliais tiekiamus saugos duomenų lapus bei ant pakuočių esančius įspėjamuosius ženklus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir (arba) galima susižaloti ar sužaloti kitus asmenis.

Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Saugos nuorodose vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina elektrinius įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulatorinius elektrinius įrankius (be maitinimo laido).

Darbo vietos saugumas

► **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti vaikams ir pašalininiams asmenims.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti įrankio.

Elektrosauga

► **Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokių būdų negalima modifikuoti. Nenaudokite jokių kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.**

Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.

► **Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.** Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio riziką.

► **Nenaudokite laido ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio, laikydami už laido, nenaudokite laido įrankiui pakabinti ir netempkite už jo, norėdami iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Saugokite maitinimo laidą nuo karščio, tepalų, aštrių briaunų ir besisukančių dalių.** Pažeisti arba susipynę laidai padidina elektros smūgio pavojų.

► **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie taip pat yra skirti naudoti lauke.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

► **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio roves apsauginį jungiklį.** Naudojant nuotėkio roves apsauginį jungiklį sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

► **Dirbkite su asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir visada užsidėkite apsauginius akinius.** Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius batus, apsauginį šalmą ar klausos apsaugos priemones, priklausomai nuo elektrinio įrankio ir jo naudojimo pobūdžio, sumažėja rizika susižeisti.

Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

► **Nenaudokite elektrinio įrankio, kurio jungiklis yra sugedęs.** Elektrinis įrankis, kurio negalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį būtina remontuoti.

► **Nenaudojamą elektrinį įrankį laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite su prietaisu dirbti asmenims, neišmanantiems, kaip jį naudoti, arba neperskaičiusiems šių nuorodų.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai su jais dirba nepatyrę asmenys.

► **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite laikydamiesi šių reikalavimų. Atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinį įrankį ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

Techninė priežiūra

► **Elektrinį įrankį remontuoti turi tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus užtikrinama, jog prietaisas išliks saugus.

Saugos nuorodos dirbantiems su pulverizatoriumi

- ▶ **Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari, gerai apšviesta, joje nebūtų dažų ar tirpiklių pakuočių, šluosčių ir kitokių degių medžiagų.** Gali iškilti savaiminio užsiliepsnojimo pavojus. Šalia visada turi būti veikiantis gesintuvas ar gaisro gesinimo prietaisai.
- ▶ **Pasirūpinkite geru vėdinimu purškimo zonoje ir pakankamu šviežio oro kiekiu visoje patalpoje.** Garuojant degiems tirpikliams aplinka tampa sprogi.
- ▶ **Nepurškite medžiagų ir nevalykite medžiagomis, kurių suliepsnojimo temperatūra yra žemesnė už 21 °C.** Naudokite tik vandens, mažai lakių angliavandenilių pagrindu pagamintas arba panašias medžiagas. Garuojant lakiems tirpikliams aplinka tampa sprogi.
- ▶ **Nepurškite šalia uždegimo šaltinių, pvz., kibirkščiuojančios statinės elektrinės įrangos, atviros ugnies, uždegimo ugnies, karštų daiktų, variklių, cigarečių, kibirkščiuojančių elektrinių laidų kištukų ir jungiklių.** Nuo tokių kibirkščių šaltinių gali užsiliepsnoti aplinka.
- ▶ **Nepurškite medžiagų, jei nėra žinoma, ar jos pavojingos.** Nežinomos medžiagos gali kelti pavojų.
- ▶ **Purškdami chemikalus arba dirbdami su jais dėvėkite papildomas asmenines apsaugos priemones, pvz., specialias pirštines ir respiratorių arba dujokaukę.** Dėvint atitinkamoms sąlygoms pritaikytas apsaugines priemones, sumažėja pavojingų medžiagų keliamo rizika.



- ▶ **Nepurškite ant savęs, kitų asmenų ir gyvūnų. Rankos ir kitos kūno dalys turi būti kuo toliau nuo purškiamos srovės.** Jei purškiamą srovę prasiskverbė po oda, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Purškiamą medžiagą gali prasiskverbti net per pirštinę, o paskui per odą ir patekti į kūną.
- ▶ **Įpurškimo per odą nelaikykite paprastu įplovimu.** Aukšto slėgio srovė gali įpuršksti į kūną nuodingų medžiagų ir sukelti sunkių sužalojimų. Jei purškiamos medžiagos pateko po oda, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- ▶ **Įvertinkite purškiamos medžiagos galimus sukelti pavojus. Laikytės ant pakuočių esančių ženklų ar purškiamos medžiagos gamintojo pateiktos informacijos, taip pat reikalavimų dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo.** Gamintojo reikalavimų būtina laikytis, siekiant sumažinti gaisro riziką, taip pat nuodų, kancerogenų ir kt. medžiagų kenksmingą poveikį.
- ▶ **Naudokite tik specialius gamintojo tiekiamus antgalius. Niekada nepurškite su nuimta antgalio apsauga.** Naudojant specialų antgalį su tinkama antgalio apsauga sumažėja aukšto slėgio srovės prasiskverbimo po odą ir nuodų įpurškimo į kūną tikimybė.

- ▶ **Būkite atsargūs valydami ir keisdami antgalius. Jei purškiant užsikemša antgalis, prieš nuimdami antgalį, kad galėtumėte jį išvalyti, įvykdykite gamintojo pateiktus prietaiso išjungimo ir slėgio išleidimo reikalavimus.** Aukšto slėgio veikiamas skystis gali prasiskverbti po oda, įpuršksti į kūną nuodingų medžiagų ir sukelti sunkių negalavimų.
- ▶ **Saugokite, kad ant maitinimo laido kištuko ir purškimo pistoleto jungiklio nepatektų dažų ir kitokių skysčių. Niekada nelaikykite laido ant kištukinių jungčių.** Gali iškilti elektros smūgio pavojus.
- ▶ **Priziūrėkite vaikus.** Taip bus užtikrinama, kad vaikai su dažų pulverizatoriumi nežaistų.
- ▶ **Vaikams ir asmenims dėl fizinių, juslinių ir intelektinių negebėjimų, dėl trūkstamos patirties ar trūkstamų žinių nesugebantiems dažų pulverizatoriaus valdyti saugiai, ši dažų pulverizatorių leidžiama naudoti tik atsakingo asmens priziūrimams ar vadovaujamiems.** Priešingu atveju prietaisai gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Elektrinio įrankio paskirtis

Elektrinis prietaisas skirtas tik lakiniams dažams, bespalviam lakui, gruntui, skaidriam lakui, transporto priemonių dažams, beicu, medienos apsaugos priemonėms, augalų apsaugos priemonėms, alyvai, dezinfekavimo priemonėms ir dažams, kurių sudėtyje yra tirpiklių ir kuriuos galima skiesti vandeniu, puršksti.

Elektrinis prietaisas nėra skirtas dispersiniams ir lateksiniams dažams, šarmams, dengiamosioms medžiagoms, kurių sudėtyje yra rūgščių, grūdėtoms purškiamosioms medžiagoms arba medžiagoms, kuriose yra stambesnių dalelių, bei nelašančioms medžiagoms.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio prietaiso schemose nurodytus numerius.

- 1 Purškimo pistoletas
- 2 Oro gaubtelis
- 3 Gaubiamoji veržlė
- 4 Žymė SDS užraktui
- 5 Ratukas purškiamos medžiagos kiekiui reguliuoti
- 6 Žarnos jungtis (purškimo pistoletas)
- 7 Kojelės ilginamoji dalis (tik 800 ml indui)
- 8 Indas purškiamai medžiagai, 800 ml
Indas purškiamai medžiagai, 600 ml*
- 9 Valdymo jungiklis
- 10 Siurbimo vamzdelis su indo sandarikliu
žalias: 800 ml indui
baltas: 600 ml indui*

- 11 Antgalis
- 12 Antgalio sandariklis
- 13 Oro žarna
- 14 SDS užraktas
- 15 Bazinis blokas
- 16 Įjungimo-išjungimo ir oro kiekio reguliavimo ratukas
- 17 Vieta purškimo pistoletui įstatyti
- 18 Žarnos jungtis (bazinis blokas)
- 19 Rankena
- 20 Papildomos įrangos skyrelis
- 21 Oro filtro dangtelis
- 22 Menzūrėlė

*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

Techniniai duomenys

| Dažų pulverizatorius | PFS 105 E | |
|--|-----------|---------------|
| Gaminio numeris | | 3 603 B06 2.. |
| Nominali naudojamoji galia | W | 350 |
| Purškimo našumas | g/min | 150 |
| Purškimo galia | W | 0 – 105 |
| Laiko sąnaudos 5 m ² plotui dažais padengti | min | 6 |
| Purškiamo skysčio indo talpa | ml | 800 |
| Oro žarnos ilgis | m | 3,4 |
| Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“ | kg | 4,9 |
| Apsaugos klasė | | □/II |

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Atkreipkite dėmesį į jūsų elektrinio įrankio gaminio numerį, nes kai kurių elektrinių įrankių modelių pavadinimai gali skirtis.

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.

Pagal A skalę išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis tipiniu atveju siekia 74 dB(A). Paklaida K = 3 dB.

Triukšmo lygis dirbant su prietaisu gali viršyti 80 dB(A).

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir lyginant elektrinius įrankius jį galima naudoti. Jis skirtas vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naudojamas kitokiais paskirčiais, su kitokiais darbo įrankiais arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo

laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės.

Dirbančiam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka šių standartų arba norminių dokumentų: EN 60335 ir Direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB, 2004/108/EB, ir jų pakeitimų reikalavimus.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011

Montavimas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Oro žarnos prijungimas (žr. pav. A1 – A2)

- Išimkite oro žarną **13** iš papildomos įrangos skyrelio **20**.
- Nuo abiejų oro žarnos galų nuimkite apsauginius gaubtelius.

Prijungimas prie purškimo pistoleto:

- Vieną oro žarnos SDS užraktą **14** pagal pažymėtą rodyklę tvirtai įstatykite į purškimo pistoleto jungtį **6**.
- Sukite SDS užraktą, kol išgirsite, kad fiksatorius įsistatė.

Bazinio bloko prijungimas:

- Kitą oro žarnos SDS užraktą pagal pažymėtą rodyklę tvirtai įstatykite į purškimo pistoleto jungtį **18**.
- Sukite SDS užraktą, kol išgirsite, kad fiksatorius įsistatė.

Nuoroda: po naudojimo žarnos galus vėl apsaugokite apsauginiais gaubteliais.

Darbas

Paruošimas darbui

- Purškimo darbus ant vandens telkinių kranto ar vietose netoli vandens surinkimo baseinų atlikti draudžiama.

Pirkdami dažus, lakus ir purškiamas medžiagas atkreipkite dėmesį, ar jos nekenksmingos aplinkai.

190 | Lietuviškai

Purškiamo paviršiaus paruošimas

Nuoroda: plotą aplink purškiamą paviršių kuo rūpestingiau apdenkite.

Purškiant susidarantis rūkas užteršia aplinką. Purškiant viduje gali būti užteršiami visi neapdengti paviršiai.

Purškiamas paviršius turi būti švarus, sausas ir neriebaluotas.

- Lygius paviršius pašauškite ir po to pašalinkite šlifavimo dulkes.

Tinkamos purškiamos medžiagos ir rekomenduojami skiedikliai

► **Skiesdami patikrinkite, ar purškiamą medžiagą galima maišyti su skiedikliu.** Naudojant netinkamą skiediklį gali susidaryti gumulai, kurie užkimš purškimo pistoletą.

| Purškiamą medžiagą | Rekomenduojamas skiedimo santykis |
|--|-----------------------------------|
| Medienos apsaugos priemonės, beicas, alyva, bespalvis lakas, impregnantai, apsauginiai gruntai nuo rūdžių | neskiesta |
| Dezinfekavimo ir augalų apsaugos priemonės, vanduo, tapetų šalinimo priemonė | neskiesta |
| Lakas, gruntavimo dažai, radiatorių ir transporto priemonių dažai, viršutiniams sluoksniams naudojami alkininiai dažai, kuriuos galima skiesti tirpikliais arba vandeniu | mažiausia 10 % atskiesta |

Prietaisais nėra skirtas dispersiniams dažams (sienų dažams) purkšti.

Tai pat laikykitės purškiamos medžiagos gamintojo pateiktų naudojimo nuorodų.

Purškiamos medžiagos skiedimas

Jei purškiamą medžiagą reikia atskiesti, atlikite šiuos veiksmus:

- Paimkite menzurėlę **22**.
- Purškiamą medžiagą gerai išmaišykite.
- Į purškiamai medžiagai skirtą indą įpilkite pakankamai purškiamos medžiagos **8**. (žr. „Purškiamos medžiagos įpylimas“, 190 psl.)
- Purškiamą medžiagą skiedikliu atskieskite 10 %. Pavyzdžiui:

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Purškiamos medžiagos pradinis kiekis [ml] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Skiediklis [ml] | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Purškiamą medžiagą gerai išmaišykite.
- Pabandykite purkšti ant bandomojo paviršiaus. (žr. „Purškimas“, 190 psl.)

Jei paviršius nupurkštas optimaliai, galite pradėti purškimą **arba**

Jei nesate patenkinti purškimo rezultatais arba dažai nespurškia, atlikite veiksmus, aprašytus skyrelyje „Gedimų šalinimas“ 192 psl.

Purškiamos medžiagos įpylimas (žr. pav. C1 – C2)

► **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.**

- Nusukite indą **8** nuo purškimo pistoleto.
- Pasukite siurbimo vamzdelį **10** taip, kad purškiamą medžiagą galima būtų išpurkšti beveik be likučių:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| norint purkšti paguldytus daiktus | į priekį antgalio kryptimi |
|-----------------------------------|----------------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| norint purkšti virš galvos | atgal rankenos kryptimi |
|----------------------------|-------------------------|

- Į indą įpilkite purškiamos medžiagos ir prisukite jį prie purškimo pistoleto.

Paruošimas darbui

► **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Elektros tinklo įtampa turi atitikti elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytą įtampą. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius galima jungti ir į 220 V įtampos elektros tinklą.**

► **Bazinis blokas darbo metu visada turi horizontaliai stovėti ant lygaus pagrindo. Kai bazinis blokas įjungtas, jo niekada nepaverskite ir nestatykite vertikaliai.**

► **Stebėkite, kad dirbant bazinis blokas negalėtų įsiurbti dulkių ar kitokių nešvarumų.**

► **Saugokite, kad bazinio bloko niekada neapipurkštumėte.**

Įjungimas

- Bazinį bloką visada statykite tik horizontaliai ant lygaus ir švaraus paviršiaus.
- Į kištukinį lizdą įstatykite kištuką.
- Paimkite į ranką purškimo pistoletą ir nukreipkite jį į purškiamą paviršių.
- Norėdami įjungti, pasukite ant bazinio bloko esantį ratuką **16** į dešinę iki atramos. Rekomenduojama pradėti nustačius didžiausią oro kiekį. („Oro kiekio nustatymas“, žr. 191 psl.)
- Paspauskite ant purškimo pistoleto esantį valdymo jungiklį **9**.

Nuoroda: kai bazinis blokas įjungtas, per antgalį **11** visada eina oras.

Išjungimas

- Atleiskite valdymo jungiklį **9** ir sukite ratuką **16** į kairę iki atramos.
- Purškimo pistoletą įstatykite į specialiai jam skirtą vietą **17**.
- Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.

Darbo patarimai**Purškimas (žiūr. pav. D – E)**

Nuoroda: jei su prietaisu dirbate lauke, atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį.

- Pirmiausia atlikite bandomąjį purškimą ir pagal purškiamą medžiagą nustatykite purškimo profilį ir purškiamos medžiagos kiekį (nustatymus žr. žemiau esančiuose skyreliuose).

- Purškimo pistoletą nuo purškiamo objekto visada būtina laikyti vertikaliai vienodu 5 – 15 cm atstumu.
- Pradėkite purkšti, pistoletą nusukę nuo norimo purkšti paviršiaus.
- Priklausomai nuo nustatyto purškimo profilio, tolygiai vedžiokite purškimo pistoletą skersai arba aukštyn-žemyn. Vienodos kokybės paviršius gaunamas, kai purškiamos juostos persidengia 4 – 5 cm.
- Purkšdami paviršių, purškimo operacijos stenkitės nenutraukti.

Tolygiai vedžiodant pistoletą gaunamas vienodos kokybės paviršius.

Purškiant nevienodu atstumu ir skirtingu kampu, susidaro stiprus dažų rūkas ir gaunamas netolygus paviršius.

- Baikite purkšti, pistoletą nusukę nuo purškiamo paviršiaus.







Nepurškite tiek, kad purškiamos medžiagos indas taptų visiškai tuščias. Kai siurbimo vamzdelis nėra panardintas į purškiamą medžiagą, nebesusidaro purškiamas rūkas ir paviršius nupurškiamas netolygiai.

Jei ant antgalio ir oro gaubtelio yra purškiamos medžiagos nuosėdų, abi dalis nuvalykite naudojamu skiedikliu.

Purškimo profilio nustatymas (žiūr. pav. F)

► **Niekada neįjunkite valdymo jungiklio 9, kai reguliuojate oro gaubtelį 2.**

- Atlaisvinkite gaubiamąją veržlę 3.
- Pasukite or gaubtelį 2 į norimą padėtį.
- Tvirtai priveržkite gaubiamąją veržlę varžtą.


| Oro gaubtelis | Srovė | Naudojimas |
|---|---|---|
|  |  | A vertikalus plokščias spindulys horizontaliai darbo kryptiai |
|  |  | B horizontalus plokščias spindulys vertikaliai darbo kryptiai |
|  |  | C Apskritas spindulys kampams, briaunoms ir sunkiai prieinamoms vietoms |

Purškiamos medžiagos kiekio nustatymas (žr. pav. G)


- Pasukite reguliavimo ratuką 5, kad nustatytumėte norimą purškiamos medžiagos kiekį:
I: mažiausias purškiamos medžiagos kiekis,
III: didžiausias purškiamos medžiagos kiekis.

Purškiamos medžiagos kiekis

Per daug purškiamos medžiagos ant purškiamo paviršiaus:



Per mažai purškiamos medžiagos ant purškiamo paviršiaus:



Nustatymas

Purškiamos medžiagos kiekį reikia sumažinti.

- Reguliavimo ratuką 5 pasukite **I** kryptimi.


Purškiamos medžiagos kiekį reikia padidinti.

- Reguliavimo ratuką 5 pasukite **III** kryptimi.

Oro kiekio nustatymas (žr. pav. H)

- Norėdami naudojami purškiamai medžiagai nustatyti reikiamą oro kiekį ir slėgį, pasukite ratuką 16.

minimalus oro kiekis




maksimalus oro kiekis

Rekomenduojama pradėti nustačius didžiausią oro kiekį.

Oro kiekis

Per didelis dažų rūkas:




Nustatymas

Oro kiekį reikia sumažinti.

- Ratuką 16 pasukite į kairę.

Per stambiai purškia:



Oro kiekį reikia padidinti.

- Ratuką 16 pasukite į dešinę.

Transportavimas

Norint transportuoti, purškimo pistoletą ar uždarytą indą purškiamai medžiagai galima įstatyti į specialiai tam skirtą vietą 17. Šioje vietoje purškimo pistoletą tvirtai laiko tvirtinamasis įtaisas. Purškiamą medžiagą ištekėti negali.

- Įstatykite purškimo pistoletą į šią vietą ir spauskite, kol jis tvirtai įsistatys.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

192 | Lietuviškai**Valymas (žr. pav. I – K)**

Kad purškimo pistoletas nepriekaištingai veiktų, jį būtina tinkamai valyti. Jei pistoletas valomas per mažai arba netinkamai, pretenzijos dėl garantijos nepriimamos.

Purškimo pistoletą ir purškiamos medžiagos indą visada valykite atitinkamu skiedikliu (tirpikliu arba vandeniu) priklausomai nuo naudojamos purškiamos medžiagos.

Niekada neparandinkite viso purškimo pistoletą į valymo priemonę.

Purškimo pistoletą atgalių ir kiaurymių orui niekada nevalykite smailiais metaliniais daiktais.

Likusios praskiestos purškiamos medžiagos niekada nepilkite atgal į neskiestos medžiagos indą.

Jei naudojote kenksmingą purškiamą priemonę, purškimo pistoletą išvalykite labai kruopščiai.

- Bazinį bloką išjunkite ir paspauskite purškimo pistoletą valdymo jungiklį **9**, kad purškiamą medžiagą sutekėtų atgal į indą.
- Indą **8** nusukite ir išpilkite likusią purškiamą medžiagą.
- Į indą pripilkite skiediklio (tirpiklio arba vandens) ir tvirtai prisukite prie purškimo pistoletą.
- Purškimo pistoletą niekada nekratykite.
- Įjunkite bazinį bloką ir purškite skiediklį į tuščią indą.
- Paskutinius tris žingsnius kartokite tol, kol iš purškimo pistoletą pradės tekėti skaidrus skiediklis.
- Bazinį bloką vėl išjunkite.
- Indą **8** visiškai ištuštinkite.
- Patikrinkite, ar siurbimo vamzdelis su indo sandarikliu **10** nėra užterštas purškiamą medžiaga ir nepažeistas.

- Indo ir purškimo pistoletą išorę nuvalykite skiedikliu sudrėkinta šluoste.
- Nusukite gaubiamąją veržlę **3** ir oro gaubtelį **2**.
- Skiedikliu nuvalykite atgalį **11** ir atgalio adatėlę.

Kartais taip pat reikia išvalyti ir atgalio sandariklį **12**.

- Nuimkite atgalį **11** ir atgalio sandariklį **12**. Pasinaudokite aštriu daiktu, nes atgalio sandariklis prie purškimo pistoletą laikosi tvirtai.
- Skiedikliu nuvalykite atgalio sandariklį.
- Atgalio sandariklį vėl įstumkite į purškimo pistoletą. Atkreipkite dėmesį, kad griovelis būtų nukreiptas nuo purškimo pistoletą.
- Įstatykite atgalį į purškimo pistoletą korpusą ir sukite į tinkamą padėtį.
- Ant atgalio uždėkite oro gaubtelį **2** ir tvirtai užveržkite gaubiamąją veržlę **3**.

Pakeiskite oro filtrą. (žiūr. pav. L)

Jei oro filtras yra užterštas, jį reikia pakeisti.

- Nuimkite oro filtro dangtelį **21**.
- Pakeiskite oro filtrą.
- Oro filtro dangtelį vėl įstatykite.

Medžiagos šalinimas

Skiediklius ir purškiamos medžiagos likučius šalinkite laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų. Laikykitės gamintojo pateiktų šalinimo reikalavimų ir šalyje galiojančių specialiųjų atliekų tvarkymo taisyklių.

Aplinkai kenksmingus chemikalus į žemę, gruntinius vandenius ar vandens telkinius išpilti draudžiama. Aplinkai kenksmingų chemikalų niekada neįpilkite į kanalizaciją!

Gedimų šalinimas

| Gedimas | Priežastis | Pašalinimas |
|---|---|--|
| Purškiamą medžiagą netinkamai padengia paviršius. | Per mažas purškiamos medžiagos kiekis. | Reguliavimo ratuką 5 pasukite III kryptimi |
| | Per didelis atstumas iki purškiamo paviršiaus. | Purškimo atstumą sumažinkite. |
| | Ant purškiamo paviršiaus per mažai purškiamos medžiagos, paviršius per retai apipurkštas. | Paviršių purškite daugiau. |
| | Purškiamą medžiagą per tiršta. | Purškiamą medžiagą dar kartą atskieskite 10 % ir atlikite bandomąjį purškimą. |
| Purškiamą medžiagą po purškimo varva. | Užpurkšta per daug medžiagos. | Reguliavimo ratuką 5 pasukite I kryptimi. |
| | Per mažas atstumas iki purškiamo paviršiaus. | Purškimo atstumą padidinkite. |
| | Purškiamą medžiagą per skysta. | Įmaišykite neskiestos purškiamos medžiagos. |
| Per stambiai purškia. | Per dažnai purkšta per tą pačią vietą. | Dažų perteklių pašalinkite ir purškdami antrą kartą nepurškite taip dažnai per tą pačią vietą. |
| | Nustatytas per didelis purškiamos medžiagos kiekis. | Reguliavimo ratuką 5 pasukite I kryptimi. |
| | Per mažas oro kiekis. | Oro kiekio reguliavimo ratuką 16 pasukite į dešinę. |
| | Užterštas atgalis 11 . | Atgalį išvalykite. |
| | Inde 8 per žemas slėgis. | Purškiamos medžiagos indą tvirtai prisukite prie purškimo pistoletą. |
| | Purškiamą medžiagą per tiršta. | Purškiamą medžiagą dar kartą atskieskite 10 % ir atlikite bandomąjį purškimą. |
| Labai užterštas oro filtras. | Pakeiskite oro filtrą. | |

| Gedimas | Priežastis | Pašalinimas |
|--------------------------------------|--|--|
| Per didelis dažų rūkas. | Užpurkšta per daug medžiagos. | Reguliavimo ratuką 5 pasukite I kryptimi. |
| | Per didelis atstumas iki purškiamo paviršiaus. | Purškimo atstumą sumažinkite. |
| | Purškiamo medžiaga per skysta. | Sumažinkite oro kiekį, oro kiekio reguliavimo ratuką 16 pasukite į kairę. |
| Purškiamo srovė trūkčioja. | Inde per mažai purškiamos medžiagos. | Įpilkite purškiamos medžiagos. |
| | Užsikimšusi siurbimo vamzdelio 10 kiaurymė orui išleisti. | Siurbimo vamzdelį ir kiaurymę išvalykite. |
| | Labai užterštas oro filtras. | Pakeiskite oro filtrą. |
| | Purškiamo medžiaga per tiršta. | Purškiamą medžiagą dar kartą atskieskite 10 % ir atlikite bandomąjį purškimą. |
| Per antgalį laša purškiamo medžiaga. | Ant antgalio 11 ir oro gaubtelio 2 yra purškiamos medžiagos nuosėdų. | Antgalį ir oro gaubtelį išvalykite. |
| | Susidėvėjęs antgalis 11 . | Antgalį pakeiskite. |
| | Antgalis 11 atsilaisvinęs. | Užveržkite gaubiamąjį veržlę 3 . |
| Iš antgalio nepurškiamo medžiaga. | Oro kiekio reguliavimo ratukas 16 per daug pasuktas į kairę. | Oro kiekio reguliavimo ratuką 16 pasukite į dešinę. |
| | Inde 8 nesukuriamas slėgis. | Purškiamos medžiagos indą tvirtai prisukite prie purškimo pistoleto. |
| | Siurbimo vamzdelis 10 netvirtai įstatytas. | Siurbimo vamzdelį tvirtai įstatykite. |
| | Užsikimšęs antgalis 11 . | Antgalį išvalykite. |
| | Užsikimšęs siurbimo vamzdelis 10 . | Siurbimo vamzdelį išvalykite. |
| | Užsikimšusi siurbimo vamzdelio 10 kiaurymė orui išleisti. | Siurbimo vamzdelį ir kiaurymę išvalykite. |
| | Purškiamo medžiaga per tiršta. | Purškiamą medžiagą dar kartą atskieskite 10 % ir atlikite bandomąjį purškimą. |

Techninė priežiūra

Jeigu elektrinis įrankis, nepaisant gamykloje atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės proceso, vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliotame Bosch elektrinių įrankių klientų aptarnavimo skyriuje.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį.

Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalios brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com

Bosch klientų konsultavimo tarnybos specialistai mielai jums patars gaminių ir papildomos įrangos pirkimo, naudojimo bei nustatymo klausimais.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
 Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
 Įrankių remontas: +370 (037) 713352
 Faksas: +370 (037) 713354
 El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Purškimo pistoletas, elektrinė dalis, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami. Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:



Pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.