

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции TESLA. Вся продукция TESLA спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий. Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

При передаче устройства третьим лицам прилагайте к нему данную инструкцию. При работе с устройством всегда руководствуйтесь указаниями по безопасности, содержащимися в данной инструкции по эксплуатации.

Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию устройства. В случае несоблюдения правил эксплуатации устройства или внесения каких-либо изменений в его конструкцию, оборудование не подлежит гарантийному ремонту.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается направлять лазерный луч на других людей или предметы, не относящиеся к рабочему полю. Всегда удостоверьтесь, что лазерный луч направлен на твердую рабочую поверхность без отражающих элементов, например штукатурка, дерево или другие шероховатые поверхности.
- Все операции по ремонту должны выполняться уполномоченным сервисным центром.
- Лазер может быть плохо виден при ярком солнечном свете, а также на некоторых поверхностях.
- Всегда выключайте дальномер, если он не используется или оставлен без присмотра.
- Не используйте инструмент рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, в сильно запыленной или загазованной среде.
- Все загрязнения необходимо удалить влажной салфеткой или чистой ветошью. Использование чистящих средств и растворителей запрещается.
- Храните лазерный дальномер вне досягаемости детей и домашних животных. Обязательно извлекайте элементы питания на период хранения.
- Не устанавливайте прибор на уровне глаз и не работайте с прибором рядом с отражающими поверхностями или на подобных поверхностях, поскольку лазерный луч может быть направлен в глаза вам или другим людям.
- Не вскрывайте изделие и не пытайтесь извлечь лазерное устройство.
- Всегда своевременно меняйте разрядившиеся элементы питания.

ВНИМАНИЕ!

Прибор D20 излучает видимый лазерный луч класса 2 с мощностью < 1 мВт и длиной волны 630-670 нм. Лазерный луч безопасен в стандартных условиях эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лазерный дальномер – 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
3. Элементы питания тип AAA (входят в комплект поставки) – 2 шт.
4. Упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон измерений, м	0,2 – 40
Дискретность измерения, мм	1
Погрешность, мм	+ 2
Единицы измерения	м
Класс лазера	2
Тип лазера	630 нм (красный луч), мощность < 1 мВт
Температурный диапазон работы, °C	0 - +40
Температурный диапазон хранения, °C	-10 - +60
Время работы элементов питания	До 8000 измерений
Элементы питания	2 x 1,5 В AAA
Автоматическое выключение, сек.	180
Автоматическое отключение лазера, сек.	30
Вычисление площади	Есть
Вычисление по теореме Пифагора	Есть
Габаритные размеры, мм	120 x 48 x 27
Вес, г	120

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Измерение / режим непрерывного измерения
2. Площадь/косвенные измерения
3. Выбор точки отсчета
4. Вкл./выкл./удаление данных
5. Дисплей
6. Лазер
7. Сенсор
8. Батарейный отсек
9. Клипса
10. Кнопка освобождения клипсы

ДИСПЛЕЙ

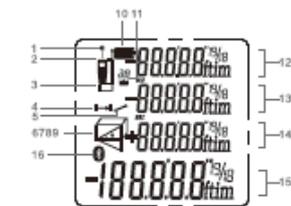

1. Индикатор включения лазера
2. Точка отсчета (верхний край)
3. Точка отсчета (нижний край)
4. Измерение расстояния/непрерывное измерение
5. Настройка
- 6, 7, 8, 9 Индикация режима измерения
10. Индикатор состояния батареи
11. Память
12. Строка 1
13. Строка 2 / Мин. значение
14. Строка 3 / Макс. значение
15. Суммарное значение/последнее значение/результат расчета

ОПИСАНИЕ КНОПОК

Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку (4). Если измерения не производятся в течение трех минут, устройство автоматически отключается. При нажатии кнопки (4) в процессе измерения происходит удаление последних полученных данных или отмена последнего выполненного действия.

Чтобы выбрать точку отсчета измерения, нажмите кнопку (3). При изменении точки прибора начала отсчета измерения звучит звуковой сигнал. По умолчанию измерение производится от нижнего края устройства. Выбор точки отсчета необходимо выполнять при каждом включении устройства. Для активации лазера нажмите кнопку

(1). Чтобы провести замер расстояния, повторно нажмите кнопку (1). Значение измерения отобразится на дисплее. Чтобы активировать режим непрерывного измерения, нажмите и удерживайте кнопку (1). На дисплее отобразятся минимальное и максимальное значение измерения. Чтобы выйти из режима непрерывного измерения, повторно нажмите кнопку (1) или кнопку (4).



Нажмите кнопку (2), чтобы активировать режим измерения площади. Нажмите кнопку (1), чтоб измерить первое расстояние (например, длину). Нажмите кнопку (1) повторно, чтобы измерить второе расстояние (например, ширину). Результаты измерения длины (строка 1), ширины (строка 2), а также расчет периметра (строка 3) и площади (строка 4), отобразятся на дисплее.

КОДЫ СООБЩЕНИЙ

При работе с прибором на дисплее могут отображаться следующие коды сообщений:

Код ошибки	Причины	Рекомендации
220	Низкий заряд батареи	Вставьте новые батареи
252	Температура измерительного инструмента слишком высокая	Рабочий диапазон температуры от 0°C до +40 °C. Подождите, пока инструмент не охладится.
253	Температура измерительного инструмента слишком низкая	Рабочий диапазон температуры от 0°C до +40 °C. Подождите, пока инструмент не нагреется.
255	Принятый сигнал слишком слабый	Используйте визирную пластину.
256	Полученный сигнал слишком сильный	Используйте визирную пластину (серая сторона).
261	Выход из допустимого диапазона значений	Осуществляйте измерения в диапазоне, заявленные в технических характеристиках.
204 208 500	Ошибка устройства	Выньте батареи и вставьте их обратно через некоторое время, включите дальномер. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисный центр

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Нажмите кнопку (10), чтобы снять клипсу. Снимите крышку батарейного отсека. Поместите в батарейный отсек новые элементы питания. Соблюдайте полярность. Закройте крышку батарейного отсека. Замените элементы питания, когда на дисплее отобразится символ полной разрядки элементов питания. Если прибор не будет использоваться долгое время, извлеките элементы питания из батарейного отсека.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- Содержите прибор в чистоте.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Загрязнения вытирайте влажной и мягкой салфеткой. Не используйте никаких очищающих средств или растворителей.

Регулярно очищайте поверхности выходного отверстия лазера и сенсора.

ИНФОРМАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям ТР ТС.
Информацию о сертификатах см. на сайте <http://www.teslatools.cz>

Декларация о соответствии единым нормам ЕС.
Настоящим мы заверяем, что дальномер лазерный торговой марки **Tesla** модель **D40** соответствует директивам ЕС.
Этот прибор соответствует директивам CE по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.

Изготовитель:
Фирма " Hammer Werkzeug s.r.o.", "Хаммер Веркцойг с.р.о."
Адрес:
Vlkova 145/14, Zizkov, 130 00 Praha 3, Prague, Czech Republic
Влкова 145/14, Жижков, 130 00 Прага 3, Прага, Чехия
Произведено в КНР.

Импортер:
Наименование: ООО "ТДСЗ"
Адрес местонахождения: 188669, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Центральная, дом 46, помещение 21.

Дата изготовления указана на этикетке изделия.

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и замена любых частей должна производиться только в специализированной сервисной мастерской.

Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на сайте: <http://teslatools.cz>

