

9 Дополнительные принадлежности (поставляются по отдельному заказу)



Штатив ET150, ET180
(высота 150 см, 180 см)

Штатив с подъемником ET235
(235 см)

Рейка телескопическая
(2-5 м)

10 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи. В случае обнаружения заводского брака производится бесплатный ремонт или замена прибора. Гарантийный ремонт или замена осуществляется только при наличии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на приборы, имеющие внешние и внутренние повреждения, неисправности, полученные из-за неправильного использования, небрежной транспортировки или неправильного хранения.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

г. Санкт-Петербург:

Приморский район, ул. Сабировская, дом 37, офис 35

Тел: (812) 430-9756, 431-1173, 380-7925

Московский район, Московское шоссе, дом 25, вход справа

Тел: (812) 490-6689, 966-2200

г. Москва:

ул. Фридриха Энгельса, дом 75, строение 5, офис 602

Тел: (495) 921-0217

www.geospb.ru, www.redtrace.ru

e-mail: info@redtrace.ru

Прибор _____, № _____, прошел первичную поверку и признан годным для эксплуатации.

Поверку произвел:

М.П. _____

_____ (дата)


_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка)

Дата продажи: _____

Лазерный нивелир (для работы в помещении и на улице) Серия ПРО-100

Руководство по эксплуатации

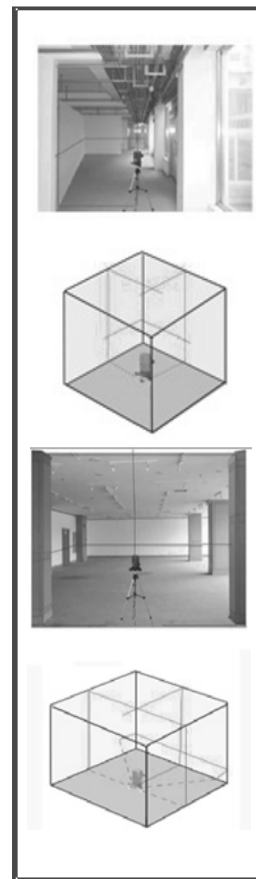


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РОССИЯ, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, 37, оф. 35
тел: (812) 430-9756, 431-1173, 380-7925

Содержание:

1. Назначение прибора.....	3
2. Описание прибора.....	4
3. Использование прибора.....	5
4. Использование детектора.....	5
5. Контроль точности показаний прибора.....	6
6. Технические характеристики.....	6
7. Уход и хранение.....	7
8. Комплектация.....	7
9. Дополнительные принадлежности.....	8
10. Гарантийные обязательства.....	8

ВНИМАНИЕ!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ЛУЧЕМ
 Максимальное выходное излучение < 1 мВт
ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ II класса



Использование прибора не по назначению, не соблюдение правил эксплуатации, может привести к его поломке, либо нанести вред здоровью.

- Не направляйте луч в глаза.
- Содержите прибор, особенно окна излучения, в чистоте.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Храните в сухом месте
- Не мойте прибор водой, он не является герметичным.
- При транспортировке прибора пользуйтесь кейсом.

Лазерный детектор

Точность сигнализирования:	±2.5мм
Дисплей:	LED
Питание:	9В
Время работы:	30 часов
Время отключения при бездействии:	10 мин
Степень защищенности:	Брызго- и пылезащищен (IPX4)
Размеры:	140x68x26 мм
Вес:	150г

7 Уход и хранение

Избегайте работать в запыленных помещениях. Оберегайте прибор от падений и ударов. При перерывах в работе (если прибор остается на штативе) защищайте его от пыли. После завершения работы очистите прибор от грязи. Грязь удаляйте используя мягкую, сухую ткань. Не используйте растворяющие вещества, такие как бензин, ацетон или прочие растворители. При перерывах в работе больше нескольких дней извлекайте источники питания из прибора. При хранении, переноске, перевозке укладывайте строитель в кейс.

8 Комплектация ПРО-100



- 1 Прибор
- 2 Очки фильтр
- 3 Кейс
- 4 Лазерный детектор*
- 5 Пульт ДУ**
- 6 Батарейки
- 7 Марка

*-поставляется отдельно

**- Пульт дистанционного управления поставляется с моделями ПРО-104Д, ПРО-104ДР, ПРО-106Д, ПРО-106ДР

5 Контроль точности показаний прибора

1. Выберите две стены на расстоянии не менее 10 метров друг от друга.
2. Установите прибор на штатив в центре между стенами (рис.1).
3. Включите прибор. На проекции пересечения горизонтального и вертикального лучей сделайте отметку *a* на стене *A*.
4. Поверните прибор на 180°, на другой стене сделайте отметку *b1*.
5. Расположите прибор на расстоянии 0,5м от стены *A*. Включите прибор и совместите перекрестье лучей с отметкой *a* (рис2).
6. Поверните прибор на 180°. В идеале отметка *b1* должна находиться в плоскости горизонтального луча. Допустимое расхождение – 2мм. Если величина расхождения больше – прибор нуждается юстировке в условиях мастерской.

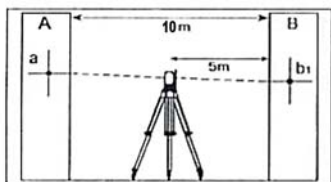


Рис. 1

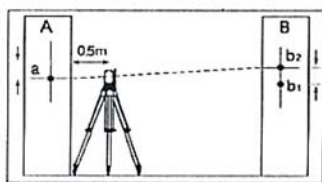


Рис. 2


4.2 Проверка вертикальных лучей:

1. Установите отвес длиной 2м.
2. Установите прибор на расстоянии 5м от отвеса.
3. Поочередно проецируйте вертикальные лучи на нить отвеса.

Если отклонение луча от нити отвеса более 1,5мм - прибор нуждается в юстировке.

4.3 Проверка соответствия точки зенита точке надира

Установите прибор в помещении высотой не менее 3-х метров, включите все вертикальные плоскости, отметьте на потолке точку *B*, поверните прибор на 180°, проверьте положение новой зенитной точки от точки *B*. Если оно в пределах 2 мм(паспортное значение) прибор исправен, в противном случае обратитесь в сервисный центр.

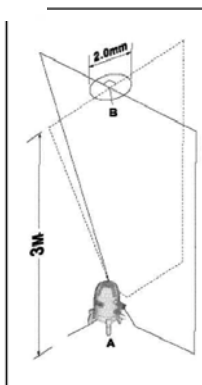

6 Технические характеристики

Лазерный построитель серии ПРО-100





Точность:	0.2 мм/м
Диапазон работы компенсатора	+ / - 5°
Рабочий диапазон:	визуально до 30 м, с детектором до 70 м
Длина волны лазерного диода:	635нм
Толщина лазерного луча:	1.5мм/5м
Потребляемая мощность:	≤1mW
Класс лазера:	class II
Питание:	4.5В(3 батареи емкостью AA)
Время работы:	8 часов непрерывной работы
Диапазон рабочих температур:	-10°С - +40°С
Степень защищенности:	Брызго- и пылезащищен (IP54)
Размеры:	Ф180x110mm(ПРО-102, 103, 104) Ф190x110mm(ПРО-106)
Вес:	0.8-0.9Kg(с батареями)

1 Назначение прибора

Автоматический лазерный построитель плоскости серии ПРО-100 предназначен для определения превышений, выставления и выверки горизонтальных и вертикальных конструкций, разбивочных работ и т.д.. Прибор серии ПРО-100 является многофункциональным инструментом позволяет посредством развернутых лазерных лучей задавать горизонтальную и вертикальные плоскости (количество которых зависит от модели), имеет надирный луч. Лазерный построитель может комплектоваться специальным детектором лазерного излучения, который значительно увеличит дальность работы и позволяет производить наружные работы в условиях когда лазерный луч не виден. Модели с индексом Д и ДР комплектуются ПДУ.

Успешно применяется при производстве следующих работ:

- ✓ Выравнивание стен, потолков, полов
- ✓ Заливка полов, фундаментов, нивелировка площадок
- ✓ Плиточные и облицовочные работы
- ✓ Установка подвесных потолков
- ✓ Монтажные работы

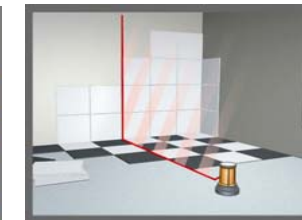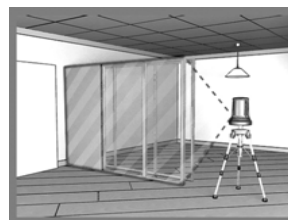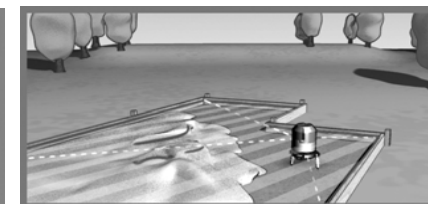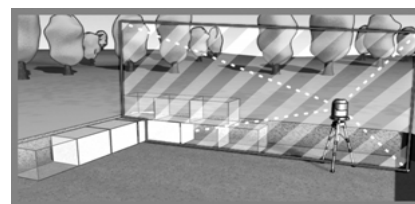

2 Описание прибора серии ПРО-100*



1. Горизонтальный лимб
2. Ручка вкл/выкл прибора
3. Ремень для переноски
4. Апертуры вертикальных лучей*
5. Панель управления
6. Пузырьковый уровень и индикатор питания
7. Апертура горизонтального луча
8. Винт наведения
9. Ножки миништатива
10. Кнопка вкл/выкл режима работы с детектором
11. Индикатор режима работы с детектором
12. Индикатор вкл/выкл горизонтального луча
13. Кнопка вкл/выкл горизонтального луча
14. Кнопка вкл/выкл вертикальных лучей
15. Индикатор вкл/выкл вертикальных лучей

*- **ПРО-102** одна вертикальная плоскость;

ПРО-103 одна вертикальная плоскость+лазерный отвес;

ПРО-104 две вертикальные плоскости+лазерный отвес;

ПРО-104Д две вертикальные плоскости+лазерный отвес+пульт;

ПРО-104ДР две вертикальные плоскости+лазерный отвес+пульт;

ПРО-106Д четыре вертикальные плоскости+лазерный отвес+пульт;

ПРО-106ДР четыре вертикальные плоскости+лазерный отвес+пульт;

***Пульт дистанционного управления поставляется с моделями:**

**ПРО-104Д, ПРО-104ДР,
ПРО-106Д, ПРО-106ДР.**

Радиус действия до 60 метров.

16 – вращение прибора влево

(Мод. 104ДР, 106ДР)

17- Кнопка вкл/выкл

горизонтального луча


18-Антенна

19- Кнопка вкл/выкл

вертикальных лучей

20- вращение прибора вправо

(Мод. 104ДР, 106ДР)

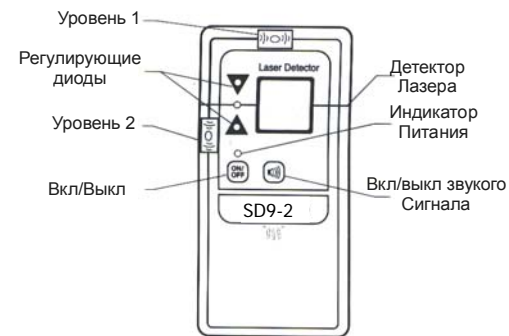

Лазерный детектор SD9-2 (в комплект не входит)

3 Использование прибора

Установите прибор на ровную устойчивую поверхность. По круглому уровню проконтролируйте положение прибора. Вращением ножек миништатива добейтесь установки пузырька уровня в нуль-пункт. Если прибор используется со специальным штативом добейтесь того, чтобы опорная площадка штатива имела минимальный наклон, затем установите прибор. Поверните ручку ВКЛ/ВЫКЛ для включения построителя. Включите необходимую для работы плоскость. Разверните лазерный построитель в нужном направлении. Для точного наведения вертикальной плоскости воспользуйтесь винтом наведения. Если в процессе работы лазерные лучи начали мигать, значит положение прибора сбилось. Дальнейшую работу можно продолжить после повторной установки построителя по круглому уровню. После работы обязательно поверните ручку ВКЛ/ВЫКЛ в левое крайнее положение- это необходимо для того чтобы подвесной элемент был надежно зафиксирован при дальнейшей переноске прибора.

4 Использование детектора

Использование лазерного детектора позволяет увеличить дальность производимых работ до 70 м., применять прибор для производства наружных работ.

Нажмите на приборе кнопку включения режима работы с детектором.

Установите детектор на специальный кронштейн, кронштейн с детектором на нивелирную рейку.

Включите детектор кнопкой ON/OFF.

При необходимости включите звуковой сигнал.

Для поиска задаваемой плоскости перемещайте кронштейн с детектором по нивелирной рейке. Ориентируйтесь на показания светодиодов и звуковой сигнал. Выставив детектор в задаваемой плоскости снимите отсчет по рейке напротив стрелки кронштейна. После работы нажмите ON/OFF для выключения детектора.